




HEIDENHAIN

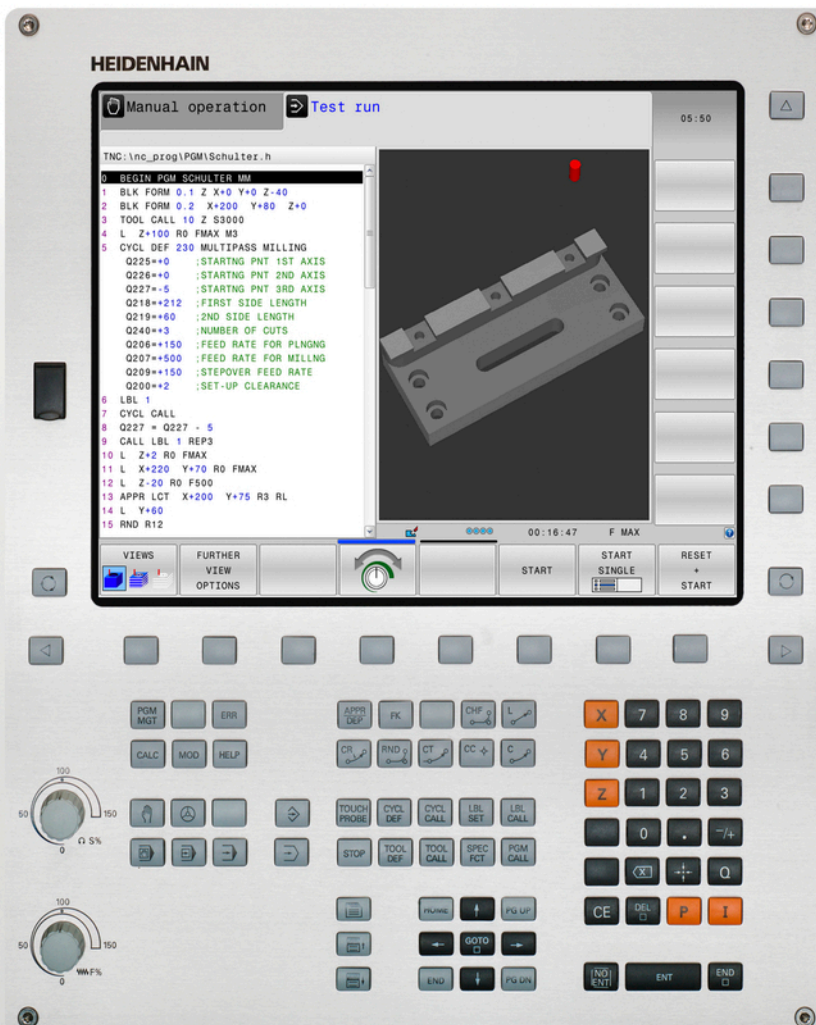

TNC 620

Руководство пользователя
«Программирование в
диалоге открытым текстом»

Версия ПО ЧПУ

817600-03

817601-03


 


817605-03

Русский (ru)




9/2015

Элементы управления ЧПУ



Элементы управления дисплея

Кнопка	Функция
	Выбор разделения экрана дисплея
	Выбор между основным и фоновым режимами работы
	Клавиши Softkey: выбор функции на дисплее
	Переключение панелей Softkey






Режимы работы станка

Кнопка	Функция
	Режим ручного управления
	Электронный маховичок
	Позиционирование с ручным вводом данных
	Покадровое выполнение программы
	Выполнение программы в автоматическом режиме



 
Режимы программирования

Кнопка	Функция
	Программирование
	Тестирование программы

Управление программами и файлами, функции TNC

Кнопка	Функция
	Выбор и удаление программ и файлов или файлов, внешний обмен данными
	Определение вызова программы, выбор таблицы нулевых точек и таблицы точек
	Выбор MOD-функции
	Отображение текста помощи при аварийных сообщениях, вызов системы помощи TNCguide
	Индикация всех имеющихся сообщений об ошибках
	Вызов калькулятора

Клавиши навигации

Кнопка	Функция
 	Позиционирование курсора
	Переход к номеру кадра, цикла или параметру

Потенциометры регулирования подачи и скорости вращения шпинделя

Подача	Скорость вращения шпинделя
	

Циклы, подпрограммы и повторы частей программ

Кнопка	Функция
	Определение циклов измерительного щупа
	Определение и вызов циклов
	Ввод и вызов подпрограмм и повторов частей программ
	Безусловный останов программы

Данные инструментов

Кнопка	Функция
	Определение параметров инструментов в программе
	Вызов параметров инструментов

Программирование траекторий

Кнопка	Функция
	Вход в контур/выход из контура
	FK-программирование свободного контура
	Прямая
	Центр окружности/полюс для полярных координат
	Круговая траектория вокруг центра окружности
	Круговая траектория с заданным радиусом
	Круговая траектория с плавным переходом
	Фаска/радиусная обработка углов

Специальные функции

Кнопка	Функция
	Индикация специальных функций
	Выбор следующей закладки в форме
	Диалоговое поле или экранная кнопка переключения вперед/назад

Ввод и редактирование значений координат

Кнопка	Функция
...	Выбор осей координат и ввод в программу
...	Цифры
	Десятичная точка/изменение знака числа
	Программирование в полярных координатах/инкрементных значениях
	Программирование Q-параметров / состояние Q-параметров
	Присвоение фактической позиции, значений из калькулятора
	Игнорирование вопросов диалога и удаление слов
	Подтверждение ввода и продолжение диалога
	Завершение кадра, окончание ввода
	Сброс введенных данных или удаление сообщения ЧПУ об ошибке
	Прерывание диалога, удаление части программы

**Основные
положения**

О данном руководстве

Ниже приведен список символов-указателей, используемых в данном руководстве



Этот символ указывает на то, что для выполнения описываемой функции необходимо следовать специальным указаниям.



Этот символ указывает на то, что при использовании описываемой функции существует одна или несколько следующих опасностей:

- Опасность для заготовки
- Опасность для зажимного приспособления
- Опасность для инструмента
- Опасность для станка
- Опасность для оператора



Этот символ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к травмам.



Этот символ указывает на то, что описываемая функция должна быть адаптирована производителем станка. В связи с этим описываемая функция на разных станках может действовать по-разному.



Этот символ указывает на то, что более подробное описание функции содержится в другом руководстве пользователя.

Вы хотите внести изменения или обнаружили ошибку?

Мы постоянно стремимся усовершенствовать нашу документацию для вас. Вы можете помочь нам в этом и сообщить о необходимых изменениях по следующему адресу электронной почты:

info@heidenhain.ru

Тип ЧПУ, программное обеспечение и функции

В данном руководстве описаны функции ЧПУ, начиная со следующих номеров программного обеспечения ЧПУ:

Модель TNC	Номер ПО ЧПУ
TNC 620	817600-03
TNC 620 E	817601-03
TNC 620 Программная станция	817605-03

Буквой E обозначается экспортная версия системы управления. Для экспортной версии системы ЧПУ действуют следующие ограничения:

- Линейное перемещение одновременно по не более 4-м осям

Производитель станка настраивает рабочий объем функций системы ЧПУ для конкретного станка с помощью машинных параметров. Поэтому в данном руководстве вам могут встретиться описания функций, недоступных на вашем станке.

Не все станки поддерживают определенные функции ЧПУ, например:

- Измерение инструментом с помощью ТТ

Для того чтобы знать действительный набор функций Вашего станка, свяжитесь с производителем станка.

Многие производители станков и HEIDENHAIN предоставляют курсы программирования для TNC. Для того чтобы быстро и близко познакомиться с функциями TNC, рекомендуется принять участие в таких курсах.



Руководство пользователя по программированию циклов:

Все функции циклов (циклов измерительных щупов и циклов обработки) описаны в отдельном руководстве пользователя по программированию циклов. Если Вам необходимо это руководство пользователя, то в этом случае обратитесь в HEIDENHAIN. ID: 1096886-xx

Тип ЧПУ, программное обеспечение и функции

Дополнительные возможности программирования (номер опции #19)

Дополнительные функции программирования	Программирование свободного контура FK: Программирование открытым текстом HEIDENHAIN с графической поддержкой для деталей, описанных не полностью Циклы обработки: <ul style="list-style-type: none">■ Глубокое сверление, развертывание, расточка, зенкерование, центровка (циклы 201 - 205, 208, 240, 241)■ Фрезерование внутренней и внешней резьбы (циклы 262 - 265, 267)■ Чистовая обработка прямоугольных и круглых карманов и островов (циклы 212 - 215, 251- 257)■ Фрезерование за несколько проходов ровных и наклонных поверхностей (циклы 230 - 233)■ Прямые и круглые канавки (циклы 210, 211, 253, 254)■ Образцы отверстий на окружности и прямой (циклы 220, 221)■ Протяжка контура, карман контура - также параллельно контуру, канавка по контуру траходиально (циклы 20 - 25, 275)■ Гравировка (цикл 225)■ Возможность интеграции циклов производителя станка (специальных циклов, созданных фирмой-изготовителем станка)
--	--

Дополнительные графические возможности (номер опции #20)

Дополнительные функции графики	Графика при тестировании и обработке <ul style="list-style-type: none">■ Вид сверху■ Представление в трех плоскостях■ Трехмерное изображение
---------------------------------------	---

Дополнительный набор функций 3 (номер опции #21)

Дополнительные функции группа 3	Коррекция инструмента: M120: предварительный расчет до 99 кадров контура с коррекцией на радиус (LOOK AHEAD) 3D-обработка: M118: совмещенное позиционирование маховичком во время прогона программы
--	--

Управление паллетами (опция #22)

Управление паллетами	Обработка деталей в произвольной последовательности
-----------------------------	---

Шаг индикации (номер опции #23)

Шаг индикации	Точность ввода: <ul style="list-style-type: none">■ Линейные оси до 0,01 мкм■ Круговые оси до 0,00001°
----------------------	--

DXF-конвертер (номер опции #42)

- | | |
|----------------------|---|
| DXF-конвертер | <ul style="list-style-type: none">■ Поддерживаемый DXF-формат: AC1009 (AutoCAD R12)■ Приемка контуров и образцов отверстий■ Удобное назначение точки привязки■ Графический выбор отрезков контура из программ открытым текстом |
|----------------------|---|

KinematicsOpt (опция #48)

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Оптимизация кинематики станка | <ul style="list-style-type: none">■ Сохранение/восстановление активной кинематики■ Проверка активной кинематики■ Оптимизация активной кинематики |
|--------------------------------------|--|

Extended Tool Management (опция #93)

- | | |
|--|----------------|
| Расширенное управление инструментом | на базе Python |
|--|----------------|

Remote Desktop Manager (опция #133)

- | | |
|---|---|
| Менеджер удаленного рабочего стола | <ul style="list-style-type: none">■ Windows на отдельном компьютере■ Завязка на операционную систему ЧПУ |
|---|---|

Cross Talk Compensation – CTC (опция #141)

- | | |
|------------------------------------|---|
| Компенсация сопряжения осей | <ul style="list-style-type: none">■ Определение погрешности положения, обусловленной динамикой, путем ускорения оси■ Компенсация TCP (Tool Center Point) |
|------------------------------------|---|

Position Adaptive Control – PAC (опция #142)

- | | |
|---|--|
| Адаптивное управление положением | <ul style="list-style-type: none">■ Настройка параметров регулирования в зависимости от положения осей в рабочем пространстве■ Настройка параметров регулирования в зависимости от скорости или ускорения оси |
|---|--|

Load Adaptive Control – LAC (опция #143)

- | | |
|--|---|
| Адаптивное управление нагрузкой | <ul style="list-style-type: none">■ Автоматическое определение масс заготовок и сил трения■ Настройка параметров регулирования в зависимости от текущей массы заготовки. |
|--|---|

Active Chatter Control – ACC (опция #145)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Активное подавление дребезга | Полностью автоматическая функция для подавления дребезга во время обработки |
|-------------------------------------|---|

Active Vibration Damping – AVD (опция #146)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Активное подавление вибраций | Подавление вибраций станка для улучшения качества поверхности |
|-------------------------------------|---|

Уровень версии (функции обновления)

Наряду с опциями ПО, существенными модификациями программного обеспечения TNC через функции обновления управляет, так называемый, **Feature Content Level** (англ. термин для уровней обновления). Если Вы устанавливаете обновление ПО на Вашу TNC, то Вам автоматически не доступны функции, которые находятся в распоряжении FCL.



При покупке нового станка все функции обновления ПО предоставляются без дополнительной оплаты.

Функции обновления ПО обозначаются в руководстве с помощью символа **FCL n. n** указывает на порядковый номер уровня обновлений.

Вы можете активировать FCL-функции для постоянного пользования, купив цифровой код. Для этого необходимо обратиться к производителю станка или в компанию HEIDENHAIN.

Предполагаемая область применения

Система ЧПУ соответствует классу А согласно европейскому стандарту EN 55022 и в основном предназначена для применения в промышленности.

Правовая информация

В данном продукте используется программное обеспечение Open Source. Более подробную информацию можно найти в системе ЧПУ в

- ▶ режиме работы "Программирование/редактирование"
- ▶ Функция MOD
- ▶ Softkey **ПРАВОВЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ**

Новые функции

Новые функции 73498х-02

- Теперь DXF-файлы можно открывать непосредственно в ЧПУ для извлечения из них контуров и группы точек, смотри "Программирование: передача данных из файлов САПР", Стр. 275
- Активное направление оси инструмента теперь можно задавать как виртуальную ось инструмента в ручном режиме и во время суперпозиции маховичком, смотри "Позиционирование при помощи маховичка во время выполнения программы: M118 (Опция ПО Miscellaneous functions)", Стр. 405
- Чтение и запись таблиц теперь возможны через свободно определяемые таблицы, смотри "Свободно определяемые таблицы", Стр. 439
- Новый цикл измерительного щупа 484 для калибровки беспроводного измерительного щупа ТТ 449, (см. руководство пользователя по программированию циклов)
- Поддержка новых маховичков HR 520 и HR 550 FS, смотри "Перемещение электронными маховичками", Стр. 509
- Новый цикл обработки 255 Гравировка, (см. руководство пользователя по программированию циклов)
- Новая опция ПО активного подавления дребезга АСС, смотри "Активное подавление грохота АСС (номер опции #145)", Стр. 423
- Новый цикл контактного щупа в ручном режиме "Средняя ось в качестве точки привязки", смотри "Средняя ось в качестве точки привязки", Стр. 566
- Новая функция для скругления углов, смотри "Закругление углов: M197", Стр. 411
- Внешний доступ к TNC теперь можно заблокировать при помощи функции MOD, смотри "Внешний доступ", Стр. 621

Измененные функции 73498х-02

- В таблице инструмента для полей NAME и DOC увеличено максимальное количество символов с 16 до 32, смотри "Ввод данных инструмента в таблицу", Стр. 187
- В таблицу инструментов добавлены столбцы ACC, смотри "Ввод данных инструмента в таблицу", Стр. 187
- Улучшены управление и поведение при позиционировании циклов контактных щупов в ручном режиме, смотри "Использовать трехмерный щуп (номер опции #17)", Стр. 537
- В циклах теперь может быть также принято предварительно установленное значение для параметра цикла при помощи функции PREDEF, (см. руководство пользователя по программированию циклов)
- В циклах KinematicsOpt теперь используется новый алгоритм оптимизации, см. руководство пользователя по программированию циклов
- В цикле 257 Фрезерование круглого острова теперь доступен параметр, с помощью которого можно определить позицию подвода к острову, см. руководство пользователя по программированию циклов
- В цикле 256 Фрезерование прямоугольного острова теперь доступен параметр, с помощью которого можно определить позицию подвода к острову, см. руководство пользователя по программированию циклов
- С помощью цикла измерения "Базовое вращение" можно компенсировать неровное положение заготовки путем поворота стола, смотри "Компенсация наклонного положения заготовки путем поворота стола", Стр. 555

Новые функции 81760х-01

- Новый специальный режим ОТВОД, смотри "Выход из материала после сбоя электропитания", Стр. 607
- Новая графика симуляции, смотри "Графики (номер опции #20)", Стр. 584
- Новая MOD-функция "Файл использования инструмента" внутри группы настроек станка, смотри "Файл применения инструмента", Стр. 623
- Новая MOD-функция "Настройка системного времени" внутри группы настроек системы, смотри "Настройка системного времени", Стр. 625
- Новая MOD-группа "Настройки графики", смотри "Настройки графики", Стр. 620
- С помощью нового калькулятора данных резания можно рассчитать скорость вращения шпинделя и подачу, смотри "Средство расчета данных резания", Стр. 161
- Вы можете активировать и деактивировать функцию активного подавления дребезга АСС через программную клавишу, смотри "Активация/деактивация АСС", Стр. 424
- Для команд переходов введены новые условные (если-то) переходы, смотри "Программирование если/то-решений", Стр. 329
- В набор символов цикла обработки 225 Гравировка добавлены умляуты и знак диаметра, см. руководство пользователя по программированию циклов
- Новый цикл обработки 275 Трохоидальное фрезерование, (см. руководство пользователя по программированию циклов)
- Новый цикл обработки 233 Фрезерование поверхности, (см. руководство пользователя по программированию циклов)
- В циклы 200, 203 и 205 добавлен параметр Q395 ОПОРНАЯ ГЛУБИНА для обработки T-ANGLE, (см. руководство пользователя по программированию циклов)
- Добавлен цикл контактного щупа 4 ИЗМЕРЕНИЕ 3D, (см. руководство пользователя по программированию циклов)

Измененные функции 81760х-01

- В одном NC-кадре теперь может содержаться до 4 M-функций, смотри "Основные положения", Стр. 392
- В калькулятор добавлены новые программные клавиши для передачи значений, смотри "Использование", Стр. 158
- Индикацию остаточного пути теперь можно также отобразить в системе ввода, смотри "Выбор индикации положения", Стр. 626
- Цикл 241 ГЛУБОКОЕ ОТВЕРСТИЕ СВЕРЛОМ С ОДНОЙ СТРУЖЕЧНОЙ КАНАВКОЙ был расширен несколькими вводимыми параметрами, (см. руководство пользователя по программированию циклов)
- В цикл 404 добавлен параметр Q305 НОМЕР В ТАБЛИЦЕ, (см. руководство пользователя по программированию циклов)
- В циклах фрезерования резьбы 26х добавлена подача подвода, (см. руководство пользователя по программированию циклов)
- В цикле 205 Универсальное глубокое сверление теперь можно определить подачу обратного хода при помощи параметра Q208, (см. руководство пользователя по программированию циклов)

Новые функции 81760х-02

- Программы с расширениями .HU и .HC можно выбрать и изменить в любых режимах работы
- Введены функции **ВЫБОР ПРОГРАММЫ** и **CALL SELECTED PROGRAM**, смотри "Вызов любой программы в качестве подпрограммы", Стр. 305
- Новая функция **FEED DWELL** для программирования повторяющейся выдержки времени, смотри "Время время выдержки FUNCTION FEED DWELL", Стр. 447
- Функции FN18 были расширены, смотри "FN 18: SYSREAD: Считывание системных данных", Стр. 342
- При помощи ПО безопасности SELinux можно блокировать флэш-накопители USB, смотри "Программное обеспечение SELinux для обеспечения безопасности", Стр. 97
- Введен параметр станка **posAfterContPocket** (Nr. 201007) , влияющий на позиционирование после SL-цикла, смотри "Параметры пользователя, заданные для конкретного станка", Стр. 652
- В меню MOD можно назначить защищенные области, смотри "Ввод пределов перемещений", Стр. 622
- Введена возможность защиты от записи отдельных строчек таблицы предустановок, смотри "Сохранение точек привязки в таблице предустановок", Стр. 526
- Новая функция контактного щупа в ручном режиме для выравнивания плоскости, смотри "Расчет трехмерного разворота плоскости обработки", Стр. 556
- Новая функция для выравнивания плоскости обработки без осей вращения, смотри "Наклон плоскости обработки без осей вращения", Стр. 474
- Открытие файлов CAD без опции #42 , смотри "Просмотрщик CAD ", Стр. 277
- Новая опция ПО #93 Расширенное управление инструментом ,смотри "Управление инструментами: вызов", Стр. 212

Изменены функции 81760х-02

- Ввод подачи FZ и FU возможен в кадре вызова инструмента Tool Call, смотри "Вызвать данные инструмента", Стр. 200
- Максимальное количество символов столбца DOC в таблице места расширено до 32 знаков, смотри "Таблица места для устройства смены инструмента", Стр. 197
- Команды FN 15, FN 31, FN 32, FT и FMAXT из «старых» систем ЧПУ во время импорта не приводят к ERROR-кадрам. Во время моделирования или работы управляющей программы с указанными командами система прерывает работу программы сообщением об ошибке, которое поможет Вам найти альтернативное решение.
- Дополнительные функции M104, M105, M112, M114, M124, M134, M142, M150, M200 - M204 из «старых» систем ЧПУ во время импорта не приводят к ERROR-кадрам. Во время моделирования или работы управляющей программы с указанными дополнительными функциями система прерывает работу программы сообщением об ошибке, которое поможет Вам найти альтернативное решение, смотри "Сравнение: дополнительные функции", Стр. 692
- Максимальный размер файлов, получаемых после FN 16: F-PRINT увеличен с 4 Кб до 20 Кб.
- Таблица предустановки Preset.PR в режиме программирования защищена от записи, смотри "Сохранение точек привязки в таблице предустановок", Стр. 526
- Диапазон ввода списка Q-параметров для определения закладки QPARA индикации состояния содержит 132 вводимых значения, смотри "Отображение Q-параметров (закладка QPARA)", Стр. 89
- Ручная калибровка измерительного щупа требует меньше действий по предварительному позиционированию, смотри "трехмерный щуп (номер опции #17)", Стр. 545
- Отображение позиции, которое учитывается в кадре Tool Call при программировании припуска DL, относится по выбору к заготовке или инструменту, смотри "Дельта-значения для длины и радиуса", Стр. 186
- При покадровой отработке в циклах шаблонов отверстий и CYCL CALL PAT программа обрабатывает каждую точку отдельно, смотри "Выполнение программы", Стр. 600
- Перезагрузка системы ЧПУ больше не выполняется клавишей END, а при помощи программной клавиши ПЕРЕЗАПУСК, смотри "Выключение", Стр. 506
- В ручном режиме система ЧПУ отображает контурную подачу, смотри "Скорость вращения шпинделя S, подача F и дополнительная M-функция", Стр. 519
- Деактивация разворота системы координат в ручном режиме возможна только в меню 3D-ROT, смотри "Активация наклона в ручном режиме", Стр. 573
- Параметр станка maxLineGeoSearch(Nr. 105408) макс. Значение увеличено до 50000, смотри "Параметры пользователя, заданные для конкретного станка", Стр. 652
- Изменены имена опций ПО номер #8, #9 и #21, смотри "Опции программного обеспечения", Стр. 8

Новые и измененные функции циклов 81760х-02

- Новый цикл **239 OPREDELENIE NGARUZK.** для LAC (Load Adapt. Control) Адаптация параметров управления в зависимости от нагрузки (номер опции #143)
- Добавлен цикл **270 CONTOUR TRAIN DATA**(номер опции #19)
- Добавлен цикл **39 CYL. SURFACE CONTOUR** (номер опции #1)
- В набор символов цикла обработки **225 GRAVIROVKA** добавлены символы **CE, ß, @** и системное время
- В циклы **252-254** (номер опции #19) добавлен опциональный параметр Q439
- В цикл **22 CHERN.OBRABOTKA** (номер опции #19) добавлены опциональные параметры Q401, Q404
- В цикл **484 CALIBRATE IR TT** (опция #17) добавлен необязательный параметр Q536

Новые функции 81760х-03

- Функции контактного щупа в ручном режиме помещают значения в строку таблицы предустановок, которая ещё не существует, смотри "Запись результатов измерения из циклов контактного щупа в таблицу предустановок", Стр. 544
- Функции контактного щупа в ручном режиме могут записывать в защищённую паролем строку, смотри "Запись результатов измерения из циклов контактного щупа в таблицу предустановок", Стр. 544
- В таблицу инструментов добавлен столбец **AFC-LOAD**. В этом столбце Вы можете назначать зависимую от инструмента опорную нагрузку для адаптивного управления подачей AFC, которая определяется однократно при помощи обучающих проходов. смотри "Ввод данных инструмента в таблицу", Стр. 187
- В таблицу токарных инструментов добавлен столбец **KINEMATICS**, смотри "Ввод данных инструмента в таблицу", Стр. 187
- При импорте данных инструмента CSV файл может содержать дополнительные, не известные системе ЧПУ, столбцы. Во время импорта появится сообщение о неизвестных столбцах и указание, что значения этих столбцов не будут сохранены, смотри "Импорт и экспорт данных инструмента", Стр. 219
- Новая функция **FUNCTION S-PULSE** для программирования пульсирующей частоты вращения, смотри "Пульсирующая частота вращения FUNCTION S-PULSE", Стр. 445
- В управлении файлами возможен быстрый поиск при помощи ввода начального символа, смотри "Выбор дисководов, директорий и файлов", Стр. 127
- При активной структуризации программы блок сегмента может быть отредактирован в окне структуры, смотри "Определение, возможности применения", Стр. 156
- Функции FN18 были расширены, смотри "FN 18: SYSREAD: Считывание системных данных", Стр. 342
- Система ЧПУ отличает прерванную и остановленную управляющую программу. В прерванном состоянии система ЧПУ предоставляет больше возможностей вмешательства, смотри "Прерывание обработки", Стр. 602
- В функции разворота плоскости обработки Вы можете выбрать анимированную помощь, смотри "Обзор", Стр. 453
- DXF-конвертер (опция #42) теперь также генерирует CR-дуги, смотри "Базовые настройки", Стр. 281

Изменённые функции 81760х-03

- При редактировании таблицы инструмента и управлении инструментом заблокирована только актуальная строка таблицы, смотри "Редактировать таблицы инструмента", Стр. 192
- При импорте таблицы инструментов не существующие типы инструментов импортируются как тип Undefiniert, смотри "Импорт таблицы инструмента", Стр. 195
- Вы не можете удалить данные инструмента, который также определён в таблице места, смотри "Редактировать таблицы инструмента", Стр. 192
- Во всех ручных циклах контактных щупов возможен быстрый выбор начального угла для отверстия и острова при помощи программной клавиши (параллельные осям направления измерения), смотри "Функции циклов контактных щупов", Стр. 538
- При измерении контактным щупом, после принятия актуального значения 1-ой точки, отображается программная клавиша для 2-ой точки с направлениями измерений
- Во всех ручных циклах контактных щупов направление главной оси предлагается по умолчанию
- Во всех ручных циклах контактных щупов можно использовать аппаратные клавиши **END** и **ПРИНЯТЬ ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ**
- В ручном режиме была изменена индикация контурной подачи, смотри "Скорость вращения шпинделя S, подача F и дополнительная M-функция", Стр. 519
- В управлении файлами в отдельном окне дополнительно отображается путь к файлу программы или к директории
- Редактирование кадра не приводит к отмене маркирования кадров. При редактировании кадра во время активной маркировкой кадров и последующим выбором через контекстный поиск другого кадра, маркирование расширяется на новый выбранный кадр, смотри "Выделение, копирование, вырезание и вставка частей программы", Стр. 118
- В режиме разделения экрана **ПРОГРАММА + ЧАСТИ ПР.** возможно редактирование сегмента в окне структуры, "Определение, возможности применения"
- Возможно использовать функции **APPR CTDEP CT** для входа в контур и выхода из контура спирали. Это движение выполняется как спираль с одинаковым шагом, смотри "Обзор: формы траектории для входа в контур и выхода из него", Стр. 232
- Функции **APPR LT**, **APPR LCT**, **DEP LT** и **DEP LCT** позиционируют одновременно все три оси в промежуточную точку, смотри "Наезд по прямой с тангенциальным примыканием: APPR LT", Стр. 235, смотри "Подвод вдоль контура по касательной дуге, плавно переходящей в прямую: APPR LCT", Стр. 237
- Заданные значения диапазона перемещения проверяются на правильность, смотри "Ввод пределов перемещений", Стр. 622

- Система ЧПУ помещает значение 0 при расчете угла для оси, не выбранной через M138, смотри "Выбор осей наклона: M138", Стр. 483
- Диапазон ввода для столбцов SPA, SPB и SPC, таблицы предустановок расширен до 999,9999, смотри "Управление точками привязки с помощью таблицы предустановок", Стр. 525
- Возможно применить разворот системы координат вместе с зеркальным отображением, смотри "Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8)", Стр. 451
- Даже если диалог 3D-ROT активен в ручном режиме, **PLANE RESET** действует на активные базовые преобразования, смотри "Активация наклона в ручном режиме", Стр. 573
- Потенциометр подачи уменьшает только запрограммированную подачу, и не влияет больше на подачу рассчитанную системой ЧПУ, смотри "Подача F", Стр. 182
- DXF-Converter выдаёт **FUNCTION MODE TURN** или **FUNCTION MODE MILL** как комментарий

Новые и измененные функции циклов 81760х-03

- Новый цикл 258 МНОГОУГОЛЬНЫЙ ОСТРОВ (опция #19)
- В циклы 421, 422 и 427 были добавлены параметры Q498 и Q531
- В цикле 247: УСТАНОВКА ТОЧКИ ПРИВЯЗКИ можно выбрать точку привязки из таблицы предустановок при помощи соответствующего параметра
- У циклов 200 и 203 было адаптировано поведение времени выдержки вверху
- Цикл 205 позволяет снять фаску на поверхности координат
- В SL-циклах, если активна M110, то она теперь относится к внутренней компенсированной дуге

Содержание

1	Первые шаги в работе с TNC 620.....	53
2	Введение.....	75
3	Программирование: основы, управление файлами.....	101
4	Программирование: помощь.....	151
5	Программирование: инструменты.....	181
6	Программирование: программирование контуров.....	223
7	Программирование: передача данных из файлов САПР.....	275
8	Программирование: подпрограммы и повторы частей программ.....	297
9	Программирование: Q-параметры.....	317
10	Программирование: дополнительные функции.....	391
11	Программирование: специальные функции.....	413
12	Программирование: Многоосевая обработка.....	449
13	Программирование: управление палетами.....	497
14	Ручное управление и наладка.....	503
15	Позиционирование с ручным вводом данных.....	577
16	Тест программы и отработка программы.....	583
17	MOD-функции.....	617
18	Таблицы и обзоры.....	651

1	Первые шаги в работе с TNC 620.....	53
1.1	Обзор.....	54
1.2	Включение станка.....	54
	Квитирование перерыва в электроснабжении и поиск референтных меток.....	54
1.3	Программирование первой части.....	55
	Правильный выбор режима работы.....	55
	Важнейшие элементы управления ЧПУ.....	55
	Создание новой программы/управление файлами.....	56
	Определение заготовки.....	57
	Структура программы.....	58
	Программирование простого контура.....	59
	Создание программы циклов.....	62
1.4	Графическое тестирование первой части (опция #20).....	65
	Правильный выбор режима работы.....	65
	Выбор таблицы инструментов для теста программы.....	65
	Выбор программы, которую необходимо протестировать.....	66
	Выбор режима разделения экрана и вида.....	66
	Запуск теста программы.....	67
1.5	Наладка инструмента.....	68
	Правильный выбор режима работы.....	68
	Подготовка и измерение инструмента.....	68
	Таблица инструментов TOOL.T.....	69
	Таблица места инструмента TOOL_P.TCH.....	70
1.6	Наладка заготовки.....	71
	Правильный выбор режима работы.....	71
	Зажим заготовки.....	71
	Установка точек привязки с 3D контактными щупом (опция #17).....	72
1.7	Отработка первой программы.....	74
	Правильный выбор режима работы.....	74
	Выбор программы, которую необходимо отработать.....	74
	Запуск программы.....	74

2 Введение.....	75
2.1 TNC 620.....	76
Программирование: в диалоге открытым текстом HEIDENHAIN или DIN/ISO.....	76
Совместимость.....	76
2.2 Дисплей и пульт управления.....	77
Дисплей.....	77
Выбор режима разделения экрана.....	78
Пульт управления.....	78
2.3 Режимы работы.....	79
Режим ручного управления и электронного маховичка.....	79
Позиционирование с ручным вводом данных.....	79
Программирование.....	80
Тестирование программы.....	80
Выполнение программы в автоматическом и покадровом режимах.....	81
2.4 Индикации состояния.....	82
Общая индикация состояния.....	82
Дополнительная индикации состояния.....	84
2.5 Window-Manager.....	90
Панель задач.....	91
2.6 Менеджер удаленного рабочего стола (номер опции #133).....	92
Введение.....	92
Настройка подключения – Windows Terminal Service.....	93
Настройка соединения – VNC.....	95
Запуск и завершение соединения.....	96
2.7 Программное обеспечение SELinux для обеспечения безопасности.....	97
2.8 Принадлежности: 3D-импульсные зонды и электронные маховички фирмы HEIDENHAIN.....	98
Щупы 3D (Опция ПО "Функции измерительных щупов").....	98
Электронные маховички HR.....	99

3	Программирование: основы, управление файлами.....	101
3.1	Основные положения.....	102
	Датчики положения и референтные метки.....	102
	Система привязки.....	102
	Система отсчета на фрезерных станках.....	103
	Обозначение осей на фрезерных станках.....	103
	Полярные координаты.....	104
	Абсолютные и инкрементальные позиции заготовки.....	105
	Выбор точки привязки.....	106
3.2	Открытие и ввод программ.....	107
	Создание NC-программы открытым текстом HEIDENHAIN в формате.....	107
	Определение заготовки: BLK FORM.....	108
	Открытие новой программы обработки.....	111
	перемещения инструмента в диалоге открытым текстом.....	113
	Назначение фактической позиции.....	115
	Редактирование программы.....	116
	Функция поиска в системе ЧПУ.....	119
3.3	Управление файлами: Основы.....	121
	Файлы.....	121
	Отображение в ЧПУ файлов, созданных удаленно.....	123
	Резервное копирование данных.....	123

3.4 Работа с управлением файлами.....	124
Директории.....	124
Пути доступа.....	124
Обзор: функции управления файлами.....	125
Вызов управления файлами.....	126
Выбор дисководов, директорий и файлов.....	127
Создание новой директории.....	129
Создание нового файла.....	129
Копирование отдельного файла.....	129
Копирование файлов в другую директорию.....	130
Копирование таблицы.....	131
Копирование директории.....	132
Выбор одного из недавно использовавшихся файлов.....	132
Удаление файла.....	133
Удаление директории.....	133
Выделение файлов.....	134
Переименование файла.....	135
Сортировка файлов.....	135
Дополнительные функции.....	136
Дополнительное ПО для управления внешними файлами.....	137
Дополнительные инструменты в ИТС.....	144
Обмен данными с внешним носителем данных.....	146
Система ЧПУ в сети.....	148
USB-устройства в системе ЧПУ.....	149

4 Программирование: помощь.....	151
4.1 Клавиатура дисплея.....	152
Ввод текста с помощью экранной клавиатуры.....	152
4.2 Добавление комментария.....	153
Назначение.....	153
Комментарий во время ввода программы.....	153
Ввод комментария задним числом.....	153
Комментарий в собственном кадре.....	153
Функции редактирования комментария.....	154
4.3 Представление NC-программ.....	155
Акцент не синтаксис.....	155
Линейки прокрутки.....	155
4.4 Оглавление программ.....	156
Определение, возможности применения.....	156
Отображение окна оглавления/переход к другому активному окну.....	156
Добавление кадра оглавления в окно программы.....	157
Выбор кадров в окне оглавления.....	157
4.5 Калькулятор.....	158
Использование.....	158
4.6 Средство расчета данных резания.....	161
Применение.....	161
4.7 Графика программирования.....	164
Параллельное выполнение/невыполнение функции графики при программировании.....	164
Графическое воспроизведение существующей программы.....	165
Индикация и выключение номеров кадров.....	166
Удаление графики.....	166
Отображение линий сетки.....	166
Увеличение или уменьшение фрагмента.....	167

4.8	Сообщения об ошибках.....	168
	Индикация ошибок.....	168
	Откройте окно ошибок.....	168
	Закрытие окна ошибок.....	168
	Подробные сообщения об ошибках.....	169
	Программная клавиша ВНУТРЕННЯЯ ИНФО.....	169
	Удаление ошибки.....	170
	Протокол ошибок.....	170
	Протокол клавиатуры.....	171
	Тексты указаний.....	172
	Сохранение сервисного файла.....	172
	Вызов системы помощи TNCguide.....	172
4.9	Контекстно-зависимая система помощи TNCguide.....	173
	Применение.....	173
	Работа с TNCguide.....	174
	Загрузка текущих вспомогательных файлов.....	178

5	Программирование: инструменты.....	181
5.1	Ввод данных инструмента.....	182
	Подача F.....	182
	Скорость вращения шпинделя S.....	184
5.2	Данные инструмента.....	185
	Условия выполнения коррекции инструмента.....	185
	Номер инструмента, имя инструмента.....	185
	Длина инструмента L.....	185
	Радиус инструмента R.....	185
	Дельта-значения для длины и радиуса.....	186
	Ввод данных инструмента в программу.....	186
	Ввод данных инструмента в таблицу.....	187
	Импорт таблицы инструмента.....	195
	Таблица места для устройства смены инструмента.....	197
	Вызвать данные инструмента.....	200
	Смена инструмента.....	202
	Проверка использования инструмента.....	204
5.3	Коррекция инструмента.....	207
	Введение.....	207
	Коррекция длины инструмента.....	207
	Поправка на радиус инструмента.....	208
5.4	Управление инструментом (опция #93).....	211
	Основы.....	211
	Управление инструментами: вызов.....	212
	Управление инструментами редактирование.....	213
	Доступные типы инструментов.....	217
	Импорт и экспорт данных инструмента.....	219

6	Программирование: программирование контуров.....	223
6.1	Движения инструмента.....	224
	Функции траекторий.....	224
	Программирование свободного контура FK (номер опции #19).....	224
	Дополнительные M-функции.....	224
	Подпрограммами и повторами частей программы.....	225
	Программирование при помощи Q-параметров.....	225
6.2	Основная информация о функциях траекторий.....	226
	Программирование движения инструмента в программе обработки.....	226
6.3	Вход в контур и выход из контура.....	230
	Начальная и конечная точка.....	230
	Обзор: формы траектории для входа в контур и выхода из него.....	232
	Важные позиции при входе и выходе.....	233
	Наезд по прямой с тангенциальным примыканием: APPR LT.....	235
	Подвод по прямой перпендикулярно к первой точке контура: APPR LN.....	235
	Наезд по круговой траектории с тангенциальным примыканием: APPR CT.....	236
	Подвод вдоль контура по касательной дуге, плавно переходящей в прямую: APPR LCT.....	237
	Отвод по прямой с тангенциальным примыканием: DEP LT.....	238
	Отвод по прямой перпендикулярно к последней точке контура: DEP LN.....	238
	Отвод по круговой траектории с тангенциальным примыканием: DEP CT.....	239
	Отвод вдоль контура по касательной дуге, плавно переходящей в прямую: DEP LCT.....	239
6.4	Движение по траектории – декартовы координаты.....	240
	Обзор функций траектории.....	240
	Прямая L.....	241
	Вставка фаски между двумя прямыми.....	242
	Скругление углов RND.....	243
	Центр окружности CC.....	244
	Круговая траектория C вокруг центра окружности CC.....	245
	Круговая траектория CR с заданным радиусом.....	246
	Круговая траектория CT с плавным переходом.....	248
	Пример: движения по прямой и фаски в декартовой системе координат.....	249
	Пример: круговое движение в декартовой системе координат.....	250
	Пример: круг в декартовой системе.....	251

6.5 Движение по траектории – полярные координаты.....252

Обзор..... 252
Начало полярных координат: Pol CC..... 253
Прямая LP..... 253
Круговая траектория CP вокруг полюса CC..... 254
Круговая траектория CTRc плавным переходом..... 254
Винтовая линия (спираль)..... 255
Пример: движение по прямой в полярных координатах..... 257
Пример: спираль..... 258

6.6 Движения по траектории – Программирование свободного контура FK (номер опции #19)..... 259

Общие положения..... 259
Графика при FK-программировании..... 261
Открытие диалога FK-программирования..... 262
Координаты полюса при FK-программировании..... 262
Программирование произвольных прямых..... 263
Программирование произвольных круговых траекторий..... 264
Возможности ввода..... 265
Вспомогательные точки..... 268
Ссылки..... 269
Пример: FK-программирование 1..... 271
Пример: FK-программирование 2..... 272
Пример: FK-программирование 3..... 273

7	Программирование: передача данных из файлов САПР.....	275
7.1	Области экрана просмотрщик CAD и DXF-конвертер.....	276
	Разделение экрана CAD-Viewer и DXF-конвертер.....	276
7.2	Просмотрщик CAD.....	277
	Применение.....	277
7.3	DXF-конвертер (номер опции #42).....	278
	Применение.....	278
	Работа с DXF-конвертером.....	279
	Открытие DXF-файла.....	280
	Базовые настройки.....	281
	Настройка слоя.....	283
	Определение точки привязки.....	284
	Выбор и сохранение контура.....	286
	Выбор и сохранение позиций обработки.....	289

8	Программирование: подпрограммы и повторы частей программ.....	297
8.1	Обозначение подпрограмм и повторов части программы.....	298
	Метки.....	298
8.2	Подпрограммы.....	299
	Принцип работы.....	299
	Указания для программирования.....	299
	Программирование подпрограммы.....	300
	Вызов подпрограммы.....	300
8.3	Повторы частей программы.....	301
	Метка.....	301
	Принцип работы.....	301
	Указания для программирования.....	301
	Программирование повтора части программы.....	302
	Вызов повтора части программы.....	302
8.4	Использование любой программы в качестве подпрограммы.....	303
	Обзор клавиш Softkey.....	303
	Принцип работы.....	304
	Указания для программирования.....	304
	Вызов любой программы в качестве подпрограммы.....	305
8.5	Вложенные подпрограммы.....	307
	Виды вложенных подпрограмм.....	307
	Кратность вложения подпрограмм.....	307
	Подпрограмма в подпрограмме.....	308
	Повторы повторяющихся частей программы.....	309
	Повторение подпрограммы.....	310
8.6	Примеры программирования.....	311
	Пример: фрезерование контура несколькими врезаниями.....	311
	Пример: группы отверстий.....	312
	Пример: группа отверстий, выполняемая несколькими инструментами.....	314

9	Программирование: Q-параметры.....	317
9.1	Принцип действия и обзор функций.....	318
	Указания по программированию.....	320
	Вызов функций Q-параметров.....	321
9.2	Группы деталей – использование Q-параметров вместо числовых значений.....	322
	Применение.....	322
9.3	Описание контуров с помощью математических функций.....	323
	Применение.....	323
	Обзор.....	323
	Программирование основных арифметических действий.....	324
9.4	Тригонометрические функции.....	326
	Определения.....	326
	Программирование тригонометрических функций.....	326
9.5	Расчет окружности.....	327
	Применение.....	327
9.6	Решения если/то с Q-параметрами.....	328
	Применение.....	328
	Безусловные переходы.....	328
	Использованные сокращения и термины.....	328
	Программирование если/то-решений.....	329
9.7	Контроль и изменение Q-параметров.....	330
	Порядок действий.....	330
9.8	Дополнительные функции.....	332
	Обзор.....	332
	FN 14: ERROR – Выдача сообщений об ошибках.....	333
	FN16: F-PRINT – Выдача текстов и значений Q-параметров в отформатированном виде.....	337
	FN 18: SYSREAD: Считывание системных данных.....	342
	FN 19: PLC – Передача значений в PLC.....	351
	FN 20: WAIT FOR – Синхронизировать NC и PLC.....	351
	FN 29: PLC – Передача значений в PLC.....	352
	FN 37: ЭКСПОРТ.....	352

9.9 Доступ к таблицам с помощью SQL-инструкций..... 353

Введение.....	353
Транзакция.....	354
Программирование SQL-инструкций.....	356
Обзор клавиш Softkey.....	357
SQL BIND.....	358
SQL SELECT.....	359
SQL FETCH.....	361
SQL UPDATE.....	362
SQL INSERT.....	362
SQL COMMIT.....	363
SQL ROLLBACK.....	363

9.10 Непосредственный ввод формулы..... 364

Ввод формулы.....	364
Правила вычислений.....	366
Примеры заданий.....	367

9.11 Строковые параметры..... 368

Функции обработки строки.....	368
Присвоение параметров строки.....	369
Соединение параметров строки в цепочку.....	369
Преобразование цифрового значения в параметр строки.....	370
Копирование части строки из параметра строки.....	371
Преобразование параметра строки в цифровое значение.....	372
Проверка параметра строки.....	373
Определение длины параметра строки.....	374
Сравнение алфавитных последовательностей.....	375
Считывание машинных параметров.....	376

9.12 Q-параметры с заданными значениями.....379

Значения из PLC: с Q100 по Q107.....	379
Активный радиус инструмента: Q108.....	379
Ось инструментов: Q109.....	379
Состояние шпинделя: Q110.....	380
Подача СОЖ: Q111.....	380
Коэффициент перекрытия: Q112.....	380
Размеры, указанные в программе: Q113.....	380
Длина инструмента: Q114.....	380
Координаты после ошупывания во время выполнения программы.....	381
Отклонение фактического значения от заданного при автоматическом измерении инструмента с помощью ТТ 130.....	381
Наклон плоскости обработки с помощью углов заготовки: координаты, рассчитанные системой ЧПУ для осей вращения.....	381
Результаты измерений при помощи циклов контактных щупов Дополнительная информация: Руководство пользователя по программированию циклов.....	382

9.13 Примеры программирования..... 384

Пример: эллипс.....	384
Пример: цилиндр вогнутый, выполненный с помощью радиусной фрезы.....	386
Пример: выпуклый наконечник с концевой фрезой.....	388

10 Программирование: дополнительные функции.....	391
10.1 Ввод дополнительных функций M и STOP.....	392
Основные положения.....	392
10.2 Дополнительные функции контроля выполнения программы, шпинделя и подачи СОЖ.....	394
Обзор.....	394
10.3 Дополнительные функции для задания координат.....	395
Программирование координат станка: M91/M92.....	395
Подвод к позиции в неразвёрнутой системе координат при развёрнутой плоскости обработки: M130.....	397
10.4 Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки.....	398
Обработка небольших выступов контура: функция M97.....	398
Полная обработка разомкнутых углов контура: M98.....	399
Коэффициент подачи для движений при врезании: M103.....	400
Подача в миллиметрах/оборот шпинделя: M136.....	401
Скорость подачи на дугах окружности: M109/M110/M111.....	402
Предварительный расчет контура с поправкой на радиус (LOOK AHEAD): M120 (Опция ПО Miscellaneous functions).....	403
Позиционирование при помощи маховичка во время выполнения программы: M118 (Опция ПО Miscellaneous functions).....	405
Отвод от контура по направлению оси инструмента: M140.....	407
Подавление контроля измерительного щупа: M141.....	409
Отмена разворота плоскости обработки: M143.....	409
Автоматический отвод инструмента от контура при NC-остановке: M148.....	410
Закругление углов: M197.....	411

11 Программирование: специальные функции.....	413
11.1 Обзор специальных функций.....	414
Главное меню "Специальные функции SPEC FCT".....	414
Меню "Стандартные значения для программы".....	415
Меню функций для обработки контура и точек.....	415
Задание различных программируемых открытым текстом функций.....	417
11.2 Управление инструментальными оправками.....	418
Основы.....	418
Сохранение шаблона инструментальной оправки.....	419
Параметризация шаблона инструментальной оправки.....	420
Назначение параметризированной инструментальной оправки.....	422
11.3 Активное подавление грохота ACC (номер опции #145).....	423
Применение.....	423
Активация/деактивация ACC.....	424
11.4 Работа с параллельными осями U, V и W.....	425
Обзор.....	425
ФУНКЦИЯ PARAXCOMP DISPLAY.....	426
ФУНКЦИЯ PARAXCOMP MOVE.....	426
Деактивация ФУНКЦИИ PARAXCOMP.....	427
FUNCTION PARAXMODE.....	428
Деактивация ФУНКЦИИ PARAXMODE.....	429
Пример сверления с осью W.....	430
11.5 Функции файла.....	431
Применение.....	431
Задание операций с файлами.....	431
11.6 Задание преобразований координат.....	432
Обзор.....	432
TRANS DATUM AXIS.....	432
TRANS DATUM TABLE.....	433
TRANS DATUM RESET.....	434

11.7 Создание текстовых файлов.....	435
Применение.....	435
Открытие текстового файла и выход.....	435
Редактирование текстов.....	436
Удаление и повторная вставка знаков, слов и строк.....	436
Обработка текстовых блоков.....	437
Поиск фрагментов текста.....	438
11.8 Свободно определяемые таблицы.....	439
Основы.....	439
Создание свободно определяемых таблиц.....	439
Изменение формата таблицы.....	440
Переключение вида между таблицей и формой.....	441
FN 26: TABOPEN: Открыть свободно определяемую таблицу.....	442
FN 27: TABWRITE - Описать свободно определяемую таблицу.....	443
FN 28: TABREAD: Читать свободно определяемую таблицу.....	444
Обновить формат таблицы.....	444
11.9 Пульсирующая частота вращения FUNCTION S-PULSE.....	445
Программирование пульсирующей частоты вращения.....	445
Отмена пульсирующей частоты вращения.....	446
11.10 Время время выдержки FUNCTION FEED DWELL.....	447
Программирование времени выдержки.....	447
Сброс времени выдержки.....	448

12 Программирование: Многоосевая обработка.....	449
12.1 Функции многоосевой обработки.....	450
12.2 Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8).....	451
Введение.....	451
Обзор.....	453
Определение PLANE-функции.....	454
Индикация положения.....	454
Сброс функции PLANE.....	455
Определение плоскости обработки через пространственный угол: PLANE SPATIAL.....	456
Определение плоскости обработки через угол проекции: PLANE PROJECTED.....	458
Определение плоскости обработки через угол Эйлера: PLANE EULER.....	460
Определение плоскости обработки по двум векторам: PLANE VECTOR.....	462
Определение плоскости обработки по трем точкам: PLANE POINTS.....	464
Определение плоскости обработки через отдельный, инкрементальный пространственный угол: PLANE RELATIVE.....	466
Плоскость обработки через угол оси: PLANE AXIAL.....	467
Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании.....	469
Наклон плоскости обработки без осей вращения.....	474
12.3 Наклонное фрезерование на наклонной плоскости (номер опции # 9).....	475
Функция.....	475
Наклонное фрезерование путем инкрементального перемещения оси вращения.....	475
Наклонное фрезерование через векторы нормали.....	476
12.4 Дополнительные функции для осей вращения.....	477
Подача в мм/мин по осям вращения A, B, C: M116 (номер опции #8).....	477
Перемещение осей вращения по оптимальному пути: M126.....	478
Сокращение индикации оси вращения до значения менее 360°: M94.....	479
Сохранить позицию вершины инструмента при позиционировании осей наклона (TCPM): M128 (номер опции #9).....	480
Выбор осей наклона: M138.....	483
Учет кинематики станка в ФАКТИЧЕСКОЙ / ЗАДАННОЙ позициях в конце кадра: M144 (номер опции #9).....	484

12.5 ФУНКЦИЯ TCPM (номер опции #9)..... 485

Функция.....	485
Определение FUNCTION TCPM.....	485
Принцип действия запрограммированной подачи.....	486
Интерпретация запрограммированных координат осей вращения.....	486
Тип интерполяции между начальной и конечной позициями.....	488
Сброс FUNCTION TCPM.....	489

12.6 Трехмерная коррекция на инструмент (номер опции #9)..... 490

Введение.....	490
Определение нормированного вектора.....	491
Разрешенные формы инструмента.....	492
Использовать другие инструменты: дельта-значения.....	492
3D-коррекция без TCPM.....	492
Торцевое фрезерование: 3D-коррекция с TCPM.....	493
Peripheral Milling: 3D-коррекция радиуса с TCPM и коррекцией радиуса (RL/RR).....	494

13 Программирование: управление палетами.....	497
13.1 Управление палетами (Опция #22).....	498
Применение.....	498
Выбор таблицы палет.....	501
Выход из таблицы палет.....	501
Отработка таблицы палет.....	501

14 Ручное управление и наладка.....	503
14.1 Включение, выключение.....	504
Включение.....	504
Выключение.....	506
14.2 Перемещение осей станка.....	507
Указание.....	507
Перемещение оси с помощью клавиш направления осей.....	507
Пошаговое позиционирование.....	508
Перемещение электронными маховичками.....	509
14.3 Скорость вращения шпинделя S, подача F и дополнительная M-функция.....	519
Применение.....	519
Ввод значений.....	519
Изменение скорости вращения шпинделя и подачи.....	520
Активация ограничения подачи.....	520
14.4 Опциональная концепция безопасности (Функциональная безопаснoсь FS).....	521
Общие сведения.....	521
Объяснения определений.....	522
Проверка позиций оси.....	523
Активация ограничения подачи.....	524
Дополнительная индикации состояния.....	524
14.5 Управление точками привязки с помощью таблицы предустановок.....	525
Указание.....	525
Сохранение точек привязки в таблице предустановок.....	526
Активация точки привязки.....	533
14.6 Установка точки привязки без контактного 3D-щупа.....	534
Указание.....	534
Подготовка.....	534
Назначение точки привязки при помощи концевой фрезы.....	534
Использование функций ошупывания механическими щупами или индикаторами.....	535

14.7	Использовать трехмерный щуп (номер опции #17)	537
	Обзор	537
	Функции циклов контактных щупов	538
	Выбор цикла контактного щупа	541
	Протоколирование значений измерения из циклов измерительного щупа	542
	Запись результатов измерения из циклов контактного щупа в таблицу нулевых точек	543
	Запись результатов измерения из циклов контактного щупа в таблицу предустановок	544
14.8	трехмерный щуп (номер опции #17)	545
	Введение	545
	Калибровка рабочей длины	546
	Калибровка рабочего радиуса и компенсация смещения центра измерительного щупа	547
	Отображение значений калибровки	552
14.9	Компенсация смещения заготовки посредством трехмерного измерительного щупа (номер опции #17)	553
	Введение	553
	Определение угла разворота плоскости обработки	554
	Сохранение разворота плоскости обработки в таблице предустановок	554
	Компенсация наклонного положения заготовки путем поворота стола	555
	Индикация разворота плоскости обработки	555
	Отмена разворота плоскости обработки	555
	Расчет трехмерного разворота плоскости обработки	556
14.10	Установка точек привязки при помощи контактного щупа (номер опции #17)	558
	Обзор	558
	Установка точки привязки на произвольной оси	559
	Угол в качестве точки привязки	560
	Центр окружности в качестве точки привязки	562
	Средняя ось в качестве точки привязки	566
	Измерение заготовок с помощью трехмерного измерительного щупа	567
14.11	Наклон плоскости обработки (номер опции #8)	570
	Применение, принцип работы	570
	Проезд референтных меток при развёрнутых осях	572
	Индикация положения в наклонной системе	572
	Ограничения при наклоне плоскости обработки	572
	Активация наклона в ручном режиме	573
	Установка направления оси инструмента в качестве активного направления обработки	574
	Установка точки привязки в развёрнутой системе	575

15	Позиционирование с ручным вводом данных.....	577
15.1	Программирование и отработка простых программ.....	578
	Позиционирование с ручным вводом данных.....	578
	Сохранение или удаление данных из \$MDI.....	581

16 Тест программы и отработка программы.....	583
16.1 Графики (номер опции #20).....	584
Применение.....	584
Настройка скорости выполнения теста программы.....	585
Обзор: виды.....	586
Трехмерное изображение.....	587
Вид сверху.....	590
Отображение в 3 плоскостях.....	590
Воспроизведение графического моделирования.....	592
Изображение инструмента.....	592
Определение времени обработки.....	593
16.2 Отображение заготовки в рабочем пространстве (номер опции #20).....	594
Применение.....	594
16.3 Функции индикации программы.....	595
Обзор.....	595
16.4 Тестирование программы.....	596
Применение.....	596
16.5 Выполнение программы.....	600
Применение.....	600
Выполнение программы обработки.....	601
Прерывание обработки.....	602
Перемещение осей станка во время прерывания.....	604
Продолжение выполнения программы после прерывания.....	605
Выход из материала после сбоя электропитания.....	607
Вход в программу в произвольном месте (поиск кадра).....	610
Повторный подвод к контуру.....	613
16.6 Автоматический запуск программы.....	614
Применение.....	614
16.7 Пропуск кадров.....	615
Применение.....	615
Добавление знака „/“.....	615
Удаление знака „/“.....	615

16.8 Приостановка выполнения программы по выбору оператора..... 616

 Применение..... 616

17 MOD-функции.....	617
17.1 MOD-функция.....	618
Выбор MOD-функции.....	618
Изменение настроек.....	618
Выход из MOD-функции.....	618
Обзор MOD-функций.....	619
17.2 Настройки графики.....	620
17.3 Настройки станка.....	621
Внешний доступ.....	621
Ввод пределов перемещений.....	622
Файл применения инструмента.....	623
Выбор кинематики.....	624
17.4 Настройки системы.....	625
Настройка системного времени.....	625
17.5 Выбор индикации положения.....	626
Назначение.....	626
17.6 Выбор единицы измерения.....	627
Назначение.....	627
17.7 Отображение рабочего времени.....	627
Назначение.....	627
17.8 Номера ПО.....	628
Применение.....	628
17.9 Ввод кодового числа.....	628
Назначение.....	628

17.10	Настройка интерфейса передачи данных.....	629
	Последовательный интерфейс в TNC 620.....	629
	Назначение.....	629
	Настройка RS-232-интерфейса.....	629
	Настройка скорости передачи данных (baudRate Nr. 106701).....	629
	Настройка протокола (protocol Nr. 106702).....	630
	Настройка битов данных (dataBits Nr. 106703).....	630
	Контроль паритета (parity Nr. 106704).....	630
	Настройка стоп-битов (stopBits Nr. 106705).....	630
	Настройка квитирования (flowControl Nr. 106706).....	631
	Файловая система для операций с файлами (fileSystem Nr. 106707).....	631
	Символ контроля блока (bccAvoidCtrlChar Nr. 106708).....	631
	Состояние линии RTS (rtsLow Nr. 106709).....	631
	Определение поведения после получения ETX (noEotAfterEtx Nr. 106710).....	632
	Настройка для передачи данных с программным обеспечением TNCserver.....	632
	Выбор режима работы внешнего устройства (fileSystem).....	633
	ПО для передачи данных.....	633
17.11	Интерфейс Ethernet.....	635
	Введение.....	635
	Возможности подключения.....	635
	конфигурирование TNC.....	635
17.12	Брандмауэр.....	642
	Применение.....	642
17.13	Конфигурация радиомодемчика HR 550 FS.....	646
	Назначение.....	646
	Назначение модемчика определенной док-станции.....	646
	Настройка радиоканала.....	647
	Настройка мощности излучения.....	647
	Статистические данные.....	648
17.14	Загрузка конфигурации станка.....	649
	Применение.....	649

18	Таблицы и обзоры.....	651
18.1	Параметры пользователя, заданные для конкретного станка.....	652
	Назначение.....	652
18.2	Разводка контактов и кабели для интерфейсов передачи данных.....	664
	Интерфейс V.24/RS-232-C оборудования HEIDENHAIN.....	664
	Устройства других производителей.....	666
	Интерфейс Ethernet-сети, гнездо RJ45.....	667
18.3	Техническая информация.....	668
18.4	Обзорные таблицы.....	676
	Циклы обработки.....	676
	Дополнительные функции.....	678
18.5	Функции TNC 620 и iTNC 530 в сравнении.....	680
	Сравнение: технические данные.....	680
	Сравнение: интерфейсы данных.....	680
	Сравнение: аксессуары.....	681
	Сравнение: программное обеспечение для ПК.....	681
	Сравнение: функции, характерные для станка.....	682
	Сравнение: пользовательские функции.....	682
	Сравнение: циклы.....	690
	Сравнение: дополнительные функции.....	692
	Сравнение: Циклы контактных щупов в режимах работы Режим ручного управления и Электронный маховичок.....	694
	Сравнение: циклы измерительных щупов для автоматического контроля детали.....	695
	Сравнение: различия при программировании.....	697
	Сравнение: различия при тестировании программ, функциональность.....	701
	Сравнение: различия при тестировании программ, управление.....	701
	Сравнение: различия ручных режимов, функциональность.....	701
	Сравнение: различия ручных режимов, управление.....	703
	Сравнение: различия при отработке, управление.....	703
	Сравнение: различия при отработке, траектория перемещения.....	704
	Сравнение: различия в MDI-режиме.....	709
	Сравнение: различия в программных станциях.....	709

1

**Первые шаги в
работе с TNC 620**

1.1 Обзор

Изучение этой главы руководства поможет оператору, начинающему работать с системой ЧПУ, быстро научиться выполнять важнейшие процедуры управления ей. Более подробную информацию по каждой теме вы найдете в соответствующем описании, каждый раз пользуясь ссылкой на него.

В данной главе рассматриваются следующие темы:

- Включение станка
- Программирование первой части
- Графический тест первой части
- Наладка инструмента
- Наладка заготовки
- Отработка первой программы

1.2 Включение станка

Квитирование перерыва в электроснабжении и поиск референтных меток



Включение и подвод к референтным меткам – это функции, зависящие от станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

- ▶ Включите напряжение питания системы ЧПУ и станка: начнется запуск операционной системы. Эта операция может занять несколько минут. Затем в заглавной строке дисплея ЧПУ отобразится диалоговое окно "Перерыв в электроснабжении".

CE

- ▶ Нажмите клавишу **CE**: ЧПУ компилирует PLC-программу



- ▶ Включите управляющее напряжение: система проверит функционирование аварийного выключения и перейдет в режим поиска референтных меток




- ▶ Пересеките референтные метки в заданной последовательности: для каждой оси нажмите клавишу **NC-СТАРТ**. Если станок оснащен абсолютными датчиками линейных перемещений и угловыми датчиками, то поиск референтных меток не требуется

Теперь TNC готова к эксплуатации и находится в режиме работы **Режим ручного управления**.

Подробная информация по данной теме

- Проезд референтных меток
Дополнительная информация: "Включение", Стр. 504
- Режимы работы
Дополнительная информация: "Программирование", Стр. 80

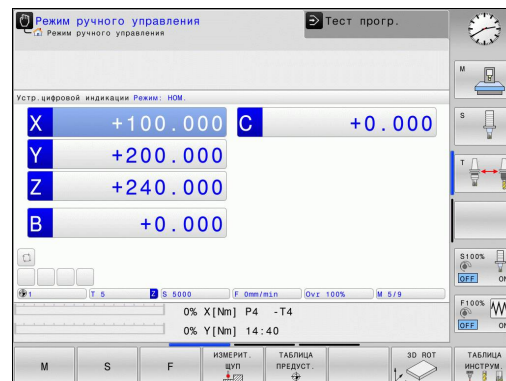

1.3 Программирование первой части

Правильный выбор режима работы

Вы можете создавать программы только в режиме работы «Программирование»:



 




- ▶ Нажмите клавишу режимов работы: ЧПУ перейдет в режим **Программирование**

Подробная информация по данной теме

- Режимы работы
Дополнительная информация: "Программирование", Стр. 80

Важнейшие элементы управления ЧПУ

Кнопка	Функции диалога
	Подтвердить ввод и активировать следующий вопрос диалога
	Игнорировать вопрос диалога
	Досрочно закончить диалог
	Прервать диалог, отменить вводимые данные
	Клавиши Softkey на дисплее, с помощью которых можно выбрать функцию в зависимости от активного состояния эксплуатации

Подробная информация по данной теме

- Создание и изменение программ
Дополнительная информация: "Редактирование программы", Стр. 116
- Обзор клавиш
Дополнительная информация: "Элементы управления ЧПУ", Стр. 2

Создание новой программы/управление файлами

PGM
MGT


- ▶ Нажать кнопку **PGM MGT** система ЧПУ откроет окно управления файлами. Управление файлами ЧПУ имеет структуру, аналогичную структуре управления файлами на ПК с помощью Windows Explorer. Пользуясь функцией управления файлами, вы управляете данными на внутреннем запоминающем устройстве ЧПУ
- ▶ С помощью кнопок со стрелками выберите директорию, в которой необходимо создать новый файл
- ▶ Введите любое имя файла, которое оканчивается на **.H**

ENT

- ▶ Подтвердите клавишей **ENT**: ЧПУ автоматически запросит тип единиц измерения для новой программы

MM

- ▶ Выбор единиц измерения: нажмите программную клавишу **MM** или **ДЮЙМЫ**

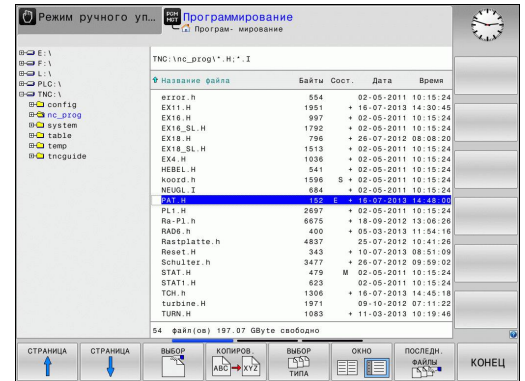

Система ЧПУ формирует первый и последний кадры программы автоматически. Эти кадры вы не сможете изменить в дальнейшем.

Подробная информация по данной теме



- Управление файлами
Дополнительная информация: "Работа с управлением файлами", Стр. 124
- Создание новой программы
Дополнительная информация: "Открытие и ввод программ", Стр. 107

Определение заготовки

Когда новая программа открыта, можно ввести определение заготовки. Например, чтобы создать определение параллелепипеда, для него задается MIN- и MAX-точка относительно выбранной точки привязки.

После выбора оператором с помощью клавиши Softkey желаемой формы заготовки ЧПУ автоматически вводит определение заготовки и запрашивает необходимые данные заготовки:

- ▶ **Плоскость обработки на графике: XY?:** введите активную ось шпинделя. Z записывается как предварительная настройка, вводится кнопкой ENT
- ▶ **Определение заготовки: минимум X:** ввести наименьшую X-координату заготовки относительно точки привязки, например, 0, подтвердить кнопкой ENT
- ▶ **Определение заготовки: минимум Y:** ввести наименьшую Y-координату заготовки относительно точки привязки, например, 0, подтвердить кнопкой ENT
- ▶ **Определение заготовки: минимум Z:** ввести наименьшую Z-координату заготовки относительно точки привязки, например, -40; подтвердить кнопкой ENT
- ▶ **Определение заготовки: максимум X:** ввести наибольшую X-координату заготовки относительно точки привязки, например, 100; подтвердить кнопкой ENT
- ▶ **Определение заготовки: максимум Y:** ввести наибольшую Y-координату заготовки относительно точки привязки, например, 100; подтвердить кнопкой ENT
- ▶ **Определение заготовки: максимум Z:** ввести наибольшую Z-координату заготовки относительно точки привязки, например, 0; подтвердить кнопкой ENT

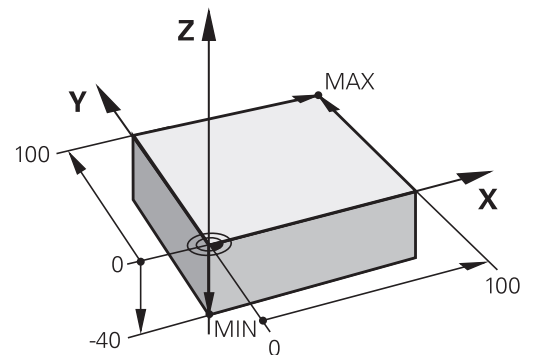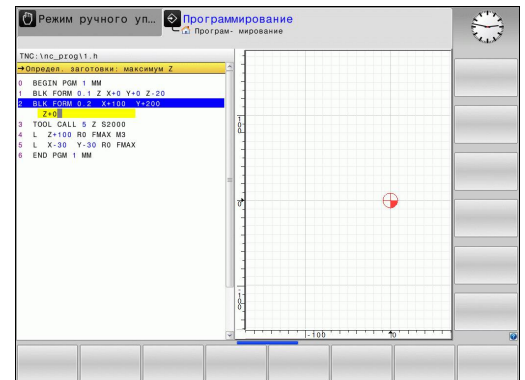

Примеры NC-кадров

```
0 BEGIN PGM NEU MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 END PGM NEU MM
```

Подробная информация по данной теме

- Определение заготовки
Дополнительная информация: "Открытие новой программы обработки", Стр. 111

Первые шаги в работе с TNC 620

1.3 Программирование первой части

Структура программы

Программа обработки должна по возможности всегда иметь одинаковую структуру. Благодаря этому повышается качество обзора, ускоряется процесс программирования и уменьшается риск появления источников ошибок.

Рекомендуемая структура программы в условиях простой, стандартной обработки контуров

- 1 Вызов инструмента, определение оси инструмента
- 2 Отвод инструмента
- 3 Предварительное позиционирование в плоскости обработки вблизи начальной точки контура
- 4 Предварительное позиционирование по оси инструмента над заготовкой или на ее уровне на глубине; при необходимости включение шпинделя/СОЖ
- 5 Вход в контур
- 6 Обработка контура
- 7 Выход из контура
- 8 Вывод инструмента из материала, конец программы

Подробная информация по данной теме

- Программирование контура
Дополнительная информация: "Программирование движения инструмента в программе обработки", Стр. 226

Рекомендуемая структура программы для простых программ циклов

- 1 Вызов инструмента, определение оси инструмента
- 2 Вывод инструмента из материала
- 3 Определение позиций обработки
- 4 Определение цикла обработки
- 5 Вызов цикла, включение шпинделя/СОЖ
- 6 Вывод инструмента из материала, конец программы

Подробная информация по данной теме

- Программирование циклов
дополнительная информация: Руководство пользователя по программированию циклов

Структура программы, программирование контуров

```

0 BEGIN PGM BSPPCONT MM
1 BLK FORM 0.1 Z X... Y... Z...
2 BLK FORM 0.2 X... Y... Z...
3 TOOL CALL 5 Z S5000
4 L Z+250 R0 FMAX
5 L X... Y... R0 FMAX
6 L Z+10 R0 F3000 M13
7 APPR ... X... Y... RL F500
...
16 DEP ... X... Y... F3000 M9
17 L Z+250 R0 FMAX M2
18 END PGM BSPPCONT MM

```

Структура программы программирования циклов

```

0 BEGIN PGM BSBCYC MM
1 BLK FORM 0.1 Z X... Y... Z...
2 BLK FORM 0.2 X... Y... Z...
3 TOOL CALL 5 Z S5000
4 L Z+250 R0 FMAX
5 PATTERN DEF POS1( X... Y...
Z... ) ...
6 CYCL DEF...
7 CYCL CALL PAT FMAX M13
8 L Z+250 R0 FMAX M2
9 END PGM BSBCYC MM

```

Программирование простого контура

Представленный справа контур нужно отфрезеровать за один проход на глубине 5 мм. Определение заготовки уже было создано оператором. После того, как вы с помощью функциональной клавиши открыли диалоговое окно, введите все данные, которые запрашиваются ЧПУ в заглавной строке дисплея.

TOOL CALL

- ▶ Вызов инструмента: введите все данные инструмента. Каждый раз подтверждайте ввод кнопкой **ENT**, не забывайте указывать ось инструмента **Z**

L

- ▶ Отвод инструмента: нажмите оранжевую клавишу оси **Z** и введите значение позиции, к которой подводится инструмент, например, 250. Подтвердите клавишей **ENT**


- ▶ **Коррекция на радиус: RL/RR/без корр.?**, подтвердите клавишей **ENT**: коррекция на радиус не активируется

- ▶ **Подача F=?**, подтвердите клавишей **ENT**: перемещение на ускоренном ходу (**FMAX**)

- ▶ Введите **Дополнительная функция M?** и подтвердите клавишей **END**: система ЧПУ сохранит введенный кадр перемещения

L

- ▶ Предварительное позиционирование инструмента в плоскости обработки: нажать оранжевую кнопку оси **X** и ввести значение позиции, к которой подводится инструмент, например, -20
- ▶ Нажмите оранжевую клавишу оси **Z** и введите значение позиции, в которую подводится инструмент, например, -20. Подтвердите клавишей **ENT**
- ▶ **Коррекция на радиус: RL/RR/без корр.?**, подтвердите клавишей **ENT**: коррекция на радиус не активируется
- ▶ **Подача F=?**, подтвердите клавишей **ENT**: перемещение на ускоренном ходу (**FMAX**)
- ▶ **Дополнительная функция M?** подтвердите клавишей **END**: система ЧПУ сохранит введенный кадр перемещения

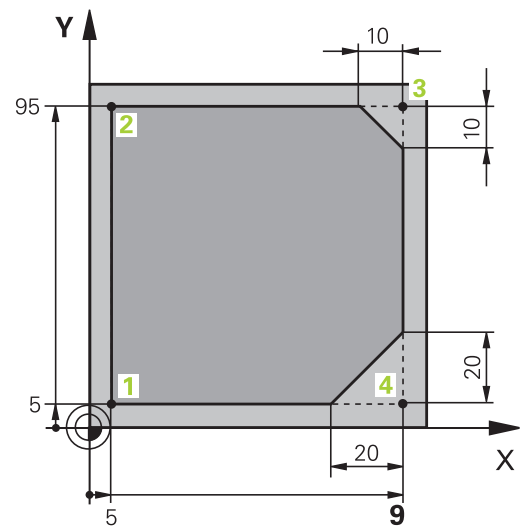

Первые шаги в работе с TNC 620

 
1.3 Программирование первой части



- ▶ Перемещение инструмента на глубину : нажмите оранжевую клавишу оси **Z** и введите значение позиции, к которой подводится инструмент, например, -5. Подтвердите клавишей **ENT**
- ▶ **Коррекция на радиус: RL/RR/без корр.?**, подтвердите клавишей **ENT**: коррекция на радиус не активируется
- ▶ **Подача F=?** Введите подачу позиционирования, например, 3000 мм/мин, подтвердите клавишей **ENT**
- ▶ **Дополнительная функция M?** Включите шпиндель и охлаждающую жидкость, например, **M13**, подтвердите клавишей **END**: система ЧПУ сохранит введенный кадр перемещения



- ▶ Подвод к контуру: нажмите клавишу **APPR/DEP**: система ЧПУ откроет панель клавиш программных клавиш с функциями подвода и отвода



- ▶ Выберите функцию подвода **APPR CT**: укажите координаты точки старта контура **1** по X и Y, например, 5/5, подтвердите клавишей **ENT**
- ▶ **Центральный угол?** Введите угол подвода, например, 90°, подтвердите клавишей **ENT**
- ▶ **Радиус окружности?** Введите радиус подвода, например, 8 мм, подтвердите клавишей **ENT**
- ▶ **Коррекция на радиус: RL/RR/без корр.?**, подтвердите программной клавишей **RL**: активация коррекции на радиус слева от запрограммированного контура
- ▶ **Подача F=?** Введите скорость подачи при обработке, например, 700 мм/мин, подтвердите ввод кнопкой **END**



- ▶ Обработка контура, подвод к точке контура **2**: достаточно просто ввести изменённую информацию, а также Y-координату 95, и сохранить нажатием клавиши **END**



- ▶ Подвод к точке контура **3**: введите X-координату 95 и сохраните данные нажатием кнопки **END**



- ▶ Определение фаски в точке контура **3**: задайте фаску 10 мм, охраните данные нажатием кнопки **END**



- ▶ Подвод к точке контура **4**: введите Y-координату 5 и сохраните данные нажатием кнопки **END**



 
- ▶ Определение фаски в точке контура **4**: задайте фаску 20 мм, охраните данные нажатием кнопки **END**



- ▶ Подвод к точке контура **1**: введите X-координату 5 и сохраните данные нажатием кнопки **END**



- ▶ Выход из контура



- ▶ Выбор функции отвода **DEP CT**
- ▶ **Центральный угол?** Введите угол отвода, например, 90°, подтвердите клавишей **ENT**
- ▶ **Радиус окружности?** Введите радиус отвода, например, 8 мм, подтвердите клавишей **ENT**
- ▶ **Подача F=?** Введите подачу позиционирования, например, 3000 мм/мин, сохраните нажатием кнопки **ENT**
- ▶ **Дополнительная функция M?** Выключить охлаждающую жидкость, например, **M9**, подтвердите клавишей **END**: система ЧПУ сохранит введенный кадр перемещения



- ▶ Отвод инструмента: нажмите оранжевую клавишу оси **Z** и введите значение позиции, к которой подводится инструмент, например, 250. Подтвердите клавишей **ENT**
- ▶ **Коррекция на радиус: RL/RR/без корр.?**, подтвердите клавишей **ENT**: коррекция на радиус не активируется
- ▶ **Подача F=?**, подтвердите клавишей **ENT**: перемещение на ускоренном ходу (**FMAX**)
- ▶ **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ M?** Введите **M2** для завершения программы, подтвердите клавишей **END**: система ЧПУ сохранит введенный кадр перемещения

Подробная информация по данной теме

- **Полный пример с кадрами программы**
Дополнительная информация: "Пример: движения по прямой и фаски в декартовой системе координат", Стр. 249
- **Создание новой программы**
Дополнительная информация: "Открытие и ввод программ", Стр. 107
- **Подвод к контуру/выход из контура**
Дополнительная информация: "Вход в контур и выход из контура", Стр. 230
- **Программирование контура**
Дополнительная информация: "Обзор функций траектории", Стр. 240
- **Программируемые типы подачи**
Дополнительная информация: "Возможности ввода подачи", Стр. 114
- **Коррекция радиуса инструмента**
Дополнительная информация: "Поправка на радиус инструмента", Стр. 208
- **Дополнительные M-функции**
Дополнительная информация: "Дополнительные функции контроля выполнения программы, шпинделя и подачи СОЖ", Стр. 394

Создание программы циклов

Отверстия, показанные на рисунке справа (глубина 20 мм), следует выполнять с помощью стандартного цикла сверления. Определение заготовки уже было создано оператором.



- ▶ Вызов инструмента: введите все данные инструмента. Каждый раз подтверждайте ввод кнопкой **ENT**, не забывайте указывать ось инструмента



- ▶ Отвод инструмента: нажмите оранжевую кнопку оси **Z**, и введите значение позиции, к которой подводится инструмент, например, 250. Подтвердите клавишей **ENT**.

 
- ▶ **Коррекция радиуса: RL/RR/без корр.?**, подтвердите клавишей **ENT**: коррекция на радиус не активируется

- ▶ **Подача F=?**, подтвердите кнопкой **ENT**: перемещение на ускоренном ходу (**FMAX**)

- ▶ **Дополнительная функция M?** Включите шпиндель и охлаждающую жидкость, например, **M13**, подтвердите кнопкой **END**: система ЧПУ сохранит введенный кадр перемещения



- ▶ Вызов меню циклов



- ▶ Отображение циклов сверления



 
- ▶ Выбор стандартного цикла сверления **200**: ЧПУ запускает диалоговое окно определения параметров цикла. Поэтапно вводите параметры, запрашиваемые ЧПУ, каждый раз подтверждая ввод кнопкой **ENT**. В правой части дисплея ЧПУ дополнительно выполняется показ графики, используемой для отображения соответствующего параметра цикла



- ▶ Вызов меню для специальных функций



- ▶ Отображение функций для обработки точек





- ▶ Выбор задания образца



- ▶ Выбор ввода точек: введите координаты 4 точек, каждый раз подтверждая ввод кнопкой **ENT**. После ввода данных четвертой точки сохраните кадр в памяти нажатием кнопки **END**



- ▶ Индикация меню для определения вызова цикла

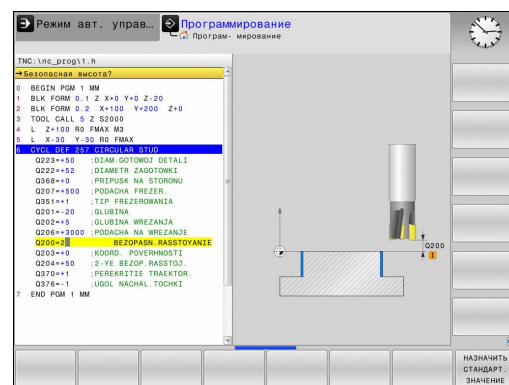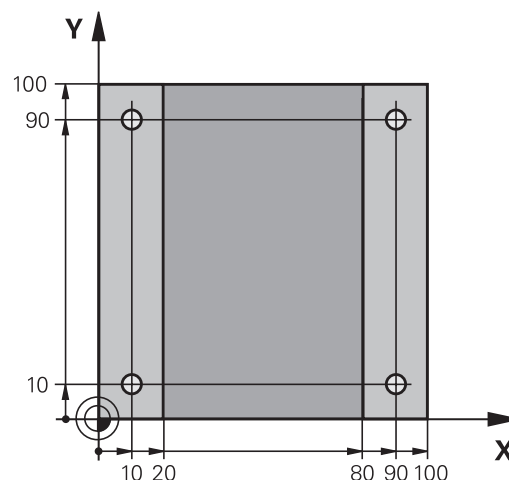

CYCLE
CALL
PAT

- ▶ Оработка цикла сверления на определенном образце:
- ▶ **Подача F=?**, подтвердите кнопкой **ENT**: перемещение на ускоренном ходу (**FMAX**)
- ▶ **Дополнительная функция M?** Включить шпиндель и охлаждающую жидкость, например, **M13**, подтвердите кнопкой **END**: система ЧПУ сохранит введенный кадр перемещения

L

- ▶ Введите Отвод инструмента: нажмите оранжевую кнопку оси **Z**, и введите значение позиции, к которой подводится инструмент, например, 250. Подтвердите клавишей **ENT**.
- ▶ **Поправка на радиус: RL/RR/без корр.?**, подтвердите кнопкой **ENT**: коррекция на радиус не активируется
- ▶ **Подача F=?**, подтвердите кнопкой **ENT**: перемещение на ускоренном ходу (**FMAX**)
- ▶ **Дополнительная функция M?** Введите **M2** для завершения программы, подтвердите кнопкой **END**: система ЧПУ сохранит введенный кадр перемещения

Первые шаги в работе с TNC 620

1.3 Программирование первой части

Примеры NC-кадров

0 BEGIN PGM C200 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	Определение заготовки
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 5 Z S4500	вызовом инструмента
4 L Z+250 R0 FMAX	Вывод инструмента из материала
5 PATTERN DEF POS1 (X+10 Y+10 Z+0) POS2 (X+10 Y+90 Z+0) POS3 (X+90 Y+90 Z+0) POS4 (X+90 Y+10 Z+0)	Задание позиций обработки
6 CYCL DEF 200 СВЕРЛЕНИЕ	Определение цикла
Q200=2 ;BEZOPASN.RASSTOYANIE	
Q201=-20 ;GLUBINA	
Q206=250 ;PODACHA NA WREZANJE	
Q202=5 ;GLUBINA WREZANJA	
Q210=0 ;WYDER. WREMENI WWER.	
Q203=-10 ;KOORD. POVERHNOSTI	
Q204=20 ;2-YE BEZOP.RASSTOJ.	
Q211=0.2 ;WYDER. WREMENI WNIZU	
Q395=0 ;KOORD. OTSCHETA GLUB	
7 CYCL CALL PAT FMAX M13	Включение шпинделя и СОЖ, вызов цикла
8 L Z+250 R0 FMAX M2	Вывод инструмента из материала, конец программы
9 END PGM C200 MM	

Подробная информация по данной теме

- Создание новой программы
Дополнительная информация: "Открытие и ввод программ", Стр. 107
- Программирование циклов
дополнительная информация: Руководство пользователя по программированию циклов

1.4 Графическое тестирование первой части (опция #20)

Правильный выбор режима работы


Вы можете тестировать программы в режиме работы **Тест программы**:



- ▶ Нажмите кнопку режимов работы: ЧПУ перейдет в режим тестирования программы

Подробная информация по данной теме

- Режимы работы ЧПУ
Дополнительная информация: "Режимы работы", Стр. 79
- Тестирование программы
Дополнительная информация: "Тестирование программы", Стр. 596

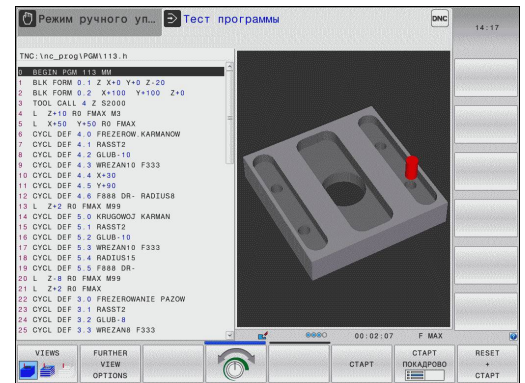

Выбор таблицы инструментов для теста программы

 
Если Вы хотите не хотите активировать другую таблицу для режима работы **Тестирование программы**, Вы должны выполнить следующие действия.



- ▶ Нажмите кнопку **PGM MGT**: система ЧПУ откроет окно управления файлами



- ▶ Нажмите программную клавишу **ВЫБОР ТИПА**: ЧПУ отобразит меню программных клавиш для выбора типов файлов



- ▶ Нажмите программную клавишу **ПО УМОЛЧ.**: ЧПУ отобразит все хранящиеся в памяти файлы в правом окне



- ▶ Переместите курсор влево в список директорий



- ▶ Переместите курсор на директорию **TNC:\table**



- ▶ Переместите курсор вправо на файлы



- ▶ Выделите файл **TOOL.T** (активная таблица инструментов), нажмите клавишу **ENT**: **TOOL.T** получит статус **S** и станет, таким образом, активной для тестирования программы



- ▶ Нажмите кнопку **END**: выход из управления файлами

Подробная информация по данной теме

- Управление инструментами
Дополнительная информация: "Ввод данных инструмента в таблицу", Стр. 187
- Тестирование программы
Дополнительная информация: "Тестирование программы", Стр. 596

 
Первые шаги в работе с TNC 620

1.4 Графическое тестирование первой части (опция #20)

Выбор программы, которую необходимо протестировать



- ▶ Нажмите кнопку **PGM MGT**: система ЧПУ откроет окно управления файлами



- ▶ Нажмите программную клавишу **ПОСЛЕДН. ФАЙЛЫ**: TNC откроет всплывающее окно с последними выбранными файлами
- ▶ С помощью клавиш со стрелками выберите программу, которую необходимо протестировать, и откройте ее клавишей **ENT**

Подробная информация по данной теме

- Выбор программы
Дополнительная информация: "Работа с управлением файлами", Стр. 124

Выбор режима деления экрана и вида






- ▶ Нажмите клавишу деления экрана: TNC отобразит на панели программных клавиш все доступные альтернативные возможности



- ▶ Нажмите программную клавишу **ПРОГРАММА + ГРАФИКА**: ЧПУ отобразит в левой половине экрана программу, а в правой половине – заготовку

ЧПУ выводит следующие виды отображения:

клавиши Softkey	Функция
	Объемное изображение
	Объемное изображение и пути инструмента
	Пути инструмента

   

Подробная информация по данной теме

- Функции графики
Дополнительная информация: "Графики (номер опции #20)", Стр. 584
- Выполнение тестирования программы
Дополнительная информация: "Тестирование программы", Стр. 596

Запуск теста программы



- ▶ Нажмите клавишу Softkey **ПЕРЕЗАГР. + СТАРТ**: система ЧПУ моделирует активную программу до наступления запрограммированного перерыва или до конца программы
- ▶ Во время моделирования вы можете с помощью клавиш Softkey менять используемый вид отображения



- ▶ Нажмите клавишу Softkey **СТОП**: ЧПУ прервет выполнение теста программы



- ▶ Нажмите клавишу Softkey **СТАРТ**: ЧПУ продолжит выполнение теста программы после перерыва

Подробная информация по данной теме

- Выполнение теста программы
Дополнительная информация: "Тестирование программы", Стр. 596
- Функции графики
Дополнительная информация: "Графики (номер опции #20)", Стр. 584
- Настройка скорости моделирования
Дополнительная информация: "Настройка скорости выполнения теста программы", Стр. 585

Первые шаги в работе с TNC 620

1.5 Наладка инструмента

1.5 Наладка инструмента

Правильный выбор режима работы


Выполните наладку инструмента в режиме работы **Ручное управление**:



- ▶ Нажмите клавишу режимов работы: ЧПУ перейдет в **Режим ручного управления** **Режим ручного управления**

Подробная информация по данной теме

- Режимы работы TNC
Дополнительная информация: "Режимы работы", Стр. 79

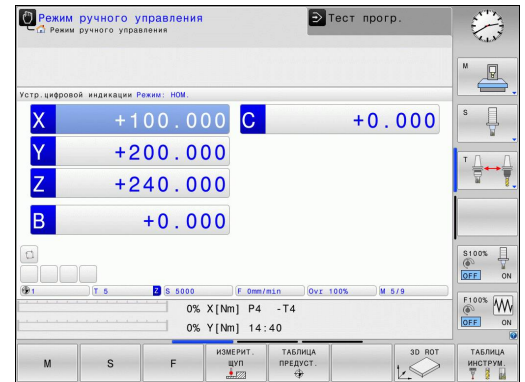


Подготовка и измерение инструмента

- ▶ Следует зажать необходимые инструменты в соответствующих держателях инструмента (инструментальных модулях)
- ▶ При измерении с помощью предзадатчика: измерьте инструмент, запишите длину и радиус или введите их непосредственно в систему станка с помощью программы передачи данных
- ▶ При измерении на станке: загрузите инструменты в устройство смены инструмента
Дополнительная информация: "Таблица места инструмента TOOL_P.TCH", Стр. 70


Таблица инструментов TOOL.T

В таблице инструментов TOOL.T (хранится на жестком диске в **TNC:\table**) вы можете сохранять в памяти данные об инструментах, такие как длина и радиус, а также индивидуальные параметры каждого конкретного инструмента, которые требуются ЧПУ для выполнения разнообразных функций.

 Для ввода данных об инструментах в таблицу инструментов TOOL.T выполните действия в порядке, указанном ниже.



 - ▶ Отображение таблицы инструментов: ЧПУ отображает таблицу инструментов в форме таблицы



- ▶ Редактирование таблицы инструментов: установите программную клавишу **РЕДАКТИР.** на **ВКЛ.**
- ▶ Перемещаясь вниз или вверх с помощью клавиш со стрелками, выберите номер инструмента, который вам необходимо изменить
- ▶ Перемещаясь вправо или влево с помощью клавиш со стрелками, выберите данные инструментов, которые необходимо изменить
- ▶ Выход из таблицы инструментов: нажмите клавишу **END**

T	NAME	L	R	R2	DL
0	NULLWERKZEUG	0	0	0	0
1	D2	30	1	0	
2	D4	40	2	0	
3	D6	50	3	0	
4	D8	60	4	0	
5	D10	80	5	0	
6	D12	85	6	0	
7	D14	70	7	0	
8	D16	80	8	0	
9	D18	90	9	0	
10	D20	90	10	0	
11	D22	90	11	0	
12	D24	90	12	0	
13	D26	90	13	0	
14	D28	100	14	0	
15	D30	100	15	0	
16	D32	100	16	0	
17	D34	100	17	0	
18	D36	100	18	0	
19	D38	100	19	0	

Подробная информация по данной теме

- Режимы работы TNC
Дополнительная информация: "Режимы работы", Стр. 79
- Работа с таблицей инструмента
Дополнительная информация: "Ввод данных инструмента в таблицу", Стр. 187

Таблица места инструмента TOOL_P.TCH



Принцип действия таблицы места зависит от станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

В таблице места TOOL_P.TCH (хранится на жестком диске в TNC:\table\) вы задаете, какие инструменты находятся в Вашем магазине инструментов.

Для ввода данных в таблицу мест TOOL_P.TCH выполните действия в порядке, указанном ниже.



- ▶ Отображение таблицы инструментов: ЧПУ отображает таблицу инструментов в форме таблицы



- ▶ Отображение таблицы мест: ЧПУ отображает таблицу мест в форме таблицы
- ▶ Редактирование таблицы мест: установите программную клавишу **РЕДАКТ.** на **ВКЛ.**
- ▶ Перемещаясь вниз или вверх с помощью клавиш со стрелками, выберите номер места, который вам необходимо изменить
- ▶ Перемещаясь вправо или влево с помощью клавиш со стрелками, выберите данные, которые необходимо изменить
- ▶ Выход из таблицы места: нажмите клавишу **END**

P	A	T	TNAME	RSV	ST	F	L	DOC
0.0	0	010						
1.1	1	02						Tool 1
1.2	2	04						Tool 2
1.3	3	06						Tool 3
1.4	4	08						Tool 4
1.5	5	010		R				
1.6	6	012						
1.7	7	014						
1.8	8	016						
1.9	9	018						
1.10	10	020						
1.11	11	022						
1.12	12	024						
1.13	13	026						
1.14	14	028						
1.15	15	030						
1.16	16	032						
1.17	17	034						
1.18	18	036						
1.19	19	038						

Подробная информация по данной теме

- Режимы работы TNC
Дополнительная информация: "Режимы работы", Стр. 79
- Работа с таблицей места инструмента
Дополнительная информация: "Таблица места для устройства смены инструмента", Стр. 197

1.6 Наладка заготовки

Правильный выбор режима работы

Выполните выверку заготовок в режиме работы **Режим ручного управления** или **Электронный маховичок**



- ▶ Нажмите клавишу режимов работы: ЧПУ перейдет в **Режим ручного управления**

Подробная информация по данной теме

- Режим работы **Режим ручного управления**:
Дополнительная информация: "Перемещение осей станка", Стр. 507

Зажим заготовки

Закрепите заготовку на столе станка с помощью зажимного приспособления. Если ваш станок оснащен трехмерным контактным щупом, выставление заготовки параллельно оси не требуется.

Если вы не имеете 3D контактного щупа, вам следует выполнить выставление заготовки так, чтобы она была зажата в положении параллельно осям станка.

Подробная информация по данной теме

- Установка точек привязки при помощи контактного щупа
Дополнительная информация: "Установка точек привязки при помощи контактного щупа (номер опции #17)", Стр. 558
- Установка точек привязки без контактного щупа
Дополнительная информация: "Установка точки привязки без контактного 3D-щупа", Стр. 534

Установка точек привязки с 3D контактным щупом (опция #17)

- ▶ Замена 3D-щупа: в режиме работы **Позиционирование с ручным вводом данных** выполните кадр **TOOL CALL** с указанием оси инструмента, затем снова выберите **Ручное управление**



- ▶ Выбор функции ощупывания: ЧПУ отображает на панели программных клавиш доступные функции
- ▶ Установка точки привязки, например, в углу инструмента
- ▶ Переместите контактный щуп к первой точке измерения на первой кромке заготовки
- ▶ Клавишей Softkey выберите направление касания
- ▶ Нажмите **NC-СТАРТ**: контактный щуп будет перемещаться в заданном направлении до тех пор, пока не коснется заготовки, а затем будет автоматически возвращен обратно в точку старта
- ▶ С помощью клавиш направления осей выполните предварительное позиционирование контактного щупа вблизи второй точки касания на первой грани заготовки
- ▶ Нажмите **NC-Start**: измерительный щуп будет перемещаться в заданном направлении до тех пор, пока не коснется заготовки, а затем будет автоматически возвращен обратно в точку старта
- ▶ С помощью клавиш направления осей выполните предварительное позиционирование контактного щупа вблизи первой точки касания на второй грани заготовки
- ▶ Клавишей Softkey выберите направление касания
- ▶ Нажмите **NC-Start**: измерительный щуп будет перемещаться в заданном направлении до тех пор, пока не коснется заготовки, а затем будет автоматически возвращен обратно в точку старта

- ▶ С помощью клавиш направления осей выполните предварительное позиционирование контактного щупа вблизи второй точки касания на второй грани заготовки
- ▶ Нажмите NC-Start: измерительный щуп будет перемещаться в заданном направлении до тех пор, пока не коснется заготовки, а затем будет автоматически возвращен обратно в точку старта
- ▶ После этого ЧПУ отобразит координаты вычисленной угловой точки
- ▶ Установить 0: нажать клавишу Softkey **ТОЧКА ПРИВЯЗКИ УСТАНОВКА**
- ▶ Выйдите из меню, нажав программную клавишу **КОНЕЦ**

ВВОД
КООРДИНАТ

Подробная информация по данной теме

- Установка точки привязки
Дополнительная информация: "Установка точек привязки при помощи контактного щупа (номер опции #17)",
Стр. 558

Первые шаги в работе с TNC 620


1.7 Отработка первой программы

1.7 Отработка первой программы

Правильный выбор режима работы

Вы можете проводить отработку программ в режимах работы **Отработка отд.блоков программы** или **Режим автоматического управления**:

- ▶ Нажмите кнопку режимов работы: ЧПУ перейдет в режим работы **Отработка отд.блоков программы** и отработает программу последовательно кадр за кадром. Оператор должен подтверждать каждый кадр нажатием клавиши **NC-СТАРТ**
- ▶ Нажмите клавишу режимов работы: ЧПУ перейдет в режим работы **Режим автоматического управления** и после нажатия NC-старт отработает программу до прерывания в программе или до ее конца

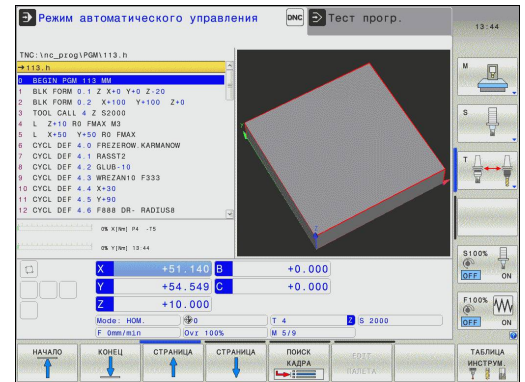

Подробная информация по данной теме

- Режимы работы TNC
Дополнительная информация: "Режимы работы", Стр. 79
- Отработка программ
Дополнительная информация: "Выполнение программы", Стр. 600

Выбор программы, которую необходимо отработать

- ▶ Нажмите кнопку **PGM MGT**: система ЧПУ откроет окно управления файлами
- ▶ Нажмите программную клавишу **ПОСЛЕДН. ФАЙЛЫ**: TNC откроет всплывающее окно с последними выбранными файлами
- ▶ При необходимости с помощью клавиш со стрелками выберите программу, которую требуется отработать, и выберите её клавишей **ENT**

Подробная информация по данной теме

- Управление файлами
Дополнительная информация: "Работа с управлением файлами", Стр. 124

Запуск программы

- ▶ Нажмите клавишу **NC-СТАРТ**: ЧПУ отработает активную программу

Подробная информация по данной теме

- Отработка программ
Дополнительная информация: "Выполнение программы", Стр. 600

2

Введение

2.1 TNC 620

Системы ЧПУ фирмы HEIDENHAIN – это системы контурного управления, ориентированные на работу в цеху, с помощью которых можно простым, доступным способом программировать стандартные типы обработки в диалоге открытым текстом непосредственно на станке. Они предназначены для применения на фрезерных и сверлильных станках, а также обрабатывающих центрах с количеством осей до 5 штук. Дополнительно при программировании можно настраивать угловое положение шпинделя.

Пульт управления и изображение на дисплее представлены в наглядной форме, так что можно быстро и легко получать доступ ко всем функциям.



Программирование: в диалоге открытым текстом HEIDENHAIN или DIN/ISO

Особенно просто писать программы в диалоге открытым текстом HEIDENHAIN. Графика при программировании отображает отдельные шаги обработки во время ввода программы. Если имеется чертёж, выполненный не по правилам стандартного программирования, то поможет дополнительный режим программирования свободного контура FK. Графическое моделирование обработки заготовки возможно как во время тестирования программы, так и в процессе ее отработки.

Кроме того можно программировать ЧПУ по стандартам DIN/ISO или в режиме прямого цифрового управления.

Программу можно вводить и тестировать также в тот момент, когда другая программа уже выполняет обработку заготовки.

Совместимость

Программы обработки, созданные на системах контурного управления HEIDENHAIN (начиная с версии TNC 150 B), условно совместимы с TNC 620. Если кадры УП содержат недействительные элементы, при открытии файла система ЧПУ обозначит их сообщением об ошибке или отобразит в виде кадров ошибки (ERROR-кадр).



Обратите особое внимание на подробное описание различий между iTNC 530 и TNC 620. **Дополнительная информация:** "Функции TNC 620 и iTNC 530 в сравнении", Стр. 680

2.2 Дисплей и пульт управления

Дисплей

Система ЧПУ поставляется в компактной версии или с отдельным экраном и пультом управления. В обоих вариантах она имеет 15-ти дюймовый плоский экран.

1 Заглавная строка

При включенном ЧПУ в заглавной строке дисплея отображаются выбранные режимы работы: слева – режимы работы станка, а справа – режимы работы при программировании. В более широком поле заглавной строки указан тот режим работы, на который переключен дисплей: там появляются вопросы диалогового окна и тексты сообщений (исключение: если ЧПУ обеспечивает только индикацию графики).

2 Клавиши Softkey

В нижней строке ЧПУ отображаются функции программных клавиш. Выбор этих функций осуществляется с помощью клавиш, расположенных ниже. Для удобства навигации узкие полосы непосредственно над панелью функций программных клавиш указывают на количество этих панелей. Между ними можно переключаться, используя переключающие клавиши Softkey. Активная панель Softkey отображается подсвеченной полосой

3 Клавиши выбора Softkey

4 Переключающие клавиши Softkey



5 Разделение экрана дисплея

6 Клавиша переключения дисплея для режимов работы станка и режимов работы программирования

7 Клавиши выбора Softkey для клавиш Softkey производителя станков

8 Переключающие клавиши, определяемые производителем станка

9 USB-разъем

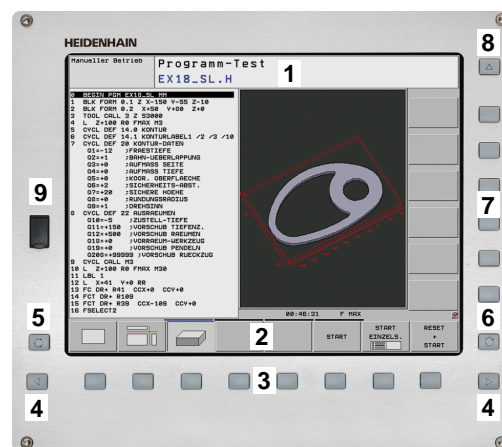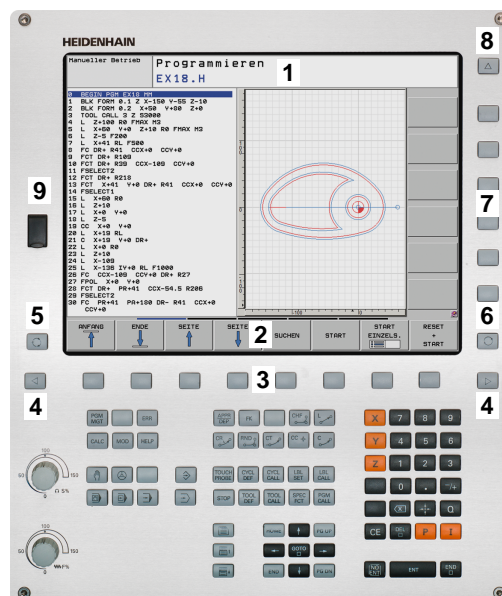



2.2 Дисплей и пульт управления

Выбор режима разделения экрана

Пользователь выбирает режим разделения экрана: таким образом, например, TNC в режиме **Программирование** может показывать программу в левом окне, одновременно с тем, как в правом окне отображается графика при программировании. В качестве альтернативы можно также вывести в правом окне отображение оглавления программ или только программу в одном большом окне. Тип разделения экрана, отображаемого ЧПУ, зависит от выбранного режима работы.

Выбор режима разделения экрана:

- 
 - ▶ Нажмите клавишу переключения режима разделения экрана: на панели программных клавиш отображаются возможные типы разделения дисплея
Дополнительная информация: "Режимы работы", Стр. 79
- 
 - ▶ Выберите режим разделения экрана с помощью программной клавиши

Пульт управления

TNC 620 поставляется со встроенной клавиатурой. Также существует версия TNC 620 с отдельным экраном и пультом управления с буквенно-цифровой клавиатурой.

- 1 Буквенно-цифровая клавиатура для ввода текста, имен файлов и DIN/ISO-программирования
- 2
 - Управление файлами
 - Калькулятор
 - Функция MOD
 - Функция HELP (ПОМОЩЬ)
- 3 Режимы программирования
- 4 Режимы работы станка
- 5 Открывание диалогов программирования
- 6 Кнопки со стрелками и операция (инструкция) перехода **GOTO**
- 7 Ввод чисел и выбор оси
- 8 Сенсорная панель
- 9 Кнопки мыши
- 10 станочного пульта



Дополнительная информация: Руководство по эксплуатации станка

Функции отдельных кнопок перечислены на обратной стороне обложки данного руководства.



Некоторые производители станков не используют стандартный пульт управления фирмы HEIDENHAIN. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Клавиши, как например, **NC-СТАРТ** или **NC-СТОП**, описываются в руководстве по эксплуатации станка.

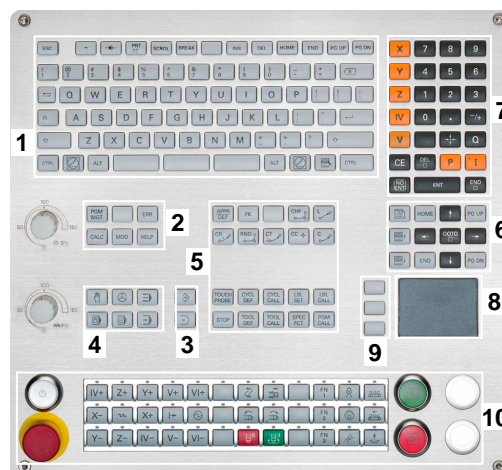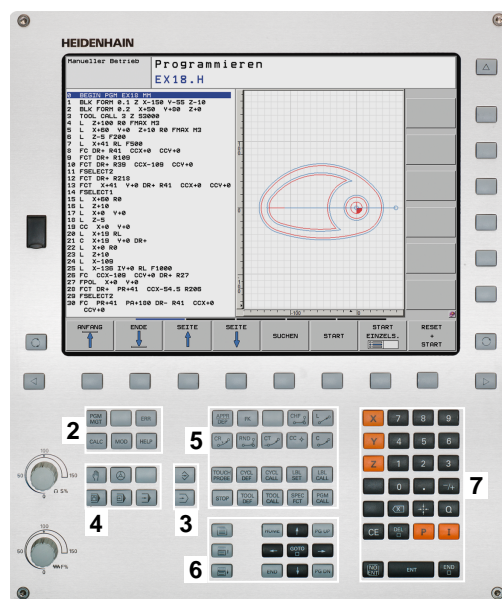

2.3 Режимы работы


Режим ручного управления и электронного маховичка

Наладка станков выполняется в режиме **Ручное управление**. В этом режиме работы можно позиционировать оси станка вручную или поэтапно, назначать точек привязки и поворачивать плоскость обработки.

Режим работы эл. маховичка поддерживает перемещение осей станка вручную с помощью электронного маховичка HR.

Клавиши Softkey для разделения экрана (выбор выполняется, как описано ранее)

Клавиша Softkey	Окно
ПОЗИЦИЯ	Позиции
ПОЗИЦИЯ +	Слева: позиции, справа: индикация состояния
КИНЕМАТИКА +	Слева: позиции, справа: объекты столкновения

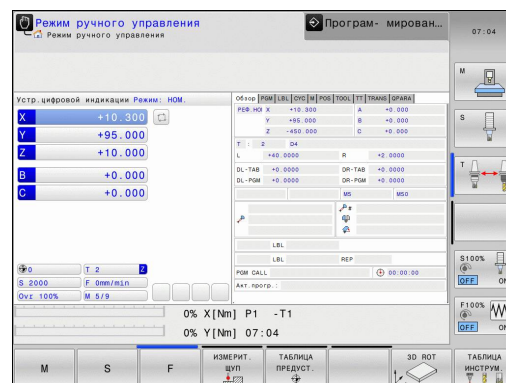


Позиционирование с ручным вводом данных

В этом режиме работы можно программировать простые перемещения, например, для фрезерования плоскостей или предварительного позиционирования.

Клавиши Softkey для разделения экрана дисплея

Клавиша Softkey	Окно
ПРОГРАММА	Программа
ПРОГ. +	Слева: программа, справа: индикация состояния
КИНЕМАТИКА +	Слева: программа, справа: объекты столкновения

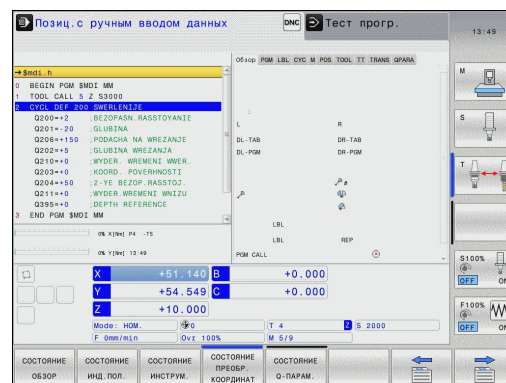

Программирование

Ваши программы обработки программируются в этом режиме работы. Многосторонняя поддержка и дополнения при программировании представлены программированием свободного контура, различными циклами и функциями Q-параметров. По запросу графика при программировании отображает запрограммированные пути перемещения.

Программные клавиши для разделения экрана

Клавиша
Softkey

Окно

ПРОГРАММА


Программа

ПРОГРАММА
+
ЧАСТИ ПР.

Слева: программа, справа: оглавление программы

ПРОГРАММА
+
ГРАФИКА

Слева: программа, справа: графика при программировании

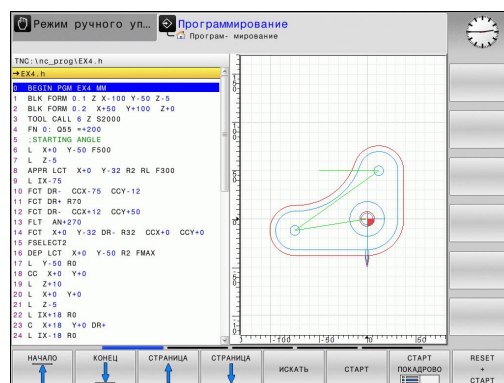

Тестирование программы

Система ЧПУ моделирует программы и части программ в режиме тестирования программы, например, чтобы обнаружить геометрические несоответствия, отсутствующие или неправильные данные в программе и нарушения рабочего пространства. Моделирование поддерживается графически путем отображения детали в различных проекциях. (номер опции #20)

Клавиши Softkey для разделения экрана дисплея

Клавиша
Softkey

Окно

ПРОГРАММА

Программа

ПРОГР.
+
СОСТОЯНИЕ


Слева: программа, справа: индикация состояния

ПРОГРАММА
+
ГРАФИКА

Слева: программа, справа: графика (номер опции #20)

ГРАФИКА

Графика (номер опции #20)

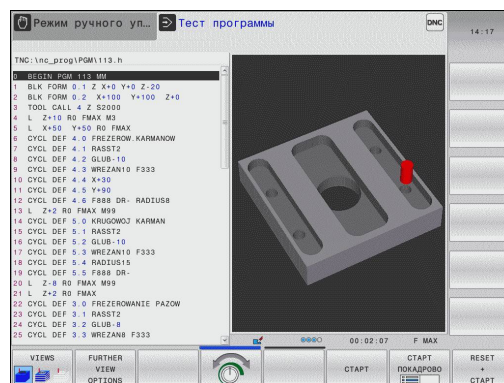

Выполнение программы в автоматическом и покадровом режимах

В режиме работы **Режим авт. управления ЧПУ** выполняет программу до конца программы или до ручного или запрограммированного прерывания. После перерыва оператор может снова продолжить отработку программы.


В режиме работы **Отраб.отд.бл. программы Вы** обрабатываете каждый кадр нажатием клавиши **NC-СТАРТ**. В циклах шаблонов отверстий и **CYCL CALL PAT** ЧПУ останавливается после каждой точки.

Программные клавиши для разделения экрана

Клавиша Softkey	Окно
	Программа
	Слева: программа, справа: индикация состояния
	Слева: программа, справа: графика (номер опции #20)
	Графика (номер опции #20)
	Слева: программа, справа: объекты столкновения
	Объекты столкновения

Программные клавиши для разделения экрана при использовании таблицы палет (опции #22 Pallet management)

Клавиша Softkey	Окно
	Таблица палет
	Слева: программа, справа: таблица палет
	Слева: таблица палет, справа: индикация состояния
	Слева: таблица палет, справа: графика

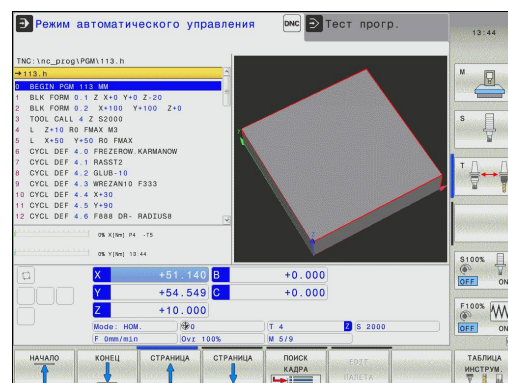

2.4 Индикации состояния

Общая индикация состояния

Общая индикация состояния в нижней части дисплея отображает информацию о текущем состоянии станка.

Она появляется автоматически в режимах работы:

- Покадровая отработка программы
- Выполнение программы в автоматическом режиме
- Позиционирование с ручным вводом данных



Если выбран режим разделения экрана **ГРАФИКА**, то индикация состояния не отображается.

В ручном режиме работы и в режиме эл. маховичка индикация состояния выводится в большом окне.

Информация индикации состояния

Символ Значение

IST Индикация положения: фактические, заданные координаты или остаточный путь



Оси станка; вспомогательные оси отображаются системой ЧПУ строчными буквами. Последовательность и количество указываемых осей устанавливает производитель станка. Соблюдайте указания инструкции по обслуживанию станка



Номер активной точки привязки из таблицы предустановок. Если точка привязки назначена в ручном режиме, то за символом ЧПУ отображает текст **MAN**

F S M

Индикация подачи в дюймах соответствует одной десятой действительного значения. Частота вращения S, подача F и действующая дополнительная M-функция



Ось заблокирована



Ось может перемещаться с помощью маховичка



Оси перемещаются с учетом разворота плоскости обработки




Оси перемещаются с учетом 3D-разворота плоскости обработки








Оси перемещаются при наклоненной плоскости обработки

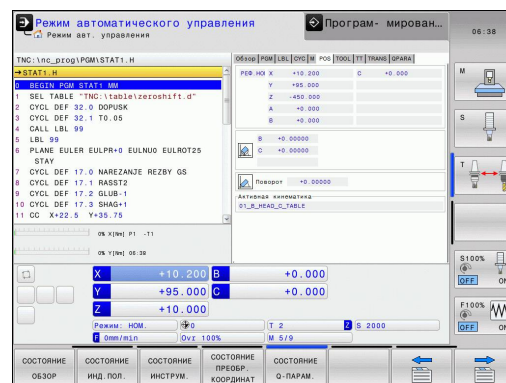**TC
PM**

Функция **M128** или **FUNCTION TCPM** активна



Символ	Значение
	Ни одна программа не активна
	Программа запущена
	Программа остановлена
	Программа прервана Дополнительная информация: "Прерывание обработки", Стр. 602
	Прерывание программы
<u>ACC</u>	Функция Активное подавление дребезга ACC активна (опция #145)
<u>СТС</u>	Функция СТС активна (номер опции #141)

Дополнительная индикации состояния

Дополнительная индикация состояния даёт подробную информацию об отработке программы. Их можно вызвать во всех режимах работы, за исключением режима **Программирование**.

Включение дополнительной индикации состояния



- ▶ Вызовите панель программных клавиш для выбора разделения экрана

 


- ▶ Выберите отображение с дополнительной индикацией состояния: ЧПУ отобразит в правой половине дисплея форму состояния **ОБЗОР**

Выбор дополнительной индикации состояния



- ▶ Перелистывайте панели программных до тех пор, пока не появятся программные клавиши **СТОСТОЯНИЕ**



- ▶ Выберите дополнительную индикацию состояния напрямую с помощью программной клавиши, например, позиция и координаты, или



- ▶ выберите желаемый вид с помощью программных клавиш для переключения

Ниже описываются доступные типы индикации статуса, которые можно выбрать напрямую с помощью программных клавиш или программными клавишами переключения.



Обратите внимание на то, что некоторые из указанных ниже параметров состояния доступны только при условии, что соответствующая им опция программного обеспечения была активирована в вашем ЧПУ.

Обзор

ЧПУ отображает формуляр состояния **Обзор** после включения ЧПУ, если Вы выбрали разделение экрана дисплея **ПРОГР. + СОСТОЯНИЕ** (или **ПОЗИЦИЯ + СОСТОЯНИЕ**)

В формуляре "обзор" перечисляются важнейшие параметры состояния, которые также отдельно приведены в соответствующих подробных формулярах.



Программная Значение клавиша

СОСТОЯНИЕ ОБЗОР	Индикация позиции
	Информация об инструменте
	Активные М-функции
	Активные преобразования координат
	Активная подпрограмма
	Активное повторение части программы
	Программа, вызванная с помощью PGM CALL
	Текущее время обработки
	Имя активной главной программы

Общая информация о программе (закладка PGM)

Программная Значение клавиша


Прямой выбор невозможен	Имя активной главной программы
	Центр окружности СС (полюса)
	Счетчик времени выдержки
	Время обработки, если программа была полностью протестирована в режиме работы Тест программы
	Текущее время обработки в %
	Текущее время
	Вызванные программы

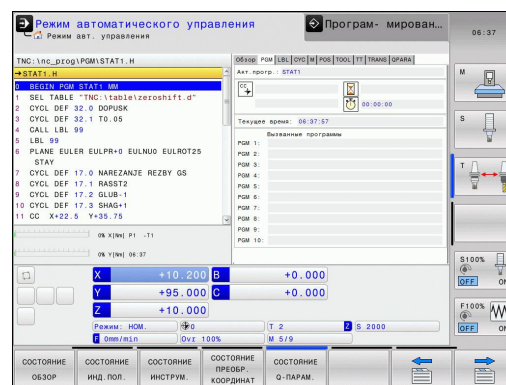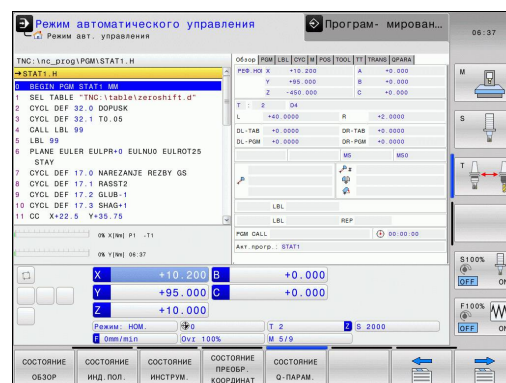

Повтор части программы/подпрограммы (закладка LBL)

Программная клавиша


Прямой выбор невозможен	Значение
	Активные повторы частей программы с номером кадра, номером метки и количеством запрограммированных/подлежащих выполнению повторов
	Активные номера подпрограмм с номером кадра, под которым вызывалась подпрограмма, и номером метки, который был вызван

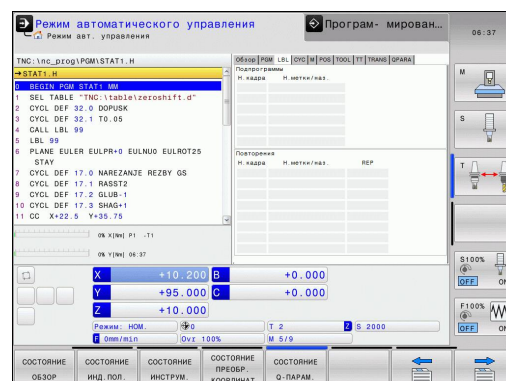

Информация о стандартных циклах (закладка CYC)

Программная клавиша


Прямой выбор невозможен	Значение
	Активный цикл обработки
	Активные значения цикла 32 Допуск

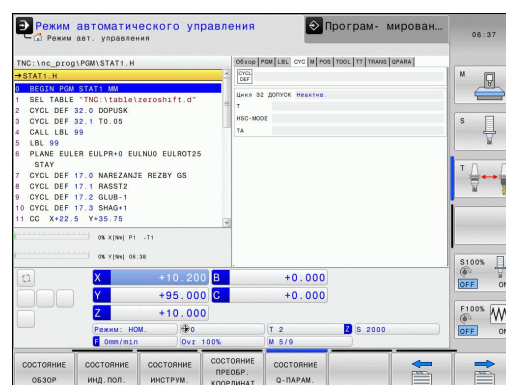

Активные дополнительные функции M (закладка M)

Программная клавиша


Программная клавиша	Значение
Прямой выбор невозможен	Список активных M-функций с определенным значением
	Список активных M-функций, которые согласуются производителем станков

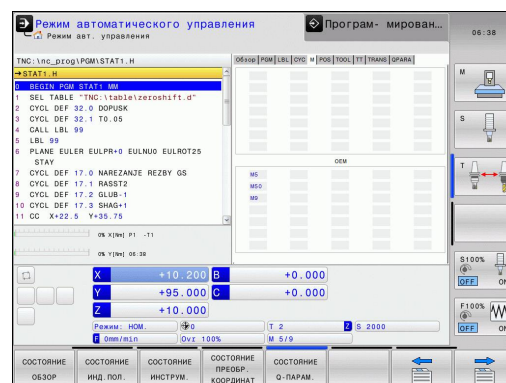

Позиции и координаты (закладка POS)

Программная клавиша


Программная клавиша	Значение
СОСТОЯНИЕ ИНД. ПОЛ.	Тип индикации позиции, например, фактическая позиция
	Углы разворота плоскости обработки
	Угол вращения в базовой плоскости
	Активная кинематика

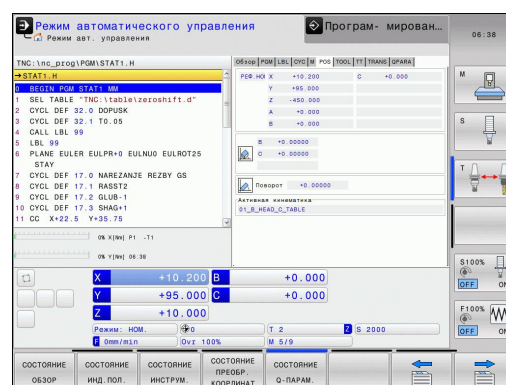


2.4 Индикации состояния

Информация об инструментах (закладка TOOL)

 Программная клавиша

	Индикация активного инструмента <ul style="list-style-type: none"> ■ Индикация T: номер и название инструмента ■ Индикация RT: номер и название инструмента для замены
	Ось инструмента
	Длина и радиус инструмента
	Припуски (дельта-значения) из таблицы инструментов (TAB) и из TOOL CALL (PGM)
	Срок службы, максимальный срок службы (TIME 1) и максимальный срок службы при TOOL CALL (TIME 2)
	Индикация программируемого инструмента и инструмента для замены

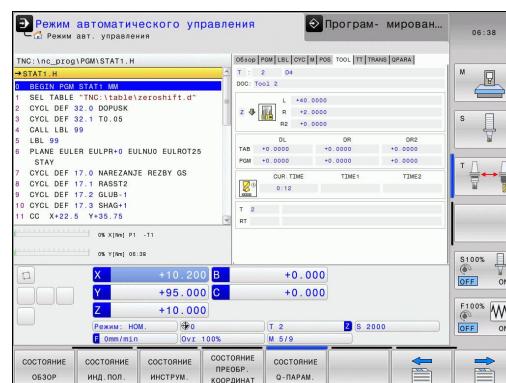


Измерение инструмента (закладка TT)



ЧПУ отображает закладку TT только в том случае, если эта функция активна на данном станке.

Программная клавиша


Прямой выбор невозможен	Номер инструмента, который измеряется
	Индикация измерения радиуса или длины инструмента
	MIN- и MAX-значение измерения отдельных режущих кромок и результат измерения с вращающимся инструментом (DYN)
	Номер режущей кромки инструмента с соответствующим значением измерения. Символ «звездочка» за значением измерения указывает на то, что оно находится за пределами допуска из таблицы инструментов

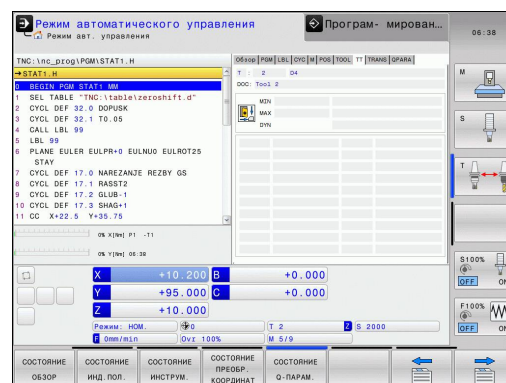

Преобразования координат (закладка TRANS)

Программная клавиша


Состояние преобр. координат	Значение
	Имя активной таблицы нулевых точек.
	Активный номер нулевой точки (#), комментарий из активной строки активного номера нулевой точки (DOC) из цикла 7
	Активное смещение нулевой точки (цикл 7); ЧПУ отображает активное смещение нулевой точки по осям (до 8) осей
	Зеркальное отражение оси (цикл 8)
	Активное базовое вращение
	Активный угол разворота (цикл 10)
	Активный коэффициент масштабирования / коэффициенты масштабирования (циклы 11 / 26); ЧПУ отображает активный коэффициент масштабирования по осям (до 6 осей)
	Центр центрического растяжения

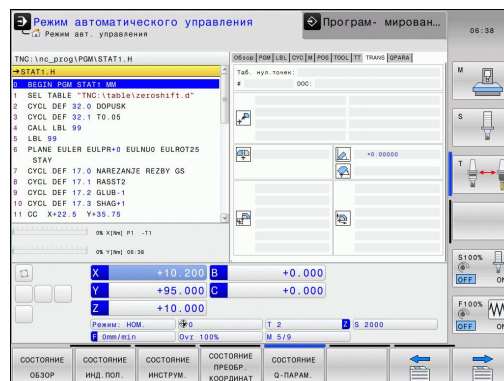Программирование циклов **дополнительная информация:**
Руководство пользователя по программированию циклов

Отображение Q-параметров (закладка QPARA)

Программная клавиша

Состояние Q-ПАРАМ.	Значение
	Отображение текущих значений заданных Q-параметров
	Отображение цепочки символов определённых строковых параметров

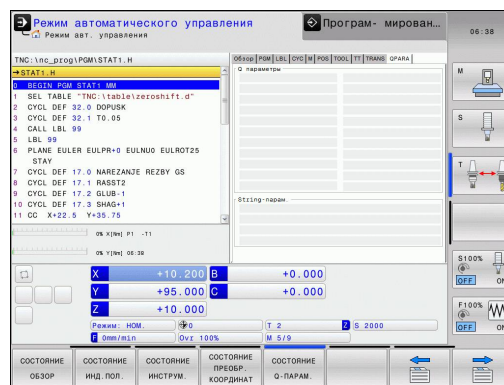

Нажмите программную клавишу **Q ПАРАМЕТРЫ СПИСОК**. ЧПУ откроет всплывающее окно. Задайте номер параметра для каждого типа параметра (Q, QL, QR, QS), который вы желаете контролировать. Отдельные Q-параметры разделите запятой, Q-параметры, следующие друг за другом, соедините дефисом, например, 1,3,200-208. Диапазон ввода на один тип параметра составляет 132 символа.

Индикация в закладке **QPARA** всегда содержит восемь разрядов после запятой. Например, результат Q1 = COS 89.999 ЧПУ отобразит как 0.00001745. Очень большие и очень маленькие значения управление отображает в экспоненциальном формате. Результат Q1 = COS 89.999 * 0.001 ЧПУ отобразит как +1.74532925e-08, при этом e-08 соответствует коэффициенту 10^{-8} .

2.5 Window-Manager



Производитель станков определяет фактическое количество функций и режим работы Window Manager. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

В TNC доступен оконный интерфейс XFCE. Xfce – это стандартное приложение для операционных систем на базе UNIX, с помощью которых можно управлять графическим интерфейсом пользователя. Пользуясь оконным интерфейсом, можно применять функции, описанные далее.

- Отображение панели задач для переключения между различными приложениями (экранами пользователя).
- Управление дополнительным рабочим столом, на которой обрабатываются специальные приложения производителя станков.
- Управление фокусом между приложениями программного обеспечения NC и приложениями производителя станков.
- Вы можете регулировать размер и положение на экране временного рабочего окна (всплывающего окна). Также можно закрыть, восстановить или свернуть всплывающее окно.



ЧПУ активирует на дисплее слева появление символа "звездочка", если приложение, относящееся к Windows-Manager, или сам Window-Manager стали источниками ошибки. В таком случае перейдите в окно Window-Manager и устраните неполадку, при необходимости обратитесь к указаниям инструкции по обслуживанию станка.

Панель задач


С помощью панели задач и мыши можно выбирать различные рабочие области. Система ЧПУ имеет следующие рабочие области:

- Рабочая область 1: активный режим работы станка
- Рабочая область 2: активный режим программирования
- Рабочая область 3: приложения производителя станка (опция)

Кроме того, с помощью панели задач вы можете выбирать другие приложения, запущенные параллельно с TNC, например, **Просмотрщик PDF** или **TNCguide**.

При нажатии мышкой на зеленый символ HEIDENHAIN открывается меню, в котором вы можете получить информацию, сделать настройки или запустить приложение. В вашем распоряжении находятся следующие функции:

- **About HeROS**: информация об операционной системе ЧПУ
- **NC Control**: запуск и остановка ПО TNC. Разрешается использовать только для диагностики
- **Web Browser**: запуск веб-браузера
- **Менеджер удаленного рабочего стола** (номер опции #133): Индикация и управление удаленными внешними компьютерами
- **Diagnostics**: используют только авторизованные специалисты для запуска приложения для диагностики
- **Settings**: конфигурация различных настроек
 - **Дата/время**: настройка даты и времени
 - **Брандмауэр**: настройка брандмауэра
Дополнительная информация: "Брандмауэр", Стр. 642
 - **Язык**: настройка системного языка. Система ЧПУ перезаписывает эту настройку при запуске настройкой, сделанной в машинном параметре **CfgDisplayLanguage** (Nr. 101300)
 - **Сеть**: сетевые настройки ЧПУ
 - **Заставка**: настройка скринсейвера
 - **SELinux**: настройка ПО безопасности для операционной системы на основе Linux
 - **Shares**: настройка внешних сетевых дисков
 - **VNC**: настройка внешнего ПО, имеющего доступ к управлению, например для проведения работ по техническому обслуживанию (Виртуальная сетевая система)
 - **WindowManagerConfig**: только для авторизованных специалистов в целях настройки Window-Manager
- **Tools**: доступно только для авторизованных пользователей. Приложения, доступные в Tools, можно запускать напрямую, выбирая соответствующий тип файла в управлении файлами TNC
Дополнительная информация: "Управление файлами: Основы", Стр. 121

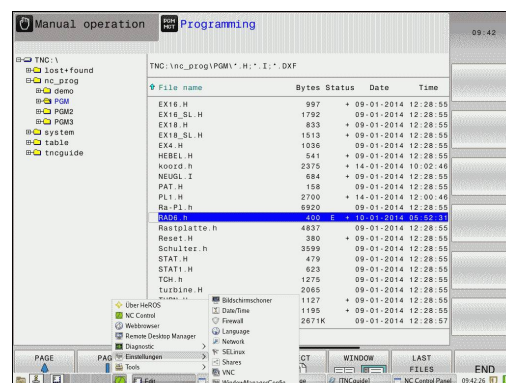

Введение

2.6 Менеджер удаленного рабочего стола (номер опции #133)

2.6 Менеджер удаленного рабочего стола (номер опции #133)

Введение

Менеджер удаленного рабочего стола позволяет вывести на дисплей и управлять посредством ЧПУ внешними компьютерами, подключенными по сети Ethernet.

Дополнительно можно целенаправленно запускать программы из HeROS или выводить на дисплей веб-страницы с внешнего сервера.

Имеются следующие возможности соединений:

- **Windows Terminal Server (RDP)**: отображение в управлении рабочего стола удаленного ПК на базе Windows
- **Windows Terminal Server (RemoteFX)**: отображение в управлении рабочего стола удаленного ПК на базе Windows
- **VNC**: соединение с удаленным компьютером (например, HEIDENHAIN-IPC). Отображение в управлении рабочего стола удаленного ПК на базе Windows или Unix
- **Выключение/перезагрузка компьютера (Switch-off/restart of a computer)**: только для авторизованных специалистов
- **World Wide Web**: только для авторизованных специалистов
- **SSH**: только для авторизованных специалистов
- **XDMCP**: только для авторизованных специалистов
- **Подключение определяемое пользователем (User-defined connection)**: только для авторизованных специалистов



HEIDENHAIN обеспечивает функционирование связи между HeROS 5 и IPC 6341. HEIDENHAIN не гарантирует функционирование иных комбинаций или подключений к внешним устройствам.

Настройка подключения – Windows Terminal Service

Настройка внешнего компьютера



Для соединения с Windows Terminal Service не требуется установки дополнительного ПО на вашем внешнем компьютере.

Конфигурация внешнего компьютера, например, в операционной системе Windows 7:

- ▶ Нажать кнопку запуска Windows и выбрать на панели задач пункт меню **Панель управления**
- ▶ Выбрать пункт меню **Система**
- ▶ Выбрать пункт меню **Дополнительные параметры системы**
- ▶ Выбрать вкладку **Удаленный доступ**
- ▶ В области **Удаленный помощник** разрешить функцию **Разрешить подключения удаленного помощника к этому компьютеру**
- ▶ В области **Удаленный рабочий стол** разрешить функцию **Разрешать подключения от компьютеров с любой версией удаленного рабочего стола**
- ▶ Применить настройки нажав на кнопку **ОК**

Настройка системы ЧПУ



В зависимости от операционной системы, установленной на вашем удаленном компьютере и используемого в ней протокола выберите **Windows Terminal Service (RDP)** или **Windows Terminal Service (RemoteFX)**.

Конфигурация системы ЧПУ выполняется следующим образом:

- ▶ Нажать зеленую кнопку HEIDENHAIN, затем в панели задач выбрать пункт меню **Менеджер удаленного рабочего стола**
- ▶ Нажать **Новое соединение** в окне **Менеджер удаленного рабочего стола**
- ▶ Выбрать пункт меню **Windows Terminal Service (RDP)** или **Windows Terminal Service (RemoteFX)**
- ▶ Установить необходимые сведения о подключении в окне **Редактирование соединения**

Введение

2.6 Менеджер удаленного рабочего стола (номер опции #133)

Настройка	Значение	Ввод
Имя соединения	Имя соединения в окне Менеджер удаленного рабочего стола	Обязательно
Повторный запуск после окончания соединения	Порядок действий после завершения соединения: <ul style="list-style-type: none"> ■ Перезапускать всегда ■ Никогда не перезапускать ■ Всегда после ошибки ■ Спрашивать после ошибки 	Обязательно
Запускать автоматически при входе	Автоматическая установка соединения при запуске управления	Обязательно
Добавить в избранное	Значок соединения на панели задач: <ul style="list-style-type: none"> ■ Двойной щелчок левой клавишей мыши: управление запускает соединение ■ Один щелчок левой клавишей мыши: управление переключается на рабочий стол соединения ■ Один щелчок правой клавишей мыши: управление отображает меню соединения 	Обязательно
Переместить на следующий рабочий стол (Workspace)	Номер рабочего стола соединения, при чем рабочие столы 0 и 1 зарезервированы для ПО NC	Обязательно
Разрешить запоминающее устройство USB	Разрешить доступ к подключенному запоминающему устройству USB	Обязательно
Калькулятор	Имя хоста и IP-адрес внешнего компьютера	Обязательно
Имя пользователя	Имя пользователя	Обязательно
Пароль	Пароль пользователя	Обязательно
Домен Windows	Домен внешнего компьютера	Обязательно
Во весь экран или Настраиваемый размер окна	Размер окна соединения	Обязательно
Ввод в области Расширенные опции	Только для авторизованных специалистов	Опция

Настройка соединения – VNC

Настройка внешнего компьютера



Для соединения с VNC необходимо установить на внешний компьютер дополнительный VNC-сервер.
Установку и настройку VNC-сервера, например, сервера TightVNC, необходимо выполнить до настройки системы ЧПУ.

Настройка системы ЧПУ

Настройка системы ЧПУ выполняется следующим образом:

- ▶ На панели задач выбрать меню **Менеджер удаленного рабочего стола**
- ▶ Выбрать **Новое соединение** в окне **Менеджер удаленного рабочего стола**
- ▶ Выбрать пункт меню **VNC**
- ▶ Установить необходимые сведения о подключении в окне **Редактирование соединения**

Настройка	Значение	Ввод
Имя соединения	Имя соединения в окне Менеджер удаленного рабочего стола	Обязательно
Повторный запуск после окончания соединения	Порядок действий после завершения соединения: <ul style="list-style-type: none"> ■ Перезапускать всегда ■ Никогда не перезапускать ■ Всегда после ошибки ■ Спрашивать после ошибки 	Обязательно
Запускать автоматически при входе	Автоматическая установка соединения при запуске управления	Обязательно
Добавить в избранное	Значок соединения на панели задач: <ul style="list-style-type: none"> ■ Двойной щелчок левой клавишей мыши: управление запускает соединение ■ Один щелчок левой клавишей мыши: управление переключается на рабочий стол соединения ■ Один щелчок правой клавишей мыши: управление отображает меню соединения 	Обязательно
Переместить на следующий рабочий стол (Workspace)	Номер рабочего стола соединения, при чем рабочие столы 0 и 1 зарезервированы для ПО NC	Обязательно
Разрешить запоминающее устройство USB	Разрешить доступ к подключенному запоминающему устройству USB	Обязательно
Калькулятор	Имя хоста и IP-адрес внешнего компьютера	Обязательно
Пароль	Пароль соединения с VNC-сервером	Обязательно

2.6 Менеджер удаленного рабочего стола (номер опции #133)

Настройка	Значение	Ввод
Во весь экран или Настраиваемый размер окна	Размер окна соединения	Обязательно
Разрешить другие соединения (share)	Разрешить доступ к VNC-серверу другим VNC-соединениям	Обязательно
Только просмотр (viewonly)	В режиме просмотра управление внешним компьютером невозможно	Обязательно
Ввод в области Расширенные опции	Только для авторизованных специалистов	Опция

Запуск и завершение соединения

После настройки соединение будет отображаться в окне удаленного рабочего стола в виде соответствующего символа. При нажатии на символ соединения правой клавишей мыши открывается меню, позволяющее запустить или остановить индикацию.

При помощи правой клавиши DIADUR на клавиатуре выполняется переключение на рабочий стол 3 и обратно в интерфейс ЧПУ. Также переключение на соответствующий рабочий стол можно выполнить через панель задач.

Если рабочий стол внешнего соединения или внешнего компьютера активен, все данные, вводимые при помощи мыши и клавиатуры, переносятся на него.

При завершении работы операционной системы HeROS 5 происходит автоматическое завершение всех соединений. Следует учитывать, что происходит только завершение соединения, а не автоматическое выключение компьютера или внешней системы.

2.7 Программное обеспечение SELinux для обеспечения безопасности

SELinux является расширением для операционных систем на базе Linux. SELinux – это дополнительное программное обеспечение в духе Mandatory Access Control (MAC), которое защищает систему от выполнения неавторизованных процессов или функций, а следовательно, от вирусов и других вредных программ.

MAC означает, что каждое действие должно быть разрешено отдельно, в противном случае система ЧПУ его не выполняет. Это программное обеспечение служит в качестве дополнительной защиты, помимо стандартных ограничений доступа под Linux. Выполнение определенных процессов допускается только в том случае, если стандартные функции и контроль доступа SELinux это позволяют.



Установка SELinux в системе ЧПУ подготовлена таким образом, что выполняются только программы, установленные с программным обеспечением ЧПУ от HEIDENHAIN. Другие программы невозможно выполнить при стандартной установке.

Контроль доступа SELinux под HEROS 5 регулируется следующим образом:

- TNC выполняет только приложения, установленные с программным обеспечением ЧПУ от HEIDENHAIN.
- Файлы, связанные с безопасностью программного обеспечения (системные файлы SELinux, загрузочные файлы HEROS 5 и т.д.) могут изменяться только специально выбранными программами.
- Файлы, созданные другими программами, в принципе не могут быть исполнены.
- Можно снять выделение с носителей информации USB
- Существует всего два процесса, которым разрешается исполнять новые файлы:
 - Запуск обновления ПО: обновление программного обеспечения HEIDENHAIN может замещать или изменять системные файлы.
 - Запуск настроек SELinux: настройка SELinux обычно защищена паролем производителя станка, см. руководство по эксплуатации станка.



HEIDENHAIN рекомендует всегда активировать SELinux, т.к. это является дополнительной защитой от вирусных атак извне.

Введение

2.8 Принадлежности: 3D-импульсные зонды и электронные маховички фирмы HEIDENHAIN

2.8 Принадлежности: 3D-импульсные зонды и электронные маховички фирмы HEIDENHAIN

Щупы 3D (Опция ПО "Функции измерительных щупов")

С помощью различных измерительных щупов HEIDENHAIN можно выполнять следующие действия:

- проводить автоматическую наладку заготовок
- быстро и точно задавать координаты точек привязки
- Выполнять измерения заготовки во время отработки программы
- измерять и проверять инструменты



Все функции циклов (циклов измерительных щупов и циклов обработки) описаны в отдельном руководстве пользователя по программированию циклов. Если Вам необходимо это руководство пользователя, то в этом случае обратитесь в HEIDENHAIN. ID: 1096886-xx

Измерительные щупы TS 220, TS 440, TS 444, TS 640 и TS 740

Эти контактные щупы хорошо подходят для автоматической выверки заготовок, определения координат точек привязки и для измерения детали. TS 220 передает коммутационные сигналы по кабелю и может использоваться как экономичная альтернатива в тех случаях, когда вам необходимо выполнить оцифровку.

Специально для станков с устройством смены инструмента предназначены щупы TS 640 (см. рисунок) и щупы меньшего размера TS 440, которые передают коммутационные сигналы без кабеля при помощи инфракрасного излучения.

Принцип действия: в контактных щупах фирмы HEIDENHAIN свободный от износа оптический ключ регистрирует отклонение измерительного стержня. Генерируемый при этом сигнал обеспечивает сохранение в памяти фактического значения текущей позиции контактного щупа.

Щуп для измерения инструмента ТТ 140

ТТ 140 представляет собой трехмерный контактный щуп для измерения и контроля инструмента. Для этого система ЧПУ имеет 3 цикла, с помощью которых определяются радиус и длина инструмента для неподвижного или вращающегося шпинделя. Особо прочная конструкция и высокая степень защиты обеспечивают нечувствительность ТТ 140 к воздействию СОЖ и стружки. Коммутационный сигнал формируется с помощью свободного от износа оптического ключа, который отличается высокой надежностью.



Принадлежности: 3D-импульсные зонды и электронные маховички фирмы HEIDENHAIN 2.8

Электронные маховички HR

Электронные маховички упрощают точное перемещение направляющих осей вручную. Длину пути перемещения на оборот маховичка можно выбрать из широкого диапазона значений. Наряду со встраиваемыми маховичками HR130 и HR 150, компания HEIDENHAIN предлагает переносной маховичок HR 410.



3

**Программи-
рование: основы,
управление
файлами**

3.1 Основные положения

3.1 Основные положения


Датчики положения и референтные метки

На осях станка находятся датчики положения, которые регистрируют положение стола станка или инструмента. На линейных осях, как правило, монтируются датчики линейных перемещений, на круглых столах и осях поворота - угловые датчики.

При перемещении оси станка относящийся к ней датчик положения генерирует электрический сигнал, на основании которого система ЧПУ рассчитывает точное фактическое положение оси станка.

При перерыве в электроснабжении связь между положением направляющей станка и рассчитанной фактической координатой теряется. Для восстановления этой связи инкрементальные датчики положения снабжены референтными метками. При пересечении референтной метки система ЧПУ получает сигнал, обозначающий фиксированную точку привязки. Таким образом, система ЧПУ восстанавливает абсолютное значение положения осей. При использовании датчиков линейных перемещений с кодированными референтными метками оси станка необходимо переместить на расстояние не более 20 мм, в случае датчиков угла - не более чем на 20°.

При наличии абсолютных датчиков положения после включения абсолютное значение положения передается в систему управления. Таким образом, сразу после включения станка без перемещения его осей восстанавливается абсолютное положение всех датчиков линейных перемещений.

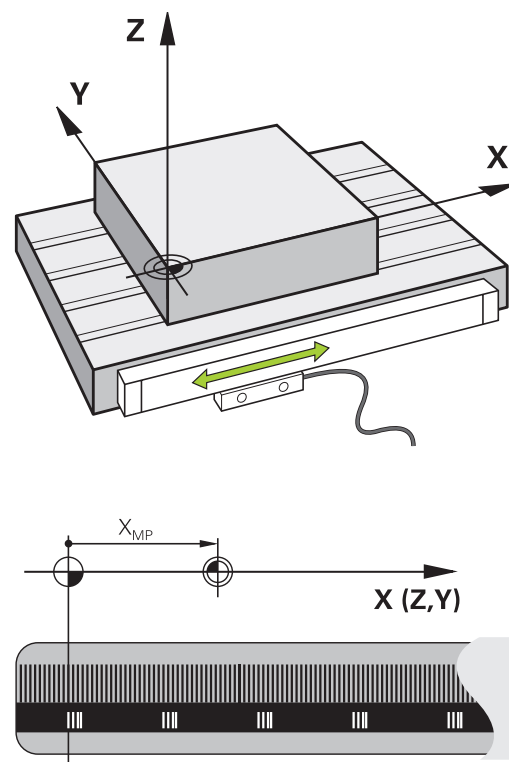


Система привязки

С помощью системы привязки однозначно определяются координаты положения на какой-либо плоскости или в пространстве. Данные положения всегда относятся к определенной точке и описываются посредством координат.

В декартовой системе координат три направления определены как оси X, Y и Z. Оси расположены взаимно перпендикулярно и пересекаются в одной точке - нулевой. Координата задает расстояние от нулевой точки в одном из этих направлений. Следовательно, положение на плоскости можно описать двумя координатами, а в пространстве - тремя координатами.



Координаты, относящиеся к нулевой точке, обозначаются как абсолютные координаты. Относительные координаты принадлежат любой другой позиции (точке привязки) в системе координат. Значения относительных координат обозначаются как инкрементальные значения координат.

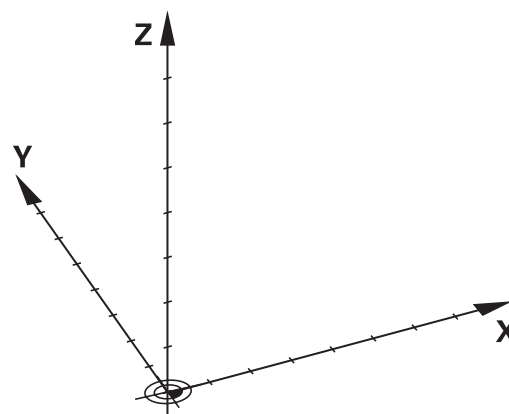

Система отсчета на фрезерных станках

При обработке заготовки на фрезерном станке в общем случае применяется прямоугольная система координат. На рисунке справа показана как относится прямоугольная система координат к станочным осям. Правило правой руки служит ориентиром, облегчающим запоминание: если средний палец указывает направление оси инструмента от заготовки к инструменту, то он показывает направление Z+, большой палец - направление X+, а указательный - направление Y+.

TNC 620 может управлять, опционально, до 5 осями. Кроме главных осей X, Y и Z, существуют параллельные дополнительные оси U, V и W. Оси вращения обозначаются буквами A, B и C. На рисунке справа внизу показана связь дополнительных осей и осей вращения с главными осями.

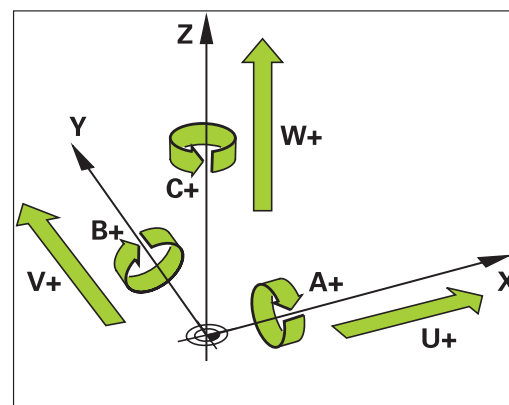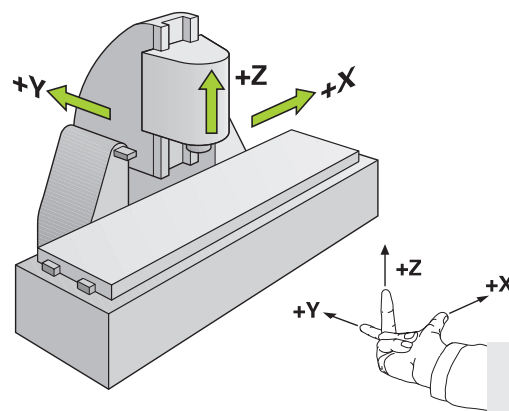

Обозначение осей на фрезерных станках

Оси X, Y и Z на вашем фрезерном станке также обозначаются как ось инструмента, главная ось (1-я ось) и вспомогательная ось (2-я ось). Расположение оси инструмента определяется взаимосвязью между главной и вспомогательной осью.

Ось инструмента	Главная ось	Вспомогательная ось
X	Y	Z
Y	Z	X
Z	X	Y

3.1 Основные положения

Полярные координаты

Если размеры на чертеже указаны в декартовой системе координат, программа обработки также составляется с использованием декартовой системы координат. Для заготовок с круговыми траекториями или при наличии данных об углах во многих случаях проще определять позиции с помощью полярных координат.



В отличие от декартовых координат X, Y и Z полярные координаты описывают положения только на плоскости. Полярные координаты имеют нулевую точку на полюсе CC (CC = circle centre; англ. центр окружности). Таким образом, положение на плоскости однозначно определяется с помощью следующих данных:

- радиус полярных координат: расстояние от полюса CC до точки
- угол полярных координат: угол между базовой осью угла и отрезком, соединяющим полюс CC с точкой

Определение полюса и базовой оси угла

Полюс определяется двумя координатами в декартовой системе координат на одной из трех плоскостей. Кроме того, при этом базовая ось угла однозначно присваивается углу полярных координат PA.

Координаты полюса (плоскость)	Базовая ось угла
X/Y	+X
Y/Z	+Y
Z/X	+Z

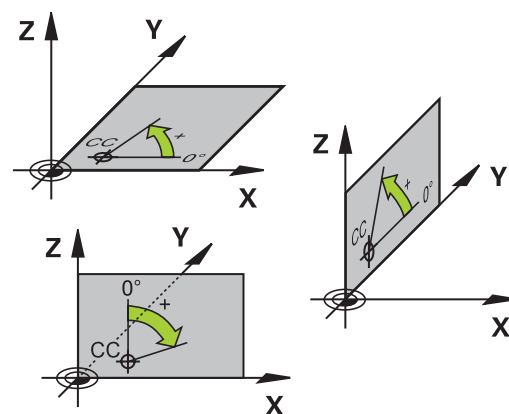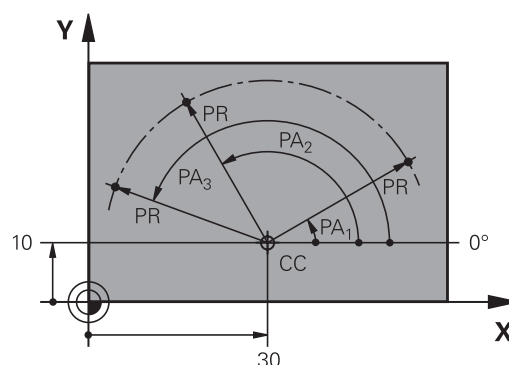


Абсолютные и инкрементальные позиции заготовки

Абсолютные позиции заготовки

Если координаты какой-либо позиции отсчитываются от нулевой точки координат (начала отсчета), то они обозначаются как абсолютные координаты. Каждая позиция на заготовке однозначно определена ее абсолютными координатами.

Пример 1: отверстия с абсолютными координатами:

Отверстие 1	Отверстие 2	Отверстие 3
X = 10 мм	X = 30 мм	X = 50 мм
Y = 10 мм	Y = 20 мм	Y = 30 мм

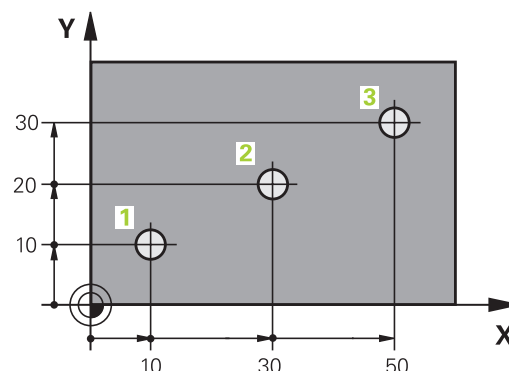

Инкрементальные позиции заготовки

Инкрементальные координаты отсчитываются от последней запрограммированной позиции инструмента, используемой в качестве относительной (воображаемой) нулевой точки. Таким образом, при создании программы инкрементальные координаты задают размерные данные между последней и следующей за ней заданной позицией, относительно которой должен перемещаться инструмент. Поэтому их также называют составным размером.

Инкрементальный размер выделяется наличием „I“ перед обозначением оси.

Пример 2: отверстия с инкрементальными координатами

Абсолютные координаты отверстия 4

X = 10 мм

Y = 10 мм

Отверстие 5, относительно 4


X = 20 мм

Y = 10 мм

Отверстие 6, относительно 5

X = 20 мм


Y = 10 мм

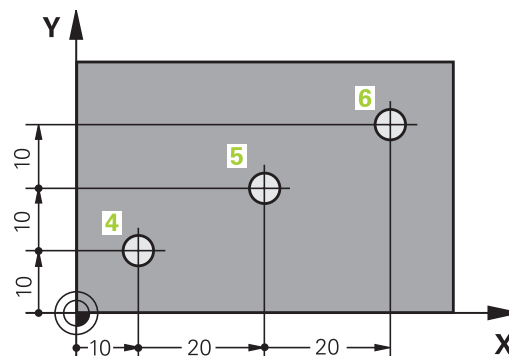

Абсолютные и инкрементальные полярные координаты

Абсолютные координаты всегда отсчитываются от полюса и базовой оси угла.

Инкрементальные координаты всегда относятся к запрограммированной в последний раз позиции инструмента.

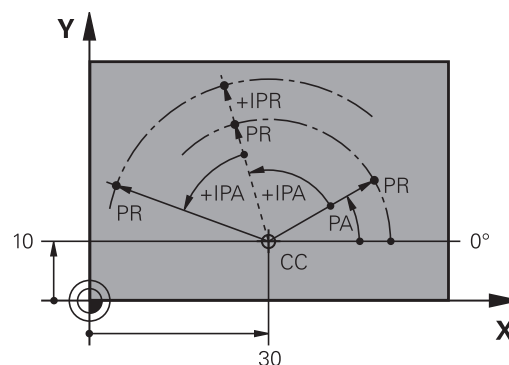

3.1 Основные положения

Выбор точки привязки

Согласно чертежу заготовки определенный элемент заготовки устанавливается в качестве абсолютной точки привязки (нулевой точки), в большинстве случаев это угол заготовки. При назначении координат точки привязки оператор вначале выверяет заготовку по отношению к осям станка и помещают инструмент по каждой оси в известное положение относительно заготовки. Для этой позиции индикация системы ЧПУ обнуляется или устанавливается на заданное значение положения. Таким образом, устанавливается связь заготовки с базовой системой координат, используемой для индикации ЧПУ или для программы обработки.

Если на чертеже заготовки заданы относительные точки привязки, просто воспользуйтесь циклами преобразования координат.

Дополнительная информация: Руководство пользователя по программированию циклов



Если размеры на чертеже заготовки не соответствуют правилам числового управления, следует выбрать позицию или угол заготовки в качестве точки привязки, на основании которой можно наиболее простым способом определить размерные данные остальных позиций заготовки.

Особенно удобно точки привязки назначаются с помощью трехмерного контактного щупа HEIDENHAIN.

Дополнительная информация: "Установка точек привязки при помощи контактного щупа (номер опции #17)", Стр. 558

Пример

На эскизе детали показаны отверстия (1 - 4), размеры которых назначаются относительно абсолютной точки привязки с координатами $X=0$ $Y=0$. Для отверстий (5 - 7) размеры установлены относительно точки привязки с абсолютными координатами $X=450$ $Y=750$. При помощи цикла **СМЕЩЕНИЕ НУЛЕВОЙ ТОЧКИ** Вы можете временно сместить нулевую точку в позицию $X=450$, $Y=750$, для того чтобы запрограммировать отверстия (5 - 7) без дополнительных расчётов.

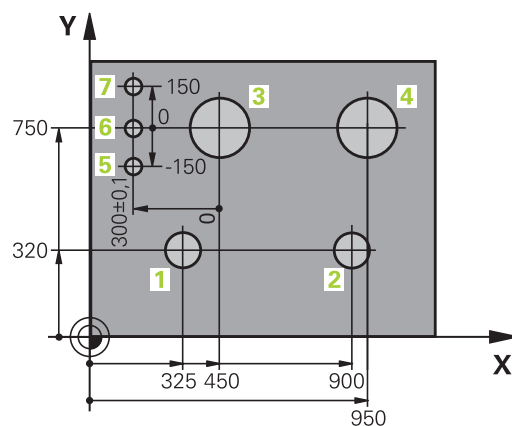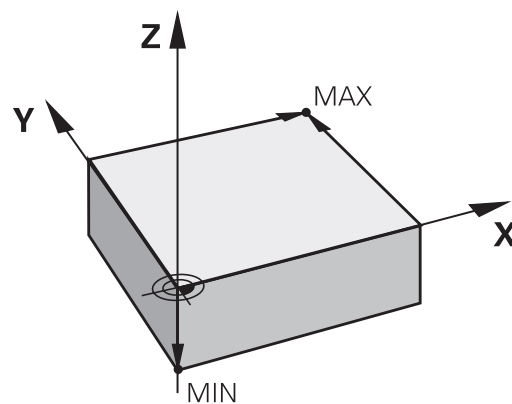

3.2 Открытие и ввод программ

Создание NC-программы открытым текстом HEIDENHAIN в формате

Программа обработки состоит из очередности кадров программы. На рисунке справа показаны элементы кадра.

Система ЧПУ нумерует кадры программы обработки по возрастающей.


Первый кадр программы обозначается **BEGIN PGM**, имя программы и действующая единица измерения.

Последующие кадры содержат информацию о:

- заготовке
- Вызовы инструмента
- Перемещение в безопасную позицию
- подачах и частотах вращения
- движениях по , циклах и других функциях

Последний кадр программы обозначается **END PGM**, имя программы и действующая единица измерения.

Block

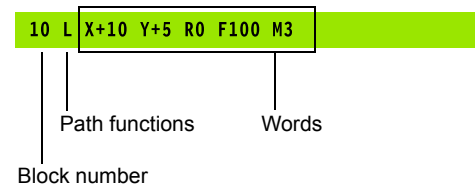

Компания HEIDENHAIN рекомендует после вызова инструмента всегда выполнять перемещение в безопасное положение, с которой систему ЧПУ можно безопасно позиционировать для обработки!

3.2 Открытие и ввод программ

Определение заготовки: BLK FORM

Сразу после создания новой программы Вы определяете необработанную заготовку. Для последующего определения заготовки нажмите клавишу **SPEC FCT**, затем программную клавишу **ПОСТ.ЗНАЧ. ПРОГРАММЫ**, а после этого – программную клавишу **BLK FORM**. Это определение требуется TNC для графического моделирования.



Определение заготовки требуется только в том случае, если вам необходимо выполнить графический тест программы!

ЧПУ может представлять различные формы заготовок:

Клавиша Softkey	Функция
--------------------	---------



Определение прямоугольной заготовки



Определение цилиндрической заготовки



Определение заготовки любой формы, симметричной относительно оси вращения

Прямоугольная заготовка

Стороны параллелепипеда располагаются параллельно осям X, Y и Z. Заготовка описывается двумя угловыми точками:

- MIN-точка: наименьшая X-, Y- и Z-координата параллелепипеда; введите абсолютные значения
- MAX-точка: наибольшая X-, Y- и Z-координата параллелепипеда: введите абсолютные или инкрементные значения

Пример: индикация BLK FORM в NC-программе

0 BEGIN PGM NEU MM	Начало программы, имя, единицы измерения
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	Ось шпинделя, координаты MIN-точки
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	Координаты MAX-точки
3 END PGM NEU MM	Конец программы, имя, единицы измерения

Цилиндрическая заготовка

Цилиндрическая заготовка описывается размерами цилиндра:

- Ось вращения X, Y или Z
- R: Радиус цилиндра (с положительным знаком)
- L: Длина цилиндра (с положительным знаком)
- DIST: смещение вдоль оси вращения
- RI: внутренний радиус для полого цилиндра



Параметры **DIST** и **RI** опциональны, и их не надо больше программировать.

Пример: индикация **BLK FORM CYLINDER** в NC-программе

0 BEGIN PGM NEU MM	Начало программы, имя, единицы измерения
1 BLK FORM CYLINDER Z R50 L105 DIST+5 RI10	Ось шпинделя, радиус, длина, расстояние, внутренний радиус
2 END PGM NEU MM	Конец программы, имя, единицы измерения

Заготовка любой формы, симметричная относительно оси вращения

Контур заготовки, симметричной относительно оси вращения, должен быть задан в подпрограмме. При этом используйте X, Y или Z в качестве оси вращения.


В определении заготовки вы ссылаетесь на описание контура.

- DIM_D, DIM_R: диаметр или радиус заготовки, симметричной относительно оси вращения
- LBL: подпрограмма с описанием контура

Описание контура может содержать отрицательные значения на оси вращения, однако на главной оси допускаются только положительные значения. Контур должен быть закрытым, т.е. начало контура соответствует концу контура.



Подпрограмма может указываться с помощью номера, имени или QS-параметра.

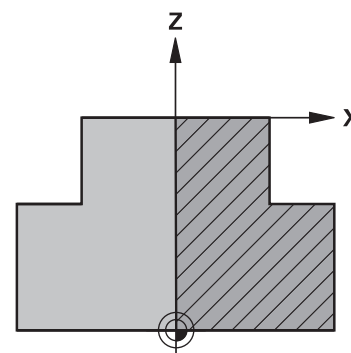

Программирование: основы, управление файлами

3.2 Открытие и ввод программ

Пример: индикация BLK FORM ROTATION в NC-программе

0 BEGIN PGM NEU MM	Начало программы, имя, единицы измерения
1 BLK FORM ROTATION Z DIM_R LBL 1	Ось шпинделя, принцип интерпретации, номер подпрограммы
2 M30	Завершение главной программы
3 LBL 1	Начало подпрограммы
4 L X+0 Z+1	Начало контура
5 L X+50	Программирование в положительном направлении главной оси
6 L Z-20	
7 L X+70	
8 L Z-100	
9 L X+0	
10 L Z+1	Конец контура
11 LBL 0	Конец подпрограммы
12 END PGM NEU MM	Конец программы, имя, единица измерения

Открытие новой программы обработки

Программа обработки всегда вводится в режиме работы **Программирование**. Пример создания новой программы:



- ▶ Выберите режим работы **Программирование**



- ▶ Вызов управления файлами: нажать клавишу **PGM MGT**.

Выберите директорию, в которой должна храниться новая программа:

ИМЯ ФАЙЛА = СОЗДАТЬ.Н



- ▶ Введите новое имя программы, подтвердите его кнопкой **ENT**



- ▶ Выбор единиц измерения: нажмите Softkey **ММ** или **ДЮЙМЫ** Система ЧПУ перейдет в окно программы и откроет диалоговое окно определения **BLK-FORM** (заготовка)




- ▶ Выбор прямоугольной заготовки: нажмите клавишу Softkey для прямоугольной формы заготовки

ПЛОСКОСТЬ ОБРАБОТКИ НА ГРАФИКЕ: XY



- ▶ указать ось шпинделя, например, **Z**

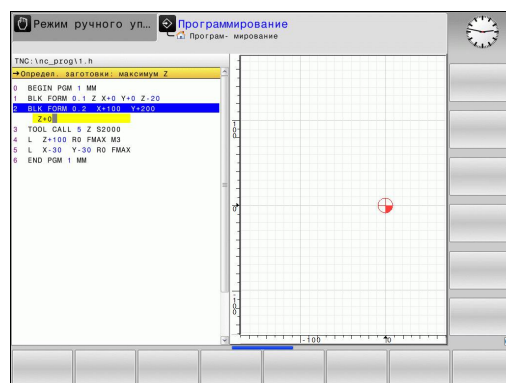

Программирование: основы, управление файлами

3.2 Открытие и ввод программ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАГОТОВКИ: МИНИМУМ

ENT

- ▶ Введите последовательно X-, Y- и Z-координаты точки минимум (MIN), каждый раз подтверждая ввод кнопкой **ENT**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАГОТОВКИ: МАКСИМУМ

ENT

- ▶ Введите последовательно X-, Y- и Z-координаты точки максимум (MAX), каждый раз подтверждая ввод кнопкой **ENT**

Пример: индикация BLK-формы в NC-программе

0 BEGIN PGM NEU MM	Начало программы, имя, единицы измерения
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	Ось шпинделя, координаты MIN-точки
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	Координаты MAX-точки
3 END PGM NEU MM	Конец программы, имя, единицы измерения


Система ЧПУ формирует номера кадров, а также **BEGIN**- и **END**-кадры автоматически.



Если вы не желаете программировать определение заготовки, необходимо прервать диалог **Плоскость обработки на графике: XY** с помощью кнопки **DEL**!

перемещения инструмента в диалоге открытым текстом

Чтобы запрограммировать кадр, следует начать с нажатия диалоговой кнопки. В верхней строке дисплея система ЧПУ запрашивает все необходимые данные.

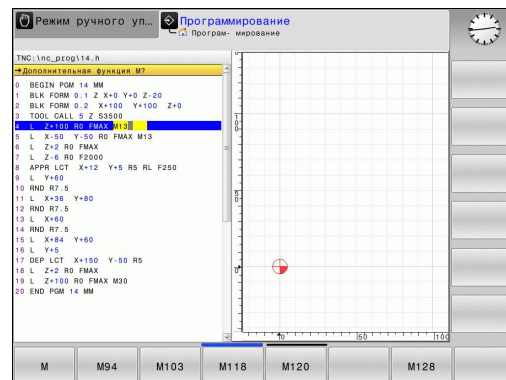

Пример записи позиционирования



- ▶ Введите Открыть кадр

КООРДИНАТЫ?



- ▶ **10** (Введите целевую координату для оси X)



- ▶ **20** (Введите целевую координату для оси Y)



- ▶ Нажатием клавиши **ENT** перейдите к следующему вопросу

ПОПРАВКА НА РАДИУС: КОР.ВЛЕВО(RL)/КОР.ВПРАВО(RR)/БЕЗ КОРР.:?



- ▶ Задайте "Без коррекции радиуса", клавишей **ENT** перейдите к следующему вопросу

ПОДАЧА F=? / F MAX = ENT

- ▶ Введите **100** (подача для этого перемещения 100 мм/мин)



- ▶ Нажатием клавиши **ENT** перейдите к следующему вопросу

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ M?

- ▶ Введите **3** (дополнительная функция M3 "ВКЛ шпинделя").



- ▶ При нажатии кнопки **END** TNC завершит работу в этом диалоге.

В окне программы отобразится строка:



 
 
 
```
3 L X+10 Y+5 R0 F100 M3
```

3.2 Открытие и ввод программ

Возможности ввода подачи




экранная клавиша

Функции для определения подачи

	<p>Перемещение на ускоренном ходу, действует покадрово. Исключение: если оно задано перед кадром APPR, то FMAX действует и при подходе к вспомогательной точке</p> <p>Дополнительная информация: "Важные позиции при входе и выходе", Стр. 233</p>
	<p>Переместить с автоматически рассчитанной подачей из кадра TOOL CALL</p>
	<p>Перемещение с запрограммированной подачей (единица измерения мм/мин или 1/10 дюйм/мин). Для осей вращения система ЧПУ интерпретирует подачу в град/мин, независимо от использования в программе мм или дюймов</p>
	<p>Определение подачи на один оборот шпинделя (единицы мм/об или дюйм/об). Внимание: в дюймовых программах FU не комбинируется с M136</p>
	<p>Определение подачи на зуб (единица измерения мм/зуб или дюйм/зуб). Количество зубов (режущих кромок) должно быть задано в столбце CUT таблицы инструментов</p>

Кнопка

Функции диалога

	<p>Игнорировать вопрос диалога</p>
	<p>Досрочно закончить диалог</p>
	<p>Прервать и удалить диалог</p>

Назначение фактической позиции

Система ЧПУ обеспечивает возможность передачи текущей позиции инструмента в программу, например, если

- программируются кадры перемещения
- программируются циклы

Для присвоения правильных значений положения следует выполнить действия, указанные ниже:

- ▶ Позиционировать поле ввода в кадре в том месте, в которое вы хотите перенести позицию



- ▶ Выбрать функцию назначения фактической позиции: система ЧПУ на панели Softkey показывает оси, положения которых могут быть назначены оператором



- ▶ Выбрать ось: система ЧПУ записывает текущее положение выбранной оси в активное поле ввода



TNC всегда захватывает координаты центра инструмента в плоскости обработки, даже если функция коррекции на радиус инструмента активна.

Система ЧПУ всегда назначает на оси инструмента координату вершины инструмента, всегда учитывая при этом активную коррекцию на длину инструмента.

Система ЧПУ оставляет панель Softkey для выбора оси активной до тех пор, пока оператор не выключит ее повторным нажатием кнопки "Присвоение фактической позиции". Эта процедура также действует при сохранении в памяти текущего кадра и открытии нового с помощью кнопки тории. При выборе элемента кадра путем альтернативного ввода клавишей Softkey (например, поправка на радиус) система ЧПУ также закрывает панель Softkey для выбора оси.

Функция "Присвоение фактической позиции" не разрешена, если активна функция "Наклон плоскости обработки".

3.2 Открытие и ввод программ




 
Редактирование программы



Редактировать программу можно лишь тогда, когда она не обрабатывается в данный момент системой ЧПУ в режиме работы станка.

Во время создания или изменения программы обработки с помощью кнопок со стрелками или клавиш Softkey можно выбирать любую строку в программе и отдельные слова кадра:

Softkey/ клавиши	Функция
	Перелистывание страниц вверх
	Перелистывание страниц вниз
	Переход к началу программы
	Переход к концу программы
	Изменение положения текущего кадра на дисплее. Таким образом, можно отобразить большее количество кадров программы, запрограммированных перед текущим кадром
	Изменение положения текущего кадра на дисплее. Таким образом, можно отобразить большее количество кадров программы, запрограммированных после текущего кадра
	Переход от одного кадра к другому
	Выбор отдельных слов в кадре
	Выбор определенного кадра: нажмите клавишу ГОТО , введите номер требуемого кадра, подтвердите клавишей ENT . Или: нажмите клавишу ГОТО , введите шаг номера кадра и переключите количество введенных строк нажатием на программную клавишу N СТРОК вверх или вниз

Softkey/ клавиша	Функция
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Обнуления выбранного значения ■ Удаление неверного значения ■ Удаление доступного для удаления сообщения об ошибке
	Удаление выбранного слова
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Удаление выбранного кадра ■ Удаление циклов и частей программ
	Вставка кадра, который был в последний раз отредактирован или удален оператором

Вставка кадров в любом месте программы



- ▶ Выберите кадр, за которым требуется вставить новый кадр, и откройте диалоговое окно

Изменение и вставка слов

- ▶ Выберите в кадре какое-либо слово и перезапишите его новым значением. При выборе слова можно воспользоваться диалоговым окном программирования открытым текстом
- ▶ Завершение изменения: нажмите кнопку **END**

Если требуется вставить слово, нажимайте клавиши со стрелками (вправо или влево) до тех пор, пока не появится необходимое диалоговое окно, и введите желаемое значение.

Поиск похожих слов в разных кадрах

-  ▶ Выбор слова в кадре: нажимайте клавиши со стрелками до выделения желаемого слова
-  ▶ Выберите кадр с помощью клавиш со стрелками
 - Стрелка вниз: поиск вперед
 - Стрелка вверх: поиск назад

Маркировка находится во вновь выбранном кадре на том же слове, что и в первоначально выбранном кадре.


 





Если поиск запущен в очень длинных программах, то система ЧПУ активирует окно с индикацией процесса. Дополнительно поиск можно прервать с помощью Softkey.

3.2 Открытие и ввод программ

Выделение, копирование, вырезание и вставка частей программы

 Для копирования частей программы в пределах одной программы, или в другую управляющую программу, TNC предоставляет в распоряжение следующие функции:

Экранная клавиша	Функция
	Включить функцию выделения
	Выключить функцию выделения
	Вырезать выделенный блок
	Вставить находящийся в памяти блок
	Копировать выделенный блок


Для копирования частей программы выполните следующие действия:

- ▶ Переключитесь на панель программных клавиш с функциями выделения
- ▶ Выберите первый кадр копируемой части программы
- ▶ Сначала выделите первый кадр: нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ БЛОК**. Система ЧПУ выделит кадр цветом и активирует программную клавишу **ПРЕРВАТЬ МАРКИРОВ.**
- ▶ Переместите курсор на последний кадр части программы, которую требуется скопировать или вырезать. Система ЧПУ пометит все выделенные кадры другим цветом. Функцию выделения можно завершить в любой момент, нажав программную клавишу **ПРЕРВАТЬ МАРКИРОВ.**
- ▶ Копирование выделенной части программы: нажмите программную клавишу **КОПИРОВАТЬ БЛОК**, вырезание выделенной части программы: нажмите программную клавишу **БЛОК ВЫРЕЗАТЬ**. Система ЧПУ сохраняет выделенный блок в памяти
- ▶ Кнопками со стрелками выберите кадр, за которым требуется вставить скопированную (вырезанную) часть программы



Чтобы вставить копируемую часть программы в другую программу, следует выбрать соответствующую программу с помощью функции управления файлами и выделить там кадр, за которым необходимо вставить копию.

- ▶ Вставка сохраняемой в памяти части программы: нажмите программную клавишу **ВСТАВИТЬ БЛОК**
- ▶ Завершение функции выделения: нажмите программную клавишу **ПРЕРВАТЬ МАРКИРОВ.**

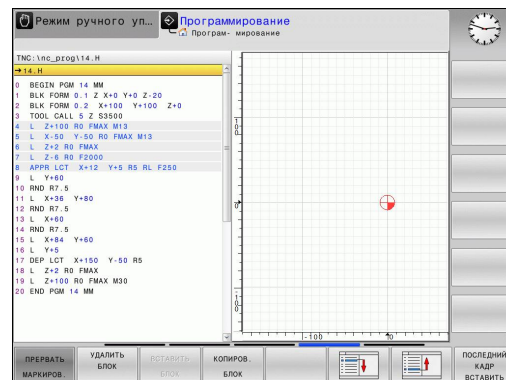

Функция поиска в системе ЧПУ

С помощью функции поиска системы ЧПУ можно искать любой текст в программе, а также при необходимости заменять его новым текстом.

Поиск произвольного текста

ИСКАТЬ

- ▶ Выбор функции поиска: система ЧПУ активирует окно поиска и отображает на панели Softkey имеющиеся функции поиска

ИСКАТЬ


- ▶ Введите текст для поиска, например, **TOOL**
- ▶ Выберите поиск вперед или назад
- ▶ Запуск процесса поиска: система ЧПУ переходит к следующему кадру, в котором хранится искомый текст

ИСКАТЬ

- ▶ Повтор процесса поиска: система ЧПУ переходит к следующему кадру, в котором хранится искомый текст

КОНЕЦ

- ▶ Завершение функции поиска

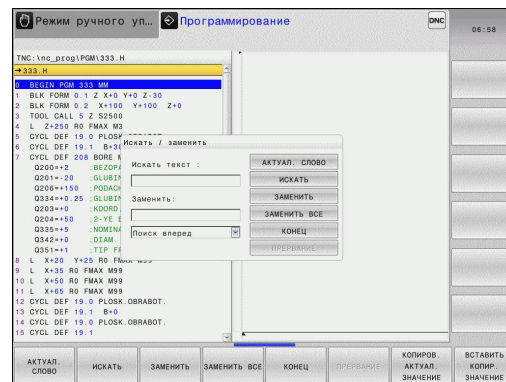

Поиск и замена любого текста



Функция "Поиск и замена" невозможна, если

- программа защищена
- программа в данный момент обрабатывается системой ЧПУ

При использовании функции **ЗАМЕНИТЬ ВСЕ** не допускайте непредусмотренной замены фрагментов текста, которые в действительности требуется оставить неизменными. Фрагменты текста, которые были заменены, теряются без возможности восстановления.

- ▶ Выберите кадр, в котором хранится искомое слово

ИСКАТЬ

- ▶ Выбор функции поиска: система ЧПУ активирует окно поиска и отображает на панели Softkey имеющиеся функции поиска
- ▶ Нажмите программную клавишу **АКТУАЛ. СЛОВО**: ЧПУ вводит первое слово текущего кадра. При необходимости снова нажмите программную клавишу, чтобы применить нужное слово.

ИСКАТЬ

- ▶ Запуск процесса поиска: система ЧПУ переходит к следующему искомому фрагменту текста

ЗАМЕНИТЬ

- ▶ Для замены текста и последующего перехода к следующему найденному слову: нажмите программную клавишу **ЗАМЕНИТЬ**, или для замены во всех найденных местах с этим текстом: нажмите программную клавишу **ЗАМЕНИТЬ ВСЕ**; чтобы не выполнять замену текста и перейти к следующему найденному слову: нажмите программную клавишу **ИСКАТЬ**

КОНЕЦ

- ▶ Завершение функции поиска

3.3 Управление файлами: Основы

Файлы

Файлы в TNC	Тип
Программы	
в формате HEIDENHAIN	.H
в формате DIN/ISO	.I
Совместимые программы	
Программы HEIDENHAIN-юнитов	.HU
Программы контуров HEIDENHAIN	.HC
Таблицы для	
Инструментов	.T
Магазина инструментов	.TCH
Нулевых точек	.D
Точек	.PNT
Точек привязки	.PR
Измерительного щупа	.TP
Файлов резервного копирования	.BAK
Специфических данных (например, Точек оглавления)	.DEP
Свободно определяемых таблиц	.TAB
Палет	.P
Тексты в виде	
файлов ASCII	.A
файлов протокола	.TXT
файлов помощи	.CHM
Данные CAD в виде	
файлов ASCII	.DXF .IGES .STEP

Если в систему ЧПУ вводится программа обработки, прежде всего, следует указать имя данной программы. Система ЧПУ сохраняет программу на внутреннем запоминающем устройстве в виде файла с тем же именем. Тексты и таблицы также хранятся в памяти системы ЧПУ в виде файлов.

Чтобы быстро находить файлы и управлять ими, в ЧПУ имеется специальное окно управления файлами. С его помощью можно вызывать, копировать, переименовывать и удалять различные файлы.

Используя TNC, Вы можете управлять и сохранять файлы общим объемом до 2 Гбайт.



В зависимости от настройки ЧПУ создает резервный файл *.bak после редактирования и сохранения в памяти NC-программ. Это уменьшает имеющийся объем памяти устройства.

Программирование: основы, управление файлами

3.3 Управление файлами: Основы

Имена файлов

Для программ, таблиц и текстов система TNC добавляет расширение, отделяемое от имени файла точкой. Этим расширением обозначается тип файла.

Имя файла	Тип файла
PROG20	.H

Длина имени файла не должна превышать 24 символов, иначе система ЧПУ не будет отображать полное имя программы.

Имена файлов в TNC соответствуют следующим стандартам: The Open Group Base Specifications Issue 6 IEEE Std 1003.1, 2004 Edition (Posix-Standard). В соответствии с ним имя файла может содержать следующие символы:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f
g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . _ -

Все другие символы нельзя использовать в имени файла во избежание проблем при передачи файлов. Имя таблицы должно начинаться с буквы



Максимально допустимая длина имени файла не должна превышать максимальную разрешенную длину пути к файлу, составляющую 255 символов.

Дополнительная информация: "Пути доступа", Стр. 124

Отображение в ЧПУ файлов, созданных удаленно

В системе ЧПУ установлены некоторые дополнительные программы, с помощью которых можно отображать, а иногда и редактировать перечисленные ниже в таблице типы файлов.

Файлы	Тип
PDF-файлы	pdf
Excel-таблицы	xls csv
Internet-файлы	html
Текстовые файлы	txt ini
Графические файлы	bmp gif jpg png

Дополнительная информация: "Дополнительное ПО для управления внешними файлами", Стр. 137

Резервное копирование данных

Компания HEIDENHAIN рекомендует регулярно сохранять резервные копии программ и файлов, написанных в системе ЧПУ на ПК.

С помощью бесплатного программного обеспечения TNCremo компания HEIDENHAIN предоставляет простую возможность резервного сохранения данных, находящихся в системе ЧПУ.

Кроме того, требуется носитель данных, на котором хранятся все данные конкретного станка (PLC-программа, параметры станка и т.п.). В данном случае следует обращаться к производителю станка.



Время от времени необходимо удалять файлы, которые больше не нужны, чтобы для системных файлов ((например, таблицы инструментов) в памяти ЧПУ всегда оставалось достаточно свободного места.

3.4 Работа с управлением файлами

Директории

Так как на внутреннем запоминающем устройстве можно хранить большое количество программ и файлов, отдельные файлы лучше помещать в директории для удобства обзора. В этих директориях можно формировать последующие директории, так называемые "поддиректории". С помощью клавиши **-/+** или **ENT** можно показывать или скрывать поддиректории.

Пути доступа

Путь доступа указывает на дисковод и все директории или поддиректории, в которых хранится какой-либо файл. Отдельные данные разделяются знаком "\".




Максимально допустимая длина пути, то есть всех обозначений дисковода, директории и имени файла, включая расширение, не должна превышать 255 знаков!

Пример:




 


 

 
 

 



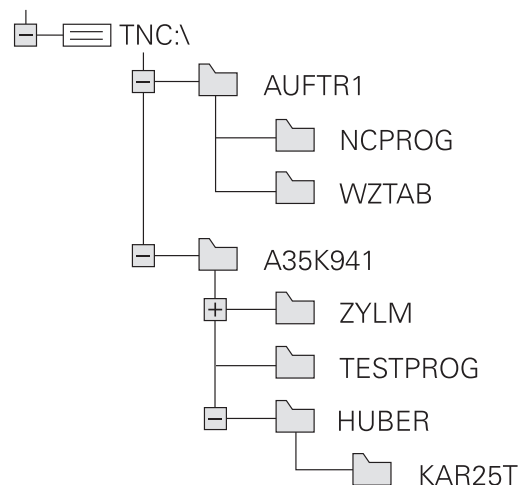

На дисковде TNC была создана директория AUFTR1. Затем в директории AUFTR1 была сформирована поддиректория NCPROG, а в нее скопирована программа обработки PROG1.H. Следовательно, путь доступа к программе обработки будет таким:

TNC:\AUFTR1\NCPROG\PROG1.H

На рисунке справа показан пример отображения директорий с разными путями доступа.



  Обзор: функции управления файлами

Экранная клавиша	Функция	Стр.
	Копирование файла	129
	Индикация определенного типа файла	127
	Создание нового файла	129
	Индикация 10 последних выбранных файлов	132
	Удаление файла	133
	Выделение файла	134
	Переименование файла	135
	Защита файла от удаления и изменения	136
	Снятие защиты файла	136
	Импорт таблицы инструментов iTNC 530	195
	Обновить формат таблицы	444
	Управление дисковыми сетями	148
	Выбор редактора	136
	Сортировка файлов по свойствам	135
	Копирование директории	132
	Удаление директории и всех поддиректорий	
	Обновить директорию	
	Переименование директории	
	Создайте новый каталог	

3.4 Работа с управлением файлами


Вызов управления файлами



PGM
MGT

- ▶ Нажмите клавишу **PGM MGT**: система ЧПУ отобразит окно управления файлами (на рисунке показана базовая настройка. Если ЧПУ отображает другое разделение экрана, нажмите программную клавишу **ОКНО**)

Узкое окно слева отображает существующие носители данных и директории. Носители данных представляют собой устройства для сохранения или передачи данных. Один из носителей данных - внутреннее запоминающее устройство ЧПУ, другие – интерфейсы (RS232, Ethernet), к которым можно подключить, например, персональный компьютер. Директория всегда обозначается символом директории (слева) и именем директории (справа). Поддиректории присоединяются слева направо. Если имеются поддиректории, их можно раскрыть и скрыть клавишей **-/+**.

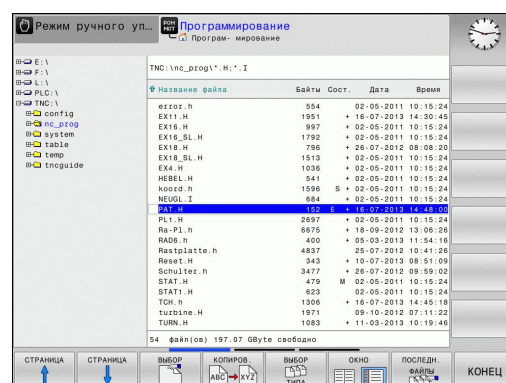В правом, широком окне указываются все файлы, хранящиеся в выбранной директории. Для каждого файла показано несколько блоков информации, расшифрованных в таблице внизу.



Отображение	Значение
Имя файла	Имя файла (не более 25 символов) и тип файла
Байт	Объем файла в байтах
Состояние	Свойство файла:
E	Выбрана программа в режиме работы "Программирование"
S	программа набрана в режиме Тест программы
M	Выбрана программа в режиме работы "Отработка программы"
+	Программа содержит не отображаемые подчиненные файлы с расширением DEP, например, для использования проверки применения инструмента
	Файл защищен от удаления и изменения
	Файл защищен от удаления и изменения, т.к. он обрабатывается в данный момент
Дата	Дата последнего редактирования файла
Время	Время последнего редактирования файла



Для индикации подчиненных файлов установите параметр станка **CdependentFiles** (Nr. 122101) в **MANUAL**.

Выбор дисководов, директорий и файлов



- ▶ Вызов управления файлами

Для перемещения курсора в желаемое место на экране используйте клавиши со стрелками или программные клавиши:



- ▶ Перемещает курсор из правого окна в левое и обратно



- ▶ Перемещает курсор в окне вверх и вниз



- ▶ Перемещает курсор в окне вверх и вниз постранично



Шаг 1: выбор дисковода

- ▶ Выделите дисковод в левом окне



- ▶ Выбор носителя данных: нажмите программную клавишу **ВЫБОР**, или



- ▶ нажмите кнопку **ENT**

Программирование: основы, управление файлами

3.4 Работа с управлением файлами

Шаг 2: выбор директории

- ▶ Выделение директории в левом окне: правое окно автоматически отобразит все файлы выделенной (подсвеченной) директории


Шаг 3: Выбор файла



- ▶ Нажмите программную клавишу **ВЫБОР ТИПА**



 - ▶ Нажмите Softkey желаемого типа файла или



- ▶ для отображения всех файлов: нажмите программную клавишу **ПОКАЗ.ВСЕ** или



- ▶ воспользуйтесь символами подстановки, например, **4*.h**: отобразит все файлы типа .H, начинающиеся с 4

- ▶ Выделите файл в правом окне



- ▶ Нажмите программную клавишу **ВЫБОР**, или



- ▶ Нажмите кнопку **ENT**

 
Система ЧПУ активирует выбранный файл в том режиме работы, из которого было вызвано управление файлами.



Если в управлении файлами нажать клавишу с начальным символом нужного файла, то курсор автоматически перейдет к первой программе, начинающейся с данного символа.

Создание новой директории


- ▶ Выделите директорию в левом окне, в котором требуется создать поддиректорию



- ▶ Нажмите программную клавишу **НОВАЯ ДИРЕКТОРИЯ**

- ▶ Введите имя директории

 - ▶ Нажмите кнопку **ENT**



- ▶ Подтвердите клавишей **OK** или



- ▶ отмените клавишей **ПРЕРВАНИЕ**

Создание нового файла

- ▶ В левом окне выберите директорию, в которой необходимо создать новый файл
- ▶ Поместите курсор в правое окно



- ▶ Нажмите программную клавишу **НОВЫЙ ФАЙЛ**

- ▶ Введите имя файла с расширением

- ▶ Нажмите кнопку **ENT**



Копирование отдельного файла

- ▶ Переместите курсор на файл, который требуется скопировать



- ▶ Нажмите программную клавишу **КОПИРОВАНИЕ**: выбор функции копирования. ЧПУ откроет всплывающее окно

Копирование файла в текущую директорию

- ▶ Введите имя копируемого файла

 


- ▶ Скопируйте файл нажатием клавиши **ENT** или программной клавиши **OK**: ЧПУ скопирует файл в текущую директорию. Исходный файл останется неизменным.

Копирование файла в другую директорию



- ▶ Нажмите программную клавишу **ЦЕЛЕВАЯ ДИРЕКТОРИЯ**, чтобы выбрать целевую директорию во всплывающем окне.



- ▶ Подтвердите нажатием клавиши **ENT** или программной клавиши **OK**: ЧПУ скопирует файл с тем же именем в выбранную директорию. Исходный файл останется неизменным.



Если операция копирования была запущена клавишей **ENT** или с помощью программной клавиши **OK**, ЧПУ отображает индикацию хода процесса.

3.4 Работа с управлением файлами

Копирование файлов в другую директорию

- ▶ Выберите режим отображения с двумя одинаковыми большими окнами

Правое окно

- ▶ Нажмите программную клавишу **ПОКАЗ. ДЕРЕВО**
- ▶ Переместите курсор на директорию, в которую хотите скопировать файлы, и с помощью клавиши **ENT** отобразите файлы, содержащиеся в этой директории

Левое окно

- ▶ Нажмите программную клавишу **ПОКАЗ. ДЕРЕВО**
- ▶ Выберите директорию с файлами, которые требуется скопировать, и отобразите файлы с помощью программной клавиши **ПОКАЗАТЬ ФАЙЛЫ**



- ▶ Отображение функций выделения файлов



- ▶ Переместите курсор на файл, который вы хотите скопировать, и выделите его. По желанию, выделите другие файлы таким же способом



- ▶ Скопируйте выделенные файлы в целевую директорию

Дополнительная информация: "Выделение файлов",
Стр. 134

Если выделены файлы как в левом, так и в правом окне, то система ЧПУ выполняет копирование из той директории, в которой находится курсор.

Перезапись файлов

При копировании файлов в директорию, где есть файлы с таким же именем, система ЧПУ выдает запрос о том, разрешается ли перезапись файлов в целевой директории:

- ▶ Перезаписать все файлы (выбрано поле **Существующие файлы**): нажмите программную клавишу **ОК** или
- ▶ Не перезаписывать файлы: нажмите программную клавишу **ПРЕРВАНИЕ**

Если вы хотите перезаписать защищённый файл, выберите поле **Защищенные файлы** или отмените процесс.

Копирование таблицы

Импорт строк в таблицу

Если вы копируете таблицу в уже существующую таблицу, то вы можете переписывать отдельные строки с помощью Softkey **ЗАМЕНИТЬ ПОЛЯ**. Условия:

- Целевая таблица должна существовать
- копируемый файл должен содержать только заменяемые столбцы или строки
- тип файла таблиц должен совпадать



С помощью функции **ЗАМЕНИТЬ ПОЛЯ** перезаписываются строки в целевой таблице. Сохраните копию исходной таблицы, чтобы избежать потери данных.

Пример

С помощью устройства предварительной настройки замерены длины и радиусы 10 новых инструментов. Затем устройство предварительной настройки создает таблицу инструментов TOOL_Import.T с 10 строками (т. е. с 10 инструментами).

- ▶ Эту таблицу следует скопировать с внешнего носителя данных в любую директорию
- ▶ Если составленная вне системы таблица копируется с помощью функции управления файлами системы ЧПУ через существующую таблицу TOOL.T: система ЧПУ запрашивает разрешение на перезапись существующей таблицы инструментов TOOL.T:
- ▶ Нажмите Softkey **ДА**, после этого система ЧПУ полностью перезапишет текущий файл TOOL.T. Таким образом, после выполнения копирования TOOL.T состоит из 10 строк
- ▶ Или нажмите Softkey **ЗАМЕНИТЬ ПОЛЯ**, после этого система ЧПУ перезапишет 10 строк в файле TOOL.T. Данные остальных строк и столбцов системой ЧПУ не изменяются

Экспорт строк из таблицы

В таблице вы можете выделить одну или несколько строк и сохранить их в отдельную таблицу.

- ▶ Откройте таблицу из которой вы хотите скопировать строки
- ▶ С помощью кнопки со стрелкой выберите первую копируемую строку
- ▶ Нажмите Softkey **ДОПОЛНИТ. ФУНКЦИИ**
- ▶ Нажмите Softkey **ВЫДЕЛИТЬ**
- ▶ Выделите другие строки при необходимости
- ▶ Нажмите Softkey **СОХРАНИТЬ КАК**
- ▶ Введите имя таблицы, в которой вы хотите сохранить скопированные строки

3.4 Работа с управлением файлами

 
Копирование директории

- ▶ Переместите курсор в правом окне на директорию, которую хотите скопировать
- ▶ Нажмите программную клавишу **КОПИРОВ.**: система ЧПУ активирует окно для выбора целевой директории
- ▶ Выберите целевую директорию и подтвердите выбор клавишей **ENT** или программной клавишей **ОК**: система ЧПУ копирует выбранную директорию вместе с поддиректориями в выбранную целевую директорию

Выбор одного из недавно использовавшихся файлов



- ▶ Вызов управления файлами



- ▶ Отображение последних 10 выбранных файлов: нажмите программную клавишу **ПОСЛЕДН. ФАЙЛЫ**

 
Для перемещения курсора на тот файл, который требуется выбрать, используются клавиши со стрелками:



- ▶ Перемещает курсор в окне вверх и вниз




- ▶ Выбор файла: нажмите программную клавишу **ОК** или



- ▶ нажмите кнопку **ENT**



При помощи программной клавиши **КОПИРОВ. АКТУАЛ. ЗНАЧЕНИЕ** можно скопировать путь выделенного файла. Скопированный путь можно использовать позднее, например, при вызове программы при помощи клавиши **PGM CALL**.

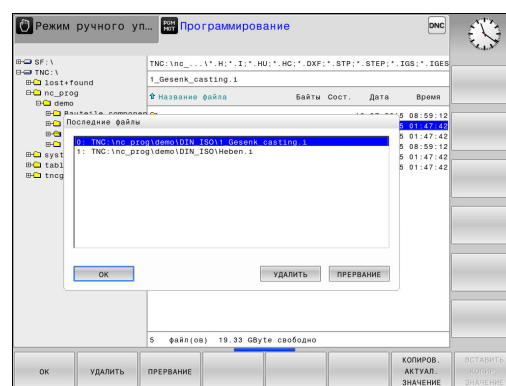

Удаление файла



Осторожно, возможна потеря данных!

Файлы удаляются без возможности восстановления!

- ▶ Переместите курсор на файл, который хотите удалить



- ▶ Выберите функцию удаления: нажмите программную клавишу **УДАЛИТЬ**. TNC попросит подтвердить удаление файла
- ▶ Подтвердите удаление: нажмите программную клавишу **ОК** или
- ▶ Отмените удаление: нажмите программную клавишу **ПРЕРВАНИЕ**

 
Удаление директории



Осторожно, возможна потеря данных!

Файлы удаляются без возможности восстановления!






- ▶ Переместите курсор на директорию, которую хотите удалить.



 - ▶ Выберите функцию удаления: нажмите программную клавишу **УДАЛИТЬ**. Система ЧПУ запросит подтверждение удаления директории со всеми поддиректориями и файлами
- ▶ Подтвердите удаление: нажмите программную клавишу **ОК** или
- ▶ Отмените удаление: нажмите программную клавишу **ПРЕРВАНИЕ**






 


3.4 Работа с управлением файлами

Выделение файлов

Клавиша Softkey	Функция выделения
	Выделение отдельного файла
	Выделение всех файлов в директории
	Отмена выделения отдельного файла
	Отмена выделения всех файлов
	Копирование всех выделенных файлов

Такие функции, как копирование или удаление файлов, можно применять как отдельно к каждому файлу, так и к нескольким файлам одновременно. Группа из нескольких файлов выделяется следующим образом:

- ▶ Переместите курсор на первый файл

	▶ Отобразите функции выделения: нажмите программную клавишу ВЫБРАТЬ
	▶ Выделение файла: нажмите программную клавишу ВЫБРАТЬ ФАЙЛ
	▶ Переместите курсор на следующий файл
	
	▶ Выделение следующего файла: нажмите программную клавишу ВЫБРАТЬ ФАЙЛ и т. д.
	▶ Копирование выделенных файлов: нажмите программную клавишу КОПИРОВАНИЕ или
	▶ Удалите выделенные файлы: выйдете из текущей панели программных клавиш
	▶ Нажмите программную клавишу УДАЛИТЬ , чтобы удалить выделенные файлы

Переименование файла

- ▶ Переместите курсор на файл, который хотите переименовать



- ▶ Выбор функции переименования
- ▶ Введите новое имя файла; тип файла можно не менять
- ▶ Выполните переименование: нажмите программную клавишу **ОК** или клавишу **ENT**

Сортировка файлов

- ▶ Выберите директорию, в которой требуется выполнить сортировку файлов



 
- ▶ Выберите программную клавишу **СОРТИРОВ.**
- ▶ Выберите Softkey с соответствующим критерием отображения

3.4 Работа с управлением файлами


Дополнительные функции

Защита файла/отмена защиты файла

- ▶ Переместите курсор на файл, который хотите защитить



 - ▶ Выберите дополнительные функции: нажмите программную клавишу **ДОПОЛНИТ. ФУНКЦИИ**




- ▶ Активируйте защиту файла: нажмите программную клавишу **ЗАЩИТА**, файл получает символ "защищенный"



- ▶ Отмените защиту файла: нажмите программную клавишу **СН.ЗАЩИТУ**

Выбор редактора

 - ▶ Переместите курсор в правом окне на файл, который Вы хотите открыть



- ▶ Выберите дополнительные функции: нажмите программную клавишу **ДОПОЛНИТ. ФУНКЦИИ**



- ▶ Выберите редактор, в котором следует открыть выбранный файл: нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ РЕДАКТОР**
- ▶ Выделите желаемый редактор
- ▶ Нажмите Softkey **ОК**, чтобы открыть файл

Подключение/отключение устройства USB

- ▶ Переместите курсор в левое окно

 


- ▶ Выберите дополнительные функции: нажмите программную клавишу **ДОПОЛНИТ. ФУНКЦИИ**



- ▶ Переключите панель Softkey
- ▶ Поиск USB-устройства

- ▶ Извлеките USB-устройство: поместите курсор в директории на USB-устройство



- ▶ Извлеките устройство USB

Дополнительная информация: "USB-устройства в системе ЧПУ", Стр. 149

Дополнительное ПО для управления внешними файлами

С помощью дополнительного программного обеспечения можно просматривать и редактировать файлы, созданные вне системы ЧПУ.

Файлы	Описание
PDF-файлы (pdf)	Стр. 138
Excel-таблицы (xls, csv)	Стр. 139
Internet-файлы (htm, html)	Стр. 140
ZIP-архивы (zip)	Стр. 141
Текстовые файлы (файлы ASCII, например, txt, ini)	Стр. 142
Видео-файлы	Стр. 142
Графические файлы (bmp, gif, jpg, png)	Стр. 143



При копировании файлов в систему ЧПУ с компьютера с помощью TNCremo вы должны занести расширение файлов pdf, xls, zip, bmp gif, jpg и png в список передаваемых в двоичной форме типов файлов (пункт меню **>Сервис >Конфигурация >Режим** в TNCremo).

Программирование: основы, управление файлами

3.4 Работа с управлением файлами

Отображение PDF-файлов

Чтобы открыть PDF-файл в системе ЧПУ выполните следующие действия:

- PGM MGT**
- ▶ Вызов управления файлами
 - ▶ Выберите директорию, в которой хранится PDF-файл
 - ▶ Переместите курсор на PDF-файл
 - ▶ Нажмите клавишу **ENT**: система ЧПУ откроет PDF-файл с помощью дополнительной программы **Просмотр документов** в отдельном приложении
- ENT**



С помощью комбинации клавиш ALT+TAB вы можете в любое время переключиться назад в интерфейс TNC, оставив PDF-файл открытым. Альтернативно, вы можете перейти в интерфейс TNC нажав мышкой на соответствующий символ на панели задач.




При наведении курсором мыши на кнопку на экране отображается короткий текст-подсказка к функции данной кнопки. Более подробную информацию об управлении **Мастером просмотра документов** вы найдете в **Помощи**.

Чтобы завершить работу **Просмотра документов**, выполните следующие действия:

- ▶ Выберите мышью пункт меню **Файл**
- ▶ Выберите пункт меню **Заккрыть**: ЧПУ перейдет назад в меню управления файлами



Если вы не используете мышь, для закрытия **Просмотра документов** выполните следующее:

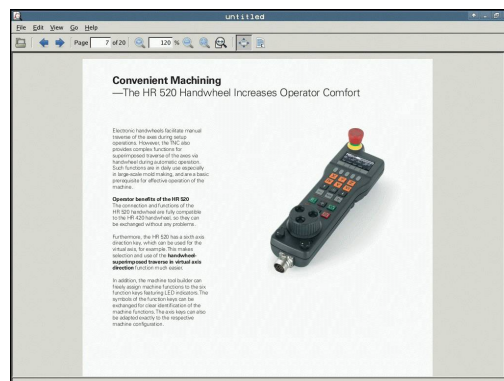- ▶**
- ▶ Нажмите переключающую клавишу Softkey: **Мастер просмотра документов** откроет ниспадающее меню **Файл**
 - ▶ Выберите пункт меню **Заккрыть** и подтвердите клавишей **ENT**: TNC перейдет назад в меню управления файлами
- ENT**



Просмотр и редактирование Excel-файлов

Чтобы открыть и отредактировать Excel-файл с расширением **xls**, **xlsx** или **csv** непосредственно в TNC, выполните следующее:

-  ▶ Вызов управления файлами
- ▶ Выберите директорию, в которой хранится Excel-файл
- ▶ Переместите курсор на Excel-файл
-  ▶ Нажмите клавишу **ENT**: система ЧПУ откроет Excel-файл с помощью программы **Gnumeric** в отдельном приложении



С помощью комбинации клавиш **ALT+TAB** вы можете в любое время переключиться назад в интерфейс TNC, оставив Excel-файл открытым. Также вы можете перейти в интерфейс системы ЧПУ нажав мышкой на соответствующий символ на панели задач.






При наведении курсором мыши на кнопку на экране отображается короткий текст-подсказка к функции данной кнопки. Более подробную информацию об управлении программой **Gnumeric** вы найдете в **Помощи**.

Чтобы завершить работу **Gnumeric** выполните следующие действия:

- ▶ Выберите мышью пункт меню **Файл**
- ▶ Выберите пункт меню **Заккрыть**: ЧПУ перейдет назад в меню управления файлами

Если вы не пользуетесь мышью, закройте программу **Gnumeric** следующим образом:

-  ▶ Нажмите клавишу переключения программных клавиш: программа **Gnumeric** откроет выпадающее меню **Файл**
-  ▶ Выберите пункт меню **Заккрыть** и подтвердите клавишей **ENT**: TNC перейдет назад в меню управления файлами
- 

3.4 Работа с управлением файлами

Просмотр Internet-файлов

Чтобы открыть Internet-файл с расширением **htm** или **html** в системе ЧПУ действуйте следующим образом:

PGM
MGT

- ▶ Вызов управления файлами
- ▶ Выберите директорию, в которой хранится Internet-файл
- ▶ Переместите курсор на Internet-файл
- ▶ Нажмите клавишу **ENT**: система ЧПУ откроет Internet-файл с помощью программы **Web Browser** в отдельном приложении


ENT



С помощью комбинации клавиш **ALT+TAB** вы можете в любое время переключиться назад в интерфейс TNC, оставив PDF-файл открытым. Также вы можете перейти в интерфейс системы ЧПУ нажав мышкой на соответствующий символ на панели задач.



При наведении курсором мыши на клавишу на экране отображается короткий текст-подсказка к функции данной клавиши. Более подробную информацию о работе в **Web Browser** вы найдете в **Помощи**.

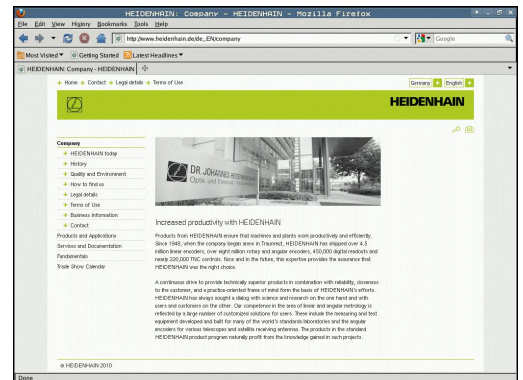

Чтобы завершить работу **Web Browser** выполните следующие действия:

- ▶ Выберите мышкой пункт меню **Файл**
- ▶ Выберите пункт меню **Выход**: ЧПУ перейдет назад в меню управления файлами

Если вы не используете мышку, для закрытия **Web Browser** выполните следующее:



- ▶ Нажмите клавишу переключения программных клавиш: **Web Browser** откроет выпадающее меню **Файл**



- ▶ Выберите пункт меню **Выход** и подтвердите клавишей **ENT**: ЧПУ перейдет назад в меню управления файлами

ENT


Работа с ZIP-архивами

Чтобы открыть ZIP-архив с расширением zip в TNC выполните следующие действия:

PGM
MGT

- ▶ Вызов управления файлами
- ▶ Выберите директорию, в которой хранится заархивированный файл
- ▶ Переместите курсор на файл архива
- ▶ Нажмите клавишу **ENT**: система ЧПУ откроет файл архива с помощью программы **Xarchiver** в отдельном приложении

ENT

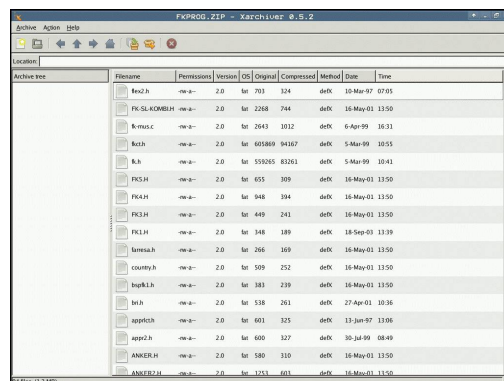

С помощью комбинации ALT+TAB вы можете в любое время переключиться назад в интерфейс системы ЧПУ, оставив файл архива открытым. Также вы можете перейти в интерфейс TNC нажав мышкой на соответствующий символ на панели задач.



При наведении курсором мыши на кнопку на экране отображается короткий текст-подсказка к функции данной кнопки. Более подробную информацию об управлении программой **Xarchiver** вы найдете в **помощи**.



Следите за тем, чтобы система ЧПУ при рас(за)паковывании NC-программ и NC-таблиц не выполняла конвертации из двоичного кода в код ASCII и наоборот. При передачи этих файлов в системы ЧПУ с другими версиями программного обеспечения может получиться так, что они не смогут быть прочитаны.

Чтобы завершить работу **Xarchiver** выполните следующие действия:

- ▶ Выберите мышью пункт меню **Архив**
- ▶ Выберите пункт меню **Завершить**: ЧПУ перейдет назад в меню управления файлами

Если вы не пользуетесь мышью, закройте **Xarchiver** следующим образом:



- ▶ Нажмите переключающую клавишу Softkey: **Xarchiver** откроет ниспадающее меню **Архив**



- ▶ Выберите пункт меню **Завершить** и подтвердите клавишей **ENT**: ЧПУ перейдет назад в меню управления файлами

ENT

3.4 Работа с управлением файлами


Просмотр или редактирование текстовых файлов

Чтобы открыть и отредактировать текстовые файлы (ASCII-файлы, например, с расширением **txt**), используйте внутренний текстовый редактор. Действуйте при этом следующим образом:

PGM
MGT

- ▶ Вызов управления файлами
- ▶ Выберите диск и директорию, в которой хранится текстовый файл
- ▶ Переместите курсор на текстовый файл
- ▶ Нажмите клавишу **ENT**: текстовый файл откроется внутренним текстовым редактором

ENT

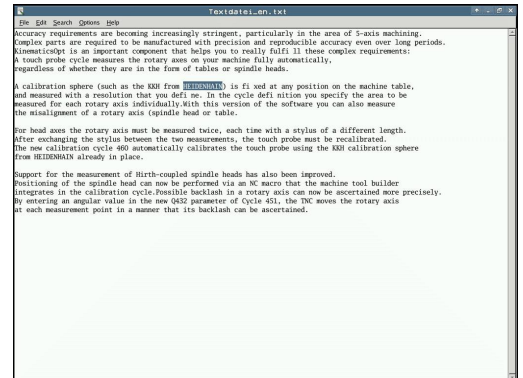

Альтернативно вы можете открыть ASCII-файлы с помощью программы **Leafpad**. В приложении **Leafpad** доступны известные по работе с Windows горячие клавиши, обеспечивающие быструю обработку текстов (Ctrl+C, Ctrl+V,...).



С помощью комбинации **ALT+TAB** вы можете в любое время переключиться назад в интерфейс TNC, оставив текстовый файл открытым. Также вы можете перейти в интерфейс TNC нажав мышкой на соответствующий символ на панели задач.

Чтобы открыть **Leafpad**, выполните следующие действия:

- ▶ Мышью на панели задач выберите значок **HEIDENHAIN Меню**
- ▶ В выпадающем меню выберите пункты **Tools** и **Leafpad**

Чтобы завершить работу **Leafpad**, выполните следующие действия:

- ▶ Выберите мышью пункт меню **Файл**
- ▶ Выберите пункт меню **Завершить**: ЧПУ перейдет назад в меню управления файлами

Показать видео-файлы



Данная функция должна быть активирована и адаптирована производителем станка.
Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Чтобы открыть видео-файл в TNC выполните следующие действия:

PGM
MGT

- ▶ Вызов управления файлами
- ▶ Выберите директорию, в которой хранится видео-файл
- ▶ Переместите курсор на видео-файл
- ▶ Нажмите клавишу **ENT**: TNC откроет видео-файл в отдельном приложении

ENT

Просмотр графических файлов

Чтобы открыть графический файл с расширением bmp, gif, jpg или png в TNC выполните следующие действия:

- PGM MGT**
- ▶ Вызов управления файлами
 - ▶ Выберите директорию, в которой хранится графический файл
 - ▶ Переместите курсор на графический файл
- ENT**
- ▶ Нажмите клавишу **ENT**: TNC откроет графический файл с помощью программы **ristretto** в отдельном приложении



С помощью комбинации ALT+TAB можно в любой момент переключиться назад в интерфейс TNC, оставив графический файл открытым. Также вы можете перейти в интерфейс TNC нажав мышкой на соответствующий символ на панели задач.



Более подробную информацию об управлении программой **ristretto** вы найдете в **Помощи**.

Чтобы завершить работу **ristretto** выполните следующие действия:

- ▶ Выберите мышью пункт меню **Файл**
- ▶ Выберите пункт меню **Завершить**: ЧПУ перейдет назад в меню управления файлами

Если вы не пользуетесь мышью, закройте программу **ristretto** следующим образом:

- ▶**
- ▶ Нажмите переключающую клавишу Softkey: программа **ristretto** откроет ниспадающее меню **Файл**
- ↓**
- ▶ Выберите пункт меню **Завершить** и подтвердите клавишей **ENT**: TNC перейдет назад в меню управления файлами
- ENT**

3.4 Работа с управлением файлами

Дополнительные инструменты в ИТС

При помощи следующих дополнительных инструментов Вы можете производить различные настройки для сенсорного экрана подключенного ИТС.

ИТС - это промышленные компьютеры без носителей данных и вследствие этого без своей операционной системы. Эта характеристика отличает ИТС от IPC

ИТС находят многочисленные применения на больших станках, например, как дублёры существующей ЧПУ.



Отображаемая информация и функции подключенных ИТС и IPC определяются и настраиваются Вашим производителем станка.

Дополнительные инструменты

Применение

ИТС Calibration	4-х точечная калибровка
ИТС Gestures	Конфигурация управления жестами
ИТС конфигурация сенсорного дисплея	Выбор чувствительности касаний



Дополнительные инструменты для ИТС предлагаются системой ЧПУ в списке задач только при подключенном ИТС.

ИТС калибровка

При помощи инструмента **ИТС Calibration** Вы согласовываете позицию отображаемого курсора мыши с действительной позицией прикосновения Вашими пальцами.

Калибровку при помощи инструмента **ИТС Calibration** рекомендуется проводить в следующих случаях:

- после замены сенсорного дисплея
- при изменении положения сенсорного дисплея (ошибки паралакса основанные на изменённом угле зрения)

Калибровка содержит следующие шаги:

- ▶ Запустите инструмент на ЧПУ при помощи списка задач
- > ИТС откроет экран калибровки с четырьмя точками касания по углам экрана
- ▶ Последовательно коснитесь этих четырёх точек
- > ИТС закроет калибровочный экран после успешной калибровки

ИТС Gestures

При помощи инструмента **ИТС Gestures** производитель станка настраивает управление жестами сенсорного дисплея.



Эту функцию можно применять только при согласовании с фирмой-производителем станков!

ИТС конфигурация сенсорного дисплея

При помощи инструмента ИТС **конфигурация сенсорного дисплея** Вы выбираете чувствительность касаний сенсорного дисплея.

ИТС предлагает следующие варианты:

- **Нормальная чувствительность (Cfg 0)**
- **Высокая чувствительность (Cfg 1)**
- **Низкая чувствительность (Cfg 2)**

Используйте стандартную установку **Нормальная чувствительность (Cfg 0)**. Если с этой установкой Вам тяжело управлять в перчатках, выберите установку **Высокая чувствительность (Cfg 1)**



Если сенсорный дисплей ИТС не загрязнён брызгами воды, выберите установку **Низкая чувствительность (Cfg 2)** При этом помните, что ИТС определяет капли воды как касание.

Калибровка содержит следующие шаги:

- ▶ Запустите инструмент на ЧПУ при помощи списка задач
- > На ИТС откроется всплывающее окно с тремя пунктами для выбора
- ▶ Выберите чувствительность касаний
- ▶ Нажмите экранную клавишу **ОК**
- > ИТС закроет всплывающее окно


Обмен данными с внешним носителем данных



До начала передачи данных на внешний носитель данных следует настроить интерфейс передачи данных.

Дополнительная информация: "Настройка интерфейса передачи данных", Стр. 629

При передаче данных через последовательный интерфейс в зависимости от используемого для этого ПО могут возникнуть трудности, устраняемые повторным выполнением передачи данных.

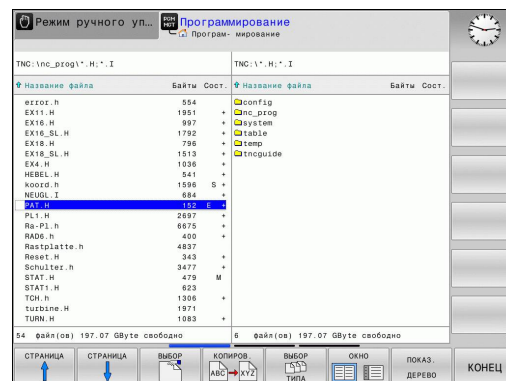

PGM
MGT

- ▶ Откройте управление файлами



- ▶ Выберите разделение экрана для передачи данОКНО.

Используйте клавиши со стрелками, чтобы переместить курсор на файл, который Вы хотите передать:



- ▶ Перемещает курсор в окне вверх и вниз

 


- ▶ Перемещает курсор из правого окна в левое и обратно



Для копирования данных из TNC на внешний носитель поместите курсор в левом окне на подлежащий передаче файл.

Для копирования данных с внешнего носителя в TNC поместите курсор в правом окне на подлежащий передаче файл.



- ▶ Выберите другой дисковод или директорию: нажмите программную клавишу **ПОКАЗ. ДЕРЕВО**



- ▶ Выберите требуемую директорию с помощью клавиш со стрелками



- ▶ Выберите необходимый файл: нажмите программную клавишу **ПОКАЗАТЬ ФАЙЛЫ**

- ▶ Выберите необходимый файл при помощи клавиш со стрелками

- ▶ Передача отдельного файла: нажмите программную клавишу **КОПИРОВАТЬ**.

- ▶ Подтвердите программной клавишей **ОК** или клавишей **ENT**. Система ЧПУ активирует окно состояния, информирующее о ходе процесса копирования, или



- ▶ Завершите передачу данных: нажмите программную клавишу **ОКНО**. TNC снова отобразит стандартное окно управления файлами

Система ЧПУ в сети



Ethernet карта должна быть подключена к сети.

Дополнительная информация: "Интерфейс Ethernet", Стр. 635

Сообщения об ошибках возникающие при работе в сети протоколируется TNC.

Дополнительная информация: "Интерфейс Ethernet", Стр. 635

Когда TNC подключена к сети, в левом окне директорий доступны дополнительные диски. Все описанные ранее функции (выбор носителя данных, копирование файлов и т.п.) также действительны для сетевого диска в объеме, разрешенном правилами доступа.


Подключение и отключение дисководов сети

PGM MGT

- ▶ Выберите управление файлами: нажмите клавишу **PGM MGT**

СЕТЬ

- ▶ Выберите настройку сети: нажмите программную клавишу **СЕТЬ** (вторая панель программных клавиш)
- ▶ Управление сетевыми дисками: нажмите программную клавишу **ОПРЕДЕЛ. СОЕДИНЕН. С СЕТЬЮ**. TNC отобразит в окне возможные сетевые диски, к которым Вы имеете доступ. С помощью описанных далее программных клавиш Вы определяете соединение для каждого диска

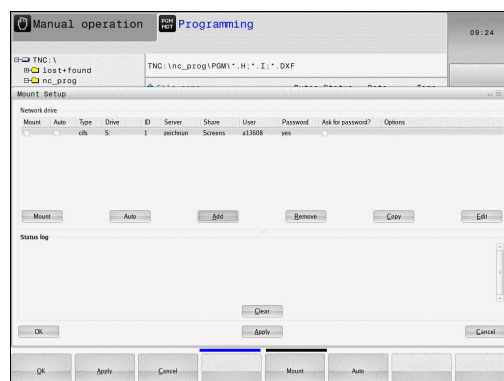

Программная клавиша Функция

Связать	Установка сетевого соединения, TNC выделяет столбец Mount , если соединение активно.
Разделить	Завершение сетевого соединения
Авто	Автоматическое соединение с сетью при включении системы ЧПУ. TNC выделяет столбец Auto , если соединение создается автоматически
Добавить	Задание нового сетевого соединения
Удалить	Удаление существующего сетевого соединения
Копировать	Копирование сетевого соединения
Edit	Редактирование сетевого соединения
Очистить	Удалить окно состояния

USB-устройства в системе ЧПУ



Осторожно, возможна потеря данных!

Интерфейс USB следует использовать только для передачи и сохранения данных, но не для изменения и выполнения программ.

Очень просто можно сохранять данные или загружать данные в систему ЧПУ, используя USB-устройства. Система ЧПУ поддерживает следующие блочные USB-устройства:

- Носители данных на дискетах с файловой системой FAT/VFAT
- Карты памяти с файловой системой FAT/VFAT
- жесткие диски с файловой системой FAT/VFAT
- CD-ROM-дисководы с файловой системой Joliet (ISO9660)

Подобные USB-устройства система ЧПУ распознает автоматически при подключении. USB-устройства с другими файловыми системами (например, NTFS) не поддерживаются. В таких случаях при подключении система ЧПУ выдает сообщение об ошибке **USB: TNC не поддерживает устройство**.



Если при подключении USB-устройства появляется сообщение об ошибке, проверьте настройки ПО безопасности SELinux

Дополнительная информация: "Программное обеспечение SELinux для обеспечения безопасности", Стр. 97

TNC выдает сообщение об ошибках **USB: TNC не защищает устройства** даже тогда, когда подключен USB-концентратор. В данном случае просто квитируйте сообщение нажатием клавиши **CE**.

Как правило, все USB-устройства с вышеуказанными файловыми системами допускают подключение к ЧПУ. При определенных условиях может случиться так, что USB-устройство будет некорректно распознано системой управления. В таких случаях следует воспользоваться другим USB-устройством.

В окне управления файлами USB-устройства выглядят как отдельный диск в структуре дерева каталогов, так что оператор может соответствующим образом использовать описанные ранее функции управления файлами.

 









Производитель станка может присваивать устройствам USB жестко определенные названия. Соблюдайте указания инструкции по обслуживанию станка!


3.4 Работа с управлением файлами

Извлеките устройство USB

Для отключения USB-устройства выполните следующее:

- 
 - ▶ Выберите управление файлами: нажмите клавишу **PGM MGT**
- 
 - ▶ Нажав кнопку со стрелкой, перейдите к левому окну
- 
 - ▶ Нажав кнопку со стрелкой, перейдите к отсоединяемому USB-устройству
- 
 - ▶ Переключите панель Softkey дальше
- 
 - ▶ Выберите дополнительные функции
- 
 - ▶ Переключите панель Softkey дальше
- 
 - ▶ Выберите функцию извлечения USB устройства: TNC удаляет USB-устройство из дерева директорий и показывает сообщение **USB оборудование теперь можно отключить.**
- ▶ Извлеките устройство USB
- 
 - ▶ Завершить управление файлами

И, наоборот, можно снова подключить ранее удаленное USB-устройство, нажав следующую клавишу Softkey:

- 
 - ▶ Выберите функцию для повторного подключения USB-устройств


4

**Программи-
рование: помощь**

4.1 Клавиатура дисплея

4.1 Клавиатура дисплея

Если вы используете компактную версию TNC 620 (без алфавитной клавиатуры), то буквы и специальные символы вы можете вводить с клавиатуры на экране или с клавиатуры от ПК, подключенной через USB-порт.

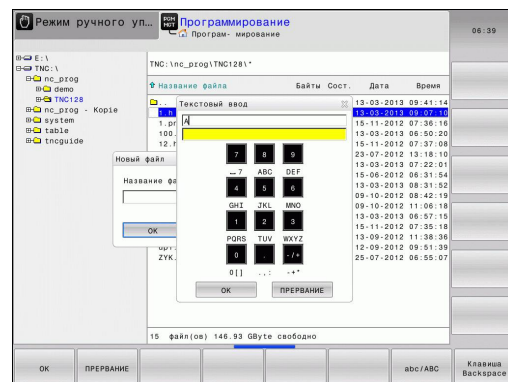

Ввод текста с помощью экранной клавиатуры

- ▶ Нажмите клавишу **GOTO**, если Вы хотите ввести буквы, например, для имени программы или имени директории, с помощью экранной клавиатуры
- ▶ TNC откроет окно, в котором отображается числовое поле ввода TNC с соответствующим распределением букв
- ▶ Нажимая соответствующую клавишу, при необходимости, многократно, переместите курсор на желаемый символ
- ▶ Следует подождать до момента, когда выбранный знак будет принят системой ЧПУ в поле ввода, до начала ввода следующего знака
- ▶ Нажмите программную клавишу **OK**, чтобы подтвердить текст в открытом диалоговом поле

С помощью программной клавиши **ABC/ABC** Вы выбираете прописные или заглавные буквы. Если производителем станка определены дополнительные специальные символы, можно вызывать и вставлять эти знаки, пользуясь программной клавишей **СПЕЦЗНАКИ**. Для удаления отдельных символов, используйте программную клавишу **BACKSPACE**.

4.2 Добавление комментария

Назначение

Можно вставлять в программу обработки комментарии для пояснения шагов программирования или выдачи указаний.



В зависимости от настройки машинного параметра `lineBreak` (№. 105404) TNC может отображать на экране комментарии полностью во несколько строк или обозначать их символом `>>`. В качестве последнего символа в кадре комментария запрещается использовать тильду (`~`).

У вас есть приведенные ниже возможные варианты ввода комментария.

Комментарий во время ввода программы


- ▶ Введите данные для кадра программы, затем нажмите ; (точку с запятой) на алфавитной клавиатуре. Система ЧПУ задаст вопрос **Комментарий?**
- ▶ Введите комментарий и закройте кадр кнопкой **END**

Ввод комментария задним числом

- ▶ Выберите кадр, к которому необходимо добавить комментарий
- ▶ С помощью кнопки со стрелкой вправо выберите последнее слово в кадре: нажмите ; (точка с запятой) на алфавитной клавиатуре. ЧПУ задаст вопрос **Комментарий?**
- ▶ Введите комментарий и закройте кадр кнопкой **END**

Комментарий в собственном кадре

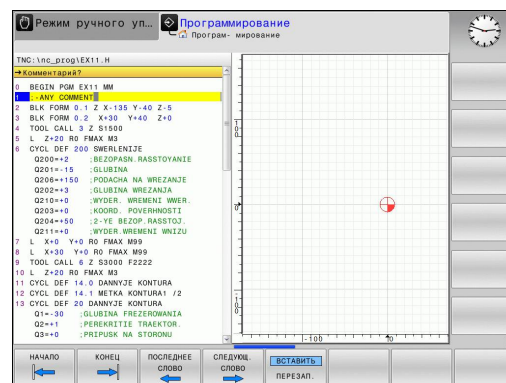




- ▶ Выберите кадр, за которым требуется вставить комментарий
- ▶ Откройте диалоговое окно программирования клавишей ";" (точка с запятой) на алфавитной клавиатуре
- ▶ Введите комментарий и закройте кадр кнопкой **END**



Программирование: помощь

4.2 Добавление комментария

   Функции редактирования комментария

Клавиша Softkey	Функция
	Переход к началу комментария
	Переход к концу комментария
	Переход к началу слова. Слова следует разделять пробелом
	Переход к концу слова. Слова следует разделять пробелом
	Переключение между режимом вставки и режимом замены

4.3 Представление NC-программ

Акцент не синтаксис


Система ЧПУ выделяет элементы синтаксиса различными цветами, в зависимости от их значения. Благодаря такому выделению цветом программы становятся нагляднее и их проще читать.

Значение цвета элемента синтаксиса

Область применения:	Цвет
Стандартный цвет	Черный
Комментарии	Зеленый
Цифровые значения	Синий
Номер кадра	Сиреневый

Линейки прокрутки

С помощью линейки прокрутки вдоль правого края окна программы можно передвигать содержимое экрана используя мышь. Помимо этого, из размера и положения бегунка можно сделать выводы о длине программы и положении курсора.

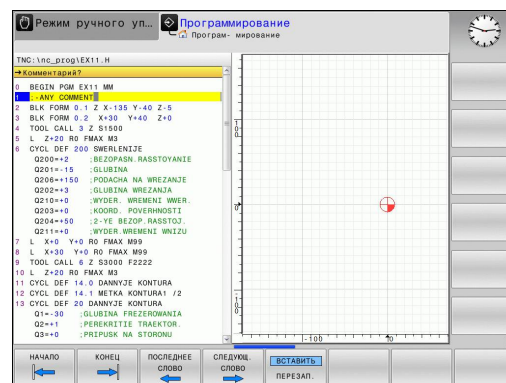

4.4 Оглавление программ

4.4 Оглавление программ

Определение, возможности применения


В системе ЧПУ предусмотрена возможность комментирования программ обработки с помощью кадров оглавления. Оглавление – это текстовые фрагменты (не более 252 знаков), представленные в виде комментариев или заголовков для последующих строк программы.

Длинные и сложные программы благодаря рациональному использованию оглавления имеют более наглядную и простую для понимания форму.

Это облегчает внесение дальнейших изменений в программу. Оглавление вставляется в любом месте программы обработки.

Кадры оглавления можно дополнительно отображать в отдельном окне, а также обрабатывать или дополнять. Для этого используйте соответствующий режим разделение экрана.

TNC управляет добавленными пунктами оглавления в отдельном файле (расширение .SEC.DEF). Тем самым повышается скорость навигации в окне оглавления.

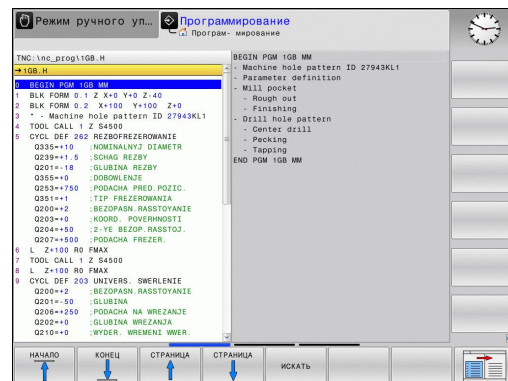

Отображение окна оглавления/переход к другому активному окну



- ▶ Отображение окна оглавления: выберите разделение экрана дисплея **ПРОГРАММА + ОГЛ.**



- ▶ Смена активного окна: нажмите Softkey **СМЕНА ОКНА**

Добавление кадра оглавления в окно программы

- ▶ Выберите кадр, за которым следует вставить кадр оглавления



- ▶ Нажмите клавишу **SPEC FCT**



- ▶ Нажмите программную клавишу **СРЕДСТВА ПРОГРАММИРОВАНИЯ**



- ▶ Нажмите программную клавишу **ГРУППИРОВКУ ВСТАВИТЬ**



- ▶ Введите текст оглавления
- ▶ При необходимости измените уровень оглавления с помощью программной клавиши



Вставлять кадры оглавления можно также при помощи комбинации клавиш **Shift + 8**.

Выбор кадров в окне оглавления

Если оператор в окне оглавления переходит от одного кадра к другому, то TNC параллельно отображает кадры в окне программы. Таким образом, с меньшим количеством шагов, вы можете пройти части программы большого размера.

4.5 Калькулятор

4.5 Калькулятор


Использование

Система ЧПУ имеет калькулятор с важнейшими математическими функциями.

- ▶ Кнопкой **CALC** можно вызвать калькулятор на экран или его закрыть
- ▶ Выбор вычислительных функций: выберите быструю команду посредством **Softkey** или введите с внешней алфавитной клавиатуры.

Арифметическая функция	Команда (Программная клавиша)
------------------------	-------------------------------

Сложение	+
Вычитание	-
Умножение	*
Деление	/
Расчет в скобках	()
Аркосинус	ARC
Синус	SIN
Косинус	COS
Тангенс	TAN
Возведение значения в степень	X^Y
Извлечение квадратного корня	SQRT
Обратная функция	1/x
PI (3.14159265359)	PI
Добавление значения в промежуточную память	M+
Сохранение значения в промежуточной памяти	MS
Вызов промежуточной памяти	MR
Очистка буферной памяти	MC
Натуральный логарифм	LN
Логарифм	LOG
Экспоненциальная функция	e^x
Проверка знака числа	SGN
Получение абсолютного значения	ABS

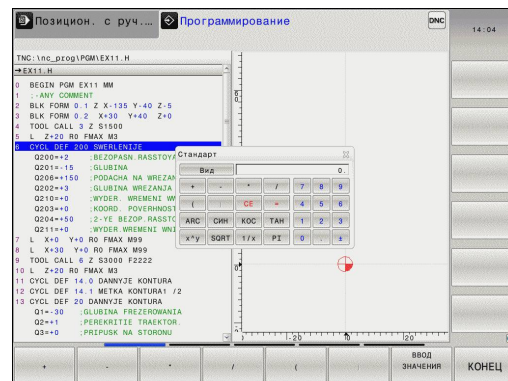

Арифметическая функция	Команда (Программная клавиша)
Отбрасывание разрядов после запятой	INT
Отбрасывание разрядов перед запятой	FRAC
Значение модуля	MOD
Выбор вида	Вид
Удаление значения	CE
Единицы измерения	ММ или ДЮЙМЫ
Отобразить значение угла в радианах (стандартно: значение угла в градусах)	RAD
Выбрать тип отображения числового значения	DEC (десятичное) или HEX (шестнадцатеричное)

Присвоение рассчитанного значения в программе

- ▶ С помощью клавиш со стрелками выберите слово, которому следует присвоить рассчитанное значение
- ▶ С помощью клавиши **CALC** вызовите калькулятор и выполните необходимый расчет
- ▶ Нажмите клавишу „Принять фактическую позицию“ или программную клавишу **ВВОД ЗНАЧЕНИЯ**: система ЧПУ присвоит значение активному полю ввода и закроет калькулятор



Вы также можете записывать значения из программы в калькуляторе. При нажатии **Softkey ПОЛУЧИТЬ ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ** или кнопки **GOTO** система ЧПУ присвоит значение из активного поля ввода в калькуляторе.

Калькулятор также остается активным после выбора режима работы. Нажмите кнопку **END**, чтобы закрыть калькулятор.

4.5 Калькулятор

Функции в калькуляторе

Клавиша Softkey	Функция
знач. оси	Присвоить в калькуляторе значение текущей позиции оси в качестве номинального значения или референсного значения
получить текущее значение	Записать числовое значение из активного поля ввода в калькулятор
ввод значения	Записать числовое значение из калькулятора в активное поле ввода
копиров. актуал. значение	Скопировать числовое значение из калькулятора
вставить копир. значение	Вставить скопированное числовое значение в калькулятор
кальк-тор режимов резания	Открыть средство расчета данных резания



Вы также можете перемещать калькулятор, используя клавиши со стрелками на вашей клавиатуре. Если у вас подсоединена мышь, вы можете перемещать калькулятор с ее помощью.


4.6 Средство расчета данных резания

Применение

С помощью средства расчета данных резания можно рассчитать скорость вращения шпинделя и подачу для процесса обработки. Затем вы можете записать рассчитанные значения в NC-программе в открытом диалоге подачи или скорости вращения.



Не пользуйтесь средством расчета данных резания, если вы запрограммировали функцию **M136**. С помощью функции **M136** ЧПУ перемещает инструмент с установленной в программе подачей **F** в миллиметрах/оборот шпинделя, а средство расчета данных резания всегда рассчитывает подачи в мм в минуту.

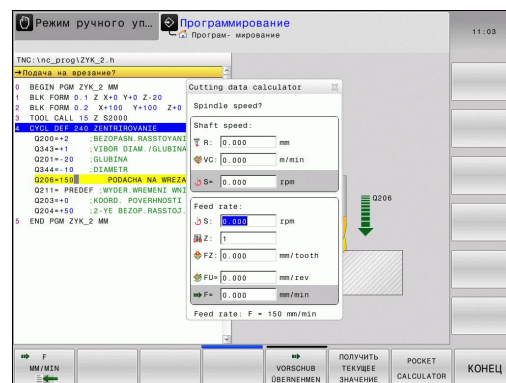

Программирование: помощь

4.6 Средство расчета данных резания

Окно для расчета подачи:



 

 
 


Кодовая буква	Значение
S:	Скорость вращения шпинделя (об/мин)
Z:	Количество зубцов на инструменте (n)
FZ	Подача на один зубец (мм/зубец)
FU:	Подача на один оборот (мм/об)
F=	Результат для подачи (мм/мин)



Вы можете также рассчитать подачу в кадре TOOL CALL и автоматически записать (применить) в следующих кадрах перемещения и циклах. Для этого выберите при вводе подачи в кадрах перемещения или циклах клавишу Softkey F AUTO. После этого ЧПУ использует подачу, определенную в кадре TOOL CALL. Если в дальнейшем потребуется изменить подачу, вам нужно будет лишь привести в соответствие значение подачи в кадре TOOL CALL.

Функции в средстве расчета данных резания:

Функция	Клавиша Softkey
Записать скорость вращения из формы расчета данных резания в открытое диалоговое поле	
Записать подачу из формы расчета данных резания в открытое диалоговое поле	
Записать скорость резания из формы расчета данных резания в открытое диалоговое поле	
Записать подачу на один зубец из формы расчета данных резания в открытое диалоговое поле	
Записать подачу на один оборот из формы расчета данных резания в открытое диалоговое поле	
Записать радиус инструмента в форму расчета данных резания	
Записать скорость вращения из открытого диалогового поля в форму расчета данных резания	
Записать подачу из открытого диалогового поля в форму расчета данных резания	

Функция	Клавиша Softkey
Записать подачу на один оборот из открытого диалогового поля в форму расчета данных резания	
Записать подачу на один зубец из открытого диалогового поля в форму расчета данных резания	
Записать значение из открытого диалогового поля в форму расчета данных резания	
Перейти к калькулятору	
Переместить средство расчета данных резания в направлении стрелки	
Позиционировать средство расчета данных резания в центре	
Использовать значения в дюймах в средстве расчета данных резания	
Завершить работу средства расчета данных резания	

4.7 Графика программирования

4.7 Графика программирования


Параллельное выполнение/невыполнение функции графики при программировании

Во время составления программы система ЧПУ может отображать запрограммированный контур с помощью двумерной графики.

► Для разделения экрана на отображение программы слева и графики справа: нажмите клавишу режима разделения экрана и программную клавишу **ПРОГРАММА + ГРАФИКА**



► Установите программную клавишу **АВТОМАТ. РИСОВАТЬ** в положение **ВКЛ**. Во время ввода строк программы, ЧПУ показывает каждое запрограммированное движение по в окне графики справа

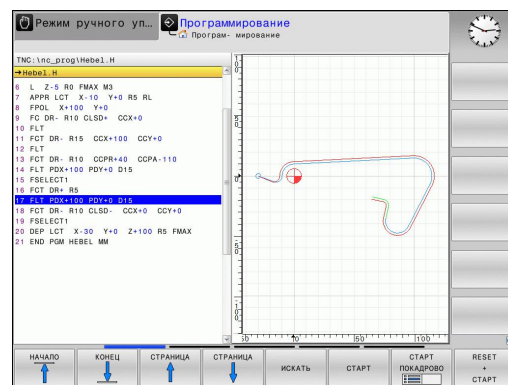

Чтобы TNC не отрисовывала графику автоматически, установите программную клавишу **АВТОМАТ. РИСОВАТЬ** на **ВЫКЛ**.



Если **АВТОМАТИЧ.** установлено на **ВКЛ**, при создании двухмерной графики управление не будет учитывать:

- Повторы частей программ
- Операции перехода
- M-функции, например, M2 или M30
- Вызовы цикла

Используйте автоматическую графику исключительно во время контурного программирования.

Графическое воспроизведение существующей программы

- ▶ Кнопками со стрелками выберите кадр, до которого следует создать графику, или нажмите **GOTO** и введите желаемый номер кадра вручную




- ▶ Прорисовка графики: нажмите программную клавишу **СБРОС + СТАРТ**

Другие функции:

Клавиша Softkey	Функция
	Создание полной графики при программировании
	Создание покадровой графики при программировании
	Прорисовка графики при программировании или после дополнения СБРОС + СТАРТ
	Приостановить графику при программировании Эта клавиша Softkey появляется только во время создания системой ЧПУ графики при программировании
	Выберите вид сверху
	Выбрать вид спереди.
	Выбрать вид сбоку.



 Создание полной графики при программировании



Создание покадровой графики при программировании



 
Прорисовка графики при программировании или после дополнения **СБРОС + СТАРТ**




Приостановить графику при программировании
Эта клавиша Softkey появляется только во время создания системой ЧПУ графики при программировании



Выберите вид сверху



Выбрать вид спереди.

 

Выбрать вид сбоку.

 
Программирование: помощь

4.7 Графика программирования

Индикация и выключение номеров кадров



- ▶ Переключите панель Softkey




- ▶ Отобразить номера кадров: установить программную клавишу **НОМ. КАДРА ПОКАЗАТЬ СКРЫТЬ** на **ВКЛЮЧИТЬ**
- ▶ Скрыть номера кадров: установить программную клавишу **НОМ. КАДРА ПОКАЗАТЬ СКРЫТЬ** на **ВЫКЛЮЧИТЬ**

Удаление графики



 - ▶ Переключите панель Softkey




- ▶ Очистить графику: нажмите программную клавишу **ОЧИСТИТЬ ГРАФИКУ**

Отображение линий сетки



 - ▶ Переключите панель Softkey









- ▶ Отображение линий сетки: нажмите Softkey **ОТОБР. ЛИНИИ СЕТКИ**

Увеличение или уменьшение фрагмента

Оператор может самостоятельно задать вид (перспективу) для графики.

 - ▶ Переключите панель программных клавиш

   
При этом предлагаются следующие функции:

Клавиша Softkey	Функция
	Для перемещения фрагмента нажмите соответствующую клавишу Softkey
	
	
	
	Для уменьшения фрагмента нажмите клавишу Softkey
	Для увеличения фрагмента нажмите клавишу Softkey

Нажатием клавиши Softkey **ЗАГОТОВКА КАК BLK FORM** восстанавливается первоначальный вид фрагмента.

Отображение графики также можно изменить с помощью мыши. В вашем распоряжении находятся следующие функции:

- ▶ Для перемещения представленной модели: перемещайте мышью, удерживая нажатой ее среднюю клавишу или колесико. При одновременном нажатии клавиши Shift, можно переместить модель только горизонтально или вертикально.
- ▶ Для увеличения определенной области: выбрать область, удерживая нажатой левую клавишу мыши. После того, как левая кнопка мыши будет отпущена, TNC увеличит выделенную область детали.
- ▶ Для быстрого увеличения или уменьшения любой области: покрутить колесико мыши вперед или назад.

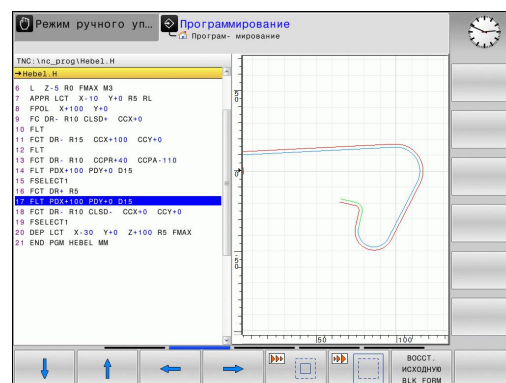

4.8 Сообщения об ошибках

Индикация ошибок

Система ЧПУ показывает ошибки при наличии определенных условий, например, в случае:

- неверных операций ввода
- логических ошибок в программе
- невыполнимых элементах контура
- применении измерительного щупа, несоответствующего предписаниям

Появившаяся ошибка выделяется красным шрифтом в заглавной строке. При этом длинные или многострочные сообщения об ошибках отображаются в сокращенной форме. Полную информацию обо всех имеющихся ошибках оператор может получить в окне ошибок.

Если появляется "ошибка при обработке данных", то ЧПУ откроет окно ошибок автоматически. Такую ошибку оператор не может устранить. Следует завершить работу и заново выполнить запуск системы ЧПУ.

Сообщение об ошибке отображается в заглавной строке до тех пор, пока оно не будет удалено или заменено ошибкой более высокого приоритета.

Сообщение об ошибке, содержащее номер кадра программы, было обусловлено этим или предыдущим кадром.

Откройте окно ошибок



- ▶ Нажмите клавишу **ERR**. Система ЧПУ откроет окно ошибок и отобразит полностью все имеющиеся сообщения об ошибках.

Закрытие окна ошибок



- ▶ Нажмите программную клавишу **КОНЕЦ** или



- ▶ Нажмите клавишу **ERR**. TNC закроет окно ошибок


Подробные сообщения об ошибках

Система ЧПУ показывает возможные причины появления ошибки и варианты ее устранения:

- ▶ Откройте окно ошибок

ДОПОЛНИТ.
ИНФО

- ▶ Информация о причинах ошибок и устранении неисправностей: установите курсор на сообщение об ошибке и нажмите программную клавишу **ДОПОЛНИТ. ИНФО**. ЧПУ открывает окно со сведениями о причинах ошибок и устранении неисправностей
- ▶ Закрытие дополнительной информации: повторно нажмите программную клавишу **ДОПОЛНИТ. ИНФО**

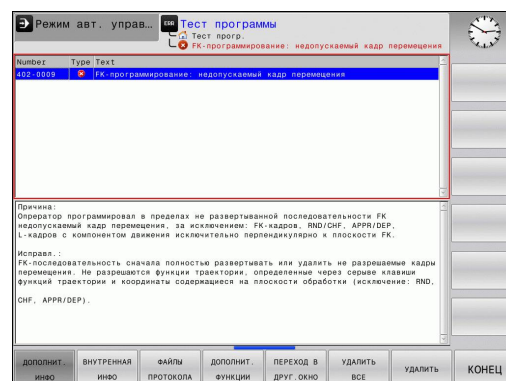

Программная клавиша ВНУТРЕННЯЯ ИНФО

Программная клавиша **ВНУТРЕННЯЯ ИНФО** выдает информацию к сообщению об ошибке, которая имеет значение только при сервисном обслуживании.

- ▶ Открытие окна ошибок

ВНУТРЕННЯЯ
ИНФО

- ▶ Дополнительная информация об ошибке: установите курсор на сообщение об ошибке и нажмите программную клавишу **ВНУТРЕННЯЯ ИНФО**. TNC откроет окно с информацией об ошибке
- ▶ Закрытие дополнительной информации: нажмите программную клавишу **ВНУТРЕННЯЯ ИНФО** снова

Программирование: помощь

4.8 Сообщения об ошибках

Удаление ошибки

Удаление ошибки за пределами окна ошибки



- ▶ Удаление ошибок/указаний, отображаемых в заглавной строке: нажмите клавишу **CE**



В некоторых ситуациях клавиша **CE** не может использоваться для удаления ошибок, так как эта клавиша применяется для других функций

Удаление ошибки

- ▶ Откройте окно ошибок



- ▶ Удаление отдельных ошибок: выделите сообщении об ошибке и нажмите программную клавишу **УДАЛИТЬ**.



- ▶ Удаление всех ошибок: нажмите программную клавишу **УДАЛИТЬ ВСЕ**.



Если не устранена причина какой-либо из ошибок, то ее невозможно удалить. В этом случае сообщение об ошибке сохраняется.

Протокол ошибок

ЧПУ сохраняет в памяти появляющиеся ошибки и важные события (например, запуск системы) в протоколе ошибок. Емкость протокола ошибок ограничена. Если протокол ошибок полон, система ЧПУ использует второй файл. Если и этот файл заполнен до конца, первый протокол ошибок удаляется и записывается заново и т. д. При необходимости переключите параметр **ТЕКУЩИЙ ФАЙЛ** на **ПРЕДЫДУЩИЙ ФАЙЛ** для просмотра журнала ошибок.

- ▶ Откройте окно ошибок.



- ▶ Нажмите Softkey **ФАЙЛЫ ПРОТОКОЛА**.



- ▶ Откройте протокол ошибок: нажмите Softkey **ПРОТОКОЛ ОШИБОК**.



- ▶ При необходимости используйте предыдущий протокол ошибок: нажмите Softkey **ПРЕДЫДУЩИЙ ФАЙЛ**.


 




- ▶ При необходимости используйте текущий протокол ошибок: нажмите Softkey **ТЕКУЩИЙ ФАЙЛ**.

Самая старая запись протокола ошибок находится в начале, а самая новая – в конце файла.





 



Протокол клавиатуры

ЧПУ сохраняет в памяти клавишные вводы и важные события (например, запуск системы) в протоколе клавиатуры. Емкость протокола клавиатуры ограничена. Если протокол клавиатуры полон, выполняется переключение на второй протокол клавиатуры. Если он тоже заполнен до конца, первый протокол клавиатуры удаляется и записывается заново и т. д. При необходимости переключитесь с параметра **ТЕКУЩИЙ ФАЙЛ** на **ПРЕДЫДУЩИЙ ФАЙЛ** для просмотра журнала вводимых данных.

- 
 - ▶ Нажмите Softkey **ФАЙЛЫ ПРОТОКОЛА**
- 
 - ▶ Откройте протокол клавиатуры: нажмите Softkey **ПРОТОКОЛ КЛАВИАТУРЫ**
- 
 - ▶ При необходимости используйте предыдущий протокол клавиатуры: нажмите Softkey **ПРЕДЫДУЩИЙ ФАЙЛ**
- 
 - ▶ При необходимости используйте текущий протокол клавиатуры: нажмите Softkey **ТЕКУЩИЙ ФАЙЛ**

Система ЧПУ сохраняет в памяти каждую нажатую на пульте управления кнопку в протоколе клавиатуры. Самая старая запись протокола находится в начале, самая новая – в конце файла.

Обзор кнопок и клавиш Softkey для просмотра протокола

Softkey/ клавиши	Функция
	Переход к началу протокола клавиатуры
	Переход к концу протокола клавиатуры
	Поиск текста
	Текущий протокол клавиатуры
	Предыдущий протокол клавиатуры
	Строка вперед/назад
	
	Возврат к главному меню

Программирование: помощь

4.8 Сообщения об ошибках

Тексты указаний

В случае ошибок при работе, например, при нажатии запрещенной клавиши или вводе значения, находящегося вне области действия, TNC указывает на наличие такой ошибки (зеленым) текстом в заглавной строке. TNC удалит подсказку при следующем правильном вводе данных.

Сохранение сервисного файла

При необходимости можно записать в памяти "текущую ситуацию ЧПУ" и предоставить эту информацию в службу сервиса. При этом сохраняется группа сервисных файлов (протоколы ошибок и ввода с клавиатуры, а также другие файлы, содержащие данные о текущей ситуации станка и обработки).

 
Если вы вызываете функцию **Сохранить сервисные файлы** несколько раз с одинаковым именем файла, то ранее сохранённые сервисные файлы перезаписываются. Поэтому при повторном вызове данной функции используйте новое имя файла.

Сохранение сервисных файлов


► Откройте окно ошибок.



► Нажмите программную клавишу **ФАЙЛЫ ПРОТОКОЛА**



 ► Нажмите программную клавишу **СОХРАНЕНИЕ СЕРВИСНЫХ ФАЙЛОВ**: TNC откроет окно, в котором вы можете задать имя файла или полный путь к сервисному файлу.




► Сохранение сервисного файла: нажмите программную клавишу **ОК**

Вызов системы помощи TNCguide


С помощью Softkey можно вызывать систему помощи ЧПУ. В системе помощи незамедлительно появляется то же самое пояснение к ошибке, что и при нажатии кнопки **HELP**.



 Если производитель станка также предоставляет систему помощи, то ЧПУ активирует дополнительную программную клавишу **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТАНКА**, с помощью которой можно вызывать эту специальную систему помощи. Там Вы сможете найти более детальную информацию о появившейся ошибке.



 ► Вызов помощи для сообщений об ошибках в системе HEIDENHAIN



► Если в распоряжении, тогда следует вызывать помощь для сообщений об ошибках касающихся станка

4.9 Контекстно-зависимая система помощи TNCguide

Применение



Перед использованием TNCguide вам необходимо скачать файлы помощи с домашней страницы HEIDENHAIN.

Дополнительная информация: "Загрузка текущих вспомогательных файлов", Стр. 178

Контекстно-зависимая система помощи TNCguide содержит документацию для пользователя в формате HTML. Вызов TNCguide выполняется клавишей **HELP**, причем TNC сразу отображает информацию частично зависящую от текущей ситуации (контекстно-зависимый вызов). Нажатие клавиши **HELP** при редактировании кадра программы приводит, как правило, к переходу точно в то место документации, где описана соответствующая функция.



Система ЧПУ первоначально запускает TNCguide, как правило, на языке, выбранном оператором в качестве языка диалога в системе ЧПУ. Если файлы этого языка в системе ЧПУ пока отсутствуют, система открывает вариант на английском языке.


В TNCguide доступна следующая документация для пользователя:

- Руководство пользователя «Программирование в диалоге открытым текстом» (**BHBKlartext.chm**)
- Руководство пользователя DIN/ISO (**BHBIso.chm**)
- Руководство пользователя по программированию циклов (**BHBtchprobe.chm**)
- Список всех NC-сообщений об ошибках (**errors.chm**)

Дополнительно доступен также файл журнала **main.chm**, в котором собраны все имеющиеся CHM-файлы.



Производитель станка может включить в TNCguide и документацию для данного станка. Тогда эти документы появляются в виде отдельного журнала в файле **main.chm**.

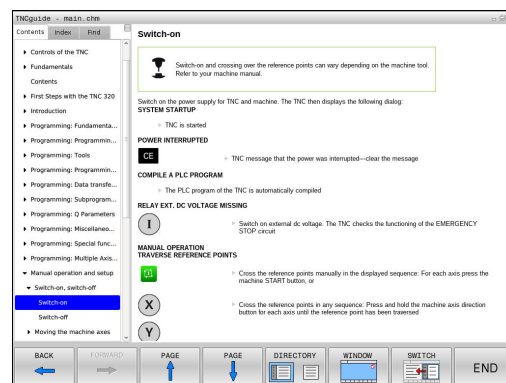

4.9 Контекстно-зависимая система помощи TNCguide

Работа с TNCguide

Вызов TNCguide

Для запуска TNCguide имеется несколько возможностей:

- ▶ Нажатие кнопки **HELP**, если система ЧПУ не отображает в данный момент сообщение об ошибке
- ▶ Щелчком мыши по программной клавише, если ранее был нажат знак вопроса справа внизу дисплея
- ▶ Через открытие файла помощи (CHM-файл), в управлении файлами. TNC может открыть любой CHM-файл, даже если он не сохранен на внутреннем запоминающем устройстве системы TNC




При появлении одного или нескольких сообщений об ошибках система ЧПУ активирует непосредственную помощь согласно сообщениям об ошибках. Для запуска **TNCguide** следует сначала квитировать все сообщения об ошибках. При вызове системы помощи ЧПУ запускает на месте программирования определенный для системы внутренний стандартный браузер.

Для многих клавиш Softkey имеется контекстно-зависимый вызов, с помощью которого можно непосредственно перейти к описанию функций соответствующих клавиш Softkey. Эта функция доступна только при использовании мыши. Выполните действия в указанной последовательности:

- ▶ Выберите панель Softkey, на которой отображается желаемая Softkey
- ▶ Щелкните мышью на символе помощи, отображаемом системой ЧПУ непосредственно справа над панелью Softkey: курсор мыши превращается в вопросительный знак
- ▶ Щелкните этим вопросительным знаком по программной клавише, функцию которой нужно узнать: TNC откроет TNCguide. Если для выбранной программной клавиши не существует точки перехода, то TNC откроет заглавный файл **main.chm**. Вы сможете через тестовый поиск или навигацию вручную найти необходимые пояснения

При редактировании самого NC-кадра контекстно-зависимый вызов также доступен:

- ▶ Выберите любой NC-кадр
- ▶ Выделите нужное слово
- ▶ Нажмите клавишу **HELP**: TNC откроет систему помощи и покажет описание активной функции. Это не сработает для дополнительных функций или циклов, добавленных производителем станка

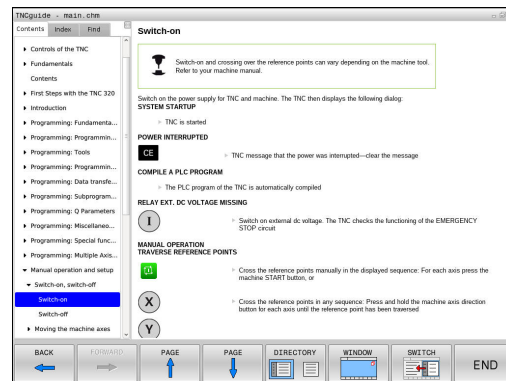









Навигация в TNCguide

Простейшим способом навигации в TNCguide является использование мыши. С левой стороны показан список содержания. Щелчком на указывающем вправо треугольнике можно отобразить находящиеся под ним главы или показать желаемую страницу напрямую щелчком на соответствующей записи. Работа со справкой идентична работе с Windows Explorer.









Связанные между собой места в тексте (ссылки) выделены синим цветом и подчеркнуты. Щелчок по ссылке открывает соответствующую страницу.

Разумеется, управлять TNCguide можно также с помощью клавиш и Softkey. Таблица, приведенная ниже, содержит обзор соответствующих функций клавиш.

Экранная клавиша	Функция
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Активен список содержания слева: выбор записи, расположенной выше или ниже
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Активно правое текстовое окно: перемещение страницы вниз или вверх, если текст или графика не отображается полностью
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Список содержания слева активен: список содержания выпадает. ■ Текстовое окно справа активно: без функции
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Список содержания слева активен: закрыть список содержания ■ Текстовое окно справа активно: без функции
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Список содержания слева активен: нажатием клавиши курсора показать выбранную страницу ■ Текстовое окно справа активно: переход на страницу со ссылкой, если курсор установлен на ссылке
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Активен левый список содержания: Переключение закладок между индикацией списка содержания, индикацией алфавитного указателя ключевых слов и функцией полнотекстового поиска, а также переключение на правую сторону дисплея ■ Текстовое окно справа активно: переход обратно в левое окно
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Активен список содержания слева: выбор записи, расположенной выше или ниже
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Текстовое окно справа активно: переход на следующую ссылку

 Программирование: помощь

4.9 Контекстно-зависимая система помощи TNCguide

Экранная клавиша	Функция
	Выбор последней показанной страницы
	Листать вперед, если функция "выбрать последнюю показанную страницу" использовалась неоднократно
	Переход на страницу назад
	Переход на страницу вперед
	Индикация/выключение списка содержания
	Переключение между полным и уменьшенным отображением на экране. При уменьшенном отображении видна ещё часть интерфейса TNC
	Фокус переключается на внутренние приложения TNC, так что при открытом TNCguide можно обслуживать систему ЧПУ. Если активно полноэкранный отображение, TNC автоматически уменьшает размер окна перед переключением фокуса
	Завершение работы TNCguide


Алфавитный указатель ключевых слов

Важнейшие ключевые слова собраны в соответствующем алфавитном указателе (закладка **Указатель**) и выбираются щелчком мыши или с помощью клавиш со стрелками.

Левая сторона активна.



- ▶ Выберите закладку **Оглавление**
- ▶ Активируйте поле ввода **Кодовое слово**
- ▶ Начните вводить искомое слово, тогда система ЧПУ синхронизирует алфавитный указатель ключевых слов с введенным текстом, так что ключевое слово можно быстрее найти в созданном списке или
- ▶ С помощью клавиши со стрелкой выделите подсветкой нужное ключевое слово
- ▶ Кнопкой **ENT** активируйте отображение информации о выбранном ключевом слове

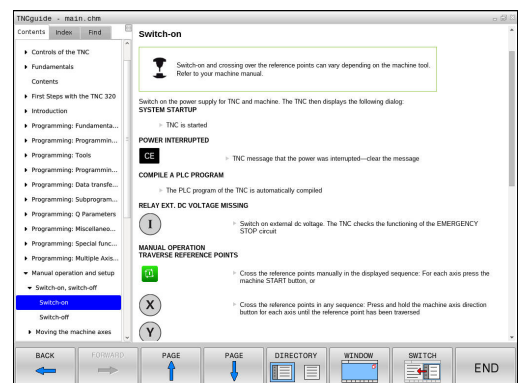

Полнотекстовый поиск

В закладке **Поиск** у вас есть возможность выполнять поиск определенного слова по всему TNCguide.

Левая сторона активна.



- ▶ Выберите закладку **Поиск**
- ▶ Активируйте поле ввода **Поиск:**
- ▶ Введите ключевое слово, подтвердите клавишей **ENT**: TNC показывает в виде списка все найденные места, содержащие это слово
- ▶ С помощью клавиши со стрелкой выделите курсором нужное место
- ▶ С помощью клавиши **ENT** отобразите выбранное место



Полнотекстовый поиск Вы можете проводить всегда только с одним словом.

При активации функции **Поиск только в заголовках** (кнопкой мыши или выбором и последующим нажатием клавиши пробела) система ЧПУ ведет поиск не по всему тексту, а только в заголовках.

4.9 Контекстно-зависимая система помощи TNCguide

Загрузка текущих вспомогательных файлов

Подходящие для ПО вашей системы ЧПУ файлы помощи находятся на начальной странице сайта фирмы HEIDENHAIN www.heidenhain.ru в разделе:

- ▶ Документация и информация
- ▶ Документация пользователя
- ▶ TNCguide
- ▶ Выбор желаемого языка
- ▶ Системы ЧПУ
- ▶ Типовой ряд, например, TNC 600
- ▶ Требуемый номер программного обеспечения ЧПУ, например, TNC 620 (81760x-03)
- ▶ Выберите желаемый язык из таблицы **Онлайн-помощь (TNCguide)**
- ▶ Загрузить и распаковать ZIP-файл
- ▶ Скопируйте распакованные SHM-файлы в систему ЧПУ в директорию **TNC:\tncguide\de** или в поддиректорию соответствующего языка (см. также таблицу ниже)



Если SHM-файлы передаются в систему ЧПУ с помощью TNCremote, в пункте меню **Сервис >Конфигурация >Режим >Передача в двоичном формате** следует ввести расширение **.SHM**.

Язык	Директория ЧПУ
Немецкий	TNC:\tncguide\de
Английский	TNC:\tncguide\en
Чешский	TNC:\tncguide\cs
Французский	TNC:\tncguide\fr
Итальянский	TNC:\tncguide\it
Испанский	TNC:\tncguide\es
Португальский	TNC:\tncguide\pt
Шведский	TNC:\tncguide\sv
Датский	TNC:\tncguide\da
Финский	TNC:\tncguide\fi
Голландский	TNC:\tncguide\nl
Польский	TNC:\tncguide\pl
Венгерский	TNC:\tncguide\hu
Русский	TNC:\tncguide\ru
Китайский (упрощенный)	TNC:\tncguide\zh
Китайский (традиционный):	TNC:\tncguide\zh-tw
Словенский	TNC:\tncguide\sl
Норвежский	TNC:\tncguide\no
Словацкий	TNC:\tncguide\sk
Корейский	TNC:\tncguide\kr
Турецкий	TNC:\tncguide\tr
Румынский	TNC:\tncguide\ro

5

**Программи-
рование:
инструменты**


5 Программирование: инструменты

5.1 Ввод данных инструмента

5.1 Ввод данных инструмента

Подача F

Скорость подачи **F** - это скорость, с которой центр инструмента перемещается по своей траектории. Максимальная скорость подачи определяется в машинных параметрах и может отличаться для разных осей.

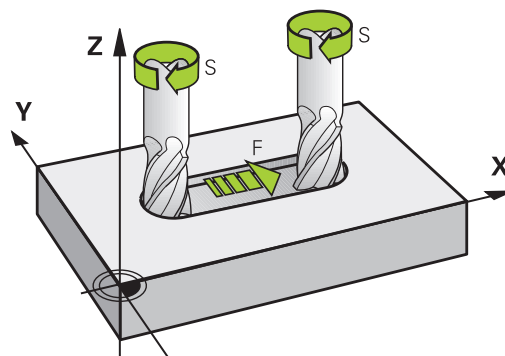

Ввод

Подачу можно ввести в кадре **TOOL CALL** (вызов инструмента) и в любом кадре позиционирования.

Дополнительная информация: "Создание кадров программы с использованием клавиш программирования траектории", Стр. 228

В программах в миллиметрах подачу **F** вводят в мм/мин, в программах в дюймах, исходя из оптимальных показателей разрешения - в 1/10 дюйма/мин. В качестве альтернативы можно при помощи соответствующей программной клавиши задать скорость подачи в миллиметрах на оборот (мм/об) **FU** или в миллиметрах на зуб (мм/зуб) **FZ**.

Ускоренный ход

Для того, чтобы запрограммировать ускоренный ход, следует задать **F MAX**. Для ввода **F MAX** следует в диалоговом окне **Подача F= ?** нажать кнопку **ENT** или **Softkey FMAX**.



Для перемещения на ускоренном ходу, можно запрограммировать соответствующее числовое значение, например, **F30000**. В этом случае ускоренный ход, в отличие от варианта с **FMAX**, будет сохраняться не только во время действия заданного кадра, но и после его окончания, пока не будет задана новая скорость подачи.

Продолжительность действия

Запрограммированная с помощью числового значения подача действует вплоть до кадра, в котором программируется новое значение подачи. **F MAX** действует только в запрограммированном кадре. После кадра с **F MAX** снова действует последняя подача, заданная вводом числового значения.

Внесение изменений во время выполнения программы

Во время выполнения программы Вы можете изменить подачу с помощью потенциометра подачи F.

Потенциометр подачи уменьшает только запрограммированную подачу, и не влияет больше на подачу рассчитанную системой ЧПУ,

Программирование: инструменты

5.1 Ввод данных инструмента

Скорость вращения шпинделя S

Скорость вращения шпинделя S задается в оборотах в минуту (об/мин) в кадре **TOOL CALL** (вызов инструмента). В качестве альтернативы можно также задать скорость резания V_c в метрах в минуту (м/мин).

Внесение изменений

В программе обработки частоту вращения шпинделя можно изменить с помощью кадра **TOOL CALL**, введя в нем лишь новую частоту вращения:



- ▶ Программирование вызова инструмента: нажмите кнопку **TOOL CALL**
- ▶ Пропустите диалог **Номер инструмента?**, нажав клавишу **NO ENT**
- ▶ Пропустите диалог **Ось шпинделя параллельно X/Y/Z ?**, нажав кнопку **NO ENT**
- ▶ В окне диалога **Скорость вращения шпинделя S= ?** введите новую скорость вращения, подтвердите кнопкой **END** или с помощью Softkey **VC** перейдите к вводу скорости резания

Внесение изменений во время выполнения программы


Во время выполнения программы скорость вращения шпинделя изменяется при помощи потенциометра S скорости вращения шпинделя.

5.2 Данные инструмента

Условия выполнения коррекции инструмента

Как правило, координаты движения по траектории в соответствии с размерами заготовки, приведенными на чертеже. Чтобы система ЧПУ могла рассчитать траекторию центра инструмента, и, следовательно, выполнить коррекцию инструмента, нужно ввести длину и радиус каждого применяемого инструмента.

Параметры инструментов можно вводить либо с помощью функции **TOOL DEF** непосредственно в программе, либо отдельно в таблице инструмента. При вводе параметров инструментов в таблицы можно ознакомиться с прочими параметрами, соответствующими конкретному инструменту. Система ЧПУ учитывает все введенные данные во время выполнения программы обработки.

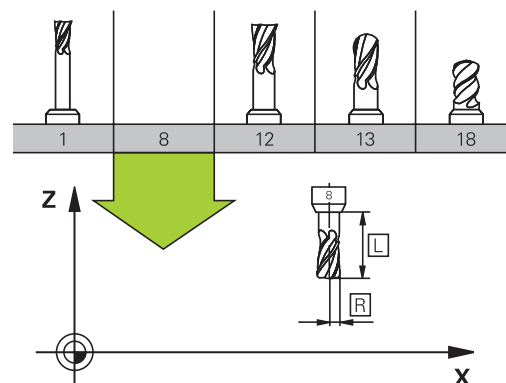

Номер инструмента, имя инструмента

Каждый инструмент обозначен номером от 0 до 32767. При работе с таблицами инструментов можно дополнительно присваивать инструментам названия. В названии инструмента допускается не более 32 знаков.




Допустимые специальные знаки: #, \$, %, &, - 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9 @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z _
Недопустимые знаки: <Пробел> ! " ' () * + ; : < =
> ? [/] ^ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y
z { | } ~

Инструмент с номером 0 определен как нулевой инструмент длиной $L=0$ и с радиусом $R=0$. В таблицах инструмента инструмент T0 следует также определять как $L=0$ и $R=0$.

Длина инструмента L

Длину инструмента L всегда следует вводить в качестве абсолютной длины относительно точки привязки инструмента. Системе ЧПУ необходима общая длина инструмента для различных функций, связанных с многоосевой обработкой.

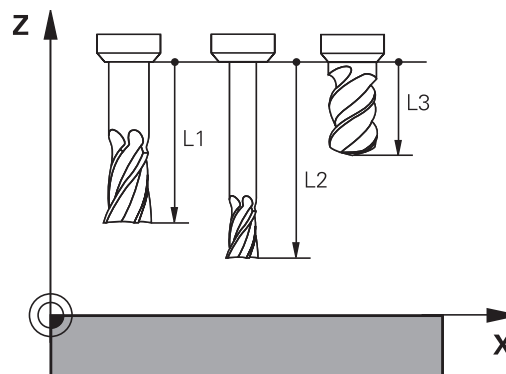

Радиус инструмента R

Радиус инструмента R вводится напрямую.

Программирование: инструменты

5.2 Данные инструмента

Дельта-значения для длины и радиуса


Дельта-значениями обозначаются отклонения длины и радиуса инструмента.

Положительное дельта-значение представляет собой припуск (DL , DR , $DR2 > 0$). При обработке с припуском значение для него вводится при программировании вызова инструмента в **TOOL CALL** ein.

Отрицательное дельта-значение означает нижний предел допуска (DL , DR , $DR2 < 0$). Нижний предел допуска вводится в таблицу инструмента для расчета износа инструмента.

Дельта-значения вводятся в виде числовых значений, в кадре **TOOL CALL** эти значения можно задать также при помощи Q-параметра.

Диапазон ввода: допускаются дельта-значения не более $\pm 99,999$ мм.

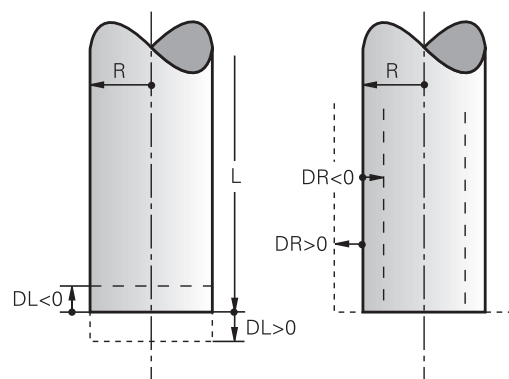

Дельта-значения из таблицы инструментов влияют на графическое отображение моделирования износа.

Дельта-значения из кадра **TOOL CALL** влияют на индикацию положения в зависимости от опционального машинного параметра **progToolCallDL** (№. 124501).

Ввод данных инструмента в программу



Производитель станка определяет диапазон функции **TOOL DEF**. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Номер, длина и радиус для определенного инструмента задаются в программе обработки один раз в кадре **TOOL DEF**:

► Выбор определения инструмента: нажмите кнопку **TOOL DEF**



- **Номер инструмента:** обозначьте инструмент с присвоив ему уникальный номер
- **Длина инструмента:** поправка на длину
- **Радиус инструмента:** поправка на радиус



В режиме диалогового окна значения длины и радиуса можно ввести непосредственно в поле диалога: нажмите желаемую клавишу Softkey для оси.

Пример:

```
4 TOOL DEF 5 L+10 R+5
```

Ввод данных инструмента в таблицу

В таблице инструментов можно определить до 32767 инструментов и сохранить в памяти их данные. Внимательно изучите функции редактирования, описанные далее в этой главе. Для ввода нескольких коррекций к инструменту (индексирование номера инструмента) вставьте строку и допишите номер инструмента, вводя цифры от 1 до 9 и разделив их точкой (например, T 5.2).

Вы должны использовать таблицу инструмента в следующих случаях:

- Если Вы хотите применять индексированные инструменты, например, ступенчатое сверло с несколькими коррекциями на длину
- Если Ваш станок оснащен автоматическим устройством смены инструмента
- Если хотите сделать выборку при помощи цикла 22
Дополнительная информация: Руководство пользователя по программированию циклов
- Если хотите выполнять обработку с циклами обработки 251 - 254
Дополнительная информация: Руководство пользователя по программированию циклов



При составлении или управлении дополнительными таблицами инструментов, имя файла должно начинаться с буквы.

В таблицах с помощью клавиши выбора режима разделения экрана можно переключаться между отображением в виде списка и формы.

Можно также изменить вид таблицы инструментов, если открыть ее.

Программирование: инструменты

5.2 Данные инструмента

Таблица инструментов: Стандартные данные инструмента

Сокращение	Данные	Диалог
T	Номер, по которому инструмент вызывается в программе (например, 5, индексированный: 5.2)	-
NAME	Имя, по которому инструмент вызывается в программе (не более 32 знаков, только заглавные буквы, без пробелов)	Имя инструмента?
L	Значение коррекции на длину инструмента L	Длина инструмента?
R	Значение коррекции на радиус инструмента R	Радиус инструмента?
R2	Радиус инструмента R2 для радиусной фрезы (только для трехмерной коррекции на радиус или графического изображения обработки радиусной фрезой)	Радиус инструмента 2?
DL	Дельта-значение длины инструмента L	Припуск на длину инструмента?
DR	Дельта-значение радиуса инструмента R	Припуск на радиус инструмента?
DR2	Дельта-значение радиуса инструмента R2	Припуск на радиус инструмента 2?
TL	Заблокировать инструмент (TL: Tool Locked = англ. "инструмент заблокирован")	Инструмент заблокирован? Да=ENT/Нет=NO ENT
RT	Номер инструмента для замены (если имеется) в качестве запасного инструмента (RT: Replacement Tool = англ. "запасной инструмент") Пустое поле или значение 0 означает отсутствие инструмента для замены	Запасной инструмент?
TIME1	Максимальный срок службы инструмента в минутах. Эта функция зависит от станка и описана в инструкции по обслуживанию станка	Максимальная срок службы?
TIME2	Максимальный срок службы инструмента при вызове инструмента TOOL CALL в минутах: если текущий срок службы достигает или превышает это значение, система ЧПУ при следующем вызове инструмента TOOL CALL использует запасной инструмент	Макс. срок службы в TOOL CALL?
CUR_TIME	Текущий срок службы инструмента в минутах: система ЧПУ автоматически отсчитывает отработанное инструментом время (CUR.TIME: CURrent TIME = англ. "текущее время"). Для использованных инструментов можно ввести значение вручную	Текущий срок службы?
TYP	Тип инструмента: нажмите клавишу ENT, чтобы отредактировать поле; клавишей GOTO открывается окно, в котором можно выбрать тип инструмента. Вы можете ввести тип инструмента, чтобы настроить фильтр так, что в таблице будут отображаться только инструменты выбранного типа.	Тип инструмента?
DOC	Комментарий к инструменту (не более 32 знаков)	Комментарий к инструменту?

Сокращение	Данные	Диалог
PLC	Информация об инструменте, которая должна передаваться в PLC (ПЛК).	PLC-состояние?
LCUTS	Длина режущей кромки инструмента для цикла 22	Длина режущей кромки по оси инструмента?
ANGLE	Максимальный угол врезания инструмента при маятниковом движении для циклов 22 и 208	Максимальный угол врезания?
NMAX	Ограничение скорости вращения шпинделя для данного инструмента. Контролируется и запрограммированное значение (сообщение об ошибке), и повышение скорости вращения при использовании потенциометра. Функция неактивна: введите -. Диапазон ввода: от 0 до +999, функция неактивна: введите -	Максимальная скорость вращения [1/мин]
LIFTOFF	Определяет: должна ли система ЧПУ в случае NC-стоп отводить инструмент от заготовки в положительном направлении оси инструмента, чтобы избежать появления следов от фрезы на контуре. Если введено значение Y, то TNC отводит инструмент от контура, если активна M148. Дополнительная информация: "Автоматический отвод инструмента от контура при NC-остановке: M148", Стр. 410	Разрешить подъем? Да=ENT/Нет=NOENT
TP_NO	Указание на номер измерительного щупа в таблице измерительных щупов	Номер измерительного щупа
T-ANGLE	Угол при вершине инструмента. Применяется в цикле "Центровка" (цикл 240) для расчета глубины центровки согласно введенному диаметру	Угол при вершине
PITCH	Шаг резьбы инструмента. Используется циклами для нарезания резьбы (цикл 206, цикл 207 и цикл 209). Положительный знак соответствует правой резьбе	Шаг резьбы инструмента?
LAST_USE	Дата и время, когда система ЧПУ последний раз задействовала инструмент с помощью TOOL CALL	Дата/Время посл. вызова инструм.
PTYP	Тип инструмента для оценки его параметров в таблице мест инструмента Функция определяется фирмой-производителем станка. Следуйте указаниям документации к станку	Тип инструмента для таблицы места?
ACC	Активируйте или деактивируйте активное подавление дребезга для соответствующего инструмента (Стр. 423). Диапазон ввода: N (неактивный) и Y (активный)	ACC активен? Да=ENT/Нет=NOENT

5 Программирование: инструменты

5.2 Данные инструмента

Сокращение	Данные	Диалог
KINEMATIS	<p>Кинематики держателя инструмента вызываются на экран при помощи программной клавиши ВЫБОР и имя и путь файла кинематики сохраняется нажатием программной клавиши ОК (в управлении инструментом выводятся на экран при помощи клавиши GO TO и сохраняются нажатием клавиши ВЫБОР).</p> <p>Дополнительная информация: "Назначение параметризированной инструментальной оправки", Стр. 422</p>	<p>Кинематика держателя инструмента</p>

Таблица инструментов: данные инструментов для автоматического измерения инструментов



Описание циклов для автоматического измерения инструмента.

Дополнительная информация: Руководство пользователя по программированию циклов

Сокращение	Данные	Диалог
CUT	Количество режущих кромок инструмента (макс. 99 режущих кромок)	Количество режущих кромок?
LTOL	Допустимое отклонение от длины инструмента L для обнаружения износа. При превышении введенного значения система ЧПУ блокирует инструмент (статус L). Диапазон ввода: от 0 до 0,9999 мм	Допуск на износ: длина?
RTOL	Допустимое отклонение от радиуса инструмента R для обнаружения износа. При превышении введенного значения система ЧПУ блокирует инструмент (статус L). Диапазон ввода: от 0 до 0,9999 мм	Допуск на износ: радиус?
R2TOL	Допустимое отклонение от радиуса инструмента R2 для обнаружения износа. При превышении введенного значения система ЧПУ блокирует инструмент (статус L). Диапазон ввода: от 0 до 0,9999 мм	Допуск на износ: радиус 2?
DIRECT	Направление резания инструмента для измерения с вращающимся инструментом	Направление кромки? M4=ENT/M3=NOENT
R-OFFS	Измерение длины: смещение инструмента между центром измерительного наконечника и центром инструмента. Предустановка: значение не задано (смещение = радиус инструмента)	Смещение инструмента: радиус?
L-OFFS	Измерение радиуса: дополнительное смещение инструмента к offsetToolAxis между верхней кромкой измерительного щупа и нижней кромкой инструмента. Предварительная настройка: 0	Смещение инструмента: длина?
LBREAK	Допустимое отклонение от длины инструмента L для обнаружения поломки. При превышении введенного значения система ЧПУ блокирует инструмент (статус L). Диапазон ввода: от 0 до 3,2767 мм	Допуск на поломку: длина?
RBREAK	Допустимое отклонение от радиуса инструмента R для обнаружения поломки. При превышении введенного значения система ЧПУ блокирует инструмент (статус L). Диапазон ввода: от 0 до 0,9999 мм	Допуск на поломку: радиус?

Программирование: инструменты

5.2 Данные инструмента

 
Редактировать таблицы инструмента

Задействованная в выполнении программы таблица инструментов должна называться TOOL.T и храниться в директории TNC:\table.

Называйте таблицы инструментов, которые вы архивируете или используете для теста программы, любым другим именем, заканчивающимся на .T. Для режимов работы **Тест программы** и **Программирование ЧПУ** стандартно также использует таблицу инструментов TOOL.T. Для редактирования нажмите в режиме работы **Тест программы** программную клавишу **ТАБЛИЦА ИНСТРУМ.**

Откройте таблицу инструментов TOOL.T:

- ▶ Выберите любой режим работы станка



- ▶ Выбор таблицы инструментов: нажмите программную клавишу **ТАБЛИЦА ИНСТРУМ.**



- ▶ Установите программную клавишу **РЕДАКТ.** в положение **ВКЛ.**




Когда Вы редактируете таблицу инструмента, выбранный инструмент заблокирован. Если этот инструмент используется в работающей программе, то TNC отобразит сообщение: **Таблица инструментов заблокирована.**

Показывать только определенные типы инструментов (настройка фильтра)

- ▶ Нажмите программную клавишу **ФИЛЬТРЫ ТАБЛИЦ**
- ▶ Выберите при помощи программной клавиши тип инструмента: система ЧПУ отобразит инструменты только выбранного типа.
- ▶ Отмена фильтра: нажмите программную клавишу **ПОКАЗ.ВСЕ**



Фирма-производитель станков адаптирует объем функций фильтра к станку. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

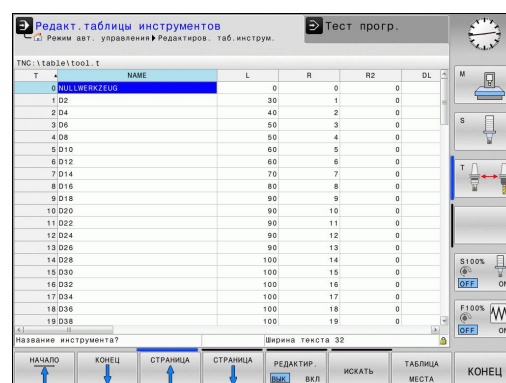

Скрытие или сортировка столбцов таблицы инструментов

Вы можете настроить отображение таблицы инструментов по своему желанию. Чтобы конкретные столбцы не отображались, их можно просто скрыть:

- ▶ Нажмите программную клавишу **СОРТИРОВКА/СКРЫТИЕ СТОЛБЦОВ** (четвертая панель программных клавиш)
- ▶ Выберите желаемое имя столбца с помощью клавиш со стрелками
- ▶ Нажмите программную клавишу **СКРЫТЬ СТОЛБЕЦ**, чтобы удалить столбец из отображения таблицы

Вы можете также изменить последовательность отображения столбцов в таблице:

- ▶ С помощью диалогового поля **Поставить перед**: вы можете также изменить последовательность отображения столбцов в таблице. Запись, отмеченная в **Показанные столбцы**, перемещается и становится перед этим столбцом

Для навигации по форме вы можете воспользоваться подключенной мышью или TNC-клавиатурой. Навигация с помощью TNC-клавиатуры:



- ▶ Нажимайте клавиши навигации для перемещения между полями ввода. С помощью клавиш со стрелками вы также можете перемещаться в пределах одного поля ввода. Выпадающие меню открываются клавишей **GOTO**.



С помощью функции **Количество столбцов** можно установить, какое количество столбцов (0-3) будет зафиксировано по левому краю экрана. Эти столбцы также отображаются, когда вы перемещаетесь в таблицу справа.

Открытие другой произвольно выбранной таблицы инструментов

- ▶ Выберите режим работы **Программирование**






 

 

 
 

 
 
 
 



- ▶ Откройте управление файлами
- ▶ Выберите файл или введите новое имя файла. Подтвердите выбор клавишей **ENT** или с помощью программной клавиши **ВЫБОРВЫБОР**

Когда Вы откроете таблицу инструментов для редактирования, то можете перемещать курсор с помощью клавиш со стрелками или программных клавиш в любое место таблицы. В любом месте таблицы можно перезаписывать сохраняемые значения или вводить новые значения. Дополнительные функции Вы найдёте таблице ниже.

Программирование: инструменты

5.2 Данные инструмента

Программная клавиша	Функции редактирования для таблиц инструмента
	Выбрать начало таблицы
	Выбрать конец таблицы
	Выбор предыдущей страницы таблицы
	Выбор следующей страницы таблицы
	Поиск текста или числового значения
	Переход к началу строки
	Переход к концу строки
	Копирование выделенного поля
	Вставка скопированного поля
	Добавление допустимого для ввода количества строк (инструментов) к концу таблицы
	Добавление строки с возможностью ввода номера инструмента
	Удаление текущей строки (инструмента)
	Сортировка инструментов по содержанию выбранного столбца
	Показать все свёрла в таблице инструментов
	Показать все фрезы в таблице инструментов
	Показать все метчики/резьбовые фрезы в таблице инструментов
	Показать все щупы в таблице инструментов

Выход из другой произвольно выбранной таблицы инструментов

- Вызовите меню управления файлами и выберите файл другого типа, например, программу обработки

Импорт таблицы инструмента



Производитель станка может настроить функцию **ИМПОРТ ТАБЛИЦЫ**. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Если вы экспортируете таблицу инструментов из iTNC 530 и импортируете ее в TNC 620, то перед ее использованием вам необходимо откорректировать формат и содержание. В TNC 620 можно удобно выполнить адаптацию таблицы инструментов с помощью функции **ИМПОРТИРОВАТЬ ТАБЛИЦУ**. Система ЧПУ конвертирует содержимое импортированной таблицы инструментов в действующий для TNC 620 формат и сохраняет копию в выбранный файл.

Соблюдайте следующую последовательность:

- ▶ Сохраните таблицу инструмента iTNC 530 в папку **TNC:\table**



 
- ▶ Выберите режим работы **Программирование**



- ▶ Выберите управление файлами: нажмите клавишу **PGM MGT**




- ▶ Переместите курсор на таблицу инструментов, которую хотите импортировать



- ▶ Нажмите программную клавишу **ДОПОЛНИТ. ФУНКЦИИ**



 - ▶ Переключите панель программных клавиш, чтобы



- ▶ выбрать программную клавишу **ИМПОРТИРОВАТЬ ТАБЛИЦУ**: система ЧПУ спросит, следует ли перезаписать выбранную таблицу инструментов

- ▶ Не перезаписывать файл: нажмите программную клавишу **ПРЕРВАНИЕ** или
- ▶ перезаписать файл: нажмите программную клавишу **ОК**
- ▶ Откройте сконвертированную таблицу и проверьте содержимое



В таблице инструментов в столбце **Имя** допустимы следующие символы: # \$ % & , - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z _

При импорте система ЧПУ преобразует запятую в имени инструмента в точку.

При выполнении функции **ИМПОРТ ТАБЛИЦЫ** система ЧПУ перезаписывает выбранную таблицу инструментов. Перед импортом таблицы инструментов сохраните ее копию, чтобы избежать потери данных!

Копирование таблицы инструмента с помощью системы управления файлами TNC описано в разделе "Управление файлами".

Дополнительная информация: "Копирование таблицы", Стр. 131

При импорте таблиц инструментов iTNC 530 импортируются все существующие типы инструментов с соответствующим типом инструментов. Несуществующие типы инструментов импортируются как тип **Undefiniert**. Проверьте таблицу инструментов после импорта.


Таблица места для устройства смены инструмента



Фирма-производитель станков адаптирует объем функций таблицы мест к станку. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Для автоматической смены инструмента требуется таблица места. В таблице места вы осуществляете управление распределением устройства смены инструмента. Таблица места находится в директории **TNC:\TABLE**. Производитель станка может изменить имя, путь и содержимое таблицы места. При необходимости вы можете выбрать различное отображение с помощью клавиш программных клавиш в меню **ФИЛЬТРЫ ТАБЛИЦ**.

 
Редактирование таблицы места в режиме "Отработка программы"




- ▶ Выберите таблицу инструментов: нажмите программную клавишу **ТАБЛИЦА ИНСТРУМЕНТОВ**



 - ▶ Выберите таблицу места: нажмите программную клавишу **ТАБЛИЦА МЕСТ**



- ▶ Переключите программную клавишу **РЕДАКТИРОВАНИЕ** в положение **ВКЛ.**, возможно, на станке не требуется или отсутствует данная функция: следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка

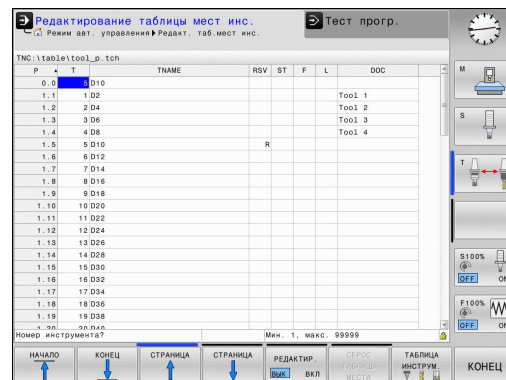



 



 



 
 
5.2 Данные инструмента

Выбор таблицы места в режиме работы “Программирование”



- ▶ Вызов управления файлами
- ▶ Отображение выбора типов файлов: нажмите клавишу Softkey **ПОКАЗАТЬ ВСЕ**
- ▶ Выберите файл или введите новое имя файла. Подтвердите выбор кнопкой **ENT** или с помощью Softkey **ВЫБОР**

Сокращение	Данные	Диалог
P	Номер места инструмента в магазине инструментов	-
T	Номер инструмента	Номер инструмента?
RSV	Резервирование места для горизонтального магазина	Место резерв.: Да=ENT/Нет = NOENT
ST	Инструмент является специальным (ST: Special Tool = англ. "специальный инструмент"); если он блокирует место до и после своего места, то следует блокировать соответствующее место в столбце L (статус L)	Специальный инструмент?
F	Всегда возвращать инструмент на то же место в магазине (F: для Fixed = англ. "фиксированное")	Постоянное место? да = ENT / нет = NO ENT
L	Заблокировать место (L: Locked = англ. "заблокированный")	Место заблокировано Да = ENT / Нет = NO ENT
DOC	Индикация комментария к инструменту из TOOL.T	-
ПЛК	Информация, которая должна передаваться об этом месте инструмента в PLC	PLC-статус?
P1 ... P5	Функция определяется фирмой-производителем станков. Следуйте указаниям документации к станку	Значение?
РТУР	Тип инструмента. Функция определяется фирмой-производителем станков. Следуйте указаниям документации к станку	Тип инструмента для таблицы мест?
LOCKED_ABOVE	Плоскостной магазин: заблокировать место, расположенное над текущим	Заблокировать место сверху?
LOCKED_BELOW	Горизонтальный магазин: заблокировать место, расположенное под текущим	Заблокировать место внизу?
LOCKED_LEFT	Плоскостной магазин: заблокировать место, расположенное слева от текущего	Заблокировать место слева?
LOCKED_RIGHT	Плоскостной магазин: заблокировать место, расположенное справа от текущего	Заблокировать место справа?

Экранная клавиша	Функции редактирования таблицы мест
	Выбрать начало таблицы
	Выбрать конец таблицы
	Выбор предыдущей страницы таблицы
	Выбор следующей страницы таблицы
	Сброс таблицы инструментов
	Сброс столбца номера инструмента T
	Переход в начало строки
	Переход в конец строки
	Моделирование смены инструмента
	Выбор инструмента из таблицы инструментов: система ЧПУ отображает содержание таблицы инструментов. При помощи клавиш со стрелками выберите инструмент, нажатием программной клавиши OK сохраните его в таблице места.
	Редактирование текущего поля
	Сортировка видов



Фирма-производитель станка определяет функции, свойства и обозначение разных фильтров индикации. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

5.2 Данные инструмента

Вызвать данные инструмента

Для программирования вызова инструмента **TOOL CALL** в программе обработки используются следующие данные:

- ▶ Выберите вызов инструмента клавишей **TOOL CALL**

TOOL CALL

- ▶ **Номер инструмента:** введите номер или название инструмента. Инструмент должен быть предварительно определён в кадре **TOOL DEF** или в таблице инструментов. При помощи программной клавиши **ИМЯ ИНСТРУМЕНТА** Вы можете ввести имя, а с помощью программной клавиши **QS** задать строковый параметр. Система ЧПУ автоматически записывает название инструмента в кавычках. Строковому параметру следует заранее присвоить имя инструмента. Имена относятся к содержимому в активной таблице инструментов **TOOL.T**. Чтобы использовать инструмент с другими значениями коррекции, задайте в таблице инструмента определенный индекс при помощи десятичной точки. Программной клавишей **ВЫБОР** активируется окно, с помощью которого Вы можете напрямую выбрать заданный в таблице **TOOL.T** инструмент, без прямого ввода его номера или названия
- ▶ **Ось шпинделя параллельна X/Y/Z:** введите ось инструмента
- ▶ **Скорость вращения шпинделя S:** задайте скорость вращения шпинделя **S** в оборотах в минуту (об/мин). В качестве альтернативы можно задать скорость резания **Vc** в метрах в минуту (м/мин). Для этого нажмите Softkey **VC**
- ▶ **Подача F:** введите подачу **F** в миллиметрах в минуту (мм/мин). Альтернативно, при помощи программных клавиш, Вы можете определить подачу в миллиметрах на оборот (мм/об)**FU** или в миллиметрах на зуб (мм/зуб)**FZ**. Подача действует, пока Вы не запрограммируете новую подачу в кадре позиционирования или в кадре **TOOL CALL**.
- ▶ **Припуск на длину инструмента DL:** дельта-значение для длины инструмента
- ▶ **Припуск на радиус инструмента DR:** дельта-значение для радиуса инструмента
- ▶ **Припуск на радиус инструмента DR2:** дельта-значение для радиуса инструмента 2



Когда вы открываете всплывающее окно для выбора инструмента, ЧПУ выделяет все имеющиеся в инструментальном магазине инструменты зеленым.

Вы можете также искать во всплывающем окне инструмент. Для чего нажмите **GOTO** или Softkey **ПОИСК** и введите номер или имя инструмента. Клавишей Softkey **ОК** можно подтвердить инструмент в диалоговом окне.

Пример: вызов инструмента

Вызов инструмента номер 5 выполняется в оси инструментов Z с частотой вращения шпинделя 2500 об/мин и скоростью подачи 350 мм/мин. Припуск на длину и радиус инструмента 2 составляют 0,2 мм и 0,05 мм соответственно, нижний придел допуска для радиуса инструмента составляет 1 мм.

```
20 TOOL CALL 5.2 Z S2500 F350 DL+0,2 DR-1 DR2+0,05
```

Буква **D** перед **L**, **R** и **R2** означает дельта-значение.

Предварительный выбор инструментов



Предварительный выбора инструмента при помощи **TOOL DEF** - функция, зависящая от настроек производителя станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

При использовании таблиц инструментов, предварительный выбор следующего применяемого инструмента осуществляется с помощью кадра **TOOL DEF**. Для чего необходимо ввести номер инструмента, Q-параметр или имя инструмента в кавычках.

Программирование: инструменты

5.2 Данные инструмента

Смена инструмента

Автоматическая смена инструмента



Процедура смены инструмента зависит от станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

При автоматической смене инструмента выполнение программы не прерывается. При вызове инструмента с помощью **TOOL CALL** система ЧПУ производит замену на инструмент из магазина.

Автоматическая смена инструмента при превышении стойкости: **M101**



M101 является функцией, зависящей от станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

По истечению срока службы инструмента система TNC может автоматически заменить инструмент на запасной и продолжить обработку. Для этого активируйте дополнительную функцию **M101**. Функцию **M101** можно отменить с помощью **M102**.

Введите срок службы инструмента, после которого следует продолжить обработку с помощью запасного инструмента, в колонку **TIME2** таблицы инструментов. Система ЧПУ внесет в колонку **CUR_TIME** соответствующий текущий срок службы. Если текущий срок службы превышает значение, заданное в столбце **TIME2**, то максимум через одну минуту после истечения срока службы, в следующем возможном месте программы, инструмент будет заменен на однотипный. Замена выполняется только после окончания NC-кадра.

Система ЧПУ выполняет автоматическую замену инструмента в подходящем месте программе. Автоматическая замена инструмента не выполняется:

- во время выполнения циклов обработки
- пока активна поправка на радиус (**RR/RL**)
- непосредственно после функции подвода **APPR**
- непосредственно перед функцией отвода **APPR**
- непосредственно до и после **CHF** и **RND**
- во время выполнения макросов
- во время выполнения смены инструмента
- непосредственно до и после **TOOL CALL** или **TOOL DEF**
- во время выполнения SL-циклов



Внимание, опасность повреждения инструмента и заготовки!

Выключайте автоматическую смену инструмента с помощью **M102** при работе со специальным инструментом (например, с дисковой фрезой), так как система ЧПУ всегда сначала отводит инструмент от заготовки вдоль оси инструмента.

Из-за проверки срока службы и подсчета автоматической замены инструмента, в зависимости от управляющей программы, может увеличиться время обработки. На это вы можете повлиять с помощью опционального вводимого параметра **BT** (Block Tolerance).

Если вы вводите функцию **M101**, система ЧПУ открывает диалог с запросом **BT**. В нем вы задаете количество NC-кадров (1 - 100), на которое может быть отложена автоматическая замена инструмента. Вытекающий из него промежуток времени, на который откладывается замена, зависит от содержания NC-кадров (например, подачи, отрезка пути). Если вы не задаете **BT**, система ЧПУ использует значение 1 или заданное производителем станка стандартное значение при его наличии.



Чем больше вы увеличиваете значение **BT**, тем меньше возможное увеличение срока службы результирующее из **M101**. Учитывайте то, что автоматическая замена инструмента выполняется при этом позже!

Чтобы рассчитать подходящее выходное значение для **BT**, воспользуйтесь формулой **BT = 10 : Среднее время обработки NC-кадра в секундах**. Округлите нецелочисленный результат. Если рассчитанное значение больше 100, то введите максимально возможное значение 100.

Если вы хотите сбросить текущий срок службы инструмента (например, после замены режущей кромки), введите 0 в столбец **CUR_TIME**.

Условия для NC-кадров с векторами нормали к поверхности и трехмерной коррекцией

Активный радиус (**R + DR**) инструмента для замены не должен отличаться от оригинального инструмента. Дельта-значение (**DR**) следует вводить или в таблицу инструментов, или в кадр **TOOL CALL**. При отклонениях TNC выдает текстовое сообщение и не производит смену инструмента. Это сообщение подавляется с помощью M-функции **M107**, а с помощью **M108** активируется снова.

Дополнительная информация: "Трехмерная коррекция на инструмент (номер опции #9)", Стр. 490

5.2 Данные инструмента

Проверка использования инструмента



Функция проверки применения инструмента должна активироваться производителем станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Чтобы сделать возможной проверку применения инструмента, должны быть созданы файлы применения инструмента.

Дополнительная информация: "Файл применения инструмента", Стр. 623


Проверяемая программа должна быть полностью смоделирована в режиме **Тест программы** или полностью отработана в режимах **Выполнение программы в автоматическом режиме/Покадровое выполнение программы**.

Применение функции использования инструмента

Перед запуском программы в режиме работы **Отработка** с помощью программной клавиши **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА** и **ПРОВЕРКА ИСПОЛЬЗ. ИНСТРУМ.** можно проверить, имеет ли инструмент, использованный в программе, достаточный срок службы. При этом TNC сравнивает фактические показатели срока службы из таблицы инструментов с заданными значениями из файла использования инструмента.

При нажатии программной клавиши **ПРОВЕРКА ИСПОЛЬЗ. ИНСТРУМ.** TNC показывает результат проверки во всплывающем окне. Всплывающее окно можно закрыть нажатием клавиши **ENT**.

Система ЧПУ сохраняет время использования инструмента в отдельном файле с окончанием **имя_программы.H.T.DEP**. Этот файл становится видимым только в том случае, если машинный параметр **dependentFiles** (Nr. 122101) установлен в **MANUAL**. Созданный файл использования инструмента содержит следующую информацию:

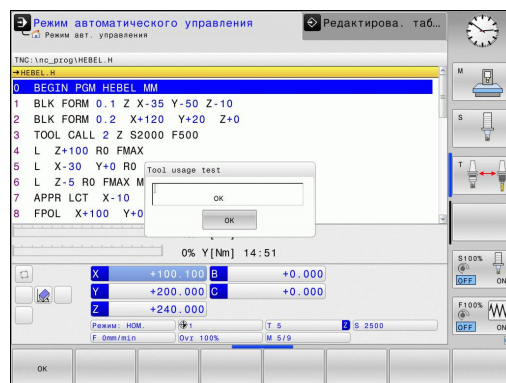

Столбец	Значение
TOKEN	<ul style="list-style-type: none"> ■ TOOL: время применения инструмента за один TOOL CALL. Записи приводятся в хронологическом порядке ■ TTOTAL: общее время применения одного инструмента ■ STOTAL: вызов подпрограмм. Записи приводятся в хронологическом порядке ■ TIMETOTAL: общее время обработки управляющей программы вносится в столбец WTIME. В столбце PATH TNC записывает путь к файлу соответствующей управляющей программы. Столбец TIME содержит сумму всех записей TIME (время подачи без перемещений на ускоренном ходу). Все остальные столбцы система ЧПУ обнуляет ■ TOOLFILE: в столбец PATH система ЧПУ записывает путь к файлу таблицы инструментов, с помощью которой был выполнен тест программы. Таким образом, TNC непосредственно при проверке применения инструмента может определить, выполнялся ли тест программы с TOOL.T
TNR	Номер инструмента (-1: инструмент еще не заменялся)
IDX	Индекс инструмента
NAME	Имя инструмента из таблицы инструмента
TIME	Время использования инструмента (работа на подачах, без ускоренного хода)
WTIME	Время применения инструмента в секундах (общая продолжительность применения от одной замены инструмента до другой)
RAD	Радиус инструмента R + припуск на радиус инструмента DR из таблицы инструментов. Единицы измерения - мм
BLOCK	Номер кадра, в котором был запрограммирован кадр TOOL CALL
PATH	<ul style="list-style-type: none"> ■ TOKEN = TOOL: путь к активной главной программе или подпрограмме ■ TOKEN = STOTAL: путь к подпрограмме

Программирование: инструменты

5.2 Данные инструмента

Столбец	Значение
T	Номер инструмента и индекс инструмента
OVRMAX	Максимальная корректировка подачи, встречающаяся во время обработки. При тестировании программы система ЧПУ записывает здесь значение 100 (%)
OVRMIN	Минимальная корректировка подачи, встречающаяся во время обработки. При тестировании программы система ЧПУ записывает здесь значение -1
NAMEPROG	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0: запрограммирован номер инструмента ■ 1: запрограммировано имя инструмента

При проверке применения инструмента для файла палет имеется две возможности:

- Курсор находится в файле палет на строке палеты: TNC проводит проверку использования инструмента для всей палеты
- Курсор находится в файле палет на строке программы: TNC проводит проверку использования инструмента для выбранной программы


5.3 Коррекция инструмента

Введение

Система ЧПУ изменяет траекторию инструмента на значение коррекции, для длины инструмента по оси шпинделя и для радиуса инструмента в плоскости обработки.

Если программа обработки составляется непосредственно в системе ЧПУ, то поправка на радиус инструмента действует только в плоскости обработки.

При этом, ЧПУ учитывает до пяти осей, включая круговые оси.

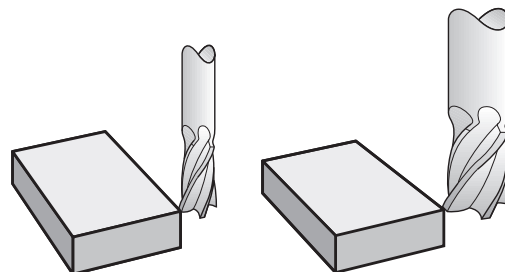

Коррекция длины инструмента

Коррекция длины инструмента начинает действовать сразу после вызова инструмента. Она отменяется, как только вызывается инструмент длиной $L=0$ (например, **TOOL CALL 0**).



Внимание опасность столкновения!

При отмене поправки на длину с положительным значением с помощью **TOOL CALL 0** расстояние между инструментом и заготовкой сократится.

После вызова инструмента с помощью **TOOL CALL** запрограммированный путь инструмента по оси шпинделя изменяется на величину разности длины между старым и новым инструментом.

При коррекции длины учитываются как дельта-значения из **TOOL CALL**-кадра, так и дельта-значения из таблицы инструментов.

Значение коррекции = $L + DL_{\text{TOOL CALL}} + DL_{\text{TAB}}$ mit

L: Длина инструмента **L** из **TOOL DEF**-кадра или таблицы инструмента

DL_{TOOL CALL}: Припуск **DL** на длину из кадра **TOOL CALL**

DL_{TAB}: Припуск **DL** на длину из таблицы инструментов


5.3 Коррекция инструмента

Поправка на радиус инструмента

Кадр программы для перемещения инструмента содержит:

- **RL** или **RR** для коррекции на радиус
- **G40**, если коррекция на радиус не должна выполняться

Поправка на радиус начинает учитываться сразу после вызова инструмента и его перемещения с помощью кадра прямых на плоскости обработки с **RL** или **RR**.

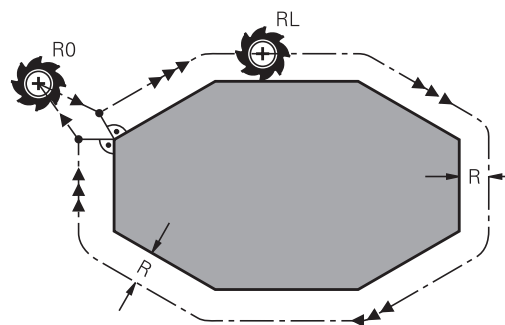

Система ЧПУ отменяет поправку на радиус, если:

- программируется кадр прямых с **R0**
- выполняется выход из контура с помощью функции **DEP**
- программируется вызов **PGM CALL**
- вызывается новая программа с помощью **PGM MGT**

При поправке на радиус система ЧПУ учитывает как дельта-значения из кадра **t**, так и дельта-значения из таблицы инструментов:

Значение коррекции = $R + DR_{TOOL CALL} + DR_{ТАВ}$ где

R: Радиус инструмента **R** из **TOOL DEF**-кадра или таблицы инструмента

DR_{TOOL} Припуск **DR** на радиус из кадра **TOOL CALL**


CALL:

DR_{ТАВ}: Припуск **DR** для радиуса из таблицы инструментов

Движения по траектории без поправки на радиус: **R0**

Инструмент, своим центром перемещаются в плоскости обработки по запрограммированному контуру или на запрограммированную координату.

Применение: сверление, предварительное позиционирование.

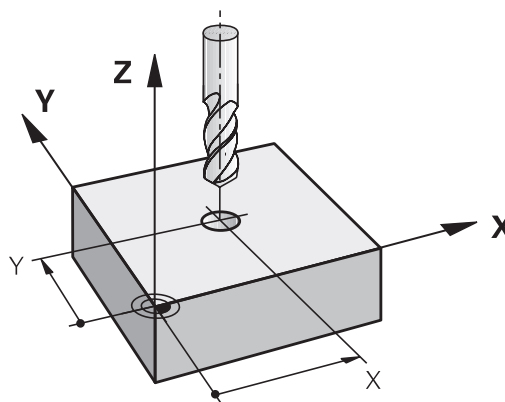

Движения по траектории с поправкой на радиус: RR и RL

RR: Инструмент перемещается справа от контура

RL: Инструмент перемещается слева от контура


При этом центр инструмента находится на расстоянии радиуса инструмента от запрограммированного контура. Понятия “справа” и “слева” обозначают положение инструмента в направлении перемещения по контуру заготовки.



Между двумя кадрами программы с разными значениями коррекции на радиус **RR** и **RL** должен стоять как минимум один кадр перемещения на плоскости обработки без коррекции радиуса (то есть с **R0**).

Система ЧПУ активирует поправку на радиус к концу кадра, в котором коррекция была запрограммирована в первый раз.

В первом кадре с поправкой на радиус **RR/RL** и при отмене с помощью **R0** система ЧПУ всегда позиционирует инструмент перпендикулярно к программируемой точке старта или конечной точке. Позиционировать инструмент перед первой или за последней точкой контура следует так, чтобы не повредить контур.

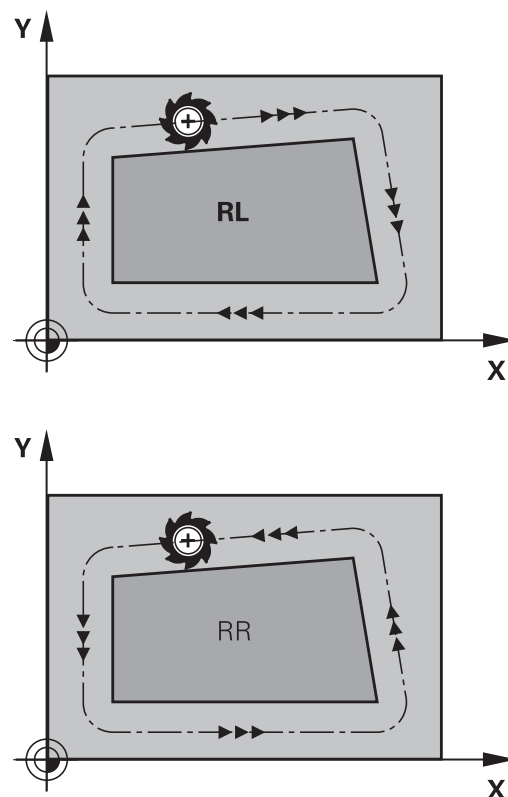**Ввод поправки на радиус**

Коррекция на радиус вводится в **L**-кадре. Введите координаты целевой точки и подтвердите клавишей **ENT**

ПОПРАВКА НА РАДИУС: КОР.ВЛЕВО(RL)/КОР.ВПРАВО(RR)/БЕЗ КОРР.:?

- | | |
|----------|--|
| RL | ▶ Движение инструмента слева от запрограммированного контура: нажмите клавишу Softkey RL или |
| RR | ▶ Движение инструмента справа от запрограммированного контура: нажмите клавишу Softkey RR или |
| ENT | ▶ Перемещение инструмента без коррекции на радиус/отмена коррекции на радиус: нажмите клавишу ENT |
| END
□ | ▶ Закончить кадр: нажмите кнопку END |



5.3 Коррекция инструмента

Поправка на радиус: Обработка углов

- **Внешние углы:**
Если была задана коррекция на радиус, то система ЧПУ ведет инструмент на внешних углах по переходному радиусу. При необходимости система ЧПУ уменьшает подачу на внешних углах, например, при резком изменении направления.
- **Внутренние углы:**
На внутренних углах система ЧПУ рассчитывает точку пересечения траекторий, по которым центр инструмента перемещается после коррекции. С этой точки инструмент перемещается вдоль следующего элемента контура. Таким образом, предотвращается повреждение внутренних углов заготовки. Из этого следует, что произвольный выбор величины радиуса инструмента для определенного контура не допускается.

**Внимание опасность столкновения!**

Не следует задавать точку старта или конечную точку при внутренней обработке в угловой точке контура, так как при этом он может быть поврежден.

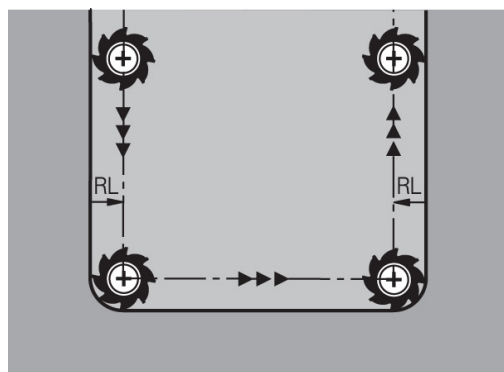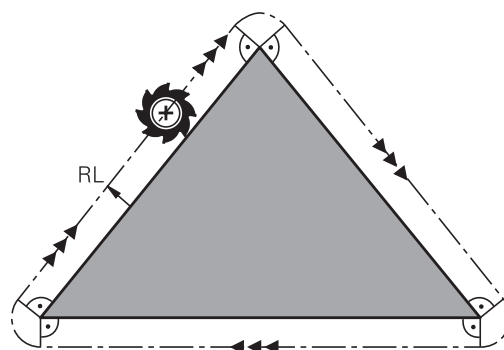

5.4 Управление инструментом (опция #93)

Основы



Функция управления инструментом зависит от станка и может быть полностью или частично деактивирована. Точный объем функций устанавливается производителем станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

С помощью управления инструментом производитель станка может предоставлять разнообразные функции для манипулирования инструментами. Примеры:

- Наглядное и при необходимости адаптируемое представление данных инструментов в формах
- Произвольное обозначение отдельных данных инструментов новых табличных представлениях
- Смешанное представление данных из таблицы инструментов и таблицы мест
- Возможность быстрой сортировки всех данных инструмента кликом мыши
- Использование графических вспомогательных средств, например, цветовые различия состояний инструмента или магазина
- Предоставление программно-ориентированного монтажного списка всех инструментов
- Предоставление программно-ориентированной последовательности использования всего инструмента
- Копирование и добавление всех данных одного инструмента
- Графическое отображение типа инструмента в табличном и детальном виде для оптимизации обзора доступных типов инструмента



Когда Вы редактируете инструмент в управлении инструментами, выбранный инструмент заблокирован. Если этот инструмент используется в работающей программе, то TNC отобразит сообщение: **Таблица инструментов заблокирована.**

Расширенное упр. инструментами

Инструменты	Места	Список размеров	Порядок исп.	PT	T	MEC	МАГАЗИН	Срок службы	ОСТ. ВР
0	MILLWERKZEUG	0					Не контролируется	0	
1	MILL_D2_ROUGH	0		1			Основной маг.	Не контролируется	0
2	MILL_D4_ROUGH	0		2			Основной маг.	Не контролируется	0
3	MILL_D6_ROUGH	0		3			Основной маг.	Не контролируется	0
4	MILL_D8_ROUGH	0		4			Основной маг.	Не контролируется	0
5	MILL_D10_ROUGH	0		5			Основной маг.	Не контролируется	0
6	MILL_D12_ROUGH	0		6			Основной маг.	Не контролируется	0
7	MILL_D14_ROUGH	0		7			Основной маг.	Не контролируется	0
8	MILL_D16_ROUGH	0		8			Основной маг.	Не контролируется	0
9	MILL_D18_ROUGH	0		9			Основной маг.	Не контролируется	0
10	MILL_D20_ROUGH	0		10			Основной маг.	Не контролируется	0
11	MILL_D22_ROUGH	0		11			Основной маг.	Не контролируется	0
12	MILL_D24_ROUGH	0					Шпиндель	Не контролируется	0
13	MILL_D26_ROUGH	0		13			Основной маг.	Не контролируется	0
14	MILL_D28_ROUGH	0		14			Основной маг.	Не контролируется	0
15	MILL_D30_ROUGH	0		15			Основной маг.	Не контролируется	0
16	MILL_D32_ROUGH	0		16			Основной маг.	Не контролируется	0
17	MILL_D34_ROUGH	0		17			Основной маг.	Не контролируется	0
18	MILL_D36_ROUGH	0		18			Основной маг.	Не контролируется	0
19	MILL_D38_ROUGH	0		19			Основной маг.	Не контролируется	0

НАЧАЛО КОНЕЦ СТРАНИЦА СТРАНИЦА УПРАВЛЕНИЕ МАГАЗИНОМ ИНСТРУМЕНТ ФОРМА КОНЕЦ

Программирование: инструменты

5.4 Управление инструментом (опция #93)

Управление инструментами: вызов



Вызов управления инструментом может отличаться от описанного далее. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!



► Выберите таблицу инструментов: нажмите программную клавишу **ТАБЛИЦА ИНСТРУМ.**



► Переключите панель Softkey



► Нажмите программную клавишу **УПРАВЛЕНИЕ ИНСТРУМ.:** TNC переключится на новое табличное представление

Расширенное упр. инструментами

Инструменты	Места	Список размеров	Порядок исп.	PT	T	MEC	МАГАЗИН	Срок службы	ОСТ. ВР
0	NULLWERKZEUG	0		0			Не контролируется	0	0
1	MILL_D2_ROUGH	0		1			Основной маг.	Не контролируется	0
2	MILL_D4_ROUGH	0		2			Основной маг.	Не контролируется	0
3	MILL_D6_ROUGH	0		3			Основной маг.	Не контролируется	0
4	MILL_D8_ROUGH	0		4			Основной маг.	Не контролируется	0
5	MILL_D10_ROUGH	0		5			Основной маг.	Не контролируется	0
6	MILL_D12_ROUGH	0		6			Основной маг.	Не контролируется	0
7	MILL_D14_ROUGH	0		7			Основной маг.	Не контролируется	0
8	MILL_D16_ROUGH	0		8			Основной маг.	Не контролируется	0
9	MILL_D18_ROUGH	0		9			Основной маг.	Не контролируется	0
10	MILL_D20_ROUGH	0		10			Основной маг.	Не контролируется	0
11	MILL_D22_ROUGH	0		11			Основной маг.	Не контролируется	0
12	MILL_D24_ROUGH	0					Шпиндель	Не контролируется	0
13	MILL_D26_ROUGH	0		13			Основной маг.	Не контролируется	0
14	MILL_D28_ROUGH	0		14			Основной маг.	Не контролируется	0
15	MILL_D30_ROUGH	0		15			Основной маг.	Не контролируется	0
16	MILL_D32_ROUGH	0		16			Основной маг.	Не контролируется	0
17	MILL_D34_ROUGH	0		17			Основной маг.	Не контролируется	0
18	MILL_D36_ROUGH	0		18			Основной маг.	Не контролируется	0
19	MILL_D38_ROUGH	0		19			Основной маг.	Не контролируется	0

НАЧАЛО КОНЕЦ СТРАНИЦА СТРАНИЦА УПРАВЛЕНИЕ МАГАЗИНОМ ИНСТРУМЕНТ ФОРМА КОНЕЦ

Вид управления инструментами


 
 
 
В новом виде система ЧПУ представляет всю информацию об инструменте в следующих четырех вкладках:


- **Инструменты:** Информация об инструменте
- **Места:** Информация о местах инструментов
- **Список оборудования:** Список всех инструментов управляющей программы, выбранной в режиме отработки программы (только при уже созданном файле использования инструмента)
Дополнительная информация: "Проверка использования инструмента", Стр. 204
- **Последовательность использования инстр.:** Список последовательности всех инструментов, заменяемых в программе, выбранной в режиме отработки программы (только при уже созданном файле использования инструмента)
Дополнительная информация: "Проверка использования инструмента", Стр. 204

Управление инструментами редактирование

Работать с управлением инструментами можно как с помощью мыши, так и при помощи клавиш и программных клавиш:

Программная клавиша Функции редактирования в управлении инструментами

	Выбрать начало таблицы
	Выбрать конец таблицы
	Выбор предыдущей страницы таблицы
	Выбор следующей страницы таблицы
	Вызвать вид формы выделенного инструмента. Альтернативная функция: нажмите клавишу ENT
	Переключение закладки вперед: Инструмент, Места, Список оборудования, Последовательность использования инстр.
	Функция поиска: Вы можете выбрать просматриваемый столбец и затем ключевое слово с помощью списка или через ввод ключевого слова
	Импорт инструментов
	Экспорт инструментов
	Удаление выделенных инструментов
	Добавление нескольких строк в конце таблицы
	Обновить вид таблицы
	Отображение запрограммированного инструмента (при активной закладке Места)
	Задание настроек: <ul style="list-style-type: none"> ■ СОРТИРОВКА СТОЛБЦОВ активна: для сортировки содержимого столбца щелкните мышью по заголовку столбца ■ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛБЦОВ активно: Столбец можно перемещать, используя функцию перетаскивания
	Возвращение настроек, выполненных вручную (перемещение столбцов), в исходное состояние

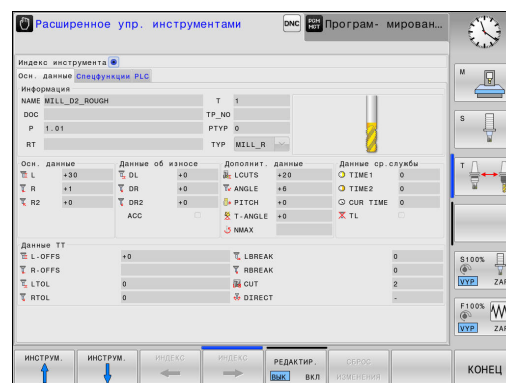



Редактировать данные инструмента можно исключительно в форме, которая активируется нажатием Softkey **ФОРМУЛЯР** или кнопки **ENT** для выделенного инструмента.

Если управление инструментом выполняется без мыши, можно активировать и деактивировать функции, выбираемые с помощью "галочки", клавишей "-/+".

В управлении инструментом при помощи клавиши **GOTO** выполняется поиск номера инструмента или номера места.

Дополнительно с помощью мыши возможно выполнение следующих функций:

- Функция сортировки: по щелчку на заголовке столбца таблицы система ЧПУ сортирует данные по возрастанию или по убыванию (в зависимости от текущей настройки)
- Перемещение столбцов: щелчком на заголовке столбца таблицы и последующим перемещением при нажатой и удерживаемой клавиши мыши можно расположить столбцы в удобной для Вас последовательности. Система ЧПУ не сохраняет в памяти последовательность столбцов при выходе из системы управления инструментами (зависит от активированной настройки)
- Отображение дополнительной информации в виде формы: чтобы система ЧПУ показала вспомогательный текст, установите программную клавишу **РЕДАКТИРОВАНИЕ ВЫКЛ./ВКЛ.** на **ВКЛ.**, наведите курсор мыши в активное поле ввода, а затем не двигайте его в течение секунды

Управление инструментом (опция #93) 5.4

Редактирование при активном отображении в виде формы

При активном отображении в виде формы предлагаются следующие функции:

Программирование: инструменты

5.4 Управление инструментом (опция #93)

Удаление выделенных данных инструмента

С помощью этой функции можно легко удалить данные инструмента, если они вам больше не нужны.

При удалении действуйте следующим образом:

















- ▶ С помощью клавиш со стрелками или с помощью мыши выделите в управлении инструментом данные инструмента, которые вы желаете удалить
- ▶ Нажмите программную клавишу **УДАЛИТЬ ВЫДЕЛЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ**, система ЧПУ отобразит всплывающее окно, в котором будут перечислены удаляемые данные инструмента
- ▶ Запустите процесс удаления программной клавишей **СТАРТ**: во всплывающем окне система ЧПУ отобразит статус процесса удаления
- ▶ Завершите процесс удаления с помощью программной клавиши **КОНЕЦ**



- TNC удалит все данные всех выбранных инструментов. Убедитесь в том, что эти данные вам действительно не нужны, так как функции отмены не предусмотрено.
- Нельзя удалить данные инструмента, все еще сохраненного в таблице мест. Сначала выгрузите инструмент из магазина.

Доступные типы инструментов

Управление инструментами отображает различные типы инструмента своей иконкой. Доступны следующие типы инструментов:

Иконка	Тип инструмента
	неопределенный, ****
	Фрезерный инструмент, MILL
	Сверло, DRILL
	Метчик, TAP
	Центровочная сверлофреза, CENT
	Токарный резец, TURN
	Измерительный щуп, TCHP
	Развертка, REAM
	Конический зенкер, CSINK
	Зенковочная головка, TSINK
	Расточной инструмент, BOR
	Обратный зенкер, BCKBOR
	Резьбовая фреза, GF
	Резьбовая фреза с фаской, GSF
	Резьбовая фреза с 1 пластиной, EP
	Резьбовая фреза с смен.пласт., WSP
	Резьбонарезное сверло, BGF
	Дисковая резьбовая фреза, ZBGF

Программирование: инструменты

5.4 Управление инструментом (опция #93)

Иконка	Тип инструмента
	Черновая фреза, MILL_R
	Чистовая фреза, MILL_F
	Черновая/чистовая фреза, MILL_RF
	Фреза для чист.обраб.дна, MILL_FD
	Фреза для ч.обр.бок.пов., MILL_FS
	Торцевая фреза, MILL_FACE

Импорт и экспорт данных инструмента

Импорт данных инструмента

Данная функция позволяет легко импортировать данные инструмента, например, данные измерения, выполненного удаленно на устройстве предварительной настройки. Импортируемый файл должен соответствовать CSV-формату (comma separated value). Формат файла **CSV** описывает строение текстового файла для замены файла с простой структурой. Согласно ему импортируемый файл должен быть построен следующим образом:

- **Строка 1:** в первой строке должны быть заданы соответствующие заголовки столбцов, в которых разместятся введенные в последующих строках данные. Заголовки столбцов разделены запятыми.
- **Остальные строки:** все остальные строки содержат данные, которые вы желаете импортировать в таблицу инструментов. Последовательность данных должна соответствовать последовательности заголовков столбцов, описанных в 1 строке. Данные необходимо разделять запятыми, десятичные числа используют точку в качестве разделительного знака.

При импорте действуйте следующим образом:

- ▶ Скопируйте импортируемую таблицу инструментов на жесткий диск TNC в директорию **TNC:\systems\tooltab**
- ▶ Запустите расширенное управление инструментом
- ▶ В меню управления инструментом выберите программную клавишу **ИМПОРТ ИНСТРУМЕНТА**: система ЧПУ отобразит всплывающее окно с CSV-файлами, сохраненными в директории **TNC:\systems\tooltab**
- ▶ С помощью клавиш со стрелками или с помощью мыши выделите импортируемый файл, подтвердите клавишей **ENT**: во всплывающем окне система ЧПУ отобразит содержимое CSV-файла
- ▶ Запустите процесс импорта с помощью программной клавиши **СТАРТ**.



- Импортируемый CSV-файл должен быть сохранен в директории **TNC:\system\tooltab**.
- Если вы импортируете данные инструмента в инструменты, номера которых занесены в таблицу мест, ЧПУ выдает сообщение об ошибке. После этого вы можете выбрать, хотите ли вы пропустить этот кадр данных или добавить новый инструмент. Система ЧПУ добавит новый инструмент в первую пустую строку таблицы инструментов.
- Если импортируемые данные содержат дополнительно неизвестные системе ЧПУ столбцы таблицы, то во время импорта появится сообщение о неизвестных столбцах и предупреждение, что эти данные не будут сохранены.
- Поэтому следите за правильностью ввода заголовков столбцов.
Дополнительная информация: "Ввод данных инструмента в таблицу", Стр. 187
- Вы можете импортировать любые данные инструмента, соответствующий блок данных не обязательно должен содержать все столбцы (или данные) таблицы инструментов.
- Последовательность заголовков столбцов может быть любой, однако, данные должны быть расположены в соответствующем порядке.

Пример импортируемого файла:

T,L,R,DL,DR	Строка 1 с заголовками колонок
4,125.995,7.995,0,0	Строка 2 с данными инструмента
9,25.06,12.01,0,0	Строка 3 с данными инструмента
28,196.981,35,0,0	Строка 4 с данными инструмента

Экспорт данных инструмента

Данная функция позволяет легко экспортировать данные инструмента, например, чтобы затем записать их в базу данных инструментов вашей САМ-системы. Система ЧПУ сохраняет экспортируемый файл в CSV-формате (comma separated value). Формат файла **CSV** описывает строение текстового файла для замены файла с простой структурой. Экспортируемый файл построен следующим образом:

- **Строка 1:** в первой строке система ЧПУ сохраняет заголовки столбцов всех соответствующих данных инструмента. Заголовки столбцов разделены запятыми.
- **Остальные строки:** все остальные строки содержат данные инструмента, которые вы экспортируете. Последовательность данных соответствует последовательности заголовков столбцов, описанных в 1-й строке. Данные разделяются запятыми, десятичные числа используют точку в качестве разделительного знака.

При экспорте действуйте следующим образом:

- ▶ С помощью клавиш со стрелками или с помощью мыши выделите в управлении инструментом данные инструмента, которые вы желаете экспортировать
- ▶ Нажмите программную клавишу **ЭКСПОРТ ИНСТРУМ.**, система ЧПУ отобразит всплывающее окно: укажите имя для CSV-файла, подтвердите клавишей **ENT**
- ▶ Запустите процесс экспорта программной клавишей **СТАРТ:** во всплывающем окне система ЧПУ отобразит статус процесса экспорта
- ▶ Завершите процесс экспорта с помощью программной клавиши **КОНЕЦ**



Система ЧПУ сохранит экспортируемый CSV-файл в директорию **TNC:\system\tooltab**.

6

**Программи-
рование:
программиро-
вание контуров**


Программирование: программирование контуров

6.1 Движения инструмента

6.1 Движения инструмента

Функции траекторий


Контур заготовки, как правило, состоит из нескольких элементов, таких как прямые и дуги окружности. С помощью функций траектории программируются движения инструмента для **прямых и дуг окружности**.

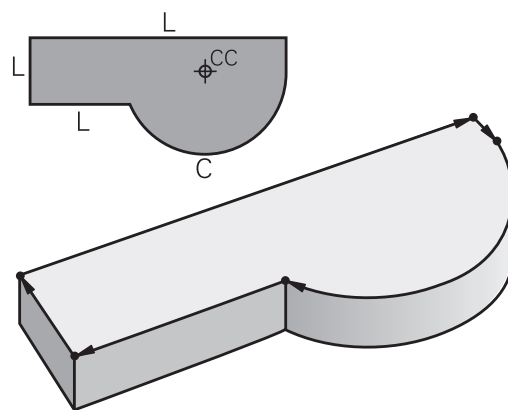

Программирование свободного контура FK (номер опции #19)

Если соответствующий стандартам NC-программы чертеж отсутствует или указаны не все необходимые для NC-программы размеры, контур заготовки задается путем программирования свободного контура. Система ЧПУ рассчитывает отсутствующие данные.

С помощью FK-программирования также программируются движения инструмента для **прямых и дуг окружности**.

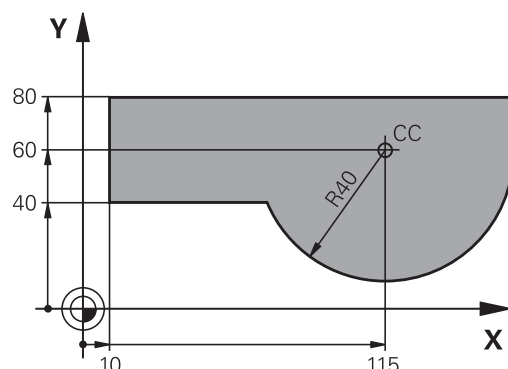

Дополнительные M-функции

С помощью дополнительных функций ЧПУ вы управляете

- прогоном программы, например, прерыванием прогона программы
- такими функциями станка, как включение и выключение вращения шпинделя и подачи СОЖ
- поведением инструмента при движении по траектории

Подпрограммами и повторами частей программы

Повторяющиеся шаги обработки вводятся только один раз в качестве подпрограммы или повторения части программы. Если выполнять часть программы следует только в определенных условиях, то задайте эти шаги программы в подпрограмме. Программа обработки может дополнительно вызвать и выполнить другую программу.

Дополнительная информация: "Программирование: подпрограммы и повторы частей программ", Стр. 297

Программирование при помощи Q-параметров

В программе обработки Q-параметры замещают числовые значения: Q-параметру присваивается числовое значение в другом месте. При помощи Q-параметров можно задавать математические функции, управляющие выполнением программы или описывающие контур.

Кроме того, с помощью Q-параметров программирования можно проводить измерения во время выполнения программы, используя 3D-измерительный щуп.

Дополнительная информация: " Программирование: Q-параметры", Стр. 317

Программирование: программирование контуров

6.2 Основная информация о функциях траекторий

6.2 Основная информация о функциях траекторий

Программирование движения инструмента в программе обработки

При составлении программы обработки, Вы программируете друг за другом кадры перемещения для отдельных элементов контура заготовки. Для этого Вы вводите координаты конечных точек элементов контура из чертежа с указанными размерами. На основании этих данных, данных инструмента и поправки на радиус система ЧПУ рассчитывает фактическую траекторию перемещения инструмента.

Система ЧПУ перемещает одновременно все оси станка, заданные в кадре перемещения.

Движение параллельно осям станка

Кадр программы содержит информацию о координатах: система ЧПУ перемещает инструмент параллельно запрограммированным станочным осям.

В зависимости от конструкции станка при отработке программы движется либо инструмент, либо стол станка с зажатой заготовкой. При программировании движения по траектории нужно действовать так, как будто перемещается инструмент.

Пример:

```
50 L X+100
```

50 Номер кадра
L Функция траектории ""
X+100 Координаты конечной точки

Инструмент сохраняет Y- и Z-координаты и перемещается в позицию X=100.



Движение в главных плоскостях

Кадр программы содержит две координаты: ЧПУ перемещает инструмент в запрограммированной плоскости.

Пример:

```
L X+70 Y+50
```

Инструмент сохраняет Z-координату и перемещается в плоскости XY в позицию X=70, Y=50.

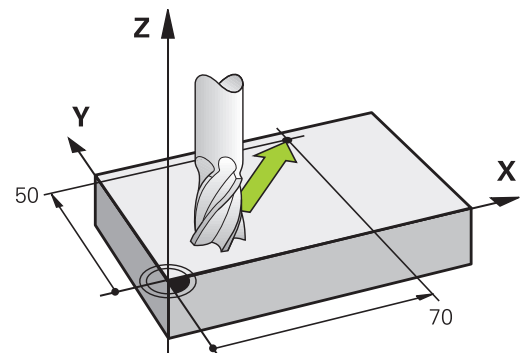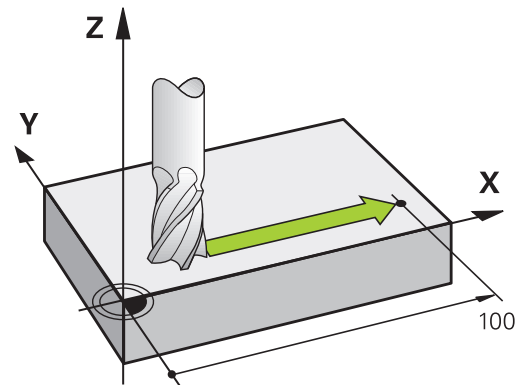


Трехмерное движение

Кадр программы содержит три координаты: система ЧПУ перемещает инструмент в пространстве в запрограммированную позицию.


Пример:

```
L X+80 Y+0 Z-10
```

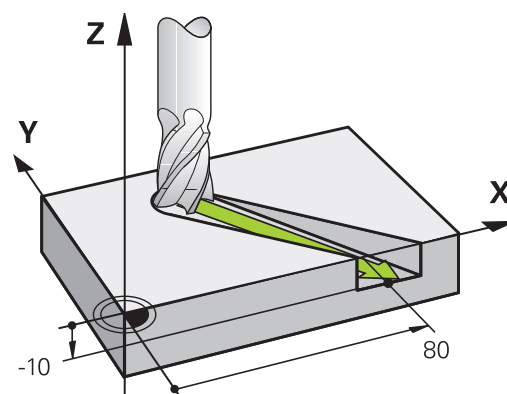**Окружности и дуги окружностей**

При круговых движениях система ЧПУ перемещает две оси станка одновременно: инструмент движется относительно заготовки по круговой траектории. Для круговых движений Вы можете задать центр окружности **CC**.

При помощи кадров кругового перемещения вы программируете движение по окружности в главной плоскости: главная плоскость должна определяться при вызове инструмента **TOOL CALL** путем определения оси шпинделя:

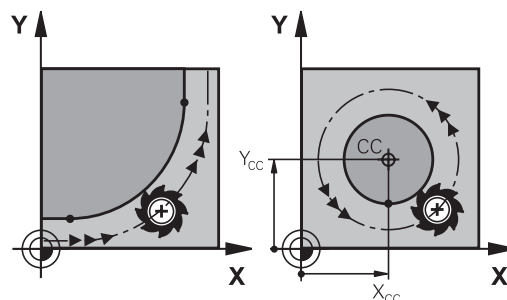

Ось шпинделя	Главная плоскость
Z	XY, а также UV, XV, UY
Y	ZX, а также WU, ZU, WX
X	YZ, а также VW, YW, VZ




Окружности, не лежащие параллельно главной плоскости, программируются при помощи функции "Разворот плоскости обработки" или при помощи Q-параметров. **Дополнительная информация:** Руководство пользователя по программированию циклов **Дополнительная информация:** "Принцип действия и обзор функций", Стр. 318

Направление вращения DR при круговых движениях

Для круговых движений без плавного перехода к другим элементам контура направление вращения вводится следующим образом:

Вращение по часовой стрелке: **DR-**

Вращение против часовой стрелки: **DR+**

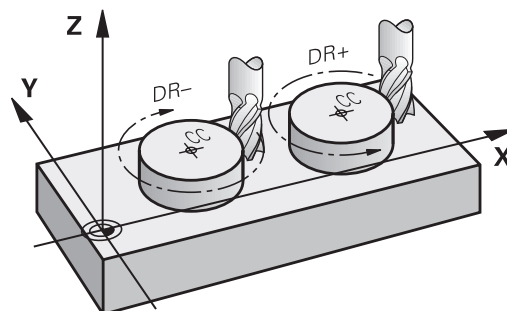

Программирование: программирование контуров

6.2 Основная информация о функциях траекторий

Поправка на радиус

Коррекция на радиус должна содержаться в том кадре, в котором вы подводите к первому элементу контура. Не допускается активация коррекции на радиус в кадре для круговой траектории. Программируйте её предварительно в кадре линейного перемещения.

Дополнительная информация: "Движение по траектории – декартовы координаты", Стр. 240

Дополнительная информация: " Вход в контур и выход из контура", Стр. 230

Предварительное позиционирование




Внимание опасность столкновения!

Надо так предварительно позиционировать инструмент в начале программы обработки, чтобы исключить возможность повреждения инструмента и заготовки.

Создание кадров программы с использованием клавиш программирования траектории

Пользуясь серыми клавишами программирования траектории, откройте диалог программирования открытым текстом. Система ЧПУ запросит все данные по очереди и включит кадр программы в программу обработки.

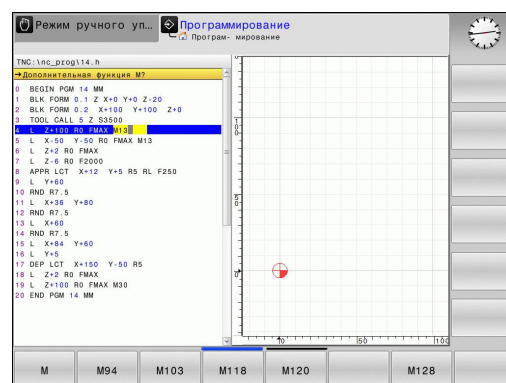

Пример – программирование прямой

 
- ▶ Инициирование диалога программирования: например, прямая

КООРДИНАТЫ?

- ▶ Введите координаты конечной точки прямой, например, -20 на оси X

КООРДИНАТЫ?

- ▶ Введите координаты конечной точки прямой, например, 30 по Y, подтвердите клавишей **ENT**

ПОПРАВКА НА РАДИУС: КОР.ВЛЕВО(RL)/КОР.ВПРАВО(RR)/БЕЗ КОРР.:?

- ▶ Выберите поправку на радиус: например, нажмите Softkey **R0**, инструмент перемещается без коррекции.

ПОДАЧА F=? / F MAX = ENT

- ▶ Введите **100** (подача, например, 100 мм/мин; при INCH-программировании: ввод 100 соответствует подаче 10 дюймов/мин) и подтвердите клавишей **ENT**, или



- ▶ Перемещение на ускоренном ходу: нажмите программную клавишу **FMAX** или



- ▶ Перемещение с подачей, заданной в кадре **TOOL CALL**: нажмите программную клавишу **F AUTO**.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ M?

- ▶ Введите **3** (дополнительная функция M3) и завершите диалог нажатием клавиши **END**

Строка в программе обработки

```
L X-20 Y+30 R0 FMAX M3
```

Программирование: программирование контуров

6.3 Вход в контур и выход из контура

6.3 Вход в контур и выход из контура


Начальная и конечная точка

Инструмент перемещается из точки старта к первой точке контура. Требования к точке старта:

- Запрограммирована без поправки на радиус
- Подвод без опасности столкновения
- Вблизи первой точки контура


Пример на рисунке справа:

при подводе к первой точке контура контур повреждается, если точка старта задана в темно-серой области.

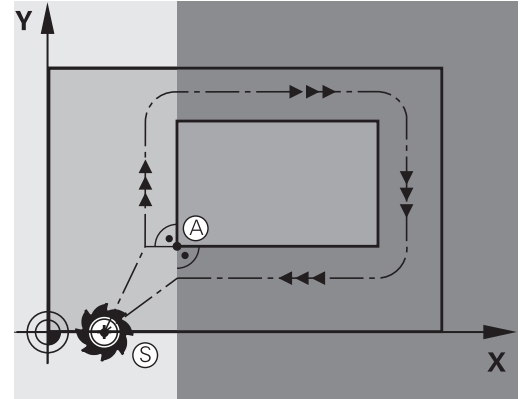

Первая точка контура

Для движения инструмента к первой точке контура следует запрограммировать поправку на радиус.

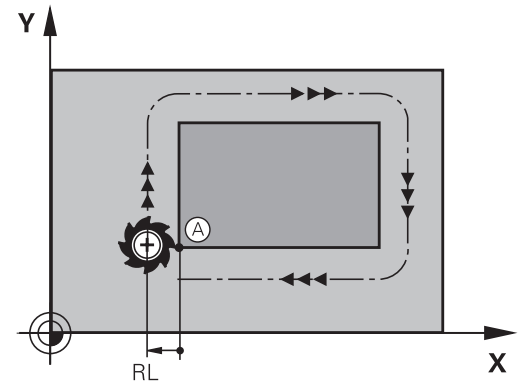


Подвод точки старта на оси шпинделя

При подводе к точке старта инструмент должен переместиться по оси шпинделя на рабочую глубину. При опасности столкновения подводите точку старта по оси шпинделя отдельно.

NC-Кадры

```
30 L Z-10 R0 FMAX
```

```
31 L X+20 Y+30 RL F350
```

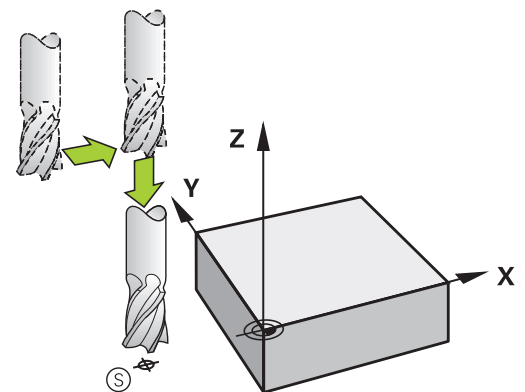

Конечная точка

Условия для выбора конечной точки:

- Подвод без опасности столкновения
- Вблизи последней точки контура
- Вероятность повреждения контура исключается: оптимальная конечная точка лежит на продолжении траектории инструмента для обработки последнего элемента контура

Пример на рисунке справа:



если конечная точка задана в темно-серой области, то при отводе из конечной точки контур повреждается.

Выход из конечной точки в направлении оси инструмента: при выходе из конечной точки программируйте ось шпинделя отдельно.

NC-Кадры

50 L X+60 Y+70 R0 F700

51 L Z+250 R0 FMAX

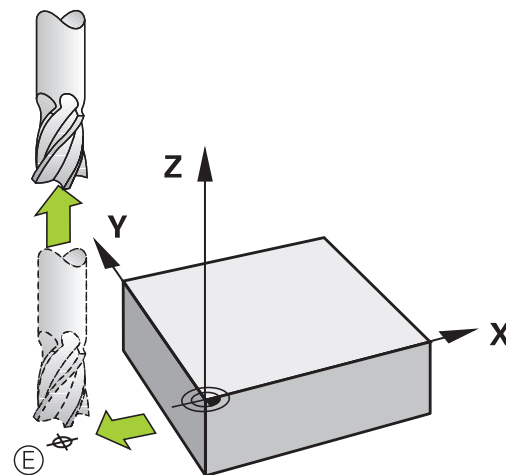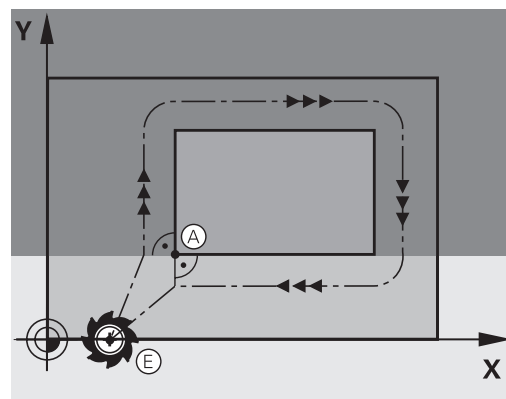


Общее для начальной и конечной точек

Для общей начальной точки и конечной точки Вы программируете без коррекции на радиус.

Вероятность повреждения контура исключается: оптимальная точка старта лежит между продолжениями траекторий инструментов для обработки первого и последнего элементов контура.

Пример на рисунке справа:

если конечная точка задана в темно-серой области, при подводе или отводе контур повреждается.

 
 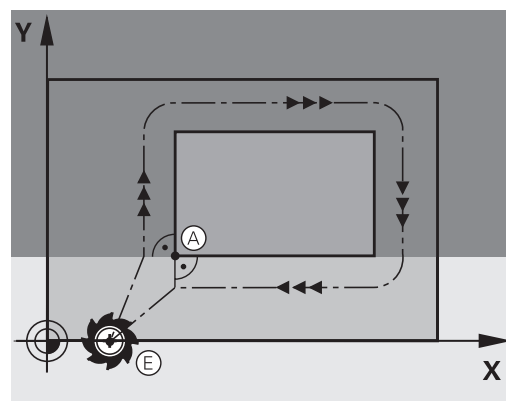


 





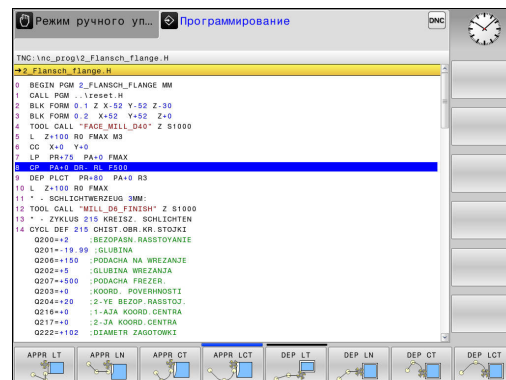
Программирование: программирование контуров

6.3 Вход в контур и выход из контура

Обзор: формы траектории для входа в контур и выхода из него

Функции **APPR** (англ. approach = подвод) и **DEP** (англ. departure = вывод) активируются при помощи клавиши **APPR/DEP**. Затем с помощью программных клавиш можно выбрать следующие формы траектории:

Подвод	Выход	Функция
		Прямая с плавным переходом
		По прямой перпендикулярно контуру
		Круговая траектория с плавным переходом
		Круговая траектория с переходом в прямую по касательной, подвод и отвод от вспомогательной точки вне контура на участке прямой, касательной к окружности




Вход и выход из винтовой траектории

При входе и выходе из винтовой траектории инструмент перемещается на продолжении винтовой траектории и заканчивает на контуре по касательной к окружности. Для этого следует использовать функцию **APPR CT** или **DEP CT**.

Важные позиции при входе и выходе

- Начальная точка P_S
Эта точка программируется непосредственно перед APPR-кадром. P_S лежит вне контура, и подвод к ней выполняется без поправки на радиус ($R0$).
- Вспомогательная точка P_H
Подвод и отвод для некоторых форм траектории выполняется через вспомогательную точку P_H , координаты которой система ЧПУ рассчитывает, исходя из данных APPR- и DEP-кадров. Система ЧПУ перемещает от текущей позиции к вспомогательной точке P_H , заданной в последней подаче. Если точка была в последнем кадре позиционирования перед функцией подвода было запрограммировано FMAX(позиционирование на ускоренном ходу), то ЧПУ выполняет подвод к вспомогательной точке P_H на ускоренном ходу.
- Первая точка контура P_A и последняя точка контура P_E
Первая точка контура P_A программируется в APPR-кадре, последняя точка контура P_E – при помощи любого кадра перемещения. Если кадр APPR содержит также Z координату, то TNC подводит инструмент к первой точке P_A одновременно.
- Конечная точка P_N
Позиция P_N лежит вне контура и рассчитывается из данных DEP-кадра. Если кадр DEP содержит также Z координату, то TNC подводит инструмент к первой точке P_A одновременно.

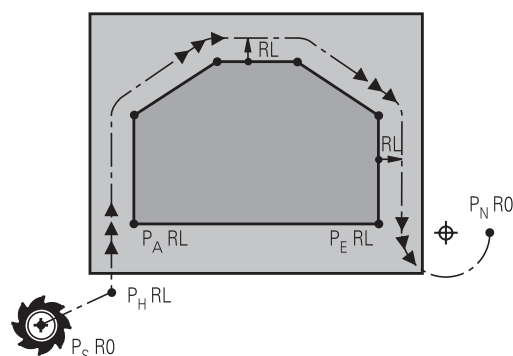

Краткое обозначение	Значение
APPR	англ. APPRoach = подвод
DEP	англ. DEParture = отвод
L	англ. Line = прямая
C	англ. Circle = окружность
T	Тангенциальный (плавный переход, по касательной)
N	Нормаль (перпендикуляр)

Программирование: программирование контуров

6.3 Вход в контур и выход из контура



При позиционировании фактической позиции относительно вспомогательной точки P_H система ЧПУ не проверяет вероятность возникновения повреждений на заданном программой контуре. Необходимо проверить это с помощью тестовой графики!

Для функций **APPR LT**, **APPR LN** и **APPR CT** перемещение TNC от фактической позиции к вспомогательной точке P_H происходит на последней запрограммированной подаче/ ускоренном ходу. При выполнении функции **APPR LCT** перемещение системой ЧПУ во вспомогательную точку P_H производится с подачей, заданной в APPR-кадре. Если до кадра подвода подача еще не задавалась, система ЧПУ выдает сообщение об ошибке.

Полярные координаты

Точки контура для функций подвода/отвода, указанных ниже, можно запрограммировать при помощи полярных координат:

- APPR LT становится APPR PLT
- APPR LN становится APPR PLN
- APPR CT становится APPR PCT
- APPR LCT становится APPR PLCT
- DEP LCT становится DEP PLCT

Для этого нажмите оранжевую клавишу **P** после выбора программной клавишей функции подвода или отвода.

Коррекция на радиус

Коррекция на радиус программируется вместе с первой точкой контура P_A в APPR-кадре. DEP-кадры автоматически отменяют коррекцию на радиус!



 
При программировании **APPR LN** или **APPR CT** при помощи **R0**, управление останавливает обработку/ моделирование сообщением об ошибке.

Эта процедура отличается от системы управления iTNC 530!


Наезд по прямой с тангенциальным примыканием: APPR LT

Система ЧПУ перемещает инструмент по прямой от точки старта P_S к вспомогательной точке P_H . Оттуда перемещает его к первой точке контура P_A по прямой, являющейся касательной. Вспомогательная точка P_H находится на расстоянии LEN от первой точки контура P_A .

- ▶ Любой кадр позиционирования: выполните подвод к начальной точке P_S
- ▶ Откройте диалог при помощи клавиши **APPR/DEP** и программной клавиши **APPR LT**



- ▶ Координаты первой точки контура P_A
- ▶ **LEN**: расстояние от вспомогательной точки P_H до первой точки контура P_A
- ▶ Поправка на радиус **RR/RL** для обработки

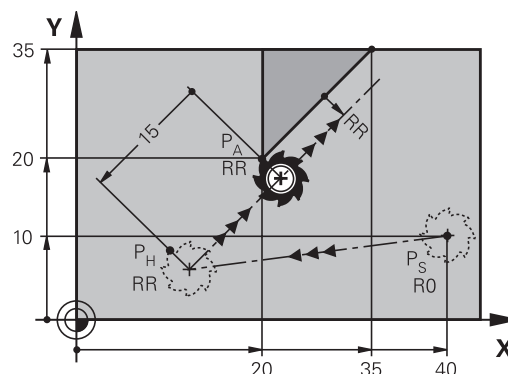


Примеры NC-кадров

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3	P_S подвод без поправки на радиус
8 APPR LT X+20 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100	P_A с поправкой на радиус RR, расстояние от P_H до P_A : LEN=15
9 L X+35 Y+35	Конечная точка первого элемента контура
10 L ...	Следующий элемент контура

Подвод по прямой перпендикулярно к первой точке контура: APPR LN

 - ▶ Произвольная функция траектории: выполните подвод к начальной точке P_S
- ▶ Откройте диалог при помощи клавиши **APPR/DEP** и программной клавиши **APPR LN**



- ▶ Координаты первой точки контура P_A
- ▶ Длина: расстояние до вспомогательной точки P_H . **LEN** всегда положительно
- ▶ Поправка на радиус **RR/RL** для обработки

Примеры NC-кадров

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3	P_S подвод без поправки на радиус
8 APPR LN X+10 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100	P_A с поправкой на радиус RR
9 L X+20 Y+35	Конечная точка первого элемента контура
10 L ...	Следующий элемент контура

Программирование: программирование контуров

 
6.3 Вход в контур и выход из контура

Наезд по круговой траектории с тангенциальным примыканием: APPR CT


Система ЧПУ перемещает инструмент по прямой от точки старта P_S к вспомогательной точке P_H . Оттуда она перемещает его по круговой траектории, плавно переходящей в первый элемент контура, к первой точке контура P_A .

Круговая траектория от точки P_H к P_A определяется на основании радиуса R и центрального угла CCA . Направление круговой траектории задается выполнением первого элемента контура.

- ▶ Произвольная функция траектории: выполните подвод к начальной точке P_S
- ▶ Откройте диалог при помощи клавиши **APPR/DEP** и программной клавиши **APPR CT**



- ▶ Координаты первой точки контура P_A
- ▶ Радиус R круговой траектории
 - Подвод к заготовке со стороны, определенной коррекцией на радиус: введите положительное значение для переменной R
 - Подвод к стороне заготовки в направлении противоположном коррекции на радиус: введите отрицательное значение для R .
- ▶ Центральный угол CCA круговой траектории
 - Для CCA должно задаваться только положительное значение.
 - Максимальное значение ввода 360°
- ▶ Поправка на радиус **RR/RL** для обработки

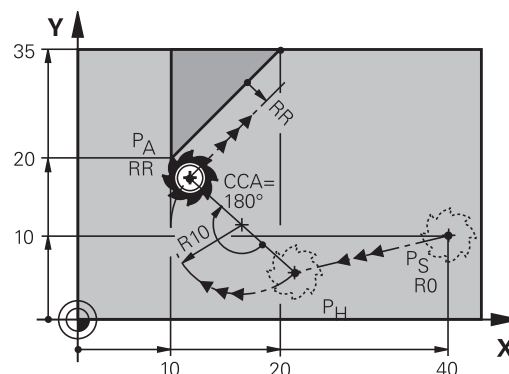

Примеры NC-кадров


7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3	P_S подвод без поправки на радиус
8 APPR CT X+10 Y+20 Z-10 CCA180 R+10 RR F100	P_A с поправкой на радиус RR, радиус $R=10$
9 L X+20 Y+35	Конечная точка первого элемента контура
10 L ...	Следующий элемент контура

Подвод вдоль контура по касательной дуге, плавно переходящей в прямую: APPR LCT

Система ЧПУ перемещает инструмент по прямой от точки старта P_S к вспомогательной точке P_H . Оттуда она перемещает его по круговой траектории к первой точке контура P_A . Подача, запрограммированная в APPR-кадре, действительна для всего отрезка, по которому перемещается система ЧПУ в кадре подвода (отрезок $P_S - P_A$).

Если в кадре подвода были запрограммированы все три главные оси координат X, Y и Z, то TNC перемещает одновременно по трем осям из определенной до APPR-кадра позиции до вспомогательной точки P_H . Затем, от P_H до P_A только в плоскости обработки.

Круговая траектория имеет плавное сопряжение с прямой $P_S - P_H$, а также с первым элементом контура. Таким образом, она однозначно определяется через радиус R.

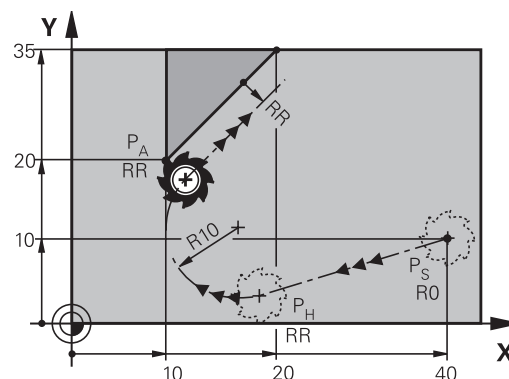

Обратите внимание, ЧТО старые программы в некоторых случаях должны быть адаптированы.

Круговая траектория плавно переходит в прямую $P_S - P_H$, а также в первый элемент контура. Таким образом, она однозначно определена через радиус R.

- ▶ Произвольная функция траектории: выполните подвод к начальной точке P_S
- ▶ Откройте диалог при помощи клавиши **APPR/DEP** и программной клавиши **APPR LCT**:



- ▶ Координаты первой точки контура P_A
- ▶ Радиус R круговой траектории. Введите положительное значение для R
- ▶ Поправка на радиус **RR/RL** для обработки

Примеры NC-кадров

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3	P_S подвод без поправки на радиус
8 APPR LCT X+10 Y+20 Z-10 R10 RR F100	P_A с поправкой на радиус RR, радиус R=10
9 L X+20 Y+35	Конечная точка первого элемента контура
10 L ...	Следующий элемент контура

Программирование: программирование контуров

6.3 Вход в контур и выход из контура


Отвод по прямой с тангенциальным примыканием: DEP LT

Система ЧПУ перемещает инструмент по прямой от последней точки контура P_E к конечной точке P_N . Прямая продолжает последний элемент контура. P_N находится на расстоянии LEN от P_E .

- ▶ Запрограммируйте последний элемент контура с конечной точкой P_E и поправкой на радиус
- ▶ Откройте диалог при помощи клавиши **APPR/DEP** и программной клавиши **APPR CT**:



- ▶ **LEN**: введите расстояние до конечной точки P_N от последнего элемента контура P_E

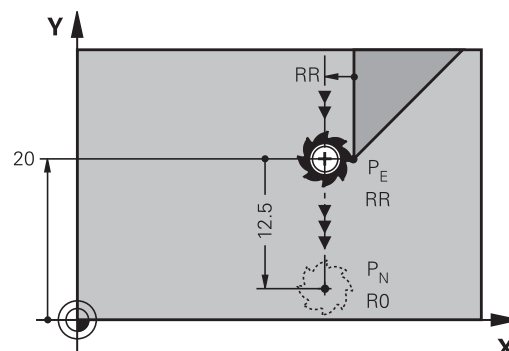

Примеры NC-кадров

23 L Y+20 RR F100	Последний элемент контура: P_E с поправкой на радиус
24 DEP LT LEN12.5 F100	Отвод на $LEN=12,5$ мм
25 L Z+100 FMAX M2	Выход из материала по оси Z, возврат, конец программы


Отвод по прямой перпендикулярно к последней точке контура: DEP LN

Система ЧПУ перемещает инструмент по прямой от последней точки контура P_E к конечной точке P_N . Прямая проходит перпендикулярно контуру в последней точке P_E . P_N находится от P_E на расстоянии, равном $LEN +$ радиус инструмента.

- ▶ Запрограммируйте последний элемент контура с конечной точкой P_E и поправкой на радиус
- ▶ Откройте диалог при помощи клавиши **APPR/DEP** и программной клавиши **APPR LN**



- ▶ **LEN**: введите расстояние до конечной точки P_N . Важно: для **LEN** задавать только положительное значение!

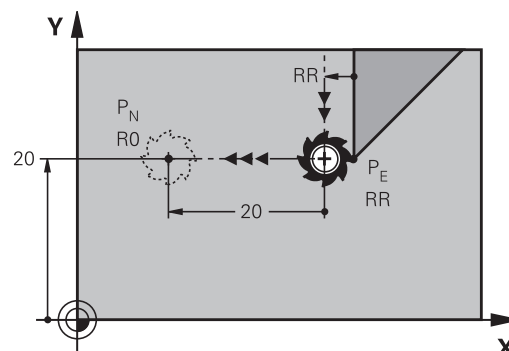


Примеры NC-кадров

23 L Y+20 RR F100	Последний элемент контура: P_E с поправкой на радиус
24 DEP LN LEN+20 F100	Для отвода от контура по нормали на $LEN=20$ мм
25 L Z+100 FMAX M2	Выход из материала по оси Z, возврат, конец программы


Отвод по круговой траектории с тангенциальным примыканием: DEP CT

Система ЧПУ перемещает инструмент по круговой траектории от последней точки контура P_E к конечной точке P_N . Круговая траектория примыкает к последнему элементу контура по касательной.

 - ▶ Запрограммируйте последний элемент контура с конечной точкой P_E и коррекцией на радиус
- ▶ Откройте диалог при помощи клавиши **APPR/DEP** и программной клавиши **DEP CT**:



- ▶ Центральный угол **ССА** круговой траектории
- ▶ Радиус **R** круговой траектории
 - Инструмент должен быть отведен от заготовки с той стороны, которая была задана коррекцией на радиус: введите положительное значение для **R**.
 - Инструмент должен быть отведен от заготовки со стороны, **противоположной** той, для которой была задана поправка на радиус: введите отрицательное значение для **R**.

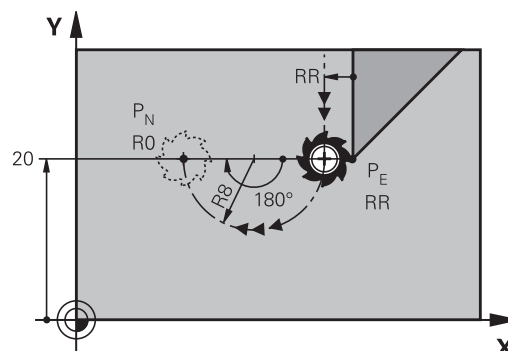


Примеры NC-кадров

23 L Y+20 RR F100	Последний элемент контура: PE с поправкой на радиус
24 DEP CT CCA 180 R+8 F100	Центральный угол=180°, Радиус круговой траектории=8 мм
25 L Z+100 FMAX M2	Выход из материала по оси Z, возврат, конец программы


Отвод вдоль контура по касательной дуге, плавно переходящей в прямую: DEP LCT

Система ЧПУ перемещает инструмент по круговой траектории от последней точки контура P_E к вспомогательной точке P_H . Оттуда она перемещает его по прямой к конечной точке P_N . Последний элемент контура и прямая $P_H - P_N$ имеют плавные переходы в круговую траекторию. Таким образом, круговая траектория однозначно определена через радиус **R**.

 - ▶ Запрограммируйте последний элемент контура с конечной точкой P_E и поправкой на радиус
- ▶ Начните диалог с помощью клавиши **APPR/DEP** и программной клавиши **DEP LCT**



- ▶ Введите координаты конечной точки P_N
- ▶ Радиус **R** круговой траектории. Введите положительное значение для **R**

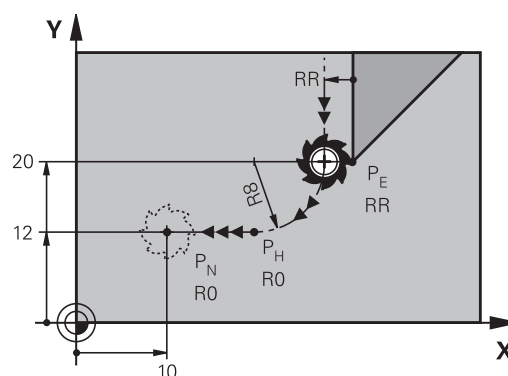

Примеры NC-кадров

23 L Y+20 RR F100	Последний элемент контура: PE с поправкой на радиус
24 DEP LCT X+10 Y+12 R+8 F100	Координаты PN, радиус круговой траектории=8 мм
25 L Z+100 FMAX M2	Выход из материала по оси Z, возврат, конец программы

Программирование: программирование контуров

6.4 Движение по траектории – декартовы координаты

6.4 Движение по траектории – декартовы координаты

Обзор функций траектории


Функциональная клавиша траектории	Функция	Движение инструмента	Вводимые данные	Страница
	Прямая L от англ.: Line	Прямая	Координаты конечной точки прямой	241
	Фаска: CHF от англ.: CHamFer	Фаска между двумя прямыми	Длина фаски	242
	Центр окружности CC ; от англ.: Circle Center	Отсутствует	Координаты центра окружности или полюса	244
	Дуга окружности C от англ.: Circle	Круговая траектория с центром окружности CC , идущая к конечной точке дуги окружности	Координаты конечной точки окружности, направление вращения	245
	Дуга окружности CR от англ.: Circle by Radius	Круговая траектория с указанием радиуса	Координаты конечной точки окружности, радиус окружности, направление вращения	246
	Дуга окружности CT от англ.: Circle Tangential	Круговая траектория с плавными переходами из предыдущего и к последующему элементу контура	Координаты конечной точки окружности	248
	Скругление углов RND от англ.: RouNDing of Corner	Круговая траектория с плавными переходами из предыдущего и к последующему элементу контура	Радиус угла R	243
	Программирование свободного контура FK	Прямая или круговая траектория с любым переходом к предыдущему элементу контура	"Движения по траектории – Программирование свободного контура FK (номер опции #19)", Стр. 259	262

Прямая L

Система ЧПУ перемещает инструмент по прямой от его текущей позиции к конечной точке прямой. Точка старта является конечной точкой предыдущего кадра.



- ▶ Нажмите кнопку **L**, чтобы открыть кадр программы с движением по прямой
- ▶ **Координаты** конечной точки прямой, если необходимо
- ▶ **Поправка на радиус RL/RR/RO**
- ▶ **Подача F**
- ▶ **Дополнительная M-функция**

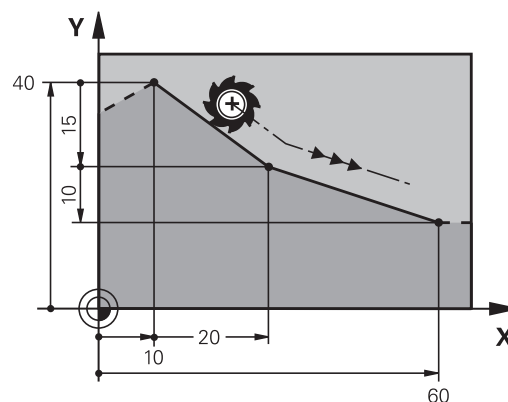

Примеры NC-кадров

7 L X+10 Y+40 RL F200 M3

8 L IX+20 IY-15

9 L X+60 IY-10

Назначение фактической позиции

Кадр прямой (G01-кадр) можно формировать также с помощью кнопки "ПРИСВОЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ":

- ▶ В режиме работы "Ручное управление" следует переместить инструмент в позицию, которую вы намерены ему присвоить
- ▶ Смените индикацию экрана на программирование
- ▶ Выберите кадр программы, за которым должен быть вставлен кадр прямой



- ▶ Нажмите кнопку "ПРИСВОЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ": ЧПУ сформирует кадр прямой с координатами фактической позиции

Программирование: программирование контуров

6.4 Движение по траектории – декартовы координаты


Вставка фаски между двумя прямыми

На углах контура, возникающих на пересечении двух прямых, можно снять фаску.

- В кадрах прямых перед **CHF**-кадром и после него следует запрограммировать обе координаты плоскости, на которой выполняется фаска
- Поправка на радиус перед **CHF**-кадром и после него должна быть одинаковой
- Фаска должна выполняться инструментом, вызванным в данный момент



- ▶ **Снятие фаски:** длина фаски, если необходимо:
- ▶ **Подача F** (активна только в **CHF**-кадре)

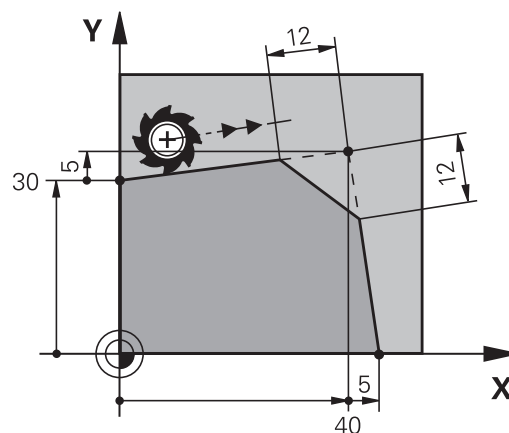

Примеры NC-кадров

7 L X+0 Y+30 RL F300 M3

8 L X+40 IY+5

9 CHF 12 F250

10 L IX+5 Y+0



Нельзя начинать контур **CHF**-кадром.
Фаска снимается только на плоскости обработки.
Подвод к удаленной при снятии фаски угловой точке не выполняется.
Заданная в **CHF**-кадре подача действует только во время выполнения данного **CHF**-кадра. Затем снова действует подача, запрограммированная перед **CHF**-кадром.

Скругление углов RND

Функция G25 скругляет углы контура.

Инструмент перемещается по круговой траектории, плавно примыкающей как к предыдущему, так и к последующему элементу контура.

Скругление должно выполняться при помощи вызванного в данный момент инструмента.



- ▶ **Радиус скругления:** радиус дуги окружности, если необходимо:
- ▶ **Подача F** (активна только в RND-кадре)


Примеры NC-кадров

5 L X+10 Y+40 RL F300 M3

6 L X+40 Y+25

7 RND R5 F100

8 L X+10 Y+5

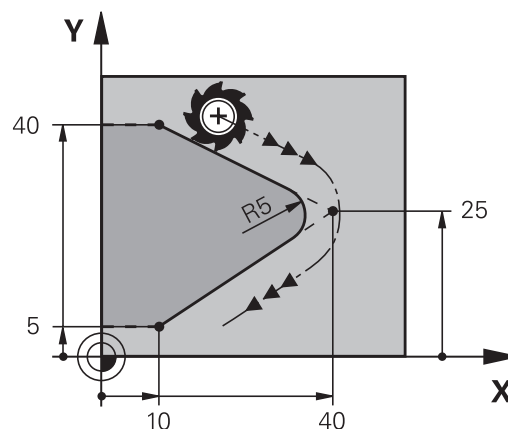

Предыдущий и последующий элемент контура должны содержать обе координаты плоскости, на которой производится скругление углов. Если контур обрабатывается без поправки на радиус инструмента, следует ввести обе координаты плоскости обработки.

Подвод к угловой точке не выполняется.

Запрограммированная в кадре **RND** подача действительна только в данном кадре **RND**. Затем снова принимается подача, запрограммированная перед кадром **RNDG25**

Кадры **RND** можно использовать для плавного подвода к контуру.

Программирование: программирование контуров

6.4 Движение по траектории – декартовы координаты


Центр окружности СС

Центр окружности задается для круговых траекторий, программируемых с помощью клавиши С (круговая траектория С). Для этого

- следует ввести декартовы координаты центра окружности на плоскости обработки или
- назначить последнюю запрограммированную позицию, или
- захватить координаты клавишей **НАЗНАЧЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ**



- ▶ Ввод координат для центра окружности или для того, чтобы присвоить последнюю вводившуюся позицию: введите без координат

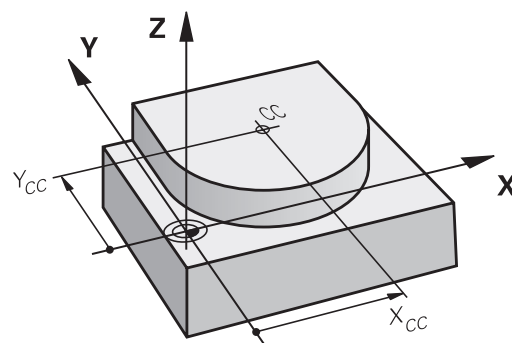

Примеры NC-кадров

5 CC X+25 Y+25

или

10 L X+25 Y+25

11 CC

Строки программы 10 и 11 не относятся к рисунку.

Срок действия

Координаты центра окружности сохраняются до того момента, когда будет запрограммирован новый центр окружности.

Инкрементный ввод центра окружности

Координата центра окружности, введенная в приращениях, всегда соотносится с последней запрограммированной позицией инструмента.



С помощью СС обозначается позиция в качестве центра окружности: инструмент не перемещается на эту позицию.

Центр окружности является одновременно полюсом для полярных координат.

Круговая траектория C вокруг центра окружности CC

Перед программированием круговой траектории задайте центр окружности CC. Последняя запрограммированная позиция инструмента перед круговой траекторией является ее начальной точкой.

- ▶ Переместите инструмент в точку старта круговой траектории



- ▶ Введите координаты центра окружности



- ▶ Введите координаты конечной точки дуги окружности, если необходимо:
- ▶ Направление вращения DR
- ▶ Подача F
- ▶ Дополнительная M-функция



Система ЧПУ выполняет круговые перемещения, как правило, в активной плоскости обработки. При программировании окружностей, не лежащих в активной плоскости обработки, например, C Z... X... DR+ для оси инструмента Z с одновременным вращением, система ЧПУ выполняет движение по пространственной окружности, т.е. в 3 осях (опция ПО номер #8).

Примеры NC-кадров

```
5 CC X+25 Y+25
```

```
6 L X+45 Y+25 RR F200 M3
```

```
7 C X+45 Y+25 DR+
```

Полная окружность



Задайте для конечной точки те же координаты, что и для точки старта.



Точка старта и конечная точка движения по окружности должны лежать на круговой траектории.

Максимальное значение допуска при вводе составляет 0,016 мм. Допуск на ввод определяется в машинном параметре circleDeviation (Nr. 200901).

Минимально возможная окружность, по которой сможет перемещаться TNC: 0,016 мм.

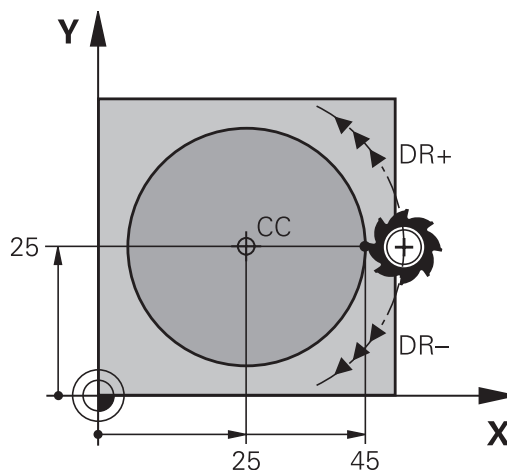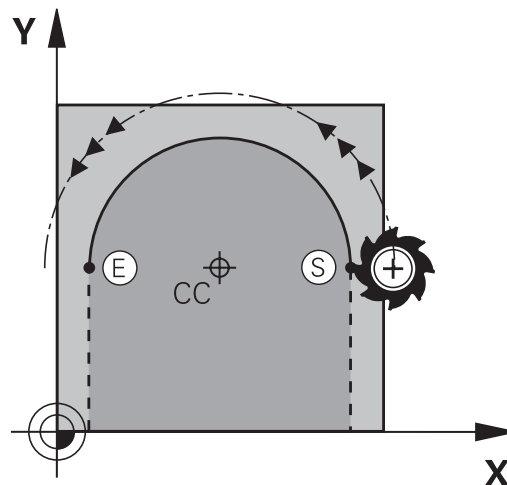


Круговая траектория CR с заданным радиусом

Инструмент перемещается по круговой траектории с радиусом R.



- ▶ **Координаты** конечной точки дуги окружности
- ▶ **Радиус R** Внимание: знак числа определяет величину дуги окружности!
- ▶ **Направление вращения DR** Внимание: знак числа определяет вогнутый или выпуклый изгиб!
- ▶ **Дополнительная M-функция**
- ▶ **Подача F**

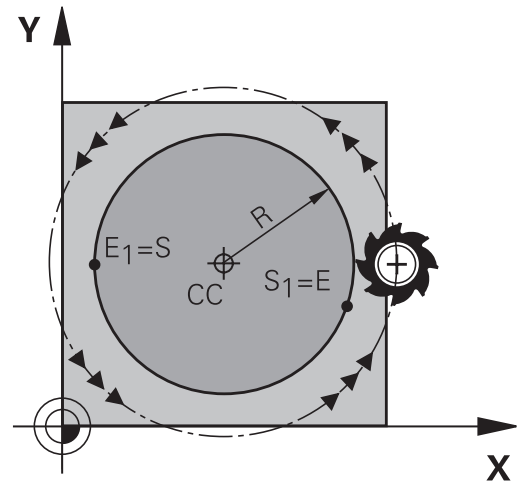

Полная окружность

Для полного круга последовательно программируются два кадра окружности:

Конечная точка первого полуокружности является точкой старта для второго. Конечная точка второго полуокружности является точкой старта для первого.

Центральный угол CCA и радиус дуги окружности R

Точка старта и конечная точка на контуре могут соединяться с помощью четырех разных дуг с одинаковым радиусом:

Меньшая дуга окружности: $CCA < 180^\circ$

Радиус имеет положительный знак числа $R > 0$


Большая дуга окружности: $CCA > 180^\circ$

Радиус имеет отрицательный знак числа $R < 0$

При помощи направления вращения задается изгиб дуги окружности: наружу (выпуклая) или внутрь (вогнутая):

Выпуклая: направление вращения **DR-** (с поправкой на радиус **RL**)

Вогнутая: направление вращения **DR+** (с поправкой на радиус **RL**)

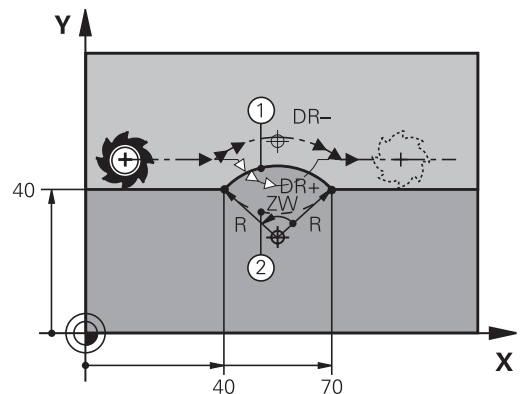

Расстояние между точкой старта и конечной точкой диаметра окружности не может превышать диаметра окружности.

Максимальный радиус составляет 99,9999 м.

Угловые оси A, B и C поддерживаются.

Движение по траектории – декартовы координаты 6.4

Примеры NC-кадров

10 L X+40 Y+40 RL F200 M3

11 CR X+70 Y+40 R+20 DR- (ДУГА 1)

или


11 CR X+70 Y+40 R+20 DR+ (ДУГА 2)

или

11 CR X+70 Y+40 R-20 DR- (ДУГА 3)

или

11 CR X+70 Y+40 R-20 DR+ (ДУГА 4)

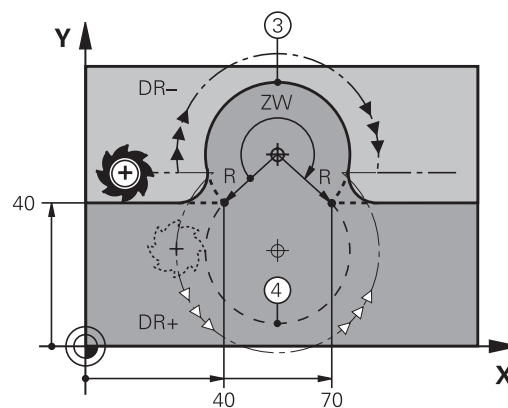

Программирование: программирование контуров

6.4 Движение по траектории – декартовы координаты

Круговая траектория СТ с плавным переходом


Инструмент перемещается по дуге окружности, примыкающей по касательной к элементу контура, ранее запрограммированному до дуги.

Переход является “плавным”, если в точке пересечения элементов контура не возникает точки перегиба или угловой точки, т.е. элементы контура переходят друг в друга непрерывно.

Элемент контура, к которому плавно примыкает дуга окружности, программируется непосредственно перед СТ-кадром. Для этого требуется не менее двух кадров позиционирования.



- ▶ Координаты конечной точки дуги окружности, если требуется:
- ▶ Подача F
- ▶ Дополнительная M-функция

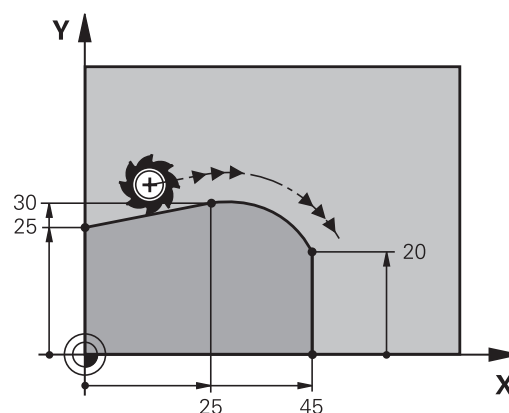

Примеры NC-кадров

```
7 L X+0 Y+25 RL F300 M3
```

```
8 L X+25 Y+30
```

```
9 СТ X+45 Y+20
```


```
10 L Y+0
```



СТ-кадр и запрограммированный ранее элемент контура должны содержать обе координаты плоскости, в которой выполняется дуга окружности!

Движение по траектории – декартовы координаты 6.4

Пример: движения по прямой и фаски в декартовой системе координат

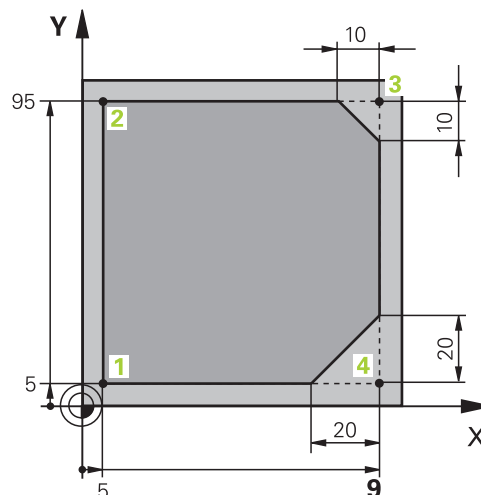


0 BEGIN PGM LINEAR MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Определение заготовки для графического моделирования
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4000	Вызов инструмента с осью шпинделя и частотой вращения шпинделя
4 L Z+250 R0 FMAX	Вывод инструмента из материала по оси шпинделя на ускоренном ходу FMAX
5 L X-10 Y-10 R0 FMAX	Предварительное позиционирование инструмента
6 L Z-5 R0 F1000 M3	Перемещение на глубину обработки с подачей F = 1000 мм/мин
7 APPR LT X+5 Y+5 LEN10 RL F300	Подвод к контуру в точке 1 по прямой с плавным переходом
8 L Y+95	Подвод к точке 2
9 L X+95	Точка 3: первая прямая для угла 3
10 CHF 10	Программирование фаски длиной 10 мм
11 L Y+5	Точка 4: вторая прямая для угла 3, первая прямая для угла 4
12 CHF 20	Программирование фаски длиной 20 мм
13 L X+5	Подвод к последней точке контура 1, вторая прямая для угла 4
14 DEP LT LEN10 F1000	Отвод от контура по прямой, касательной к окружности
15 L Z+250 R0 FMAX M2	Отвод инструмента, конец программы
16 END PGM LINEAR MM	

Программирование: программирование контуров


6.4 Движение по траектории – декартовы координаты

Пример: круговое движение в декартовой системе координат

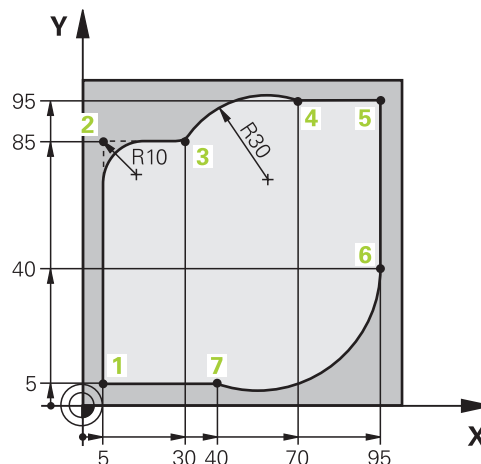

0 BEGIN PGM CIRCULAR MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Определение заготовки для графического моделирования
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4000	Вызов инструмента с осью шпинделя и частотой вращения шпинделя
4 L Z+250 R0 FMAX	Вывод инструмента из материала по оси шпинделя на ускоренном ходу FMAX
5 L X-10 Y-10 R0 FMAX	Предварительное позиционирование инструмента
6 L Z-5 R0 F1000 M3	Перемещение на глубину обработки с подачей F = 1000 мм/мин
7 APPR LCT X+5 Y+5 R5 RL F300	Подвод к контуру в точке 1 по дуге с плавным переходом
8 L X+5 Y+85	Точка 2: первая прямая для угла 2
9 RND R10 F150	Ввод радиуса R = 10 мм, подача: 150 мм/мин
10 L X+30 Y+85	Подвод к точке 3: точка старта окружности с CR
11 CR X+70 Y+95 R+30 DR-	Подвод к точке 4: конечная точка окружности с CR, радиус 30 мм
12 L X+95	Подвод к точке 5
13 L X+95 Y+40	Подвод к точке 6
14 CT X+40 Y+5	Подвод к точке 7: конечная точка окружности, дуга окружности с плавным переходом в точку 6, система ЧПУ рассчитывает радиус самостоятельно
15 L X+5	Подвод к последней точке контура 1
16 DEP LCT X-20 Y-20 R5 F1000	Отвод от контура по круговой траектории с плавным переходом
17 L Z+250 R0 FMAX M2	Отвод инструмента, конец программы
18 END PGM CIRCULAR MM	

Пример: круг в декартовой системе

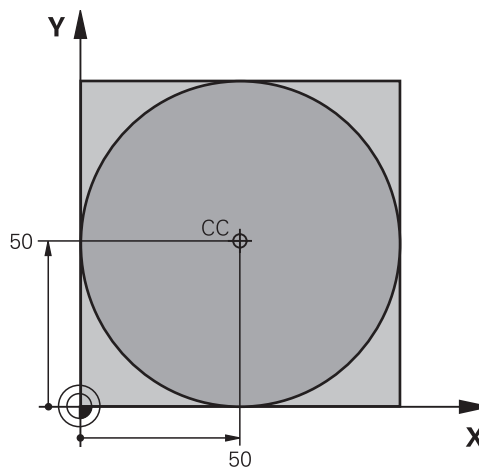

0 BEGIN PGM C-CC MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Определение заготовки
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S3150	Вызов инструмента
4 CC X+50 Y+50	Определение центра окружности
5 L Z+250 R0 FMAX	Отвод инструмента
6 L X-40 Y+50 R0 FMAX	Предварительное позиционирование инструмента
7 L Z-5 R0 F1000 M3	Перемещение на глубину обработки
8 APPR LCT X+0 Y+50 R5 RL F300	Подвод к точке старта окружности по круговой траектории с плавным переходом
9 C X+0 DR-	Подвод к конечной точке окружности (=точке старта окружности)
10 DEP LCT X-40 Y+50 R5 F1000	Отвод от контура по круговой траектории с плавным переходом
11 L Z+250 R0 FMAX M2	Отвод инструмента, конец программы
12 END PGM C-CC MM	

Программирование: программирование контуров

6.5 Движение по траектории – полярные координаты

6.5 Движение по траектории – полярные координаты









Обзор

С помощью полярных координат положение определяется углом **PA** и расстоянием **PR** от заранее заданного полюса **CC**.

Полярные координаты применяются преимущественно в следующих случаях:

- позиции на дугах окружности
- Чертежи инструмента с данными углов, например, для окружностей центров отверстий

Обзор функций траекторий с полярными координатами


Функциональная клавиша траектории	Движение инструмента	Вводимые данные	Страница
 + 	прямая	Полярный радиус, полярный угол конечной точки прямой	253
 + 	Круговая траектория вокруг центра окружности/ полюса к конечной точке дуги окружности	Полярный угол конечной точки окружности, направление вращения	254
 + 	Круговая траектория с плавным примыканием к предыдущему элементу контура	Полярный радиус, полярный угол конечной точки окружности	254
 + 	Перекрытие круговой траектории прямой	Полярный радиус, полярный угол конечной точки окружности, координата конечной точки на оси инструментов	255

Начало полярных координат: Pol CC

Полюс CC можно установить в любом месте программы обработки, до введения позиций полярными координатами. Последовательность действий при задании полюса такая же, как при программировании центра окружности.



- **Координаты:** задайте декартовы координаты полюса или введите последнюю запрограммированную позицию: не вводите координаты. Задайте полюс, прежде чем запрограммировать полярные координаты. Программировать полюс следует только в системе декартовых координат. Полюс действителен до тех пор, пока оператором не будет задан новый полюс.

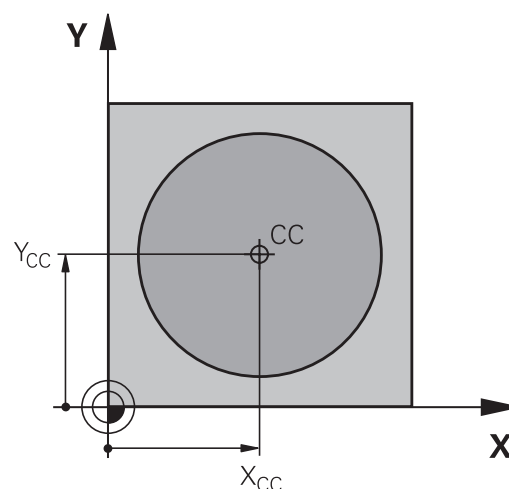

Примеры NC-кадров

12 CC X+45 Y+25

Прямая LP

Инструмент перемещается по прямой из своей текущей позиции в конечную точку прямой. Точка старта является конечной точкой предыдущего кадра.




- **Полярные координаты-радиус PR:** введите расстояние от конечной точки прямой до полюса CC



- **Полярные координаты-угол PA:** угловое положение конечной точки прямой между -360° и $+360^\circ$

Знак числа PA задан базовой осью угла:

- Угол между отправной осью угла и PR против часовой стрелки: $PA > 0$
- Угол между отправной осью угла и PR по часовой стрелке: $PA < 0$

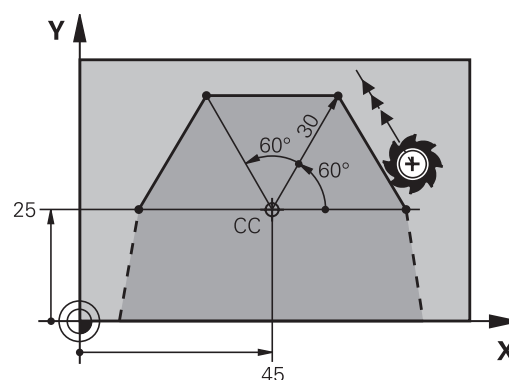

Примеры NC-кадров

12 CC X+45 Y+25

13 LP PR+30 PA+0 RR F300 M3

14 LP PA+60

15 LP IPA+60

16 LP PA+180

Программирование: программирование контуров

6.5 Движение по траектории – полярные координаты

Круговая траектория CP вокруг полюса CC


Радиус полярных координат **PR** одновременно является радиусом дуги окружности. **PR** определяется расстоянием от точки старта до полюса **CC**. Последняя запрограммированная позиция инструмента перед круговой траекторией является ее начальной точкой.



- ▶ **Полярные координаты-угол PA:** угловое положение конечной точки прямой между $-99999,9999^\circ$ и $+99999,9999^\circ$



- ▶ **Направление вращения DR**

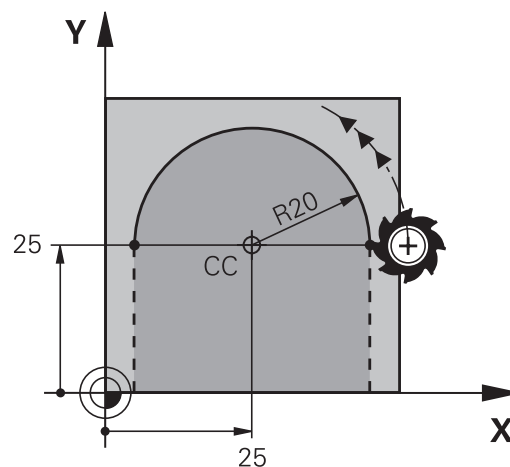

Примеры NC-кадров

18 CC X+25 Y+25

19 LP PR+20 PA+0 RR F250 M3

20 CP PA+180 DR+



При вводе перемещений в приращениях значения **DR** и **PA** следует указывать с одинаковым знаком.

Следует учитывать эту процедуру при импортировании программ из более ранних версий систем управления. При необходимости выполните адаптацию программ.

Круговая траектория CTPc плавным переходом

Инструмент перемещается по круговой траектории, плавно переходящей из предыдущего элемента контура.




- ▶ **Полярные координаты-радиус PR:** введите расстояние конечной точки прямой до полюса **CC**



- ▶ **Полярные координаты-угол PA:** угловое положение конечной точки круговой траектории



Полюс **не** является центром окружности контура!

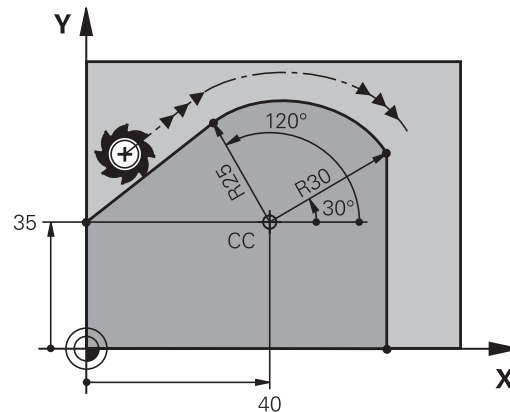

Примеры NC-кадров

12 CC X+40 Y+35

13 L X+0 Y+35 RL F250 M3

14 LP PR+25 PA+120


15 CTP PR+30 PA+30

16 L Y+0

Винтовая линия (спираль)

Винтовая линия является суперпозицией прямолинейного движения на круговое движение в перпендикулярной ему плоскости. Круговая траектория программируется на главной плоскости.

Движение по винтовой траектории можно программировать только в полярных координатах.

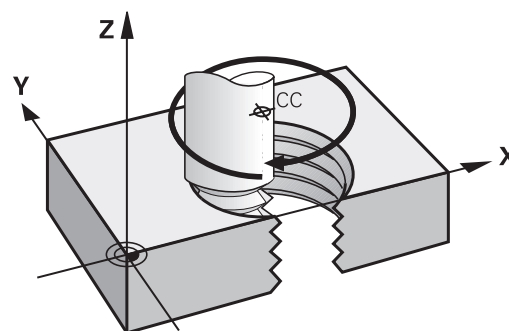

Применение

- Внутренняя и наружная резьба большого диаметра
- Смазочные канавки

Расчет винтовой линии

Для программирования требуются инкрементальные данные суммарного угла, под которым инструмент перемещается по винтовой линии, и общая высота винтовой линии.

Количество витков n : витки резьбы + перебеги резьбы в начале и в конце

Общая высота h : Шаг резьбы P x количество витков n

Инкрементальный общий угол IPA : количество витков x 360° + угол для начала резьбы + угол для перебега резьбы

Начальная координата Z : Шаг резьбы P x (витки резьбы + перебеги в начале резьбы)

Форма винтовой линии

В таблице показана взаимосвязь между рабочим направлением, направлением вращения и поправкой на радиус для определенных форм траектории.

Внутренняя резьба	Направление обработки	Направление вращения	Поправка на радиус
правая	Z+	DR+	RL
левая	Z+	DR-	RR
правая	Z-	DR-	RR
левая	Z-	DR+	RL

Наружная резьба

правая	Z+	DR+	RR
левая	Z+	DR-	RL
правая	Z-	DR-	RL
левая	Z-	DR+	RR

Программирование: программирование контуров


6.5 Движение по траектории – полярные координаты

Программирование винтовой линии



Введите направление вращения и инкрементный полный угол IPA с тем же знаком числа, иначе инструмент может переместиться по неправильной траектории.

Для полного угла IPA можно ввести значение от $-99\,999,9999^\circ$ до $+99\,999,9999^\circ$.

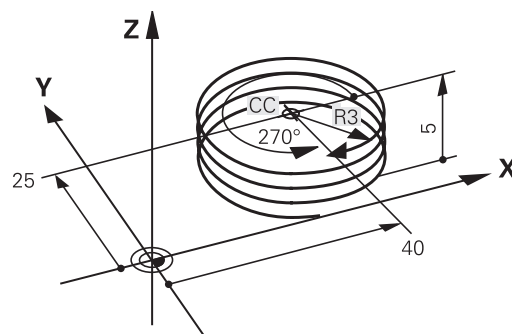

- ▶ **Полярные координаты-угол:** ввести инкрементно общий угол, под которым инструмент перемещается по винтовой линии. После ввода угла выберите ось инструмента с помощью клавиши выбора оси.



- ▶ Введите координату для высоты винтовой линии в приращениях
- ▶ **Направление вращения DR**
Винтовая линия по часовой стрелке: DR–
Винтовая линия против часовой стрелки: DR+
- ▶ Введите поправку на радиус согласно таблице

Пример NC-кадров: резьба M6 x 1 мм, с 5 витками

12 CC X+40 Y+25


13 L Z+0 F100 M3

14 LP PR+3 PA+270 RL F50

15 CP IPA-1800 IZ+5 DR-

Движение по траектории – полярные координаты 6.5

Пример: движение по прямой в полярных координатах

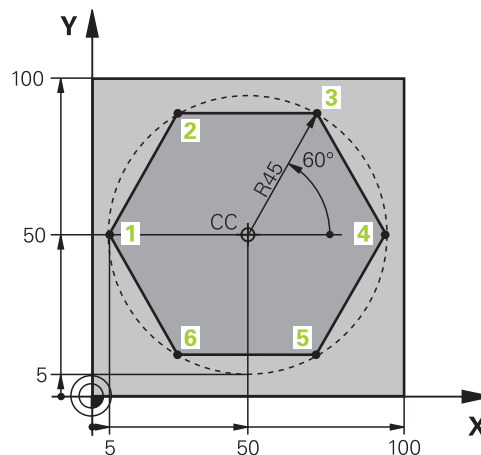


0 BEGIN PGM LINEARPO MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Определение заготовки
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4000	вызовом инструмента
4 CC X+50 Y+50	Определение точки привязки в полярных координатах
5 L Z+250 R0 FMAX	Отвод инструмента
6 LP PR+60 PA+180 R0 FMAX	Предварительное позиционирование инструмента
7 L Z-5 R0 F1000 M3	Перемещение на глубину обработки
8 APPR PLCT PR+45 PA+180 R5 RL F250	Подвод к контуру в точке 1 по окружности с плавным переходом
9 LP PA+120	Подвод к точке 2
10 LP PA+60	Подвод к точке 3
11 LP PA+0	Подвод к точке 4
12 LP PA-60	Подвод к точке 5
13 LP PA-120	Подвод к точке 6
14 LP PA+180	Подвод к точке 1
15 DEP PLCT PR+60 PA+180 R5 F1000	Отвод от контура по окружности с плавным переходом
16 L Z+250 R0 FMAX M2	Отвод инструмента, конец программы
17 END PGM LINEARPO MM	

Программирование: программирование контуров

6.5 Движение по траектории – полярные координаты

Пример: спираль

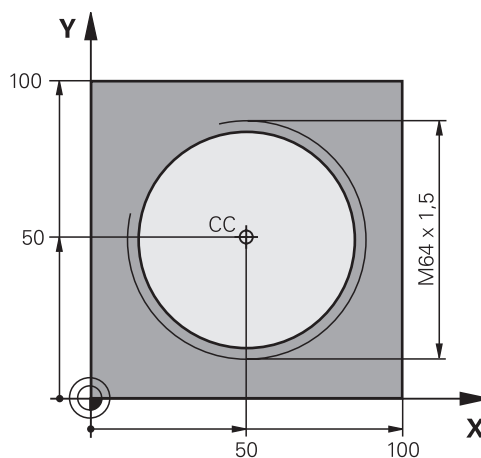

0 BEGIN PGM HELIX MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Определение заготовки
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S1400	вызовом инструмента
4 L Z+250 R0 FMAX	Отвод инструмента
5 L X+50 Y+50 R0 FMAX	Предварительное позиционирование инструмента
6 CC	Последняя запрограммированная позиция задается в качестве полюса
7 L Z-12,75 R0 F1000 M3	Перемещение на глубину обработки
8 APPR PCT PR+32 PA-182 CCA180 R+2 RL F100	Подвод к контуру по окружности с плавным переходом
9 CP IPA+3240 IZ+13.5 DR+ F200	Перемещение по спирали
10 DEP CT CCA180 R+2	Отвод от контура по окружности с плавным переходом
11 L Z+250 R0 FMAX M2	Отвод инструмента, конец программы
12 END PGM HELIX MM	

Движения по траектории – Программирование свободного контура FK (номер опции #19) 6.6

6.6 Движения по траектории – Программирование свободного контура FK (номер опции #19)


Общие положения

Чертежи деталей, которые имеют размерности не соответствующие стандарту УП, часто содержат координаты, которые невозможно ввести при помощи серых диалоговых клавиш.

Такие данные Вы можете запрограммировать напрямую при помощи программирования свободного контура FK, например

- если известные координаты лежат на элементе контура или рядом с ним
- если данные о координатах относятся к другому элементу контура
- если данные о направлении и данные прохода контура известны

TNC рассчитывает контур на основании известных данных о координатах и поддерживает диалог программирования с помощью интерактивной FK-графики. На рисунке справа вверху отображены размеры, которые проще всего ввести путем FK-программирования.

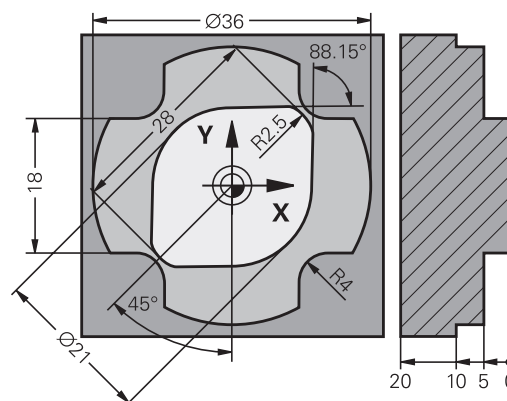

Программирование: программирование контуров

6.6 Движения по траектории – Программирование свободного контура FK (номер опции #19)



Соблюдайте следующие условия для FK-программирования

Элементы контура можно программировать в режиме программирования свободного контура только на плоскости обработки.

Плоскость обработки FK-программирования определяется по следующей иерархии:

- 1. По плоскости, описываемой в кадре **FPOL**
- 2-й Посредством уровня обработки, введенного в **TOOL CALL** (например, **TOOL CALL 1 TOOL CALLZ = уровень X/Y**)
- 3. Если ничего не затрагивается, активна стандартная плоскость обработки X/Y

Отображение клавиш FK-Softkey зависит от оси шпинделя в определении заготовки. К пример, при введении в определении заготовки оси шпинделя Z, система ЧПУ отображает только клавиши Softkeys FK для уровня X/Y.

Введите все доступные для каждого элемента контура данные. Также задайте в каждом кадре неизменяемые данные. Незапрограммированные данные считаются неизвестными!

Q-параметры допускаются во всех FK-элементах кроме элементов с относительными ссылками (например, **RX** или **RAN**), то есть элементах, относящихся к другим NC-кадрам.

Если в программе используется сочетание стандартного программирования и FK-программирования, то каждый фрагмент, запрограммированный в режиме FK-программирования, должен быть определен однозначно.

Системе ЧПУ необходима четко установленная точка, на основании которой проводятся расчеты. Непосредственно перед FK-фрагментом серыми клавишами задается позиция, содержащая обе координаты плоскости обработки. В этом кадре Q-параметры не задаются.

Если первый кадр FK-фрагмента является **FCT**- или **FLT**-кадром, то перед ним следует запрограммировать не менее двух NC-кадров при помощи серых диалоговых клавиш, чтобы однозначно установить направление подвода. Фрагмент FK не может начинаться сразу после метки **LBL**.


Движения по траектории – Программирование свободного контура FK (номер опции #19)

Графика при FK-программировании



Для использования графики в процессе FK-программирования выберите режим разделения экрана дисплея **ПРОГРАММА + ГРАФИКА**

Дополнительная информация:
"Программирование", Стр. 80

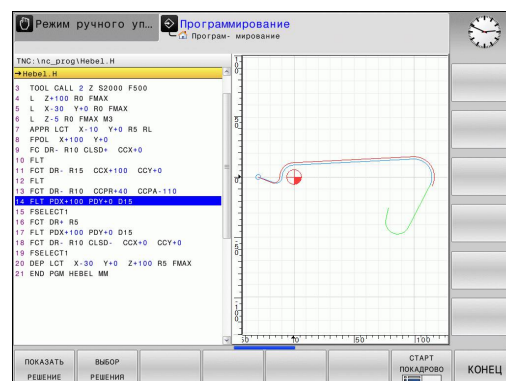

Неполные данные о координатах часто не позволяют однозначно задать контур заготовки. В этом случае система ЧПУ отображает различные решения в окне FK-графики, а оператор выбирает подходящее. FK-графика отображает контур заготовки в нескольких цветах:

- синий:** элемент контура определен однозначно. Последний элемент FK выделяется синим только после движения отвода, несмотря на однозначное определение, например, посредством CLSD-.
- зеленый:** введенные данные допускают несколько решений; оператор выбирает правильное.
- красный:** введенные данные не определяют контур в достаточной мере; следует ввести дополнительные данные.

Если данные допускают несколько вариантов решения, и элемент контура отображается зеленым цветом, то правильный контур выбирается следующим образом:

ПОКАЗАТЬ
РЕШЕНИЕ

- ▶ Нажимайте Softkey **ПОКАЗАТЬ РЕШЕНИЕ** до появления правильного изображения элемента контура. Используйте функцию масштабирования (2-я панель Softkey), если возможные решения не различаются в стандартном отображении.

ВЫБОР
РЕШЕНИЯ

- ▶ Указанный элемент контура соответствует данным чертежа: подтвердите выбор при помощи клавиши Softkey **ВЫБОР РЕШЕНИЯ**

Если указанный зеленым цветом контур не должен вводиться в программу, следует нажать клавишу Softkey **ЗАВЕРШИТЬ ВЫБОР**, чтобы продолжить FK-диалог.



Выбор выделенных зеленым цветом элементов контура следует подтвердить как можно раньше клавишей Softkey **ВЫБОР РЕШЕНИЯ**, чтобы ограничить количество возможных вариантов для последующих элементов контура.

Производитель станка может выбрать другие цвета для отображения FK-графики.

Индикация номеров кадров в окне графики

Для отображения номеров кадров в окне графики:

НОМ. КАДРА
ПОКАЗАТЬ
СКРЫТЬ

- ▶ Установите Softkey **ВЫКЛ. ИНДИК. НОМ. КАДРА** на **ИНДИКАЦИЯ** (3-я панель Softkey)

 

 
 
 
Программирование: программирование контуров

6.6 Движения по траектории – Программирование свободного контура FK (номер опции #19)


 
Открытие диалога FK-программирования

Если вы нажимаете серую клавишу FK, то TNC отображает программные клавиши, с помощью которых открывается FK-диалог: Для выхода из меню программных клавиш повторно нажмите клавишу FK.

Если Вы начинаете FK-диалог одной из этих клавиш Softkey, то ЧПУ показывает другие панели Softkey для ввода известных координат или данных направления, а также данных о форме контура.

Экранная клавиша	FK-элемент
	Прямая с плавным переходом
	Прямая без плавного перехода
	Дуга окружности с плавным переходом
	Дуга окружности без плавного перехода
	Координаты полюса при FK-программировании

Координаты полюса при FK-программировании

-  ▶ Отображение клавиш Softkey для FK-программирования: нажмите кнопку FK
-  ▶ Начало диалога определения полюса: нажмите клавишу Softkey FPOL Система ЧПУ отобразит клавиши Softkey осей активной плоскости обработки
- ▶ С помощью этих клавиш Softkey введите координаты полюса



Координаты полюса при FK-программировании остаются активными до тех пор, пока не будет задан новый полюс при помощи FPOL.

 
Движения по траектории – Программирование свободного контура FK (номер опции #19) 6.6

Программирование произвольных прямых

Прямая без плавного перехода



- ▶ Отображение программных клавиш для FK-программирования: нажмите клавишу FK



- ▶ Начало диалога для произвольной прямой: нажмите клавишу Softkey FL. Система ЧПУ покажет остальные клавиши Softkey
- ▶ Введите в кадр все известные данные при помощи программных клавиш. FK-графика отображает запрограммированный контур красным цветом до тех пор, пока введенных данных не будет достаточно. Несколько решений на графике отображаются зелёным цветом.

 
Дополнительная информация: "Графика при FK-программировании", Стр. 261

Прямая с плавным переходом

Если прямая примыкает к другому элементу контура по касательной, откройте диалог клавишей Softkey FLT:



- ▶ Отображение клавиш Softkey для FK-программирования: нажмите кнопку FK



- ▶ Начало диалога: нажмите клавишу Softkey FLT
- ▶ При помощи клавиш Softkey введите в кадр все известные данные

Программирование: программирование контуров

 
6.6 Движения по траектории – Программирование свободного контура FK (номер опции #19)

Программирование произвольных круговых траекторий

Круговая траектория без плавного перехода



- ▶ Отображение клавиш Softkey для FK-программирования: нажмите кнопку **FK**



- ▶ Начало диалога для FK-программирования дуги окружности: нажмите клавишу Softkey **FC**; ЧПУ отобразит клавиши Softkey для прямого ввода данных для круговой траектории или данных для центра окружности.
- ▶ При помощи программных клавиш введите все известные данные в кадр: FK-графика отображает запрограммированный контур красным цветом до тех пор, пока не будет введено достаточно данных. Несколько решений на графике отображаются зелёным цветом.

 
Дополнительная информация: "Графика при FK-программировании", Стр. 261

Круговая траектория с плавным переходом

Если круговая траектория примыкает к другому элементу контура по касательной, начните диалог нажатием клавиши Softkey **FCT**:



- ▶ Отображение клавиш Softkey для FK-программирования: нажмите кнопку **FK**





- ▶ Начало диалога: нажмите клавишу Softkey **FCT**
- ▶ При помощи клавиш Softkey введите в кадр все известные данные

Движения по траектории – Программирование свободного контура FK (номер опции #19) 6.6

Возможности ввода

Координаты конечных точек


Экранные клавиши	Известные данные
	Декартовы координаты X и Y
	Полярные координаты относительно FPOL

Примеры NC-кадров

 
 
 

 
7 FPOL X+20 Y+30



8 FL IX+10 Y+20 RR F100

9 FCT PR+15 IPA+30 DR+ R15

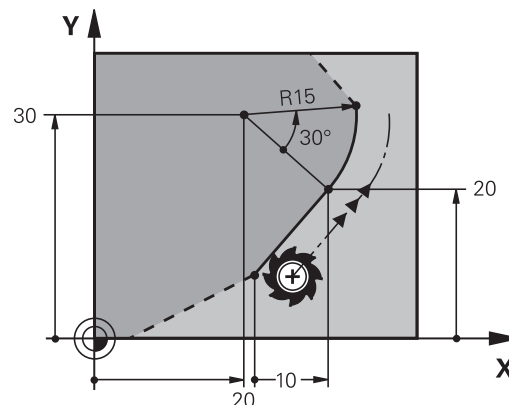

Направление и длина элементов контура

Экранные клавиши	Известные данные
	длина прямых
	угол подъема прямой
	Длина хорды LEN фрагмента дуги окружности
	Угол подъема AN касательной на входе
	Центральный угол фрагмента дуги окружности

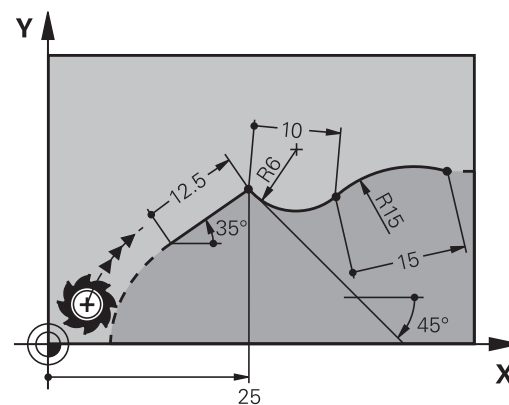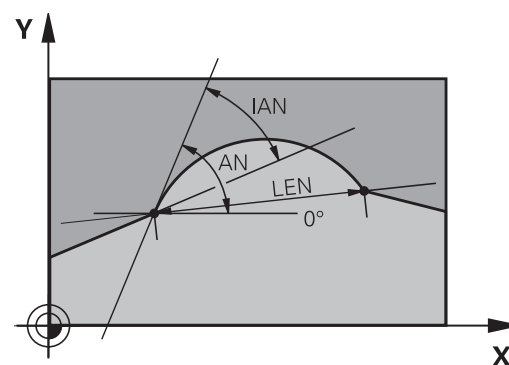

Внимание, опасность повреждения инструмента и заготовки!

Угол подъема, который был задан в инкрементах (IAN), привязывает ЧПУ к направлению, заданному в последнем кадре перемещения. Программы, содержащие угол подъема в инкрементах, и программы, созданные на iTNC 530 или старых версиях системы ЧПУ, не совместимы.

Примеры NC-кадров

27 FLT X+25 LEN 12.5 AN+35 RL F200

28 FC DR+ R6 LEN 10 AN-45

29 FCT DR- R15 LEN 15

Программирование: программирование контуров

6.6 Движения по траектории – Программирование свободного контура FK (номер опции #19)


Центр окружности CC, радиус и направление вращения в FC-/FCT-кадре

Для свободно программируемых круговых траекторий ЧПУ рассчитывает центр окружности, исходя из введенных данных. Благодаря этому можно программировать полный круг в кадре также при помощи FK-программирования.

Если вам необходимо определить центр окружности через полярные координаты, полюс следует определять не с помощью CC, а посредством функции FPOL. Действие функции FPOL сохраняется до следующего кадра, содержащего функцию FPOL, и задается в декартовых координатах.





Стандартно запрограммированный или рассчитанный центр окружности в новом FK-фрагменте не сохраняется в качестве полюса или центра окружности: если запрограммированные в обычном режиме программирования полярные координаты относятся к полюсу, определенному ранее в CC-кадре, то после FK-фрагмента координаты этого полюса задаются повторно при помощи CC-кадра.


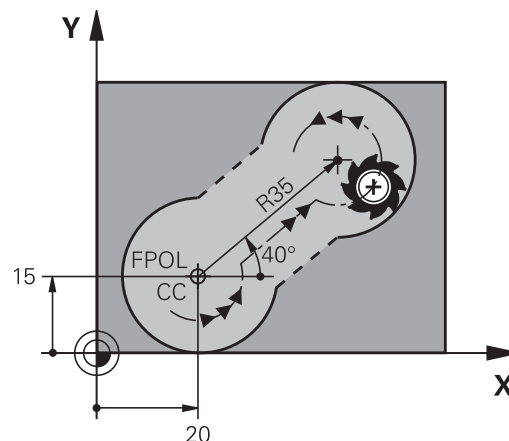


Экранные клавиши

  
Известные данные



Центр в декартовых координатах

  

Центр в полярных координатах

 

Направление вращения круговой траектории



Радиус круговой траектории

Примеры NC-кадров

10 FC CCX+20 CCY+15 DR+ R15

11 FPOL X+20 Y+15

12 FL AN+40

 
13 FC DR+ R15 CCPR+35 CCPA+40

Движения по траектории – Программирование свободного контура FK (номер опции #19) 6.6

Замкнутые контуры

Клавишей Softkey **CLSD** помечаются начало и конец замкнутого контура. Благодаря этому уменьшается количество возможных решений для последнего элемента контура.

CLSD вводится дополнительно к другим данным о контуре в первом и последнем кадре FK-фрагмента.



Начало контура: CLSD+

Конец контура: CLSD-


Примеры NC-кадров

12 L X+5 Y+35 RL F500 M3

13 FC DR- R15 CLSD+ CCX+20 CCY+35

...

17 FCT DR- R+15 CLSD-

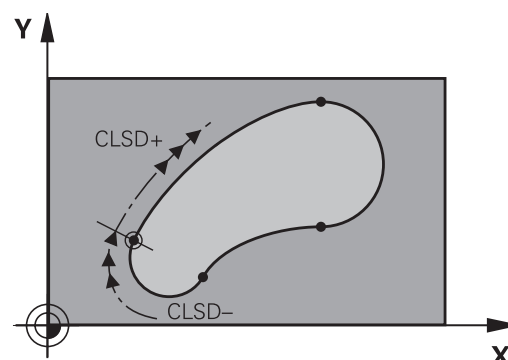

Движения по траектории – Программирование свободного контура FK (номер опции #19) 6.6

Ссылки


Ссылки – это данные, относящиеся к другому элементу контура. Программные клавиши и слова для ссылок начинаются с **R** ("относительный" - нем. "relativ"). Рисунок справа отображает данные о размерах, которые должны быть запрограммированы через ссылки.



Координаты со ссылкой всегда вводятся в приращениях. Дополнительно введите номер кадра элемента контура, ссылку на который вы создаете.

Элемент контура, номер кадра которого вводится, должен отстоять не более, чем на 64 кадра программирования от кадра, в котором задается ссылка.



Если удаляется кадр, на который была создана ссылка, система ЧПУ выдает сообщение об ошибке. Перед удалением этого кадра программу следует изменить.

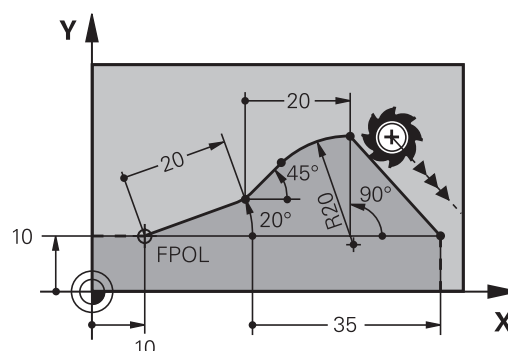



Ссылка на кадр N: координаты конечной точки

Экранные клавиши

  Известные данные



  декартовы координаты относительно кадра N



Полярные координаты, ссылающиеся на кадр N

Примеры NC-кадров

12 FPOL X+10 Y+10

13 FL PR+20 PA+20

14 FL AN+45



 
15 FCT IX+20 DR- R20 CCA+90 RX 13


16 FL IPR+35 PA+0 RPR 13

Программирование: программирование контуров

6.6 Движения по траектории – Программирование свободного контура FK (номер опции #19)

Ссылка на кадр N: направление и расстояние между элементами контура

Экранная клавиша	Известные данные
	Угол между прямой и другим элементом контура или между входной касательной к дуге окружности и другим элементом контура
	Прямая, параллельная другому элементу контура
	Расстояние от прямой до параллельного элемента контура

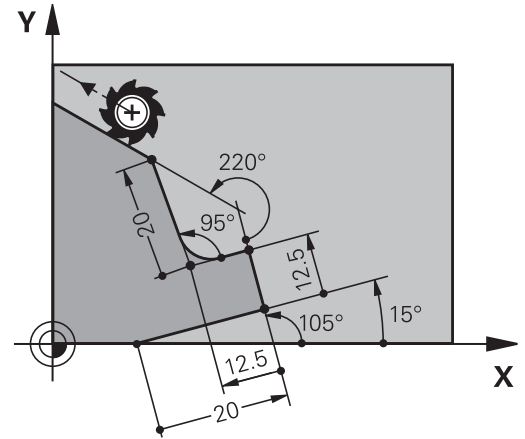

Примеры NC-кадров

17 FL LEN 20 AN+15

18 FL AN+105 LEN 12.5

 
 
 
 
19 FL PAR 17 DP 12.5


20 FSELECT 2

21 FL LEN 20 IAN+95

22 FL IAN+220 RAN 18

Ссылка на кадр N: Центр окружности CC

Экранная клавиша	Известные данные
 	Декартовы координаты центра окружности относительно кадра N
 	Полярные координаты центра окружности относительно кадра N

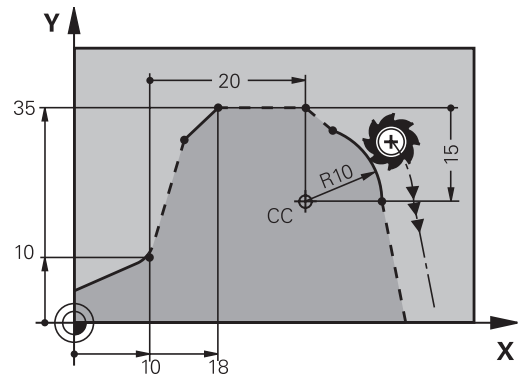

Примеры NC-кадров

12 FL X+10 Y+10 RL

13 FL ...

14 FL X+18 Y+35


15 FL ...

16 FL ...

17 FC DR- R10 CCA+0 ICCX+20 ICCY-15 RCCX12 RCCY14

Движения по траектории – Программирование свободного контура FK (номер опции #19) 6.6

Пример: FK-программирование 1

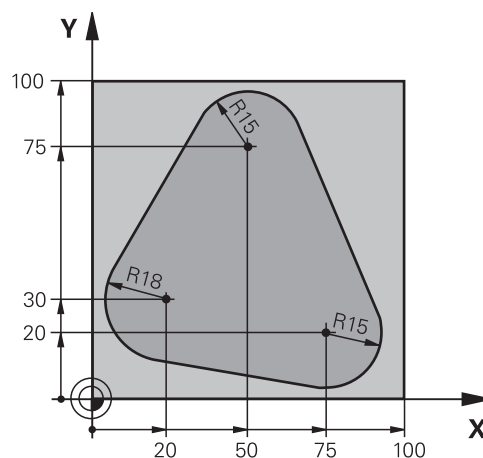


0 BEGIN PGM FK1 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Определение заготовки
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S500	Вызов инструмента
4 L Z+250 R0 FMAX	Отвод инструмента
5 L X-20 Y+30 R0 FMAX	Предварительное позиционирование инструмента
6 L Z-10 R0 F1000 M3	Перемещение на глубину обработки
7 APPR CT X+2 Y+30 CCA90 R+5 RL F250	Подвод к контуру по окружности с плавным переходом
8 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30	FK-фрагмент:
9 FLT	Задайте известные данные для каждого элемента контура
10 FCT DR- R15 CCX+50 CCY+75	
11 FLT	
12 FCT DR- R15 CCX+75 CCY+20	
13 FLT	
14 FCT DR- R18 CLSD- CCX+20 CCY+30	
15 DEP CT CCA90 R+5 F1000	Отвод от контура по окружности с плавным переходом
16 L X-30 Y+0 R0 FMAX	
17 L Z+250 R0 FMAX M2	Отвод инструмента, конец программы
18 END PGM FK1 MM	

Программирование: программирование контуров

6.6 Движения по траектории – Программирование свободного контура FK (номер опции #19)


Пример: FK-программирование 2

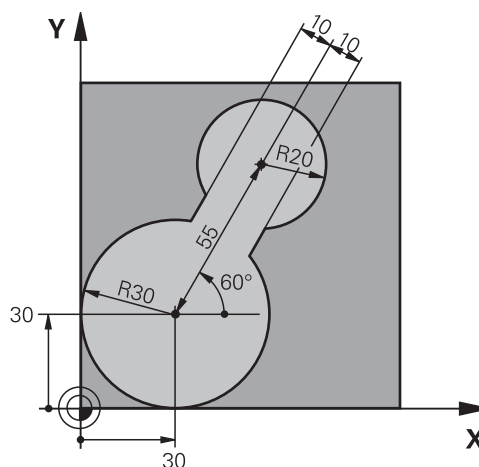

0 BEGIN PGM FK2 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Определение заготовки
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4000	Вызов инструмента
4 L Z+250 R0 FMAX	Отвод инструмента
5 L X+30 Y+30 R0 FMAX	Предварительное позиционирование инструмента
6 L Z+5 R0 FMAX M3	Предварительное позиционирование оси инструмента
7 L Z-5 R0 F100	Перемещение на глубину обработки
8 APPR LCT X+0 Y+30 R5 RR F350	Подвод к контуру по окружности с плавным переходом
9 FPOL X+30 Y+30	FK-фрагмент:
10 FC DR- R30 CCX+30 CCY+30	Задайте известные данные для каждого элемента контура
11 FL AN+60 PDX+30 PDY+30 D10	
12 FSELECT 3	
13 FC DR- R20 CCPR+55 CCPA+60	
14 FSELECT 2	
15 FL AN-120 PDX+30 PDY+30 D10	
16 FSELECT 3	
17 FC X+0 DR- R30 CCX+30 CCY+30	
18 FSELECT 2	
19 DEP LCT X+30 Y+30 R5	Отвод от контура по окружности с плавным переходом
20 L Z+250 R0 FMAX M2	Отвод инструмента, конец программы
21 END PGM FK2 MM	

Движения по траектории – Программирование свободного контура FK (номер опции #19) 6.6

Пример: FK-программирование 3

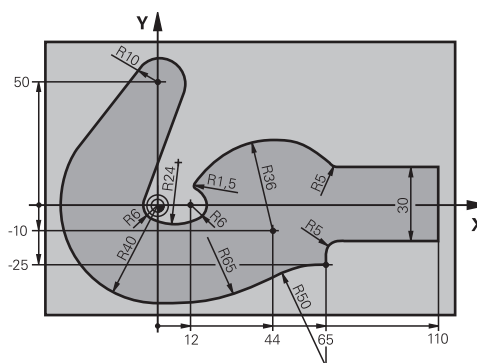

0 BEGIN PGM FK3 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X-45 Y-45 Z-20	Определение заготовки
2 BLK FORM 0.2 X+120 Y+70 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4500	Вызов инструмента
4 L Z+250 R0 FMAX	Отвод инструмента
5 L X-70 Y+0 R0 FMAX	Предварительное позиционирование инструмента
6 L Z-5 R0 F1000 M3	Перемещение на глубину обработки
7 APPR CT X-40 Y+0 CCA90 R+5 RL F250	Подвод к контуру по окружности с плавным переходом
8 FC DR- R40 CCX+0 CCY+0	FK-фрагмент:
9 FLT	Задайте известные данные для каждого элемента контура
10 FCT DR- R10 CCX+0 CCY+50	
11 FLT	
12 FCT DR+ R6 CCX+0 CCY+0	
13 FCT DR+ R24	
14 FCT DR+ R6 CCX+12 CCY+0	
15 FSELECT 2	
16 FCT DR- R1.5	
17 FCT DR- R36 CCX+44 CCY-10	
18 FSELECT 2	
19 FCT DR+ R5	
20 FLT X+110 Y+15 AN+0	
21 FL AN-90	
22 FL X+65 AN+180 PAR21 DP30	
23 RND R5	
24 FL X+65 Y-25 AN-90	
25 FC DR+ R50 CCX+65 CCY-75	
26 FCT DR- R65	
27 FSELECT 1	
28 FCT Y+0 DR- R40 CCX+0 CCY+0	
29 FSELECT 4	
30 DEP CT CCA90 R+5 F1000	Отвод от контура по окружности с плавным переходом

Программирование: программирование контуров

6.6 Движения по траектории – Программирование свободного контура FK (номер опции #19)

31 L X-70 R0 FMAX	
32 L Z+250 R0 FMAX M2	Отвод инструмента, конец программы
33 END PGM FK3 MM	

7

**Программи-
рование:
передача данных
из файлов САПР**

Программирование: передача данных из файлов САПР


7.1 Области экрана просмотрщик CAD и DXF-конвертер

7.1 Области экрана просмотрщик CAD и DXF-конвертер

Разделение экрана CAD-Viewer и DXF-конвертер

После открытия CAD-Viewer и DXF-конвертера, экран будет разделен на следующие области:

Отображение данных

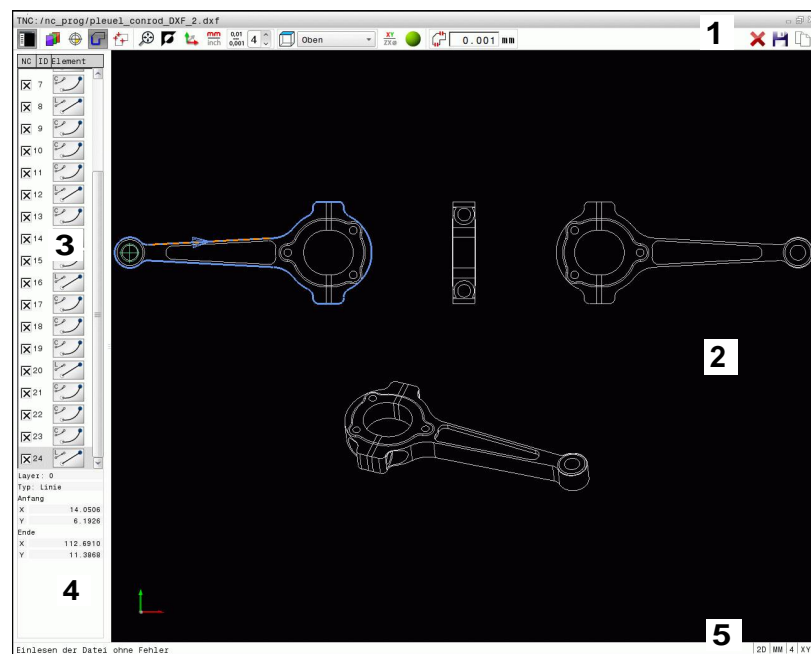

- 1 Панель меню
- 2 Окно графики
- 3 Окно отображения списка
- 4 Окно информации об элементе
- 5 Строка состояния

7.2 Просмотрщик CAD

Применение

С помощью новой функции вы можете открывать стандартные форматы данных САПР непосредственно в системе ЧПУ.






 

Система ЧПУ поддерживает следующие форматы данных:

Файлы	Тип
Step	.STP и .STEP
Iges	.IGS и .IGES
DXF	.DXF

Выбор выполняется с помощью управления файлами TNC, аналогично выбору NC-программ. Благодаря этому можно быстро и просто проверить неточности непосредственно по модели.

Точку привязки можно расположить в любом месте модели. Исходя из этой точки привязки отображается информация об элементе, как например, центр окружности.

Предусмотрены следующие значки:

Иконка	Настройка
	Показать или скрыть окно отображения списка, чтобы увеличить размер графического окна
	Отображение слоев
	Установить точку привязки или удалить установленную точку привязки
	Масштабирование изображения до предельного размера
	Переключение фона (черный или белый)
	Настройка разрешения: Разрешение определяет, сколько разрядов после запятой должно быть в программе контура, сгенерированной TNC. Базовая настройка: 4 разряда после запятой для мм и 5 разрядов после запятой для дюймов
	Переключение между различными видами например, Сверху

Программирование: передача данных из файлов САПР


7.3 DXF-конвертер (номер опции #42)

7.3 DXF-конвертер (номер опции #42)

Применение

DXF-файлы можно открыть непосредственно в системе ЧПУ для извлечения контуров или позиций обработки, а также их сохранения в памяти в виде программ в диалоге открытым текстом или в виде файлов точек. Программы в диалоге открытым текстом, получаемые при выборе контура, обрабатываются также системами ЧПУ более ранних версий, так как программы контура содержат только L- и CC-/C-кадры.

Если файлы обрабатываются в режиме работы **Программирование**, система ЧПУ по умолчанию создает программы контура с расширением **.H** и файлы точек обработки с расширением **.PNT**. В диалоговом окне сохранения вы можете выбрать любой тип файла. Для того чтобы выбранный контур или точки обработки напрямую передать в управляющую программу, используйте буфер обмена TNC.

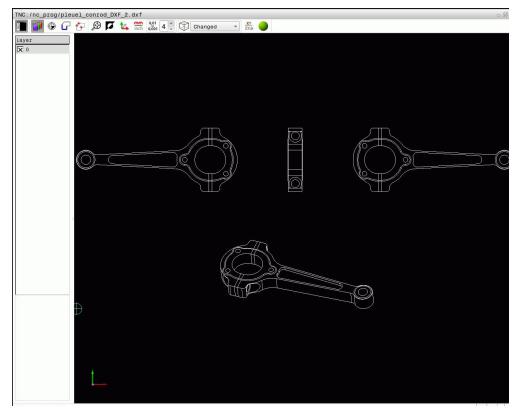

Обрабатываемый файл следует сначала сохранить на жестком диске ЧПУ.

Перед загрузкой в TNC следует убедиться в том, что имя файла не содержит пробелов или запрещенных специальных знаков, .

Дополнительная информация: "Имена файлов", Стр. 122

Система ЧПУ поддерживает самый распространенный формат DXF, а именно R12 (соответствует AC1009).

Система ЧПУ не поддерживает двоичного формата DXF. При создании DXF-файла из САД-программы или из графической программы обратите внимание на необходимость его сохранения в формате ASCII.

Работа с DXF-конвертером



Для работы с DXF-конвертером обязательно наличие мыши. Управлять всеми режимами работы и функциями, а также выбирать контуры и позиции обработки можно только с помощью мыши или сенсорного экрана.

DXF-конвертер работает как отдельное приложение на 3 экране ЧПУ. Поэтому, используя клавишу переключения экрана, вы можете в любой момент переключаться между режимами работы станка, режимами программирования и DXF-конвертером. Это особенно удобно, если вы хотите вставить в управляющую программу контур или позицию обработки при помощи копирования через буфер обмена.

7.3 DXF-конвертер (номер опции #42)

Открытие DXF-файла



 
- ▶ Выберите режим работы **Программирование**



- ▶ Выберите управление файлами



- ▶ Выберите меню программных клавиш для выбора типов файлов для отображения: нажмите программную клавишу **ВЫБОР ТИПА**



- ▶ Показать все файлы CAD: нажмите программную клавишу **ПОКАЗАТЬ CAD**
- ▶ Выберите директорию, в которой хранится файл САПР




- ▶ Выберите нужный DXF-файл
- ▶ Подтвердите нажатием клавиши **ENT**: Система ЧПУ запустит DXF-конвертер и отобразит содержимое файла на дисплее. В окне отображения списка TNC показывает так называемые слои, в окне графики - чертеж

Базовые настройки

Нижеприведенные базовые настройки вы выбираете с помощью значков на панели кнопок.

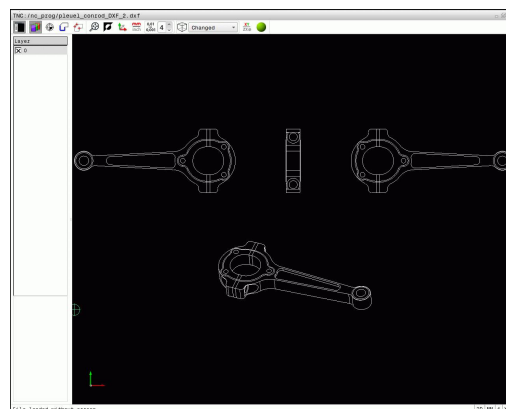


 
Иконка	Настройка
	Показать или скрыть окно отображения списка, чтобы увеличить размер графического окна
	Отображение слоев
	Выбор контура
	Выбор позиции сверления
	Задание точки привязки
	Масштабирование изображения до предельного размера
	Переключение фона (черный или белый)
	Переключение между 2D- и 3D-режимами. Активный режим выделен другим цветом.
	Настройка единицы измерения для файла мм или дюймы В этих единицах измерения система ЧПУ выдает также программу контура или позиции обработки Активная единица измерения выделена красным цветом
	Настройка разрешения: Разрешение определяет, сколько разрядов после запятой должно быть в программе контура, сгенерированной TNC. Базовая настройка: 4 разряда после запятой для измерения в мм и 5 разрядов после запятой для измерения в дюймах
	Переключение между различными видами например, Сверху



Программирование: передача данных из файлов САПР

7.3 DXF-конвертер (номер опции #42)

Следующие значки система ЧПУ отображает только в определенном режиме.

Иконка	Настройка
	<p>Режим ввода контура:</p> <p>Допуском определяется расстояние, на котором должны находиться друг от друга соседние элементы контура. С помощью допуска можно компенсировать неточности, возникшие при создании чертежа. Базовая настройка установлена на 0,001 мм</p>
	<p>Режим ввода точек:</p> <p>Определяет, должна ли система ЧПУ при выборе позиций обработки отображать путь перемещения инструмента по пунктирной линии.</p>
	<p>Режим оптимизации траектории:</p> <p>TNC оптимизирует перемещение инструмента таким образом, чтобы движения перемещения между позициями обработки были кратчайшими. Для сброса оптимизации нажать клавишу повторно.</p>
	<p>Режим дуг окружности:</p> <p>Режим дуг окружности определяет, окружности в формате C или CR выводятся в управляющую программу, например, для интерполяции на боковой поверхности цилиндра.</p>



Обратите внимание на правильность выбора единицы измерения, поскольку в DXF-файле отсутствует какая-либо информация об этом.

При создании программ для более ранних версий системы ЧПУ необходимо ограничить разрешение 3 разрядами после запятой. Дополнительно следует удалить комментарии, выдаваемые DXF-конвертером в программе контура.

ЧПУ отображает активные базовые настройки в строке статуса на экране.

Настройка слоя


DXF-файлы, как правило, содержат, несколько слоев (уровней). С помощью технологии послойного построения конструктор группирует разнообразные элементы, например, сам контур заготовки, размеры, вспомогательные и конструктивные линии, штриховки и тексты надписей.

При выборе контура, чтобы не допустить отображения на дисплее большого количества лишней информации, можно выключить все избыточные слои, содержащиеся в DXF-файле.



DXF-файл, предназначенный для обработки, должен содержать не менее одного слоя. TNC автоматически помещает элементы, которые не принадлежат слоям в слой `апопум`.

Вы также сможете выбрать контур, даже если конструктор сохранил линии на различных слоях чертежа.

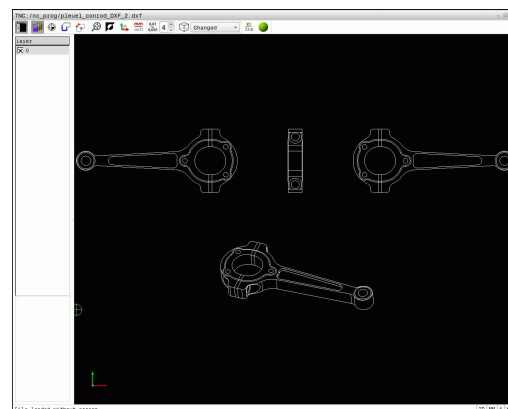

- ▶ Выбор режима для отображения слоя: система ЧПУ отображает в окне списков все слои, содержащиеся в активном DXF-файле
- ▶ Выключить слой: нажимая левую клавишу мыши выбрать желаемый уровень и отключить нажатием на флажок. В качестве альтернативы можно использовать пробел
- ▶ Включить слой: нажимая левую клавишу мыши, выбрать желаемый уровень и включить нажатием на флажок. В качестве альтернативы можно использовать пробел

7.3 DXF-конвертер (номер опции #42)

Определение точки привязки

Нулевая точка чертежа в DXF-файле не всегда расположена так, что ее можно использовать непосредственно в качестве точки привязки для заготовки. Поэтому в системе ЧПУ предусмотрена функция, позволяющая щелчком мыши по соответствующему элементу переместить нулевую точку чертежа в другое место, если это является целесообразным.


Точку привязки можно задавать в следующих местах:

- Путем прямого ввода чисел в окне просмотра списков
- в начальной, конечной точках или в середине прямой
- В начальной, средней или конечной точках дуги окружности
- В месте перехода квадрантов или в центре полной окружности
- в точке пересечения
 - прямая – прямая, даже если точка пересечения лежит на продолжении соответствующих прямых
 - прямая – дуга окружности
 - прямая – полный круг
 - Окружность – окружность (независимо от того, используется ли полный круг или его часть)



Для задания точки привязки следует воспользоваться сенсорной панелью ввода Touch-Pad или мышью, подключенной к USB-порту.

Точку привязки можно изменять также и после выбора контура. Система ЧПУ рассчитывает фактические данные выбранного контура лишь после его сохранения в программе контура.

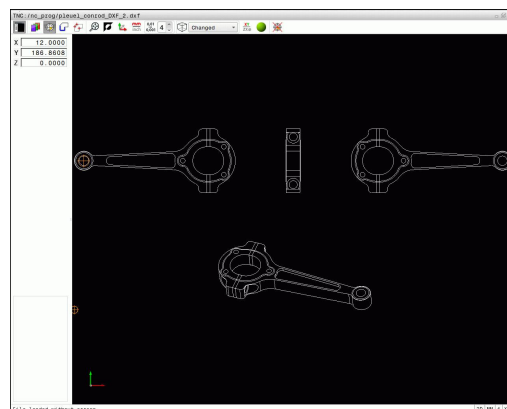

Выбор точки привязки на отдельном элементе

- ▶ Выберите режим задания точки привязки
- ▶ Установить мышью на желаемый элемент: система ЧПУ помечает звездочкой доступные для выбора точки привязки, расположенные на выбранном элементе
- ▶ Щелкните по звездочке, которую хотите назначить точкой привязки: TNC установит в этом месте символ точки привязки. Если выбираемый элемент слишком мал - используйте функцию масштабирования.

Выбор точки привязки в точке пересечения двух элементов


- ▶ Выберите режим задания точки привязки
- ▶ Щелкните левой кнопкой мыши по первому элементу (прямая, полный круг или дуга окружности): система ЧПУ помечает звездочкой доступные для выбора точки привязки, расположенные на выбранном элементе. Элемент будет выделен цветом.
- ▶ Щелкните левой клавишей мыши на втором элементе (прямая, полный круг или дуга окружности): система ЧПУ помещает символ точки привязки в точку пересечения




ЧПУ рассчитывает точку пересечения двух элементов даже в том случае, когда она лежит на продолжении одного из них.

Если можно рассчитать несколько точек пересечения, система ЧПУ выбирает ближайшую к отмеченной щелчком мыши точке второго элемента.

Если ЧПУ не может рассчитать ни одной точки пересечения, выделение выбранного элемента снимается

Когда точка привязки определена, цвет иконки меняется 
Установить точку привязки.


Для удаления точки привязки нажмите на иконку .

Программирование: передача данных из файлов САПР

7.3 DXF-конвертер (номер опции #42)

Информация об элементах

Система ЧПУ показывает в окне информацию об элементах, расстояние от выбранной точки привязки до нулевой точки чертежа.

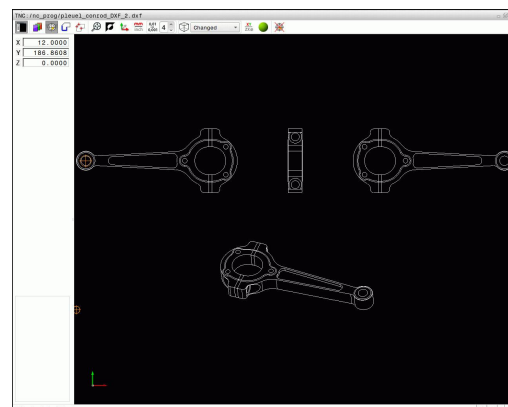

Выбор и сохранение контура




Для выбора контура следует воспользоваться сенсорной панелью Touch-Pad на клавиатуре ЧПУ или подключенной через USB-порт мышью.

Установите направление обхода при выборе контура так, чтобы оно совпадало с желаемым направлением обработки.

Первый элемент контура следует выбрать так, чтобы исключить возможность столкновения при подводе инструмента.

Если требуется расположить элементы контура очень близко друг к другу, воспользуйтесь функцией масштабирования.

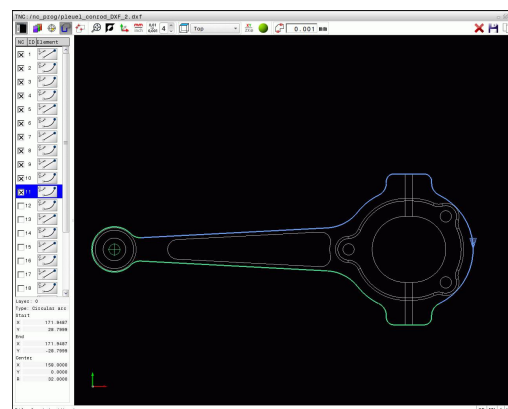

В качестве контура можно выбирать следующие элементы DXF:

- LINE (прямая)
- CIRCLE (полный круг)
- ARC (сегмент окружности)
- POLYLINE (полилиния)

Эллипсы и сплайны можно использовать для точек пересечения, но невозможно выбрать. Если выбрать эллипсы или сплайны, они будут выделены красным цветом.

Информация об элементах

TNC отображает в окне информации об элементах различные данные элемента контура, который был выбран последним в окне списков или в окне графики.

- **Слой:** показывает, на каком уровне вы находитесь
- **Тип:** показывает тип элемента, например, линия
- **Координаты:** показывают начальную и конечную точку элемента и возможно, центр окружности и радиус



- ▶ Определите режим выбора контура: окно графики активно для выбора контура
- ▶ Выбор элемента контура: установите мышью на желаемый элемент. TNC показывает направление обхода на пунктирной линии. Вы можете изменить направление обхода, установив мышью на другую сторону середины элемента. Выберите элемент левой клавишей мыши. Выбранный элемент контура выделяется синим цветом. Если другие элементы контура в выбранном направлении обхода однозначно доступны для выбора, система ЧПУ выделит их зеленым цветом.
- ▶ Если другие элементы контура в выбранном направлении обхода могут быть выбраны однозначно, система ЧПУ помечает их зеленым цветом. При наличии ответвлений, выбирается элемент с наименьшим угловым расстоянием. Для передачи в программу контура всех элементов, щелкните мышью по последнему зеленому элементу.
- ▶ В окне списков TNC отобразит все выбранные элементы контура. Элементы, все еще выделенные зеленым цветом, отображаются в столбце **NC** без отметки крестиком. Система ЧПУ не сохраняет такие элементы в программе контура. Выделенные элементы можно переместить в программу контура путем щелчка по ним в окне списков.



- ▶ При необходимости можно отменить выбор уже отобранных элементов повторным щелчком на элементе в правом окне при удержании клавиши **CTRL** нажатой. Щелчком мыши по значку можно снять выделение со всех выбранных элементов



- ▶ Сохранение выбранных элементов в буфер обмена ЧПУ для последующего добавления контура в программу в диалоге открытым текстом, или



- ▶ Сохранение выбранных элементов контура в программе диалога открытым текстом: введите в всплывающее окно целевую директорию и любое имя файла. Базовая настройка: имя DXF-файла. В качестве альтернативы можно выбрать тип файла: программа в диалоге открытым текстом (**.H**) или описание контура (**.NC**)



- ▶ Подтверждение ввода: система ЧПУ сохраняет программу контура в выбранную директорию



- ▶ Для выбора следующих контуров: нажмите значок отмены выбора для выбранных элементов и выберите следующий контур, как описано выше

7.3 DXF-конвертер (номер опции #42)



Система ЧПУ передает в программу контура два определения заготовки (**BLK FORM**). Первое определение содержит размеры всего DXF-файла, а второе, следовательно, активное определение, - охватывает выбранные элементы контура, создавая оптимизированную величину заготовки.


Система ЧПУ сохраняет в памяти только элементы, которые были выбраны фактически (выделены синим цветом), то есть помечены крестиком в окне просмотра списков.

Разделение, удлинение и укорачивание элементов контура

Порядок действий для изменения элементов контура:



- ▶ Окно графики активно для выбора контура
- ▶ Выберите начальную точку: выберите элемент или точку пересечения между двумя элементами (при помощи клавиши переключения регистра (Shift), появится красная звездочка, которая будет служить начальной точкой
- ▶ Выберите следующий элемент контура: установите мышью на желаемый элемент. Система ЧПУ показывает направление вращения на пунктирной линии. Система выделит выбранный элемент контура синим цветом. Если соединить элементы невозможно, система ЧПУ выделит выбранный элемент серым
- ▶ Если другие элементы контура в выбранном направлении обхода могут быть выбраны однозначно, система ЧПУ помечает их зеленым цветом. При наличии ответвлений, выбирается элемент с наименьшим угловым расстоянием. Для передачи в программу контура всех элементов, щелкните мышью по последнему зеленому элементу.

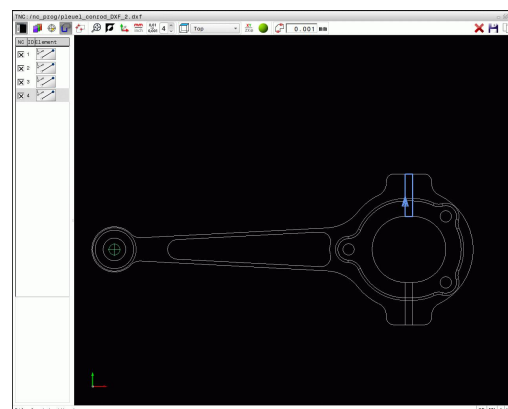

С первым элементом контура выбирается направление вращения контура.

Если удлиняемый/укорачиваемый элемент контура является прямой, система ЧПУ удлиняет/укорачивает его линейно. Если удлиняемый/укорачиваемый элемент контура является дугой окружности, система ЧПУ удлиняет/укорачивает его по окружности.

Выбор и сохранение позиций обработки




Для выбора позиций обработки следует пользоваться сенсорной панелью Touch-Pad на клавиатуре ЧПУ или подключенной через USB-порт мышью.

Если требуется расположить выбираемые позиции очень близко друг к другу, воспользуйтесь функцией масштабирования.

При необходимости выберите базовую настройку так, чтобы система ЧПУ отображала траектории инструментов,

Дополнительная информация: "Базовые настройки", Стр. 281

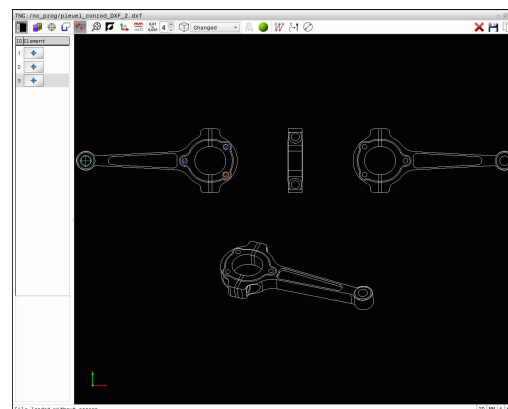

Для выбора позиций обработки имеется три возможности:

- Одиночный выбор: выберите нужную позицию обработки, нажимая на позиции мышью по отдельности.
Дополнительная информация: "Выбор по отдельности", Стр. 290
- Быстрый выбор позиций сверления через выделенную мышью область: выберите при помощи указания области мышью все позиции внутри неё.
Дополнительная информация: "Быстрый выбор позиций сверления в выделенной мышью области", Стр. 292
- Быстрый выбор позиций сверления при помощи иконки: нажмите на иконку и TNC отобразит все имеющиеся диаметры сверления.
Дополнительная информация: "Быстрый выбор позиций сверления используя иконку", Стр. 293

Выбор типа файла

Следующие типы файлов доступны для выбора:

- Таблица точек (.PNT)
- Программа в диалоге открытым текстом (.H)

Если вы сохраняете позиции обработки в программу в диалоге открытым текстом, система ЧПУ создает для каждой позиции обработки отдельный линейный кадр с вызовом цикла (L X... Y... M99). Эту программу можно перенести в более ранние версии TNC и обрабатывать в них.




Таблица точек (.PNT) TNC 640 несовместима с iTNC 530. Перенос и обработка таблицы точек на другом типе системы ЧПУ приводит к проблемам и непредсказуемым действиям системы.

7.3 DXF-конвертер (номер опции #42)

Выбор по отдельности



- ▶ Переключитесь в режим выбора позиций обработки: окно графики активно для выбора позиции
- ▶ Выбор позиции обработки: установите мышью на желаемый элемент: система выделит этот элемент оранжевым цветом. Если одновременно нажать клавишу Shift, система ЧПУ отметит звездочкой доступные для выбора позиции обработки, расположенные на выбранном элементе. Если щелкнуть мышью по окружности, TNC примет центр окружности как позицию обработки. Если одновременно нажать клавишу Shift, система ЧПУ отметит звездочкой доступные для выбора позиции обработки. Система ЧПУ передает выбранную позицию в окно списков (отображается символ точки).

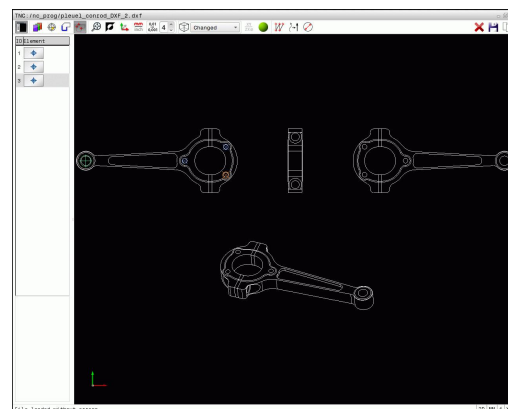

- ▶ При необходимости можно отменить выбор уже отобранных элементов повторным щелчком на элементе в правом окне при удержании клавиши **CTRL** нажатой. Либо выбрать элемент в окне выбора списка и нажать кнопку **DEL**. Щелчком мыши по значку можно снять выделение со всех выбранных элементов
- ▶ Для определения позиции обработки с использованием пересечения двух элементов сначала следует щелкнуть левой клавишей мыши на первом элементе: система ЧПУ помечает звездочками доступные для выбора позиции обработки
- ▶ Щелкните левой клавишей мыши на втором элементе (прямая, полный круг или дуга окружности): ЧПУ вводит точку пересечения элементов в окне списков (отображение символа точки). Если доступно несколько точек пересечения, TNC использует точку, расположенную ближе всего к положению мыши.



- ▶ Сохраните выбранные позиции обработки в буфер обмена ЧПУ для последующего добавления в качестве кадра позиционирования с вызовом цикла в программу в диалоге открытым текстом, или



- ▶ Сохраните выбранные позиции обработки в файле точек: система ЧПУ показывает всплывающее окно, в котором можно ввести целевую директорию и любое имя файла. Базовая настройка: имя DXF-файла. В качестве альтернативы можно выбрать тип файла:

ENT

- ▶ Подтверждение ввода: система ЧПУ сохраняет программу контура в выбранную директорию



- ▶ Для выбора следующих позиций обработки нажмите значок снятия выделения с выбранных элементов и выберите следующий контур, как описано выше

7.3 DXF-конвертер (номер опции #42)

Быстрый выбор позиций сверления в выделенной мышью области



- ▶ Переключитесь в режим выбора позиций обработки: окно графики активно для выбора позиции
- ▶ Выбор позиций обработки: нажмите Shift, затем, удерживая нажатой левую клавишу мыши, растянуть мышью область выделения до нужных размеров. Система ЧПУ примет как позиции сверления все полные круги, полностью находящиеся в выделенной области: система ЧПУ откроет временное окно, в котором можно отфильтровать отверстия по размеру
- ▶ Настройте фильтр и подтвердите с помощью экранной клавиши **OK**: система ЧПУ захватит выбранные позиции и отобразит в левом окне (отображение символа точки).

Дополнительная информация: "Настройки фильтра", Стр. 294

- ▶ При необходимости можно отменить выбор уже отобранных элементов повторным щелчком на элементе в правом окне при удержании клавиши **CTRL** нажатой. Либо выбрать элемент в окне выбора списка и нажать кнопку **DEL**. Чтобы выбрать все элементы, растяните области выбора еще раз, удерживая при этом нажатой клавишу **CTRL**



- ▶ Сохраните выбранные позиции обработки в буфер обмена ЧПУ для последующего добавления в качестве кадра позиционирования с вызовом цикла в программу в диалоге открытым текстом, или




- ▶ Сохраните выбранные позиции обработки в файле точек: система ЧПУ показывает всплывающее окно, в котором можно ввести целевую директорию и любое имя файла. Базовая настройка: имя DXF-файла. В качестве альтернативы можно выбрать тип файла:



- ▶ Подтверждение ввода: система ЧПУ сохраняет программу контура в выбранную директорию



- ▶ Для выбора следующих позиций обработки нажмите значок снятия выделения с выбранных элементов и выберите следующий контур, как описано выше

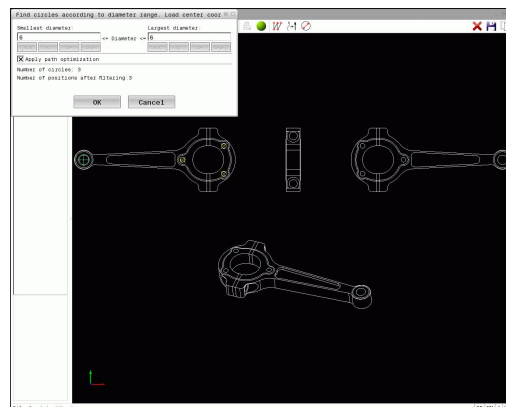

Быстрый выбор позиций сверления используя иконку



- ▶ Переключитесь в режим выбора позиций обработки: окно графики активно для выбора позиции



- ▶ Выберите иконку: система ЧПУ откроет всплывающее окно, в котором можно отфильтровать отверстия по размеру
- ▶ При необходимости, настройте фильтр и подтвердите с помощью экранной клавиши **ОК**: система ЧПУ захватит выбранные позиции и отобразит в левом окне (отображение символа точки).

Дополнительная информация: "Настройки фильтра", Стр. 294



- ▶ При необходимости можно отменить выбор уже отобранных элементов повторным щелчком на элементе в правом окне при удержании клавиши **CTRL** нажатой. Либо выбрать элемент в окне выбора списка и нажать кнопку **DEL**. Щелчком мыши по значку можно снять выделение со всех выбранных элементов



- ▶ Сохраните выбранные позиции обработки в буфер обмена ЧПУ для последующего добавления в качестве кадра позиционирования с вызовом цикла в программу в диалоге открытым текстом, или




- ▶ Сохраните выбранные позиции обработки в файле точек: система ЧПУ показывает всплывающее окно, в котором можно ввести целевую директорию и любое имя файла. Базовая настройка: имя CAD-файла. В качестве альтернативы можно выбрать тип файла:



- ▶ Подтверждение ввода: система ЧПУ сохраняет программу контура в выбранную директорию



- ▶ Для выбора следующих позиций обработки нажмите значок снятия выделения с выбранных элементов и выберите следующий контур, как описано выше

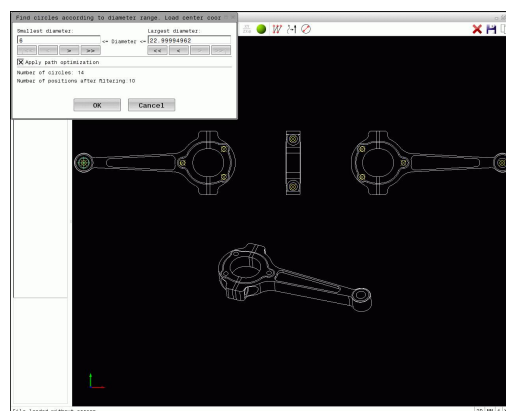


Программирование: передача данных из файлов САПР

7.3 DXF-конвертер (номер опции #42)

Настройки фильтра


После маркировки позиций отверстий с помощью быстрого выбора система ЧПУ отображает окно перехода, в котором слева находится наименьший, а справа - наибольший найденный диаметр отверстия. Сенсорными кнопками под индикацией диаметра Вы можете настроить диаметр отверстий таким образом, чтобы получить желаемые значения.

Доступны следующие экранные клавиши:

Иконка	Настройка фильтра наименьшего диаметра
	Показать наименьший найденный диаметр (базовая настройка)
	Показать следующий меньший найденный диаметр
	Показать следующий больший найденный диаметр
	Показать наибольший найденный диаметр. Система ЧПУ присваивает фильтру для наименьшего диаметра значение, заданное для наибольшего диаметра
Иконка	Настройка фильтра наибольшего диаметра
	Показать наименьший найденный диаметр. Система ЧПУ присваивает фильтру для наибольшего диаметра значение, заданное для наименьшего диаметра
	Показать следующий меньший найденный диаметр
	Показать следующий больший найденный диаметр
	Показать наибольший найденный диаметр (базовая настройка)

Траекторию инструмента можно активировать с помощью иконки **Отображать траекторию инструмента**.

Дополнительная информация: "Базовые настройки", Стр. 281

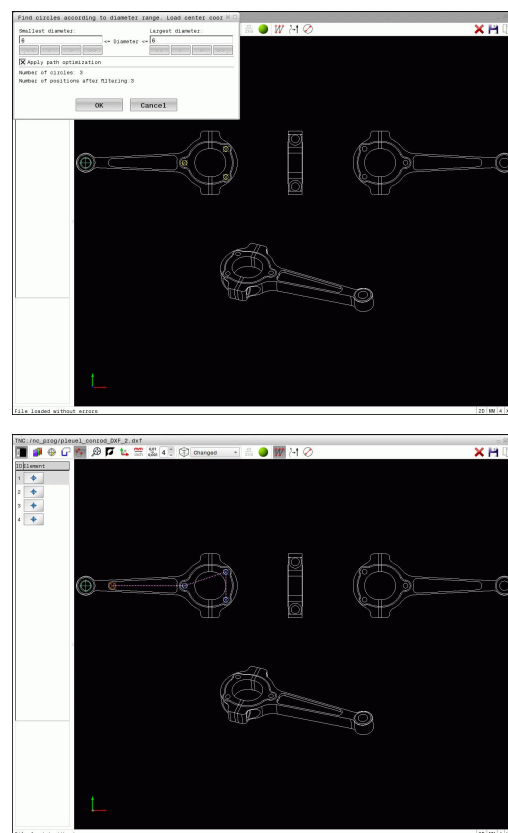


Информация об элементах

Система ЧПУ отображает в окне информации об элементах координаты позиции обработки, которые были выбраны щелчком мыши последними в окне списков или в окне графики.

Отображение графики также можно изменить с помощью мыши. В вашем распоряжении находятся следующие функции:

- ▶ Трехмерное вращение изображаемой модели: перемещайте мышью, удерживая нажатой ее правую клавишу
- ▶ Перемещение изображаемой модели: перемещайте мышью, удерживая нажатой ее среднюю клавишу или колесико
- ▶ Для увеличения определенной области: выбрать область, удерживая нажатой левую клавишу мыши. После того, как левая кнопка мыши будет отпущена, TNC увеличит выделенную область детали.
- ▶ Для быстрого увеличения или уменьшения любой области: покрутить колесико мыши вперед или назад.
- ▶ Для возврата в стандартный вид: удерживая нажатой Shift, дважды нажать правую клавишу мыши. Если нажимать только правую клавишу мыши, не нажимая Shift, угол вращения сохранится.

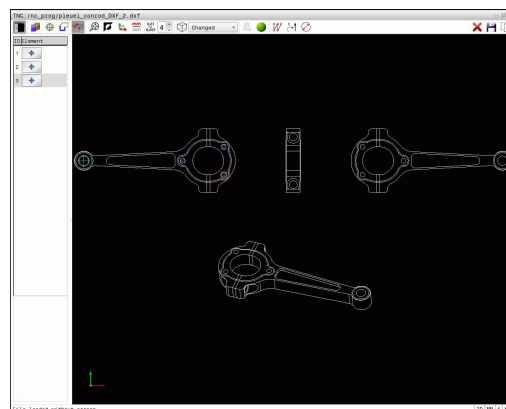

8

**Программи-
рование:
подпрограммы и
повторы частей
программ**

Программирование: подпрограммы и повторы частей программ

8.1 Обозначение подпрограмм и повторов части программы

8.1 Обозначение подпрограмм и повторов части программы

Запрограммированные один раз шаги обработки можно выполнять повторно при помощи подпрограмм и повторов частей программы.

Метки

Названия подпрограмм и повторов частей программ начинаются в программе обработки с метки **LBL**, сокращения слова LABEL (англ. метка, обозначение).

Каждая метка (LABEL) имеет номер от 1 до 65535 или определенное вами имя. Каждый номер **МЕТКИ** или каждое имя **МЕТКИ** допускается присваивать в программе только один раз кнопкой **LABEL SET**. Количество доступных для ввода имен меток ограничивается только внутренним запоминающим устройством.




Запрещается многократное использование номера метки или имени метки!

Метка 0 (**LBL 0**) обозначает конец подпрограммы и поэтому может использоваться произвольно часто.

8.2 Подпрограммы

Принцип работы

- 1 ЧПУ обрабатывает программу обработки до вызова подпрограммы **CALL LBL**
- 2 С этого места ЧПУ обрабатывает вызванную подпрограмму до конца подпрограммы **LBL 0**
- 3 Затем ЧПУ продолжает программу обработки с того кадра, который следует за вызовом подпрограммы **CALL LBL**

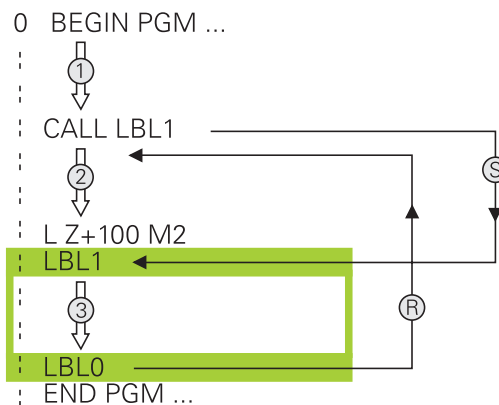

Указания для программирования

- Главная программа может содержать любое количество подпрограмм
- Подпрограммы можно вызывать в любой последовательности и так часто, как это необходимо
- Запрещено задавать подпрограмму так, чтобы она вызывала саму себя
- Подпрограммы следует программировать за кадром с M2 или M30)
- Если подпрограммы находятся в программе обработки перед кадром с M2 или M30, то они обрабатываются без вызова не менее одного раза

8.2 Подпрограммы

Программирование подпрограммы

LBL
SET

- ▶ Отметка начала: нажмите кнопку **LBL SET**
- ▶ Введите номер подпрограммы. Если нужно использовать имя **МЕТКИ**: для перехода к вводу текста нажмите Softkey имени метки **LBL-NAME**
- ▶ Введите содержимое
- ▶ Обозначение конца: нажмите кнопку **LBL SET** и введите номер метки **0**

Вызов подпрограммы

LBL
CALL

- ▶ Вызов подпрограммы: нажмите кнопку **LBL CALL**
- ▶ Ввод номера подпрограммы для вызываемой подпрограммы. Если нужно использовать имя **МЕТКИ**: для перехода к вводу текста нажмите Softkey **LBL-NAME**
- ▶ Если вы хотите ввести номер параметра строки в качестве адреса назначения: нажмите Softkey **QS**, система ЧПУ перейдет к метке с именем, заданным в параметре строки
- ▶ Пропускайте повторы **REP** нажатием кнопки **NO ENT**. Используйте повторы **REP** только при повторении частей программы




Запрещается применять **CALL LBL 0**, так как ее использование соответствует вызову конца подпрограммы.

8.3 Повторы частей программы

Метка

Повторы частей программы начинаются с метки **LBL**. Повтор части программы завершается с помощью **CALL LBL n REPn**.

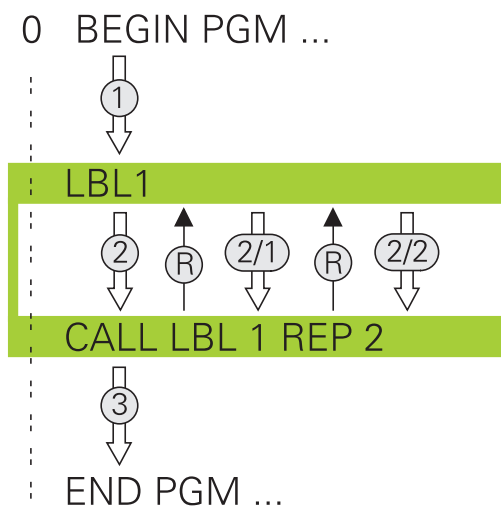

Принцип работы

- 1 Система ЧПУ выполняет программу обработки до конца части программы (**CALL LBL n REPn**)
- 2 атем система ЧПУ повторяет часть программы между вызванной **МЕТКОЙ** и вызовом метки **CALL LBL n REPn** столько раз, сколько задано в **REP**
- 3 Затем ЧПУ обрабатывает программу обработки дальше

Указания для программирования

- Часть программы можно повторить до 65 534 раз подряд
- Число частей программы, выполняемых системой ЧПУ, всегда на 1 отработку превышает заданное значение повторов, так как первый повтор начинается после первой отработки.

8.3 Повторы частей программы

Программирование повтора части программы

LBL
SET

- ▶ Отметка начала: нажмите клавишу **LBL SET** и введите номер метки для повторяющейся части программы. Если нужно использовать имя **МЕТКИ**: для перехода к вводу текста нажмите Softkey имени метки **LBL-NAME**
- ▶ Ввод части программы

Вызов повтора части программы

LBL
CALL

- ▶ Вызов части программы: нажмите кнопку **LBL CALL**
- ▶ Задание номера части программы для повторения части программы. Если Вы хотите использовать именованные метки: для перехода к вводу текста нажмите программную клавишу **LBL-NAME**.
- ▶ Введите количество повторов **REP**, подтвердите клавишей **ENT**.

8.4 Использование любой программы в качестве подпрограммы

Обзор клавиш Softkey

Если нажать кнопку **PGM CALL**, система ЧПУ отобразит следующие клавиши Softkey:


Клавиша Softkey	Функция
CALL PROGRAM	Вызов программы при помощи PGM CALL
SELECT DATUM TABLE	Выбор таблицы нулевых пунктов при помощи SEL TABLE
SELECT POINT TABLE	Выбор таблицы точек при помощи SEL PATTERN
ВЫБОР КОНТУРА	Выбор программы контура при помощи SEL CONTOUR
ВЫБОР ПРОГРАММЫ	Выбор программы при помощи SEL PGM
CALL SELECTED PROGRAM	Вызов последнего выбранного файла при помощи CALL SELECTED PGM

Программирование: подпрограммы и повторы частей программ

8.4 Использование любой программы в качестве подпрограммы

Принцип работы

- 1 ЧПУ выполняет программу обработки, пока не будет вызвана другая программа обработки с помощью **CALL PGM**
- 2 Затем ЧПУ обрабатывает вызванную программу обработки до конца программы
- 3 После этого система ЧПУ снова обрабатывает вызывающую программу обработки с того кадра, который следует за вызовом программы

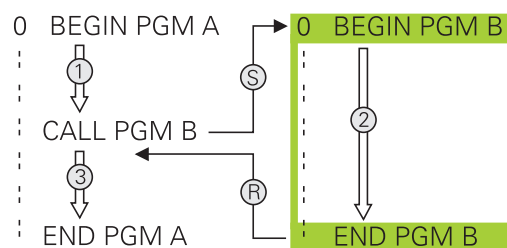

Если вы желаете запрограммировать переменные вызовы программы с помощью параметров строки, используйте функцию **SEL PGM**.

Указания для программирования

- Для вызова любой программы обработки системе ЧПУ не требуются метки
- Вызванная программа не должна содержать дополнительные функции **M2** или **M30**. Если в вызываемой программе обработки подпрограммы определены при помощи меток, следует заменить M2 или M30 функцией перехода **FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 99**, чтобы принудительно пропустить эту часть программы
- Вызванная программа обработки не может содержать вызов **CALL PGM** вызываемой программы обработки (бесконечная петля)

Вызов любой программы в качестве подпрограммы



Внимание опасность столкновения!

Преобразования координат, определённые оператором в вызванной программе и специально не отменённые, как правило, остаются активными и для вызывающей программы.



Если введено только имя программы, вызываемая программа должна находиться в одной директории с вызывающей программой. Если вызываемая программа находится не в той директории, в которой размещена вызывающая программа, следует ввести путь доступа полностью, например, **TNC:\ZW35\SCHRUPP\PGM1.H**

Если необходимо вызвать DIN/ISO-программу, после имени программы следует указать тип файла .I.

Любую программу можно также вызвать при помощи цикла **12 PGM CALL**.

Q-параметры при вызове программы через **PGM CALL** действуют глобально. Поэтому следует учесть, что изменения Q-параметров в вызванной программе, воздействуют и на вызываемую программу.

Вызов при помощи PGM CALL

Функция **PGM CALL** позволяет вызвать любую программу в качестве подпрограммы. Управление обрабатывает вызванную программу с того места, на котором она была вызвана.

PGM
CALL

- ▶ Выбор функции для вызова программы: нажмите кнопку **PGM CALL**

ВЫЗВАТЬ
ПРОГРАММУ

- ▶ Нажмите Softkey **ВЫЗОВ ПРОГРАММЫ**: система ЧПУ запустит диалог для определения вызываемой программы. Введите путь используя сенсорную клавиатуру на дисплее, или

ВЫБОР
ФАЙЛА

- ▶ Нажмите программную клавишу **ВЫБОР ФАЙЛА**: система ЧПУ отобразит окно выбора, в котором вы сможете выбрать вызываемую программу, подтвердите с помощью клавиши **ENT**

Программирование: подпрограммы и повторы частей программ




8.4 Использование любой программы в качестве подпрограммы

Вызов с помощью SEL PGM и ВЫЗОВ ВЫБРАННОЙ ПРОГР.



Выберите с помощью функции **SEL PGM** любую программу в качестве подпрограммы и вызовите ее в другом месте программы. Управление обрабатывает вызванную программу с того места, на котором она была вызвана с помощью **CALL SELECTED PGM**.

Использование функции **SEL PGM** также разрешено со параметрами строки, что позволяет управлять вызовом программ вариативно.

Выбор программы выполняется следующим образом:

- 
 - ▶ Выберите функции для вызова программы: нажмите кнопку **PGM CALL**
- 
 - ▶ Нажмите программную клавишу **ВЫБОР ПРОГРАММЫ**: система ЧПУ откроет диалог для определения вызываемой программы.
- 
 - ▶ Нажмите программную клавишу **ВЫБОР ФАЙЛА**: система ЧПУ отобразит окно выбора, в котором вы сможете выбрать вызываемую программу, подтвердите с помощью клавиши **ENT**

Вызов выбранной программы выполняется следующим образом:

- 
 - ▶ Выберите функции для вызова программы: нажмите кнопку **PGM CALL**
- 
 - ▶ Нажмите программную клавишу **ВЫЗОВ ВЫБРАННОЙ ПРОГРАММЫ**: система ЧПУ вызовет при помощи **CALL SELECTED PGM** последнюю выбранную программу

8.5 Вложенные подпрограммы

Виды вложенных подпрограмм

- Вызовы подпрограмм в подпрограммах
- Повторы части программы в повторе части программы
- Вызовы подпрограммы в повторах части программ
- Повторы части программ в подпрограммах

Кратность вложения подпрограмм

Глубина вложения подпрограмм определяет, насколько часто части программы или подпрограммы могут содержать другие подпрограммы или повторы части программы.

- Максимальная кратность вложения для подпрограмм: 19
- Максимальная кратность вложения для вызовов подпрограмм: 19, причем один **CYCL CALL** действует как вызов главной программы
- Вложение повторов частей программы можно выполнять произвольно часто

Программирование: подпрограммы и повторы частей программ

8.5 Вложенные подпрограммы

Подпрограмма в подпрограмме

Примеры NC-кадров

0 BEGIN PGM UPGMS MM	
...	
17 CALL LBL "UP1"	Вызов подпрограммы при использовании LBL UP1
...	
35 L Z+100 R0 FMAX M2	Последний кадр главной программы с M2
36 LBL "UP1"	Начало подпрограммы UP1
...	
39 CALL LBL 2	Вызов подпрограммы при помощи LBL2
...	
45 LBL 0	Конец подпрограммы 1
46 LBL 2	Начало подпрограммы 2
...	
62 LBL 0	Конец подпрограммы 2
63 END PGM UPGMS MM	

Выполнение программы

- 1 Главная программа UPGMS обрабатывается до кадра 17
- 2 Вызывается подпрограмма UP1 и обрабатывается до кадра 39
- 3 Вызывается подпрограмма 2 и обрабатывается до кадра 62. Конец подпрограммы 2 и возврат к подпрограмме, из которой она была вызвана
- 4 Подпрограмма UP1 обрабатывается от кадра 40 до кадра 45. Конец подпрограммы UP1 и возврат в главную программу UPGMS
- 5 Подпрограмма UPGMS обрабатывается от кадра 18 до кадра 35. Возврат в кадр 1 и конец программы

Повторы повторяющихся частей программы

Примеры NC-кадров

0 BEGIN PGM REPS MM	
...	
15 LBL 1	Начало повтора части программы 1
...	
20 LBL 2	Начало повтора части программы 2
...	
27 CALL LBL 2 REP 2	Вызов части программы с 2 повторами
...	
35 CALL LBL 1 REP 1	Часть программы между этим кадром и LBL 1
...	(кадр 15) повторяется 1 раз
50 END PGM REPS MM	

Выполнение программы

- 1 Главная программа REPS обрабатывается до кадра 27
- 2 Часть программы между кадром 27 и кадром 20 повторяется 2 раза
- 3 Подпрограмма REPS выполняется от кадра 28 до кадра 35.
- 4 Часть программы между кадром 35 и кадром 15 повторяется 1 раз (содержит повторение части программы между кадром 20 и кадром 27)
- 5 Главная программа REPS выполняется от кадра 36 до кадра 50. Возврат в кадр 1 и конец программы

Программирование: подпрограммы и повторы частей программ

8.5 Вложенные подпрограммы

Повторение подпрограммы

Примеры NC-кадров

0 BEGIN PGM UPGREP MM	
...	
10 LBL 1	Начало повтора части программы 1
11 CALL LBL 2	Вызов подпрограммы
12 CALL LBL 1 REP 2	Вызов части программы с 2 повторами
...	
19 L Z+100 R0 FMAX M2	Последний кадр главной программы с M2
20 LBL 2	Начало подпрограммы
...	
28 LBL 0	Конец подпрограммы
29 END PGM UPGREP MM	

Выполнение программы


- 1 Главная программа UPGREP обрабатывается до кадра 11
- 2 Подпрограмма 2 вызывается и обрабатывается
- 3 Часть программы между кадром 12 и кадром 10 повторяется 2 раза: подпрограмма 2 повторяется 2 раза
- 4 Главная программа UPGREP обрабатывается от кадра 13 до кадра 19. Возврат в кадр 1 и конец программы

8.6 Примеры программирования

Пример: фрезерование контура несколькими врезаниями

Работа программы:

- Предварительно установите инструмент на верхнюю кромку заготовки
- Введите врезание в приращениях
- Фрезерование контура
- Повторение врезания и фрезерования контура

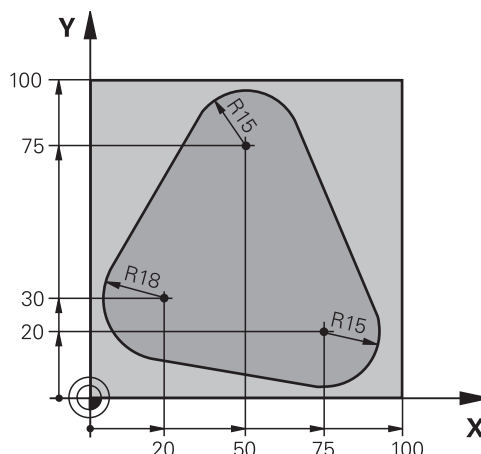


0 BEGIN PGM PGMWDH MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S500	вызовом инструмента
4 L Z+250 R0 FMAX	Отвод инструмента
5 L X-20 Y+30 R0 FMAX	Предварительное позиционирование плоскости обработки
6 L Z+0 R0 FMAX M3	Установка инструмента на верхнюю кромку заготовки
7 LBL 1	Метка для повтора части программы
8 L IZ-4 R0 FMAX	Инкрементальное врезание на глубину (вне материала)
9 APPR CT X+2 Y+30 CCA90 R+5 RL F250	Вход в контур
10 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30	Контур
11 FLT	
12 FCT DR- R15 CCX+50 CCY+75	
13 FLT	
14 FCT DR- R15 CCX+75 CCY+20	
15 FLT	
16 FCT DR- R18 CLSD- CCX+20 CCY+30	
17 DEP CT CCA90 R+5 F1000	Выход из контура
18 L X-20 Y+0 R0 FMAX	Отвод
19 CALL LBL 1 REP 4	Возврат к LBL 1; всего четыре повтора
20 L Z+250 R0 FMAX M2	Отвод инструмента, конец программы
21 END PGM PGMWDH MM	

8.6 Примеры программирования

Пример: группы отверстий

Работа программы:

- Подвод к группам отверстий в главной программе
- Вызов группы отверстий (подпрограмма 1) в главной программе
- Один раз запрограммируйте группу отверстий в подпрограмме 1

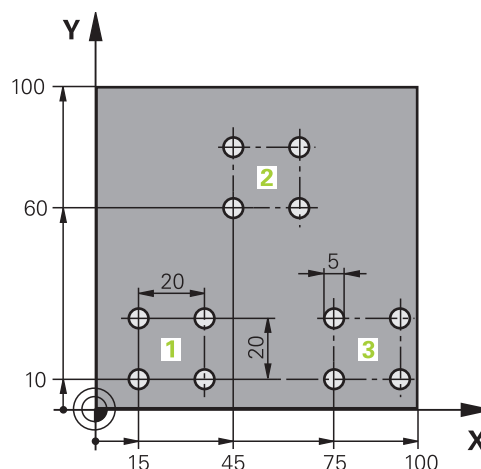

0	BEGIN PGM UP1 MM	
1	BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	
2	BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3	TOOL CALL 1 Z S5000	Вызов инструмента
4	L Z+250 R0 FMAX	Отвод инструмента
5	CYCL DEF 200 СВЕРЛЕНИЕ	Определение цикла "Сверление"
	Q200=2 ;BEZOPASN.RASSTOYANIE	
	Q201=-10 ;GLUBINA	
	Q206=250 ;PODACHA NA WREZANJE	
	Q202=5 ;GLUBINA WREZANJA	
	Q210=0 ;WYDER. WREMENI WWER.	
	Q203=+0 ;KOORD. POVERHNOSTI	
	Q204=10 ;2-YE BEZOP.RASSTOJ.	
	Q211=0.25 ;WYDER.WREMENI WNIZU	
	Q395=0 ;KOORD. OTSCHETA GLUB	
6	L X+15 Y+10 R0 FMAX M3	Подвод к точке старта группы отверстий 1
7	CALL LBL 1	Вызов подпрограммы для группы отверстий
8	L X+45 Y+60 R0 FMAX	Подвод к точке старта группы отверстий 2
9	CALL LBL 1	Вызов подпрограммы для группы отверстий
10	L X+75 Y+10 R0 FMAX	Подвод к точке старта группы отверстий 3
11	CALL LBL 1	Вызов подпрограммы для группы отверстий
12	L Z+250 R0 FMAX M2	Конец главной программы
13	LBL 1	Начало подпрограммы 1: группа отверстий
14	CYCL CALL	Отверстие 1
15	L IX+20 R0 FMAX M99	Подвод к 2-му отверстию, вызов цикла
16	L IY+20 R0 FMAX M99	Подвод к 3-му отверстию, вызов цикла
17	L IX-20 R0 FMAX M99	Подвод к 4-му отверстию, вызов цикла
18	LBL 0	Конец подпрограммы 1


```
19 END PGM UP1 MM
```


Программирование: подпрограммы и повторы частей программ

8.6 Примеры программирования

Пример: группа отверстий, выполняемая несколькими инструментами

Работа программы:

- Программирование циклов обработки в главной программе
- Вызов полного плана сверления (подпрограмма 1) в главной программе
- Вызов группы отверстий (подпрограмма 2) в главной программе 1
- Один раз запрограммируйте группу отверстий в подпрограмме 2

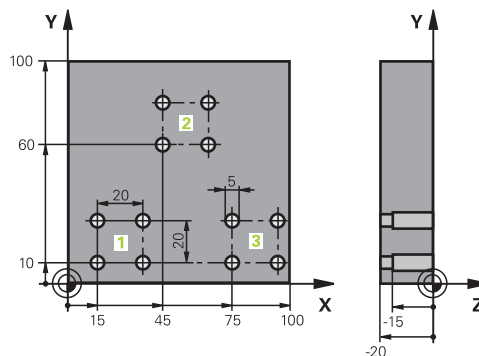

0 BEGIN PGM UP2 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S5000	Вызов инструмента центровое сверло
4 L Z+250 R0 FMAX	Отвод инструмента
5 CYCL DEF 200 СВЕРЛЕНИЕ	Определение цикла "Центровка"
Q200=2 ;BEZOPASN.RASSTOYANIE	
Q201=-3 ;GLUBINA	
Q206=250 ;PODACHA NA WREZANJE.	
Q202=3 ;GLUBINA WREZANJA	
Q210=0 ;WYDER. WREMENI WWER.	
Q203=+0 ;KOORD. POVERHNNOSTI	
Q204=10 ;2-YE BEZOP.RASSTOJ.	
Q211=0.25 ;WYDER.WREMENI WNIZU	
Q395=0 ;KOORD. OTSCHETA GLUB	
6 CALL LBL 1	Вызов подпрограммы 1 для полного плана сверления
7 L Z+250 R0 FMAX	
8 TOOL CALL 2 Z S4000	Вызов инструмента сверло
9 FN 0: Q201 = -25	Новая глубина для сверления
10 FN 0: Q202 = +5	Новое врезание для сверления
11 CALL LBL 1	Вызов подпрограммы 1 для полного плана сверления
12 L Z+250 R0 FMAX	
13 TOOL CALL 3 Z S500	Вызов инструмента развертка

Примеры программирования 8.6

14 CYCL DEF 201 RAZWIORTYWANIE	Определение цикла "Развертывание"
Q200=2 ;BEZOPASN.RASSTOYANIE	
Q201=-15 ;GLUBINA	
Q206=250 ;PODACHA NA WREZANJE.	
Q211=0.5 ;WYDER.WREMENI WNIZU	
Q208=400 ;PODACHA WYCHODA	
Q203=+0 ;KOORD. POVERHNOSTI	
Q204=10 ;2-YE BEZOP.RASSTOJ.	
15 CALL LBL 1	Вызов подпрограммы 1 для полного плана сверления
16 L Z+250 R0 FMAX M2	Конец главной программы
17 LBL 1	Начало подпрограммы 1: полный план сверления
18 L X+15 Y+10 R0 FMAX M3	Подвод к точке старта группы отверстий 1
19 CALL LBL 2	Вызов подпрограммы 2 для группы отверстий
20 L X+45 Y+60 R0 FMAX	Подвод к точке старта группы отверстий 2
21 CALL LBL 2	Вызов подпрограммы 2 для группы отверстий
22 L X+75 Y+10 R0 FMAX	Подвод к точке старта группы отверстий 3
23 CALL LBL 2	Вызов подпрограммы 2 для группы отверстий
24 LBL 0	Конец подпрограммы 1
25 LBL 2	Начало подпрограммы 2: группа отверстий
26 CYCL CALL	Отверстие 1 с активным циклом обработки
27 L IX+20 R0 FMAX M99	Подвод к 2-му отверстию, вызов цикла
28 L IY+20 R0 FMAX M99	Подвод к 3-му отверстию, вызов цикла
29 L IX-20 R0 FMAX M99	Подвод к 4-му отверстию, вызов цикла
30 LBL 0	Конец подпрограммы 2
31 END PGM UP2 MM	

9

**Программи-
рование:
Q-параметры**

Программирование: Q-параметры

9.1 Принцип действия и обзор функций

9.1 Принцип действия и обзор функций

Используя Q-параметры, можно определить целые группы деталей всего в одной NC-программе, программируя вместо фиксированных числовых значений переменные Q-параметры.

Например используйте Q-параметры для:


- Значений координат
- Подачи
- Скорости вращения
- Данных цикла

При помощи Q-параметров Вы также можете:

- Программировать контуры, определяемые математическими функциями
- Установить зависимость выполнения шагов обработки от логических условий
- Создавать вариативные FK-программы

Q-параметры всегда состоят из букв и чисел. При этом буквы определяют тип Q-параметра, а цифры - номер Q-параметра.

Подробная информация Вы найдёте в следующей таблице:

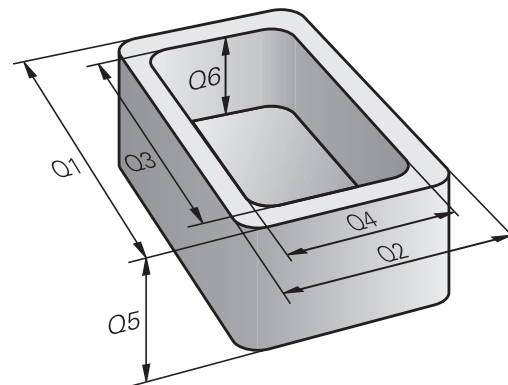

Тип Q-параметра	Диапазон Q-параметров	Значение
Q-параметр:		Параметры влияют на все управляющие программы в памяти ЧПУ
	0 - 99	Параметры для пользователя , если не возникает пересечения с SL циклами HEIDENHAIN
	100 - 199	Параметр для служебных функций TNC, которые используются в управляющих программах или циклах
	200 - 1199	Параметры, которые преимущественно используются в циклах HEIDENHAIN
	1200 - 1399	Параметры, которые преимущественно используются в циклах производителя станка, когда значения передаются в пользовательскую программу.
	1400 - 1599	Параметры, которые преимущественно используются в циклах производителя станка
	1600 - 1999	Параметр для Пользователя
QL-параметры:		Параметры действуют только локально в пределах управляющей программы
	0 - 499	Параметр для Пользователя
QR-параметры:		Параметры действуют долговременно (нестираемо) на все управляющие программы в памяти ЧПУ, в том числе после перерыва в электропитании
	0 - 499	Параметр для Пользователя

Дополнительно предусмотрены QS-параметры (S означает "string" - строка), при помощи которых можно обрабатывать тексты в системе ЧПУ.

Тип Q-параметра	Диапазон Q-параметров	Значение
QS-параметр		Параметры действуют на все управляющие программы в памяти ЧПУ
	0 - 99	Параметры для пользователя , при условии, что не возникает пересечения с SL циклами HEIDENHAIN
	100 - 199	Параметр для служебных функций TNC, которые используются в управляющих программах или циклах
	200 - 1199	Параметры, которые преимущественно используются в циклах HEIDENHAIN
	1200 - 1399	Параметры, которые преимущественно используются в циклах производителя станка, когда значения передаются в пользовательскую программу.
	1400 - 1599	Параметры, которые преимущественно используются в циклах производителя станка
	1600 - 1999	



Максимальную безопасность при применении в Ваших задачах, обеспечит использование в вашей управляющей программе исключительно диапазонов Q-параметров, рекомендованных для пользователя.

Примите во внимание, что указанное применение диапазонов Q-параметров HEIDENHAIN рекомендуется, однако не может быть гарантировано.

Функции производителя станка или стороннего поставщика могут привести к конфликтам с управляющей программой пользователя! Следуйте указаниям в инструкции по обслуживанию станка или в документации стороннего поставщика.

Программирование: Q-параметры

9.1 Принцип действия и обзор функций

Указания по программированию

Вы можете вперемешку использовать Q-параметры и числовые значения в управляющей программе.

Вы можете присваивать Q-параметрам числовые значения от -999 999 999 до +999 999 999. Диапазон ввода ограничен максимум 16 знаками, из них 9 перед запятой. Внутренне система ЧПУ может рассчитывать числовые значения до 10^{10} разрядов.

QS-параметрам можно присваивать не более 255 знаков.

Вы можете сбросить параметр обратно на состояние **UNDEFINED**. Если Вы программируете позицию при помощи Q-параметра, который не определён, то система ЧПУ игнорирует это перемещение.



ЧПУ автоматически присваивает некоторым Q-параметрам и QS-параметрам всегда одни и те же данные, например, Q-параметру **Q108** – текущий радиус инструмента,

Дополнительная информация: " Q-параметры с заданными значениями", Стр. 379

Система ЧПУ сохраняет цифровые значения для внутреннего использования в бинарном формате числа (стандарт IEEE 754). Из-за использования этого принятого формата некоторые десятичные цифры не могут отображаться в бинарной системе с 100% точностью (ошибка округления). Обратите внимание на это обстоятельство, особенно при использовании расчетного содержимого Q-параметра в командах перехода или при позиционировании.

Вызов функций Q-параметров

Во время написания программы обработки, нажмите клавишу **Q** (поле ввода чисел и выбора осей, под клавишей +/-). Тогда ЧПУ откроет следующие программные клавиши:

Экранная клавиша	Группа функций	Страница
	Основные математические функции	323
	Тригонометрические функции	326
	Функции расчета окружности	327
	если/то-решения, переходы	328
	Другие функции	332
	Непосредственный ввод формулы	364
	Функция для обработки сложных контуров	См. руководство пользователя по программированию циклов



Если вы задаете или присваиваете Q-параметр, то система ЧПУ отображает клавиши Softkey Q, QL и QR. С помощью этих Softkey выбирается, прежде всего, желаемый тип параметра и задается его номер.

Если подключена USB-клавиатура, нажатием клавиши **Q** можно напрямую открыть диалог ввода формулы.

Программирование: Q-параметры

9.2 Группы деталей – использование Q-параметров вместо числовых значений

9.2 Группы деталей – использование Q-параметров вместо числовых значений

Применение

С помощью функции Q-параметров **FN 0: ПРИСВОЕНИЕ** можно присвоить Q-параметрам числовые значения. В таком случае в программе обработки вместо числового значения будет использоваться Q-параметр.

Примеры NC-кадров


15 FN 0: Q10=25	Присвоение
...	Q10 содержит значение 25
25 L X +Q10	Соответствует L X +25

Для технологических групп деталей можно, например, запрограммировать в Q-параметре типичные размеры заготовки.

Для обработки отдельных деталей следует присвоить каждому параметру соответствующее числовое значение.

Пример: Цилиндр с применением Q-параметров

Радиус цилиндра:	$R = Q1$
Высота цилиндра:	$H = Q2$
Цилиндр Z1:	$Q1 = +30$ $Q2 = +10$
Цилиндр Z2:	$Q1 = +10$ $Q2 = +50$

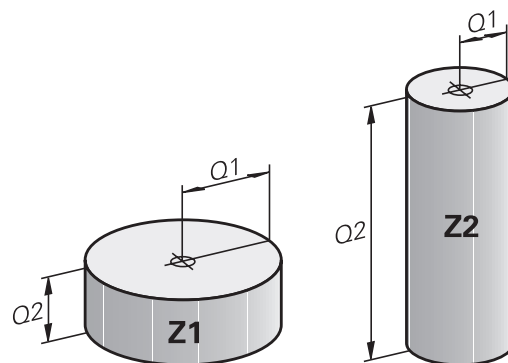

 
 
 

 

9.3 Описание контуров с помощью математических функций

Применение

При помощи Q-параметров можно задавать в программе обработки основные математические функции:

- ▶ Откройте функции Q-параметров: нажмите клавишу **Q** (поле для ввода числовых значений, справа). На панели программных клавиш отобразятся функции Q-параметров
- ▶ Выбор основных математических функций: нажмите Softkey **ОСН. ФУНКЦ.** Система ЧПУ отобразит следующие клавиши Softkey:

Обзор

Экранная клавиша	Функция
	FN 0: ПРИСВОЕНИЕ , например, FN 0: Q5 = +60 Непосредственно присвоить значение
	FN 1: СЛОЖЕНИЕ , например, FN 1: Q1 = -Q2 + -5 Вывести сумму двух значений и присвоить
	FN 2: ВЫЧИТАНИЕ , например, FN 2: Q1 = +10 - +5 Вычесть одно значение из другого и присвоить
	FN 3: УМНОЖЕНИЕ , например, FN 3: Q2 = +3 * +3 Умножить одно значение на другое и присвоить
	FN 4: ДЕЛЕНИЕ , например, FN 4: Q4 = +8 DIV +Q2 Поделить одно значение на другое и присвоить Запрещается: Деление на 0!
	FN 5: КОРЕНЬ , например, FN 5: Q20 = SQRT 4 Извлечь корень из числа и присвоить Запрещается: Извлечение корня из отрицательной величины!

С правой стороны знака “=” можно ввести:

- два числа
- два Q-параметра
- одно число и один Q-параметр




Q-параметры и числовые значения в уравнениях можно ввести со знаком перед показателем.

Программирование: Q-параметры

9.3 Описание контуров с помощью математических функций

Программирование основных арифметических действий

 Пример 1


-  ▶ Выберите функции Q-параметров: нажмите клавишу **Q**
-  ▶ Выбор базовых математических функций: нажмите клавишу Softkey **БАЗОВЫЕ ФУНКЦ.**
-  ▶ Выберите функцию Q-параметров **ПРИСВОЕНИЕ**: нажмите программную клавишу **FN0 X = Y**

Кадры УП в TNC


16 FN 0: Q5 =+10

17 FN 3: Q12 = +Q5 * +7




НОМЕР ПАРАМЕТРА РЕЗУЛЬТАТА?

-  ▶ Введите **5** (номер Q-параметра) и подтвердите клавишей **ENT**.


1-ое ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ПАРАМЕТР?

-  ▶ Введите **10**: присвойте Q5 значение 10 и подтвердите клавишей **ENT**.

Пример 2

-  ▶ Выберите функции Q-параметров: нажмите клавишу **Q**
-  ▶ Выбор базовых математических функций: нажмите клавишу Softkey **БАЗОВЫЕ ФУНКЦ.**
-  ▶ Выберите функцию Q-параметров **УМНОЖЕНИЕ**: нажмите программную клавишу **FN3 X * Y**

НОМЕР ПАРАМЕТРА РЕЗУЛЬТАТА?

-  ▶ Введите **12** (номер Q-параметра) и подтвердите клавишей **ENT**.

1-ое ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ПАРАМЕТР?


- ▶ Введите **Q5** в качестве первого значения и подтвердите клавишей **ENT**

2-ое ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ПАРАМЕТР?


- ▶ Введите **7** в качестве второго значения и подтвердите клавишей **ENT**

Пример 3 - сброс Q-параметра

 - ▶ Выберите функции Q-параметров: нажмите клавишу **Q**



 
- ▶ Выберите базовые математические функции: нажмите программную клавишу **БАЗОВЫЕ ФУНКЦ.**



- ▶ Выберите функцию Q-параметров ПРИСВОЕНИЕ: нажмите программную клавишу **FN0 X = Y**

НОМЕР ПАРАМЕТРА РЕЗУЛЬТАТА?

 - ▶ Введите **12** (номер Q-параметра) и подтвердите клавишей **ENT**.

1. Значение или параметр?

- ▶ Нажмите **SET UNDEFINED**

Кадры УП в TNC

16 FN 0: Q5 SET UNDEFINED

Программирование: Q-параметры

9.4 Тригонометрические функции

9.4 Тригонометрические функции

Определения

Синус: $\sin \alpha = a / c$

Косинус: $\cos \alpha = b / c$


Тангенс: $\tan \alpha = a / b = \sin \alpha / \cos \alpha$

где

- c - сторона, противоположная прямому углу (гипотенуза)
- a - противолежащий катет
- b - прилежащий катет

На основе тангенса система ЧПУ может рассчитать угол:

$$\alpha = \arctan (a / b) = \arctan (\sin \alpha / \cos \alpha)$$

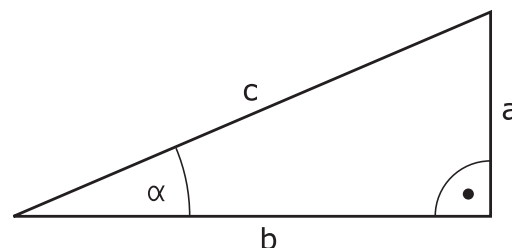

Пример:

a = 25 мм

b = 50 мм

$$\alpha = \arctan (a / b) = \arctan 0,5 = 26,57^\circ$$

Дополнительно действует принцип:

$$a^2 + b^2 = c^2 \text{ (где } a^2 = a \times a \text{)}$$

$$c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$$

Программирование тригонометрических функций

Тригонометрические функции появляются при нажатии программной клавиши **ТРИГОН. ФУНКЦИИ**. ЧПУ отобразит программные клавиши, как в таблице ниже.

Экранная клавиша	Функция
FN6 SIN(X)	FN 6: СИНОС например, FN 6: Q20 = SIN-Q5 Определить и назначить синус угла в градусах (°)
D7 COS(X)	FN 7: КОСИНОС например, FN 7: Q21 = COS-Q5 Определить и назначить косинус угла в градусах (°)
FN8 X LEN Y	FN 8: КОРЕНЬ ИЗ СУММЫ КВАДРАТОВ например, FN 8: Q10 = +5 LEN +4 Сложить длину из двух значений и назначить
FN13 X ANG Y	FN 13: УГОЛ например, FN 13: Q20 = +25 ANG-Q1 Определить при помощи арктангенса угол по двум сторонам или синус и косинус угла (0 < угол < 360°)

9.5 Расчет окружности

 
Применение

При помощи функции расчета окружности система ЧПУ может произвести расчет окружности или радиуса окружности по 3 или 4 точкам. Расчет окружности по четырем точкам будет более точным.

Применение: эти функции можно применять если, например, необходимо определить положение и размеры отверстия или сегмента окружности при помощи программируемой функции ощупывания.

Экранная клавиша

Функция




FN23: вычислить ДАННЫЕ ОКРУЖНОСТИ по трем точкам окружности
например, FN 23: Q20 = CDATA Q30

Пары координат трех точек окружности должны сохраняться в параметре Q30 и в последующих пяти параметрах – то есть по параметр Q35 включительно.

Система ЧПУ сохраняет координаты центра окружности главной оси (X при оси шпинделя Z) в параметре Q20, координаты центра окружности вспомогательной оси (Y при оси шпинделя Z) в параметре Q21, а радиус окружности - в параметре Q22.

Клавиша Softkey

 Функция



FN 24: определить ДАННЫЕ ОКРУЖНОСТИ по четырем точкам окружности
например, FN 24: Q20 = CDATA Q30

Пары координат четырех точек окружности должны сохраняться в параметре Q30 и в последующих семи параметрах – то есть по параметр Q37.

Система ЧПУ сохраняет координаты центра окружности главной оси (X при оси шпинделя Z) в параметре Q20, координаты центра окружности вспомогательной оси (Y при оси шпинделя Z) в параметре Q21, а радиус окружности - в параметре Q22.



Обратите внимание на то, что FN 23 и FN 24 помимо параметра результата автоматически перезаписывают также два следующих параметра.

Программирование: Q-параметры

9.6 Решения если/то с Q-параметрами

9.6 Решения если/то с Q-параметрами

Применение

В случае if...to-решений ЧПУ сравнивает один Q-параметр с другим Q-параметром или с числовым значением. Если условие выполнено, ЧПУ продолжает программу обработки с метки, запрограммированной за условием.

Дополнительная информация: "Обозначение подпрограмм и повторов части программы", Стр. 298

Если условие не выполнено, то система ЧПУ выполняет следующий кадр программы.

Если нужно вызвать другую программу в качестве подпрограммы, то после метки следует запрограммировать вызов программы **PGM CALL**.

Безусловные переходы

Безусловные переходы - это переходы, условие для которых всегда (=обязательно) исполнено, например,

FN 9: IF+10 EQU+10 GOTO LBL1

Использованные сокращения и термины

IF	(англ.):	Если
EQU	(англ. equal):	Равно
NE	(англ. not equal):	Не равно
GT	(англ. greater than):	Больше чем
LT	(англ. less than):	Меньше чем
GOTO	(англ. go to):	Перейти к
UNDEFINED	(англ. undefined):	Не определено
DEFINED	(англ. defined):	Определено

Программирование если/то-решений

If...to-решения отображаются при нажатии программной клавиши **ПЕРЕХОДЫ**. Система ЧПУ отобразит следующие программные клавиши:

Экранная клавиша	Функция
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> FN9 IF X EQ Y GOTO </div>	FN 9: ЕСЛИ РАВНЫ, ПЕРЕХОД например, FN 9: IF +Q1 EQU +Q3 GOTO LBL "UPCAN25"
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> EQU </div>	Если оба значения или параметра равны, совершается переход к указанной метке
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> FN9 IF X EQ Y GOTO </div>	FN 9: ЕСЛИ НЕ ОПРЕДЕЛЕН, ПЕРЕХОД например, FN 9: IF +Q1 IS НЕОПРЕДЕЛЕН. GOTO LBL "UPCAN25"
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> IS UNDEFINED </div>	Если указанный параметр не определен, совершается переход к указанной метке
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> FN9 IF X EQ Y GOTO </div>	FN 9: ЕСЛИ ОПРЕДЕЛЕН, ПЕРЕХОД например, FN 9: IF +Q1 IS DEFINED GOTO LBL "UPCAN25"
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> IS DEFINED </div>	Если указанный параметр определен, совершается переход к указанной метке
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> FN10 IF X NE Y GOTO </div>	FN 10: ЕСЛИ НЕ РАВНЫ, ПЕРЕХОД например, FN 10: IF +10 NE -Q5 GOTO LBL 10 Если оба значения или параметра не равны, совершается переход к указанной метке
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> FN11 IF X GT Y GOTO </div>	FN 11: ЕСЛИ БОЛЬШЕ, ПЕРЕХОД например, FN 11: IF+Q1 GT+10 GOTO LBL 5 Если первое значение или параметр больше второго значения или параметра, совершается переход к указанной метке
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> FN12 IF X LT Y GOTO </div>	FN 12: ЕСЛИ МЕНЬШЕ, ПЕРЕХОД например, FN 12: IF+Q5 LT+0 GOTO LBL "ANYNAME" Если первое значение или параметр меньше второго значения или параметра, совершается переход к указанной метке

Во всех режимах работы (за исключением режима **программирования**) значения Q-параметров можно дополнительно отображать в индикации состояния.

 
- ▶ При необходимости прервите выполнение программы или остановите выполнение теста программы (например, нажмите клавишу **НС-СТОП** и программную клавишу **ВНУТР. СТОП**)



- ▶ Вызовите панель программных клавиш для выбора режима разделения экрана



- ▶ Выбор изображения на дисплее с дополнительной индикацией состояния: ЧПУ показывает в правой половине дисплея форму состояния **Обзор**



- ▶ Нажмите программную клавишу **СОСТОЯНИЕ Q-ПАРАМ.**



- ▶ Нажмите программную клавишу **Q ПАРАМЕТРЫ СПИСОК**: появится всплывающее окно:
- ▶ Определите номер параметра для каждого типа параметра (Q, QL, QR, QS), который вы желаете контролировать. Отдельные Q-параметры разделите запятой, Q-параметры, следующие друг за другом, соедините дефисом, например, 1,3,200-208. Диапазон ввода на один тип параметра составляет 132 символа.



Содержимое вкладки **QPARA** всегда содержит 8 знаков после запятой. Например, результат $Q1 = \text{COS}89.999$ ЧПУ отображает, как 0.00001745. Очень большие и очень маленькие значения ЧПУ отображает в экспоненциальном формате. Результат $Q1 = \text{COS} 89.999 * 0.001$ ЧПУ отобразит, как +1.74532925e-08, при этом e-08 соответствует степени 10^{-8} .

Программирование: Q-параметры

9.8 Дополнительные функции

9.8 Дополнительные функции

Обзор

Дополнительные функции появляются при нажатии клавиши Softkey **СПЕЦ. ФУНКЦ.** Система ЧПУ отобразит следующие клавиши Softkey:

Экранная клавиша	Функция	Страница
FN14 ОШИБКА=	FN 14: ERROR выдача сообщений об ошибках	333
FN16 ПЕЧАТЬ #.	FN 16: F-PRINT выдача отформатированных текстов и Q-параметров	337
FN18 СИС-ДАН. СЧИТАТЬ	FN 18: SYSREAD считывание системных данных	342
FN19 PLC=	FN 19: PLC передача значений в PLC	351
FN20 ЖДАТЬ	FN 20: WAIT FOR синхронизация NC и PLC	351
FN29 PLC LIST=	FN 29: PLC передача в PLC до восьми значений	352
FN37 EXPORT	FN 37: EXPORT экспорт локальных Q-параметров или QS-параметров в вызывающую программу	352
FN26 ТАБЛИЦУ ОТКРЫТЬ	FN 26: TABOPEN Открытие свободно определяемой таблицы	442
FN27 ТАБЛИЦУ ЗАПИСАТЬ	FN 27: TABWRITE Запись в свободно определяемую таблицу	443
FN28 ТАБЛИЦУ ЧИТАТЬ	FN 28: TABREAD Считывание из свободно определяемой таблицы	444

FN 14: ERROR – Выдача сообщений об ошибках

Функция **FN 14: ERROR** служит для выдачи управляемых программой сообщений об ошибках, назначенных производителем станка или компанией HEIDENHAIN: если TNC во время отработки или теста программы достигает кадра с **FN 14: ERROR**, процесс прерывается, система выдает сообщение об ошибке. После этого необходимо снова запустить программу.

Диапазон номеров ошибок	Стандартный диалог
0 ... 999	Диалог зависит от станка
1000 ... 1199	Внутренне сообщение об ошибке

Пример NC-кадра

Система ЧПУ должна выдать сообщение об ошибке, сохраненное под номером 1000

```
180 FN 14: ERROR = 1000
```

Запрограммированные фирмой HEIDENHAIN сообщения об ошибках

Номер ошибки	Текст
1000	Шпиндель?
1001	Ось инструмента отсутствует
1002	Радиус инструмента слишком мал
1003	Радиус инструмента слишком велик
1004	Диапазон превышен
1005	Неверная начальная позиция
1006	РАЗВОРОТ не допускается
1007	МАСШТАБИРОВАНИЕ не допускается
1008	ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ не допускается
1009	Смещение не допускается
1010	Подача отсутствует
1011	Неверное введенное значение
1012	Неверный знак числа
1013	Угол не допускается
1014	Точка ошупывания недоступна
1015	Слишком много точек
1016	Введенные данные противоречивы
1017	CYCL неполон
1018	Плоскость определена неверно
1019	Запрограммирована неверная ось
1020	Неверная скорость вращения
1021	Поправка на радиус не определена

Программирование: Q-параметры

9.8 Дополнительные функции

Номер ошибки	Текст
1022	Закругление не определено
1023	Радиус округления слишком велик
1024	Запуск программы не определен
1025	Слишком много подпрограмм
1026	Отсутствует точка привязки к углу
1027	Не определен цикл обработки
1028	Ширина канавки слишком мала
1029	Карман слишком мал
1030	Q202 не определен
1031	Q205 не определен
1032	Введите значение для Q218 больше, чем для Q219
1033	CYCL 210 не допускается
1034	CYCL 211 не допускается
1035	Q220 слишком велико
1036	Введите значение для Q222 больше, чем для Q223
1037	Введите значение для Q244 больше 0
1038	Введите значение для Q245, не равное значению Q246
1039	Введите пределы угла < 360°
1040	Введите значение для Q223 больше, чем для Q222
1041	Q214: 0 не допускается
1042	Направление перемещения не определено
1043	Таблица нулевых точек неактивна
1044	Ошибка положения: центр 1-й оси
1045	Ошибка положения: центр 2-й оси
1046	Отверстие слишком мало
1047	Отверстие слишком велико
1048	Цапфа слишком мала
1049	Цапфа слишком велика
1050	Карман слишком мал: дополнительная обработка 1.А.
1051	Карман слишком мал: дополнительная обработка 2.А.
1052	Карман слишком велик: брак 1.А.
1053	Карман слишком велик: брак 2.А.
1054	Цапфа слишком мала: брак 1.А.
1055	Цапфа слишком мала: брак 2.А.

Номер ошибки	Текст
1056	Цапфа слишком велика: дополнительная обработка 1.А.
1057	Цапфа слишком велика: дополнительная обработка 2.А.
1058	TCHPROBE 425: ошибка максимального размера
1059	TCHPROBE 425: ошибка минимального размера
1060	TCHPROBE 426: ошибка максимального размера
1061	TCHPROBE 426: ошибка минимального размера
1062	TCHPROBE 430: диаметр слишком велик
1063	TCHPROBE 430: диаметр слишком мал
1064	Ось измерений не определена
1065	Допуск на поломку инструмента превышен
1066	Введите значение для Q247, не равное 0
1067	Введите значение для Q247 больше 5
1068	Таблица нулевых точек?
1069	Тип фрезерования Q351 введите неравным 0
1070	Уменьшите глубину резьбы
1071	Проведите калибровку
1072	Значение допуска превышено
1073	Функция поиска кадра активна
1074	ОРИЕНТИРОВКА не допускается
1075	3DROT не допускается
1076	Активировать 3DROT
1077	Введите отрицательное значение параметра "глубина"
1078	Значение Q303 в цикле измерения не определено!
1079	Ось инструмента не допускается
1080	Рассчитанные значения ошибочны
1081	Точки измерения противоречат друг другу
1082	Безопасная высота задана неверно
1083	Вид врезания противоречив
1084	Цикл обработки не допускается
1085	Строка защищена от записи
1086	Припуск больше глубины

Программирование: Q-параметры

9.8 Дополнительные функции

Номер ошибки	Текст
1087	Угол при вершине не определен
1088	Данные противоречивы
1089	Положение канавки 0 не допускается
1090	Введите значение врезания, не равное 0
1091	Переключение Q399 не допускается
1092	Инструмент не определен
1093	Недопустимый номер инструмента
1094	Недопустимое название инструмента
1095	ПО-опция неактивна
1096	Восстановление кинематики невозможно
1097	Недопустимая функция
1098	Размеры заготовки противоречивы
1099	Недопустимая координата измерения
1100	Нет доступа к кинематике
1101	Измерение позиции вне диапазона перемещения
1102	Предустановка компенсации невозможна
1103	Радиус инструмента слишком велик
1104	Вид врезания невозможен
1105	Угол врезания определен неверно
1106	Угол раствора не определен
1107	Ширина канавки слишком большая
1108	Коэффициенты масштабирования не равны
1109	Данные инструмента несовместимы

FN16: F-PRINT – Выдача текстов и значений Q-параметров в отформатированном виде



С помощью **FN16: F-PRINT** можно выводить на дисплей любые сообщения из NC-программы. Такие сообщения отображаются системой ЧПУ во всплывающем окне.

Функция **FN16: F-PRINT** позволяет выдавать тексты и значения Q-параметров в отформатированном виде. При выдаче значений система ЧПУ сохраняет данные в файле, заданном в кадре **FN16**. Максимальный размер выданного файла составляет 20 килобайтов.

Чтобы иметь возможность выдавать тексты и значения Q-параметров, следует при помощи текстового редактора ЧПУ создать текстовый файл, в котором необходимо определить форматы и Q-параметры, предусмотренные для выдачи.

Пример текстового файла, определяющего формат выдачи:

”ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ДИСКА”;

“ДАТА: %02d.%02d.%04d“, ДЕНЬ, МЕСЯЦ, ГОД4;

“ВРЕМЯ: %02d:%02d:%02d“, ЧАС, МИН, СЕК;

“КОЛИЧЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ ИЗМЕРЕНИЯ: = 1“;

”X1 = %9.3LF”, Q31;

”Y1 = %9.3LF”, Q32;

“Z1 = %9.3LF“, Q33;

Для создания текстовых файлов следует применить следующие функции форматирования:

Специальный Функции знак

“.....“	Задать в кавычках вверху формат для выдачи текстов и переменных
%9.3LF	Задайте формат для Q-параметра: всего 9 разрядов (вкл. десятичные), 3 знака после запятой, Long, Floating (десятичное число)
%S	Формат для текстовой переменной
%d	Формат целочисленного значения (Integer)
,	Разделительный знак между форматом выдачи и параметром
;	Знак конца кадра, закрывает строку
\n	Переход строки

Программирование: Q-параметры

9.8 Дополнительные функции

Чтобы иметь возможность выдавать в файл протокола другую информацию, предлагаются следующие функции:

Кодовое слово	Функции
CALL_PATH	Выдает путь доступа к NC-программе, в которой находится FN16-функция. Пример: "Программа измерения: %S",CALL_PATH;
M_CLOSE	Закрывает файл, в котором были введены данные при помощи FN16. Пример: M_CLOSE;
M_APPEND	Добавляет протокол при повторной выдаче к существующему протоколу. Пример: M_APPEND;
M_APPEND_MAX	Добавляет протокол при повторной выдаче к уже существующему протоколу до превышения заданного максимального размера файла в килобайтах. Пример: M_APPEND_MAX20;
M_TRUNCATE	Перезаписывает протокол при повторной выдаче. Пример: M_TRUNCATE;
L_ENGLISH	Вывод текста только, если язык интерфейса - английский
L_GERMAN	Вывод текста только, если язык интерфейса - немецкий
L_CZECH	Вывод текста только, если язык интерфейса - чешский
L_FRENCH	Вывод текста только, если язык интерфейса - французский
L_ITALIAN	Вывод текста только, если язык интерфейса - итальянский
L_SPANISH	Вывод текста только, если язык интерфейса - испанский
L_SWEDISH	Вывод текста только, если язык интерфейса - шведский
L_DANISH	Вывод текста только, если язык интерфейса - датский
L_FINNISH	Вывод текста только, если язык интерфейса - финский
L_DUTCH	Вывод текста только, если язык интерфейса - голландский
L_POLISH	Вывод текста только, если язык интерфейса - польский
L_PORTUGUE	Вывод текста только, если язык интерфейса - португальский
L_HUNGARIA	Вывод текста только, если язык интерфейса - венгерский
L_SLOVENIAN	Вывод текста только, если язык интерфейса - словенский

Кодовое слово	Функции
L_ALL	Выдавать текст независимо от языка интерфейса
HOUR	Количество часов реального времени
MIN	Количество минут реального времени
SEC	Количество секунд реального времени
DAY	День реального времени
MONTH	Порядковый номер месяца реального времени
STR_MONTH	Сокращенное название месяца реального времени
YEAR2	Две последние цифры года реального времени
YEAR4	Порядковый номер года реального времени

Задайте в программе обработки FN 16: F-PRINT, чтобы активировать выдачу:

```
96 FN 16: F-PRINT TNC:\MASKE\MASKE1.A/ TNC:\PROT1.TXT
```

Система ЧПУ создаст файл PROT1.TXT:

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ДИСКА

ДАТА: 15.07.2015

ВРЕМЯ: 8:56:34

КОЛИЧЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ ИЗМЕРЕНИЯ: = 1

X1 = 149,360

Y1 = 25,509

Z1 = 37,000



Если оператор в программе выдает файл многократно, то система ЧПУ выводит все тексты внутри целевого файла за уже выданными текстами.

Если **FN16** используется в программе несколько раз, система ЧПУ сохраняет все тексты в файле, заданном вами в функции **FN16**. Вывод файла осуществляется только: если ЧПУ считывает кадр **END PGM**, если нажали клавишу **NC-СТОП** или при закрытии файла с помощью **M_CLOSE** .

Запрограммируйте в кадре **FN16** файл формата и файл протокола с соответствующим окончанием для типа файла.

Если в качестве директории протокола указать только имя файла, ЧПУ сохранит файл протокола в том каталоге, в котором находится NC-программа с функцией **FN 16 FN16**.

В параметрах пользователя **fn16DefaultPath** (№. 102202) и **fn16DefaultPathSim** (№. 102203) вы можете задать стандартный путь для вывода файлов протокола

Вывод сообщений на дисплей

Функцию **FN16: F-PRINT** можно также использовать для вывода на дисплей произвольных сообщений из NC-программы в отдельном всплывающем окне. Благодаря этому даже длинные тексты указаний отображаются в любом месте программы таким образом, что оператор вынужден на них реагировать. Также можно выводить содержание Q-параметров, если файл описания протокола содержит соответствующие инструкции. Чтобы сообщение появилось на дисплее системы ЧПУ, следует ввести в качестве имени файла протокола только **SCREEN:**.

96 FN 16: F-PRINT TNC:\MASKE\MASKE1.A\SCREEN:

Если сообщение содержит больше строк, чем отображено в окне перехода, можно листать информацию в окне перехода при помощи кнопки со стрелкой.

Для закрытия окна перехода: нажмите клавишу **CE**. Чтобы закрыть окно, используя управление программой, следует запрограммировать следующий NC-кадр:

96 FN 16: F-PRINT TNC:\MASKE\MASKE1.A\SCLR:



Если оператор в программе выдает файл многократно, то система ЧПУ выводит все тексты внутри целевого файла за уже выданными текстами.

Вывод сообщений на внешнее устройство

Функция **FN 16** позволяет сохранять файлы протоколов на внешние носители.

Введите полное название пути целевого доступа в функции **FN 16:**

96 FN 16: F-PRINT TNC:\MSK\MSK1.A / PC325:\LOG\PRO1.TXT



Если оператор в программе выдает файл многократно, то система ЧПУ выводит все тексты внутри целевого файла за уже выданными текстами.

Программирование: Q-параметры

9.8 Дополнительные функции

FN 18: SYSREAD: Считывание системных данных

Функция **FN 18: SYSREAD** позволяет считывать системные данные и сохранять их в Q-параметрах. Выбор системных данных осуществляется через номер группы (ID-Nr.), номер и, при необходимости, через индекс.

Номер группы, ID-Nr.	Номер	Индекс	Значение
Информация о программе, 10	3	-	Номер активного цикла обработки
	103	Номер Q-параметра	Относительный в пределах NC-цикла; для запроса, задан, ли записанный под IDX Q-параметр в относящемся к нему CYCLE DEF.
Системные адреса переходов, 13	1	-	Метка, к которой осуществляется переход при M2/M30, вместо окончания текущей программы Значение = 0: M2/M30 действуют стандартно
	2	-	Метка, к которой осуществляется переход при FN14: ERROR с реакцией NC-CANCEL, вместо прерывания программы с ошибкой. Запрограммированный в команде FN14 номер ошибки можно считать под ID992 NR14. Значение = 0: FN14 действует стандартно.
	3	-	Метка, к которой осуществляется переход при внутренней ошибке сервера (SQL, PLC, CFG), вместо прерывания программы, содержащей ошибку. Значение = 0: ошибка сервера действует стандартно.
Состояние станка, 20	1	-	Активный номер инструмента
	2	-	Номер подготовленного инструмента
	3	-	Активная ось инструмента 0=X, 1=Y, 2=Z, 6=U, 7=V, 8=W
	4	-	Запрограммированная скорость вращения шпинделя
	5	-	Текущее состояние шпинделя: -1=неопределено, 0=M3 активно, 1=M4 активно, 2=M5 после M3, 3=M5 после M4
	7	-	Степень передачи
	8	-	Состояние подачи СОЖ: 0=выкл, 1=вкл
	9	-	Активная скорость подачи
	10	-	Индекс подготовленного инструмента
	11	-	Индекс активного инструмента
	Данные канала, 25	1	-

Номер группы, ID-Nr.	Номер	Индекс	Значение
Параметр цикла, 30	1	-	Безопасное расстояние, активный цикл обработки
	2	-	Глубина сверления/фрезерования, активный цикл обработки
	3	-	Глубина врезания, активный цикл обработки
	4	-	Подача на врезание в глубину, активный цикл обработки
	5	-	Первая длина боковой стороны, цикл "Прямоугольный карман"
	6	-	Вторая длина боковой стороны, цикл "Прямоугольный карман"
	7	-	Первая длина боковой стороны, цикл "Канавка"
	8	-	Вторая длина боковой стороны, цикл "Канавка"
	9	-	Радиус, цикл "Круглый карман"
	10	-	Подача фрезерования, активный цикл обработки
	11	-	Направление вращения, активный цикл обработки
	12	-	Время выдержки, активный цикл обработки
	13	-	Шаг резьбы, цикл 17, 18
	14	-	Припуск на чистовую обработку, активный цикл обработки
	15	-	Угол черновой обработки, активный цикл обработки
Модальное состояние, 35	21	-	Угол ощупывания
	22	-	Путь ощупывания
	23	-	Подача измерения
Модальное состояние, 35	1	-	Размерность: 0 = абсолютные (G90) 1 = в инкрементах (G91)
Данные для SQL-таблиц, 40	1	-	Код результата для последней SQL-команды
Данные из таблицы инструментов, 50	1	Номер INSTR.	Длина инструмента
	2	Номер INSTR.	Радиус инструмента
	3	Номер INSTR.	Радиус инструмента R2
	4	Номер INSTR.	Припуск на длину инструмента DL
	5	Номер INSTR.	Припуск на радиус инструмента DR
	6	Номер INSTR.	Припуск на радиус инструмента DR2
	7	Номер INSTR.	Инструмент заблокирован (0 или 1)
	8	Номер INSTR.	Номер инструмента для замены

Программирование: Q-параметры

9.8 Дополнительные функции

Номер группы, ID-Nr.	Номер	Индекс	Значение
	9	Номер INSTR.	Максимальный срок службы TIME1
	10	Номер INSTR.	Максимальный срок службы TIME2
	11	Номер INSTR.	Текущий срок службы CUR. TIME
	12	Номер INSTR.	PLC-состояние
	13	Номер INSTR.	Максимальная длина режущей кромки LCUTS
	14	Номер INSTR.	Максимальный угол врезания ANGLE
	15	Номер INSTR.	TT: Количество режущих кромок CUT
	16	Номер INSTR.	TT: Допуск на износ по длине LTOL
	17	Номер INSTR.	TT: Допуск на износ по радиусу RTOL
	18	Номер INSTR.	TT: направление вращения DIRECT (0=положительное/-1=отрицательное)
	19	Номер INSTR.	TT: Смещение на плоскости R-OFFS
	20	Номер INSTR.	TT: Смещение по длине L-OFFS
	21	Номер INSTR.	TT: Допуск на поломку по длине LBREAK
	22	Номер INSTR.	TT: Допуск на поломку по радиусу RBREAK
	23	Номер INSTR.	PLC-значение
	25	Номер INSTR.	Смещение центра измерительного щупа по вспомогательной оси CAL-OF ₂
	26	Номер INSTR.	Угол шпинделя при калибровке CAL-ANG
	27	Номер INSTR.	Тип инструмента для таблицы мест
	28	Номер INSTR.	Максимальная частота вращения NMAX
	32	Номер INSTR.	Угол при вершине TANGLE
	34	Номер INSTR.	Отвод разрешен LIFTOFF (0 = Нет, 1 = Да)
	35	Номер INSTR.	Радиус допуска на износ R2TOL
	37	Номер INSTR.	Строка в таблице измерительных щупов
	38	Номер INSTR.	Отметка времени последнего использования
Данные из таблицы мест, 51	1	Номер места	Номер инструмента
	2	Номер места	Специальный инструмент: 0=нет, 1=да
	3	Номер места	Фиксированное место: 0=нет, 1=да
	4	Номер места	Заблокированное место: 0=нет, 1=да
	5	Номер места	PLC-состояние
Место инструмента, 52	1	Номер INSTR.	Номер места P
	2	Номер INSTR.	Номер магазина
Информация о файле, 56	1	-	Количество строк выбранной таблицы инструментов
	2	-	Количество строк выбранной таблицы нулевых точек

Номер группы, ID-Nr.	Номер	Индекс	Значение
	4	-	Количество строк открытой произвольной таблицы Значение -1: нет открытой таблицы
Значения, запрограммированные непосредственно в кадре TOOL CALL, 60	1	-	Номер инструмента T
	2	-	Активная ось инструмента 0 = X 6 = U 1 = Y 7 = V 2 = Z 8 = W
	3	-	Скорость вращения шпинделя S
	4	-	Припуск на длину инструмента DL
	5	-	Припуск на радиус инструмента DR
	6	-	Автоматический TOOL CALL 0 = да, 1 = нет
	7	-	Припуск на радиус инструмента DR2
	8	-	Индекс инструмента
	9	-	Активная скорость подачи
Значения, запрограммированные непосредственно в кадре TOOL DEF, 61	1	-	Номер инструмента T
	2	-	Длина
	3	-	Радиус
	4	-	Указатель
	5	-	Данные инструмента программируются в TOOL DEF 1 = да, 0 = нет
Активная коррекция инструмента, 200	1	1 = без припуска 2 = с припуском 3 = с припуском и припуск из TOOL CALL	Активный радиус
	2	1 = без припуска 2 = с припуском 3 = с припуском и припуск из TOOL CALL	Активная длина

Программирование: Q-параметры

9.8 Дополнительные функции

Номер группы, ID-Nr.	Номер	Индекс	Значение	
	3	1 = без припуска 2 = с припуском 3 = с припуском и припуск из TOOL CALL	Радиус скругления R2	
Активные преобразования, 210	1	-	Базовое вращение, ручной режим работы	
	2	-	Запрограммированный при помощи цикла 10 разворот	
	3	-	Активная ось зеркального отображения	
			0: Зеркальное отображение неактивно	
			+1: X-ось зеркально отображена	
			+2: Y-ось зеркально отображена	
			+4: Z-ось зеркально отображена	
			+64: U-ось зеркально отображена	
			+128: V-ось зеркально отображена	
			+256: W-ось зеркально отображена	
			Комбинации = сумма отдельных осей	
		4	1	Активный коэффициент масштабирования X-ось
		4	2	Активный коэффициент масштабирования Y-ось
	4	3	Активный коэффициент масштабирования Z-ось	
	4	7	Активный коэффициент масштабирования U-ось	
	4	8	Активный коэффициент масштабирования V-ось	
	4	9	Активный коэффициент масштабирования W-ось	
	5	1	3D-ROT A-ось	
	5	2	3D-ROT B-ось	
	5	3	3D-ROT C-ось	
	6	-	Поворот плоскости обработки активен/ неактивен (-1/0) в режиме "Отработка программы"	
	7	-	Поворот плоскости обработки активен/ неактивен (-1/0) в режиме "Ручное управление"	
Активное смещение нулевой точки, 220	2	1	X-ось	
		2	Ось Y	
		3	Ось Z	

Номер группы, ID-Nr.	Номер	Индекс	Значение
		4	A-ось
		5	B-ось
		6	Ось C
		7	U-ось
		8	V-ось
		9	W-ось
Диапазон перемещения, 230	2	с 1 по 9	Отрицательный конечный выключатель ПО, ось от 1 до 9
	3	с 1 по 9	Положительный конечный выключатель ПО, ось от 1 до 9
	5	-	Программный концевой выключатель ВКЛ или ВЫКЛ: 0 = ВКЛ, 1 = ВЫКЛ
Заданная позиция в REF- координатах, 240	1	1	X-ось
		2	Ось Y
		3	Ось Z
		4	A-ось
		5	B-ось
		6	Ось C
		7	U-ось
		8	V-ось
		9	W-ось
Текущая позиция в активной системе координат, 270	1	1	X-ось
		2	Ось Y
		3	Ось Z
		4	A-ось
		5	B-ось
		6	Ось C
		7	U-ось
		8	V-ось
		9	W-ось
Измерительный щуп TS, 350	50	1	Тип щупа
		2	Строка в таблице измерительного щупа
	51	-	Рабочая длина
	52	1	Рабочий радиус наконечника щупа
		2	Радиус скругления
	53	1	Смещение центра (главная ось)

Программирование: Q-параметры

9.8 Дополнительные функции

Номер группы, ID-Nr.	Номер	Индекс	Значение
		2	Смещение центра (вспомогательная ось)
	54	-	Угол ориентации шпинделя в градусах (смещение центра)
	55	1	Ускоренная подача
		2	Подача измерения
	56	1	Максимальный путь измерения
		2	Безопасное расстояние
	57	1	Ориентация шпинделя: 0=нет, 1=да
		2	Угол ориентации шпинделя:
Настольный измерительный щуп TT	70	1	Тип щупа
		2	Строка в таблице измерительного щупа
	71	1	Центр по главной оси (REF-система)
		2	Центр по вспомогательной оси (REF-система)
		3	Центр по оси инструмента (REF-система)
	72	-	Радиус контактной площадки
	75	1	Ускоренная подача
		2	Подача измерения при неподвижном шпинделе
		3	Подача измерения при вращающемся шпинделе
	76	1	Максимальный путь измерения
		2	Безопасное расстояние для измерения длины
		3	Безопасное расстояние для измерения радиуса
	77	-	Частота вращения шпинделя
	78	-	Направление ощупывания
Точка привязки из цикла измерительного щупа, 360	1	от 1 до 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)	Последняя точка привязки ручного цикла щупа или последняя точка измерения из цикла 0 без поправки на длину щупа, но с поправкой на радиус измерительного щупа (система координат заготовки)
	2	от 1 до 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)	Последняя точка привязки ручного цикла измерительного щупа или последняя точка измерения из цикла 0 без поправки на длину щупа и поправки на радиус щупа (система координат станка)
	3	от 1 до 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)	Результат измерения циклов измерительного щупа 0 и 1 без поправки на его радиус и длину

Номер группы, ID-Nr.	Номер	Индекс	Значение
	4	от 1 до 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)	Последняя точка привязки ручного цикла измерительного щупа или последняя точка измерения из цикла 0 без поправки на длину щупа и поправки на его радиус (система координат заготовки)
	10	-	Ориентация шпинделя
	11	-	Состояние ошибки при подавленном сообщении об ошибке 0= Точка касания достигнута -1 = Точка касания не достигнута
Значение из активной таблицы нулевых точек в активной системе координат, 500	строка	Столбец	Считывание значений
Базовое преобразование, 507	строка	от 1 до 6 (X, Y, Z, SPA, SPB, SPC)	Считывание базовых преобразований предустановки
Смещение оси, 508	строка	от 1 до 9 (X_OFFS, Y_OFFS, Z_OFFS, A_OFFS, B_OFFS, C_OFFS, U_OFFS, V_OFFS, W_OFFS)	Считывание смещения оси предустановки
Активированная предустановка, 530	1	-	Считывание номера активной предустановки
Считывание данных текущего инструмента, 950	1	-	Длина инструмента L
	2	-	Радиус инструмента R
	3	-	Радиус инструмента R2
	4	-	Припуск на длину инструмента DL
	5	-	Припуск на радиус инструмента DR
	6	-	Припуск на радиус инструмента DR2
	7	-	Инструмент заблокирован — TL 0 = не заблокирован, 1 = заблокирован
	8	-	Номер инструмента для замены RT
	9	-	Максимальный срок службы TIME1
	10	-	Максимальный срок службы TIME2
	11	-	Текущий срок службы CUR. TIME
	12	-	PLC-состояние
	13	-	Максимальная длина режущей кромки LCUTS
	14	-	Максимальный угол врезания ANGLE
	15	-	ТТ: Количество режущих кромок CUT

Программирование: Q-параметры

9.8 Дополнительные функции

Номер группы, ID-Nr.	Номер	Индекс	Значение
	16	-	ТТ: Допуск на износ по длине LTOL
	17	-	ТТ: Допуск на износ по радиусу RTOL
	18	-	ТТ: направление вращения DIRECT 0 = положительное, -1 = отрицательное
	19	-	ТТ: Смещение на плоскости R-OFFS
	20	-	ТТ: Смещение по длине L-OFFS
	21	-	ТТ: Допуск на поломку по длине LBREAK
	22	-	ТТ: Допуск на поломку по радиусу RBREAK
	23	-	PLC-значение
	24	-	Тип инструмента TYP 0 = фреза, 21 = измерительный щуп
	27	-	Строка в таблице измерительных щупов
	32	-	Угол при вершине
	34	-	Lift off
Циклы измерительных щупов, 990	1	-	Поведение при подводе: 0 = стандартная процедура 1 = эффективный радиус, безопасное расстояние — ноль
	2	-	0 = контроль щупа ВЫКЛ 1 = контроль щупа ВКЛ
	4	-	0 = измерительный стержень не отклонен 1 = измерительный стержень отклонен
	8	-	Текущий угол шпинделя
Состояние отработки, 992	10	-	Поиск кадра активен 1 = да, 0 = нет
	11	-	Фаза поиска
	14	-	Номер последней ошибки FN14
	16	-	Отработка активна 1 = отработка, 2 = моделирование
	31	-	Разрешение коррекция на радиус в MDI в кадрах параллельного осям перемещения 0 = не разрешена, 1 = разрешена

Пример: значение активного коэффициента масштабирования Z-оси присвоить Q25

```
55 FN 18: SYSREAD Q25 = ID210 NR4 IDX3
```

FN 19: PLC – Передача значений в PLC



Эту функцию можно применять только при согласовании с фирмой-производителем станков!

С помощью функции **FN 19: PLC** можно передавать до двух числовых значений или параметров Q в PLC.

FN 20: WAIT FOR – Синхронизировать NC и PLC



Эту функцию можно применять только при согласовании с фирмой-производителем станков!

С помощью функции **FN 20: WAIT FOR** можно провести во время выполнения программы синхронизацию между NC и PLC. NC останавливает отработку до тех пор, пока не будет выполнено условие, запрограммированное в **FN 20: WAIT FOR**.

Функцию **WAIT FOR SYNC** можно использовать в случаях, когда, например, считывание данных системы выполняется посредством **FN18: SYSREAD**, требуя синхронизации с реальным временем. В таких случаях система ЧПУ производит предварительный расчет и выполняет следующий NC-кадр, если NC-программа действительно достигла этого кадра.

Пример: приостановить внутренний расчет, считывать текущую позицию в X-оси

```
32 FN 20: WAIT FOR SYNC
```

```
33 FN 18: SYSREAD Q1 = ID270 NR1 IDX1
```

Программирование: Q-параметры

9.8 Дополнительные функции

FN 29: PLC – Передача значений в PLC



Эту функцию можно применять только при согласовании с фирмой-производителем станков!

С помощью функции **FN 29: PLC** можно передавать до двух числовых значений или Q-параметров в PLC.

FN 37: ЭКСПОРТ



Эту функцию можно применять только при согласовании с фирмой-производителем станков!

Функция экспорта **FN37: EXPORT** требуется, если оператору необходимо составлять собственные циклы и включать их в ЧПУ.

9.9 Доступ к таблицам с помощью SQL-инструкций

Введение

Доступ к таблицам программируется в ЧПУ при помощи SQL-инструкций в рамках **Транзакций**. Транзакция состоит из нескольких SQL-инструкций, обеспечивающих систематизированную обработку записей в таблицах.



Таблицы настраиваются фирмой-производителем станка. При этом устанавливаются также названия и обозначения, необходимые в качестве параметров для SQL-инструкций.

Понятия, используемые далее:

- **Таблица:** таблица состоит из X столбцов и Y строк. Она сохраняется в качестве файла в управлении файлами TNC и получает адрес, в котором используется название пути доступа и имя файла (= имя таблицы). Альтернативно к адресации с помощью названий директории и файла можно использовать синонимы.
- **Столбцы:** количество столбцов и их обозначение определяется при конфигурации таблицы. Наименование столбцов применяется для адресации различными инструкциями SQL.
- **Строки:** количество строк является переменной величиной. Можно вставлять новые строки. Не ведётся нумерация строк или что-то подобное. Однако, вы можете выбирать строки на основании содержания столбцов (выбор). Удаление строк возможно только в редакторе таблиц, но не в управляющей программе.
- **Ячейка:** пересечение одного столбца и одной строки.
- **Запись в таблицы:** содержимое одной ячейки
- **Result-set:** во время транзакции управление выбранными строками и столбцами осуществляется в Result-set. Результирующий набор следует рассматривать в качестве „промежуточной памяти“, которая временно сохраняет выбранные строки и столбцы. (Result-set = англ. результирующий набор)
- **Синоним:** с помощью этого выражения обозначается имя таблицы, используемое вместо названия пути доступа и файла. Синонимы назначаются производителем станка в данных конфигурации

Программирование: Q-параметры

9.9 Доступ к таблицам с помощью SQL-инструкций

Транзакция

Транзакция состоит, главным образом, из операций:

- Присвоения таблице (файлу) адреса, выбор строк и передача в результирующий набор
- считывание строк из результирующего набора, изменение и/или включение новых строк
- завершение транзакции. В случае изменений/дополнений строки из результирующего набора переписываются в таблицу (файл).


Но для обработки данных в таблице в NC-программе и во избежание параллельного изменения тех же самых строк таблицы требуются дополнительные операции. Поэтому, возникает следующий **порядок транзакции**:

- 1 Для каждой графы, которая должна обрабатываться, специфицируется Q-параметр. Q-параметр присваивается столбцу – "привязывается" (**SQL BIND...**)
- 2 присвоение таблице (файлу) адреса, выбора строк и передачи в результирующий набор Дополнительно Вы определяете, какие столбцы следует передавать в результирующий набор (**SQL SELECT...**). При этом можно заблокировать выбранные строки. Тогда другие процессы, обладающие доступом к этим строкам для чтения, не могут изменить записей в таблице. Следует всегда блокировать выбранные строки, когда производятся изменения(**SQL SELECT ... FOR UPDATE**)
- 3 Чтение строки из результирующего набора, изменение и/или добавление строк: – сохранение одной строки результирующего набора в Q-параметре Вашей управляющей программы (**SQL FETCH...**) – подготовка изменений в Q-параметрах и передача в строку результирующего набора (**SQL UPDATE...**) – подготовка новой строки таблицы в Q-параметрах и передача в качестве новой строки в результирующий набор (**SQL INSERT...**)
- 4 завершение транзакции. – записи в таблицах подвергались изменениям/дополнялись: данные из результирующего набора сохраняются в таблице (файле). Теперь Вы сохранили в файл. Возможная блокировка отменяется, результирующий набор освобождается (**SQL COMMIT...**). – записи в таблицы не изменялись/дополнялись (доступ только для чтения): возможная блокировка удаляется, результирующий набор освобождается (**SQL ROLLBACK... БЕЗ ИНДЕКСА**).

Можно обрабатывать несколько транзакций параллельно.



Следует обязательно завершить начатую транзакцию, даже если используется исключительно доступ для чтения. Только тогда можно обеспечить сохранение изменений/дополнений, избежать отмены блокировки и освобождения буфера набора результатов.

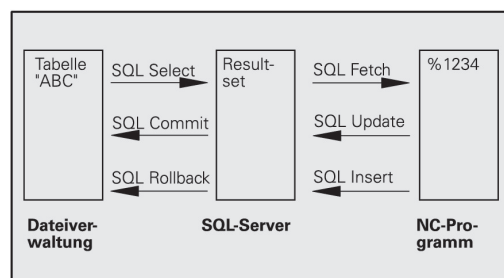

Набор результатов (Result-set)

Выбранные строки в пределах Result-set нумеруются по возрастающей, начиная с 0. Такая нумерация обозначается в качестве **индекса**. В случае права чтения или записи, указывается индекс и, таким образом, целенаправленно запрашивается строка из буфера набора результатов.

Часто бывает целесообразно сохранять строки с сортировкой в пределах этого буфера. Подобная возможность обеспечивается за счет определения графы таблицы, содержащего критерий сортировки. Дополнительно выбирается нарастающая или убывающая последовательность (**SQL SELECT ... ORDER BY ...**).

Выбранной строке, переписываемой в буфер Result-set, присваивается адрес с помощью **HANDLE**. Все последующие SQL-инструкции используют Handle в качестве ссылки для „набора выбранных строк и столбцов“.

После завершения транзакции Handle снова освобождается (**SQL COMMIT...** или **SQL ROLLBACK...**). И прекращает свое действие.


Можно обрабатывать одновременно несколько буферов Result-sets. SQL-сервер назначает для каждой инструкции Select новый Handle.

Привязка Q-параметров к столбцам

Управляющая программа не обладает непосредственным доступом к данным таблицы в результирующем наборе. Данные должны быть переданы в Q-параметры. В обратной последовательности данные обрабатываются сначала в Q-параметрах, а затем передаются в результирующий набор.

С помощью **SQL BIND ...** определяется, какие столбцы таблицы в каких Q-параметрах отражаются. Q-параметры привязываются (присваиваются) к столбцам. Столбцы, которые не привязаны к Q-параметрам, не учитываются в операциях чтения/записи.

Если с помощью **SQL INSERT...** генерируется новая строка таблицы, то столбцы, не привязанные к Q-параметрам, заполняются значениями по умолчанию.

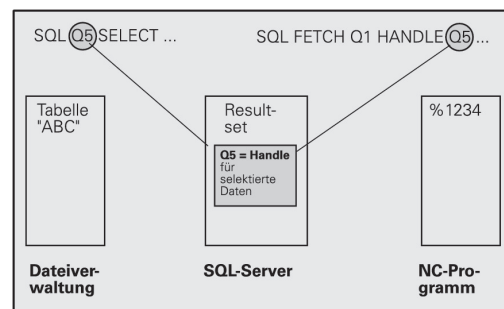

Программирование: Q-параметры

9.9 Доступ к таблицам с помощью SQL-инструкций

Программирование SQL-инструкций

 


Данную функцию можно программировать, только если было введено кодовое число 555343.

Программирование SQL-инструкций выполняется в режиме работы **Программирование:**




- ▶ Нажмите клавишу **SPEC FCT**



- ▶ Нажмите программную клавишу **ПРОГРАММН. ФУНКЦИИ**



 - ▶ Переключите панель Softkey



- ▶ Выбор функции SQL: нажмите клавишу Softkey **SQL**
- ▶ Выберите SQL-инструкцию, используя программную клавишу или нажмите программную клавишу **SQL EXECUTE** и запрограммируйте SQL-инструкцию

Обзор клавиш Softkey

Клавиша Softkey	Функция
SQL BIND	SQL BIND Привязка Q-параметров к столбцам таблицы (присвоение)
SQL SELECT	SQL SELECT Выбор строк таблицы
SQL EXECUTE	SQL EXECUTE Программирование Select-инструкции
SQL FETCH	SQL FETCH Считывание строк таблицы из буфера набора результатов и сохранение в Q-параметрах
SQL ROLLBACK	SQL ROLLBACK <ul style="list-style-type: none"> ■ ИНДЕКС не запрограммирован: сброс прежних изменений/дополнений и окончание транзакции. ■ ИНДЕКС запрограммирован: индексированная строка сохраняется в результирующем наборе – все другие строки удаляются из результирующего набора. Транзакция не закрывается.
SQL COMMIT	SQL COMMIT Передача строк таблицы из результирующего набора в таблицу и завершение транзакции.
SQL UPDATE	SQL UPDATE Передача данных из Q-параметров в существующую строку таблицы результирующего набора
SQL INSERT	SQL INSERT Передача данных из Q-параметров в новую строку таблицы в результирующем наборе

Программирование: Q-параметры

9.9 Доступ к таблицам с помощью SQL-инструкций

SQL BIND

SQL BIND привязывает Q-параметр к столбцу таблицы. SQL-инструкции Fetch, Update и Insert используют эту привязку (присвоение) при передаче данных между результирующим набором и управляющей программой.

SQL BIND без названия таблицы и столбца отменяет эту привязку. Привязка заканчивается не позднее конца управляющей программы или подпрограммы.



- Можно запрограммировать любое число привязок. В операциях чтения/записи учитываются исключительно столбцы, указанные в инструкции Select.
- **SQL BIND...** должна программироваться **перед** командами Fetch, Update или Insert. Инструкцию Select можно программировать без предшествующей инструкции Bind.
- Если в инструкции Select приведены столбцы, для которых не программировалась привязка, это приводит к ошибке в операциях чтения/записи (прерывание программы).

SQL
BIND

- ▶ **Номер параметра результата:** Q-параметр, привязываемый к столбцу таблицы.
- ▶ **База данных: название столбца:** задайте имя таблицы и обозначение столбца, разделенные при помощи . от **имени таблицы:** синонима или пути и имени файла, этой таблицы. Синоним вводится напрямую – названия директории и файла заключаются в простые кавычки.
Обозначение столбца: определённые обозначения столбцов таблицы в данной конфигурации

Привязка Q-параметров к столбцам таблицы

```
11 SQL BIND
   Q881"TAB_EXAMPLE.MESS_NR"
12 SQL BIND
   Q882"TAB_EXAMPLE.MESS_X"
13 SQL BIND
   Q883"TAB_EXAMPLE.MESS_Y"
14 SQL BIND
   Q884"TAB_EXAMPLE.MESS_Z"
```

Отмена привязки

```
91 SQL BIND Q881
92 SQL BIND Q882
93 SQL BIND Q883
94 SQL BIND Q884
```

SQL SELECT

SQL SELECT отбирает строки таблицы и передает в результирующий набор.

SQL-сервер сохраняет данные построчно в результирующий набор. Строки нумеруются по возрастающей, начиная с 0. Этот номер строки, **ИНДЕКС**, используется в SQL-командах Fetch и Update.

В функции **SQL SELECT...WHERE...** задаются критерии выбора. Таким образом можно ограничивать количество передаваемых строк. Если эта опция не используется, то загружаются все строки таблицы.

В функции **SQL SELECT...ORDER BY...** задается критерий сортировки. Он состоит из обозначения столбцов и ключевого слова для сортировки по возрастанию/убыванию. Если данная опция не используется, то строки сохраняются в случайной последовательности.

С помощью функции **SQL SELECT...FOR UPDATE** блокируются отобранные строки для других приложений. Другие приложения могут читать эти строки, но не могут изменять их. Обязательно используйте данную опцию, если хотите производить изменения в записях таблицы.

Пустой результирующий набор: если нет строк, соответствующих критериям выбора, SQL-сервер выдает действительный идентификатор, но не возвращает записи в таблицы.

SQL
EXECUTE

- ▶ **Номер параметра для результата:** Q-параметр для идентификатора. SQL-сервер предоставляет идентификатор для данной, выбранной при помощи активной Select-инструкции группы строк и столбцов.

В случае ошибки (невозможно осуществить выбор) SQL-сервер возвращает к 1. "0" обозначает недействительный идентификатор.

- ▶ **База данных: SQL-текст команды:** со следующими элементами:
 - **SELECT** (ключевое слово): идентификатор SQL-команды, обозначения предусмотренных для передачи столбцов таблицы – несколько столбцов разделить с помощью ,. Для всех указанных здесь столбцов следует выполнить привязку Q-параметров.
 - **FROM** название таблицы: синоним или название директории и файла этой таблицы. Синоним записывается напрямую - путь и имя таблицы заключаются в простые кавычки SQL-команд, обозначения предусмотренных для передачи столбцов таблицы – несколько столбцов разделить с помощью ,. Для всех указанных здесь столбцов следует выполнить привязку Q-параметров.

Выбор всех строк таблицы

```
11 SQL BIND
   Q881"TAB_EXAMPLE.MESS_NR"
```

```
12 SQL BIND
   Q882"TAB_EXAMPLE.MESS_X"
```

```
13 SQL BIND
   Q883"TAB_EXAMPLE.MESS_Y"
```

```
14 SQL BIND
   Q884"TAB_EXAMPLE.MESS_Z"
```

...

```
20 SQL Q5
   "SELECTMESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
   MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE"
```

выбор строк таблицы опцией WHERE

...

```
20 SQL Q5
   "SELECTMESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
   MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE
   WHERE MESS_NR<20"
```

выбор строк таблицы опцией WHERE и Q-параметром

...

```
20 SQL Q5
   "SELECTMESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
   MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE
   WHERE MESS_NR==:'Q11'"
```

Имя таблицы определяется с помощью пути и имени файла

...

```
20 SQL Q5
   "SELECTMESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
   MESS_Z FROM 'V:\TABLE
   \TAB_EXAMPLE' WHERE
   MESS_NR<20"
```

Программирование: Q-параметры

9.9 Доступ к таблицам с помощью SQL-инструкций


- Опционально:
WHERE Критерии выбора: критерий выбора состоит из обозначения столбца, условия (смотри таблицу) и контрольного значения. Несколько критериев выбора связываются логическим И либо ИЛИ. Контрольное значение программируется непосредственно или в Q-параметре. Q-параметр начинается с : и записывается с апострофом
- Опционально:
ORDER BY Обозначение столбца **ASC** для сортировки по возрастанию **ORDER BY** Обозначение столбца **DESC** для сортировки по убыванию. Если вы не программируете ни **ASC**, ни **DESC**, по умолчанию действует сортировка по возрастанию. Система ЧПУ сортирует выбранные строки по указанным столбцам
- Опционально:
FOR UPDATE (кодовое слово): выбранные строки блокируются для записи со стороны других процессов

Условие	Программирование
Равно	= ==
Не равно	!= <>
Меньше	<
Меньше или равно	<=
Больше	>
Больше или равно	>=
Объединение нескольких условий с помощью функции:	
Логическое И	И
Логическое ИЛИ	OR

SQL FETCH

SQL FETCH считывает строку с назначенным при помощи **ИНДЕКСА** адресом из результирующего набора и сохраняет записи таблицы в привязанных (присвоенных) Q-параметрах. Результирующий набор адресуется при помощи **ИДЕНТИФИКАТОРА**.

 SQL FETCH учитывает все столбцы, указанные в инструкции Select.



- ▶ **Номер параметра результата:** Q-параметр, в который SQL-сервер сообщает результат:
0: ошибка не появилась
1: ошибка появилась (неверный идентификатор или слишком большой индекс)
- ▶ **База данных: SQL-доступ-ID:** Q-параметр, с идентификатором для идентификации результирующего набора
Дополнительная информация: "SQL SELECT", Стр. 359
- ▶ **База данных: индекс к SQL-результату:** номер строки из результирующего набора. Записи таблицы этой строки считываются и передаются в связанные Q-параметры. Если Вы не задаёте индекс, то считывается первая строка (n=0). Номер строки указывается напрямую, или передаётся через Q-параметр, содержащий индекс

Номер строки передается в Q-параметре

```
11 SQL BIND
   Q881"TAB_EXAMPLE.MESS_NR"
12 SQL BIND
   Q882"TAB_EXAMPLE.MESS_X"
13 SQL BIND
   Q883"TAB_EXAMPLE.MESS_Y"
14 SQL BIND
   Q884"TAB_EXAMPLE.MESS_Z"
...
20 SQL Q5
   "SELECTMESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
   MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE"
...
30 SQL FETCH Q1HANDLE Q5 INDEX
   +Q2
```

Номер строки программируется напрямую

```
...
30 SQL FETCH Q1HANDLE Q5 INDEX5
```

Программирование: Q-параметры

9.9 Доступ к таблицам с помощью SQL-инструкций

SQL UPDATE

SQL UPDATE передает подготовленные в Q-параметрах данные в строку результирующего набора, которая адресуется при помощи **ИНДЕКСА**. Существующая в результирующем наборе строка полностью перезаписывается.

SQL UPDATE учитывает все столбцы, указанные в инструкции Select.

SQL
UPDATE

- ▶ **Номер параметра для результата:** Q-параметр, в который SQL-сервер сообщает результат:
0: ошибка не появилась
1: ошибка появилась (неверный идентификатор, слишком большой индекс, выход за верхний/нижний предел диапазона значений или неверный формат данных)
- ▶ **База данных: SQL-доступ-ID:** Q-параметр, с идентификатором для идентификации результирующего набора
Дополнительная информация: "SQL SELECT", Стр. 359
- ▶ **База данных: индекс к SQL-результату:** номер строки из результирующего набора. Подготовленные в Q-параметрах элементы таблицы, записываются в эти строки. Если Вы не задаёте индекс, то записывается первая строка (n=0).
Номер строки указывается напрямую, или передаётся через Q-параметр, содержащий индекс

Номер строки программируется напрямую

...

40 SQL UPDATEQ1 HANDLE Q5 INDEX5

SQL INSERT

SQL INSERT генерирует новую строку в буфере набора результатов и передает подготовленные в Q-параметрах данные в новую строку.

SQL INSERT учитывает все столбцы, указанные в инструкции Select – столбцы таблицы, не учитываемые в инструкции Select, заполняются стандартными значениями.

SQL
INSERT

- ▶ **Номер параметра результата:** Q-параметр, в который SQL-сервер сообщает результат:
0: ошибка не появилась
1: ошибка появилась (неверный идентификатор, выход за верхний/нижний предел диапазона значений или неверный формат данных)
- ▶ **База данных: SQL-доступ-ID:** Q-параметр, с идентификатором для идентификации результирующего набора
Дополнительная информация: "SQL SELECT", Стр. 359

Номер строки передается в Q-параметре

11 SQL BIND
Q881"TAB_EXAMPLE.MESS_NR"

12 SQL BIND
Q882"TAB_EXAMPLE.MESS_X"

13 SQL BIND
Q883"TAB_EXAMPLE.MESS_Y"

14 SQL BIND
Q884"TAB_EXAMPLE.MESS_Z"

...

20 SQL Q5
"SELECTMESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE"

...

40 SQL INSERTQ1 HANDLE Q5

SQL COMMIT

SQL COMMIT передает все имеющиеся в буфере Result-set строки обратно в таблицу. Назначенная с помощью **SELECT...FOR UPDATE** блокировка отменяется.

Назначенный в инструкции **SQL SELECT** идентификатор становится недействительным.

SQL
COMMIT

- ▶ **Номер параметра для результата:** Q-параметр, в который SQL-сервер сообщает результат:
0: ошибка не появилась
1: ошибка появилась (неверный идентификатор или те одинаковые данные в столбцах, в которых требуются однозначные данные)
- ▶ **База данных: SQL-доступ-ID:** Q-параметр, с идентификатором для идентификации результирующего набора
Дополнительная информация: "SQL SELECT", Стр. 359

11 SQL BIND
Q881"TAB_EXAMPLE.MESS_NR"
12 SQL BIND
Q882"TAB_EXAMPLE.MESS_X"
13 SQL BIND
Q883"TAB_EXAMPLE.MESS_Y"
14 SQL BIND
Q884"TAB_EXAMPLE.MESS_Z"
...
20 SQL Q5
"SELECTMESS_NR,MESS_X,MESS_Y, MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE"
...
30 SQL FETCH Q1HANDLE Q5 INDEX
+Q2
...
40 SQL UPDATEQ1 HANDLE Q5 INDEX
+Q2
...
50 SQL COMMITQ1 HANDLE Q5

SQL ROLLBACK

Выполнение **SQL ROLLBACK** зависит от того, программировался ли **ИНДЕКС**:

- **ИНДЕКС** не запрограммирован: результирующий набор не записывается в таблицу (имеющиеся изменения/дополнения теряются). Транзакция завершается – назначенный в **SQL SELECT** идентификатор становится недействительным. Типичное использование: Вы заканчиваете транзакцию с доступом только для чтения.
- **ИНДЕКС** запрограммирован: указанная строка сохраняется – все другие строки удаляются из результирующем наборе. Транзакция **не** закрывается. Установленная с **SELECT...FOR UPDATE** блокировка сохраняется для выделенной строки – для всех остальных строк она отменяется.

SQL
ROLLBACK

- ▶ **Номер параметра результата:** Q-параметр, в который SQL-сервер сообщает результат:
0: ошибка не появилась
1: ошибка появилась (неверный идентификатор)
- ▶ **База данных: SQL-доступ-ID:** Q-параметр, с идентификатором для идентификации результирующего набора
Дополнительная информация: "SQL SELECT", Стр. 359
- ▶ **База данных: индекс к SQL-результату:** строка, которая должна сохраняться в результирующем наборе. Номер строки указывается непосредственно, либо оператор программирует Q-параметр, содержащий индекс.

11 SQL BIND
Q881"TAB_EXAMPLE.MESS_NR"
12 SQL BIND
Q882"TAB_EXAMPLE.MESS_X"
13 SQL BIND
Q883"TAB_EXAMPLE.MESS_Y"
14 SQL BIND
Q884"TAB_EXAMPLE.MESS_Z"
...
20 SQL Q5
"SELECTMESS_NR,MESS_X,MESS_Y, MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE"
...
30 SQL FETCH Q1HANDLE Q5 INDEX
+Q2
...
50 SQL ROLLBACKQ1 HANDLE Q5

Программирование: Q-параметры






 
 

 
 

 

9.10 Непосредственный ввод формулы

9.10 Непосредственный ввод формулы

Ввод формулы

При помощи клавиш Softkey оператор может вводить непосредственно в программу обработки математические формулы, содержащие несколько арифметических операций.

Математические функции появляются при нажатии клавиши Softkey **ФОРМУЛА**. Система ЧПУ отобразит следующие клавиши Softkey на нескольких панелях:

Клавиша Softkey	Логическая функция
	Сложение например, $Q10 = Q1 + Q5$
	Вычитание например, $Q25 = Q7 - Q108$
	Умножение например, $Q12 = 5 * Q5$
	Деление например, $Q25 = Q1 / Q2$
	Открыть скобки например, $Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)$
	Закрыть скобки например, $Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)$
	Возвести значение в квадрат (англ. "square") например, $Q15 = SQ 5$
	Извлечь корень (англ. "square root") например, $Q22 = SQRT 25$
	Синус угла например, $Q44 = SIN 45$
	Косинус угла например, $Q45 = COS 45$
	Тангенс угла например, $Q46 = TAN 45$
	Арсинус Обратная функция синуса; определить угол из соотношения "противолежащий катет/ гипотенуза" например, $Q10 = ASIN 0,75$
	Аркосинус Обратная функция косинуса; определить угол из соотношения "прилежащий катет/ гипотенуза" например, $Q11 = ACOS Q40$

Клавиша Softkey	Логическая функция
ATAN	Арктангенс Обратная функция тангенса; определить угол из соотношения "противолежащий катет/прилежащий катет" например, Q12 = ATAN Q50
^	Возвести значения в степень например, Q15 = 3^3
PI	Константа PI (3,14159) например, Q15 = PI
LN	Получить натуральный логарифм (LN) числа Базовое число 2,7183 например, Q15 = LN Q11
LOG	Получить логарифм числа, базовое число 10 например, Q33 = LOG Q22
EXP	Экспоненциальная функция, 2,7183 в степени n например, Q1 = EXP Q12
NEG	Отрицание значений (умножение на -1) например, Q2 = NEG Q1
INT	Отбрасывание разрядов после запятой Образование целого числа например, Q3 = INT Q42
ABS	Образование абсолютного значения числа например, Q4 = ABS Q22
FRAC	Отбрасывание разрядов до запятой Фракционирование например, Q5 = FRAC Q23
SGN	Проверка знака числа например, Q12 = SGN Q50 Если обратное значение Q12 = 1, то Q50 >= 0 Если обратное значение Q12 = -1, то Q50 < 0
%	Рассчитать значение по модулю (остаток деления) например, Q12 = 400 % 360 Результат: Q12 = 40

Программирование: Q-параметры

9.10 Непосредственный ввод формулы

Правила вычислений

Для программирования математических формул действуют следующие правила:

Расчет точки перед чертой

$$12 \text{ Q1} = 5 * 3 + 2 * 10 = 35$$

- 1 шаг расчета $5 * 3 = 15$
- 2 шаг расчета $2 * 10 = 20$
- 3 шаг расчета $15 + 20 = 35$

или

$$13 \text{ Q2} = \text{SQ } 10 - 3^3 = 73$$

- 1 шаг расчета: 10 поднимать в квадрат = 100
- 2 шаг расчета: 3 возвести в степень 3 = 27
- 3 шаг расчета: $100 - 27 = 73$

Закон распределения


Закон распределения при вычислениях в скобках

$$a * (b + c) = a * b + a * c$$

Примеры заданий

Вычислить угол с арктангенсом из противоположного катета (Q12) и прилежащего катета (Q13); результат присвоить параметру Q25:

- Q
 - ▶ Выберите ввод формулы: нажмите клавишу **Q** и программную клавишу **FORMEL** или воспользуйтесь быстрым доступом
- FORMULA
- Q
 - ▶ Нажмите клавишу **Q** на ASCII-клавиатуре.

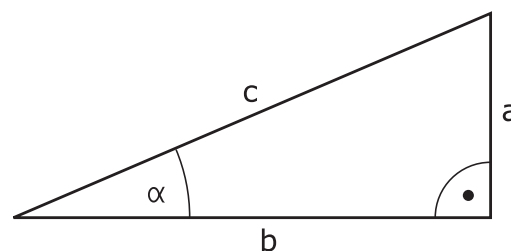

НОМЕР ПАРАМЕТРА РЕЗУЛЬТАТА?

- ENT
 - ▶ Введите **25** (номер параметра) и нажмите клавишу **ENT**.
- ▶
 - ▶ Переключите панель программных клавиш и выберите функцию арктангенса
- ATAN
- ◀
 - ▶ Снова переключите панель программных клавиш и откройте скобки
- (
- Q
 - ▶ Введите **12** (номер Q-параметра).
- /
 - ▶ Выберите деление
- Q
 - ▶ Введите **13** (номер Q-параметра).
-)
 - ▶ Закройте скобки и завершите ввод формулы
- END

Пример NC-кадра

```
37 Q25 = ATAN (Q12/Q13)
```

Программирование: Q-параметры

9.11 Строковые параметры

9.11 Строковые параметры

 



Функции обработки строки

Обработку строки с использованием QS-параметров Вы можете применять для создания переменной последовательности знаков. Такие последовательности знаков можно, например, выдавать с помощью функции **FN 16:F-PRINT**, для создания переменных протоколов.

Строковому параметру можно присвоить цепочку символов (буквы, цифры, специальные символы, контрольные символы и пустые символы) длиной до 255 знаков. Присвоенные или считанные значения можно далее обрабатывать и проверять при помощи описанных ниже функций. Как и в случае программирования Q-параметров, оператору доступно всего 2000 QS-параметров.

Дополнительная информация: "Принцип действия и обзор функций", Стр. 318

В функциях Q-параметров **ФОРМУЛА СТРОКИ** и **ФОРМУЛА** содержатся разные функции для обработки строковых параметров.




 
Клавиша Softkey	Функции ФОРМУЛЫ СТРОКИ	Страница
	Присвоение параметров строки	369
	Соединение строковых параметров	369
	Преобразование цифрового значения в строковый параметр	370
	Копирование части строки из параметра строки	371
Клавиша Softkey	Функции строки в функции ФОРМУЛА	Страница
	Преобразование параметра строки в цифровое значение	372
	Проверка строкового параметра	373
	Определение длины строкового параметра	374
	Сравнение алфавитной последовательности	375



Если используется функция **ФОРМУЛА СТРОКИ**, то результатом арифметических расчетов всегда является строка. Если используется функция **ФОРМУЛА**, то результатом арифметических расчетов всегда является цифровое значение.

Присвоение параметров строки

Перед тем, как использовать переменные строки, их следует присвоить. Для этого применяется команда **DECLARE STRING**.


 
 

-  ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями
-  ▶ Открытие функционального меню
-  ▶ Выберите функции строки
-  ▶ Выберите функцию **DECLARE STRING**

Пример NC-кадра

```
37 DECLARE STRING QS10 = "ЗАГОТОВКА"
```

Соединение параметров строки в цепочку

С помощью оператора цепочки (параметр строки | | параметр строки) можно соединять несколько параметров строки друг с другом.

-  ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями
-  ▶ Открытие функционального меню
-  ▶ Выберите функции строки
-  ▶ Выберите функцию **ФОРМУЛА СТРОКИ**
- ▶ Введите номер параметра строки, под которым ЧПУ должна сохранить сцепленную строку, подтвердите ввод нажатием клавиши **ENT**
- ▶ Введите номер параметра строки, в котором сохраняется **первая** часть строки, подтвердите ввод нажатием кнопки **ENT**: ЧПУ покажет на экране символ сцепления | |
- ▶ Подтвердите нажатием клавиши **ENT**
- ▶ Введите номер параметра строки, в котором сохраняется **вторая** часть строки, подтвердите ввод нажатием клавиши **ENT**
- ▶ Повторяйте операцию до тех пор, пока не будут выбраны все сцепленные части строк. Завершите процесс нажатием кнопки **END**

Программирование: Q-параметры

9.11 Строковые параметры

Пример: QS10 должен содержать полный текст из QS12, QS13 и QS14

```
37 QS10 = QS12 || QS13 || QS14
```

Содержание параметров:

- QS12: заготовка
- QS13: Состояние:
- QS14: Брак
- QS10: состояние заготовки: брак

Преобразование цифрового значения в параметр строки

Функция **TOCHAR** осуществляет преобразование цифрового значения в строковый параметр. Таким образом, можно сцеплять числовые значения со строковыми переменными.

- СПЕЦ
FCT

 - ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями
- ПРОГРАММ.
ФУНКЦИИ

 - ▶ Открытие функционального меню
- ФУНКЦИИ
СТР. ЗНАКОВ

 - ▶ Выберите функции строки
- ФОРМУЛА
СТРОКИ

 - ▶ Выберите функцию **ФОРМУЛА СТРОКИ**
- TOCHAR



 

 
 - ▶ Выберите функцию преобразования цифрового значения в строковый параметр
 - ▶ Введите число или желаемый Q-параметр, который ЧПУ должна преобразовать, нажатием клавиши **ENT** подтвердите ввод
 - ▶ Если требуется ввести количество разрядов после запятой, которые ЧПУ должна преобразовать, подтвердите ввод клавишей **ENT**
 - ▶ Закройте скобки нажатием клавиши **ENT** и завершите ввод нажатием клавиши **END**

Пример: преобразование параметра Q50 в параметр строки QS11, используя 3 десятичных разряда

```
37 QS11 = TOCHAR ( DAT+Q50 DECIMALS3 )
```

Копирование части строки из параметра строки

Используя функцию **SUBSTR**, можно считывать определенный фрагмент параметра строки.

- 
 - ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями
- 
 - ▶ Открыть функциональное меню
- 
 - ▶ Выберите функции строки
- 
 - ▶ Выберите функцию **ФОРМУЛА СТРОКИ**
 - ▶ Введите номер параметра, под которым система ЧПУ должна сохранить скопированную последовательность знаков, подтвердите ввод нажатием клавиши **ENT**
- 
 - ▶ Выберите функцию для вырезания части строки
 - ▶ Введите номер QS-параметра, из которого следует скопировать часть строки, подтвердите ввод нажатием клавиши **ENT**
 - ▶ Введите номер позиции, с которой следует начать копирование части строки, подтвердите ввод нажатием клавиши **ENT**
 - ▶ Введите количество знаков, которое следует скопировать, подтвердите ввод нажатием клавиши **ENT**
 - ▶ Закройте скобки нажатием клавиши **ENT** и завершите ввод нажатием клавиши **END**



Следует следить за тем, чтобы первый знак в последующем тексте стоял на 0 месте.

Пример: из параметра строки **QS10** считывается подстрока длиной в четыре знака (**LEN4**), начиная с третьей позиции (**BEG2**)

```
37 QS13 = SUBSTR ( SRC_QS10 BEG2 LEN4 )
```

Программирование: Q-параметры

9.11 Строковые параметры

Преобразование параметра строки в цифровое значение

Функция **TONUMB** осуществляет преобразование параметра строки в цифровое значение. Преобразуемое значение должно состоять только из числовых значений.



Подвергаемый преобразованию QS-параметр может содержать только одно числовое значение, в противном случае система ЧПУ выдает сообщение об ошибке.

Q

- ▶ Выберите функции Q-параметров

ФОРМУЛА

- ▶ Выберите функцию **ФОРМУЛА**
- ▶ Введите номер параметра, под которым система ЧПУ должна сохранить цифровое значение, подтвердите ввод нажатием клавиши **ENT**

◀

- ▶ Переключите панель Softkey

TONUMB





- ▶ Выберите функцию преобразования параметра строки в цифровое значение
- ▶ Ввести номер QS-параметра, который система ЧПУ должна преобразовать, подтвердить ввод нажатием клавиши **ENT**
- ▶ Закройте скобки нажатием кнопки **ENT** и завершите ввод нажатием кнопки **END**

Пример: преобразование параметра строки QS11 в числовой параметр Q82

```
37 Q82 = TONUMB ( SRC_QS11 )
```

Проверка параметра строки

Используя функцию **INSTR**, можно проверить, содержит ли один параметр строки другой параметр строки и если содержит, то где именно.

-  ▶ Выберите функции Q-параметров
-  ▶ Выберите функцию **ФОРМУЛА**
-  ▶ Переключите панель Softkey
-  ▶ Выберите функцию проверки параметра строки
- ▶ Ввести номер QS-параметра, в который система ЧПУ должна сохранить искомый текст, подтвердить нажатием кнопки **ENT**
- ▶ Ввести номер QS-параметра, поиск которого должна провести система ЧПУ, подтвердить нажатием кнопки **ENT**
- ▶ Введите номер места, с которого система ЧПУ должна начать поиск части строки, подтвердите ввод нажатием клавиши **ENT**
- ▶ Закройте скобки нажатием кнопки **ENT** и завершите ввод нажатием кнопки **END**



Следует следить за тем, чтобы первый знак в последующем тексте стоял на 0 месте.

Если система ЧПУ не находит искомую часть строки, в параметрах результата сохраняется весь отрезок строки, в котором выполнялся поиск (отсчет начинается с 1).

Если искомая часть строки повторяется многократно, система ЧПУ указывает первое место, в котором она нашла часть строки.

Пример: провести в QS10 поиск текста, сохраненного в параметре QS13. Начинать поиск с третьего места


```
37 Q50 = INSTR ( SRC_QS10 SEA_QS13 BEG2 )
```


Программирование: Q-параметры


9.11 Строковые параметры


Определение длины параметра строки

Функция **STRLEN** возвращает длину текста, сохраненного в выбираемом строковом параметре.

- 
 - ▶ Выберите функции Q-параметров

- 
 - ▶ Выберите функцию **ФОРМУЛА**
 - ▶ Введите номер Q-параметра, в который система ЧПУ должна сохранять значение определяемой длины строки, подтвердите ввод нажатием клавиши **ENT**

- 
 - ▶ Переключите панель Softkey

 







- 
 - ▶ Выберите функцию для определения длины текста строкового параметра
 - ▶ Введите номер QS-параметра, длину которого система ЧПУ должна определить, подтвердите ввод нажатием клавиши **ENT**
 - ▶ Закройте скобки нажатием клавиши **ENT** и завершите ввод нажатием клавиши **END**

Пример: определение длины QS15

```
37 Q52 = STRLEN ( SRC_QS15 )
```

Сравнение алфавитных последовательностей

Используя функцию **STRCOMP**, можно сравнивать алфавитные последовательности параметров строки.

-  ▶ Выберите функции Q-параметров
-  ▶ Выберите функцию **ФОРМУЛА**
-  ▶ Введите номер Q-параметра, в который система ЧПУ должна сохранить результат сравнения, подтвердите ввод нажатием клавиши **ENT**
-  ▶ Переключите панель Softkey
-  ▶ Выберите функцию сравнения строковых параметров
-  ▶ Введите номер первого QS-параметра, для которого система ЧПУ должна провести его сравнение с другими, подтвердите ввод нажатием клавиши **ENT**
-  ▶ Введите номер второго QS-параметра, для которого система ЧПУ должна провести его сравнение, подтвердите ввод нажатием клавиши **ENT**
-  ▶ Закройте скобки нажатием клавиши **ENT** и завершите ввод нажатием клавиши **END**



Система ЧПУ выдаст следующие результаты:

- **0**: сравненные QS-параметры идентичны
- **-1**: в алфавитном порядке первый QS-параметр находится **перед** вторым QS-параметром
- **+1**: в алфавитном порядке первый QS-параметр находится **за** вторым QS-параметром

Пример: сравнение алфавитной последовательности QS12 и QS14

```
37 Q52 = STRCOMP ( SRC_QS12 SEA_QS14 )
```


Программирование: Q-параметры

9.11 Строковые параметры

Считывание машинных параметров

С помощью функции **CFGREAD** можно считать машинные параметры системы ЧПУ в виде цифровых значений или строк.

Для считывания машинного параметра необходимо определить имя параметра, объект параметра и, при наличии, имя группы и указатель в редакторе конфигурации системы ЧПУ:

Символ	Тип	Значение	Пример:
	Key (ключ)	Имя группы машинных параметров (при наличии)	CH_NC
	Entität (смысл)	Объект параметра (имя начинается с "Cfg...")	CfgGeoCycle
	Attribut (атрибут)	Имя машинного параметра	displaySpindleErr
	Index	Индекс списка машинного параметра (при наличии)	[0]



Способ отображения имеющихся параметров можно изменить в редакторе конфигураций для параметров пользователя. Согласно стандартным настройкам параметры отображаются в виде кратких текстов-пояснений. Чтобы вывести на дисплей фактические системные имена параметров, нажмите кнопку режима разделения дисплея на области, а затем клавишу **Softkey ОТОБРАЗИТЬ СИСТЕМНЫЕ ИМЕНА**. Действуйте так же, чтобы вернуться в стандартный режим отображения.

Перед считыванием машинного параметра с помощью функции **CFGREAD**, следует задать QS-параметр с атрибутом, смыслом и ключом.

Следующие параметры запрашиваются в диалоге функции **CFGREAD**:

- **KEY_QS**: имя группы (ключ) машинных параметров
- **TAG_QS**: имя объекта (смысл) машинных параметров
- **ATR_QS**: имя (атрибут) машинных параметров
- **IDX**: список машинных параметров

Считывание строки машинных параметров

Сохранение содержимого машинного параметра в виде строки QS-параметра:

- ▶ Нажмите кнопку **Q**
- ▶ Выберите функцию **ФОРМУЛА СТРОКИ**
- ▶ Введите номер параметра строки, под которым система ЧПУ должна сохранить машинный параметр, подтвердите ввод нажатием кнопки **ENT**
- ▶ Выберите функцию **CFGREAD**
- ▶ Введите номера параметров строки для ключа, смысла и атрибута, подтвердите ввод кнопкой **ENT**
- ▶ При необходимости введите номер индекса или закройте диалог с помощью **NO ENT**
- ▶ Закройте скобки нажатием кнопки **ENT** и завершите ввод нажатием кнопки **END**

Пример: считывание обозначения четвертой оси в виде строки

Настройки параметров в редакторе конфигурации

Настройки дисплея

CfgDisplayData

axisDisplayOrder

от [0] до [5]



14 DECLARE STRINGQS11 = ""	Присвоение параметра строки для ключа
15 DECLARE STRINGQS12 = "CFGDISPLAYDATA"	Присвоение параметра строки для смысла
16 DECLARE STRINGQS13 = "AXISDISPLAYORDER"	Присвоение строчного параметра для имени параметра
17 QS1 = CFGREAD(KEY_QS11 TAG_QS12 ATR_QS13 IDX3)	Считывание машинных параметров

Программирование: Q-параметры

9.11 Строковые параметры

Считывание цифрового значения одного из машинных параметров

Сохранение значения машинного параметра в виде цифрового значения в одном Q-параметре:

-  Выберите функции Q-параметров
- 
 - ▶ Выберите функцию **ФОРМУЛА**
 - ▶ Введите номер Q-параметра, в котором система ЧПУ должна сохранить машинный параметр, подтвердите ввод кнопкой **ENT**
 - ▶ Выберите функцию **CFGREAD**
 - ▶ Введите номера параметров строки для ключа, смысла и атрибута, подтвердите ввод кнопкой **ENT**
 - ▶ При необходимости введите номер индекса или закройте диалог с помощью **NO ENT**
 - ▶ Закройте скобки нажатием кнопки **ENT** и завершите ввод нажатием кнопки **END**

Пример: считывание коэффициента перекрытия в Q-параметр

Настройки параметров в редакторе конфигурации

ChannelSettings

CH_NC

CfgGeoCycle

pocketOverlap

14 DECLARE STRINGQ\$11 = "CH_NC"	Присвоение параметра строки для ключа
15 DECLARE STRINGQ\$12 = "CFGGEOCYCLE"	Присвоение параметра строки для смысла
16 DECLARE STRINGQ\$13 = "POCKETOVERLAP"	Присвоение строчного параметра для имени параметра
17 Q50 = CFGREAD(KEY_Q\$11 TAG_Q\$12 ATR_Q\$13)	Считывание машинных параметров

9.12 Q-параметры с заданными значениями

За Q-параметрами с Q100 по Q199 система ЧПУ закрепляет значения. Q-параметрам присваиваются:

- значения из PLC
- данные об инструменте и шпинделе
- данные об эксплуатационном состоянии
- результаты измерений из циклов измерительного щупа и т.п.

Система ЧПУ сохраняет заданные Q-параметры Q108, Q114 и Q115 - Q117 в единицах измерения текущей программы.



Q-параметры с заданными значениями (QS-параметры) с Q100 и по Q199 (с QS100 по QS199) не должны использоваться в NC-программах в качестве параметров расчетов, так как это может стать причиной неблагоприятного результата.

Значения из PLC: с Q100 по Q107

Система ЧПУ использует параметры с Q100 по Q107, для копирования значения из PLC в NC-программу.

Активный радиус инструмента: Q108

Активное значение радиуса инструмента присваивается Q108. В состав Q108 входят:

- Радиус инструмента R (таблица инструментов или TOOL DEF-кадр)
- Дельта-значение DR из таблицы инструментов
- дельта-значение DR из TOOL CALL-кадра



ЧПУ сохраняет в памяти активный радиус инструмента, в том числе после перерыва электроснабжения

Ось инструментов: Q109

Значение параметра Q109 зависит от текущей оси инструментов:

Ось инструмента	Значение параметра
Ось инструмента не определена	Q109 = -1
X-ось	Q109 = 0
Ось Y	Q109 = 1
Z-ось	Q109 = 2
U-ось	Q109 = 6
V-ось	Q109 = 7
W-ось	Q109 = 8

Программирование: Q-параметры

9.12 Q-параметры с заданными значениями

Состояние шпинделя: Q110

Значение параметра Q110 зависит от последней запрограммированной M-функции для шпинделя:

М-функция	Значение параметра
Состояние шпинделя не определено	Q110 = -1
M3: шпиндель ВКЛ, по часовой стрелке	Q110 = 0
M4: шпиндель ВКЛ, против часовой стрелки	Q110 = 1
M5 после M3	Q110 = 2
M5 после M4	Q110 = 3

Подача СОЖ: Q111

М-функция	Значение параметра
M8: Подача СОЖ ВКЛ	Q111 = 1
M9: Подача СОЖ ВЫКЛ	Q111 = 0

Коэффициент перекрытия: Q112

Система ЧПУ присваивает Q112 коэффициент перекрытия при фрезеровании карманов.

Размеры, указанные в программе: Q113

Значение параметра Q113 при вложении подпрограмм с PGM CALL зависит от размеров, указанных в той программе, которая первой вызывает другую программу.

Размеры, указанные в главной программе	Значение параметра
Метрическая система (мм)	Q113 = 0
Дюймовая система (дюйм)	Q113 = 1

Длина инструмента: Q114

Текущее значение длины инструмента присваивается Q114.



ЧПУ сохраняет в памяти активную длину инструмента, в том числе после перерыва электроснабжения

Координаты после ощупывания во время выполнения программы

Параметры с Q115 по Q119 после запрограммированного измерения с помощью трехмерного измерительного щупа содержат координаты положения шпинделя в момент ощупывания. Координаты относятся к точке привязки, активной в ручном режиме.

Значения длины измерительного стержня и радиуса наконечника щупа для этих координат не учитываются.

Ось координат	Значение параметра
X-ось	Q115
Ось Y	Q116
Z-ось	Q117
IV-ая ось зависит от станка	Q118
V-я ось зависит от станка	Q119

Отклонение фактического значения от заданного при автоматическом измерении инструмента с помощью ТТ 130

Отклонение фактического значения от заданного	Значение параметра
Длина инструмента	Q115
Радиус инструмента	Q116

Наклон плоскости обработки с помощью углов заготовки: координаты, рассчитанные системой ЧПУ для осей вращения

Координаты	Значение параметра
Ось А	Q120
В-ось	Q121
Ось С	Q122

Программирование: Q-параметры

9.12 Q-параметры с заданными значениями

Результаты измерений при помощи циклов контактных щупов

Дополнительная информация: Руководство пользователя по программированию циклов

Измеренные фактические значения	Значение параметра
Угол прямой	Q150
Центр на главной оси	Q151
Центр на вспомогательной оси	Q152
Диаметр	Q153
Длина кармана	Q154
Ширина кармана	Q155
Длина выбранной в цикле оси	Q156
Положение средней оси	Q157
Угол А-оси	Q158
Угол В-оси	Q159
Координата выбранной в цикле оси	Q160
Установленное отклонение	Значение параметра
Центр на главной оси	Q161
Центр на вспомогательной оси	Q162
Диаметр	Q163
Длина кармана	Q164
Ширина кармана	Q165
Измеренная длина	Q166
Положение средней оси	Q167
Определенные пространственные углы	Значение параметра
Поворот вокруг А-оси	Q170
Поворот вокруг В-оси	Q171
Поворот вокруг С-оси	Q172
Состояние заготовки	Значение параметра
Хорошо	Q180
Дополнительная обработка	Q181
Брак	Q182

Q-параметры с заданными значениями 9.12

Измерение инструмента при помощи лазера BLUM	Значение параметра
Зарезервирован	Q190
Зарезервировано	Q191
Зарезервировано	Q192
Зарезервировано	Q193
Зарезервирован для внутреннего использования	Значение параметра
Отметка для циклов	Q195
Отметка для циклов	Q196
Отметка для циклов (графическое изображение обработки)	Q197
Номер последнего активного цикла измерения	Q198
Состояние измерения инструмента с помощью TT	Значение параметра
Инструмент в пределах допуска	Q199 = 0,0
Инструмент изношен (LTOL/RTOL превышен)	Q199 = 1,0
Инструмент сломан (LBREAK/RBREAK превышен)	Q199 = 2,0

Программирование: Q-параметры


9.13 Примеры программирования

9.13 Примеры программирования

Пример: эллипс

Выполнение программы

- Контур эллипса состоит из большого количества маленьких отрезков прямой (определяемых в Q7). Чем больше расчетных шагов установлено, тем более сглаженным будет контур.
- Направление фрезерования устанавливается при помощи начального и конечного угла на плоскости:
Направление обработки по часовой стрелке:
начальный угол > конечный угол
Направление обработки против часовой стрелки:
начальный угол < конечный угол
- Радиус инструмента не учитывается

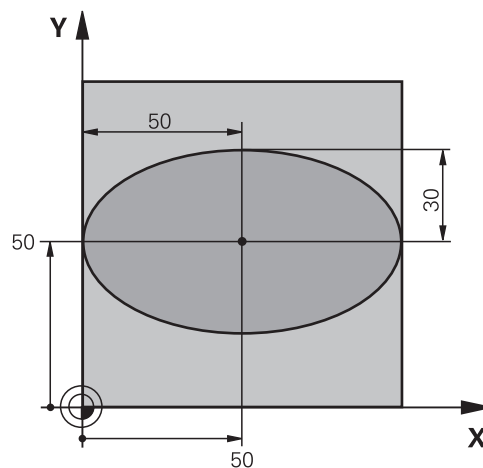

0 BEGIN PGM ELLIPSE MM	
1 FN 0: Q1 = +50	Центр X-оси
2 FN 0: Q2 = +50	Центр Y-оси
3 FN 0: Q3 = +50	Полуось X
4 FN 0: Q4 = +30	Полуось Y
5 FN 0: Q5 = +0	Стартовый угол на плоскости
6 FN 0: Q6 = +360	Конечный угол на плоскости
7 FN 0: Q7 = +40	Количество расчетных шагов
8 FN 0: Q8 = +0	Угловое положение эллипса
9 FN 0: Q9 = +5	Глубина фрезерования
10 FN 0: Q10 = +100	Подача на глубину
11 FN 0: Q11 = +350	Подача фрезерования
12 FN 0: Q12 = +2	Безопасное расстояние для предварительного позиционирования
13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Определение заготовки
14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
15 TOOL CALL 1 Z S4000	Вызов инструмента
16 L Z+250 R0 FMAX	Отвод инструмента
17 CALL LBL 10	Вызов обработки
18 L Z+100 R0 FMAX M2	Отвод инструмента, конец программы
19 LBL 10	Подпрограмма 10: обработка
20 CYCL DEF 7.0 НУЛЕВАЯ ТОЧКА	Перемещение нулевой точки в центр эллипса
21 CYCL DEF 7.1 X+Q1	
22 CYCL DEF 7.2 Y+Q2	
23 CYCL DEF 10.0 РАЗВОРОТ	Пересчет углового положения на плоскости
24 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8	
25 Q35 = (Q6 -Q5) / Q7	Расчет шага угла

Примеры программирования 9.13

26 Q36 = Q5	Копирование стартового угла
27 Q37 = 0	Установка счетчика резки
28 Q21 = Q3 *COS Q36	Расчет X-координаты точки старта
29 Q22 = Q4 *SIN Q36	Расчет Y-координаты точки старта
30 L X+Q21 Y+Q22 R0 FMAX M3	Подвод к стартовой точке на плоскости
31 L Z+Q12 R0 FMAX	Предварительное позиционирование на безопасное расстояние по оси шпинделя
32 L Z-Q9 R0 FQ10	Перемещение на глубину обработки
33 LBL 1	
34 Q36 = Q36 +Q35	Актуализация угла
35 Q37 = Q37 +1	Актуализация счетчика резки
36 Q21 = Q3 *COS Q36	Расчет текущей X-координаты
37 Q22 = Q4 *SIN Q36	Расчет текущей Y-координаты
38 L X+Q21 Y+Q22 R0 FQ11	Подвод к следующей точке
39 FN 12: IF +Q37 LT +Q7 GOTO LBL 1	Запрос, готово ли; если нет, то возврат к LBL 1
40 CYCL DEF 10.0 РАЗВОРОТ	Сброс вращения
41 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
42 CYCL DEF 7.0 НУЛЕВАЯ ТОЧКА	Сброс смещения нулевой точки
43 CYCL DEF 7.1 X+0	
44 CYCL DEF 7.2 Y+0	
45 L Z+Q12 R0 FMAX	Отвод на безопасное расстояние
46 LBL 0	Конец подпрограммы
47 END PGM ELLIPSE MM	


Программирование: Q-параметры

9.13 Примеры программирования

Пример: цилиндр вогнутый, выполненный с помощью радиусной фрезы

Выполнение программы

- Программа работает только с радиусной фрезой, длина инструмента принята относительно центра наконечника щупа
- Контур цилиндра выстраивается из большого количества небольших отрезков прямой (определяемых через Q13). Чем больше определено шагов резки, тем более сглаженным будет контур.
- Цилиндр фрезеруется продольной резкой (здесь: параллельно к Y-оси)
- Направление фрезерования определяется начальным и конечным углом в пространстве:
Направление обработки по часовой стрелке: начальный угол > конечный угол
Направление обработки против часовой стрелки: начальный угол < конечный угол
- Радиус инструмента корректируется автоматически

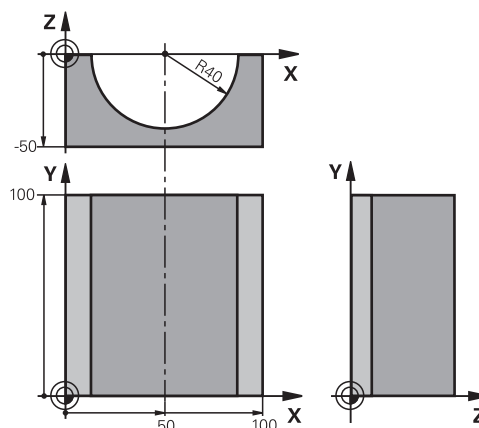

0 BEGIN PGM ZYLIN MM	
1 FN 0: Q1 = +50	Центр X-оси
2 FN 0: Q2 = +0	Центр Y-оси
3 FN 0: Q3 = +0	Центр Z-оси
4 FN 0: Q4 = +90	Начальный угол, пространство (плоскость Z/X)
5 FN 0: Q5 = +270	Конечный угол в пространстве (плоскость Z/X)
6 FN 0: Q6 = +40	Радиус цилиндра
7 FN 0: Q7 = +100	Длина цилиндра
8 FN 0: Q8 = +0	Угловое положение на плоскости X/Y
9 FN 0: Q10 = +5	Припуск на радиус цилиндра
10 FN 0: Q11 = +250	Подача на врезание
11 FN 0: Q12 = +400	Подача фрезерования
12 FN 0: Q13 = +90	Количество проходов резки
13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50	Определение заготовки
14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
15 TOOL CALL 1 Z S4000	Вызов инструмента
16 L Z+250 R0 FMAX	Отвод инструмента
17 CALL LBL 10	Вызов обработки
18 FN 0: Q10 = +0	Сброс припуска
19 CALL LBL 10	Вызов обработки
20 L Z+100 R0 FMAX M2	Отвод инструмента, конец программы

Примеры программирования 9.13

21 LBL 10	Подпрограмма 10: обработка
22 Q16 = Q6 -Q10 - Q108	Расчет припуска и инструмента в привязке к радиусу цилиндра
23 FN 0: Q20 = +1	Установка счетчика резки
24 FN 0: Q24 = +Q4	Копирование начального угла в пространстве (плоскость Z/X)
25 Q25 = (Q5 -Q4) / Q13	Расчет шага угла
26 CYCL DEF 7.0 НУЛЕВАЯ ТОЧКА	Смещение нулевой точки в центр цилиндра (X-ось)
27 CYCL DEF 7.1 X+Q1	
28 CYCL DEF 7.2 Y+Q2	
29 CYCL DEF 7.3 Z+Q3	
30 CYCL DEF 10.0 РАЗВОРОТ	Пересчет углового положения на плоскости
31 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8	
32 L X+0 Y+0 R0 FMAX	Предварительное позиционирование на плоскости в центр цилиндра
33 L Z+5 R0 F1000 M3	Предварительное позиционирование на оси шпинделя
34 LBL 1	
35 CC Z+0 X+0	Установка полюса на Z/X-плоскости
36 LP PR+Q16 PA+Q24 FQ11	Подвод к позиции старта цилиндра, врезаясь в материал под углом
37 L Y+Q7 R0 FQ12	Продольная резка в направлении Y+
38 FN 1: Q20 = +Q20 + +1	Актуализация счетчика резки
39 FN 1: Q24 = +Q24 + +Q25	Актуализация пространственного угла
40 FN 11: IF +Q20 GT +Q13 GOTO LBL 99	Запрос, готово ли; если да, то переход в конец
41 LP PR+Q16 PA+Q24 FQ11	Проход по приближенной "дуге" для следующей продольной резки
42 L Y+0 R0 FQ12	Продольная резка в направлении Y-
43 FN 1: Q20 = +Q20 + +1	Актуализация счетчика резки
44 FN 1: Q24 = +Q24 + +Q25	Актуализация пространственного угла
45 FN 12: IF +Q20 LT +Q13 GOTO LBL 1	Запрос, готово ли; если нет, то возврат к LBL 1
46 LBL 99	
47 CYCL DEF 10.0 РАЗВОРОТ	Сброс вращения
48 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
49 CYCL DEF 7.0 НУЛЕВАЯ ТОЧКА	Отмена смещения нулевой точки
50 CYCL DEF 7.1 X+0	
51 CYCL DEF 7.2 Y+0	
52 CYCL DEF 7.3 Z+0	
53 LBL 0	Конец подпрограммы
54 END PGM ZYLIN	


Программирование: Q-параметры

9.13 Примеры программирования

Пример: выпуклый наконечник с концевой фрезой

Выполнение программы

- Программа работает только с концевой фрезой
- Контур наконечника щупа образован множеством небольших отрезков прямой (Z/X-плоскость, определяемая через параметр Q14). Чем меньший шаг угла определен, тем более сглаженным будет контур.
- Количество проходов резки по контуру определяется через шаг угла на плоскости (через Q18)
- Наконечник фрезеруется при помощи трехмерной резки снизу вверх
- Радиус инструмента корректируется автоматически

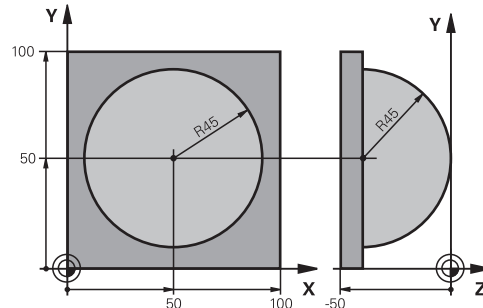

0 BEGIN PGM KUGEL MM	
1 FN 0: Q1 = +50	Центр X-оси
2 FN 0: Q2 = +50	Центр Y-оси
3 FN 0: Q4 = +90	Начальный угол, пространство (плоскость Z/X)
4 FN 0: Q5 = +0	Конечный угол в пространстве (плоскость Z/X)
5 FN 0: Q14 = +5	Шаг угла в пространстве
6 FN 0: Q6 = +45	Радиус наконечника щупа
7 FN 0: Q8 = +0	Начальный угол, угловое положение на плоскости X/Y
8 FN 0: Q9 = +360	Конечный угол, угловое положение на плоскости X/Y
9 FN 0: Q18 = +10	Шаг угла на плоскости X/Y для черновой обработки
10 FN 0: Q10 = +5	Припуск на радиус наконечника щупа для черновой обработки
11 FN 0: Q11 = +2	Безопасное расстояние для предварительного позиционирования по оси шпинделя
12 FN 0: Q12 = +350	Подача фрезерования
13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50	Определение заготовки
14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
15 TOOL CALL 1 Z S4000	Вызов инструмента
16 L Z+250 R0 FMAX	Отвод инструмента
17 CALL LBL 10	Вызов обработки
18 FN 0: Q10 = +0	Сброс припуска
19 FN 0: Q18 = +5	Шаг угла на плоскости X/Y для чистовой обработки
20 CALL LBL 10	Вызов обработки
21 L Z+100 R0 FMAX M2	Отвод инструмента, конец программы
22 LBL 10	Подпрограмма 10: обработка
23 FN 1: Q23 = +Q11 + +Q6	Расчет Z-координаты для предварительного позиционирования
24 FN 0: Q24 = +Q4	Копирование начального угла в пространстве (плоскость Z/X)
25 FN 1: Q26 = +Q6 + +Q108	Ввод поправки на радиус наконечника щупа для предварительного позиционирования

Примеры программирования 9.13

26 FN 0: Q28 = +Q8	Копирование углового положения на плоскости
27 FN 1: Q16 = +Q6 + -Q10	Учитывать припуск на радиус наконечника щупа
28 CYCL DEF 7.0 НУЛЕВАЯ ТОЧКА	Смещение нулевой точки в центр наконечника щупа
29 CYCL DEF 7.1 X+Q1	
30 CYCL DEF 7.2 Y+Q2	
31 CYCL DEF 7.3 Z-Q16	
32 CYCL DEF 10.0 РАЗВОРОТ	Пересчет начального угла при угловом положении на плоскости
33 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8	
34 LBL 1	Предварительное позиционирование на оси шпинделя
35 CC X+0 Y+0	Установка полюса на X/Y-плоскости для предварительного позиционирования
36 LP PR+Q26 PA+Q8 R0 FQ12	Предварительное позиционирование на плоскости
37 CC Z+0 X+Q108	Установите полюс на Z/X-плоскости, со смещением на значение радиуса инструмента
38 L Y+0 Z+0 FQ12	Перемещение на глубину
39 LBL 2	
40 LP PR+Q6 PA+Q24 FQ12	Проход по приближенной “дуге” вверх
41 FN 2: Q24 = +Q24 - +Q14	Актуализация пространственного угла
42 FN 11: IF +Q24 GT +Q5 GOTO LBL 2	Запрос готова ли дуга; если нет, то возврат к LBL 2
43 LP PR+Q6 PA+Q5	Подход к конечному углу в пространстве
44 L Z+Q23 R0 F1000	Вывод инструмента по оси шпинделя
45 L X+Q26 R0 FMAX	Предварительное позиционирование для следующей дуги
46 FN 1: Q28 = +Q28 + +Q18	Актуализация углового положения на плоскости
47 FN 0: Q24 = +Q4	Сброс пространственного угла
48 CYCL DEF 10.0 РАЗВОРОТ	Активация нового углового положения
49 CYCL DEF 10.0 ROT+Q28	
50 FN 12: IF +Q28 LT +Q9 GOTO LBL 1	
51 FN 9: IF +Q28 EQU +Q9 GOTO LBL 1	Запрос, готово ли; если нет, то возврат к LBL 1
52 CYCL DEF 10.0 РАЗВОРОТ	Сброс вращения
53 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
54 CYCL DEF 7.0 НУЛЕВАЯ ТОЧКА	Отмена смещения нулевой точки
55 CYCL DEF 7.1 X+0	
56 CYCL DEF 7.2 Y+0	
57 CYCL DEF 7.3 Z+0	
58 LBL 0	Конец подпрограммы
59 END PGM KUGEL MM	

10

**Программи-
рование:
дополнительные
функции**

Программирование: дополнительные функции

10.1 Ввод дополнительных функций M и STOP

10.1 Ввод дополнительных функций M и STOP

Основные положения

С помощью дополнительных функций ЧПУ, также называемых M-функциями, можно управлять

- прогоном программы, например, прерыванием прогона программы
- такими функциями станка, как включение и выключение оборотов шпинделя и подачи СОЖ
- поведением инструмента при движении по траектории



Производитель станков оставляет за собой право активировать дополнительные функции, не описанные в данном руководстве. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Можно ввести до четырех дополнительных M-функций в конце кадра позиционирования, либо ввести их в отдельном кадре. Тогда система ЧПУ начнет диалог: **Дополнительная M-функция ?**

Обычно в окне диалога вводится только номер дополнительной функции. При некоторых дополнительных функциях диалог продолжается для того, чтобы оператор мог ввести параметры этой функции.

В **ручном режиме работы** и в режиме **эл. маховичка** дополнительные функции вводятся с помощью программной клавиши **M**.

Действие дополнительных функций

Следует учитывать, что одни дополнительные функции активны в начале кадра позиционирования, другие - в конце, независимо от их последовательности в соответствующем NC-кадре.

Дополнительные функции действуют, начиная с того кадра, в котором они были вызваны.

Некоторые дополнительные функции действуют только в том кадре, в котором они запрограммированы. Если дополнительная функция действует не только в отдельном кадре, следует отменить эту функцию в последующем кадре с помощью отдельной M-функции, или она будет автоматически отменена системой ЧПУ в конце программы.



Если в одном кадре запрограммировано несколько M-функций, то действует следующая последовательность выполнения:

- Функции действующие в начале кадра выполняются перед функциями действующими в конце кадра
- Все M-функции действующие в начале или в конце кадра выполняются в запрограммированной последовательности

Ввод дополнительной функции в кадре STOP

Запрограммированный кадр **STOP** прерывает выполнение или тест программы, например, для проверки инструмента. В кадре **STOP** Вы можете запрограммировать дополнительную функцию M:

STOP

- ▶ Программирование прерывания выполнения программы: нажмите клавишу **STOP**
- ▶ Введите дополнительную **M**-функцию

Примеры NC-кадров

87 STOP M6

Программирование: дополнительные функции

10.2 Дополнительные функции контроля выполнения программы, шпинделя и подачи СОЖ

10.2 Дополнительные функции контроля выполнения программы, шпинделя и подачи СОЖ

Обзор



Производитель станков может влиять на поведение описываемых ниже дополнительных функций. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!


М	Действие	Действие в	начале	конце
			кадра	кадра
М0	ОСТАНОВКА выполнения программы ОСТАНОВКА шпинделя			■
М1	Выполнение программы ОСТАНОВКА по выбору оператора ОСТАНОВКА шпинделя при необходимости Подача СОЖ ВЫКЛ при необходимости (не действует при тестировании программы, функция задается производителем станка)			■
М2	ОСТАНОВКА выполнения программы ОСТАНОВКА шпинделя Подача СОЖ выкл Возврат к кадру 1 Очистка индикации состояния Функциональный набор зависит от машинного параметра <code>clearMode</code> (Nr.100901)			■
М3	Шпиндель ВКЛ по часовой стрелке		■	
М4	Шпиндель ВКЛ против часовой стрелки		■	
М5	ОСТАНОВКА шпинделя			■
М6	Смена инструмента ОСТАНОВКА шпинделя ОСТАНОВКА выполнения программы			■
М8	Включение подачи СОЖ		■	
М9	Подача СОЖ ВЫКЛ			■
М13	Шпиндель ВКЛ по часовой стрелке Подача СОЖ ВКЛ		■	
М14	Шпиндель ВКЛ против часовой стрелки Подача СОЖ вкл		■	
М30	Идентично М2			■

10.3 Дополнительные функции для задания координат

Программирование координат станка: M91/M92

Нулевая точка шкалы

Референтная метка определяет позицию нулевой точки шкалы.

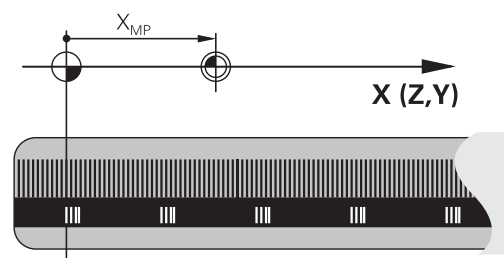

Нулевая точка станка

Нулевая точка станка необходима для

- назначения ограничений для зоны перемещений (концевой выключатель ПО)
- перемещения в фиксированную позицию на станке (например, в позицию смены инструмента)
- назначения точки привязки заготовки

Производитель станка задает расстояние от нулевой точки станка до нулевой точки шкалы для каждой оси в машинных параметрах.

Стандартная процедура

TNC соотносит вводимые координаты с нулевой точкой детали.

Дополнительная информация: "Установка точки привязки без контактного 3D-щупа", Стр. 534

Процедура работы с M91 – нулевая точка станка

Если координаты в кадрах позиционирования должны относиться к нулевой точке станка, следует ввести в этих кадрах M91.



Если в кадре M91 задаются инкрементные координаты, то эти координаты привязаны к последней запрограммированной позицией M91. Если в активной NC-программе позиция M91 не задана, координаты отсчитываются от текущей позиции инструмента.

TNC отображает значения координат относительно нулевой точки станка. В индикации состояния необходимо переключить индикацию координат на REF.

Дополнительная информация: "Индикации состояния", Стр. 82

Программирование: дополнительные функции

10.3 Дополнительные функции для задания координат

Процедура работы с M92 – опорная точка станка



Кроме нулевой точки станка производитель станка может задать другую фиксированную позицию станка (точку привязки станка).

Производитель станка может установить для каждой оси расстояние от точки привязки станка до нулевой точки станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Если координаты в кадрах позиционирования должны относиться к опорной точке станка, следует ввести в этих кадрах M92.



ЧПУ правильно выполняет поправку на радиус также с M91 или M92. Тем не менее, длина инструмента при этом не учитывается.

Действие

M91 и M92 действуют только в тех кадрах программы, в которых M91 или M92 были заданы.


M91 и M92 действуют в начале кадра.

Точка привязки заготовки

Если координаты всегда должны отсчитываться от нулевой точки станка, то назначение координаты точки привязки для одной оси или нескольких осей может быть заблокировано.

Если назначение координаты точки привязки заблокировано для всех осей, ЧПУ не отображает программную клавишу **ВВОД КООРДИНАТ** в режиме работы **Режим ручного управления**.

На рисунке показана система координат с нулевой точкой станка и нулевой точкой детали.

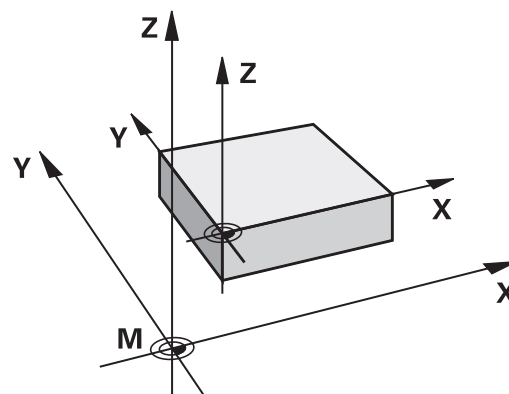

M91/M92 в режиме работы “Тест программы”

Чтобы графически моделировать движения M91/M92, следует активировать контроль рабочего пространства и отобразить заготовку относительно установленной точки привязки.

Дополнительная информация: "Отображение заготовки в рабочем пространстве (номер опции #20)", Стр. 594

Подвод к позиции в неразвёрнутой системе координат при развёрнутой плоскости обработки: M130

Стандартная процедура работы при наклонной плоскости обработки

В кадрах позиционирования TNC соотносит координаты с развёрнутой системой координат.

Процедура работы с M130

В кадрах линейного перемещения при активной наклонной плоскости обработки TNC соотносит координаты с неразвёрнутой системой координат

Тогда ЧПУ позиционирует (наклоненный) инструмент на программируемую координату ненаклонной системы.



Внимание опасность столкновения!

Последующие кадры позиций или циклы обработки снова выполняются при наклонной системе координат, что может привести к возникновению проблем в циклах обработки с абсолютным предварительным позиционированием.

Функция M130 будет разрешена только в том случае, если функция "Поворот плоскости обработки" является активной.

Действие

M130 действует покадрово в кадре линейного перемещения без коррекции на радиус инструмента.

Программирование: дополнительные функции

10.4 Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки


10.4 Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки

Обработка небольших выступов контура: функция M97

Стандартная процедура

Система ЧПУ добавляет на участке внешнего угла контура переходную дугу. Если выступы контура слишком малы, инструмент при этом может повредить контур


В таких местах ЧПУ прерывает отработку программы и выдает сообщение об ошибке "Радиус инструмента слишком велик".

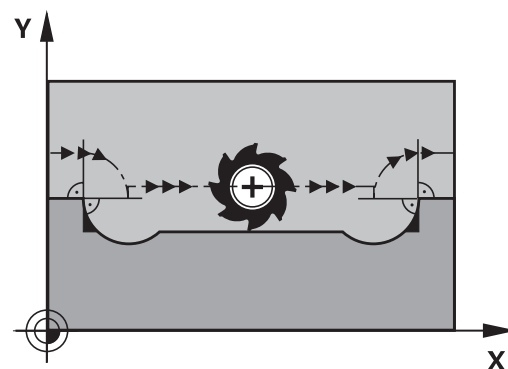

Процедура работы с M97

ЧПУ определяет точку пересечения траекторий для элементов контура – как для внутренних углов – и перемещает инструмент над этой точкой.

Следует программировать M97 в том кадре, в котором заданы координаты точки внешнего угла.

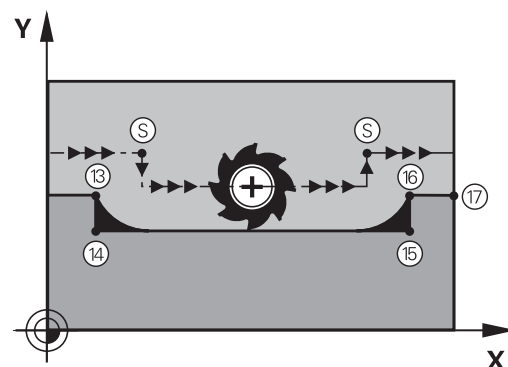

Вместо **M97** следует использовать значительно более эффективную функцию **M120 LA. Дополнительная информация:** "Предварительный расчет контура с поправкой на радиус (LOOK AHEAD): M120 (Опция ПО Miscellaneous functions)", Стр. 403

Действие

M97 действует только в том кадре программы, в котором была запрограммирована M97.



Угол контура при использовании M97 не обрабатывается полностью. Возможно, возникнет необходимость дополнительно обработать угол контура инструментом меньшего размера.

Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки 10.4

Примеры NC-кадров


5 TOOL DEF L ... R+20	Большой радиус инструмента
...	
13 L X... Y... R... F... M97	Подвод к точке контура 13
14 L IY-0.5 ... R... F...	Обработка небольшого выступа контура 13 и 14
15 L IX+100 ...	Подвод к точке контура 15
16 L IY+0.5 ... R... F... M97	Обработка небольшого выступа контура 15 и 16
17 L X... Y...	Подвод к точке контура 17

Полная обработка разомкнутых углов контура: M98

Стандартная процедура


ЧПУ определяет на внутренних углах точку пересечения траекторий фрезы и начинает перемещать инструмент в новом направлении, начиная с этой точки.

Если контур разомкнут на углах, это приводит к неполной обработке:

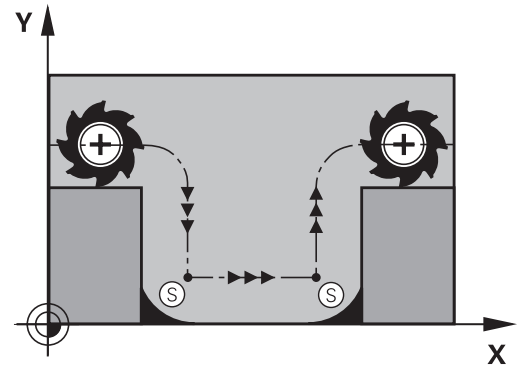

Процедура работы с M98

С помощью дополнительной функции M98 ЧПУ подводит инструмент так, чтобы каждая точка контура обрабатывалась:

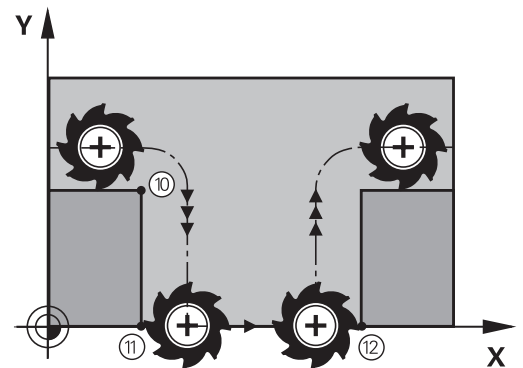

Действие

M98 действует только в тех кадрах программы, в которых была запрограммирована M98.

M98 действует в конце кадра.

Примеры NC-кадров

Поочередный подвод к точкам контура 10, 11 и 12:

10 L X... Y... RL F
11 L X... IY... M98
12 L IX+ ...

Программирование: дополнительные функции

10.4 Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки

Коэффициент подачи для движений при врезании: M103

Стандартная процедура

ЧПУ перемещает инструмент независимо от направления движения с последней запрограммированной скоростью подачи.

Процедура работы с M103

ЧПУ сокращает подачу по траектории, если инструмент перемещается в отрицательном направлении относительно оси инструмента. Подача при врезании FZMAX рассчитывается, исходя из последней запрограммированной подачи FPROG и коэффициента F%:

$$FZMAX = FPROG \times F\%$$

Ввод M103

Если в кадре позиционирования вводится M103, ЧПУ продолжает диалог и запрашивает коэффициент F.

Действие

M103 действует в начале кадра.

Отмена M103: запрограммируйте M103 снова без коэффициента.



M103 также действует при активной наклонной плоскости обработки. Уменьшение подачи в таком случае действует при перемещении в отрицательном направлении относительно наклоненной оси инструмента.

Примеры NC-кадров

Подача при врезании составляет 20% от подачи на плоской поверхности.

...	Действительная подача по контуру (мм/мин):
17 L X+20 Y+20 RL F500 M103 F20	500
18 L Y+50	500
19 L IZ-2.5	100
20 L IY+5 IZ-5	141
21 L IX+50	500
22 L Z+5	500

Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки 10.4

Подача в миллиметрах/оборот шпинделя: M136

Стандартная процедура

ЧПУ перемещает инструмент с установленной в программе скоростью подачи F в мм/мин

Процедура работы с M136



В программах, где в качестве единицы измерения используется дюйм, не разрешается использовать M136 в сочетании с новым введенным альтернативным вариантом подачи FU.

При активной функции M136 шпиндель не должен регулироваться.

С M136 ЧПУ перемещает инструмент не в мм/мин, а с установленной в программе подачей F в миллиметрах/оборот шпинделя. Если частота вращения изменяется при помощи потенциометра корректировки шпинделя, то ЧПУ автоматически согласует подачу.

Действие

M136 действует в начале кадра.

M136 отменяется программированием M137.

Программирование: дополнительные функции

10.4 Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки

Скорость подачи на дугах окружности: M109/M110/M111

Стандартная процедура

ЧПУ связывает заданную программой скорость подачи с траекторией центра инструмента.

Процедура работы с M109 на дугах окружности

При внутренней и наружной обработке ЧПУ сохраняет подачу по круговой траектории на режущую кромку инструмента постоянной.



Внимание, опасность повреждения инструмента и заготовки!

При очень маленьких внешних углах система ЧПУ может увеличить подачу так, что, при определённых условиях, инструмент или заготовка могут быть повреждены. Старайтесь не использовать M109 при маленьких внешних углах.

Процедура работы с M110 на дугах окружности

ЧПУ сохраняет постоянную подачу на круговых траекториях исключительно при внутренней обработке. В случае наружной обработки дуг окружности согласование подачи отсутствует.



Если M109 или M110 задаются перед вызовом цикла обработки с номером, значение которого превышает 200, подача будет согласована и при работе с дугами окружности в пределах данных циклов обработки. В конце или после прерывания цикла обработки восстанавливается исходное состояние.

Действие

M109 и M110 действуют в начале кадра. M109 и M110 сбрасываются с помощью M111.

Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки 10.4

контурной обработки

Предварительный расчет контура с поправкой на радиус (LOOK AHEAD): M120 (Опция ПО Miscellaneous functions)

Стандартная процедура

Если радиус инструмента больше выступа контура, по которому следует перемещаться с поправкой на радиус, ЧПУ прерывает отработку программы и выдает сообщение об ошибке. Функция M97 подавляет сообщения об ошибках, но ведет инструмент к отметке выхода из материала и дополнительно смещает положение угла.

Дополнительная информация: "Обработка небольших выступов контура: функция M97", Стр. 398

ЧПУ может повредить контур при фрезеровании деталей с радиусом меньше радиуса фрезы.

Процедура работы с M120

TNC проверяет контур, обрабатываемый с коррекцией на радиус, на наличие на нем поднутрений и выступов и заранее рассчитывает траекторию инструмента, начиная с текущего кадра. Места, в которых инструмент мог бы повредить контур, остаются необработанными (на рис. отмечены темным цветом). M120 можно также применять для дополнения поправкой на радиус данных оцифровки или данных, созданных внешней системой программирования. Это позволяет компенсировать отклонения от теоретического радиуса инструмента.

Количество предварительно рассчитываемых системой ЧПУ кадров (максимум 99) определяется с помощью LA (англ. Look Ahead: смотрите вперед) после M120. Чем больше количество кадров, выбранных оператором для предварительного расчета, который должен выполняться системой ЧПУ, тем медленнее осуществляется обработка кадров.

Ввод


Если в кадре позиционирования вводится M120, то ЧПУ продолжает диалог для этого кадра и запрашивает количество кадров LA для предварительного расчета.

Действие

Функция M120 должна присутствовать в NC-кадре, также содержащем поправку на радиус **RL** или **RR**. M120 действует, начиная с этого кадра и до момента,

- когда путем ввода **R0** будет отменена поправка на радиус
- когда будет запрограммирована M120 LA0
- когда будет запрограммирована M120 без LA
- когда с помощью **PGM CALL** будет вызвана другая программа
- когда с помощью цикла **19** или PLANE-функции будет наклонена плоскость обработки

M126 начинает действовать в начале кадра.

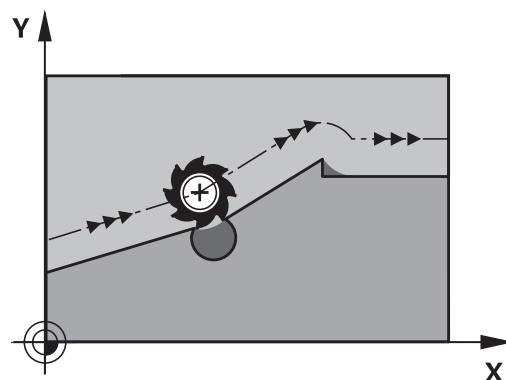

Программирование: дополнительные функции

10.4 Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки

Ограничения

- Повторный вход в контур после действия "Внешний/ Внутренний стоп" можно выполнить только с помощью функции ПОИСК КАДРА N. Перед запуском поиска кадра следует отменить M120, иначе ЧПУ выдаст сообщение об ошибке
- Если используются функции траекторий **RND** и **CHF**, то кадры до и после **RND** или **CHF** могут содержать только координаты плоскости обработки
- Если подвод к контуру осуществляется по касательной, следует использовать функцию **APPR LCT**; кадр с **APPR LCT** может содержать только координаты плоскости обработки
- Если выход из контура выполняется по касательной, следует использовать функцию **DEP LCT**; кадр с **DEP LCT** может содержать только координаты плоскости обработки
- Перед использованием функций, приведенных ниже, оператор должен отменить M120 и поправку на радиус:
 - Цикл **32** Допуск
 - Цикл **19** Плоскость обработки
 - **PLANE**-функция
 - M114
 - M128
 - **FUNCTION TCPM**

Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки 10.4

Позиционирование при помощи маховичка во время выполнения программы: M118 (Опция ПО Miscellaneous functions)

Стандартная процедура

Система ЧПУ перемещает инструмент в режимах выполнения программы согласно установкам программы обработки.

Процедура работы с M118

С помощью M118 можно выполнять ручную коррекцию маховичком во время отработки программы. Для этого программируется M118 и вводится значение для заданной оси (линейная ось или ось вращения) в мм.



Внимание опасность столкновения!

Если при помощи функции совмещения маховичком **M118** изменить позицию оси вращения и затем выполнить **M140**, система ЧПУ на обратном ходу игнорирует совмещенные значения.

В результате в станках с осями вращения в головке могут возникнуть нежелательные движения или столкновения.

Ввод

Если M118 вводится в кадре позиционирования, то система ЧПУ продолжает диалог для этого кадра и запрашивает значения для заданной оси. Используйте оранжевые клавиши оси или ASCII-клавиатуру для ввода координат.

Действие

Позиционирование, заданное при помощи маховичка, отменяется путем повторного программирования M118 без ввода координат.

M118 действует в начале кадра.

Программирование: дополнительные функции

10.4 Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки

Примеры NC-кадров

Во время отработки программы должна существовать возможность перемещения маховичком на плоскости обработки XY на ± 1 мм и на оси вращения B на $\pm 5^\circ$ от запрограммированного значения:

```
L X+0 Y+38.5 RL F125 M118 X1 Y1 B5
```



M118 действует в наклоненной системе координат, если вы активируете наклон плоскости обработки для ручного режима работы. Если наклон плоскости обработки не активен для ручного режима, то действует первоначальная система координат.

M118 действует также в режиме работы "Позиционирование с ручным вводом данных"!

Виртуальная ось инструмента VT



Эта функция должна быть адаптирована к системе ЧПУ производителем станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

С помощью виртуальной оси инструмента, используя маховичок, вы можете выполнять перемещение на станках с поворотной головкой также в направлении расположенного под наклоном инструмента. Для перемещения в направлении виртуальной оси инструмента, выберите на дисплее маховичка ось VT,

Дополнительная информация: "Перемещение электронными маховичками", Стр. 509

Используя маховичок HR 5xx, можно выбрать виртуальную ось непосредственно с помощью оранжевой клавиши оси VI (см. инструкцию по обслуживанию станка).

В сочетании с функцией M118 можно также активировать совмещение маховичком в активном в данный момент направлении оси инструмента. Для этого в функции M118 следует определить не менее одной оси шпинделя с допустимым диапазоном перемещения (например, M118 Z5) и выбрать на маховичке ось VT.

Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки 10.4

Отвод от контура по направлению оси инструмента: M140

Стандартная процедура

Система ЧПУ перемещает инструмент в режимах **Отраб.отд.бл. программы** и **Режим авт. управления** согласно установкам в программе обработки.

Процедура работы с M140

При помощи M140 MB (move back) можно переместиться на заданный отрезок от контура в направлении оси инструмента.

Ввод

Если в кадре позиционирования вводится функция M140, то система ЧПУ продолжает диалог и запрашивает расстояние, на которое инструмент должен отводиться от контура. Введите желаемое расстояние, на которое инструмент должен переместиться от контура, или нажмите программную клавишу MB MAX, чтобы переместиться к пределу диапазона перемещения.

Дополнительно можно запрограммировать подачу, с которой инструмент передвигается по введенному отрезку пути.

Если подача не задана, то ЧПУ производит перемещение по заданному отрезку пути на ускоренном ходу.

Действие

M140 действует только в том кадре программы, в котором была запрограммирована M140.

M140 действует в начале кадра.

Программирование: дополнительные функции

10.4 Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки

Примеры кадров УП

Кадр 250: отвод инструмента на 50 мм от контура

Кадр 251: отвод инструмента к пределу зоны перемещения

```
250 L X+0 Y+38.5 F125 M140 MB 50 F750
```

```
251 L X+0 Y+38.5 F125 M140 MB MAX
```



M140 действует и в том случае, если активна функция "Наклон плоскости обработки". При использовании станков с поворотной головкой ЧПУ перемещает инструмент в наклоненной системе.

При помощи **M140 MB MAX** можно перемещать инструмент только в положительном направлении.

Перед функцией **M140** в большинстве случаев следует задать вызов инструмента с осью инструмента, в противном случае направление перемещения не будет определено.



Внимание опасность столкновения!

Если при помощи функции совмещения маховичком **M118** изменить позицию оси вращения и затем выполнить **M140**, система ЧПУ на обратном ходу игнорирует совмещенные значения.

В результате в станках с осями вращения в головке могут возникнуть нежелательные движения или столкновения.

Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки 10.4

Подавление контроля измерительного щупа: M141

Стандартная процедура

Система ЧПУ выдает сообщение об ошибке при отклоненном измерительном стержне, когда оператору требуется переместить одну из осей станка.

Процедура работы с M141

Система ЧПУ перемещает оси станка и тогда, когда измерительный щуп отклонен. Эта функция необходима в том случае, если оператор записывает собственный цикл измерений совместно с циклом измерений 3, чтобы после отклонения вывести измерительный щуп из материала с помощью кадра позиционирования.



Внимание опасность столкновения!

Если применяется функция M141, то следует проследить за тем, чтобы измерительный щуп выводился из материала в верном направлении. M141 действует только при перемещениях с кадрами прямых.

Действие

M141 действует только в том кадре программы, в котором была запрограммирована M141.

M141 действует в начале кадра.

Отмена разворота плоскости обработки: M143

Стандартная процедура

Вращение в базовой плоскости сохраняется до тех пор, пока оно не будет отменено или не будет перезаписано новое значение.

Процедура работы с M143

Система ЧПУ удаляет запрограммированный разворот плоскости обработки в NC-программе.



Функция M143 не разрешена во время поиска кадра.

Действие

M140 действует только в том кадре программы, в котором была запрограммирована M140.

M143 действует в начале кадра.



M143 удаляет записи в столбцах SPA, SPB и SPC в таблице предустановок, поэтому активация соответствующей строки предустановки ещё раз не активирует удалённое базовое вращение.

Программирование: дополнительные функции

10.4 Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки

Автоматический отвод инструмента от контура при NC-остановке: M148

Стандартная процедура

TNC останавливает при NC-стоп все движения перемещения. Инструмент остается в той точке, в которой была прервана программа.

Процедура работы с M148



Функция M148 должна активироваться производителем станка. В одном из машинных параметров производитель станка задает отрезок пути, по которому система ЧПУ должна переместиться в случае LIFTOFF.

TNC перемещает инструмент назад от контура по оси инструмента на расстояние до 2 мм, если в таблице инструментов в столбце LIFTOFF для активного инструмента оператором задан параметр Y.

Дополнительная информация: "Ввод данных инструмента в таблицу", Стр. 187

LIFTOFF действует в следующих ситуациях:

- при NC-Stopp, запущенной оператором
- при NC-Stoppe, запущенной ПО, например, при появлении ошибки в системе привода
- при перерыве в электроснабжении



Внимание опасность столкновения!

Следует учесть, что при повторном подводе к контуру, особенно если поверхности искривлены, контур может быть поврежден. Отведите инструмент от материала перед повторным подводом!

Следует задать значение для расстояния, на которое должен подниматься инструмент, в машинном параметре CfgLiftOff (Nr. 201400). Кроме этого, в машинном параметре CfgLiftOff (Nr. 201400) можно сделать данную функцию всегда неактивной.

Действие

M148 действует до тех пор, пока функция не будет деактивирована с помощью M149.

M148 действует в начале кадра, M149 в конце кадра.

Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки 10.4

Закругление углов: M197

Стандартная процедура

При активной поправке на радиус система ЧПУ добавляет на участке внешнего угла контура переходную дугу. Это способствует износу кромки.

Процедура работы с M197

С помощью функции M197 контур угла удлиняется по касательной, после чего добавляется меньшая переходная дуга. Если вы программируете функцию M197 с последующим нажатием кнопки ENT, система ЧПУ открывает поле ввода **DL**. В поле **DL** определите длину, на которую ЧПУ удлинит элемент контура. С помощью M197 уменьшается радиус угла, угол изнашивается меньше, а перемещение выполняется мягко.

Действие

Функция M197 действует покадрово и предназначена только для внешних углов.

Пример NC-кадров

```
L X... Y... RL M197 DL0.876
```


11

**Программи-
рование:
специальные
функции**

Программирование: специальные функции

11.1 Обзор специальных функций

11.1 Обзор специальных функций

В ЧПУ имеются эффективные специальные функции для разнообразных областей применения, перечисленных ниже:

Функция	Описание
Подавление шумов ACC (номер опции #145)	Стр. 423
Работа с текстовыми файлами	Стр. 435
Работа со произвольно определяемыми таблицами	Стр. 439

С помощью клавиши **SPEC FCT** и соответствующих клавиш Softkey оператор получает доступ к остальным специальным функциям ЧПУ. Таблицы, приведенные ниже, позволяют составить представление о том, какие функции имеются в наличии.


Главное меню "Специальные функции SPEC FCT"

SPEC FCT ▶ Выберите специальные функции

Клавиша Softkey	Функция	описание
ПОСТ. ЗНАЧ. ПРОГРАММЫ	Задание стандартных значений для программы	Стр. 415
КОНТУР/ТОЧКА ОБРАБ.	Функции для обработки контура и точек	Стр. 415
НАКЛОН ПЛОСКОСТИ	Определение PLANE -функции	Стр. 454
ПРОГРАММ. ФУНКЦИИ	Определение различных программируемых открытым текстом функций	Стр. 417
СРЕДСТВА ПРОГРАММИРОВАНИЯ	Помощь при программировании	Стр. 151




После нажатия кнопки **SPEC FCT** можно открыть окно выбора **smartSelect** с помощью кнопки **GOTO**. Система ЧПУ отобразит обзор структуры со всеми доступными функциями. По структуре дерева можно перемещаться с помощью курсора или мыши и выбирать функции. В правом окне система ЧПУ отображает онлайн помощь к соответствующей функции.

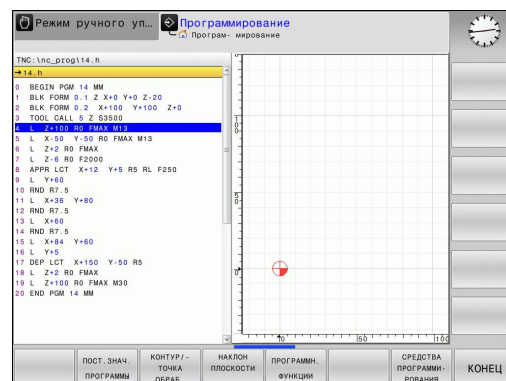

Меню "Стандартные значения для программы"

ПОСТ. ЗНАЧ.
ПРОГРАММЫ

- Выбор меню "Стандартные значения для программы"

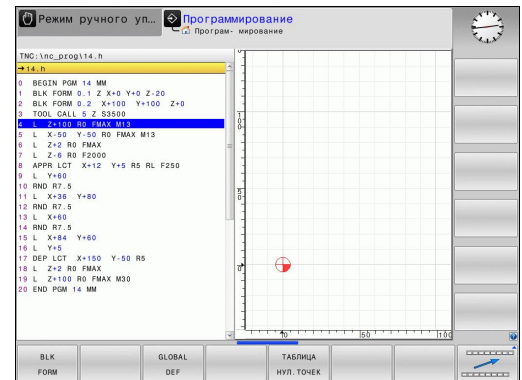

Клавиша Softkey	Функция	описание
-----------------	---------	----------

BLK FORM	Определение заготовки	Стр. 108
-------------	-----------------------	----------


ТАБЛИЦА НУЛ. ТОЧЕК	Выбор таблицы нулевых точек	См. руководство пользователя по программированию циклов
-----------------------	-----------------------------	---

GLOBAL DEF	Определение общих параметров циклов	См. руководство пользователя по программированию циклов
---------------	-------------------------------------	---

Меню функций для обработки контура и точек

КОНТУР/
ТОЧКА
ОБРАБ.

- Выберите меню функций для обработки контура и точек

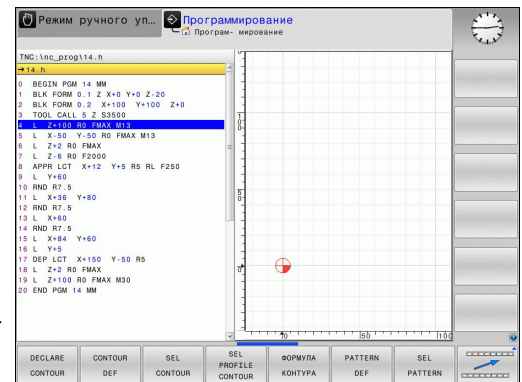

Клавиша Softkey	Функция	описание
-----------------	---------	----------

DECLARE CONTOUR	Присвоение описания контура	См. руководство пользователя по программированию циклов
--------------------	-----------------------------	---



CONTOUR DEF	Задание простой формулы контура	См. руководство пользователя по программированию циклов
----------------	---------------------------------	---

SEL CONTOUR	Выбор определения контура	См. руководство пользователя по программированию циклов
----------------	---------------------------	---

ФОРМУЛА КОНТУРА	Задание сложной формулы контура	См. руководство пользователя по программированию циклов
--------------------	---------------------------------	---

Программирование: специальные функции

11.1 Обзор специальных функций


Клавиша Softkey	Функция	описание
	Задание регулярно используемых образцов обработки	См. руководство пользователя по программированию циклов
	Выбор файла точек с позициями обработки	См. руководство пользователя по программированию циклов

Задание различных программируемых открытым текстом функций

ПРОГРАММ.
#ФУНКЦИИ

- Выберите меню для определения различных функций, программируемых открытым текстом

Клавиша Softkey	Функция	описание
FUNCTION TCPM	Задание поведения при позиционировании осей вращения	Стр. 485
FUNCTION FILE	Задание функций файла	Стр. 431
FUNCTION PARAX	Задайте поведение при позиционировании для параллельных осей U, V, W	Стр. 425
TRANSFORM	Задание преобразований координат	Стр. 432
#ФУНКЦИИ СТР. ЗНАКОВ	Задание функций строки	Стр. 368
FUNCTION SPINDLE	Определение пульсирующей частоты вращения	Стр. 445
FUNCTION FEED	Задать время выдержки	Стр. 447
ВСТАВИТЬ КОММЕНТАР.	Вставить комментарий	Стр. 153

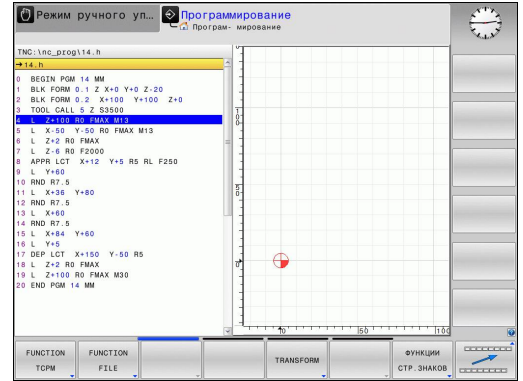

11.2 Управление инструментальными оправками

Основы

При помощи управления инструментальными оправками Вы можете создавать и изменять оправки инструментов. Система ЧПУ учитывает оправки инструмента в вычислениях.

В трёхосевых станках инструментальная оправка для прямоугольной угловой головки позволяет станку производить обработку в направлении оси X и Y, при этом система ЧПУ учитывает размеры угловой головки.

Вместе с опцией #8 **Advanced Function Set** вы можете развернуть плоскость обработки на угол соответствующий угловой головке и таким образом продолжить работу в направлении оси инструмента Z.

Для того чтобы система ЧПУ учитывала инструментальную оправку в вычислениях, Вы должны выполнить следующие шаги:

- Сохранить шаблон инструментальной оправки
- Параметризовать шаблон инструментальной оправки
- Присвоить параметризованную инструментальную оправку

Сохранение шаблона инструментальной оправки

Многие инструментальные оправки отличаются друг от друга только размером, их геометрические формы идентичны. Чтобы Вы не создавали все инструментальные оправки самостоятельно, HEIDENHAIN предлагает Вам готовые шаблоны инструментальных оправок. Шаблоны инструментальных оправок это 3D-модели с одинаковой геометрией, но настраиваемыми размерами.

Шаблоны инструментальных оправок должны находится в директории **TNC:\system\Toolkinematics** и иметь расширение **.cft**.



Если шаблоны инструментальных оправок отсутствуют в Вашей системе ЧПУ, Вы можете загрузить в: <http://www.klartext-portal.de/nc-solutions/>



Если Вам нужны дополнительные шаблоны инструментальных оправок, обратитесь к производителю станка или стороннему поставщику.



Шаблоны инструментальных оправок могут состоять из нескольких субфайлов. Если субфайл отсутствует, система ЧПУ выдаст сообщение об ошибке.

Не используйте шаблон инструментальных оправок с отсутствующим субфайлом!

Программирование: специальные функции

11.2 Управление инструментальными оправками




Параметризация шаблона инструментальной оправки

Перед тем как система ЧПУ сможет использовать инструментальную оправку в расчётах, Вы должны внести действительные размеры в шаблон инструментальной оправки. Эти параметры вводятся в дополнительном приложении **ToolHolderWizard**.

Параметризованная инструментальная оправка с расширением **.cfx** сохраняется в директории **TNC:\system\Toolkinematics**.


Дополнительное приложение **ToolHolderWizard** управляется в основном при помощи мыши. При помощи мыши вы также можете установить желаемое разделение экрана, для этого потяните за разделительные линии между областями **Параметры**, **Вспомогат. рисунок** и **3D-графика**, нажав на них левую клавишу мыши.

Вам доступны следующие управляющие иконки в приложении **ToolHolderWizard**:

Иконка	Функция
	Закрытие приложения
	Открыть файл
	Переключение между контурной и объемной моделями представления
	Переключение между непрозрачной и прозрачной моделями представления
	Отображение/скрытие векторов преобразований
	Отображение/скрытие имен объектов столкновений
	Отображение/скрытие тестовой точки
	Отображение/скрытие измерительной точки
	Возврат к начальному виду 3D-модели




Если шаблон инструментальной оправки не содержит векторов трансформации, обозначений, тестовой точки и измерительной точки, то приложение **ToolHolderWizard** не выполняет никакой функции при нажатии на соответствующую иконку.

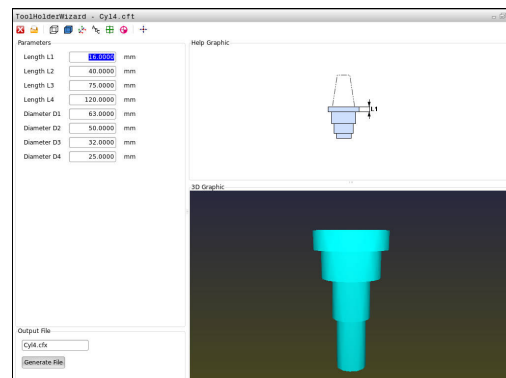


Для того чтобы параметризовать и сохранить шаблон инструментальной оправки, выполните следующее:



 - ▶ Выберите режим работы **РЕЖИМ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ**



 - ▶ Нажмите программную клавишу **ТАБЛИЦА ИНСТРУМ.**




- ▶ Нажмите программную клавишу **РЕДАКТИР.**



- ▶ Переместите курсор в столбец **KINEMATIS**



 - ▶ Нажмите программную клавишу **ВЫБОР**



- ▶ Нажмите программную клавишу **TOOL HOLDER WIZARD**

> Система ЧПУ откроет приложение **ToolHolderWizard** в новом окне.



- ▶ Нажмите на иконку **ОТКРЫТЬ ФАЙЛ**

> ЧПУ откроет всплывающее окно

- ▶ Выберите желаемый шаблон инструментальной оправки используя вспомогательное изображение

- ▶ Нажмите экранную клавишу **ОК**

> Система ЧПУ откроет желаемый шаблон инструментальной оправки

- ▶ Курсор установлен на первом параметризирующем значении

- ▶ Адаптируйте значения

- ▶ В поле **Выходной файл** введите имя для параметризованной инструментальной поправки

- ▶ Нажмите экранную клавишу **ГЕНЕРИРОВАТЬ ФАЙЛ**

> При необходимости, подтвердите сообщения системы ЧПУ



- ▶ Нажмите на иконку **ЗАКРЫТЬ**

> Система ЧПУ закроет приложение


Назначение параметризированной инструментальной оправки

Для того чтобы система ЧПУ учитывала в вычислениях инструментальную оправку, Вы должны назначить инструментальную оправку инструменту и **заново вызвать инструмент**.



Параметризированная инструментальная оправка может состоять из нескольких субфайлов. Если субфайл повреждён, система ЧПУ выдаст сообщение об ошибке.


Не используйте параметризованную инструментальную оправку с отсутствующим субфайлом!

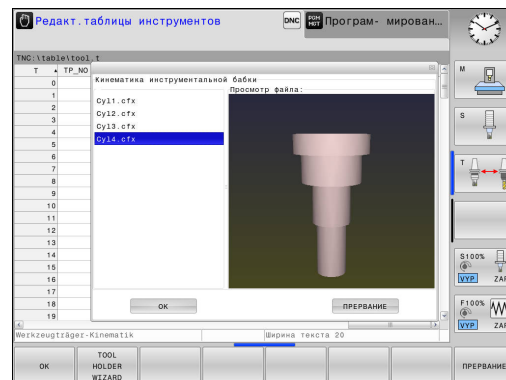


Чтобы назначить инструменту параметризованную инструментальную оправку выполните следующие действия:



 - ▶ Выберите режим работы **РЕЖИМ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ**



 - ▶ Нажмите программную клавишу **ТАБЛИЦА ИНСТРУМ.**



- ▶ Нажмите программную клавишу **РЕДАКТИР.**



- ▶ Переместите курсор в столбец **KINEMATIC** нужного инструмента



- ▶ Нажмите программную клавишу **ВЫБОР**
- ▶ Система ЧПУ отобразит всплывающее окно с параметризованными инструментальными оправками
- ▶ Выберите желаемую инструментальную оправку используя вспомогательные картинки
- ▶ Нажмите программную клавишу **ОК**
- ▶ Система ЧПУ сохранит имя выбранной инструментальной оправки в столбце **KINEMATIC**



- ▶ Закройте таблицу инструментов

11.3 Активное подавление грохота АСС (номер опции #145)

Применение



Данная функция должна быть активирована и адаптирована производителем станка.
Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

При черновой обработке (фрезерование с большими нагрузками) возникают большие силы резания. При этом в зависимости от частоты вращения инструмента, а также от резонансов, имеющих на станке, и объемов реза (производительность реза при фрезеровании) могут возникать шумы, так называемый «грохот». Для станка такой грохот имеет принципиальное значение. Из-за этого грохота на поверхности заготовок образуются некрасивые отметины. Грохотание также приводит к сильному и неравномерному износу инструмента, а иногда даже становится причиной его поломки.

Теперь для снижения уровня грохота станка компания HEIDENHAIN предлагает эффективную функцию регулировки **АСС (Active Chatter Control)**. В зоне резания на тяжелых зажимах использования этой функции регулировки действует особенно хорошо. АСС позволяет существенно улучшить производительность реза. В то же время можно повысить объемы реза до 25% и даже больше, в зависимости от типа станка. Одновременно снижается нагрузка на станок и увеличивается срок службы инструмента.



Обратите внимание, что АСС был разработан специально для резания на тяжелых зажимах и потому особенно эффективен в этой области обработки. Если вы хотите установить эффективность использования АСС для обычного режима черновой обработки, сделайте это на практике.

Если используется функция АСС, внесите в таблице соответствующего инструмента TOOL.T количество режущих кромок CUT.

Активация/деактивация АСС

Чтобы активировать АСС, для соответствующего инструмента установите значение в таблице инструментов TOOL.T в столбце АСС на Y (клавиша ENT=Y, клавиша NO ENT=N).

 
Активация/деактивация АСС в режимах работы станка:



- ▶ Выберите режим **Режим автоматического управления, Обработка отд.блоков программы** или **Позиц.с ручным вводом данных**



- ▶ Переключите панель программных клавиш



- ▶ Активация АСС: установите программную клавишу в положение **ВКЛ.**, ЧПУ отобразит символ АСС в индикации позиции
Дополнительная информация: "Индикации состояния", Стр. 82



- ▶ Деактивация АСС: установите Softkey на **ВЫКЛ.**

Если функция АСС активна, система ЧПУ отображает в индикации состояния символ АСС.

11.4 Работа с параллельными осями U, V и W


Обзор



Ваш станок должен быть подготовлен производителем, если вы хотите использовать функцию параллельной оси.

В зависимости от конфигурации функцию PARAXCOMP можно включить по умолчанию.

Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

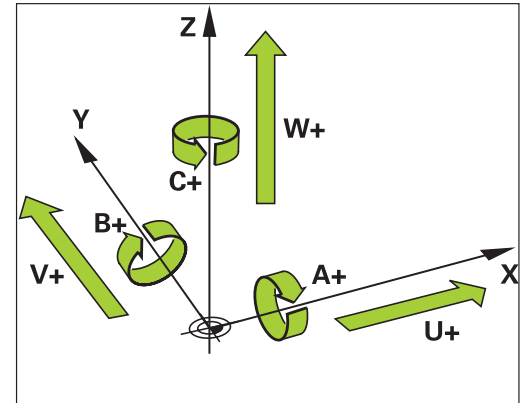

Кроме главных осей X, Y и Z существуют параллельные дополнительные оси U, V и W. Главные и параллельные оси жестко прикреплены друг к другу:

Главная ось	Параллельная ось	Ось вращения
X	U	A
Y	V	B
Z	W	C

В системе ЧПУ для обработки с использованием параллельных осей U, V и W существуют следующие функции:

Клавиша Softkey	Функция	Значение	Страница
	PARAXCOMP	Задайте, как должна вести себя система ЧПУ при позиционировании параллельных осей	427
	PARAXMODE	Задайте, в каких осях система ЧПУ должна выполнять обработку	428



После запуска системы ЧПУ действует стандартная конфигурация.

Перед сменой кинематики станка вы должны деактивировать функцию параллельной оси.


 
 
 
 
Программирование: специальные функции

11.4 Работа с параллельными осями U, V и W

ФУНКЦИЯ PARAXCOMP DISPLAY

С помощью функции **PARAXCOMP DISPLAY** включается функция индикации для перемещения параллельной оси. Система ЧПУ учитывает движения параллельной оси при отображении на индикаторе позиции соответствующей главной оси (суммарное отображение). При этом на индикаторе главной оси отображается относительное расстояние от инструмента до заготовки, независимо от того, какая ось перемещается, главная или дополнительная.

Во время определения выполняются следующие действия:

-  ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями
-  ▶ Выберите меню для функций определения различных функций открытого текста
-  ▶ Выберите **FUNCTION PARAX**
-  ▶ Выберите **FUNCTION PARAXCOMP**
-  ▶ Выберите **FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY**
- ▶ Задайте параллельную ось, передвижение которой система ЧПУ должна учитывать для соответствующей главной оси

ФУНКЦИЯ PARAXCOMP MOVE


 
 
 
 


Функцию **PARAXCOMP MOVE** можно использовать только в сочетании с кадрами прямых (L).

С помощью функции **PARAXCOMP MOVE** система ЧПУ компенсирует движения параллельной оси, выполняя компенсационные движения соответствующей главной оси.

Например, при перемещении параллельной W-оси в отрицательном направлении, главная ось Z одновременно перемещается на такое же значение в положительном направлении. Относительное расстояние от инструмента до заготовки остается неизменным. Применение на портальных станках: задвиньте пиноль и синхронно переместите параллельную ось вниз.

Во время определения выполняются следующие действия:

-  ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями
-  ▶ Выберите меню для функций определения различных функций открытого текста
-  ▶ Выберите **FUNCTION PARAX**
-  ▶ Выберите **FUNCTION PARAXCOMP**
-  ▶ Выберите **FUNCTION PARAXCOMP MOVE**
- ▶ Задайте параллельную ось

NC-кадр

13 FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY W

NC-кадр

13 FUNCTION PARAXCOMP MOVE W

Деактивация ФУНКЦИИ PARAXCOMP



После запуска системы ЧПУ действует стандартная конфигурация.

ЧПУ отменяет функцию параллельной оси **PARAXCOMP** при помощи следующих функций:

- Выбор программы
- **PARAXCOMP ВЫКЛ**

Перед сменой кинематики станка вы должны деактивировать функцию параллельной оси.

NC-кадры

13 FUNCTION PARAXCOMP OFF

13 FUNCTION PARAXCOMP OFF W

С помощью функции **PARAXCOMP OFF** включаются функции параллельной оси **PARAXCOMP DISPLAY** и **PARAXCOMP MOVE**. Во время определения выполняются следующие действия:

SPEC
FCT

- ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями

ПРОГРАММ.
ФУНКЦИИ

- ▶ Выберите меню для функций определения различных функций открытого текста

FUNCTION
PARAX

- ▶ Выберите **FUNCTION PARAX**

FUNCTION
PARAXCOMP

- ▶ Выберите **FUNCTION PARAXCOMP**

FUNCTION
PARAXCOMP
OFF

- ▶ Выберите **FUNCTION PARAXCOMP OFF**. Если вы хотите выключить функцию параллельной оси только для одной оси, то необходимо дополнительно задать имя этой оси.

Программирование: специальные функции

11.4 Работа с параллельными осями U, V и W

FUNCTION PARAXMODE





 
 
 
Для активации функции **PARAXMODE** необходимо всегда задавать 3 оси.

Если вы комбинируете функции **PARAXMODE** и **PARAXCOMP**, система ЧПУ деактивирует функцию **PARAXCOMP** для одной оси, которая задана в обеих функциях. После деактивации **PARAXMODE** снова активируется функция **PARAXCOMP**.

С помощью функции **PARAXMODE** задаются оси, в которых система ЧПУ должна выполнять обработку. Все перемещения и описания контуров программируются независимо от станка через главные оси X, Y и Z.

Задайте в функции **PARAXMODE** 3 оси (например, ФУНКЦИЯ **PARAXMODE X Y W**), в которых система ЧПУ должна выполнять запрограммированные перемещения.

Во время определения выполняются следующие действия:

- 
 - ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями
- 
 - ▶ Выберите меню для функций определения различных функций открытого текста
- 
 - ▶ Выберите **FUNCTION PARAX**
- 
 - ▶ Выберите **FUNCTION PARAXMODE**
- 
 - ▶ Выберите **FUNCTION PARAXMODE**
 - ▶ Задайте оси для обработки

Перемещайте главную ось и параллельную ось одновременно

Когда функция **PARAXMODE** активна, то система ЧПУ выполняет запрограммированные перемещения в запрограммированных в этой функции осях. Если система ЧПУ должна перемещать одновременно параллельную ось и связанную с ней главную ось, то вы можете пометить соответствующую ось символом **&**. Ось с символом **&** привязана к главной оси.



Элемент синтаксиса "**&**" допускается только в L-кадрах.

Дополнительное позиционирование главной оси с помощью команды "**&**" осуществляется в REF-системе. Если вы установили устройство индикации на "текущее значение", это перемещение не отображается. При необходимости переключите устройство индикации на отображение "REF-значения".

NC-кадр

13 FUNCTION PARAXMODE X Y W

NC-кадр

13 FUNCTION PARAXMODE X Y W

14 L Z+100 &Z+150 R0 FMAX

Деактивация ФУНКЦИИ PARAXMODE



После запуска системы ЧПУ действует стандартная конфигурация.

ЧПУ отменяет функцию параллельной оси **PARAXMODE ВЫКЛ** при помощи следующих функций:

- Выбор программы
- Конец программы
- M2 или M30
- **PARAXMODE ВЫКЛ**

Перед сменой кинематики станка вы должны деактивировать функцию параллельной оси.

NC-кадр

13 ФУНКЦИЯ PARAXMODE ВЫКЛ

С помощью функции **PARAXMODE ВЫКЛ** включается функция параллельной оси. ЧПУ использует главные оси, заданные производителем станка. Во время определения выполняются следующие действия:

SPEC
FCT

- ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями

ПРОГРАММ.
ФУНКЦИИ

- ▶ Выберите меню для функций определения различных функций открытого текста

FUNCTION
PARAX

- ▶ Выберите **FUNCTION PARAX**

FUNCTION
PARAXMODE

- ▶ Выберите **FUNCTION PARAXMODE**

FUNCTION
PARAXMODE
OFF

- ▶ Выберите **FUNCTION PARAXMODE OFF**

Программирование: специальные функции

11.4 Работа с параллельными осями U, V и W

Пример сверления с осью W

0 BEGIN PGM PAR MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 5 Z S2222	Вызов инструмента с осью шпинделя Z
4 L Z+0 W+0 R0 FMAX M91	Сброс главной и дополнительной оси
5 L Z+100 R0 FMAX M3	Позиционирование главной оси
6 CYCL DEF 200 SWERLENIJE	
Q200=+2 ;BEZOPASN.RASSTOYANIE	
Q201=-20 ;GLUBINA	
Q206=+150 ;PODACHA NA WREZANJE	
Q202=+5 ;GLUBINA WREZANJA	
Q210=+0 ;WYDER. WREMENI WWER.	
Q203=+0 ;KOORD. POVERHNOSTI	
Q204=+50 ;2-YE BEZOP.RASSTOJ.	
Q211=+0 ;WYDER. WREMENI WNIZU	
Q395=+0 ;KOORD. OTSCHETA GLUB	
7 ФУНКЦИЯ PARAXCOMP ДИСПЛЕЙ Z W	Активация компенсации индикации
8 ФУНКЦИЯ PARAXMODE X Y W	Выбор положительной оси
9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M99	Врезание выполняет дополнительная ось W
10 ФУНКЦИЯ PARAXMODE ВЫКЛ	Восстановить стандартную конфигурацию осей
11 L Z+0 W+0 R0 FMAX M91	Сброс главной и дополнительной оси
12 L M30	
13 END PGM PAR MM	

11.5 Функции файла




Применение




С помощью функций **FUNCTION FILE** можно из NC-программы копировать, смещать или удалять операции с файлами.



Функции **FILE** нельзя применять к программам или файлам, на которые оператор до этого установил ссылку для таких функций, как **CALL PGM** или **CYCL DEF 12 PGM CALL**.

Задание операций с файлами

- 
 - ▶ Выберите специальные функции
- 
 - ▶ Выберите функции программы
- 
 - ▶ Выберите операции с файлами: ЧПУ покажет доступные функции

Клавиша Softkey	Функция	Значение
	FILE COPY	Копирование файла: введите путь к копируемому файлу и путь к целевому файлу
	FILE MOVE	Перемещение файла: введите путь к перемещаемому файлу и путь к целевому файлу
	FILE DELETE	Удаление файла: введите путь к удаляемому файлу




 

11.6 Задание преобразований координат

Обзор

В качестве альтернативы циклу преобразования координат **7 СМЕЩЕНИЕ НУЛЕВОЙ ТОЧКИ** можно использовать функцию диалога открытым текстом **TRANS DATUM**. Как и при использовании цикла **7**, с помощью **TRANS DATUM** можно непосредственно программировать значения смещения или активировать строку из предлагаемой на выбор таблицы нулевых точек. Дополнительно, в распоряжении имеется функция **TRANS DATUM RESET**, с помощью которой можно легко выполнить сброс активного смещения нулевой точки.

TRANS DATUM AXIS

С помощью функции **TRANS DATUM AXIS** оператор задает смещение нулевой точки путем ввода значения для соответствующей оси. В одном кадре можно определить до девяти координат, возможен ввод в приращениях. Для определения этой функции, действуйте следующим образом:

-  ► Активируйте панель Softkey со специальными функциями
-  ► Выберите меню определения различных функций диалога открытым текстом
-  ► Выберите преобразования
-  ► Выберите смещение нулевой точки **TRANS DATUM**
-  ► Выберите Softkey для ввода значения
- Введите смещение нулевой точки для нужной оси, подтвердите ввод нажатием клавиши **ENT**



 




Введенные абсолютные значения относятся к нулевой точке заготовки, определенной путем назначения координат точки привязки или с помощью предустановки из таблицы предустановок. Инкрементные значения всегда относятся к последней действительной нулевой точке - даже если она уже смещена.

NC-кадр

```
13 TRANS DATUMAXIS X+10 Y+25 Z+42
```


TRANS DATUM TABLE

С помощью функции **TRANS DATUM TABLE** оператор задает смещение нулевой точки путем выбора номера нулевой точки из таблицы нулевых точек. Во время определения выполняются следующие действия:

- 
 - ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями
- 
 - ▶ Выберите меню определения различных функций диалогом открытым текстом
- 
 - ▶ Выберите преобразования
- 
 - ▶ Выберите смещение нулевой точки **TRANS DATUM**
- 
 - ▶ Выберите смещение нулевой точки **TRANS DATUM TABLE**
 - ▶ Введите номер строки, которую должна активировать система ЧПУ, подтвердите ввод нажатием клавиши **ENT**
 - ▶ При необходимости, введите имя таблицы нулевых точек, из которой нужно активировать номер нулевой точки, и подтвердите выбор нажатием клавиши **ENT**. Если оператору не требуется задавать таблицу нулевых точек, то нажмите клавишу **NO ENT**



 
 



Если в кадре **TRANS DATUM TABLE** не определена таблица нулевых точек, ЧПУ использует таблицу нулевых точек, выбранную ранее в NC-программе с помощью **SEL TABLE** или выбранную в режиме **покадрового выполнения** или **автоматического выполнения** таблицу нулевых точек со статусом **M**.

NC-кадр

13 TRANS DATUMTABLE TABLINE25

TRANS DATUM RESET

 С помощью функции **TRANS DATUM RESET** сбрасывается смещение нулевой точки. При этом не имеет решающего значения то, каким образом была определена нулевая точка. Для определения этой функции, действуйте следующим образом:

- 
 - ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями
- 
 - ▶ Выберите меню определения различных функций диалога открытым текстом
- 
 - ▶ Выберите преобразования
- 
 - ▶ Выберите смещение нулевой точки **TRANS DATUM**
- 
 - ▶ Нажмите программную клавишу **СМЕЩЕНИЕ НУЛЕВОЙ ТОЧКИ** Выберите **СМЕЩЕНИЕ НУЛ. ТОЧКИ СБРОСИТЬ**

NC-кадр

13 TRANS DATUM RESET

11.7 Создание текстовых файлов

Применение

В ЧПУ можно создавать и обрабатывать тексты с помощью текстового редактора. Типичные области применения:




 


- Сохранение опытных значений обработки
- Документирование рабочих процессов
- Составление сборника формул

Текстовые файлы - это файлы типа .A (ASCII). Если нужно обработать другие файлы, следует сначала конвертировать их в формат .A.

Открытие текстового файла и выход

- ▶ Выберите режим работы **Программирование**
- ▶ Вызов управления файлами: нажать клавишу **PGM MGT** .
- ▶ Отобразите файлы с расширением .A: последовательно нажмите программные клавиши **ВЫБОР ТИПА** и **ПОКАЗ.ВСЕ**
- ▶ Выберите файл и откройте его с помощью программной клавиши **ВЫБОР** или клавиши **ENT** или откройте новый файл: введите новое имя, подтвердите ввод нажатием клавиши **ENT**

Для выхода из текстового редактора, следует вызвать меню управление файлами и выбрать файл другого типа, например, программу обработки.

Клавиша Softkey	Движения курсора
	Переместить курсор на одно слово вправо
	Переместить курсор на одно слово влево
	Переместить курсор на следующую страницу дисплея
	Переместить курсор на предыдущую страницу дисплея
	Переместить курсор в начало файла
	Переместить курсор в конец файла

11.7 Создание текстовых файлов

Редактирование текстов

Над первой строкой текстового редактора находится информационное поле, в котором отображается имя файла, место расположения и информация о строках:

- Файл:** Имя текстового файла
Строка: Текущее положение курсора на строке
Столбец: Текущее положение курсора в столбце

Текст вставляется в том месте, в котором в данный момент находится курсор. С помощью кнопок со стрелками курсор перемещается в любое место текстового файла.

С помощью клавиши **ENTER** или **ENT** вы можете разорвать строку.

Удаление и повторная вставка знаков, слов и строк

С помощью текстового редактора можно удалять слова или строки полностью и вставлять их в другом месте.

- ▶ Переместите курсор на слово или строку, которые нужно удалить и вставить в другом месте
- ▶ Нажмите Softkey **УДАЛИТЬ СЛОВО** или **УДАЛИТЬ СТРОКУ**: текст будет удален и сохранен в буфере обмена
- ▶ Переместите курсор на позицию, в которой нужно вставить текст и нажмите Softkey **ВСТАВИТЬ СТРОКУ/СЛОВО**

Клавиша Softkey	Функция
УДАЛИТЬ СТРОКУ	Удаление строки и сохранение ее в буферной памяти
УДАЛИТЬ СЛОВО	Удаление слова и его сохранение его в буферной памяти
УДАЛИТЬ СИМВОЛ	Удаление знака и его сохранение его в буферной памяти
ВС. СТР. / СЛОВО	Вставка строки или слова после удаления

Обработка текстовых блоков

Текстовые блоки любого размера можно копировать, удалять или вставлять в другом месте. В любом случае следует сначала выделить нужный текстовый блок:

- ▶ Выделение текстового блока: переместите курсор на первый знак выделяемого текстового блока



- ▶ Нажмите Softkey **ВЫДЕЛИТЬ БЛОК**
- ▶ Переместите курсор на последний знак выделяемого текстового блока. Если курсор перемещается непосредственно вверх или вниз с помощью клавиш со стрелками, то все строки текста, находящиеся между позициями курсора, выделяются - текст помечается цветом

После выделения нужного текстового блока следует обработать текст с помощью следующих клавиш Softkey:

Клавиша Softkey	Функция
	Удалить выделенный блок и сохранить его в буферной памяти
	Сохранить выделенный блок в буферной памяти, не удаляя его (копирование)

Если оператору нужно вставить сохраненный в буфере блок в другое место, следует выполнить следующие шаги:

- ▶ Переместите курсор на то место, в которое необходимо вставить сохраненный в буфере текстовый блок



- ▶ Нажмите Softkey **ВСТАВИТЬ БЛОК**: текст вставляется

Пока текст находится в буферной памяти, его можно вставлять неограниченное число раз.

Перенос выделенного блока в другой файл

- ▶ Выделите текстовый блок, как описано выше



- ▶ Нажмите Softkey **ПРИКРЕПИТЬ К ФАЙЛУ**. ЧПУ отобразит диалог **Целевой файл =**
- ▶ Введите путь и имя целевого файла. ЧПУ прикрепляет выделенный текстовый блок к целевому файлу. Если целевого файла с введенным именем не существует, ЧПУ запишет выделенный текст в новый файл.

Вставка другого файла туда, где находится курсор

- ▶ Переместите курсор в то место в тексте, куда нужно вставить другой текстовый файл



- ▶ Нажмите Softkey **ВСТАВИТЬ ИЗ ФАЙЛА**. ЧПУ отобразит диалог **Имя файла =**
- ▶ Введите путь и имя того файла, который вы хотите вставить

Поиск фрагментов текста

Функция поиска текстового редактора применяется, чтобы находить слова или последовательности знаков в тексте. ЧПУ предоставляет две возможности.

Поиск текущего текста

Функция поиска должна найти слово, соответствующее слову, на котором в данный момент находится курсор:

- ▶ Переместите курсор на нужное слово
- ▶ Выберите функцию поиска: нажмите Softkey **ПОИСК**
- ▶ Нажмите Softkey **ПОИСК ТЕКУЩЕГО СЛОВА**
- ▶ Поиск текста: нажмите программную клавишу **ПОИСК**
- ▶ Выход из функции поиска: нажмите Softkey **КОНЕЦ**

Поиск любого текста

- ▶ Выбор функции поиска: нажмите Softkey **ПОИСК**. ЧПУ отобразит диалог **Поиск текста:**
- ▶ Введите искомый текст
- ▶ Поиск текста: нажмите Softkey **ПОИСК**
- ▶ Выход из функции поиска: нажмите Softkey **КОНЕЦ**

11.8 Свободно определяемые таблицы

Основы

В свободно определяемых таблицах можно сохранять и считывать любую информацию из управляющей программы. Для этого предоставляются функции Q-параметров с **FN 26** по **FN 28**.

Формат свободно определяемых таблиц, т.е. столбцы таблиц и их свойства, можно изменять с помощью редактора структуры. С его помощью можно составлять таблицы, которые точно подходят для их области применения.

Дополнительно Вы можете переключаться табличным видом (стандартный вид) и формуляром.

NR	X	Y	Z	A	C	DOC
0	100.001	49.999	0			PAT 1
1	99.994	49.999	0			PAT 2
2	99.990	50.001	0			PAT 3
3	100.002	49.995	0			PAT 4
4	99.990	50.003				PAT 5
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Создание свободно определяемых таблиц

- ▶ Выберите управление файлами: нажмите клавишу **PGM MGT**
- ▶ Введите любое имя файла с расширением **.TAB**, подтвердите ввод нажатием клавиши **ENT**: ЧПУ отобразит всплывающее окно с фиксированными форматами таблиц
- ▶ С помощью клавиши со стрелкой выберите шаблон таблицы, например, **EXAMPLE.TAB**, подтвердите выбор нажатием клавиши **ENT**: ЧПУ откроет новую таблицу в предварительно заданном формате
- ▶ Чтобы адаптировать таблицу к потребностям оператора, нужно изменить формат таблицы
Дополнительная информация: "Изменение формата таблицы", Стр. 440



Производитель станка может создать собственные шаблоны таблиц и внести их в ЧПУ. При создании новой таблицы система ЧПУ открывает всплывающее окно, в котором отображается список всех имеющихся шаблонов таблицы.




Вы также можете вносить в ЧПУ собственные шаблоны таблиц. Для этого создайте новую таблицу, измените формат таблицы и сохраните эту таблицу в директории **TNC:\system\proto**. Теперь, когда вы создаете новую таблицу, в открывающемся окне выбора вы также можете увидеть свой шаблон.

Изменение формата таблицы

- ▶ Нажмите программную клавишу **РЕДАКТИР. ФОРМАТА** (переключите панель программных клавиш): TNC откроет формуляр редактора, в котором отображена структура таблицы. Значения структурных команды (запись в заглавной строке) смотрите в таблице, приведённой ниже.

Структурная команда	Значение
Доступные столбцы:	Список всех столбцов, включенных в таблицу
Переместить перед:	Запись, отмеченная в Доступные столбцы , перемещается и становится перед этим столбцом
Имя	Имя столбца: отображается в заглавной строке
Тип колонки	TEXT : Текстовое поле SIGN : Знак + или - BIN : Двоичное число DEC : Десятичное, положительное, целое число HEX : шестнадцатеричное число INT : целое число LENGTH : Длина (пересчитывается для дюймовых программ) FEED : Подача (мм/мин или 0.1 дюйм/мин) IFEED : Подача (мм/мин или дюйм/мин) FLOAT : число с плавающей запятой BOOL : логическое число INDEX : Индекс TSTAMP : Жёстко определённый формат даты и времени UPTEXT : Текстовое поле заглавными буквами PATHNAME : Путь к файлу
Стандартное значение	Значение, которым предварительно заполняются поля в этом столбце
Ширина	Ширина столбца (количество знаков)
Первичный ключ	Первый столбец таблицы
Обозначение столбца, зависящее от используемого языка	Диалоги, зависящие от используемого языка

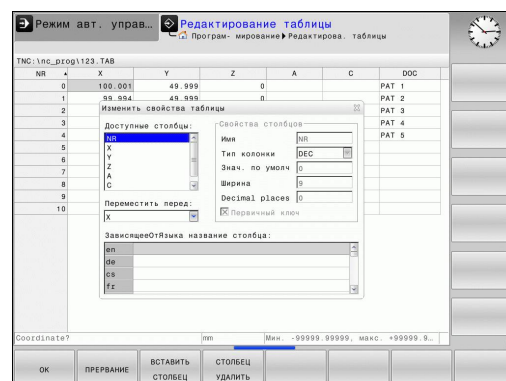

Для навигации по форме вы можете воспользоваться подключенной мышью или ЧПУ-клавиатурой. Навигация с помощью ЧПУ-клавиатуры:



- ▶ Нажимайте клавиши навигации для перемещения между полями ввода. С помощью клавиш со стрелками вы также можете перемещаться в пределах одного поля ввода. Выпадающие меню открывайте клавишей **GOTO**.



В таблице, уже содержащей строки, невозможно изменить свойства таблицы, — **имя и тип столбца**. Только удалив все строки, вы сможете изменить эти свойства. При необходимости предварительно создайте резервную копию таблицы.

В поле типа столбца **TSTAMP** можно выполнить сброс недействительного значения, если нажать кнопку **CE**, а затем – кнопку **ENT**.

Завершение работы редактора структуры

- ▶ Нажмите Softkey **OK**. ЧПУ закрывает окно редактора и принимает изменения. При нажатии Softkey **ОТМЕНА** все изменения будут отменены.

Переключение вида между таблицей и формой

Все таблицы с расширением файла **.TAB** могут быть представлены либо в виде списка, либо в виде формы.




- ▶ Нажмите кнопку для настройки разделения экрана. Выберите соответствующую клавишу Softkey для представления в виде списка или формы (вид формы: с текстом диалога и без него)

При представлении в виде формы ЧПУ перечисляет в левой половине дисплея номера строк с содержимым первого столбца.

В правой половине экрана можно изменять данные.

- ▶ Нажмите клавишу **ENT** или клавишу со стрелкой для перехода в следующее поле ввода.
- ▶ Чтобы выбрать другую строку, нажмите зеленую клавишу навигации (значок папки). Таким образом курсор переместится в левое окно и вы можете, используя клавиши со стрелками, выбрать нужную строку. С помощью клавиши навигации вы снова можете вернуться в окно ввода.

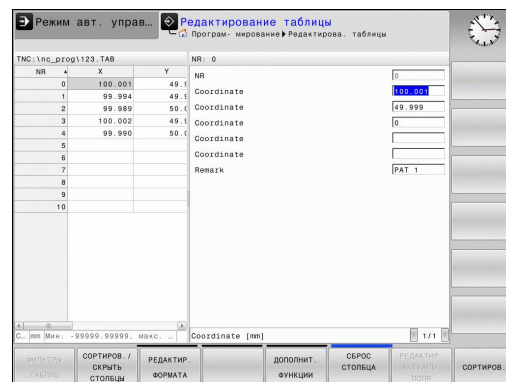

Программирование: специальные функции

11.8 Свободно определяемые таблицы

FN 26: TABOPEN: Открыть свободно определяемую таблицу

При помощи функции **FN 26: TABOPEN** откройте любую свободно определяемую таблицу, чтобы описать эту таблицу при помощи **FN 27**, или считать данные из этой таблицы **FN 28**.



В NC-программе всегда может быть открыта только одна таблица. Новый кадр при помощи **FN 26: TABOPEN** автоматически закрывает последнюю открытую таблицу.

Таблица, которую нужно открыть, должна иметь расширение **.TAB**.

Пример: открыть таблицу TAB1.TAB, сохраненную в директории TNC:\DIR1

```
56 FN 26: TABOPEN TNC:\DIR1\TAB1.TAB
```

FN 27: TABWRITE - Описать свободно определяемую таблицу

С помощью функции **FN 27: TABWRITE** опишите таблицу, которая была ранее открыта с помощью **FN 26: TABOPEN**.

Можно определить или описать несколько имен столбцов в кадре **TABWRITE**. Имена столбцов должны быть написаны в кавычках и через запятую. Значение, которое ЧПУ должно записать в соответствующий столбец, определяется в Q-параметрах.



Следует учитывать, что функция **FN 27: TABWRITE** и в режиме работы **Тест программы** также по умолчанию записывает значения в таблицу, открытую на данный момент. С помощью функции **FN18 ID992 NR16** можно узнать, в каком режиме выполняется программа. Если функция **FN27** должна работать только в режимах **Покадровое выполнение программы** и **Выполнение программы в автоматическом режиме**, вы можете с помощью операции перехода перейти в соответствующий раздел программы

Дополнительная информация: "Решения если/то с Q-параметрами", Стр. 328

Можно описывать только числовые поля таблицы.

Если оператору требуется описать несколько столбцов в одном кадре, нужно сохранить все значения, предназначенные для записи, как следующие друг за другом номера Q-параметров.

Пример:

В строке 5 открытой в данный момент таблицы описываются столбцы "радиус", "глубина" и "D". Значения, которые будут записаны в таблицу, должны сохраняться в Q-параметрах Q5, Q6 и Q7.

```
53 Q5 = 3,75
```

```
54 Q6 = -5
```

```
55 Q7 = 7,5
```

```
56 FN 27: TABWRITE 5/"РАДИУС,ГЛУБИНА,D" = Q5
```

Программирование: специальные функции

11.8 Свободно определяемые таблицы

FN 28: TABREAD: Читать свободно определяемую таблицу

С помощью функции **FN 28: TABREAD** можно считывать таблицу, открытую ранее с помощью **FN 26: TABOPEN**.

Можно определить, а также считать, несколько имен столбцов в кадре **TABREAD**. Имена столбцов должны быть написаны в кавычках и через запятую. Номера Q-параметров, под которыми ЧПУ должно записать первое считываемое значение, определяются в кадре **FN 28**.



Можно считывать только числовые поля таблицы. Если в одном кадре считывается несколько столбцов, система ЧПУ сохраняет считанные значения в следующих друг за другом номерах Q-параметров.

Пример:

В строке 6 открытой в данный момент таблицы считываются значения в столбцах "радиус", "глубина" и "D". Первое значение сохраняется в памяти в Q-парамetre Q10 (второе - в Q11, третье - в Q12).

 
```
56 FN 28: TABREAD Q10 = 6/"РАДИУС, ГЛУБИНА,D"
```

Обновить формат таблицы



Эту функцию можно применять только при согласовании с фирмой-производителем станков!

Программная Функция клавиша



Адаптировать формат текущей таблицы после обновления версии программного обеспечения системы ЧПУ

11.9 Пульсирующая частота вращения FUNCTION S-PULSE

Программирование пульсирующей частоты вращения

Применение




 
 
 
Действие этой функции зависит от конкретного станка.
Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

При помощи функции **FUNCTION S-PULSE** Вы можете запрограммировать пульсирующую частоту вращения, чтобы предотвратить собственные колебания станка .

При помощи вводимого значения P-TIME Вы определяете период колебаний, а при помощи вводимого значения SCALE - изменение частоты вращения в процентах. Частота вращения изменяется синусоидально относительно заданного значения.

Порядок действий

Для определения этой функции, действуйте следующим образом:

- 
 - ▶ Активируйте панель программных клавиш со специальными функциями
- 
 - ▶ Выберите меню определения различных функций диалога открытым текстом
- 
 - ▶ Нажмите программную клавишу **FUNCTION SPINDLE**
- 
 - ▶ Выберите программную клавишу **SPINDLE-PULSE**
 - ▶ Определите период P-TIME
 - ▶ Определите изменение частоты вращения SCALE



Система ЧПУ никогда не превысит запрограммированное ограничение частоты вращения. Частота вращения будет оставаться неизменной, пока синусоида функции **FUNCTION S-PULSE** снова не окажется меньше максимальной частоты вращения.

Кадр УП

13 FUNCTION S-PULSE P-TIME10
SCALE5



 
 
Программирование: специальные функции

11.9 Пульсирующая частота вращения FUNCTION S-PULSE

Отмена пульсирующей частоты вращения

При помощи функции **FUNCTION S-PULSE RESET** Вы отменяете пульсирующую частоту вращения.

Для определения этой функции, действуйте следующим образом:

-  ▶ Активируйте панель программных клавиш со специальными функциями
-  ▶ Выберите меню для функций определения различных функций открытого текста
-  ▶ Нажмите программную клавишу **FUNCTION SPINDLE**
-  ▶ Выберите программную клавишу **RESET SPINDLE-PULSE**

Кадр УП

18 FUNCTION S-PULSE RESET

11.10 Время время выдержки FUNCTION FEED DWELL

Программирование времени выдержки

Применение



Действие этой функции зависит от конкретного станка.

Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

С помощью функции **FUNCTION FEED DWELL** можно запрограммировать выдержку времени в секундах с повторением, например, чтобы спровоцировать стружколомение. Программировать **FUNCTION FEED DWELL** следует непосредственно перед обработкой, которую вы желаете выполнить при помощи стружколомания.

Заданное время выдержки из **FUNCTION FEED DWELL** не работает во время движения на ускоренном ходу и движения ощупывания.



 



Повреждение заготовки!

Не используйте **FUNCTION FEED DWELL** для изготовления резьбы.

Порядок действий

Во время определения выполняются следующие действия:

- 
 - ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями
- 
 - ▶ Выберите меню для функций определения различных функций открытого текста
- 
 - ▶ Нажмите Softkey **FUNCTION FEED**
- 
 - ▶ Нажмите Softkey **FEED DWELL**
 - ▶ Введите время интервала выдержки D-TIME
 - ▶ Введите время нарезания стружки F-TIME

NC-кадр

13 FUNCTION FEED DWELL D-TIME0.5
F-TIME5

Программирование: специальные функции

11.10 Время время выдержки FUNCTION FEED DWELL

Сброс времени выдержки



Сброс времени выдержки выполняется непосредственно после обработки, выполненной при помощи стружконарезания.

NC-кадр

18 FUNCTION FEED DWELL RESET

Функция **FUNCTION FEED DWELL RESET** позволяет сбросить повторяющуюся выдержку времени.

Во время определения выполняются следующие действия:

SPEC
FCT

- ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями

ПРОГРАММ.
ФУНКЦИИ

- ▶ Выберите меню для функций определения различных функций открытого текста

FUNCTION
FEED

- ▶ Нажмите Softkey **FUNCTION FEED**

RESET
FEED
DWELL

- ▶ Нажмите Softkey **RESET FEED DWELL**



Выдержку времени можно также сбросить введя D-TIME 0.

В конце программы ЧПУ автоматически выполняет сброс **ФУНКЦИЯ FEED DWELL**.

12

**Программирование: Много-
осевая обработка**

12.1 Функции многоосевой обработки

В данной главе представлены функции ЧПУ, связанные с многоосевой обработкой:

Функции ЧПУ	Описание	Страница
PLANE	Определение обработки в развёрнутой плоскости обработки	451
M116	Подача осей вращения	477
PLANE/M128	Наклонное фрезерование	475
FUNCTION TSPM	Задать процедуру работы ЧПУ при позиционировании осей вращения (модификация функции M128)	485
M126	Перемещение осей вращения по оптимальному пути	478
M94	Уменьшение значения индикации осей вращения	479
M128	Задать процедуру работы ЧПУ при позиционировании осей вращения	480
M138	Выбор осей наклона	483
M144	Рассчитать кинематику станка	484
LN-кадры	Трёхмерная коррекция инструмента	490

12.2 Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8)

Введение



Применяйте функции наклона плоскости обработки, только если они разрешены производителем станка!

PLANE-функцию, как правило, можно использовать на станках, на которых имеется не менее двух осей вращения (стол и/или головка).
Исключение: функция **PLANE AXIAL** может быть использована также в том случае, если у станка есть в наличии или активна лишь одна ось вращения.

PLANE-функция (англ. plane = плоскость) - эффективная функция, с помощью которой можно различными способами определять наклонную плоскость обработки.

Определение параметров **PLANE**-функции поделено на две части:

- Геометрическое определение плоскости, которое будет различным для каждой имеющейся **PLANE**-функции
 - Поведение при позиционировании функции **PLANE**, независимо от определения плоскости обработки и идентично для всех функций **PLANE**
- Дополнительная информация:** "Определение процедуры работы **PLANE**-функции при позиционировании", Стр. 469



Внимание опасность столкновения!

Применяя в наклоненной системе цикл **8 ZERK.OTRASHENJE** необходимо соблюдать следующие указания:

Если Вы программируете зеркальное отображение перед разворотом плоскости обработки, то оно действует также и на разворот.
Исключение: разворот при помощи цикла 19 и **PLANE AXIAL**.

Зеркальное отражение круговой оси при помощи цикла **8** отражает только движения оси, а не углы, определенные функциями **PLANE**! Таким образом, позиционирование осей изменяется.



Если наклонная плоскость обработки активна, активировать функцию присвоения фактической позиции невозможно.

Если при использовании функции **PLANE** активна функция **M120**, ЧПУ отменяет поправку на радиус, и, таким образом, автоматически отменяет функцию **M120**.

Сброс **PLANE**-функции, как правило, всегда выполняется при помощи **PLANE RESET**. Ввод 0 во всех **PLANE**-параметрах не обеспечивает полного сброса функции.

 
 
 

 

 

Если вы ограничиваете количество поворотных осей с помощью функции **M138**, то возможности разворота осей вашего станка могут быть из-за этого ограничены. Система ЧПУ помещает значение 0 при расчёте угла для оси, не выбранной через **M138**.

ЧПУ поддерживает наклон плоскости обработки только с помощью оси шпинделя Z.

Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8) 12.2



Обзор

Все **PLANE**-функции, имеющиеся в наличии в ЧПУ, описывают требуемую плоскость обработки независимо от фактических осей вращения станка. Предлагаются следующие возможности:

Клавиша Softkey	Функция	Требуемые параметры	Стр.
	SPATIAL	Три пространственных угла SPA , SPB , SPC	456
	PROJECTED	Два угла проекции PROPR и PROMIN , а также угол вращения ROT	458
	EULER	Три угла Эйлера: прецессия (EULPR), нутация (EULNU) и вращение (EULROT),	460
	VECTOR	Вектор нормали для определения плоскости и базисный вектор для определения направления наклонной оси X	462
	POINTS	Координаты трех произвольных точек наклоняемой плоскости	464
	RELATIV	Отдельно взятый, инкрементально действующий пространственный угол	466
	AXIAL	До трех абсолютных или инкрементальных межосевых углов A , B , C	467
	RESET	Сброс PLANE -функции	455

Запуск анимации

 Чтобы понять различия между отдельными вариантами определения еще до выбора функции, можно запустить анимацию с помощью программной клавиши. Система ЧПУ выделит программную клавишу синим цветом и покажет анимированное изображение для выбранной функции **PLANE**

Программная клавиша	Функция
	Включить анимацию
	Режим анимации включен


Определение PLANE-функции

SPEC
FCT

- ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями

НАКЛОН
ПЛОСКОСТИ

- ▶ Выберите функцию **PLANE** нажатием программной клавиши **НАКЛОН ПЛОСКОСТИ**: ЧПУ отобразит на панели программных клавиш доступные варианты определения

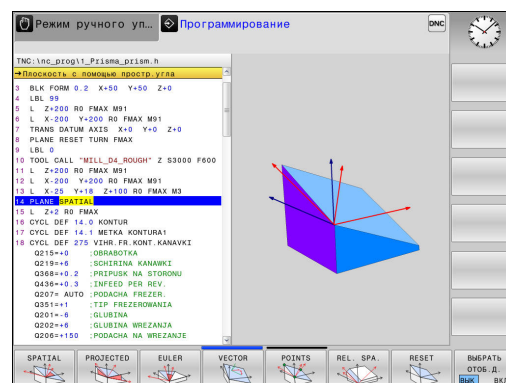

Выбор функции

- ▶ Выберите нужную функцию напрямую с помощью программной клавиши: ЧПУ продолжит диалог и запросит требуемые параметры


Выбор функции при активной анимации

- ▶ Выберите желаемую функцию при помощи программной клавиши: система ЧПУ отобразит анимацию
- ▶ Для того чтобы выбрать текущую активную функцию: нажмите программную клавишу с данной функцией ещё раз или нажмите клавишу **ENT**

Индикация положения


 



Как только активна любая функция **PLANE**, система ЧПУ отображает в окне дополнительной индикации состояния рассчитанный пространственный угол. Как правило, ЧПУ всегда производит внутренние расчеты на основании пространственных углов и независимо от используемой **PLANE**-функции.

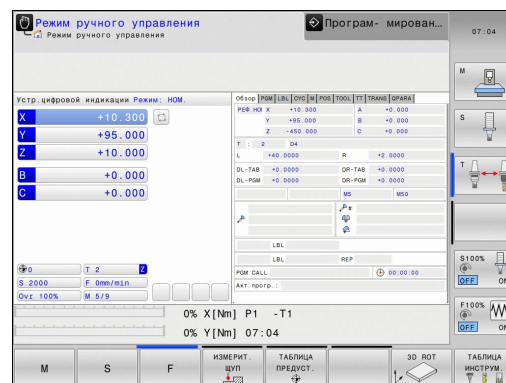В режиме остаточного пути (**ACTDST** и **REFDST**) система ЧПУ отображает расстояние оси вращения до заданной (рассчитанной) позиции при развороте (режим **MOVE** или **TURN**).



Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8) 12.2

 Сброс функции PLANE

- 
 - ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями
- 
 - ▶ Выберите функцию PLANE нажатием программной клавиши **НАКЛОН ПЛОСКОСТИ**: ЧПУ отобразит на панели программных клавиш доступные варианты определения
- 
 - ▶ Выберите функцию для отмены: при этом выполняется внутренний сброс функции **PLANE** функции
- 
 - ▶ Определите, должна ли система ЧПУ автоматически переместить оси вращения в исходное положение (**MOVE** или **TURN**) или нет (**STAY**),
Дополнительная информация:
 "Автоматический поворот: MOVE/TURN/STAY (ввод строго обязателен)", Стр. 469
- 
 - ▶ Завершите ввод нажатием клавиши **END**

NC-кадр

25 PLANE RESET MOVE ABST50 F1000



Функция **PLANE RESET** выполняет полный сброс активной **PLANE**-функции или активного цикла **19** (угол = 0, и функция неактивна). Многократное определение не требуется.

Деактивировать разворот в режиме работы **Режим ручного управления** можно при помощи меню **3D ROT**.


Дополнительная информация: "Активация наклона в ручном режиме", Стр. 573

Определение плоскости обработки через пространственный угол: PLANE SPATIAL

Применение

Пространственные углы определяют уровень обработки путем не более трех вращений вокруг системы координат, для чего предусмотрено два ракурса, которые всегда ведут к тому же результату.

- **Вращения вокруг системы координат у неподвижного станка:** последовательность вращений начинается вокруг оси станка С, затем продолжается вокруг оси станка В и заканчивается вокруг оси станка А.
- **Вращения вокруг поворотной системы координат:** последовательность вращений начинается вокруг оси станка С, затем продолжается вокруг оси вращения В и заканчивается вокруг оси вращения А. Этот ракурс, как правило, доступнее, поскольку вращение системы координат представляется лучше благодаря определению оси вращения.

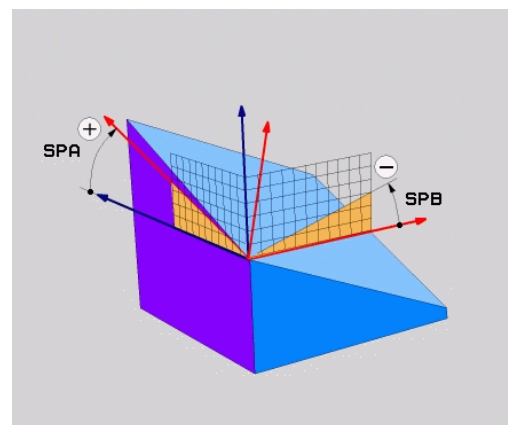

Обратите внимание перед программированием

Оператор всегда должен определять все три пространственных угла **SPA**, **SPB** и **SPC**, даже если значение одного из углов равно 0.

 
Принцип работы соответствует циклу 19, если ввод данных в цикле 19 производился на вводе пространственного угла со стороны станка.

Описание параметров для поведения при позиционировании

Дополнительная информация: "Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании", Стр. 469

Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8) 12.2



Параметры ввода



- ▶ **Пространственный угол A?:** угол разворота SPA вокруг фиксированной оси станка X. Диапазон ввода от -359.9999° до $+359.9999^\circ$
- ▶ **Пространственный угол B?:** угол разворота SPB вокруг фиксированной оси станка Y. Диапазон ввода от -359.9999° до $+359.9999^\circ$
- ▶ **Пространственный угол C?:** угол разворота SPC вокруг фиксированной оси станка Z. Диапазон ввода от -359.9999° до $+359.9999^\circ$
- ▶ Затем определите параметры позиционирования
Дополнительная информация: "Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании", Стр. 469

Используемые сокращения

Сокращение	Значение
SPATIAL	Англ. <i>spatial</i> = пространственный
SPA	<i>spatial A</i> : вращение вокруг X-оси
SPB	<i>spatial B</i> : вращение вокруг Y-оси
SPC	<i>spatial C</i> : вращение вокруг Z-оси

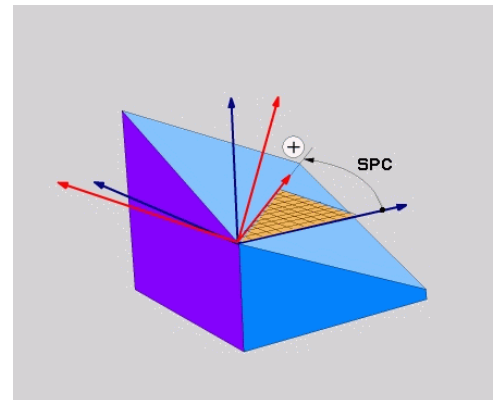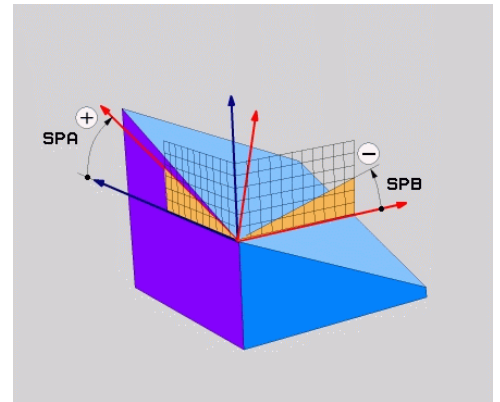

NC-кадр

```
5 PLANE SPATIAL SPA+27 SPB+0 SPC
+45 .....
```

Определение плоскости обработки через угол проекции: PLANE PROJECTED

Применение

Угол проекции определяет плоскость обработки через задание двух углов, которые можно определить через проекцию на 1-ую координатную плоскость (Z/X при оси инструмента Z) и на 2-ую координатную плоскость (Y/Z при оси инструмента Z) определяемой плоскости обработки.




Обратите внимание перед программированием

Углы проекций можно использовать только в том случае, если определения углов относятся к прямоугольному параллелепипеду. В противном случае на заготовке появятся искажения.

Описание параметров для поведения при позиционировании

Дополнительная информация: "Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании", Стр. 469


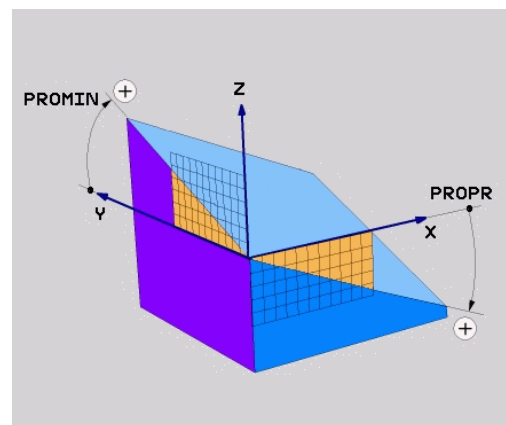


Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8) 12.2

Параметры ввода



- ▶ **Угол проекции на 1-ую координатную плоскость?:** проецированный угол развёрнутой плоскости обработки на 1-ую координатную плоскость постоянной системы координат станка (Z/X при оси инструмента Z) Диапазон ввода от -89.9999° до $+89.9999^\circ$. Ось 0° - это главная ось активной плоскости обработки (ось X, при оси инструмента Z, положительное направление оси)
- ▶ **Угол проекции на 2-ую координатную плоскость?:** проецированный угол развёрнутой плоскости обработки на 2-ую координатную плоскость постоянной системы координат станка (Y/Z при оси инструмента Z) Диапазон ввода от -89.9999° до $+89.9999^\circ$. Ось 0° - это вспомогательная ось активной плоскости обработки (ось Y, при оси инструмента Z)
- ▶ **ROT - угол вращения плоскости?:** Вращение развёрнутой системы координат вокруг развёрнутой оси инструмента (по смыслу соответствует вращению при помощи цикла 10 ПОВОРОТ). При помощи угла вращения Вы можете легко определить направление главной оси плоскости обработки (X при оси инструмента Z) Диапазон ввода от -360° до $+360^\circ$
- ▶ Затем определите параметры позиционирования
Дополнительная информация: "Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании", Стр. 469

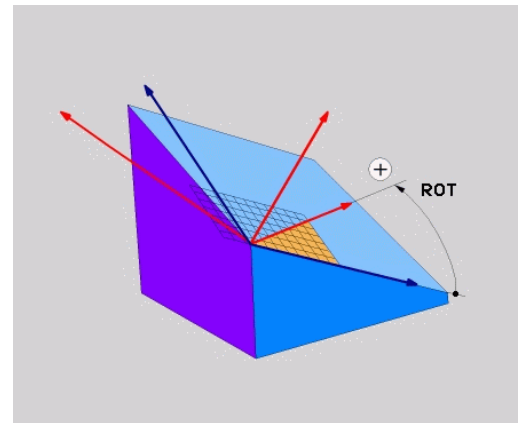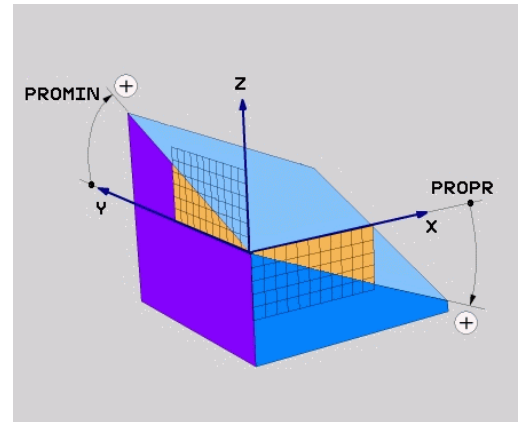

NC-кадр

5 PLANE PROJECTED PROPR+24 PROMIN+24 PROROT+30

Используемые сокращения:

PROJECTED	Англ. projected = спроецированный
PROPR	principle plane: главная плоскость
PROMIN	minor plane: вспомогательная плоскость
PROMIN	Англ. rotation: вращение

Программирование: Многоосевая обработка


12.2 Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8)

Определение плоскости обработки через угол Эйлера: PLANE EULER

Применение

Углы Эйлера определяют плоскость обработки через повороты вокруг наклоненной соответствующим образом системы координат (до трех поворотов). Определение трем углам Эйлера было дано швейцарским математиком Эйлером. При переносе углов на систему координат станка возникают следующие значения:

Угол прецессии: EULPR	Поворот системы координат вокруг Z-оси
Угол нутации: EULNU	Поворот системы координат вокруг смещенной на угол прецессии X-оси
Угол вращения: EULROT	Поворот наклонной плоскости обработки вокруг наклонной Z-оси

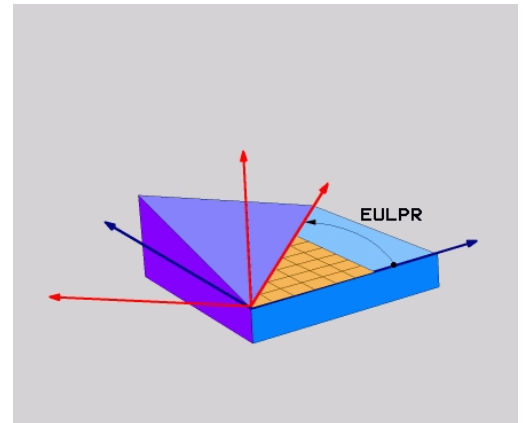

Обратите внимание перед программированием

Описание параметров для поведения при позиционировании




Дополнительная информация: "Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании", Стр. 469

Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8) 12.2

Параметры ввода



- ▶ **Угол разворота главной плоскости координат?:** угол разворота **EULPR** вокруг оси Z
Обратите внимание:
 - Диапазон ввода от -180.0000° до 180.0000°
 - Осью 0° является ось X
- ▶ **Угол наклона оси инструмента?:** угол наклона **EULNUT** системы координат вокруг развёрнутой на угол прецессии оси X. Обратите внимание:
 - Диапазон ввода от 0° до 180.0000°
 - Осью 0° является ось Z
- ▶ **ROT - угол вращения плоскости?:** Вращение **EULROT** развёрнутой системы координат вокруг оси Z (логически соответствует вращению с помощью цикла 10 ПОВОРОТ). При помощи угла вращения Вы можете легко определить направление главной оси плоскости обработки (X при оси инструмента Z). Обратите внимание:
 - Диапазон ввода от 0° до 360.0000°
 - Осью 0° является ось X
- ▶ Затем определите параметры позиционирования
Дополнительная информация: "Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании", Стр. 469

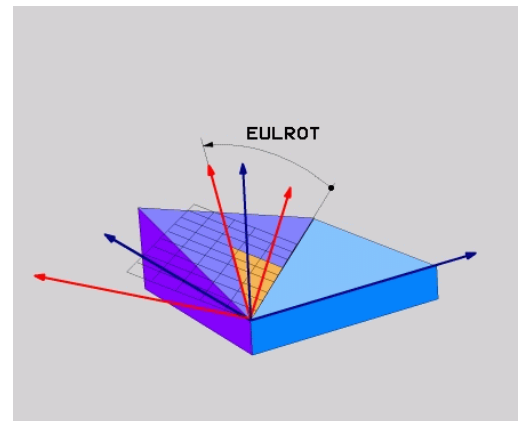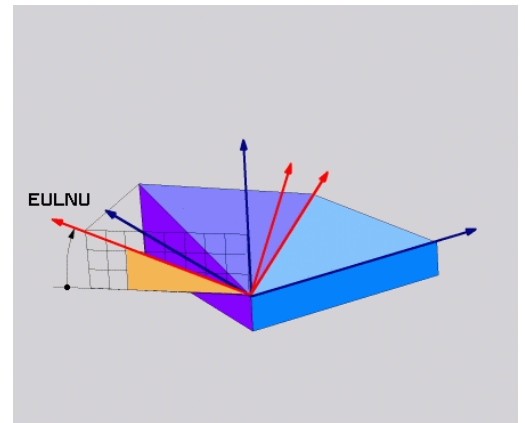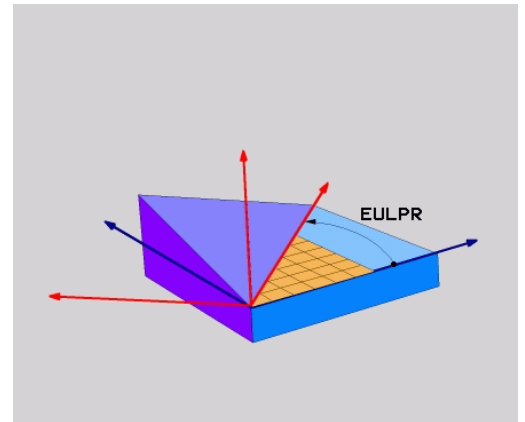

NC-кадр

```
5 PLANE EULER EULPR45 EULNU20 EULROT22 .....
```

Используемые сокращения

Сокращение	Значение
EULER	Швейцарский математик, давший определение так называемым углам Эйлера
EULPR	Прецессия: угол, описывающий поворот системы координат вокруг оси Z
EULNU	Нутация: угол, описывающий поворот системы координат вокруг смещенной на угол прецессии оси X
EULROT	Угол вращения: угол, описывающий поворот наклонной системы координат вокруг наклонной оси Z

Определение плоскости обработки по двум векторам: PLANE VECTOR

Применение

Определение плоскости обработки через **два вектора** можно использовать в том случае, если CAD-система ЧПУ может рассчитать вектор базиса и вектор нормали к наклонной плоскости обработки. Нормированный ввод не требуется. ЧПУ выполняет внутренний расчет нормирования так, что оператор может вводить значения от -9.999999 до +9.999999.

Необходимый для задания плоскости обработки базисный вектор задается компонентами **BX**, **BY** и **BZ**. Вектор нормали определяется составляющими **NX**, **NY** и **NZ**.




Обратите внимание перед программированием

Базисный вектор определяет направление оси X на наклонной плоскости обработки, вектор нормали определяет направление плоскости обработки и перпендикулярен к нему.


ЧПУ выполняет внутренний расчет соответствующих нормированных векторов из введенных оператором значений.

Описание параметров для поведения при позиционировании **Дополнительная информация:** "Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании", Стр. 469



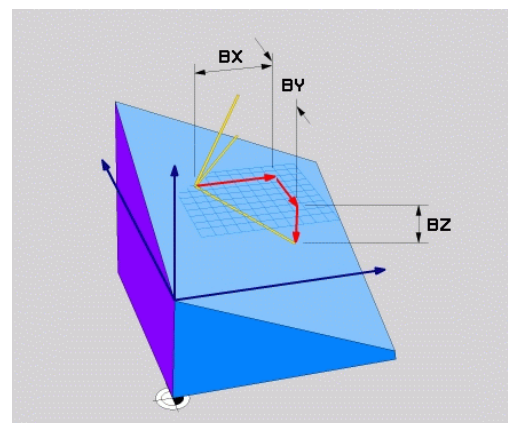


Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8) 12.2

 Параметры ввода



- ▶ **X-компонент базисного вектора?:** X-компонент **BX** базисного вектора **B**. Диапазон ввода: от -9.9999999 до +9.9999999
 - ▶ **Y-компонент базисного вектора?:** Y-компонент **BY** базисного вектора **B**. Диапазон ввода: от -9.9999999 до +9.9999999
 - ▶ **Z-компонент базисного вектора?:** Z-компонент **BZ** базисного вектора **B**. Диапазон ввода: от -9.9999999 до +9.9999999
 - ▶ **X-компонент вектора нормали?:** X-компонент **NX** вектора нормали **N**. Диапазон ввода: от -9.9999999 до +9.9999999
 - ▶ **Y-компонент вектора нормали?:** Y-компонент **NY** вектора нормали **N**. Диапазон ввода: от -9.9999999 до +9.9999999
 - ▶ **Z-компонент вектора нормали?:** Z-компонент **NZ** вектора нормали **N**. Диапазон ввода: от -9.9999999 до +9.9999999
 - ▶ Затем определите параметры позиционирования
- Дополнительная информация:** "Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании", Стр. 469

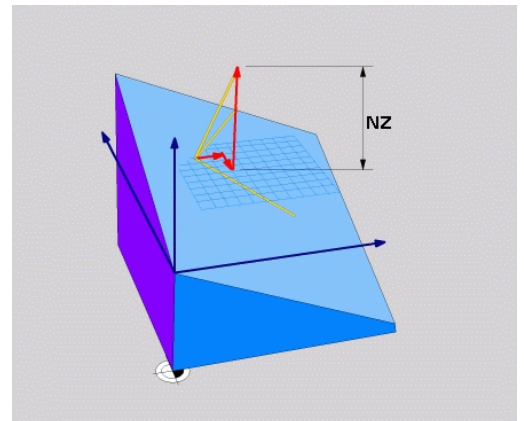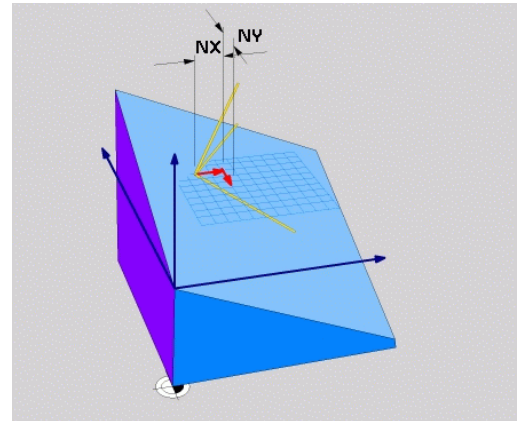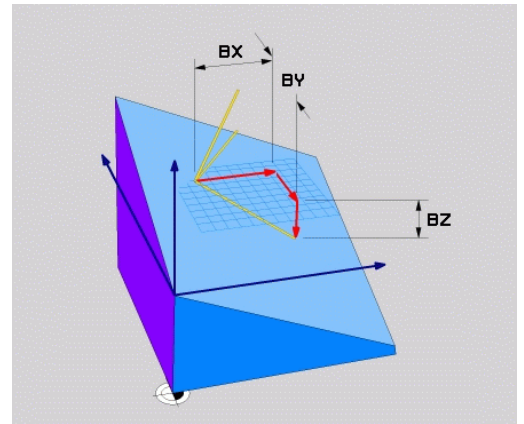

NC-кадр

```
5 PLANE VECTOR BX0.8 BY-0.4 BZ-0.42 NX0.2 NY0.2 NZ0.92 ..
```

Используемые сокращения

Сокращение	Значение
VECTOR	англ. vector = вектор
BX, BY, BZ	Вектор базиса: X-, Y- и Z-составляющие
NX, NY, NZ	Вектор нормали: X-, Y- и Z-составляющие

Определение плоскости обработки по трем точкам: PLANE POINTS

Применение

Плоскость обработки можно однозначно определить, указав **три произвольные точки от P1 до P3** данной плоскости. Этот вариант реализован в функции **PLANE POINTS**.



Обратите внимание перед программированием


Отрезок, соединяющий точку 1 и точку 2, задает направление наклоненной главной оси (оси X, где ось Z - ось инструмента).

Направление развёрнутой оси инструмента определяется через положение 3-й точки по отношению к отрезку между точкой 1 и точкой 2. Согласно правилу правой руки (большой палец = ось X, указательный палец = ось Y, средний палец = ось Z), действительно следующее: большой палец (ось X) указывает направление от точки 1 к точке 2, указательный палец (ось Y) параллелен развёрнутой оси Y в направлении к точке 3. В таком случае средний палец указывает направление развёрнутой оси инструмента.

Эти три точки определяют наклон плоскости. Положение активной нулевой точки система ЧПУ не меняет.

Описание параметров для поведения при позиционировании

Дополнительная информация: "Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании", Стр. 469



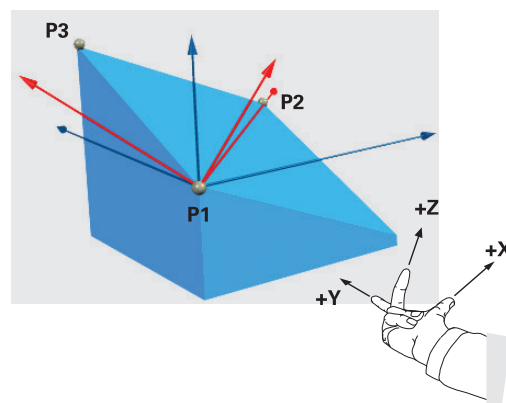


Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8) 12.2

Параметры ввода



- ▶ **Координата X 1-ой точки плоскости:**
Координата X P1X 1-ой точки на плоскости
- ▶ **Координата Y 1-ой точки плоскости:**
Координата Y P1Y 1-ой точки на плоскости
- ▶ **Координата Z 1-ой точки плоскости:**
Координата Z P1Z 1-ой точки на плоскости
- ▶ **Координата X 2-ой точки плоскости:**
Координата X P2X 2-ой точки на плоскости
- ▶ **Координата Y 2-ой точки плоскости:**
Координата Y P2Y 2-ой точки на плоскости
- ▶ **Координата Z 2-ой точки плоскости:**
Координата Z P2Z 2-ой точки на плоскости
- ▶ **Координата X 3-ей точки плоскости:**
Координата X P3X 3-ей точки на плоскости
- ▶ **Координата Y 3-ей точки плоскости:**
Координата Y P3Y 3-ей точки на плоскости
- ▶ **Координата Z 3-ей точки плоскости:**
Координата Z P3Z 3-ей точки на плоскости
- ▶ Затем определите параметры позиционирования
Дополнительная информация: "Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании", Стр. 469

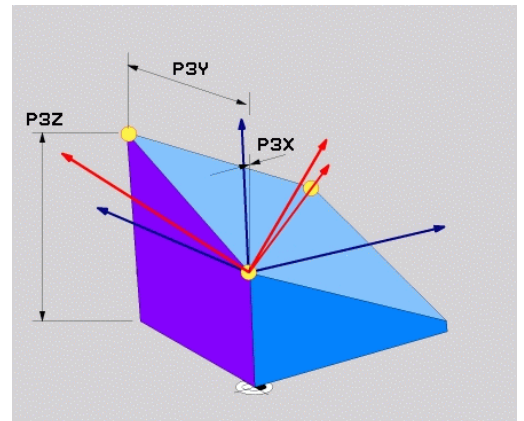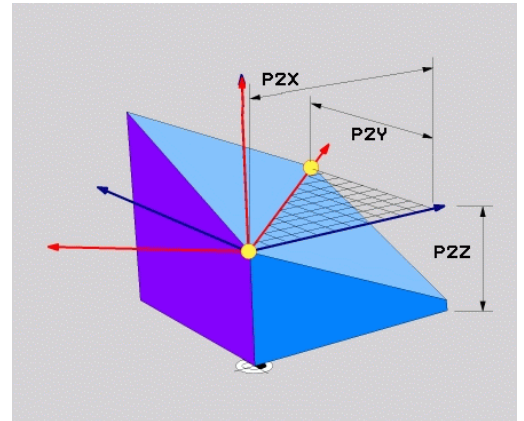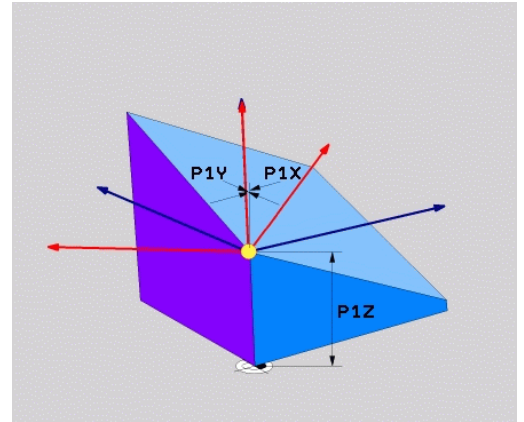

NC-кадр

```
5 PLANE POINTS P1X+0 P1Y+0 P1Z+20 P2X+30 P2Y+31 P2Z+20 P3X
+0 P3Y+41 P3Z+32.5 .....
```

Используемые сокращения

Сокращение	Значение
POINTS	англ. points = точки

Определение плоскости обработки через отдельный, инкрементальный пространственный угол: PLANE RELATIVE

Применение

Инкрементальный пространственный угол используется в том случае, если уже активная наклонная плоскость обработки должна быть наклонена с помощью **следующего поворота**.
Пример: изготовление фаски 45° на наклоненной плоскости.



Обратите внимание перед программированием

Определенный угол всегда действует относительно активной плоскости обработки, независимо от того, с помощью какой функции была активирована эта плоскость.


Можно поочередно программировать произвольное количество функций **PLANE RELATIVE**.

Если необходимо вернуться на плоскость обработки, которая была активна до запуска функции **PLANE RELATIVE**, следует определить **PLANE RELATIVE** при помощи того же угла, но с противоположным знаком перед его числовым значением.


Если **PLANE RELATIVE** используется на ненаклонной плоскости обработки, то ненаклоненную плоскость следует просто повернуть на определенный в функции **PLANE** пространственный угол.

Описание параметров для поведения при позиционировании

Дополнительная информация: "Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании", Стр. 469

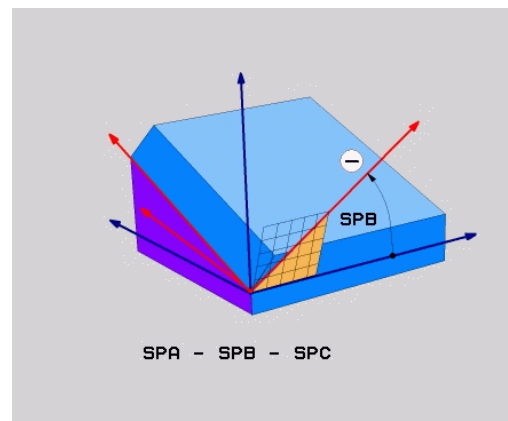


Параметры ввода

 

- ▶ **Инкрементный угол?**: пространственный угол, вокруг которого активная плоскость обработки должна быть развёрнута. С помощью программной клавиши выберите ось, вокруг которой будет произведён разворот. Диапазон ввода: от -359.9999° до +359.9999°
 - ▶ Затем определите параметры позиционирования
- Дополнительная информация:** "Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании", Стр. 469

Используемые сокращения

Сокращение	Значение
RELATIV	англ. <i>relative</i> = относительно

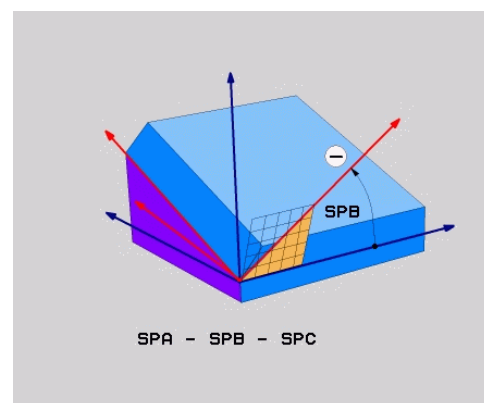

NC-кадр

5 PLANE RELATIV SPB-45

Плоскость обработки через угол оси: PLANE AXIAL

Применение

Функция **PLANE AXIAL** определяет как положение плоскости обработки, так и заданные координаты осей вращения. Прежде всего, эту функцию легко применять при использовании станков с прямоугольной кинематикой и с кинематикой, в которой только одна ось вращения является активной.



Функцию **PLANE AXIAL** можно также использовать, если у станка только одна ось вращения является активной.

Функцию **PLANE RELATIV** можно использовать после **PLANE AXIAL**, если на станке допускаются определения пространственных углов. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!



Обратите внимание перед программированием

Следует вводить только те межосевые углы, которые фактически существуют на данном станке, в противном случае ЧПУ выдаст сообщение об ошибке.


Определенные с помощью **PLANE AXIAL** координаты осей вращения действуют модально. Многократные определения дополняют друг друга, ввод в инкрементах допускается.

Для сброса функции **PLANE AXIS** следует использовать функцию **PLANE RESET**. Сброс путем ввода 0 не деактивирует функцию **PLANE AXIAL**.

Функции **SEQ**, **TABLE ROT** и **COORD ROT** не действуют в сочетании с **PLANE AXIS**.

Описание параметров для поведения при позиционировании


Дополнительная информация: "Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании", Стр. 469

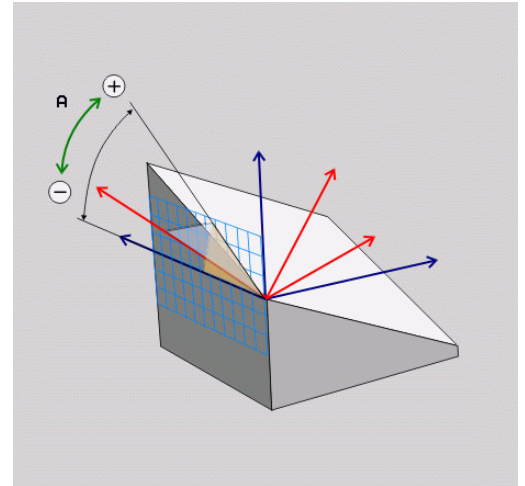

Параметры ввода



- ▶ **Межосевой угол A?:** межосевой угол, на который должна быть повернута ось A. Если введены инкрементальные значения, то это угол, на который следует далее поворачивать ось A из ее текущей позиции. Диапазон ввода: от $-99999,9999^\circ$ до $+99999,9999^\circ$
- ▶ **Межосевой угол B?:** межосевой угол, на который должна быть повернута ось B. Если введены инкрементальные значения, то это угол, на который следует далее поворачивать ось B из ее текущей позиции. Диапазон ввода: от $-99999,9999^\circ$ до $+99999,9999^\circ$
- ▶ **Межосевой угол C?:** межосевой угол, на который должна быть повернута ось C. Если введены инкрементальные значения, то это угол, на который следует далее поворачивать ось C из ее текущей позиции. Диапазон ввода: от $-99999,9999^\circ$ до $+99999,9999^\circ$
- ▶ Затем определите параметры позиционирования
Дополнительная информация: "Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании", Стр. 469

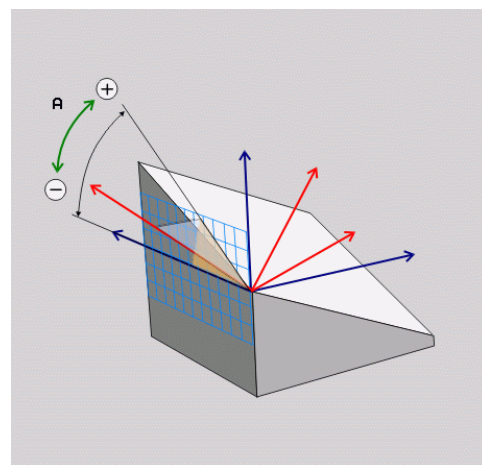

NC-кадр

5 PLANE AXIAL B-45

Используемые сокращения

Сокращение	Значение
AXIAL	англ. axial = осевой

Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании

Обзор

Независимо от того, какая PLANE-функция используется для определения наклонной плоскости обработки, в наличии всегда имеются следующие функции для процедуры работы при позиционировании:

- Автоматический поворот
- Выбор альтернативных возможностей наклона (не для **PLANE AXIAL**)
- Выбор типа преобразования (не для **PLANE AXIAL**)



Внимание опасность столкновения!

Применяя в наклоненной системе цикл 8 **ZERK.OTRASHENJE** необходимо соблюдать следующие указания:

Если Вы программируете зеркальное отображение перед разворотом плоскости обработки, то оно действует также и на разворот. Исключение: разворот при помощи цикла 19 и **PLANE AXIAL**.


Зеркальное отражение круговой оси при помощи цикла 8 отражает только движения оси, а не углы, определенные функциями PLANE! Таким образом, позиционирование осей изменяется.

Автоматический поворот: MOVE/TURN/STAY (ввод строго обязателен)

После ввода всех параметров для определения плоскости необходимо определить, как именно оси вращения должны быть повернуты на рассчитанные значения оси:

- | | |
|------|---|
| MOVE | ▶ PLANE-функция должна автоматически поворачивать оси вращения на рассчитанные значения оси, при этом относительная позиция между заготовкой и инструментом не меняется. ЧПУ выполняет компенсационное перемещение на линейных осях |
| TURN | ▶ Функция PLANE должна автоматически повернуть оси вращения на рассчитанные значения, при этом позиционируются только оси вращения. ЧПУ не выполняет компенсационного перемещения по линейным осям |
| STAY | ▶ Оператор поворачивает оси вращения в следующем, отдельном кадре позиционирования |

Если выбрана опция **MOVE** (функция **PLANE** должна автоматически выполнять поворот с компенсационным перемещением), дополнительно следует определить два последующих параметра **расстояние от точки вращения до вершины инструмента** и **Подача? F=**

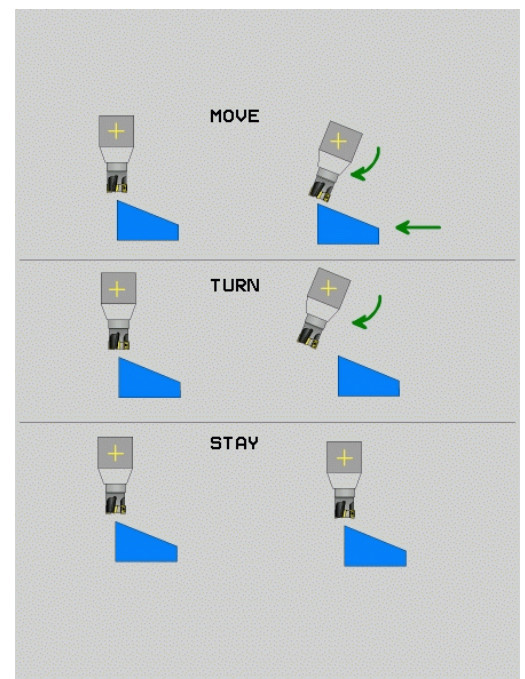

Программирование: Многоосевая обработка

12.2 Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8)

Если выбрана опция **TURN** (функция **PLANE** должна автоматически выполнять поворот без компенсационного перемещения), дополнительно следует определить последующий параметр **Подача? F=**

В качестве альтернативы подаче **F**, определяемой непосредственно вводом числового значения, можно выполнять поворот также с помощью **FMAX** (ускоренный ход) или **FAUTO** (подача из кадра **TOOL CALLT**).



Если функция **PLANE** используется в сочетании с функцией **STAY**, то оси вращения следует поворачивать в отдельном кадре позиционирования после функции **PLANE**.




- ▶ **Расстояние от точки вращения до вершины инструмента** (в инкрементах): ЧПУ поворачивает инструмент (стол) вокруг вершины инструмента. С помощью параметра **PACST** можно переместить точку вращения поворотного перемещения относительно текущей позиции вершины инструмента.



Обратите внимание!

- Если инструмент перед поворотом находится на заданном расстоянии от детали, то и после поворота он будет находиться в том же относительном положении (рисунок справа в центре, **1 = ABST**).
- Если инструмент перед поворотом не находится на заданном расстоянии от детали, то и после поворота он будет располагаться со смещением относительно исходного положения (рисунок справа внизу, **1 = ABST**)

- ▶ **Подача? F=**: скорость движения по траектории, с которой инструмент должен поворачиваться
- ▶ **Длина возврата по оси WZ?**: Путь возврата **MB** отсчитывается в инкрементах от текущей позиции инструмента по оси активного инструмента, который система ЧПУ перемещает **Перед процессом наклона**. **MB MAX** перемещает инструмент практически до программного конечного выключателя.

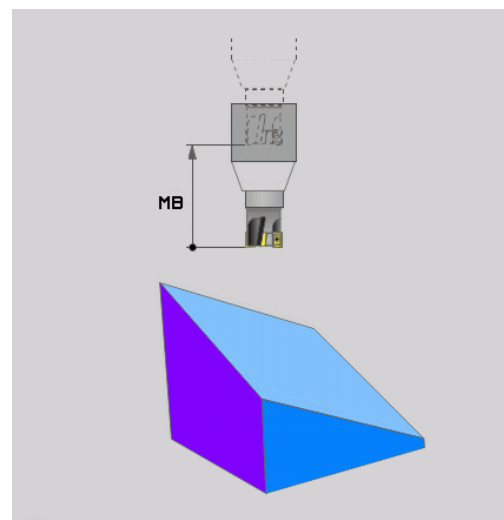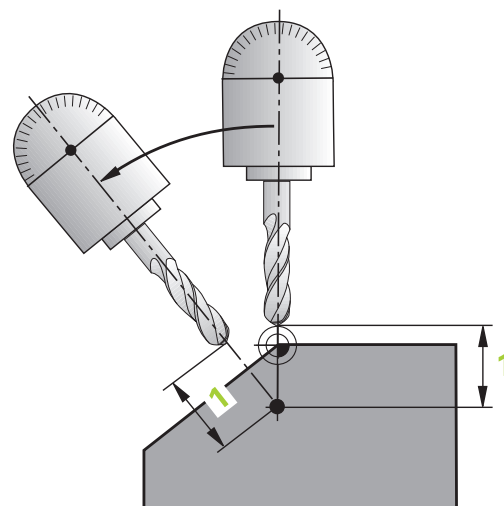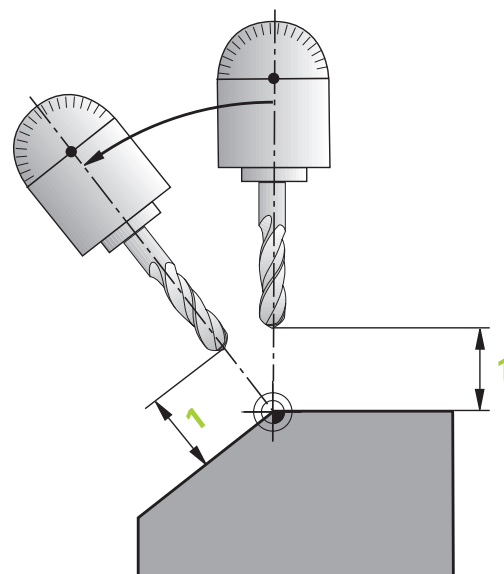

Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8) 12.2

Оси вращения следует поворачивать в отдельном кадре

Если оси вращения нужно повернуть в отдельном кадре позиционирования (выбрана опция **STAY**), выполняются следующие действия:



Внимание опасность столкновения!

Следует предварительно позиционировать инструмент так, чтобы при повороте не произошло столкновения инструмента и заготовки (зажимного приспособления).

Не программируйте между функцией PLANE и позиционированием зеркальное отражение круговой оси, в противном случае управление выполнит позиционирование по отраженным значениям, однако расчет функцией PLANE выполняется без зеркального отражения.

- ▶ Выберите любую **PLANE**-функцию, определите автоматический поворот при помощи **STAY**. При отработке ЧПУ рассчитывает значения позиций имеющихся на станке осей вращения и записывает их в системные параметры Q120 (ось A), Q121 (ось B) и Q122 (ось C)
- ▶ Определите кадр позиционирования с помощью рассчитанных ЧПУ значений углов

Примеры NC-кадров: поворот станка с круглым столом C и поворотным столом A на пространственный угол B+45°.

...	
12 L Z+250 R0 FMAX	Позиционирование на безопасную высоту
13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 STAY	Определение и активация PLANE-функции
14 L A+Q120 C+Q122 F2000	Позиционирование оси вращения с помощью значений, рассчитанных системой ЧПУ
...	Определение обработки на наклонной плоскости

12.2 Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8)

Выбор альтернативных возможностей наклона: SEQ +/- (ввод в качестве опции)

На основании определенного оператором положения плоскости обработки система ЧПУ должна рассчитать соответствующее положение имеющихся на станке осей вращения. Как правило, всегда существует два варианта решения.

С помощью переключателя **SEQ** следует установить, какой вариант решения должна использовать система ЧПУ:

- **SEQ+** позиционирует основную ось так, что она принимает положительный угол. Основная ось - это 1-ая ось вращения, если считать от инструмента, или последняя ось вращения, если считать от стола (в зависимости от конфигурации станка)
- **SEQ-** позиционирует основную ось так, что она принимает отрицательный угол


Если выбранное оператором при помощи **SEQ** решение находится вне области перемещения станка, ЧПУ выдает сообщение об ошибке **Угол не допускается**.



При использовании функции **PLANE AXIS** переключатель **SEQ** не имеет каких-либо функций.

Если **SEQ** не определен, ЧПУ рассчитывает решение следующим образом:

- 1 Сначала ЧПУ проверяет, лежат ли возможности решения в диапазоне перемещения осей поворота
- 2 Если это имеет место, ЧПУ выбирает решение, достигаемое по кратчайшему пути.
- 3 Если только одно решение лежит в диапазоне перемещения, то ЧПУ использует это решение
- 4 Если в диапазоне перемещения нет решения, то ЧПУ выдает сообщение об ошибке **Угол не допустим**

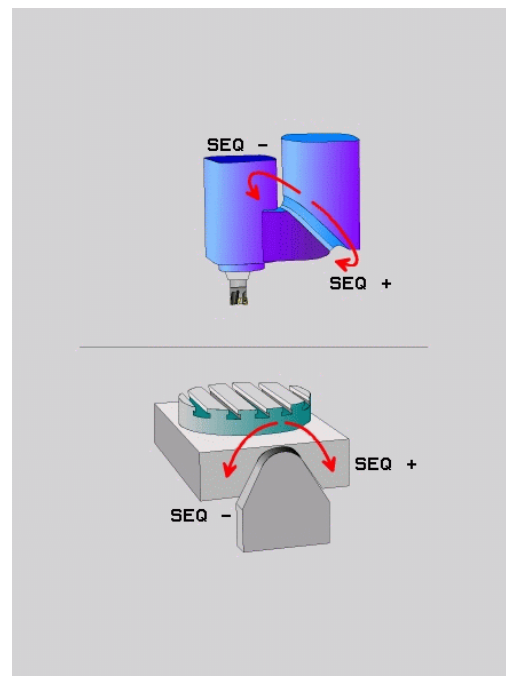

Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8) 12.2

Пример для станка с круглым столом C и поворотным столом A. Запрограммированная функция: PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0

Конечный выключатель	Начальная позиция	SEQ	Результат перемещения осей
Отсутствуют	A+0, C+0	не прогр.	A+45, C+90
Отсутствует	A+0, C+0	+	A+45, C+90
Отсутствует	A+0, C+0	-	A-45, C-90
Отсутствует	A+0, C-105	не прогр.	A-45, C-90
Отсутствует	A+0, C-105	+	A+45, C+90
Отсутствует	A+0, C-105	-	A-45, C-90
-90 < A < +10	A+0, C+0	не прогр.	A-45, C-90
-90 < A < +10	A+0, C+0	+	Сообщение об ошибке
Отсутствует	A+0, C-135	+	A+45, C+90

Выбор типа преобразования (ввод в качестве опции)

Для углов наклона, поворачивающих систему координат только вокруг оси инструментов, существует функция, позволяющая определить вид трансформации:



- ▶ **COORD ROT** определяет, что функция PLANE должна повернуть только систему координат на определённый угол разворота. Компенсация осуществляется математически, круговая ось не движется




- ▶ **TABLE ROT** определяет, что функция PLANE должна повернуть круглый стол на определённый угол разворота. Компенсация осуществляется путем вращения заготовки



При использовании функции **PLANE AXIAL** функции **COORD ROT** и **TABLE ROT** не имеют каких-либо функций.

COORD ROT Функция Coord Rot активна только тогда, когда наклон происходит исключительно вокруг оси инструмента, например, **SPC +45** для оси инструмента **Z**. Как только для выполнения требуется подключение второй оси, автоматически активируется **TABLE ROT**.

Если функция **TABLE ROT** используется в сочетании с разворотом плоскости обработки и углом поворота 0, ЧПУ поворачивает стол на угол, определенный для разворота плоскости обработки.

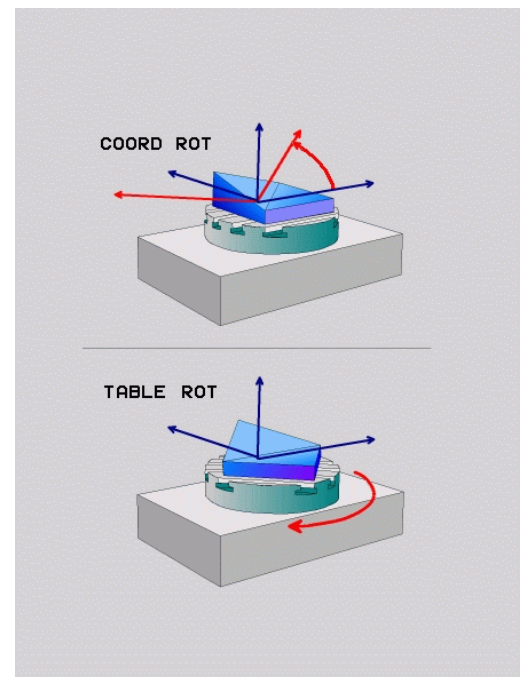

Наклон плоскости обработки без осей вращения



Данная функция должна быть активирована и адаптирована производителем станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

В описании кинематики производитель станка должен учитывать точный угол, например, встроенной угловой головки.

Можно без осей вращения вывернуть запрограммированную плоскость обработки вертикально по отношению к инструменту, например, чтобы адаптировать плоскость обработки для пристроенной угловой головки.

При помощи функции **PLANE SPATIAL** и способа позиционирования **STAY** можно выполнить наклон плоскости обработки на угол, указанный производителем станка.

Пример пристроенной угловой головки с фиксированным направлением инструмента Y:

Синтаксис NC

```
TOOL CALL 5 Z S4500
```

```
PLANE SPATIAL SPA+0 SPB-90 SPC+0 STAY
```



Угол наклона должен точно подходить углу инструмента, в противном случае системы ЧПУ выдаст сообщение об ошибке.

Наклонное фрезерование на наклонной плоскости (номер 12.3 опции # 9)

12.3 Наклонное фрезерование на наклонной плоскости (номер опции # 9)

Функция


Вместе с новыми функциями **PLANE** и **M128** Вы можете выполнять **наклонное фрезерование** на развёрнутой плоскости обработки. Для этого в распоряжении имеются две возможности определения:

- Наклонное фрезерование путем инкрементального перемещения оси вращения
- Наклонное фрезерование через векторы нормали



Наклонное фрезерование на развёрнутой плоскости можно осуществить только при помощи радиусных фрез. При использовании 45°-поворотных головок/поворотных столов можно определить угол наклона инструмента при фрезеровании и как пространственный угол. Для этого следует использовать **FUNCTION TSPM**.

Дополнительная информация: "ФУНКЦИЯ TSPM (номер опции #9)", Стр. 485

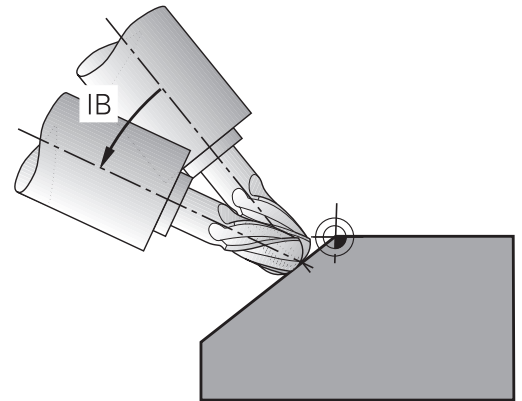

Наклонное фрезерование путем инкрементального перемещения оси вращения

- ▶ Отвод инструмента
- ▶ Определите любую PLANE-функцию, учитывая процедуру работы при позиционировании
- ▶ Активация M128
- ▶ Инкрементально переместите желаемый угол наклона на соответствующей оси при помощи кадра прямой

Примеры NC-кадров

...	
12 L Z+50 R0 FMAX	Позиционирование на безопасную высоту
13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB-45 SPC+0 MOVE ABST50 F1000	Определение и активация PLANE-функции
14 M128	Активация M128
15 L IB-17 F1000	Настройка угла наклона
...	Задание обработки на наклонной плоскости

Программирование: Многоосевая обработка

12.3 Наклонное фрезерование на наклонной плоскости (номер опции # 9)

Наклонное фрезерование через векторы нормали



В LN-кадре разрешается определить только один вектор направления - тот, через который будет определен угол наклона (векторы нормали **NX**, **NY**, **NZ** или векторы направления инструмента **TX**, **TY**, **TZ**).

- ▶ Отвод инструмента
- ▶ Определите любую PLANE-функцию, учитывая процедуру работы при позиционировании
- ▶ Активация M128
- ▶ Отработайте программу с LN-кадрами, в которых направление инструмента определено через вектор

Примеры NC-кадров

...	
12 L Z+50 R0 FMAX	Позиционирование на безопасную высоту
13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 MOVE ABST50 F1000	Определение и активация PLANE-функции
14 M128	Активация M128
15 LN X+31.737 Y+21,954 Z+33,165 NX+0,3 NY+0 NZ +0,9539 F1000 M3	Настройка угла наклона через вектор нормали
...	Задание обработки на наклонной плоскости

12.4 Дополнительные функции для осей вращения

Подача в мм/мин по осям вращения A, B, C: M116 (номер опции #8)

Стандартная процедура

ЧПУ интерпретирует запрограммированную подачу по оси вращения в градусах в минуту (в программах с метрической системой измерения (мм), а также в программах с дюймовой системой измерения). Таким образом, подача по траектории зависит от расстояния между центром инструмента и центром оси вращения.

Чем больше это расстояние, тем больше подача по траектории.

Скорость подачи в мм/мин по осям вращения с M116



Геометрия станка должна быть определена производителем станка в описании кинематики.

M116 действует только при использовании круглых и вращающихся столов. При работе с поворотными головками M116 не может быть использована. Если станок оснащен комбинацией стол/головка, ЧПУ игнорирует оси вращения поворотной головки.

M116 действует также при активном развороте плоскости обработки и в комбинации с M128, если вы выбрали оси вращения через функцию M138. **Дополнительная информация:** "Выбор осей наклона: M138", Стр. 483 В таком случае M116 действует только на оси, выбранные в M138.

Система ЧПУ интерпретирует запрограммированную подачу по оси вращения в мм/мин (либо 1/10 дюйм/мин). При этом ЧПУ рассчитывает в начале кадра подачу для данного кадра. Подача по оси вращения не изменяется во время отработки кадра, даже если инструмент приближается к центру осей вращения.

Действие

M116 действует в плоскости обработки. При помощи M117 можно отменить M116. В конце программы M116 также становится неактивной.

M116 начинает действовать в начале кадра.

Перемещение осей вращения по оптимальному пути: M126

Стандартная процедура



Процедура работы ЧПУ при позиционировании осей вращения – это функция, зависящая от станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Стандартные действия системы ЧПУ при позиционировании осей вращения, индикация которых уменьшена ниже значений 360°, зависят от машинного параметра **shortestDistance** (Nr. 300401). В нем задано, должна ли система ЧПУ осуществлять подвод к запрограммированной позиции на разницу заданной и фактической позиции или всегда (также и без M126) выполнять подвод к запрограммированной позиции кратчайшим путем. Пример:

фактическое положение	заданное положение	Путь перемещения
350°	10°	-340°
10°	340°	+330°

Процедура работы с M126

С помощью M126 система ЧПУ перемещает ось вращения, индикация которой уменьшена до значения менее 360°, по кратчайшему пути. Примеры:

фактическое положение	заданное положение	Путь перемещения
350°	10°	+20°
10°	340°	-30°

Действие

M126 становится действительной в начале кадра.

Сброс M126 производится при помощи M127; в конце программы M126 тоже становится недействительной.

Сокращение индикации оси вращения до значения менее 360°: M94

Стандартная процедура

Система ЧПУ перемещает инструмент от текущего значения угла к заданному программой значению угла.

Пример:

Текущее значение угла: 538°
 Запрограммированное значение угла: 180°
 Фактический путь движения: -358°

Процедура работы с M94

Система ЧПУ уменьшает текущее значение угла в начале кадра до значения менее 360° и затем перемещает инструмент на запрограммированное значение. Если активно несколько осей вращения, M94 сокращает индикацию всех осей вращения. В качестве альтернативного варианта можно ввести ось вращения за M94. Тогда ЧПУ сократит индикацию только данной оси.

Примеры NC-кадров

Сокращение значений индикации всех активных осей вращения:

L M94

Сокращение значения индикации только C-оси:

L M94 C

Сокращение индикации всех активных осей вращения с последующим перемещением на запрограммированное значение при помощи C-оси:

L C+180 FMAX M94

Действие

M94 действует только в том кадре программы, в котором M94 была запрограммирована.

M94 становится действительной в начале кадра.

Программирование: Многоосевая обработка

12.4 Дополнительные функции для осей вращения

Сохранить позицию вершины инструмента при позиционировании осей наклона (TCPM): M128 (номер опции #9)

Стандартная процедура

ЧПУ перемещает инструмент в позицию, заданную в программе обработки. Если в программе изменяется позиция одной из осей вращения, то надо пересчитать возникшее из этого смещение по линейным осям и произвести компенсацию смещения в одном кадре позиционирования.

Процедура работы с M128 (TCPM: Tool Center Point Management)



Геометрия станка должна быть определена производителем станка в описании кинематики.

Если в программе изменяется положение управляемой оси вращения, то в процессе наклона положение вершины инструмента по отношению к заготовке не изменяется.



Осторожно, опасность для заготовки!

В случае наклонных осей с торцовыми зубьями: измените положение оси только после отвода инструмента от материала. В противном случае при выходе из зубчатого зацепления контур может быть поврежден.

За M128 можно ввести еще одну подачу, на которой ЧПУ выполнит компенсационные перемещения по линейным осям.

Если Вы хотите во время отработки программы Вы хотите изменить угол оси вращения при помощи маховичка, то Вы можете использовать M128 в сочетании с M118. Наложение позиционирования маховичком осуществляется при активной M128, в зависимости от настроек в меню 3D-ROT режима работы Ручное управление, в активной системе координат или в фиксированной системе координат станка.



Функции TCPM или M128 в сочетании с функцией динамического мониторинга столкновений и дополнительной функцией M118 не возможны.




Перед позиционированием с использованием M91 или M92 или перед кадром TOOL CALL: выполните сброс M128.

Чтобы избежать повреждений контура, необходимо использовать с M128 только радиусную фрезу.

Длина инструмента отсчитывается от центра наконечника радиусной фрезы.

Если M128 активна, ЧПУ отображает в индикации состояния символ TCPM.

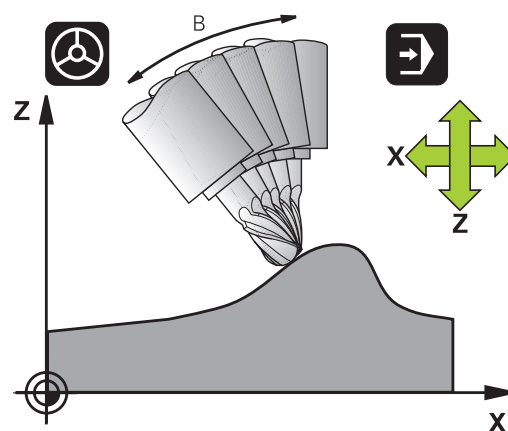

M128 при использовании поворотных столов

Если движение поворотного стола программируется при активной функции **M128**, TNC соответствующим образом поворачивает систему координат. Например, если Вы выполняете разворот по оси C на 90° (путем позиционирования или смещения нулевой точки) и затем программируете перемещение по оси X, ЧПУ совершает движение вдоль оси станка Y.

ЧПУ также преобразует координаты заданной точки привязки, которая смещается при перемещении круглого стола.

M128 при трехмерной коррекции инструмента

Если при активной функции **M128** и активной поправке на радиус **RL/RR**/ Вы выполняете трехмерную коррекцию инструмента, ЧПУ при определенной геометрии станка позиционирует оси вращения автоматически (Peripheral-Milling).

Дополнительная информация: "Трехмерная коррекция на инструмент (номер опции #9)", Стр. 490

Действие

M128 действует в начале кадра, **M129** - в конце кадра.

M128 также действует и в режимах ручного управления и остается активной после смены режима работы. Подача для компенсационного перемещения действительна до тех пор, пока не будет запрограммирована новая подача, или не будет выполнен сброс функции **M128** с помощью **M129**.

Сброс **M128** производится с помощью **M129**. Если в режиме выполнения программы выбирается новая программа, ЧПУ так же выполняет сброс **M128**.

Примеры NC-кадров

Выполнение компенсационных перемещений с подачей 1000 мм/мин:

```
L X+0 Y+38.5 IB-15 RL F125 M128 F1000
```

Наклонное фрезерование с неуправляемыми осями вращения

Если на станке имеются неуправляемые оси вращения (так называемые оси счетчика), в сочетании с M128 оператор может выполнять регулируемую обработку также с помощью этих осей.

- 1 Переместите оси вращения вручную на нужную позицию. M128 в это время должна быть неактивной
- 2 Активация M128: ЧПУ считывает фактические значения всех имеющихся осей вращения, рассчитывает новую позицию центра инструмента и обновляет индикацию позиции
- 3 Требуемые компенсационные движения УЧПУ выполняет в следующем кадре позиционирования
- 4 Выполнение обработки
- 5 В конце программы отмените M128 используя M129 и переместите оси вращения в исходное положение

При этом выполните действия в указанной последовательности:



ЧПУ контролирует фактическую позицию неуправляемых осей вращения, пока M128 активна. Если фактическая позиция отклоняется от определенного производителем станка значения заданной позиции, ЧПУ выдает сообщение об ошибке и прерывает выполнение программы.

Выбор осей наклона: M138

Стандартная процедура

При использовании функций M128, TSPM и "Наклона плоскости обработки" ЧПУ учитывает оси вращения, установленные производителем станка в машинных параметрах.

Процедура работы с M138

ЧПУ учитывает в приведенных выше функциях только те оси наклона, которые были определены оператором с помощью M138.



Если вы ограничиваете количество поворотных осей с помощью функции **M138**, то возможности разворота осей вашего станка могут быть из-за этого ограничены. Система ЧПУ помещает значение 0 при расчёте угла для оси, не выбранной через M138.

Действие

M138 действует в начале кадра.

Сброс M138 осуществляется повторным программированием M138 без указания осей поворота.

Примеры NC-кадров

Для приведенных выше функций учитывается только ось наклона C:

```
L Z+100 R0 FMAX M138 C
```

Учет кинематики станка в ФАКТИЧЕСКОЙ / ЗАДАННОЙ позициях в конце кадра: M144 (номер опции #9)

Стандартная процедура

ЧПУ перемещает инструмент в позицию, заданную в программе обработки. Если в программе изменяется позиция одной из осей наклона, то надо пересчитать возникшее из этого смещение по линейным осям и произвести компенсацию смещения в одном кадре позиционирования.

Процедура работы с M144

ЧПУ учитывает изменение кинематики станка, которое происходит в индикации положения, например, при замене шпинделя-насадки. Если в программе изменяется позиция управляемой оси наклона, во время поворота также изменяется позиция вершины инструмента по отношению к заготовке. Возникшее смещение перерасчитывается в индикации положения.



Позиционирование с помощью M91/M92 при активной функции M144 разрешено.

Индикация положения в автоматическом режиме работы и при покадровой отработке программы изменяется только после того, как оси поворота достигнут своего конечного положения.

Действие

M144 действует в начале кадра. M144 не действует в сочетании с M128 или функцией "Наклона плоскости обработки".

Программирование M145 отменяет функцию M144.



Геометрия станка должна быть определена производителем станка в описании кинематики.

Производитель станка устанавливает принцип действия в режимах автоматического и ручного управления. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

12.5 ФУНКЦИЯ TSPM (номер опции #9)

Функция



Геометрия станка должна быть определена производителем станка в описании кинематики.



В случае осей наклона с торцовыми зубьями:
Следует менять положение оси наклона лишь после вывода инструмента из материала. В противном случае при выходе из зубчатого зацепления контур может быть поврежден.




Перед позиционированием с **M91** или **M92** и перед **TOOL CALL** следует выполнить сброс **FUNCTION TSPM**.

Чтобы избежать повреждений контура, необходимо использовать с **TSPM** только радиусную фрезу.

Длина инструмента отсчитывается от центра наконечника радиусной фрезы.

Если активна **FUNCTION TSPM**, ЧПУ отображает в индикации позиции символ **TSPM**.

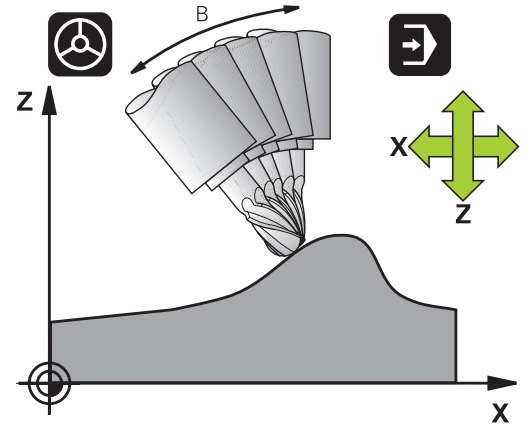

FUNCTION TSPM является усовершенствованным вариантом функции **M128**, с помощью которой можно задавать процедуру работы ЧПУ при позиционировании осей вращения. В противоположность **M128**, при использовании **FUNCTION TSPM** можно самостоятельно определять принцип действия различных функций:

- Действие запрограммированной подачи: **F TSP / F CONT**
- Интерпретация запрограммированных в программе координат осей вращения: **AXIS POS / AXIS SPAT**
- Тип интерполяции между стартовой и целевой позицией: **PATHCTRL AXIS / PATHCTRL VECTOR**

Определение FUNCTION TSPM

SPEC
FCT

- ▶ Выберите специальные функции

ПРОГРАММ.
ФУНКЦИИ

- ▶ Выберите средства программирования

FUNCTION
TSPM

- ▶ Выберите функцию **FUNCTION TSPM**

Принцип действия запрограммированной подачи

Для определения принципа действия запрограммированной подачи ЧПУ предлагает две функции:

- | | |
|--------------|---|
| F
TCP | ▶ F TCP определяет, что запрограммированная подача интерпретируется как фактическая относительная скорость движения между вершиной инструмента (tool center point) и заготовкой |
| F
CONTOUR | ▶ F CONT определяет, что запрограммированная подача интерпретируется как подача по контуру осей, запрограммированных в соответствующем NC-кадре |

Примеры NC-кадров

...	
13 FUNCTION TSPM F TCP ...	Подача относится к вершине инструмента
14 FUNCTION TSPM F CONT ...	Подача интерпретируется как подача по контуру
...	

Интерпретация запрограммированных координат осей вращения

Станки с 45°-поворотными головками или 45°-поворотными столами до настоящего времени не имели функции простой настройки угла наклона или ориентации инструмента относительно активной в данный момент системы координат (пространственный угол). Эта функция могла быть реализована только с помощью созданных за пределами системы программ с использованием векторов нормали к поверхности (LN-кадры).

Теперь ЧПУ снабжена следующими функциями:

- | | |
|------------------|--|
| AXIS
POSITION | ▶ AXIS POS определяет, что ЧПУ интерпретирует запрограммированные координаты осей вращения как заданную позицию соответствующей оси |
| AXIS
SPATIAL | ▶ AXIS SPAT определяет, что ЧПУ интерпретирует запрограммированные координаты осей вращения как пространственный угол |



AXIS POS следует использовать, только если на станке имеются декартовы оси вращения. **AXIS POS** можно использовать также для 45° поворотных головок/столов, если вы уверены в том, что запрограммированные координаты оси вращения правильно задают положение плоскости обработки (можно проверить это, например, с помощью САМ-системы)

AXIS SPAT: заданные в кадре позиционирования координаты осей вращения - это пространственные углы, относящиеся к активной в данный момент (при необходимости наклонной) системе координат (инкрементные пространственные углы).

После включения **FUNCTION TCPM** в сочетании с **AXIS SPAT** оператору следует в первом кадре перемещения запрограммировать все три пространственных угла в определении угла наклона. Это необходимо даже, если один или несколько пространственных угла равны 0°. **AXIS SPAT**: заданные в кадре позиционирования координаты осей вращения - это пространственные углы, относящиеся к активной в данный момент (при необходимости наклонной) системе координат (инкрементные пространственные углы).

Не разрешается использование **AXIS SPAT** в сочетании с циклом 8 **ZERK.OTRASHENJE**.

Примеры NC-кадров

...	
13 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS ...	Координатами осей вращения являются межосевые углы
...	
18 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT ...	Координатами осей вращения являются пространственные углы
20 L A+0 B+45 C+0 F MAX	Настройка ориентации инструмента на B+45 градусов (пространственный угол). Задайте пространственные углы A и C равными 0
...	

Тип интерполяции между начальной и конечной позициями

Для определения типа интерполяции между начальной и конечной позициями ЧПУ предлагает две функции:

PATH
CONTROL
AXIS

- ▶ **PATHCTRL AXIS** определяет, что центральная точка инструмента перемещается между начальной и конечной точкой соответствующего кадра по прямой (**Face Milling**). Направление оси инструмента в начальной и конечной точке соответствует каждому запрограммированному значению, но боковая поверхность инструмента описывает между начальной и конечной точкой неопределённую траекторию. Поверхность, получаемая при фрезеровании периметром инструмента (**Peripheral Milling**), зависит от геометрии станка

PATH
CONTROL
VECTOR

- ▶ **PATHCTRL VECTOR** определяет, что вершина инструмента перемещается между начальной и конечной позициями соответствующего NC-кадра по прямой, и направление оси инструмента между начальной и конечной позициями также интерполируется таким образом, что при обработке боковой поверхностью инструмента возникает плоскость (**Peripheral Milling**)



При использовании PATHCTRL VECTOR необходимо учитывать следующее:

Произвольно определенная ориентация инструмента может быть достигнута, как правило, при помощи двух различных положений осей наклона. ЧПУ использует то решение, которое предполагает наименьшую длину пути, исходя из текущей позиции.

Для достижения по максимально возможного непрерывного многоосевого перемещения, следует цикл 32 определить с допуском для осей вращения.

Дополнительная информация: Руководство пользователя по программированию циклов

Допуск осей вращения должен составлять приблизительно ту же величину, как и допуск на определенное в цикле 32 отклонение траектории. Чем больше допуск, определенный для осей вращения, тем больше отклонение от контура при периферийном фрезеровании (Peripheral Milling).

Примеры NC-кадров

...	
13 FUNCTION TSPM F TCP AXIS SPAT PATHCTRL AXIS	Вершина инструмента перемещается по прямой
14 FUNCTION TSPM F TCP AXIS POS PATHCTRL VECTOR	Вершина инструмента и вектор направления инструмента перемещаются в одной плоскости
...	

Сброс FUNCTION TSPM

ОТМЕНА
TSPM

- ▶ **FUNCTION RESET TSPM** следует использовать, если оператор целенаправленно выполняет сброс функции в какой-либо программе.



ЧПУ автоматически выполнит сброс **FUNCTION TSPM**, если в одном из режимов выполнения программы будет выбрана новая программа. Можно выполнить сброс **FUNCTION TSPM** только в том случае, если **PLANE**-функция неактивна. При необходимости выполните **PLANE RESET** перед **FUNCTION RESET TSPM**.

Примеры NC-кадров

...	
25 FUNCTION RESETTSPM	Сброс FUNCTION TSPM
...	

12.6 Трехмерная коррекция на инструмент (номер опции #9)

Введение


ЧПУ может выполнять трехмерную коррекцию инструмента (3D-коррекцию) для кадров линейного перемещения. Наряду с координатами X, Y и Z конечной точки прямой, данные кадры должны также содержать компоненты NX, NY и NZ вектора нормали к поверхности.

Дополнительная информация: "Определение нормированного вектора", Стр. 491

Если Вы хотите выполнить ориентацию инструмента, то данные кадры также должны содержать нормированный вектор с компонентами TX, TY и TZ , определяющий ориентацию инструмента.

Дополнительная информация: "Определение нормированного вектора", Стр. 491

Конечную точку прямой, компоненты нормали к поверхности и компоненты для ориентации инструмента необходимо рассчитывать, используя САМ-систему.

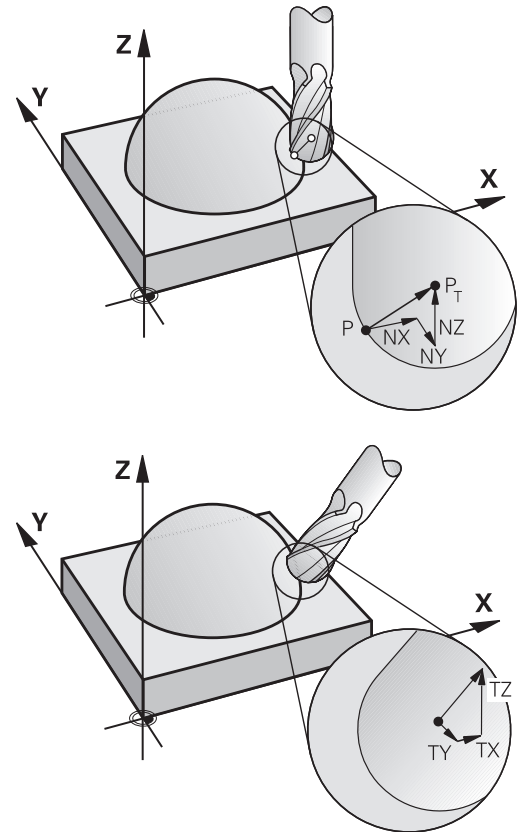

Возможности применения

- Использование инструментов, размеры которых не совпадают с размерами, рассчитанными САМ-системой (трехмерная коррекция без определения ориентации инструмента)
- Face Milling: коррекция геометрии фрезы в направлении нормали к поверхности (трехмерная коррекция с определением ориентации инструмента и без нее). Снятие стружки осуществляется в основном с помощью торцевой стороны инструмента
- Peripheral Milling: поправка на радиус фрезы перпендикулярно направлению движения и перпендикулярно направлению инструмента (трехмерная коррекция радиуса с определением ориентации инструмента). Снятие стружки осуществляется в основном с помощью боковой поверхности инструмента

Определение нормированного вектора

Нормированный вектор - это математическая величина, равная 1 и имеющая любое направление. При работе с LN-кадрами системе ЧПУ необходимо до двух нормированных векторов: один для определения направления нормали к поверхности, а второй (в качестве опции) - для определения направления ориентации инструмента. Направление нормали к поверхности устанавливается компонентами NX , NY и NZ . Она направлена в случае концевой и радиусной фрезы перпендикулярно от поверхности заготовки к опорной точке инструмента P_T , в случае угловой радиусной фрезы через P_T' или P_T (см. рисунок). Направление ориентации инструмента определяется компонентами TX , TY и TZ .



Координаты позиции X , Y , Z и для нормалей к поверхности NX , NY , NZ , либо TX , TY , TZ должны иметь такую же последовательность в NC-кадре. Всегда вводите в LN-кадре все координаты и все нормали к поверхности, даже если их значения не изменились по сравнению с предыдущим кадром. TX , TY и TZ всегда должны определяться числовыми значениями. Использование Q-параметров не допускается.

Для избежания погрешностей подачи во время обработки векторы нормали всегда рассчитываются с максимальной точностью и выводятся соответственно с большим количеством мест после запятой.


3D-коррекция с использованием нормалей к поверхности действует для координат на главных осях X , Y , Z .

Если Вы установили инструмент с припуском (положительное дельта-значение), ЧПУ выдает сообщение об ошибке. Сообщение об ошибке можно отменить с помощью M-функции **M107**.

Дополнительная информация: "Определение нормированного вектора", Стр. 491

ЧПУ не предупреждает сообщением об ошибке, если завышение размера инструмента может привести к повреждению контура

С помощью машинного параметра **toolRefPoint** (№. 201302) Вы определяете, выполняет ли CAM-система коррекцию длины инструмента через центр сферического инструмента P_T или его южный полюс P_{SP} (см. рисунок)

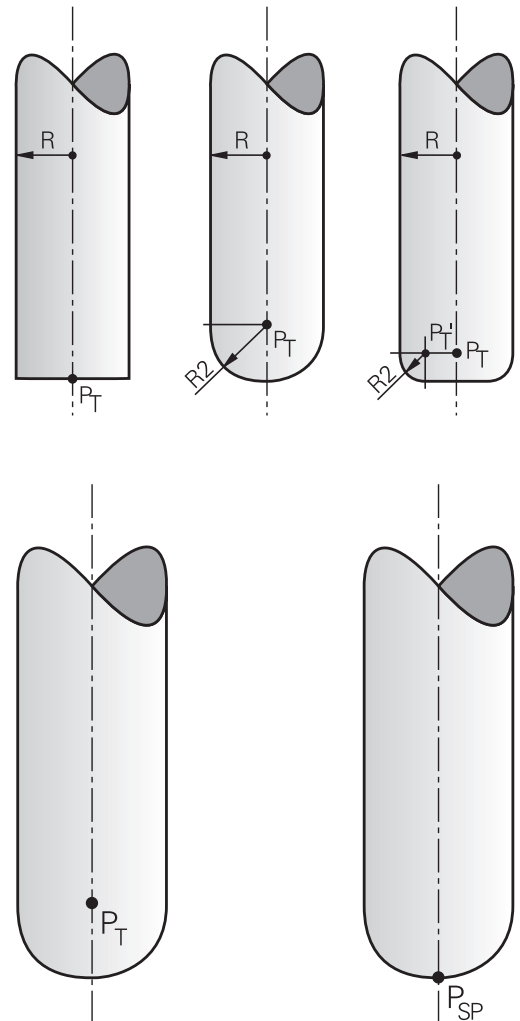

Разрешенные формы инструмента

Разрешенные формы инструментов (см. рис.) задаются в таблице инструментов с помощью радиусов **R** и **R2**:

- Радиус инструмента **R**: размер от центра инструмента до наружной поверхности инструмента
- Радиус инструмента **2 R2**: радиус скругления от вершины инструмента до наружной поверхности инструмента

Отношение **R** к **R2** определяет форму инструмента:

- $R2 = 0$: концевая фреза
- $R2 = R$: радиусная фреза
- $0 < R2 < R$: угловая радиусная фреза


На основании этих данных рассчитываются координаты для опорной точки инструмента **P_T**.

Использовать другие инструменты: дельта-значения

Если используются инструменты, размеры которых отличаются от размеров первоначально предусмотренных инструментов, следует ввести разность длин и радиусов в виде дельта-значений в таблицу инструментов или в запись вызова инструмента **TOOL CALL**:

- Положительное дельта-значение **DL**, **DR**, **DR2**: размеры инструмента больше размеров оригинального инструмента (припуск)
- Отрицательное дельта-значение **DL**, **DR**, **DR2**: размеры инструмента меньше размеров оригинального инструмента (нижний предел допуска)

Затем ЧПУ выполняет коррекцию положения инструмента на величину суммы дельта-значений из таблицы инструментов и вызова инструмента.

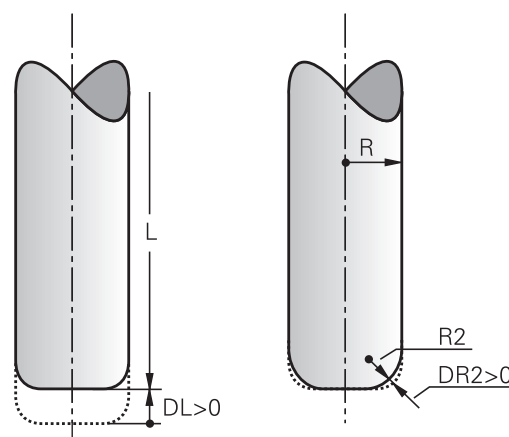


3D-коррекция без TCPM

При обработки по трем осям система ЧПУ выполняет 3D-коррекцию, если NC-программа была выдана с нормальями к поверхности. Коррекция на радиус **RL/RR** и **TCPM (M128)** должны быть для этого деактивированы. ЧПУ смещает инструмент в направлении нормали к поверхности на сумму дельта-значений (таблица инструментов и **TOOL CALL**).

Пример: формат кадра с нормальями к поверхности

```
1 LN X+31.737 Y+21.954 Z+33.165 NX+0.2637581 NY+0.0078922
  NZ-0.8764339 F1000 M3
```

LN:	Прямая с трехмерной коррекцией
X, Y, Z:	Откорректированные координаты конечной точки прямой
NX, NY, NZ:	Компоненты нормалей к поверхности
F:	Подача
M:	Дополнительная функция

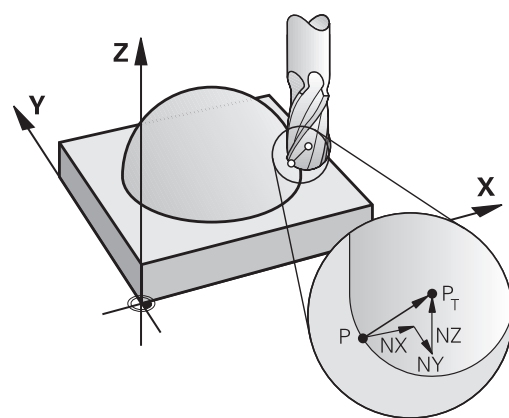


Торцевое фрезерование: 3D-коррекция с TSPM

Торцевое фрезерование - это обработка торцевой поверхностью инструмента. Если управляющая программа содержит векторы нормали к поверхности и активна TSPM или M128, то можно использовать 3D-коррекцию при пятиосевой обработке. Коррекция на радиус RL/RR должна быть при этом деактивирована ЧПУ смещает инструмент в направлении нормали к поверхности на сумму дельта-значений (таблица инструментов и TOOL CALL).

Если в LN-кадрах не определена ориентация инструмента, то TNC поддерживает инструмент перпендикулярно контуру детали при активной TSPM.

Дополнительная информация: "Сохранить позицию верхушки инструмента при позиционировании осей наклона (TSPM): M128 (номер опции #9)", Стр. 480

Если в LN-кадре задана ориентация инструмента T и одновременно является активной функция M128 (FUNCTION TSPM), ЧПУ автоматически позиционирует оси вращения станка таким образом, чтобы инструмент достиг предусмотренной ориентации. Если M128 (или FUNCTION TSPM) не активированы, ЧПУ игнорирует вектор направления T, даже если он определен в LN-кадре.

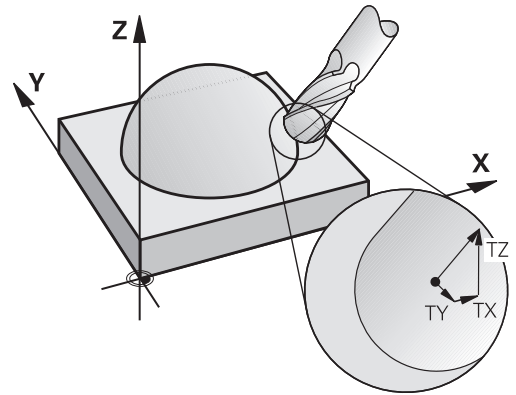

ЧПУ может автоматически позиционировать оси вращения не на всех станках. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!



Внимание опасность столкновения!

При использовании станков, оси вращения которых допускают наличие только ограниченной области перемещения, во время автоматического позиционирования могут появиться движения, для выполнения которых будет необходим, например, поворот стола на 180°. Обратите внимание на риск столкновения головки с заготовкой или с зажимными приспособлениями.

Программирование: Многоосевая обработка

12.6 Трехмерная коррекция на инструмент (номер опции #9)

Пример: формат кадра с нормальми поверхности без ориентации инструмента

```
LN X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 NX+0,2637581 NY+0,0078922
NZ-0,8764339 F1000 M128
```

Пример: формат кадра с нормальми поверхности без ориентации инструмента

```
LN X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 NX+0,2637581 NY+0,0078922
NZ-0,8764339 TX+0,0078922 TY-0,8764339 TZ+0,2590319
F1000 M128
```


LN:	Прямая с трехмерной коррекцией
X, Y, Z:	Откорректированные координаты конечной точки прямой
NX, NY, NZ:	Компоненты нормалей к поверхности
TX, TY, TZ:	Компоненты нормированного вектора для ориентации инструмента
F:	Подача
M:	Дополнительная функция

Peripheral Milling: 3D-коррекция радиуса с TCPM и коррекцией радиуса (RL/RR)

ЧПУ смещает инструмент перпендикулярно направлению движения и перпендикулярно направлению инструмента на сумму дельта-значений **DR** (таблица инструментов и **TOOL CALL**). Направление коррекции устанавливается с помощью коррекции на радиус **RL/RR** (см. рисунок, направление движения Y+). Чтобы система ЧПУ могла достичь предусмотренной ориентации инструмента, Вы должны активировать функцию **M128**.

Дополнительная информация: "Сохранить позицию верхушки инструмента при позиционировании осей наклона (TCPM): M128 (номер опции #9)", Стр. 480

Тогда ЧПУ автоматически позиционирует оси вращения станка так, чтобы инструмент принял заданную ориентацию инструмента с активной коррекцией.

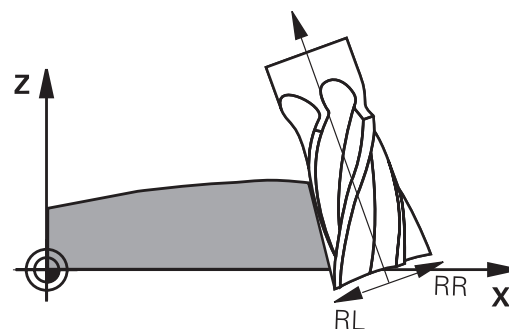

Использование этой функции возможно только на станках, для которых определен телесный угол конфигурации наклонных осей. Соблюдайте указания инструкции по обслуживанию станка. ЧПУ может автоматически позиционировать оси вращения не на всех станках. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка! Обратите внимание на то, что ЧПУ выполняет коррекцию на заданные **дельта-значения**. Заданный в таблице инструментов радиус инструмента R не влияет на коррекцию.

Трехмерная коррекция на инструмент (номер опции #9) 12.6

**Внимание опасность столкновения!**

При использовании станков, оси вращения которых допускают наличие только ограниченной области перемещения, во время автоматического позиционирования могут появиться движения, для выполнения которых будет необходим, например, поворот стола на 180°. Обратите внимание на риск столкновения головки с заготовкой или с зажимными приспособлениями.

Ориентацию инструмента можно задать двумя способами:

- в LN-кадре путем ввода компонентов TX, TY и TZ
- в L-кадре путем ввода координат осей вращения

Пример: формат кадра с ориентацией инструмента

```
1 LN X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 TX+0,0078922 TY-0,8764339
TZ+0,2590319 RR F1000 M128
```

LN:	Прямая с трехмерной коррекцией
X, Y, Z:	Откорректированные координаты конечной точки прямой
TX, TY, TZ:	Компоненты нормированного вектора для ориентации инструмента
RR:	Коррекция радиуса инструмента
F:	Подача
M:	Дополнительная функция

Пример: формат кадра с осями вращения

```
1 L X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 B+12,357 C+5,896 RL F1000
M128
```

L:	Прямая
X, Y, Z:	Откорректированные координаты конечной точки прямой
B, C:	Координаты осей вращения для ориентации инструмента
RL:	Поправка на радиус
F:	Подача
M:	Дополнительная функция

13

**Программи-
рование:
управление
палетами**

Программирование: управление палетами

13.1 Управление палетами (Опция #22)

13.1 Управление палетами (Опция #22)

Применение



Управление палетами - это функция, зависящая от станка. Ниже описывается стандартный набор функции.


Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Главным образом таблицу палет (.P) можно найти в обрабатывающих центрах с устройством смены палет. При этом таблица палет вызывает различные палеты с относящимися к ним программами обработки и активирует все определённые точки привязки и нулевые точки.

Без сменщика палет Вы также можете использовать таблицу палет, чтобы последовательно обрабатывать управляющие программы с различными точками привязки, лишь однократным нажатием **NC-СТАРТ**.





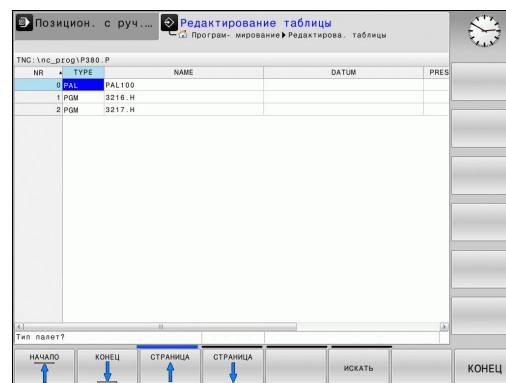


 

 
 



 
При создании таблицы палет или ее редактировании, имя файла всегда должно начинаться с буквы.



Таблицы палет содержат следующие сведения:

- **NR**: система ЧПУ автоматически добавляет запись при вводе новой строки. Запись необходима для поля ввода **Номера палет = функции ПОИСК КАДРА**
- **TYPE**: запись строго обязательна. Система ЧПУ делает различие между записями: палета **PAL**, закрепление **FIX** или управляющая программа **PGM**. Запись выбирается при помощи клавиши **ENT** и клавиш со стрелками.
- **NAME**: запись строго обязательна. В определённых случаях, имя для палеты и закрепления определяет производитель станка (см. Руководство по эксплуатации станка), имя программы определяете Вы. Если файл не находится в одной директории с таблицей палет, то вы должны задать полный путь.
- **DATUM**: запись обязательна только при использовании таблицы нулевых точек. Если файл не находится в одной директории с таблицей палет, то вы должны задать полный путь. Нулевые точки из таблицы нулевых точек активируются в управляющей программе с помощью цикла 7.
- **PRESET**: запись обязательна только при использовании различных точек привязки. Введите требуемый номер предустановки.

- **LOCATION** : запись строго обязательна. Ввод **MA** обозначает, что палета или зажим находятся в станке и обработка может выполняться. Система ЧПУ обрабатывает только те палеты или зажимы, которые обозначены **MA**. Нажмите клавишу **ENT** для ввода **MA**. С помощью клавиши **NO ENT** можно удалить ввод.
- **LOCK** : запись не обязательна. При помощи ввода * Вы можете исключить строку таблицы палет из обработки. При нажатии клавиши **ENT** строка помечается элементом *. С помощью клавиши **NO ENT** можно снова удалить блокировку. Вы можете заблокировать обработку отдельной программы, зажима или всей палеты. Незаблокированные строки (например, PGM) заблокированной палеты также не выполняются.

Клавиша Softkey	Функции редактирования
	Выбрать начало таблицы
	Выбрать конец таблицы
	Выбор предыдущей страницы таблицы
	Выбор следующей страницы таблицы
	Вставить строку в конце таблицы
	Удалить строку в конце таблицы
	Добавить допустимое для ввода количество строк в конце таблицы
	Копирование текущего значения
	Вставка скопированного значения
	Выбрать начало строки
	Выбрать конец строки
	Поиск текста или числового значения
	Сортировка или скрытие столбцов таблицы

Программирование: управление палетами

13.1 Управление палетами (Опция #22)

Клавиша Softkey	Функции редактирования
РЕДАКТИР. АКТУАЛЬ. ПОЛЯ	Редактирование текущего поля
СОРТИРОВ.	Сортировка по содержимому столбца
ДОПОЛНИТ. ФУНКЦИИ	Дополнительные функции, например, сохранение
ВЫБОР	Открытие диалога для выбора пути к файлу

Выбор таблицы палет

- ▶ Откройте управление файлами в режиме работы **Программирование** или в режимах отработки программы: нажмите клавишу **PGM MGT**
- ▶ Отобразите файлы типа .P: нажмите программные клавиши **ВЫБОР ТИПА** и **ПОКАЗ.ВСЕ**
- ▶ Выберите таблицу палет с помощью клавиш со стрелками или введите имя для новой таблицы
- ▶ Подтвердите выбор кнопкой **ENT**



Можно переключаться между представлением в виде таблицы и представлением в виде формы, используя клавишу выбора режима деления экрана.

Выход из таблицы палет

- ▶ Выберите управление файлами: нажмите клавишу **PGM MGT**
- ▶ Выберите другой тип файла: нажать программную клавишу **ВЫБОР ТИПА** и программную клавишу желаемого типа файла, например, **ПОКАЗАТЬ .H**
- ▶ Выбор файла

Отработка таблицы палет



В машинных параметрах определено, как будет обрабатываться таблица палет: покaдрово или непрерывно.

- ▶ В режиме работы **Режим автоматического управления** или **Отработка отд.блоков программы** выберите управление файлами: нажмите клавишу **PGM MGT**
- ▶ Отобразите файлы типа .P: нажмите программные клавиши **ВЫБОР ТИПА** и **ПОКАЗАТЬ P.**
- ▶ Выберите таблицу палет с помощью клавиш со стрелками, подтвердите выбор клавишей **ENT**
- ▶ Отработка таблицы палет: нажмите клавишу **NC-СТАРТ**



Программирование: управление палетами

13.1 Управление палетами (Опция #22)

Разделение экрана при работе с таблицей палет

Если оператору нужно одновременно видеть содержимое программы и содержимое таблицы палет, следует выбрать разделение экрана дисплея **ПАЛЕТА + ПРОГРАММА**. Тогда во время отработки ЧПУ отображает в левой части дисплея программу, а в правой части – палету. Чтобы просмотреть содержимое программы перед отработкой, следует выполнить действия, указанные ниже:

- ▶ Выберите таблицу палет
- ▶ С помощью клавиш со стрелками выберите программу, которую вы хотите проконтролировать
- ▶ Нажмите Softkey **ОТКРЫТЬ ПРОГРАММУ**: ЧПУ покажет выбранную программу на дисплее. Теперь можно листать страницы программы с помощью клавиш со стрелками
- ▶ Возврат к таблице палет: нажмите программную клавишу **END PGM PAL**

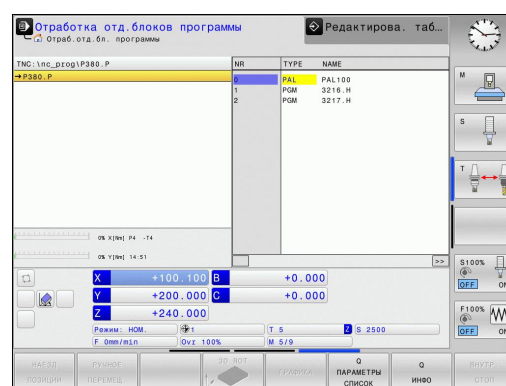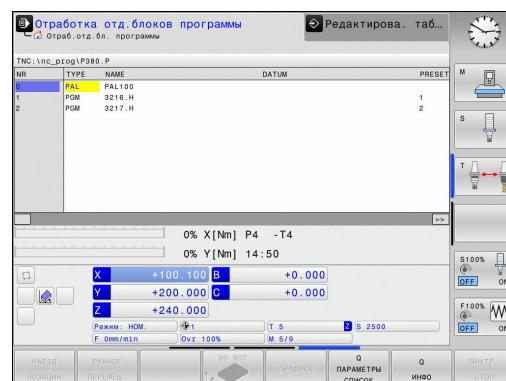

14

**Ручное
управление и
наладка**

Ручное управление и наладка

14.1 Включение, выключение

14.1 Включение, выключение

Включение



Включение и подвод к референтным меткам – это функции, зависящие от станка.

Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Включите напряжение питания системы ЧПУ и станка. После этого ЧПУ отобразит следующее диалоговое окно:

SYSTEM STARTUP

- ▶ ЧПУ запускается

ПЕРЕРЫВ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ



- ▶ Сообщение ЧПУ о том, что произошел перерыв в электроснабжении – удаление сообщения

КОМПИЛЯЦИЯ PLC-ПРОГРАММЫ

- ▶ PLC-программа ЧПУ компилируется автоматически

УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДЛЯ РЕЛЕ ОТСУТСТВУЕТ



- ▶ Включите управляющее напряжение. ЧПУ проверяет функционирование аварийного выключателя

РУЧНОЙ РЕЖИМ

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ РЕФЕРЕНТНЫХ МЕТОК



- ▶ Пересеките референтные метки в заданной последовательности: для каждой оси нажмите клавишу **NC-СТАРТ**.



- ▶ Пересечение референтных меток в произвольной последовательности: для каждой оси нажмите клавишу направления движения оси и удерживайте ее до тех пор, пока не будет выполнено пересечение референтной метки.



Если станок оснащен абсолютными датчиками, пересечение референтных меток не требуется. Система ЧПУ готова к эксплуатации сразу после включения электропитания.

Теперь система ЧПУ готова к эксплуатации и находится в режиме **Ручное управление**.



Следует пересекать референтные метки только в тех случаях, если необходимо переместить оси станка. Если требуется только редактирование или тестирование программ, после включения управляющего напряжения следует сразу выбрать режим работы **Программирование** или **Тест программы**.

В таком случае референтные метки можно пересечь позже. Для этого в режиме **Ручное управление** нажмите Softkey **ПЕРЕСЕЧЬ РЕФ. МЕТКУ**.

Пересечение референтных меток при наклонной плоскости обработки



Внимание опасность столкновения!

Убедитесь в том, что введенные в меню значения углов совпадают с фактическим значением углов оси поворота.

Перед пересечением реф. метки следует деактивировать функцию "Наклон плоскости обработки". Следите за тем, чтобы не возникало столкновений. При необходимости заранее отведите инструмент в сторону.

Если эта функция была активна перед выключением системы ЧПУ, то TNC автоматически активирует развёрнутую плоскость обработки. Поэтому при активации клавиши направления оси система ЧПУ перемещает оси в наклонной системе координат. Позиционируйте инструмент таким образом, чтобы при последующем пересечении референтных меток не могло произойти столкновения. Для пересечения референтных меток Вы должны деактивировать функция **Разворот плоскости обработки**

Дополнительная информация: "Активация наклона в ручном режиме", Стр. 573



Если данная функция задействуется оператором, при использовании неабсолютных измерительных приборов следует подтвердить положение осей вращения, которые отображаются системой ЧПУ в окне перехода. Отображаемая позиция соответствует последним позициям осей вращения, которые были активны перед выключением.

Если одна из двух активных ранее функций является активной, то клавиша **NC-СТАРТ** не действует ЧПУ выдаст соответствующее сообщение об ошибке.

14.1 Включение, выключение

Выключение



Выключение – это функция, зависящая от станка.
Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Во избежание потери данных при выключении, Вы должны завершать работу операционной системы TNC по установленным правилам:

- ▶ Выберите режим работы **Режим ручного управления**
- ▶ Выберите функцию для завершения работы
- ▶ Подтвердите нажатием программной клавиши **ЗАВЕРШИТЬ РАБОТУ**
- ▶ Если ЧПУ отображает во всплывающем окне текст **Теперь Вы можете выключить**, то можно отключить питание системы ЧПУ

ЗАВЕРШИТЬ
РАБОТУ

ЗАВЕРШИТЬ
РАБОТУ



Осторожно, возможна потеря данных!

Произвольное выключение ЧПУ может привести к потере данных!

При нажатии клавиши Softkey **ПЕРЕЗАГРУЗКА** выполняется перезапуск системы управления. Выключение во время перезапуска также может привести к потере данных!

14.2 Перемещение осей станка

Указание



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Перемещение с помощью клавиш направления осей зависит от конкретного станка.

Перемещение оси с помощью клавиш направления осей



- ▶ Выберите режим работы **РЕЖИМ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ**



- ▶ Нажмите клавишу направления оси и удерживайте ее все время, в течение которого ось должна перемещаться, или



- ▶ перемещайте ось непрерывно: удерживайте клавишу направления оси и нажмите клавишу **NC-СТАРТ**



- ▶ Прерывание: нажмите клавишу **NC-стоп**

При помощи обоих методов можно одновременно осуществлять перемещение нескольких осей, система управления отобразит при этом подачу по контуру. Подача, с помощью которой перемещаются оси, может быть изменена при помощи программной клавиши **F**.




Дополнительная информация: "Скорость вращения шпинделя S, подача F и дополнительная M-функция", Стр. 519

Если задание перемещения активно, то система ЧПУ отображает символ **STIB** (от нем. "Steuerung in Betrieb" = система ЧПУ в режиме управления).



14.2 Перемещение осей станка

Пошаговое позиционирование

В случае пошагового позиционирования система ЧПУ перемещает ось станка на определенную оператором длину шага.


- 
 - ▶ Выберите режим работы **РЕЖИМ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ** или **ЭЛЕКТРОННЫЙ МАХОВИЧОК**
- 
 - ▶ Переключите панель Softkey
- 
 - ▶ Выберите позиционирование в инкрементах: установите программную клавишу **ИНКРЕМЕНТ** на **ВКЛ**

ПОДАЧА НА ВРЕЗАНИЕ =

- 
 - ▶ Введите шаг инкремента в мм, подтвердите ввод клавишей **ENT**
- 
 - ▶ Нажмите клавишу направления оси: повторите позиционирование любое количество раз



Максимальное вводимое значение для одного врезания составляет 10 мм.

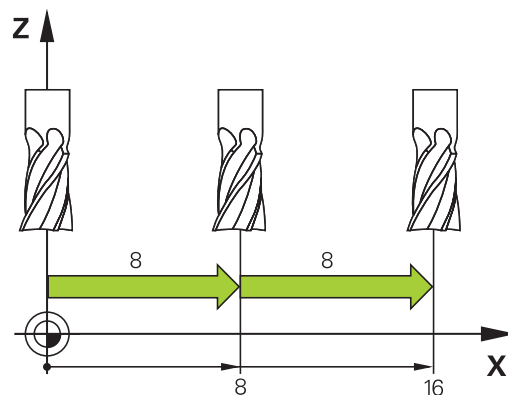

Перемещение электронными маховичками

Система ЧПУ поддерживает следующие новые электронные маховички:

- HR 520: Совместимый по разъему с HR 420 с дисплеем, передача сигнала по кабелю
- HR 550 FS: Маховичок с дисплеем, передача сигнала по радиоканалу

Кроме того, система ЧПУ и дальше поддерживает кабельные маховички HR410 (без дисплея) и HR 420 (с дисплеем).



Внимание, опасность для оператора и маховичка!

Отсоединять разъемы электронного маховичка имеет право только сервисный персонал, даже если это можно сделать без инструмента!

Включайте станок только с подключенным маховичком!

Если вы хотите использовать станок с отключенным маховичком, то отсоедините кабель от станка и закройте разъем крышкой!



Производитель станка может установить дополнительные функции для маховичков HR 5xx. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!



Если вы хотите использовать функцию наложения маховичком в виртуальной оси, то рекомендуется применять переносной пульт HR 5xx.

Дополнительная информация: "Виртуальная ось инструмента VT", Стр. 406


Переносные пульты HR 5xx имеют дисплей, на котором система ЧПУ отображает различную информацию. Кроме того, с помощью программных клавиш маховичка можно выполнять важные настройки, например, назначать координаты точки привязки или вводить и обрабатывать M-функции.

Как только маховичок активируется нажатием клавиши активации маховичка, управление с пульта управления становится невозможным. ЧПУ отражает это состояние в окне перехода на дисплее ЧПУ.



14.2 Перемещение осей станка

- 1 Клавиша **АВАРИЙНЫЙ СТОП**
- 2 Дисплей переносного пульта для отображения статуса и выбора функций
- 3 Softkey
- 4 Кнопки выбора осей могут быть заменены производителем станка в соответствии с конфигурацией осей
- 5 Кнопка согласия
- 6 Клавиши со стрелками для определения чувствительности маховичка
- 7 Клавиша активации маховика
- 8 Клавиша направления для перемещения выбранной оси
- 9 Ускоренный ход для клавиш направления осей
- 10 Включение шпинделя (функция, зависящая от станка, кнопка может быть заменена производителем станка)
- 11 Кнопка "Генерировать NC-кадр" (функция, зависящая от станка, кнопка может быть заменена производителем станка)
- 12 Выключение шпинделя (функция, зависящая от станка, кнопка может быть заменена производителем станка)
- 13 Клавиша **CTRL** для специальных функций (функция, зависящая от станка, клавиша может быть заменена производителем станка)
- 14 Клавиша **NC-СТАРТ** (функция, зависящая от станка, клавиша может быть заменена производителем станка)
- 15 Клавиша **NC-СТОП** (функция, зависящая от станка, клавиша может быть заменена производителем станка)
- 16 Маховичок
- 17 Потенциометр частоты вращения шпинделя
- 18 Потенциометр подачи
- 19 Разъем для подключения кабеля, отсутствует у радиомаховичка HR 550 FS

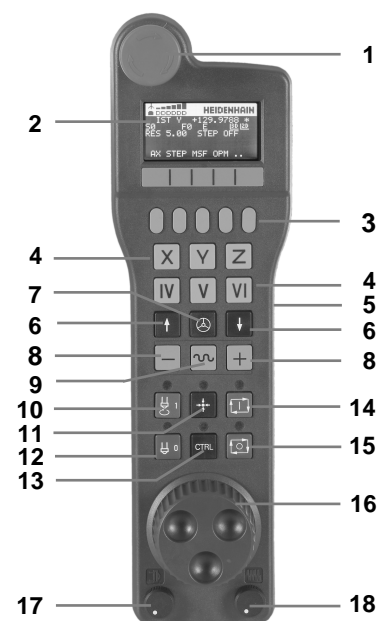

Дисплей маховика

- 1 Только для беспроводного пульта HR 550 FS: индикация, находится ли переносной пульт на базовой станции или активен беспроводной режим.
- 2 Только для беспроводного пульта HR 550 FS: индикация мощности сигнала, шесть столбиков = максимальная мощность сигнала
- 3 Только для беспроводного пульта HR 550 FS: индикация степени зарядки аккумулятора, шесть столбиков = максимальный заряд. Во время зарядки столбики мигают слева направо
- 4 IST: тип отображения позиции
- 5 Y+129.9788: координата по выбранной оси
- 6 *: STIB (от нем. "Steuerung in Betrieb" = система ЧПУ эксплуатируется); запущена отработка программы или перемещается ось
- 7 S0: текущая скорость вращения шпинделя
- 8 F0: текущая подача, с которой выбранная ось перемещается в данный момент
- 9 E: ожидает сообщение об ошибке
- 10 3D: активна функция "Наклон плоскости обработки"
- 11 2D: активна функция "Разворот плоскости обработки"
- 12 RES 5.0: активное разрешение маховичка. Перемещение в мм/оборот (°/оборот для осей вращения), который проходит выбранная ось за один оборот маховичка
- 13 STEP ON или OFF: Перемещение по инкрементам активно или нет. При активной функции TNC дополнительно отображает шаг инкремента
- 14 Панель Softkey: выбор различных функций, описываемых в последующих разделах



Особенности беспроводного пульта HR 550 FS



Из-за большого количества помех радиосвязь доступна не так широко, как связь по кабелю. Перед установкой радиомаховичка необходимо проверить, существуют ли помехи в районе станка или другие пользователи радиосвязи. Проверку имеющихся радиочастот, точнее каналов, рекомендуется выполнять для всех промышленных радиосистем.

Если HR 550 не используется, то его всегда необходимо ставить в предусмотренную станцию. Это гарантирует постоянную готовность аккумулятора маховичка к работе, благодаря контактной планке на обратной стороне маховичка и прямое соединение в случае аварийного отключения.

В случае ошибки (перерыв в радиосвязи, плохое качество приема, поломка компонентов) радиомаховичок всегда реагирует аварийным отключением.

Учитывайте замечания по настройке беспроводного пульта HR 550 FS.

Дополнительная информация: "Конфигурация радиомаховичка HR 550 FS", Стр. 646

**Внимание, опасность для оператора и станка!**

Из соображений безопасности маховичок и его станцию необходимо выключать максимум через 120 часов эксплуатации, чтобы система ЧПУ могла провести тест функционирования при его включении.

Если в цеху используется много станков с радиомаховичками, то необходимо однозначно пометить маховичок и принадлежащую ему док-станцию (например, с помощью цветных наклеек или нумерации). Маркировка на маховичке и его станции должна быть хорошо видна оператору!

Перед использованием всегда проверяйте, верный ли маховичок активен на вашем станке!



Беспроводной пульт HR 550 FS оснащён аккумулятором. Аккумулятор начинает заряжаться, как только маховичок устанавливается в базовую станцию.

Вы можете работать с HR 550 FS от аккумулятора до 8 часов, после этого его необходимо снова зарядить. Если Вы его не используете, то рекомендуется закреплять пульт на базовой станции.

Как только маховичок оказывается в базовой станции, он автоматически переключается в проводной режим. Даже если переносной пульт полностью разряжен, то Вы сможете его так использовать. При этом он функционирует идентично беспроводному режиму.



Если переносной пульт полностью разряжен, то нужно около 3-х часов зарядки на базовой станции до полного заряда.


Регулярно очищайте контакты 1 на базовой станции и на самом переносном пульте, чтобы обеспечить надежное функционирование

Диапазон передачи линии радиосвязи измерен с запасом. Если все же случится так, что маховичок окажется на границе диапазона, например, на очень большом станке, то HR 550 FS заблаговременно предупредит вас посредством вибросигнала. В этом случае вам необходимо уменьшить расстояние до базовой станции, в которой встроен радиоприемник.



Внимание, опасность повреждения инструмента и заготовки!

Если радиоканал больше не обеспечивает бесперебойной связи, система ЧПУ автоматически выполняет аварийное отключение. Это может также случиться во время обработки. Держите дистанцию до базовой станции как можно ближе. Если Вы не используете переносной пульт, то установите его в базовую станцию.

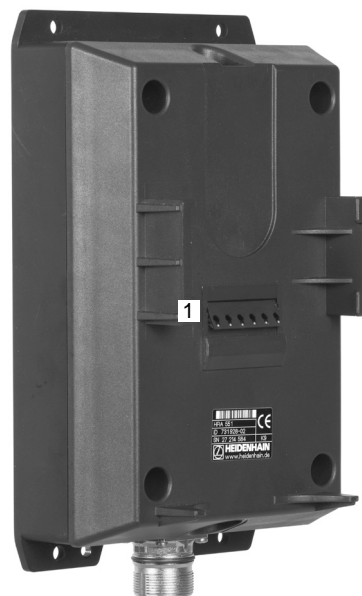

Ручное управление и наладка

14.2 Перемещение осей станка

Если система ЧПУ выполнила аварийное отключение, то маховичок необходимо активировать заново. При этом выполните действия в указанной последовательности:

- ▶ Выберите режим работы **Программирование**
- ▶ Выберите MOD-функцию: нажмите клавишу **MOD**
- ▶ Переключите панель Softkey дальше
- ▶ Выберите меню настройки беспроводного пульта: нажмите программную клавишу **НАСТРОЙКА БЕСПРОВОД. МАХОВИЧКА**
- ▶ Снова активируйте маховичок нажатием экранной кнопки **Запустить маховичок**
- ▶ Сохранение изменений и выход из меню настроек: нажмите экранную кнопку **КОНЕЦ**

НАСТРОЙКА
БЕСПРОВОД.
МАХОВИЧКА

Для ввода в эксплуатацию и настройки переносного пульта в режиме **MOD** доступна соответствующая функция.

Дополнительная информация: "Конфигурация радиомаховичка HR 550 FS", Стр. 646

Выбор перемещаемой оси

Главные оси X, Y и Z, как и три дополнительные оси, определяемые производителем станка, можно активировать непосредственно клавишами выбора оси. Производитель станка может также присвоить виртуальную ось VT свободной клавише. Если виртуальная ось VT не присвоена клавише выбора оси, действуйте следующим образом:

- ▶ Нажмите программную клавишу маховичка **F1 (AX)**: ЧПУ покажет на дисплее маховичка все активные оси. Активная в данный момент ось будет мигать
- ▶ Выберите нужную ось при помощи программных клавиш переносного пульта **F1 (->)** или **F2 (<-)** и подтвердите ввод программной клавишей пульта **F3 (OK)**



 



Настройка чувствительности маховичка

Чувствительность маховичка определяет, какой путь должна пройти ось за один оборот маховичка. Определяемые значения чувствительности жёстко определены, и их можно выбирать напрямую с помощью клавиш со стрелками на переносном пульте (только если перемещение по инкрементам неактивно).

Настраиваемые значения чувствительности:

0.01/0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20 [мм/оборот или градус/оборот]

Перемещение осей

- 
 - ▶ Активируйте переносной пульт: нажмите клавишу маховичка на HR 5xx: теперь вы можете управлять системой ЧПУ только с помощью HR 5xx, система ЧПУ откроет всплывающее окно с предупреждающим текстом на мониторе ЧПУ
 - ▶ При необходимости выберите программной клавишей **OPM** нужный режим работы
- 
 - ▶ При необходимости удерживайте нажатыми клавиши подтверждения
- 
 - ▶ Выберите на переносном пульте ось, которую следует переместить. Для дополнительных осей используйте, при необходимости, программные клавиши
- 
 - ▶ Переместите активную ось в направлении + или -
- 
 - ▶ Переместите активную ось в направлении -
- 
 - ▶ Деактивируйте переносной пульт: нажмите клавишу маховичка на HR 5xx: теперь вы можете управлять системой ЧПУ с помощью станочного пульта

Регулировка потенциометрами

После активации переносного пульта потенциометры пульта управления станка остаются активными. Если Вы намерены использовать потенциометры маховичка, следует действовать следующим образом:

- ▶ Нажмите клавишу **CTRL** и клавишу маховичка на HR 5xx, ЧПУ выведет на дисплей пульта меню программных клавиш для выбора потенциометра
- ▶ Нажмите программную клавишу **HW**, чтобы активировать потенциометр переносного пульта

После активации потенциометра переносного пульта следует перед отменой функции маховичка снова активировать потенциометры станочного пульта. Выполните действия в указанной последовательности:

- ▶ Нажмите клавишу **CTRL** и клавишу маховичка на HR 5xx, ЧПУ выведет на дисплей пульта меню программных клавиш для выбора потенциометра
- ▶ Нажмите программную клавишу **KBD**, чтобы активировать потенциометры на станочном пульте управления

Ручное управление и наладка

14.2 Перемещение осей станка

Пошаговое позиционирование

При позиционировании в инкрементах система ЧПУ перемещает активную в данный момент ось маховичка на установленную оператором величину инкремента.

- ▶ Нажмите клавишу маховичка Softkey F2 (**STEP**)
- ▶ Активируйте пошаговое позиционирование нажатием клавиши маховичка Softkey 3(**ON**)
- ▶ Выберите нужную величину инкремента, нажимая клавиши **F1** или **F2**. Если Вы удерживаете соответствующую клавишу нажатой, система ЧПУ увеличивает шаг счета при смене десятичного значения на коэффициент, равный 10. При дополнительном нажатии клавиши **CTRL** шаг счета увеличивается на 1. Минимально возможный шаг инкремента 0,0001 мм. Максимально возможный шаг инкремента 10 мм
- ▶ Присвойте выбранную величину шага с помощью Softkey 4 (**OK**)
- ▶ Переместите активную ось переносного пульта с помощью клавиш + или - в соответствующем направлении

Ввод дополнительных М-функций

- ▶ Нажмите программную клавишу переносного пульта **F3 (MSF)**
- ▶ Нажмите программную клавишу переносного пульта **F1 (M)**
- ▶ Выберите нужный номер М-функции нажатием клавиши **F1** или **F2**
- ▶ Выполните дополнительную М-функцию с помощью клавиши **NC-СТАРТ**

Введите скорость вращения шпинделя S

- ▶ Нажмите программную клавишу переносного пульта **F3 (MSF)**
- ▶ Нажмите программную клавишу переносного пульта **F2 (S)**
- ▶ Выберите нужную частоту вращения нажатием клавиши **F1** или **F2**. Если Вы удерживаете соответствующую клавишу нажатой, система ЧПУ увеличивает шаг счета при смене десятичного значения на коэффициент, равный 10. При дополнительном нажатии клавиши **CTRL** шаг счета увеличивается на 1000
- ▶ Активируйте новую частоту вращения S с помощью клавиши **NC-СТАРТ**

Введите подачу F

- ▶ Нажмите программную клавишу переносного пульта **F3 (MSF)**
- ▶ Нажмите программную клавишу переносного пульта **F3 (F)**
- ▶ Выберите нужное значение подачи нажатием клавиши **F1** или **F2**. Если Вы удерживаете соответствующую клавишу нажатой, система ЧПУ увеличивает шаг счета при смене десятичного значения на коэффициент, равный 10. При дополнительном нажатии клавиши **CTRL** шаг счета увеличивается на 1000
- ▶ Присвойте новую подачу F с помощью программной клавиши переносного пульта **F3 (OK)**

Назначение координат точки привязки

- ▶ Нажмите программную клавишу переносного пульта **F3 (MSF)**
- ▶ Нажмите программную клавишу переносного пульта **F4 (PRS)**
- ▶ При необходимости выберите ось, на которой должна быть задана точка привязки
- ▶ Обнулите ось с помощью программной клавиши переносного пульта **F3 (OK)** или настройте нужное значение с помощью программных клавиш переносного пульта **F1** и **F2**, а затем присвойте его, используя **F3 (OK)**. При дополнительном нажатии клавиши **CTRL** шаг счета увеличивается на 10

Смена режима работы

С помощью программной клавиши переносного пульта **F4 (OPM)** можно с переносного пульта переключать режимы работы, если текущее состояние системы управления допускает переключение.

- ▶ Нажмите программную клавишу переносного пульта **F4 F4 (OPM)**
- ▶ Выберите нужный режим работы с помощью клавиш маховичка Softkey
 - **MAN**: режим ручного управления
 - **MDI**: позиционирование с ручным вводом данных
 - **SGL**: прогон программы в полуавтоматическом режиме
 - **RUN**: выполнение программы в автоматическом режиме

Создать полный кадр перемещения



Производитель станка может присвоить кнопке "Генерировать NC-кадр" любую функцию. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

- ▶ Выберите режим работы **Позиц.с ручным вводом данных**
- ▶ При необходимости выберите с помощью клавиш со стрелками на клавиатуре ЧПУ NC-кадр, после которого нужно вставить новый кадр перемещения
- ▶ Активируйте маховичок
- ▶ Нажмите клавишу переносного пульта "Генерировать NC-кадр": ЧПУ вставит законченный кадр перемещения, содержащий все позиции оси, выбранные с помощью функции MOD

Функции в режимах выполнения программы

В режимах выполнения программы можно выполнить следующие функции:

- Клавиша **NC-СТАРТ** (Клавиша переносного пульта **NC-СТАРТ**)
- Клавиша **NC-СТОП** (Клавиша переносного пульта **NC-СТОП**)
- Если была нажата клавиша **NC-СТОП**: внутренний стоп (программные клавиши переносного пульта **MOP**, и затем **стоп**)
- Если была нажата клавиша **NC-СТОП**: переместите оси вручную (программные клавиши переносного пульта **MOP**, а затем **MAN**)
- Повторный подвод к контуру, после того, как оси были перемещены вручную во время прерывания программы (программные клавиши переносного пульта **MOP**, а затем **REPO**). Управление осуществляется с помощью программных клавиш переносного пульта, а также с помощью программных клавиш дисплея.
Дополнительная информация: "Повторный подвод к контуру", Стр. 613
- Включение/выключение функции разворота плоскости обработки (программные клавиши переносного пульта **MOP**, и затем **3D**)

14.3 Скорость вращения шпинделя S, подача F и дополнительная M-функция

Применение

В режиме **Ручное управление** и **Эл. маховичок** с помощью программных клавиш вводится скорость вращения шпинделя S, подача F и дополнительная M-функция.

Дополнительная информация: "Ввод дополнительных функций M и STOP", Стр. 392



Производитель станков определяет, какими дополнительными M-функциями можно пользоваться, и какие функции имеются в наличии.

Ввод значений

Скорость вращения шпинделя S, дополнительная M-функция



- ▶ Выберите ввод частоты вращения шпинделя: нажмите программную клавишу S

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ S=



- ▶ Введите **1000** (частота вращения шпинделя) и подтвердите с помощью клавиши **NC-СТАРТ**

Вращение шпинделя с заданной частотой вращения S Вы можете запустить при помощи дополнительной функции M. Дополнительная функция M задаётся таким же способом.

Подача F

Ввод подачи F подтверждается нажатием клавиши **ENT**.

Для подачи F действительно следующее:

- Если задано $F=0$, то действует минимальная подача из машинного параметра **manualFeed** (Nr. 400304)
- Если введенная подача превышает определенное в машинном параметре **maxFeed** (Nr. 400302) значение, то действует значение, заданное в машинном параметре
- Значение F сохраняется также после перерыва в электроснабжении
- Управление отображает подачу для обработки контура
 - При активном **3D ROT** будет отображаться контурная подача при перемещении нескольких осей.
 - При неактивном **3D ROT** индикация подачи останется пустой, если будут перемещаться несколько осей.

Ручное управление и наладка

14.3 Скорость вращения шпинделя S, подача F и дополнительная M-функция

Изменение скорости вращения шпинделя и подачи

С помощью потенциометров корректировки скорости вращения шпинделя S и подачи F можно изменить заданную величину на 0% - 150%.

Потенциометр подачи уменьшает только запрограммированную подачу, и не влияет на подачу рассчитанную системой ЧПУ.



Потенциометр корректировки скорости вращения шпинделя действует только на станках с бесступенчатым приводом шпинделя.



Активация ограничения подачи



Ограничение подачи зависит от станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

При установке программной клавиши **ОГРАНИЧЕНИЕ F** в положение **ВКЛ** система ЧПУ ограничивает максимально допустимую скорость осей до ограниченной безопасной скорости, жёстко заданной производителем станка.



- ▶ Выберите режим работы **Режим ручного управления**



- ▶ Переключитесь на последнюю панель Softkey



- ▶ Включите или выключите ограничение подачи

14.4 Опциональная концепция безопасности (Функциональная безопасность FS)

Общие сведения



Производитель станка должен настроить функцию безопасности HEIDENHAIN для вашего станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Каждый пользователь металлообрабатывающего станка подвергается опасности. Защитные ограждения могут заблокировать доступ к опасному месту, однако оператор должен уметь работать на станке без защитного ограждения (например, при открытом ограждении). Для уменьшения опасности в последние годы были разработаны различные директивы.

Концепт безопасности HEIDENHAIN, интегрированный в системы ЧПУ, соответствует **Performance-Level d** согласно EN 13849-1 и SIL 2 по IEC 61508. Он предоставляет безопасные режимы работы в соответствии с EN 12417, а также обеспечивает обширную защиту персонала.

Основой концепта безопасности HEIDENHAIN является двухканальная структура процессора, состоящая из основного компьютера MC (main computing unit) и одного или нескольких модулей управления приводами CC (control computing unit). Все механизмы контроля заложены в системе ЧПУ с избытком. Системные данные, важные для безопасности, подлежат циклическому сравнению данных. Ошибки, играющие роль для безопасности, всегда приводят к безопасной остановке всех приводов с помощью задаваемой стоп-реакции.

С помощью безопасных входов и выходов (двухканальное исполнение), влияющих на процесс во всех режимах работы, система ЧПУ запускает определенные функции безопасности и добивается надежных рабочих состояний.

В этой главе вы найдете пояснения для функций, имеющих в системе ЧПУ с функциональной безопасностью.

Ручное управление и наладка

14.4 Опциональная концепция безопасности (Функциональная безопасность FS)

Объяснения определений

Безопасные режимы работы

Обозначение	Краткое описание
SOM_1	Safe operating mode 1: автоматический режим, режим производства
SOM_2	Safe operating mode 2: режим наладки
SOM_3	Safe operating mode 3: ручное вмешательство, только для квалифицированных операторов
SOM_4	Safe operating mode 4: расширенное ручное вмешательство, наблюдение за процессом

Функции безопасности

Обозначение	Краткое описание
SS0, SS1, SS1F, SS2	Safe stop: безопасная остановка приводов различными способами
STO	Safe torque off: электроснабжение двигателя прервано. Обеспечивает защиту при внезапном запуске привода
SOS	Safe operating Stop: безопасная остановка работы. Обеспечивает защиту при внезапном запуске привода
SLS	Safety-limited-speed: безопасное ограничение скорости. Не допускает превышения приводом заданной границы скорости при открытом защитном ограждении

Проверка позиций оси



Эта функция должна быть адаптирована к системе ЧПУ производителем станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

После включения система ЧПУ проверяет, совпадает ли положение оси с положением непосредственно при выключении. При возникновении расхождений эта ось в индикации положения выделяется красным. Оси, отмеченные красным, не перемещаются при открытом защитном ограждении.

В таких случаях необходимо выполнять подвод к позиции проверки по соответствующей оси. При этом выполните действия в указанной последовательности:

- ▶ Выберите режим работы **Режим ручного управления**
- ▶ Чтобы переместить оси в указанной последовательности, выполните подвод с помощью клавиши **НС-СТАРТ**.
- ▶ После того как позиция проверки достигнута, система ЧПУ спросит, правильно ли был выполнен подвод к позиции проверки: подтвердите программной клавишей **ОК**, если система ЧПУ правильно выполнила подвод, и программной клавишей **КОНЕЦ**, если неправильно
- ▶ Если вы нажали программную клавишу **ОК**, то вам необходимо повторно подтвердить правильность позиции проверки с помощью клавиши согласия на станочном пульте
- ▶ Повторите описанные выше операции для всех осей, которые необходимо переместить в позицию проверки



Внимание опасность столкновения!

Следует выполнить перемещение оси в позицию проверки таким образом, чтобы исключить возможность столкновения с заготовкой или зажимным приспособлением. При необходимости выполните ручное предварительное позиционирование оси!



Положение позиции проверки задается производителем станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Ручное управление и наладка

14.4 Опциональная концепция безопасности (Функциональная безопасность FS)

Активация ограничения подачи

 
При установке программной клавиши **ОГРАНИЧЕНИЕ F** в положение **ВКЛ** система ЧПУ ограничивает максимально допустимую скорость осей до жёстко заданной ограниченной безопасной скорости.



- ▶ Выберите режим работы **Режим ручного управления**



- ▶ Переключитесь на последнюю панель программных клавиш



- ▶ Включите или выключите ограничение подачи

Дополнительная индикации состояния

В системе ЧПУ с функциональной безопасностью FS общая индикация состояния содержит дополнительную информацию касательно текущего статуса функций безопасности. Эту информацию система ЧПУ отображает в виде рабочего состояния к индикации состояния T, S и F.

Индикация состояния	Краткое описание
STO	Прервано электроснабжение шпинделя или привода подачи
SLS	Safety-limited-speed: активно надежное ограничение скорости
SOS	Safe operating Stop: активна безопасная остановка работы
STO	Safe torque off: электроснабжение двигателя прервано

Активный безопасный режим работы система ЧПУ отображает в виде иконки в заглавной строке справа возле режима работы:

Иконка	Безопасный режим работы
	Активен режим работы SOM_1
	Активен режим работы SOM_2
	Активен режим работы SOM_3
	Активен режим работы SOM_4

Управление точками привязки с помощью таблицы 14.5 предустановок

14.5 Управление точками привязки с помощью таблицы предустановок

Указание



Таблица предустановок должна использоваться в обязательном порядке, если

- станок имеет оси вращения (поворотный стол или поворотную головку), и оператор работает с функцией "Поворот плоскости обработки"
- станок оснащен системой сменных головок
- до этого Вы работали со старыми системами ЧПУ TNC с таблицами нулевых точек, привязанными к REF
- необходимо обработать несколько однотипных заготовок, которые зажаты под разными углами

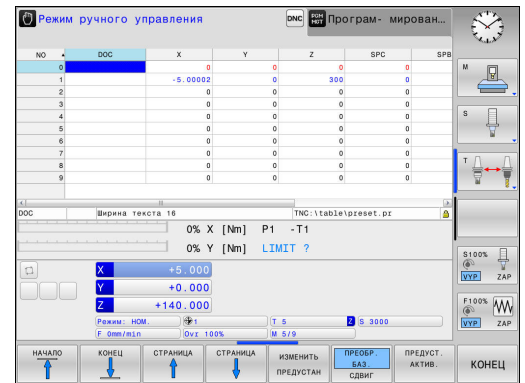


Таблица предустановок может содержать любое количество строк (точек привязки). Для оптимизации объема файла и скорости обработки следует использовать столько строк, сколько это необходимо для управления точками привязки.

В целях обеспечения безопасности оператор может вставлять новые строки только в конце таблицы предустановок.

Ручное управление и наладка

14.5 Управление точками привязки с помощью таблицы предустановок

Сохранение точек привязки в таблице предустановок

Таблица предустановок имеет название **PRESET.PR** и хранится в директории **TNC:\table**. **PRESET.PR** доступна для редактирования только в режимах работы **РЕЖИМ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ** и **ЭЛЕКТРОННЫЙ МАХОВИЧОК**, когда нажата программная клавиша **ИЗМЕНИТЬ ПРЕДУСТАН**. Таблицу предустановок **PRESET.PR** можно открыть в режиме работы **ПРОГРАММИРОВАНИЕ**, но нельзя редактировать.

Допускается копирование таблицы предустановок в другую директорию (для защиты данных). Строки, защищенные от записи также защищены от записи и в скопированных таблицах.

Запрещается менять количество строк в скопированных таблицах! Когда вы захотите заново активировать таблицу, это может привести к проблемам.

Для активации таблицы предустановок, скопированной в другую директорию, оператор должен скопировать ее обратно в директорию **TNC:\table**.

У оператора имеется несколько возможностей сохранения точек привязки/разворотов плоскости обработки в таблице предустановок:

- с помощью циклов контактного щупа в режимах работы **РЕЖИМ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ** и **ЭЛЕКТРОННЫЙ МАХОВИЧОК**
- При помощи циклов контактного щупа 400 - 402 и 410 - 419 в автоматическом режиме работы
Дополнительная информация: Руководство пользователя по программированию циклов
- ручное редактирование

Управление точками привязки с помощью таблицы 14.5 предустановок



Развороты плоскости обработки из таблицы предустановок обеспечивают поворот системы координат вокруг предустановки, находящейся в той же строке, что и разворот плоскости обработки.

При назначении координат точки привязки следите за тем, чтобы положение осей поворота совпадало с соответствующими значениями в 3D ROT-меню. Отсюда следует, что:

- если функция "Поворот плоскости обработки" неактивна, индикация положения осей вращения должна быть равна 0° (при необходимости следует обнулить значения осей вращения)
- если функция "Поворот плоскости обработки" активна, индикация положения осей вращения должна совпадать с значением угла, введенным в меню 3D ROT

PLANE RESET не сбрасывает активный 3D-ROT



 





 
Строка 0 в таблице предустановок, как правило, защищена от записи. Система ЧПУ всегда сохраняет в строке 0 последнюю точку привязки, назначенную оператором в режиме ручного управления с помощью кнопок оси или клавиши Softkey. Если назначенная вручную точка привязки активна, ЧПУ выводит в индикации состояния текст **PR MAN(0)**.

Ручное управление и наладка




14.5 Управление точками привязки с помощью таблицы предустановок

Сохранение в памяти точек привязки в ручном режиме в таблице предустановок

Для сохранения точек привязки в таблице предустановок следует выполнить действия, указанные ниже:

-  ▶ Выберите режим работы **Режим ручного управления**
-  ▶ Осторожно перемещайте инструмент до тех пор, пока он не коснется заготовки, или позиционируйте индикатор соответствующим образом
- 
- 
-  ▶ Индикация таблицы предустановок: ЧПУ открывает таблицу предустановок и устанавливает курсор на активную строку таблицы
-  ▶ Выберите функции для ввода предустановок: ЧПУ отобразит на панели программных клавиш доступные возможности ввода. Описание возможностей ввода:
-  ▶ Выберите в таблице предустановок строку, которую оператору требуется изменить (номер строки соответствует номеру предустановки)
-  ▶ При необходимости выберите столбец (ось) в таблице предустановок, который нужно изменить
-  ▶ С помощью программных клавиш выберите одну из имеющихся возможностей ввода.

Клавиша Softkey	Функция
-----------------	---------

 	Присвоение фактической позиции инструмента (стрелочного индикатора) в качестве новой точки привязки напрямую: функция сохраняет точку привязки только на той оси, на которой находится курсор
	Присвоение произвольного значения фактической позиции инструмента (стрелочного индикатора): функция сохраняет точку привязки только на той оси, на которой находится курсор. Введите нужное значение в диалоговом окне
	Инкрементальное смещение точки привязки, уже сохраненной в таблице: функция сохраняет точку привязки только на той оси, на которой в данный момент находится курсор. Введите нужное значение коррекции с учетом знака во всплывающем окне. Если активна индикация в дюймах: введите значение в дюймах, система ЧПУ пересчитает введенное значение в миллиметры

Управление точками привязки с помощью таблицы 14.5 предустановок




 
 








Клавиша Softkey	Функция
РЕДАКТИР. АКТУАЛЬ. ПОЛЯ	Непосредственный ввод точки привязки без расчета кинематики (для заданной оси). Данную функцию следует использовать только в том случае, если станок оснащен круглым столом и нужно, введя 0 напрямую, назначить точку привязки в центре круглого стола. Программа запоминает значение только на той оси, на которой в данный момент находится курсор. Введите нужное значение во всплывающем окне. Если активна индикация в дюймах: введите значение в дюймах, система ЧПУ пересчитает введенное значение в миллиметры
ПРЕОБР. БАЗ. СДВИГ	Выберите вид ПРЕОБР. БАЗ./СДВИГ . В стандартном виде ПРЕОБР. БАЗ. отображаются столбцы X, Y и Z. В зависимости от станка, дополнительно отображаются столбцы SPA, SPB и SPC. В них TNC сохраняет базовое вращение (при оси инструмента Z в TNC использует столбец SPC). В режиме СДВИГ отображаются величины смещения относительно предустановок.
ПРЕДУСТ. ЗАПОМНИТЬ	Запишите активную в данный момент точку привязки в выбранную строку таблицы: функция сохранит точку привязки на всех осях и затем автоматически активирует соответствующую строку таблицы. Если активна индикация в дюймах: введите значение в дюймах, система ЧПУ пересчитает введенное значение в миллиметры

Ручное управление и наладка

14.5 Управление точками привязки с помощью таблицы предустановок

    Редактирование таблицы предустановок

Экранная клавиша Функция редактирования в режиме таблиц

	Выбрать начало таблицы
	Выбрать конец таблицы
	Выбор предыдущей страницы таблицы
	Выбор следующей страницы таблицы
	Выбор функций для ввода предустановок
	Выбор индикации базового преобразования/ смещения оси
	Активация точки привязки выбранной в настоящий момент строки таблицы предустановок
	Добавление доступного для ввода количества строк в конец таблицы (2-я панель Softkey)
	Копирование выделенного поля (2-я панель Softkey)
	Вставка скопированного поля (2-я панель Softkey)
	Сброс текущей выбранной строки: система ЧПУ вводит во всех столбцах - (2-я панель Softkey)
	Добавление одной строки в конец таблицы (2-я панель Softkey)
	Удаление одной строки из конца таблицы (2-я панель Softkey)

Управление точками привязки с помощью таблицы 14.5 предустановок

Защитить точку привязки от перезаписи

Строка 0 в таблице предустановок, как правило, защищена от перезаписи. В строке 0 система ЧПУ сохраняет точку привязки, которая была сохранена вручную последней.

Остальные строки таблицы предустановок можно защитить от перезаписи при помощи столбца **LOCKED**. Строки, защищенные от записи, выделены в таблице предустановок красным цветом.

Если Вы хотите перезаписать защищённую от записи строку при помощи циклов контактного щупа, то Вы должны подтвердить при помощи **ОК** и ввода пароля (если защищено паролем).



Осторожно, возможна потеря данных!

Если Вы забудете пароль, то Вы не сможете больше отменить защиту от записи защищённой строки.

Если вы защитили строку от записи паролем, то запишите этот пароль.

Рекомендуется использовать простую защиту при помощи программной клавиши **БЛОКИР.** / **РАЗБЛОКИР.**

Чтобы защитить точку привязки от записи, необходимо выполнить следующие действия:



- ▶ Нажать клавишу Softkey **ИЗМЕНИТЬ ПРЕДУСТАН**



- ▶ Выбрать столбец **LOCKED**



- ▶ Нажмите программную клавишу **РЕДАКТИР. АКТУАЛЬ. ПОЛЯ**

Защитить точку привязки без пароля:



- ▶ Нажмите программную клавишу **БЛОКИР.** / **РАЗБЛОКИР.**: Система ЧПУ установит букву **L** в столбце **LOCKED**.

Точки привязки, защищённая паролем:



- ▶ Нажмите программную клавишу **БЛОКИР.** / **РАЗБЛОКИР. ПАРОЛЬ**

- ▶ Ввести пароль во всплывающее окно



 


- ▶ Подтвердите ввод клавишей **ОК** или клавишей **ENT**: Система ЧПУ установит символ **###** в столбце **LOCKED**.

Ручное управление и наладка


14.5 Управление точками привязки с помощью таблицы предустановок

Снять защиту от записи



Чтобы изменить строку, защищенную от записи, необходимо выполнить следующие действия:

- 
 - ▶ Нажмите программную клавишу **ИЗМЕНИТЬ ПРЕДУСТАН**
- 
 - ▶ Выбрать столбец **LOCKED**
- 
 - ▶ Нажмите программную клавишу **РЕДАКТИР. АКТУАЛЬ. ПОЛЯ**

 Если точка привязки защищена без пароля:

- 
 - ▶ Нажмите программную клавишу **БЛОКИР. / РАЗБЛОКИР.**: ЧПУ снимет защиту от записи.

  Точки привязки, защищённая паролем:

- 
 - ▶ Нажмите программную клавишу **БЛОКИР. / РАЗБЛОКИР. ПАРОЛЬ**
- ▶ Ввести пароль во всплывающее окно
- 
 - ▶ Подтвердить ввод клавишей **ОК** или клавишей **ENT**: ЧПУ снимет защиту от записи.

Управление точками привязки с помощью таблицы 14.5 предустановок

Активация точки привязки

Активация точки привязки из таблицы предустановок в режиме ручного управления



При активации точки привязки из таблицы предустановок система ЧПУ выполняет сброс активного смещения нулевой точки, зеркального отображения, поворота и масштабирования.

Преобразование координат, программируемое в цикле 19, разворот плоскости обработки или в функции PLANE, остается при этом активным.



- ▶ Выберите режим работы **Режим ручного управления**



 
- ▶ Обеспечьте индикацию таблицы предустановок




- ▶ Выберите номер точки привязки, которую следует активировать или



- ▶ нажатием клавиши **GOTO** выберите номер точки привязки, которую следует активировать, подтвердите выбор с помощью клавиши **ENT**



- ▶ Активация точки привязки

 

- ▶ Подтвердите активацию точки привязки. ЧПУ устанавливает индикацию и - если определено - базовое вращение



- ▶ Выход из таблицы предустановок

Активация точки привязки из таблицы предустановок в NC-программе

Для активирования точек привязки из таблицы предустановок во время отработки программы, используйте цикл 247. В цикле 247 определяете только номер точки привязки, которую хотите активировать.

Дополнительная информация: Руководство пользователя по программированию циклов

14.6 Установка точки привязки без контактного 3D-щупа

Указание

При назначении координат точки привязки Вы назначаете индикацию в системе ЧПУ по координатам известной точки детали.



Вместе с контактным щупом в Вашем распоряжении находятся все ручные функции ощупывания.

Дополнительная информация: "Установка точек привязки при помощи контактного щупа (номер опции #17)", Стр. 558

Подготовка

- ▶ Выполните зажим и выверку заготовки
- ▶ Поменяйте инструмент на нулевой инструмент с известным радиусом
- ▶ Убедитесь в том, что ЧПУ отображает фактические позиции

Назначение точки привязки при помощи концевой фрезы



Меры предосторожности

Если на поверхности заготовки не должен остаться след касания, на заготовку укладывается лист металла известной толщины d . Тогда для точки привязки вводится значение, увеличенное на величину d .



- ▶ Выберите режим работы **Режим ручного управления**



- ▶ Осторожно перемещайте инструмент до тех пор, пока он не коснется заготовки (след касания)




- ▶ Выберите ось

НАЗНАЧЕНИЕ КООРДИНАТ ТОЧКИ ПРИВЯЗКИ Z=



- ▶ Нулевой инструмент, ось шпинделя: установите индикацию на известную позицию заготовки (например, 0) или введите толщину d листа. На плоскости обработки: учитывайте радиус инструмента

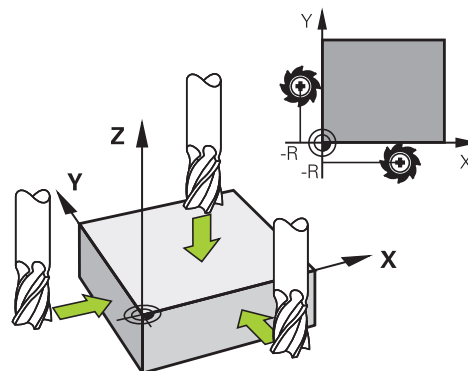

Точки привязки остальных осей назначаются таким же образом. Если по оси подачи используется предварительно настроенный инструмент, следует установить индикацию оси подачи на длину L инструмента или на сумму $Z=L+d$.



Точка привязки, установленная клавишами выбора оси, автоматически сохраняется в памяти системы ЧПУ в 0 строке таблицы предустановок.

 
Использование функций ощупывания механическими щупами или индикаторами

Если на станке отсутствует электронный трехмерный измерительный щуп, все функции ощупывания в ручном режиме (исключение: функции калибровки) можно использовать также с механическими щупами или при простом касании.

Дополнительная информация: "Использовать трехмерный щуп (номер опции #17)", Стр. 537

Вместо электронного сигнала, автоматически генерируемого трехмерным измерительным щупом в рамках функции ощупывания, оператор инициирует коммутационный сигнал для назначения **позиции ощупывания** вручную, с помощью клавиши.

При этом выполните действия в указанной последовательности:



- ▶ С помощью Softkey выберите любую функцию ощупывания
- ▶ Переместите механический щуп в первую позицию, которая должна быть считана системой ЧПУ



- ▶ Назначьте позицию: нажмите программную клавишу **ПРИСВОЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ**, ЧПУ сохранит в памяти текущую позицию
- ▶ Переместите механический щуп в следующую позицию, которая должна быть считана системой ЧПУ

14.6 Установка точки привязки без контактного 3D-щупа



- ▶ Назначьте позицию: нажмите программную клавишу **ПРИСВОЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ**, ЧПУ сохранит в памяти текущую позицию
- ▶ При необходимости выполните подвод к другим позициям и считайте их, как это было описано выше
- ▶ **Точка привязки:** в окне меню введите координаты новой точки привязки, примените при помощи программной клавиши **НАЗНАЧ. ОП.ТОЧКИ** или запишите значение в таблицу **Дополнительная информация:** "Запись результатов измерения из циклов контактного щупа в таблицу нулевых точек", Стр. 543
Дополнительная информация: "Запись результатов измерения из циклов контактного щупа в таблицу предустановок", Стр. 544
- ▶ Завершение функции ошупывания: нажмите клавишу **END**

14.7 Использовать трехмерный щуп (номер опции #17)

Обзор

В режиме **Режим ручного управления** доступны следующие циклы контактных щупов:



HEIDENHAIN берет на себя ответственность за функции циклов контактных щупов только в том случае, если используется контактный щуп производства HEIDENHAIN.



Система ЧПУ должна быть подготовлена производителем для применения 3D-измерительных щупов. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Экранная клавиша	Функция	Страница
	Калибровка 3D-щупа	545
	Расчет трехмерного разворота плоскости обработки посредством ощупывания плоскости	556
	Определение разворота плоскости обработки с помощью прямой	554
	Установка точки привязки в выбранной оси	559
	Установка угла в качестве точки привязки	560
	Установка центра окружности в качестве точки привязки	562
	Установка средней оси в качестве точки привязки	566
	Управление данными измерительного щупа	См. руководство пользователя по программированию циклов



Дополнительную информацию об таблице щупов можно найти в руководстве по программированию циклов.

Ручное управление и наладка

14.7 Использовать трехмерный щуп (номер опции #17)

Функции циклов контактных щупов

В ручных циклах измерительного щупа отображаются программные клавиши, с помощью которых можно выбрать направление или последовательность ощупывания. То, какие программные клавиши отображаются, зависит от конкретного цикла:

Softkey	Функция
	Выбор направления измерения
	Копирование текущей позиции
	Автоматическое измерение отверстия (внутренняя окружность)
	Автоматическое измерение острова (внешняя окружность)
	Ощупывание кругового шаблона (середина нескольких элементов)
	Выбор параллельного осей направления ощупывания отверстий, цапф, и кругового шаблона

Автоматическая последовательность ощупывания отверстия, цапфы и кругового шаблона



Если вы используете функцию для автоматического измерения окружности, система ЧПУ автоматически позиционирует щуп в соответствующие позиции измерения. Следите за тем, чтобы при позиционировании не возникало опасности столкновения.

Если вы используете программу измерения для автоматического ощупывания отверстия, острова или кругового шаблона, система ЧПУ открывает форму с необходимыми полями ввода данных.

Поля ввода в формах Измерение острова и Измерение отверстия

Поле ввода	Функция
Диаметр острова? или Диаметр отверстия?	Диаметр измеряемого элемента (опционально для отверстий)
Безопасное расстояние?	Расстояние до измеряемого элемента на плоскости
Инкрем. безопасн. высота?	Позиционирование щупа в направлении оси шпинделя (исходя от текущей позиции)

Использовать трехмерный щуп (номер опции #17) 14.7

Поле ввода	Функция
Начальный угол?	Угол для первой операции ощупывания (0° = положительное направление главной оси, т.е. при оси шпинделя Z в X+). Все остальные углы ощупывания рассчитываются из числа точек измерения.
Количество точек касания?	Количество операций ощупывания (3 - 8)
Раствор угла?	Ощупывание полное окружности (360°) или сегмента окружности (раствор угла $<360^\circ$)

Автоматическая последовательность ощупывания:

 
- ▶ Предварительно позиционируйте инструмент



- ▶ Выберите функции ощупывания: нажмите программную клавишу **ОЩУПЫВАНИЕ CC**



- ▶ Отверстие должно быть измерено автоматически: нажмите программную клавишу **ОТВЕРСТИЕ**



- ▶ Выберите параллельные оси направления измерения
- ▶ Запуск ощупывания: нажмите клавишу **NC-СТАРТ TNC** проводит все предварительные позиционирования и движения ощупывания автоматически

Для подвода в позицию система ЧПУ использует определенную в таблице измерительных щупов подачу **FMAX**. Сама операция ощупывания выполняется с помощью определенной подачи ощупывания **F**.

14.7 Использовать трехмерный щуп (номер опции #17)



Прежде чем запустить автоматическую программу измерения, выполните предварительное позиционирование измерительного щупа вблизи первой точки касания. Немного сместите измерительный щуп на длину безопасного расстояния (значение из таблицы "Измерительный щуп" и из формы ввода) в направлении, противоположном направлению ощупывания.

Для внутренней окружности с большим диаметром система ЧПУ может также выполнить предварительное позиционирование щупа по круговой траектории, используя подачу позиционирования FMAX. Кроме того, в форме ввода нужно указать безопасное расстояние для предварительного позиционирования и диаметр отверстия. Установите измерительный щуп в отверстие, сместив его на безопасное расстояние рядом со стенкой. При предварительном позиционировании соблюдайте начальный угол для первой операции ощупывания (при 0° система ЧПУ выполняет измерение в положительном направлении главной оси).

Выбор цикла контактного щупа



- ▶ Выберите режим работы **Режим ручного управления** или **Электронный маховичок**
- ▶ Выберите функции ощупывания: нажмите программную клавишу **ФУНКЦИИ ОЩУПЫВАНИЯ**.
- ▶ Выберите цикл измерительного щупа: например, нажмите программную клавишу **ОЩУПЫВАНИЕ ПОЗИЦ.**, система ЧПУ выведет на экран соответствующее меню



Если вы выбрали функцию ручного измерения, система ЧПУ откроет форму со всей необходимой информацией. Содержание форм зависит от соответствующей функции.

В некоторых полях вы можете также вводить значения. Используйте кнопки со стрелкой, чтобы выбрать нужное поле ввода. Вы можете подвести курсор только к редактируемым полям. Неразрешенные поля отмечены серым.

14.7 Использовать трехмерный щуп (номер опции #17)

Протоколирование значений измерения из циклов измерительного щупа



Система ЧПУ должна быть подготовлена к этой функции производителем станков. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

После того, как система ЧПУ отработала произвольный цикл измерительного щупа, ЧПУ отобразит программную клавишу **ЗАПИСЬ ПРОТОКОЛА В ФАЙЛ**. Если Вы нажмёте программную клавишу, TNC сохранит в протокол текущие значения активного цикла измерительного щупа.

При сохранении результатов измерений в памяти, ЧПУ генерирует текстовый файл TCHPRMAN.TXT. Если в машинном параметре **fn16DefaultPath** (Nr. 102202) не определен путь сохранения, ЧПУ сохранит файлы TCHPRMAN.TXT и TCHPRMAN.html в корневой директории **TNC:**.



Если оператор нажимает Softkey **ЗАПИСЬ ПРОТОКОЛА В ФАЙЛ**, не следует выбирать файл TCHPRMAN.TXT в режиме работы **Программирование**. В противном случае ЧПУ выдаст сообщение об ошибке.

Система ЧПУ записывает значения измерений в файле TCHPRMAN.TXT или TCHPRMAN.html. При выполнении нескольких циклов измерительного щупа подряд и сохранении результатов их измерений, Вы должны сохранять содержимое файла TCHPRMAN.TXT, путем их копирования или переименования.

Формат и содержимое файла TCHPRMAN.TXT устанавливает производитель станка.

Запись результатов измерения из циклов контактного щупа в таблицу нулевых точек



Если Вы хотите сохранить значения измерения в системе координат заготовки, то используйте эту функцию. Если вы хотите сохранить значения измерения в фиксированной системе координат станка (REF-координаты), используйте программную клавишу **ВВОД В ТАБЛ. ПРЕДУСТ.** **Дополнительная информация:** "Запись результатов измерения из циклов контактного щупа в таблицу предустановок", Стр. 544

С помощью программной клавиши **ВВОД ТАБЛИЦА НУЛ.ТОЧЕК.** ЧПУ может после выполнения любого цикла контактного щупа записать значения измерения в таблицу нулевых точек:

- ▶ Выполните любую функцию ощупывания
- ▶ Введите желаемые координаты точки привязки в предлагаемые для этого поля ввода (в зависимости от выполненного цикла измерительного щупа).
- ▶ Введите номер нулевой точки в поле ввода **Номер в таблице =**
- ▶ Нажмите программную клавишу **ВВОД ТАБЛИЦА НУЛ.ТОЧЕК.**, система ЧПУ сохранит нулевую точку под введенным номером в указанной таблице нулевых точек

14.7 Использовать трехмерный щуп (номер опции #17)

Запись результатов измерения из циклов контактного щупа в таблицу предустановок




Если Вы хотите сохранить значения измерения в системе координат станка (REF-координаты), то используйте эту функцию. Если Вы хотите сохранить значения измерения в системе координат заготовки, используйте программную клавишу **ВВОД ТАБЛИЦА НУЛ. ТОЧЕК.** **Дополнительная информация:** "Запись результатов измерения из циклов контактного щупа в таблицу нулевых точек", Стр. 543

С помощью программной клавиши **ВВОД ТАБЛИЦА ПРЕДУСТ.** система ЧПУ после выполнения любого цикла измерительного щупа может записать значения измерения в таблицу предустановок. Затем результаты измерения сохраняются относительно фиксированной системы координат станка (REF-координаты). Таблица предустановок называется PRESET.PR и хранится в директории TNC:\table\.

- ▶ Выполните любую функцию ощупывания
- ▶ Введите желаемые координаты точки привязки в предлагаемые для этого поля ввода (в зависимости от выполненного цикла измерительного щупа).
- ▶ Введите в поле ввода **Номер в таблице:** номер предустановки
- ▶ Нажмите программную клавишу **ВВОД ТАБЛИЦА ПРЕДУСТ.:** ЧПУ сохранит нулевую точку под введенным номером в таблице предустановок.
 - Номер предустановки не существует: TNC сохранит строку только после нажатия программной клавиши **ОК** (Создать строку в таблице?)
 - Номер предустановки защищён: нажмите программную клавишу **ОК** и активная предустановка будет перезаписана
 - Номер предустановки защищён паролем: нажмите программную клавишу **ОК** и введите пароль, активная предустановка будет перезаписана



Если запись в строку таблицы не возможна из-за блокировки, система ЧПУ выдаст сообщение. Функции ощупывания при этом прерываются

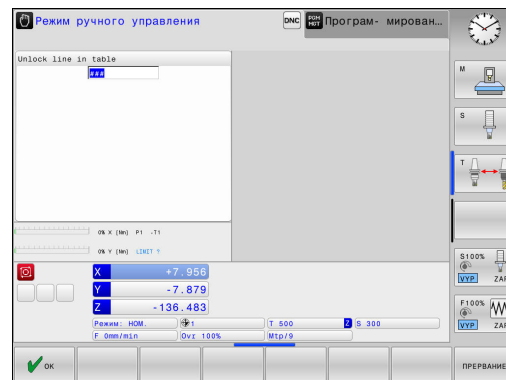

14.8 трехмерный щуп (номер опции #17)

Введение

Для того, чтобы можно было точно определить фактическую точку переключения трехмерного измерительного щупа, нужно откалибровать измерительный щуп, иначе ЧПУ не сможет получить точные результаты измерений.



Следует всегда калибровать измерительный щуп при:

 
- вводе в эксплуатацию
- поломке наконечника
- смене наконечника
- изменении подачи ощупывания
- В исключительных случаях, например, при нагреве станка
- изменении активной оси инструмента

Если после калибровки нажать Softkey **OK**, все значения калибровки применяются для текущего измерительного щупа. Обновленные данные инструмента сразу становятся действительны, повторный вызов инструмента не требуется.

При калибровке ЧПУ определяет "рабочую" длину измерительного стержня и "рабочий" радиус наконечника щупа. Для калибровки трехмерного измерительного щупа следует зажать регулировочное кольцо или остров, имеющие известную высоту и радиус, на столе станка.

Система ЧПУ имеет циклы для калибровки длины и радиуса:

- ▶ Выберите программную клавишу **ФУНКЦИИ ОЩУПЫВАНИЯ**
- ▶ Откройте циклы калибровки: нажмите **TS KALIBR**.
- ▶ Выбор цикла калибровки



Циклы калибровки ЧПУ

Softkey	Функция	Страница
	Калибровка длины	546
	Определение радиуса и смещения центра с помощью калибровочного кольца	547
	Определение радиуса и смещения центра с помощью острова или калибровочного дорна	547
	Определение радиуса и смещения центра с помощью калибровочного шара	547

Калибровка рабочей длины

 


HEIDENHAIN берет на себя ответственность за функции циклов контактных щупов только в том случае, если используется контактный щуп производства HEIDENHAIN.




Рабочая длина измерительного щупа всегда отсчитывается от точки привязки инструмента. Как правило, производитель станка устанавливает точку привязки инструмента на переднем конце шпинделя.

- ▶ Назначьте точку привязки на оси шпинделя таким образом, чтобы для стола станка действовало: $Z=0$.



- ▶ Выберите функцию калибровки длины щупа: нажмите программную клавишу **KAL. L**. Система ЧПУ отобразит актуальные данные калибровки.
- ▶ Привязка длины: ввести высоту регулировочного кольца в окно меню
- ▶ Установите измерительный щуп вплотную над поверхностью регулировочного кольца
- ▶ Если необходимо, изменить направление перемещения используя клавишу Softkey или клавишу со стрелками
- ▶ Коснитесь поверхности: нажмите клавишу **NC-СТАРТ**
- ▶ Проверьте результат
- ▶ Нажмите программную клавишу **ОК**, чтобы применить значения
- ▶ Для завершения функции калибровки нажмите программную клавишу **ПРЕРВАНИЕ**. ЧПУ сохраняет протокол процесса калибровки в файле TCHPRMAN.html

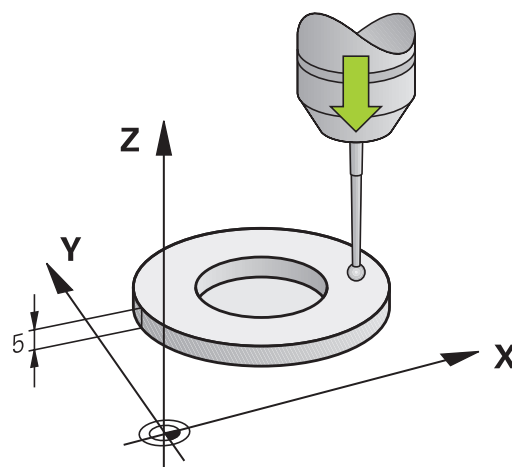

Калибровка рабочего радиуса и компенсация смещения центра измерительного щупа




HEIDENHAIN берет на себя ответственность за функции циклов контактных щупов только в том случае, если используется контактный щуп производства HEIDENHAIN.



Вы можете рассчитать смещение центра, только используя для этого подходящий измерительный щуп.

При выполнении внешней калибровки следует выполнить предварительное позиционирование щупа над центром калибровочного шара или калибровочного дорна. Следите за тем, чтобы при позиционировании не возникало опасности столкновения.

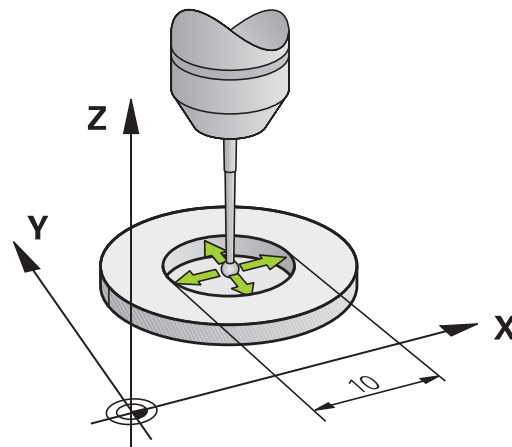

При калибровке радиуса наконечника щупа система ЧПУ использует автоматическую программу измерения. В первый проход система ЧПУ определяет середину калибровочного кольца или острова (грубое измерение) и устанавливает щуп в центр. Затем при самой операции калибровки (точное измерение) рассчитывается радиус наконечника щупа. Если есть возможность при помощи контактного щупа измерить отклонение, то следующим шагом определяется смещение центра наконечника щупа.

Свойства измерительного щупа, как будет ориентироваться щуп и будет ли, в измерительных щупах HEIDENHAIN уже predetermined. Конфигурация других измерительных щупов задается производителем станка.

Как правило, ось измерительного щупа не совпадает точно с осью шпинделя. Функция калибровки может определять смещение оси измерительного щупа относительно оси шпинделя посредством измерения отклонения (поворот на 180°) и выравнивать его математически.

В зависимости от того, как будет ориентирован ваш измерительный щуп, операция калибровки может выполняться

14.8 трехмерный щуп (номер опции #17)

по-разному:

- Ориентация не возможна или возможна только в одном направлении: система ЧПУ выполняет грубое и точное измерение и определяет рабочий радиус наконечника щупа (столбец R в tool.t)
- Ориентирование возможно в двух направлениях (например, проводной контактный щуп HEIDENHAIN): система ЧПУ выполняет грубое и точное измерение, поворачивает измерительный щуп на 180° и выполняет последующие операции по измерению. При измерении отклонения, дополнительно к радиусу, определяется смещение центра (CAL_OF в tchprobe.tp).
- Ориентирование возможно в любых направлениях (например, инфракрасный контактный щуп HEIDENHAIN): система ЧПУ выполняет грубое и точное измерение, поворачивает измерительный щуп на 180° и выполняет последующие операции по измерению. При измерении отклонения, дополнительно к радиусу, определяется смещение центра (CAL_OF в tchprobe.tp).

Калибровка с помощью калибровочного кольца

При выполнении ручной калибровки с помощью калибровочного кольца следует действовать следующим образом:



- ▶ В режиме **Режим ручного управления** установите наконечник щупа в отверстии калибровочного кольца
- ▶ Выбор функции калибровки: нажмите программную клавишу **KAL. R**. Система ЧПУ отобразит актуальные данные калибровки.
- ▶ Введите диаметр регулировочного кольца
- ▶ Введите начальный угол
- ▶ Введите количество точек ощупывания
- ▶ Ощупывание: нажмите клавишу **НС-СТАРТ**. Контактный 3D-щуп измерит в рамках одной автоматической программы ощупывания все нужные точки и рассчитает рабочий радиус наконечника щупа. Если есть возможность измерения отклонения, система ЧПУ рассчитает смещение центра наконечника
- ▶ Проверьте результат
- ▶ Нажмите программную клавишу **ОК**, чтобы применить значения
- ▶ Нажмите программную клавишу **КОНЕЦ**, чтобы завершить функцию калибровки. ЧПУ сохраняет протокол процесса калибровки в файле TCHPRMAN.html

 


Система ЧПУ должна быть подготовлена производителем станка к определению смещения центра наконечника щупа. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

14.8 трехмерный щуп (номер опции #17)

Калибровка с помощью острова или калибровочного дорна

При выполнении ручной калибровки с помощью острова или калибровочного цилиндра следует действовать следующим образом:




- ▶ Установите наконечника щупа над центром калибровочного цилиндра в режиме **Режим ручного управления**
- ▶ Выбор функции калибровки: нажмите клавишу Softkey **KAL. R**
- ▶ Введите внешний диаметр цилиндра
- ▶ Введите безопасное расстояние
- ▶ Введите начальный угол
- ▶ Введите количество точек ощупывания
- ▶ Ощупывание: нажмите клавишу **NC-СТАРТ**
Контактный 3D-щуп измерит в рамках одной автоматической программы ощупывания все нужные точки и рассчитает рабочий радиус наконечника щупа. Если есть возможность измерения отгиба, система ЧПУ рассчитает смещение центра
- ▶ Проверьте результат
- ▶ Нажмите программную клавишу **ОК**, чтобы применить значения
- ▶ Нажмите программную клавишу **КОНЕЦ**, чтобы завершить функцию калибровки ЧПУ сохраняет протокол процесса калибровки в файле TCHPRMAN.html



Система ЧПУ должна быть подготовлена производителем станка к определению смещения центра наконечника щупа.
Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Калибровка с помощью калибровочного шара

 При выполнении ручной калибровки с помощью калибровочного шара следует действовать следующим образом:



- ▶ Установка наконечника щупа над центром калибровочного шара в режиме **Режим ручного управления**
- ▶ Выбор функции калибровки: нажмите клавишу Softkey **KAL. R**
- ▶ Введите диаметр шара
- ▶ Введите безопасное расстояние
- ▶ Введите начальный угол
- ▶ Введите количество точек ощупывания
- ▶ При необходимости, выберите измерение длины
- ▶ При необходимости, введите привязку по длине
- ▶ Ощупывание: нажмите клавишу **НС-СТАРТ**
Контактный 3D-щуп измерит в рамках одной автоматической программы ощупывания все нужные точки и рассчитает рабочий радиус наконечника щупа. Если есть возможность измерения отгиба, система ЧПУ рассчитает смещение центра
- ▶ Проверьте результат
- ▶ Нажмите программную клавишу **ОК**, чтобы применить значения
- ▶ Нажмите программную клавишу **КОНЕЦ**, чтобы завершить функцию калибровки ЧПУ сохраняет протокол процесса калибровки в файле TCHPRMAN.html



Система ЧПУ должна быть подготовлена производителем станка к определению смещения центра наконечника щупа.

Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Отображение значений калибровки

Система ЧПУ сохраняет рабочую длину и рабочий радиус щупа в таблице инструментов. Смещение центра контактного щупа ЧПУ сохраняет в таблице измерительных щупов, в столбцах **CAL_OF1** (главная ось) и **CAL_OF2** (вспомогательная ось). Для вывода сохраненных значений на экран нажмите программную клавишу **ТАБЛИЦА ИЗМЕРИТ. ЩУПОВ**.


Во время калибровки ЧПУ автоматически создает файл протокола TCHPRMAN.html, в который сохраняют данные калибровки.



Когда Вы используете измерительный щуп, то обращайте внимание, чтобы был активен правильный номер инструмента. Это не зависит от того, хотите ли Вы работать в автоматическом режиме или в режиме **Режим ручного управления**.



Дополнительную информацию об таблице щупов можно найти в руководстве по программированию циклов.

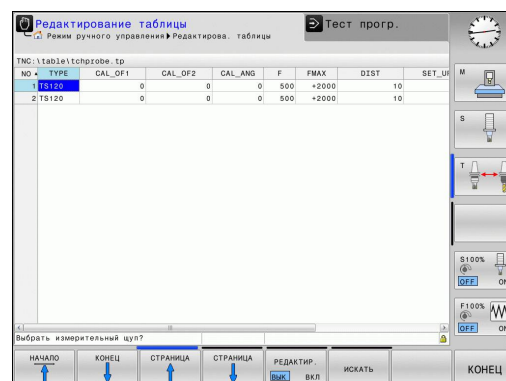

Компенсация смещения заготовки посредством трехмерного измерительного щупа (номер опции #17) 14.9

14.9 Компенсация смещения заготовки посредством трехмерного измерительного щупа (номер опции #17)

Введение



HEIDENHAIN берет на себя ответственность за функции циклов контактных щупов только в том случае, если используется контактный щуп производства HEIDENHAIN.

Система ЧПУ компенсирует наклонное закрепление заготовки на основе расчета с помощью "разворота плоскости обработки".

Для этого TNC устанавливает угол разворота на угол, который образуется между поверхностью заготовки и опорной осью плоскости обработки.

ЧПУ интерпретирует измеренный угол в качестве вращения вокруг направления инструмента в системе координат заготовки и сохраняет значения в столбцах SPA, SPB и SPC таблицы предустановок.

Для определения разворота плоскости обработки должно произойти ощупывание в двух точках на боковине заготовки. Последовательность измерения точек влияет на рассчитываемый угол. Полученный угол указывается от первой до второй точки измерения. Вы можете определить разворот плоскости обработки по отверстиям или островам.




Всегда выбирайте направление ощупывания наклонного положения заготовки, перпендикулярное опорной оси угла.

Для правильного расчета разворота плоскости обработки при выполнении программы следует программировать обе координаты плоскости обработки в первом кадре перемещения.

Разворот плоскости обработки также можно использовать в комбинации с PLANE-функцией; в таком случае следует сначала активировать разворот плоскости обработки, а затем PLANE-функцию.

Вы также можете активировать разворот плоскости обработки без ощупывания заготовки. Для этого введите значение в меню разворота плоскости обработки или нажмите Softkey УСТ. **РАЗВОРОТ ПЛОСК. ОБРАБОТКИ.**

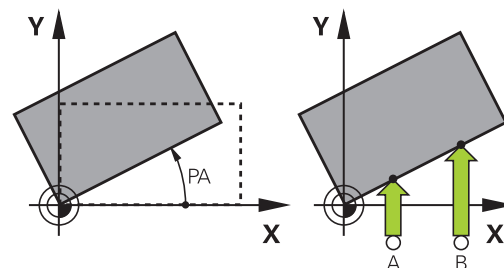

Ручное управление и наладка

14.9 Компенсация смещения заготовки посредством трехмерного измерительного щупа (номер опции #17)

Определение угла разворота плоскости обработки



- ▶ Выберите функцию ощупывания: нажмите программную клавишу **КАСАНИЕ ВРАЩЕНИЕ**
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи первой точки ощупывания
- ▶ Выберите при помощи программной клавиши направление ощупывания или автоматическую процедуру
- ▶ Ощупывание: нажмите клавишу **NC-СТАРТ**
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи второй точки ощупывания
- ▶ Ощупывание: нажмите клавишу **NC-СТАРТ**. Система ЧПУ определит базовый разворот и отобразит угол в поле **Угол разворота**
- ▶ Активируйте базовый разворот: нажмите программную клавишу **НАЗНАЧЕНИЕ ПОВОРОТА**
- ▶ Завершите функцию ощупывания: нажмите программную клавишу **END**

ЧПУ сохраняет протокол процесса калибровки в файле TCHPRMAN.html.

Сохранение разворота плоскости обработки в таблице предустановок

- ▶ По окончании операции ощупывания введите в поле ввода **Номер в таблице**: номер предустановки, под которым система ЧПУ должна сохранить активный разворот плоскости обработки
- ▶ Нажмите Softkey **ВВОД РАЗВ. ПЛ. ОБР. В ТАБЛИЦУ ПРЕДУСТАНОВОК**, чтобы сохранить разворот плоскости обработки в таблице предустановок

Компенсация смещения заготовки посредством трехмерного измерительного щупа (номер опции #17) 14.9


Компенсация наклонного положения заготовки путем поворота стола

- ▶ Чтобы компенсировать установленное наклонное положение путем позиционирования поворотного стола, после операции ощупывания нажмите Softkey **ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВОРОТНОГО СТОЛА**



Перед вращением стола установите все оси таким образом, чтобы не возникло столкновения. Перед вращением стола система ЧПУ выдает дополнительное предупреждение.

- ▶ Если нужно установить точку привязки на оси поворотного стола, нажмите Softkey **УСТАНОВИТЬ ВРАЩЕНИЕ СТОЛА**.
- ▶ Вы также можете сохранить наклонное положение поворотного стола в любой строке таблицы предустановок. Для этого введите номер строки и нажмите кнопку Softkey **ВВОД ВРАЩ. СТОЛА В ТАБЛ. ПРЕДУСТ.** Система ЧПУ сохранит угол с столбца смещения поворотного стола, например, в столбце C_OFFS для оси C. При необходимости вы можете переключить вид в таблице предустановок с помощью Softkey **БАЗОВЫЕ ПРЕОБРАЗ./СМЕЩЕНИЕ**, чтобы отобразить этот столбец.

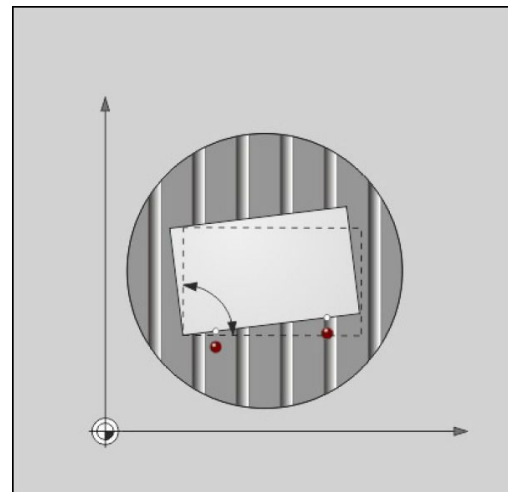

Индикация разворота плоскости обработки

При выборе функции **ЗАМЕР ROT** система ЧПУ отобразит текущий угол базового разворота в поле **Угол разворота**. Кроме того, угол разворота отобразится в дополнительной индикации состояния **ПРОГР. + СОСТОЯНИЕ** во вкладке **СОСТОЯНИЕ ИНД.ПОЛ.**

Если TNC перемещает оси станка в соответствии с базовым разворотом, то в строке статуса появляется символ для базового разворота.

Отмена разворота плоскости обработки

- ▶ Выберите функцию ощупывания: нажмите Softkey **ОЩУПЫВАНИЕ ROT**
- ▶ Введите угол разворота „0“, подтвердите программной клавишей **НАЗНАЧЕНИЕ ПОВОРОТА**
- ▶ Завершите функцию ощупывания: нажмите программную клавишу **КОНЕЦ**

Ручное управление и наладка

14.9 Компенсация смещения заготовки посредством трехмерного измерительного щупа (номер опции #17)

Расчет трехмерного разворота плоскости обработки

При помощи ощупывания 3 позиций может быть распознано наклонное положение любой наклонённой плоскости. При помощи функции **Ощупывание плоскости** можно распознать это наклонное положение и сохранить его как трехмерный разворот в таблице предустановок.



Обратите внимание на выбор точек ощупывания

Порядок и расположение точек ощупывания определяет, как ЧПУ вычисляет выверку плоскости.

Посредством первых двух точек выбирается направление главной оси. Вторую точку следует определять в положительном направлении желаемой оси. Положение третьей точки определяет направление вспомогательной оси и оси инструмента. Третью точку следует определять в положительном направлении оси Y желаемой системы координат заготовки.

- 1. точка: находится на главной оси
- 2-я точка: находится на главной оси, в положительном направлении от первой точки
- 3-я точка: находится на вспомогательной оси, в положительном направлении желаемой системы координат заготовки

Опциональный ввод угла привязки позволяет определить заданное выравнивание ощупываемой плоскости.



- ▶ Выбор функции ощупывания: Нажмите клавишу Softkey **ANTASTEN PL**: ЧПУ отобразит актуальный трехмерный разворот
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи первой точки ощупывания
- ▶ Выбрать при помощи клавиши Softkey направление программы ощупывания
- ▶ Ощупывание: нажмите клавишу **NC-СТАРТ**
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи второй точки ощупывания
- ▶ Ощупывание: нажмите клавишу **NC-СТАРТ**
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи третьей точки ощупывания
- ▶ Ощупывание: нажмите клавишу **NC-СТАРТ**. Система ЧПУ выполнит расчет трехмерного разворота и отобразит значения SPA, SPB и SPC относительно активной системы координат заготовки
- ▶ При необходимости введите значение угла привязки

 
Активируйте трехмерный разворот плоскости обработки:



- ▶ Нажмите программную клавишу **НАЗНАЧЕНИЕ ПОВОРОТА**

Компенсация смещения заготовки посредством трехмерного измерительного щупа (номер опции #17) 14.9

Сохраните разворот в таблице предустановок:



- ▶ Нажмите программную клавишу **РАЗВ.ПЛ.ОБ В ТБЛ.ПРЕДУСТ**



- ▶ Завершите функцию ощупывания: нажмите программную клавишу **КОНЕЦ**


Система ЧПУ сохранит трехмерный разворот плоскости обработки в столбцах SPA, SPB и SPC таблицы предустановок.

Выверка трехмерного разворота плоскости обработки

 
Если станок имеет две оси вращения и измеренный трехмерный разворот плоскости обработки активен, оси вращения можно выровнять в соответствии с определённым трехмерным разворотом при помощи программной клавиши **ВЫРАВНИВАНИЕ ОСЕЙ ВРАЩЕНИЯ**. При этом наклон плоскости обработки будет активен для всех режимов работы станка.

После выверки плоскости можно выверить главную ось с помощью функции **Ощупывание Rot**.

Отображение трехмерного разворота плоскости обработки

Если в активной точке привязке сохранён трёхмерный разворот, то TNC отображает символ  для трёхмерного разворота в области состояния. Система ЧПУ перемещает оси станка в соответствии с трехмерным разворотом.

Сброс трехмерного разворота плоскости обработки



- ▶ Выбрать функцию ощупывания: нажать Softkey **ОЩУПЫВАНИЕ PL**
- ▶ Указать для всех углов 0.
- ▶ Нажмите программную клавишу **НАЗНАЧЕНИЕ ПОВОРОТА**
- ▶ Завершите функцию ощупывания: нажмите программную клавишу **КОНЕЦ**

 
 

 
Ручное управление и наладка

14.10 Установка точек привязки при помощи контактного щупа (номер опции #17)

14.10 Установка точек привязки при помощи контактного щупа (номер опции #17)

Обзор

Функции установки точки привязки на выровненной заготовке выбираются при помощи следующих программных клавиш:


Softkey	Функция	Страница
	Установка точки привязки по произвольной оси	559
	Установка угла в качестве точки привязки	560
	Установка центра окружности в качестве точки привязки	562
	Средняя ось в качестве точки привязки Установка средней оси в качестве точки привязки	566




Учитывайте, что в случае активного смещения нулевой точки TNC всегда относит значение ощупывания к активной точке привязки или к последней назначенной в режиме **РЕЖИМ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ** точке привязки. В индикации положения смещение нулевой точки пересчитывается.

Установка точек привязки при помощи контактного щупа (номер 14.10 опции #17)

 Установка точки привязки на произвольной оси



- ▶ Выберите функцию ощупывания: нажмите программную клавишу **ОЩУПЫВАНИЕ ПОЗИЦИИ**
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи точки ощупывания
- ▶ При помощи программных клавиш выберите ось и направление ощупывания, например, ощупывание в направлении Z-
- ▶ Ощупывание: нажмите клавишу **NC-СТАРТ**
- ▶ **Точка привязки:** введите фактическую координату, подтвердите программной клавишей **НАЗНАЧ. ОП.ТОЧКИ**
Дополнительная информация: "Запись результатов измерения из циклов контактного щупа в таблицу нулевых точек", Стр. 543
- ▶ Завершите функцию ощупывания: нажмите программную клавишу **КОНЕЦ**

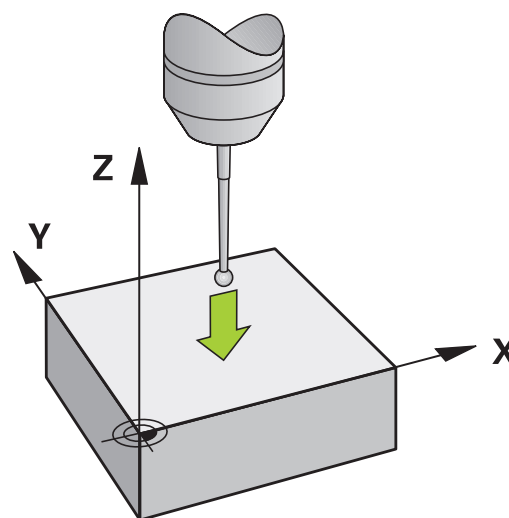


HEIDENHAIN берет на себя ответственность за функции циклов контактных щупов только в том случае, если используется контактный щуп производства HEIDENHAIN.

14.10 Установка точек привязки при помощи контактного щупа (номер опции #17)

Угол в качестве точки привязки



- ▶ Выберите функцию ощупывания: нажмите программную клавишу **ОЩУПЫВАНИЕ P**
- ▶ Переместите контактный щуп вблизи к первой точке касания на первой грани заготовки.
- ▶ Выберите направление ощупывания: выберите с помощью программной клавиши
- ▶ Ощупывание: нажмите клавишу **NC-СТАРТ**
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи второй точки ощупывания на той же кромке
- ▶ Ощупывание: нажмите клавишу **NC-СТАРТ**
- ▶ Переместите контактный щуп вблизи к первой точке касания на второй грани заготовки.
- ▶ Выберите направление ощупывания: выберите с помощью программной клавиши
- ▶ Ощупывание: нажмите клавишу **NC-СТАРТ**
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи второй точки ощупывания на той же кромке
- ▶ Ощупывание: нажмите клавишу **NC-СТАРТ**
- ▶ **Точка привязки:** введите обе координаты точки привязки в окне меню, подтвердите программной клавишей **НАЗНАЧ. ОП. ТОЧКИ**
- Дополнительная информация:** "Запись результатов измерения из циклов контактного щупа в таблицу предустановок", Стр. 544
- ▶ Завершите функцию ощупывания: нажмите программную клавишу **END**

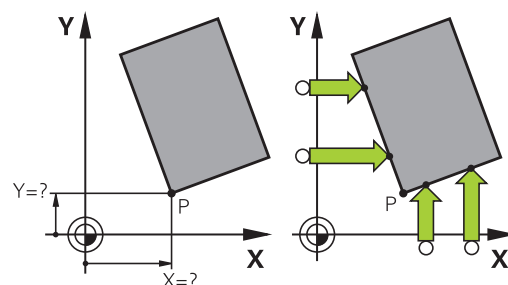

HEIDENHAIN берет на себя ответственность за функции циклов контактных щупов только в том случае, если используется контактный щуп производства HEIDENHAIN.



Вы также можете определить точку пересечения двух прямых через отверстия или острова и задать ее в качестве точки привязки. Однако, каждая прямая может измеряться только с помощью двух одинаковых функций ощупывания (например, два отверстия).

Установка точек привязки при помощи контактного щупа (номер 14.10 опции #17)

Цикл измерения "Угол в качестве точки привязки" определяет угол и точку пересечения двух прямых. Кроме установки точки привязки, вы с помощью цикла также можете активировать базовый разворот. Кроме того, система ЧПУ имеет две программных клавиши, с помощью которых вы сможете выбрать, какую прямую вы будете при этом использовать. С помощью программной клавиши **ROT 1** вы можете активировать угол первой прямой в качестве базового разворота, с помощью программной клавиши **ROT 2** — угол второй прямой.

Если в цикле требуется активировать разворот плоскости обработки, вы обязательно должны это сделать перед установкой точки привязки. После того, как вы установили точку привязки и записали ее в таблицу нулевых точек или предустановок, программные клавиши **ROT 1** и **ROT 2** перестают отображаться.

Ручное управление и наладка

14.10 Установка точек привязки при помощи контактного щупа (номер опции #17)

Центр окружности в качестве точки привязки

Центры отверстий, круглых карманов, полных цилиндров, цапф, круглых островов и т.п. можно назначать в качестве точек привязки.


Круглый карман:

TNC ощупывает боковые поверхности кармана во всех четырех направлениях осей координат.

Для разорванных окружностей (дуг окружностей) направление ощупывания может быть выбрано произвольно.



- ▶ Поместите наконечник щупа приблизительно в центр окружности
- ▶ Выберите функцию ощупывания: нажмите программную клавишу **ЗАМЕР СС**
- ▶ Нажмите программную клавишу с необходимым направлением измерения
- ▶ Ощупывание: нажмите клавишу **НС-СТАРТ**. Контактный щуп выполнит ощупывание боковой поверхности отверстия в выбранном направлении. Повторите эти действия. Центр вы сможете рассчитать после третьей операции ощупывания (рекомендуется выполнять измерение по четырем точкам)
- ▶ Завершите операцию ощупывания, перейдите в меню результатов: нажмите программную клавишу **АНАЛИЗ**
- ▶ **Точка привязки:** в окне меню введите координаты центра окружности, примените при помощи программной клавиши **НАЗНАЧ. ОП. ТОЧКИ** или запишите значение в таблицу **Дополнительная информация:** "Запись результатов измерения из циклов контактного щупа в таблицу нулевых точек", Стр. 543 **Дополнительная информация:** "Запись результатов измерения из циклов контактного щупа в таблицу предустановок", Стр. 544
- ▶ Завершите функцию ощупывания: нажмите программную клавишу **КОНЕЦ**

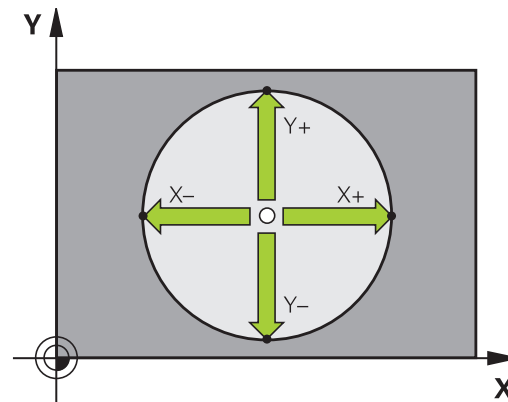


ЧПУ может рассчитать внешнюю или внутреннюю окружность уже по трем точкам измерения, например, в сегментах окружности. Более точные результаты можно получить, проведя измерение окружности по четырем точкам ощупывания. По возможности старайтесь всегда выполнять позиционирование щупа по центру.

Установка точек привязки при помощи контактного щупа (номер 14.10 опции #17)

Внешняя окружность:



- ▶ Установите наконечник щупа вблизи первой точки ощупывания вне окружности
- ▶ Выберите функцию ощупывания: нажмите программную клавишу **ЗАМЕР СС**
- ▶ Нажмите программную клавишу с необходимым направлением измерения
- ▶ Ощупывание: нажмите клавишу **НС-СТАРТ**. Контактный щуп выполнит ощупывание боковой поверхности отверстия в выбранном направлении. Повторите эти действия Центр вы сможете рассчитать после третьей операции ощупывания (рекомендуется выполнять измерение по четырем контактными точкам)
- ▶ Завершите операцию ощупывания, перейдите в меню результатов: нажмите программную клавишу **АНАЛИЗ**
- ▶ **Точка привязки:** введите обе координаты точки привязки, подтвердите программной клавишей **НАЗНАЧ. ОП.ТОЧКИ** или запишите значение в таблицу
Дополнительная информация: "Запись результатов измерения из циклов контактного щупа в таблицу нулевых точек", Стр. 543
Дополнительная информация: "Запись результатов измерения из циклов контактного щупа в таблицу предустановок", Стр. 544)
- ▶ Завершите функцию ощупывания: нажмите программную клавишу **КОНЕЦ**

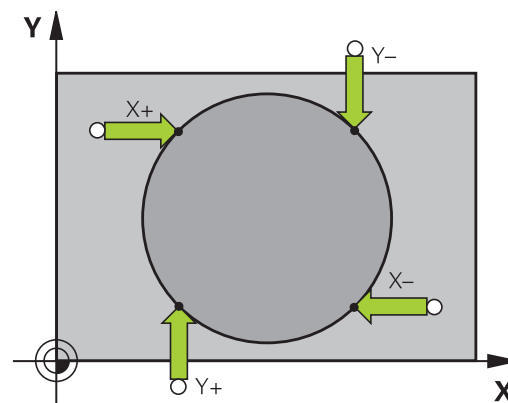

После ощупывания система ЧПУ отобразит текущие координаты центра и радиус окружности.

Ручное управление и наладка

14.10 Установка точек привязки при помощи контактного щупа (номер опции #17)

Установка точки привязки по нескольким отверстиям / круглым островам

Функция ручного ощупывания **кругового шаблона** является частью функции ощупывания **окружности**. Отдельные окружности могут быть измерены через параллельные осям движения ощупывания.

На второй панели программных клавиш находится программная клавиша **ЗАМЕР СС (Круговой шаблон)**, с помощью которой можно установить точку привязки через расположение нескольких отверстий или круглых островов. Вы можете установить точку привязки на пересечении двух или более измеряемых элементов.

Установка точки привязки в точке пересечения нескольких отверстий:

- ▶ Предварительно позиционируйте контактный щуп

Выберите функцию ощупывания **Круговой шаблон**

 


- ▶ Выберите функцию ощупывания: нажмите программную клавишу **ЗАМЕР СС**




- ▶ Нажмите программную клавишу **ЗАМЕР СС (Круговой шаблон)**

Ощупывание круглого острова



 - ▶ Остров должен быть измерен автоматически: нажмите программную клавишу **ОСТРОВ**



- ▶ Введите или выберите через программную клавишу **начальный угол**

 


- ▶ Запуск ощупывания: нажмите клавишу **NC-СТАРТ**

Ощупывание отверстия



- ▶ Отверстие должно быть измерено автоматически: нажмите программную клавишу **ОТВЕРСТИЕ**



- ▶ Введите или выберите через программную клавишу **начальный угол**



 
- ▶ Запуск ощупывания: нажмите клавишу **NC-СТАРТ**

Установка точек привязки при помощи контактного щупа (номер 14.10 опции #17)



- ▶ Повторите операцию для остальных элементов
- ▶ Завершите операцию ощупывания, перейдите в меню результатов: нажмите программную клавишу **АНАЛИЗ**
- ▶ **Точка привязки:** в окне меню введите координаты центра окружности, примените при помощи программной клавиши **НАЗНАЧ. ОП.ТОЧКИ** или запишите значение в таблицу **Дополнительная информация:** "Запись результатов измерения из циклов контактного щупа в таблицу нулевых точек", Стр. 543
Дополнительная информация: "Запись результатов измерения из циклов контактного щупа в таблицу предустановок", Стр. 544
- ▶ Завершите функцию ощупывания: нажмите программную клавишу **КОНЕЦ**

14.10 Установка точек привязки при помощи контактного щупа (номер опции #17)

Средняя ось в качестве точки привязки



- ▶ Выбор функции ощупывания: нажмите программную клавишу **ОЩУПЫВАНИЕ CL**
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи первой точки ощупывания
- ▶ Выберите направление ощупывания с помощью программной клавиши
- ▶ Ощупывание: нажмите клавишу **NC-СТАРТ**
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи второй точки ощупывания
- ▶ Ощупывание: нажмите клавишу **NC-СТАРТ**
- ▶ **Точка привязки**: введите координату точки привязки в окне меню, подтвердите программной клавишей **НАЗНАЧ. ОП.ТОЧКИ** или запишите значение в таблицу
Дополнительная информация: "Запись результатов измерения из циклов контактного щупа в таблицу нулевых точек", Стр. 543
Дополнительная информация: "Запись результатов измерения из циклов контактного щупа в таблицу предустановок", Стр. 544
- ▶ Завершите функцию ощупывания: нажмите программную клавишу **КОНЕЦ**

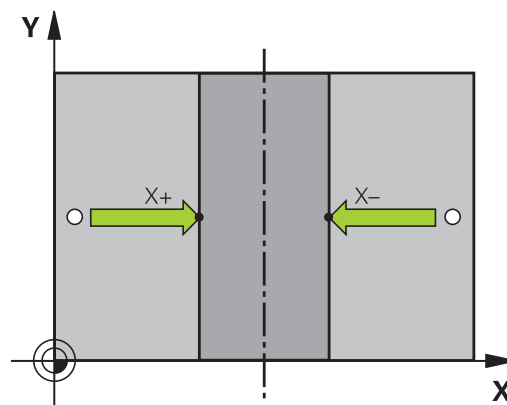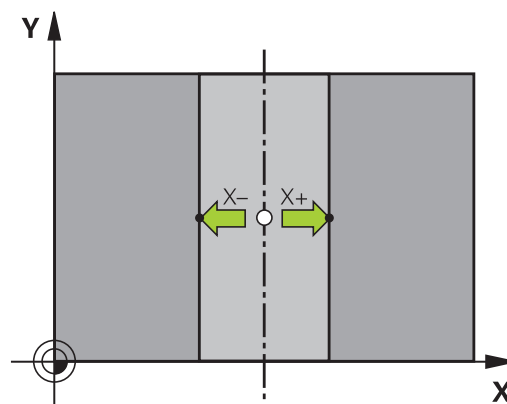

Когда вы определили вторую точку ощупывания, вы можете в меню результата изменить направление средней оси. С помощью программных клавиш Вы можете выбрать, следует ли задать точку привязки или нулевую точку на главной оси, вспомогательной оси или оси инструмента. Это может понадобиться, если Вы хотите сохранить определённую позицию на главной или вспомогательной оси.

Установка точек привязки при помощи контактного щупа (номер 14.10 опции #17)

Измерение заготовок с помощью трехмерного измерительного щупа

Вы можете использовать контактный щуп в режимах работы **Режим ручного управления** и **Электронный маховичок** также для выполнения простых измерений детали. Для более сложных задач измерения предлагаются разнообразные программируемые циклы ощупывания.

Дополнительная информация: Руководство пользователя по программированию циклов

С помощью трехмерного контактного щупа Вы можете определить:

- координаты позиции и на их основе
- размеры и углы заготовки

Определение координаты позиции на выровненной заготовке



- ▶ Выберите функцию ощупывания: нажмите Softkey **ОЩУПЫВАНИЕ POS**
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи точки ощупывания
- ▶ Выберите направление ощупывания и одновременно ось, к которой должна относиться координата: выберите соответствующую программную клавишу.
- ▶ Запустите процесс ощупывания: нажмите клавишу **NC-СТАРТ**

Система ЧПУ отобразит координату точки ощупывания как точку привязки.

Определение координаты угловой точки на плоскости обработки

Определение координат угловой точки.

 
Дополнительная информация: "Угол в качестве точки привязки", Стр. 560

Система ЧПУ отобразит координаты измеренного угла, как точку привязки.


Ручное управление и наладка

14.10 Установка точек привязки при помощи контактного щупа (номер опции #17)

Определение размеров заготовки



- ▶ Выберите функцию ощупывания: нажмите Softkey **ОЩУПЫВАНИЕ POS**
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи первой точки ощупывания A
- ▶ Выберите направление ощупывания с помощью программной клавиши
- ▶ Ощупывание: нажмите клавишу **NC-СТАРТ**
- ▶ Запишите указанное в качестве точки привязки значение (только в том случае, если заданная ранее точка привязки остается неизменной)
- ▶ Точка привязки: введите „0“
- ▶ Прервите диалог: нажмите клавишу **END**
- ▶ Повторный выбор функции ощупывания: нажмите Softkey **ОЩУПЫВАНИЕ POS**
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи второй точки ощупывания B
- ▶ Выберите направление ощупывания с помощью программной клавиши: та же ось, но направление, противоположное тому, которое было задано при первом ощупывании.
- ▶ Ощупывание: нажмите клавишу **NC-СТАРТ**

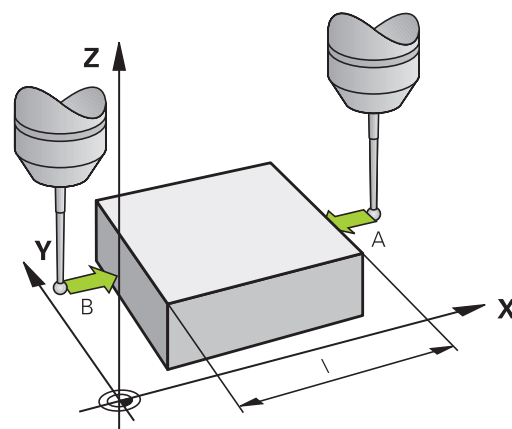

В поле **Измеренное значение** находится расстояние между двумя точками на оси координат.

Снова назначьте для индикации позиции значения, действовавшие до измерения длины

- ▶ Выберите функцию ощупывания: нажмите Softkey **ОЩУПЫВАНИЕ POS**
- ▶ Выполните повторное ощупывание в первой точке ощупывания
- ▶ Назначьте для точки привязки записанное значение
- ▶ Прервите диалог: нажмите клавишу **END**

Измерение угла

С помощью трехмерного измерительного щупа можно определить угол на плоскости обработки. Измеряется

- угол между базовой осью и гранью заготовки или
- угол между двумя кромками


Значение измеренного угла не может быть более 90°.

Установка точек привязки при помощи контактного щупа (номер 14.10 опции #17)

Определение угла между базовой осью и гранью заготовки




- ▶ Выберите функцию ощупывания: нажмите Softkey **ОЩУПЫВАНИЕ ROT**
- ▶ Угол разворота: запишите отображаемый угол поворота, если впоследствии захотите восстановить выполненный ранее базовый разворот
- ▶ Выполните базовый разворот по стороне, используемой для сравнения
Дополнительная информация: "Компенсация смещения заготовки посредством трехмерного измерительного щупа (номер опции #17)", Стр. 553
- ▶ С помощью Softkey **ОЩУПЫВАНИЕ ROT** выведите индикацию угла между опорной осью угла и кромкой заготовки в качестве угла разворота
- ▶ Отмените базовый разворот или восстановите первоначальный базовый разворот
- ▶ Назначьте для угла разворота записанное значение

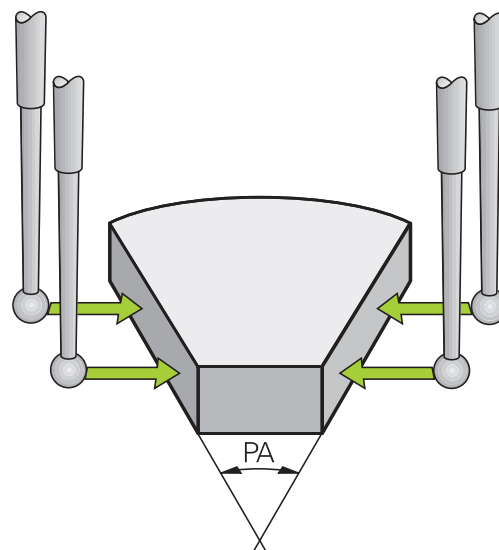

Определение угла между двумя гранями заготовки



- ▶ Выбор функции ощупывания: нажмите программную клавишу **ОЩУПЫВАНИЕ ROT**
- ▶ Угол разворота: запишите отображаемый угол поворота, если впоследствии захотите восстановить выполненный ранее базовый разворот
- ▶ Выполните базовый разворот по стороне, используемой для сравнения
Дополнительная информация: "Компенсация смещения заготовки посредством трехмерного измерительного щупа (номер опции #17)", Стр. 553
- ▶ Ощупывание второй стороны производится как же, как при ошупывании для базового разворота, но не задавайте для угла разворота значение, равное 0!
- ▶ С помощью программной клавиши **ОЩУПЫВАНИЕ ROT** отобразите угол PA между кромками заготовки как угол разворота
- ▶ Отмените базовый разворот или восстановите первоначальный базовый разворот: установите угол поворота на записанное значение

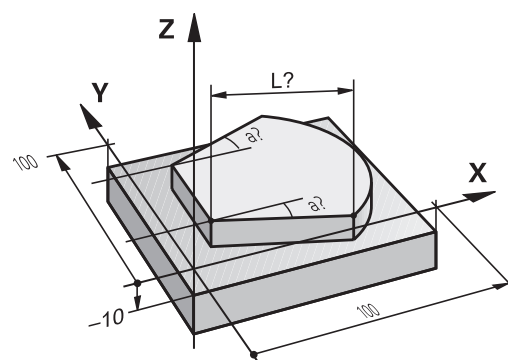


14.11 Наклон плоскости обработки (номер опции #8)

Применение, принцип работы



Функции для наклона плоскости обработки должны быть адаптированы производителем станков к конкретной системе ЧПУ и станку. При наличии определенных поворотных головок (поворотных столов) производитель станка устанавливает, как система ЧПУ интерпретирует запрограммированные в цикле углы: как координаты осей вращения или как угловые компоненты наклонной плоскости. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

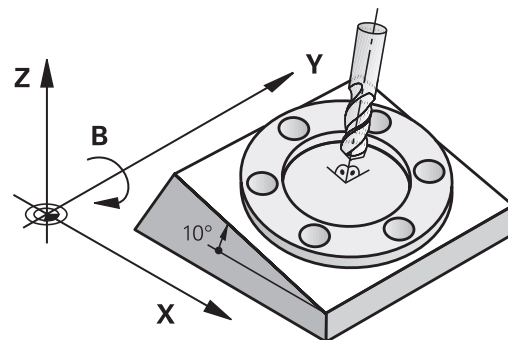

Система ЧПУ поддерживает наклон плоскостей обработки на станках с поворотными головками и поворотными столами. Типичным примером применения, например, являются наклонные отверстия или контуры, расположенные в пространстве под наклоном. При этом плоскость обработки всегда наклоняется вокруг активной нулевой точки. Обычно процесс обработки программируется на главной плоскости (например, плоскости XY), но выполняется на той плоскости, которая была наклонена к главной плоскости.

Для наклона плоскости обработки в распоряжении имеется три функции:

- Ручной поворот при помощи сенсорной клавиши **3D ROT** в режимах работы **Режим ручного управления и Электронный маховичок**
Дополнительная информация: "Активация наклона в ручном режиме", Стр. 573
- Управляемый разворот, цикл **19 ПЛОСКОСТЬ ОБРАБОТКИ** в программе обработки
Дополнительная информация: Руководство пользователя по программированию циклов
- Управляемый разворот, функция **PLANE** в программе обработки
Дополнительная информация: "Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8)", Стр. 451

Задача TNC при развороте рабочей плоскости заключается в преобразовании координат. При этом плоскость обработки всегда располагается перпендикулярно направлению оси инструмента.

Наклон плоскости обработки (номер опции #8) 14.11

При наклоне плоскости обработки ЧПУ, как правило, различает два типа станков:

■ Станок с поворотным столом

- Вы должны поместить заготовку в требуемое положение обработки путем позиционирования поворотного стола, например, при помощи кадра L.
- Положение преобразуемой оси инструмента по отношению к фиксированной системе координат станка **не изменяется**. Если оператор поворачивает стол, т.е. заготовку, например, на 90° , система координат **не** поворачивается вместе с ним. Если в режиме **Режим ручного управления** будет нажата клавиша управления осями Z+, инструмент переместится в направлении Z+
- ЧПУ учитывает для расчета преобразованной системы координат только механически обусловленные смещения соответствующего поворотного стола – так называемые “трансляционные” участки

■ Станок с поворотной головкой

- Вы должны поместить заготовку в требуемое положение обработки путем позиционирования поворотного стола, например, при помощи кадра L
- Положение наклоненной (преобразованной) оси инструмента изменяется относительно фиксированной системы координат станка: если оператор поворачивает головку станка, т.е. инструмент, например, по оси B на $+90^\circ$, система координат поворачивается вместе с ней. Если в режиме **Режим ручного управления** будет нажата клавиша управления осями Z+, инструмент переместится в направлении X+ станочной системы координат
- ЧПУ учитывает для расчета преобразованной системы координат только механически обусловленные смещения данного поворотного стола (так называемые „трансляционные“ участки) и смещения, возникшие из-за наклона инструмента (трехмерная поправка на длину инструмента)



ЧПУ поддерживает наклон плоскости обработки только с помощью оси шпинделя Z.

14.11 Наклон плоскости обработки (номер опции #8)

Проезд референтных меток при развёрнутых осях

Система ЧПУ автоматически активирует наклон плоскости обработки, если данная функция была активна при выключении системы управления. Затем ЧПУ перемещает оси при активации клавиши направления оси, в развёрнутой системе координат. Позиционируйте инструмент таким образом, чтобы при последующем пересечении референтных меток не могло произойти столкновения. Для пересечения референтных меток должна быть деактивирована функция "Наклон плоскости обработки",

Дополнительная информация: "Активация наклона в ручном режиме", Стр. 573

**Внимание опасность столкновения!**

Обратите внимание на то, чтобы функция "Разворот плоскости обработки" была активна в режиме работы **РЕЖИМ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ** и внесённые в меню углы разворота совпадали с фактическими.

Перед пересечением реф. метки следует деактивировать функцию "Наклон плоскости обработки". Следите за тем, чтобы не возникало столкновений. При необходимости заранее отведите инструмент в сторону.

Индикация положения в наклонной системе

 
Указанные в поле состояния позиции (**ЗАДАННАЯ** и **ФАКТИЧЕСКАЯ**) относятся к наклонной системе координат.

Ограничения при наклоне плоскости обработки

- Функция **Присвоение фактической позиции** не допускается, если активна функция разворота плоскости обработки
- PLC-позиционирование (определяется производителем станков) не разрешено

Наклон плоскости обработки (номер опции #8) 14.11

Активация наклона в ручном режиме



- ▶ Выбор наклона в ручном режиме: нажмите Softkey **3D ROT**



- ▶ Установите курсор с помощью клавиш со стрелками в пункт меню **Режим ручного управления**




- ▶ Активация разворота в ручном режиме: нажмите программную клавишу **АКТИВНЫЙ**



- ▶ Переместите курсор на желаемую ось вращения с помощью клавиш со стрелками

- ▶ Введите угол поворота

- ▶ Завершите ввод: клавиша **END**

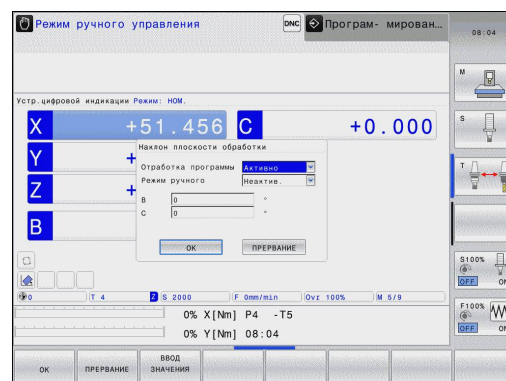

Если функция "Наклон плоскости обработки" активна, и система ЧПУ перемещает оси станка в соответствии с наклонными осями, в индикации состояния загорается символ



Если в функции разворота плоскости обработки для режима **Отработка прог.** установить в положение **АКТИВЕН**, то введенный в меню угол разворота действует с первого кадра программы обработки, предназначенной для выполнения. Если в программе обработки используется цикл **19 ПЛОСКОСТЬ ОБРАБОТКИ** или функция **PLANE**, действуют определенные в них значения углов. Значения углов, записанные в меню, перезаписываются вызванными значениями.

Деактивация наклона в ручном режиме

Для деактивации установите в меню **разворот плоскости обработки** нужные режимы в положение **Неактивно**.

Даже если диалог **3D-ROT** в режиме **Режим ручного управления** установлен на **Активен**, то сброс разворота плоскости обработки (**PLANE RESET**) действует корректно на активные базовые преобразования.

Ручное управление и наладка

14.11 Наклон плоскости обработки (номер опции #8)

 
Установка направления оси инструмента в качестве активного направления обработки



Данная функция должна быть активирована производителем станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

С помощью этой функции в режимах **Режим ручного управления** и **Электронный маховичок** можно перемещать инструмент, используя клавиши направления осей или маховичок в направлении, указываемом осью инструмента в данный момент. Используйте эту функцию, если


- необходимо вывести инструмент из материала во время прерывания программы в 5-осевой программе в направлении оси инструмента
- необходимо выполнить обработку с помощью установленного инструмента, используя маховичок или внешние клавиши направления в режиме ручного управления



- ▶ Выберите разворот плоскости обработки в ручном режиме: нажмите программную клавишу **3D ROT**



 - ▶ Установите курсор с помощью клавиш со стрелками на пункт меню **Режим ручного управления**



- ▶ Активируйте направление оси инструмента в качестве активного направления обработки: нажмите программную клавишу **ОСЬ ИНСТРУМЕНТА**




- ▶ Завершите ввод: клавиша **END**

Для деактивации установите в меню разворота плоскости обработки пункт меню **Режим ручного управления** на неактивно.

Если функция перемещения в направлении оси инструмента активна, в индикации состояния включается символ



Эта функция также есть в наличии, когда оператор прерывает выполнение программы и намерен перемещать оси в ручном режиме.

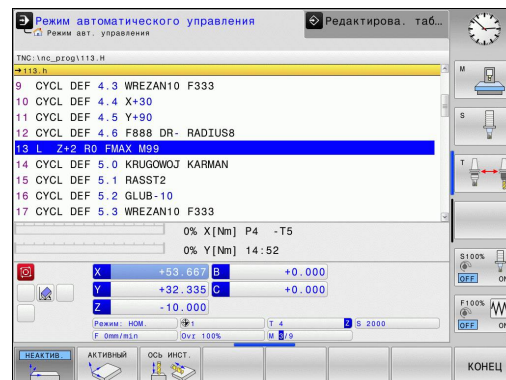

Установка точки привязки в развёрнутой системе

После позиционирования осей вращения назначьте точку привязки так же, как при работе в неразвёрнутой системе координат. Процедура работы ЧПУ при установке точки привязки зависит при этом от настройки машинного параметра **chkTiltingAxes** (Nr. 204601):

- **chkTiltingAxes: On** Система ЧПУ проверяет при активном развороте плоскости обработки, совпадают ли текущие координаты осей вращения с определенными оператором углами поворота (3D ROT-меню) при установке точки привязки на осях X, Y и Z. Если функция разворота плоскости обработки неактивна, ЧПУ проверяет, находятся ли оси вращения в 0° (фактические позиции). Если позиции не совпадают, то система ЧПУ выдаст сообщение об ошибке.
- **chkTiltingAxes: Off** Система ЧПУ не проверяет, совпадают ли текущие координаты осей вращения (фактические позиции) с определенными оператором углами разворота.



Внимание опасность столкновения!

Точку привязки всегда следует устанавливать на всех трех главных осях.

15

Позиционирование с ручным вводом данных

Позиционирование с ручным вводом данных

15.1 Программирование и обработка простых программ

15.1 Программирование и обработка простых программ

Для простых видов обработки или предварительного позиционирования инструмента предназначен режим работы **Позиционирование с ручным вводом данных**. В нем можно ввести и напрямую выполнить короткую программу в формате программирования открытым текстом HEIDENHAIN или в формате DIN/ISO. Можно также вызывать циклы ЧПУ. Программа хранится в памяти в файле \$MDI. При **позиционировании с ручным вводом данных** можно активировать дополнительную индикацию состояния.

Позиционирование с ручным вводом данных



Ограничения

В режиме работы **Позиционирование с ручным вводом данных** отсутствуют следующие функции:

- Программирование свободного контура FK
- Повторение части программы
- Работа с подпрограммами
- Коррекция траектории RL и RR
- Графика при программировании
- Вызов программы **PGM CALL**
- Графика при обработке программы



- ▶ Выберите режим работы **Позиц.с ручным вводом данных**. Произвольно запрограммируйте файл \$MDI.




- ▶ Запустите обработку программы: нажмите клавишу **NC-СТАРТ**

Программирование и обработка простых программ 15.1

Пример 1

В отдельной заготовке должно быть предусмотрено отверстие глубиной 20 мм. После зажима заготовки, выверки и назначения координат точки привязки нужно запрограммировать и проделать отверстие с помощью нескольких строк программы.

Сначала выполняется предпозиционирование инструмента с помощью кадров линейных перемещений над заготовкой и позиционирование на безопасное расстояние в 5 мм над отверстием. Затем выполняется отверстие с помощью цикла **200 СВЕРЛЕНИЕ**.

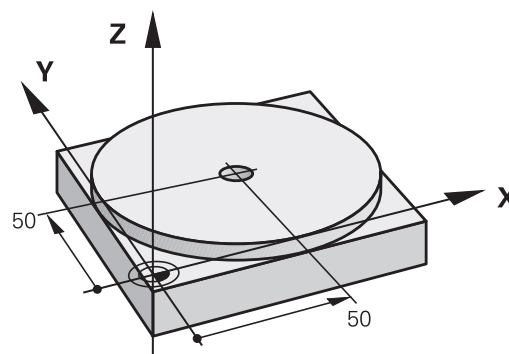

0 BEGIN PGM \$MDI MM	
1 TOOL CALL 1 Z S2000	Вызов инструмента: ось инструмента Z, Частота вращения шпинделя 2000 об/мин
2 L Z+200 R0 FMAX	Отвод инструмента (F MAX = ускоренный ход)
3 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3	Позиционирование инструмента с F MAX над отверстием, включение шпинделя
	Позиционирование инструмента при помощи F MAX над отверстием,
4 CYCL DEF 200 СВЕРЛЕНИЕ	Задание цикла СВЕРЛЕНИЕ
Q200=5 ;BEZOPASN.RASSTOYANIE	Безопасное расстояние инструмента над отверстием
Q201=-15 ;GLUBINA	Глубина отверстия (знак числа=направление работы)
Q206=250 ;PODACHA NA WREZANJE	Подача при сверлении
Q202=5 ;GLUBINA WREZANJA	Глубина каждой подачи перед отводом
Q210=0 ;WYDER. WREMENI WWER.	Время выдержки после каждого выхода из материала в секундах
Q203=-10 ;KOORD. POVERHNOSTI	Координата поверхности заготовки
Q204=20 ;2-YE BEZOP.RASSTOJ.	Безопасное расстояние инструмента над отверстием
Q211=0.2 ;WYDER. WREMENI WNIZU	Время выдержки на дне отверстия в секундах
Q395=0 ;KOORD. OTSCHETA GLUB	Глубина относительно вершины инструмента или цилиндрической части инструмента
5 CYCL CALL	Вызов цикла СВЕРЛЕНИЕ
6 L Z+200 R0 FMAX M2	Отвод инструмента
7 END PGM \$MDI MM	Конец программы

Функция линейного перемещения

Дополнительная информация: "Прямая L", Стр. 241

Цикл СВЕРЛЕНИЕ:

Позиционирование с ручным вводом данных

15.1 Программирование и обработка простых программ

Пример 2: компенсация смещения заготовки в станках с круглым столом

- ▶ Следует выполнить базовый разворот с помощью трехмерного контактного щупа

Дополнительная информация: "Компенсация смещения заготовки посредством трехмерного измерительного щупа (номер опции #17)", Стр. 553

- ▶ Запишите угол разворота и снова отмените базовый разворот



- ▶ Выберите режим работы: **Позиц.с ручным вводом данных**



- ▶ Выберите ось круглого стола, введите записанный угол поворота и подачу например, **L C+2.561 F50**







- ▶ Завершите ввод



 

- ▶ Нажмите клавишу **NC-СТАРТ**: неровное положение будет устранено поворотом круглого стола

Сохранение или удаление данных из \$MDI

Файл \$MDI используется для коротких и временно нужных программ. Если программа, тем не менее, должна быть сохранена в памяти, то следует выполнить следующие действия:

-  ► Выберите режим работы **Программирование**
-  ► Вызов управления файлами: нажать клавишу **PGM MGT** .
-  ► Выделите файл **\$MDI**
-  ► Скопируйте файла: нажмите программную клавишу **КОПИРОВ.**

ЦЕЛЕВОЙ ФАЙЛ =

- Введите имя, под которым будут сохранено текущее содержимое файла \$MDI, например, **DRILLING**.
-  ► Нажмите программную клавишу **ОК**
-  ► Выйдете из управления файлами: нажмите программную клавишу **КОНЕЦ**

Дополнительная информация: "Копирование отдельного файла", Стр. 129

16

**Тест программы
и отработка
программы**

Тест программы и обработка программы

16.1 Графики (номер опции #20)

16.1 Графики (номер опции #20)

Применение

В режимах **Покадровое выполнение программы** и **Выполнение программы в автоматическом режиме** и в режиме **Тест программы** система ЧПУ графически моделирует обработку.

ЧПУ выводит следующие виды отображения:

- Вид сверху
- Изображение в 3 плоскостях
- 3D-изображение



В режиме работы **Тест программы**, помимо этого, доступна 3D-линейная графика.

Графика ЧПУ соответствует изображению определенной заготовки, обрабатываемой цилиндрическим инструментом.

В случае активной таблицы инструментов система ЧПУ дополнительно учитывает записи в столбцах LCUTS, T-ANGLE и R2.

Система ЧПУ не отображает графику, если

- текущая программа не содержит действующего определения заготовки
- не выбрана ни одна программа
- при определении заготовки с помощью подпрограммы кадр BLK-FORM еще не отработан



Программы с пятиосевой или наклонной обработкой могут уменьшить скорость моделирования. Посредством MOD-меню **Настройки графики** вы можете снизить уровень **качества модели** и тем самым повысить скорость моделирования.

Графика без опции #20 **Advanced graphic features** (Расширенные графические возможности)

Без опции #20 в режимах работы **покадровая обработка программы** и **автоматический режим работы** и в режиме работы **тест программы** нет доступной модели.

Программные клавиши **ПРОГРАММА + ГРАФИКА** и **ГРАФИКА** отображены серым цветом.





Линейная графика в режиме работы **Программирование** работает даже без опции номер #20.

Настройка скорости выполнения теста программы



Последняя настроенная скорость остается активной до перерыва в электроснабжении. После включения системы управления скорость установлена на FMAX.

После запуска программы ЧПУ отображает следующие клавиши Softkey, при помощи которых можно настроить скорость моделирования:

Экранная клавиша	Функции
	Тестирование программы с той же скоростью, с которой она будет обрабатываться (с учетом запрограммированных подач)
	Пошаговое увеличение скорости моделирования
	Пошаговое уменьшение скорости моделирования
	Выполнение тестирования с максимально возможной скоростью (базовая настройка)

Вы можете настроить скорость моделирования и перед запуском выполнения программы:



- ▶ Выберите функции настройки скорости моделирования



 

 
- ▶ Выберите желаемую функцию при помощи клавиши Softkey, например, пошаговое увеличение скорости моделирования

Тест программы и отработка программы

16.1 Графики (номер опции #20)

Обзор: виды




В режимах **Покадровое выполнение программы** и **Выполнение программы в автоматическом режиме** и в режиме **Тест программы** система ЧПУ отображает следующие клавиши Softkey.

Экранная клавиша	Вид
	Горизонтальная проекция
	Изображение в 3 плоскостях
	3D-изображение



Расположение клавиш Softkey зависит от выбранного режима работы.

Режим **Тест программы** дополнительно предлагает следующие виды отображения:

Экранная клавиша	Вид
	Объемное изображение
	Объемное изображение и пути инструмента
	Пути инструмента

Ограничение во время выполнения программы

 


Результат моделирования может быть ошибочным, если процессор ЧПУ уже загружен сложными задачами обработки.


Трехмерное изображение

Выбор трехмерного изображения:


С помощью трехмерного изображения высокого разрешения вы можете детально представить поверхность обрабатываемой заготовки. Благодаря виртуальному источнику света система ЧПУ создает реалистичное представление света и тени.



- ▶ Нажмите программную клавишу 3D-графика

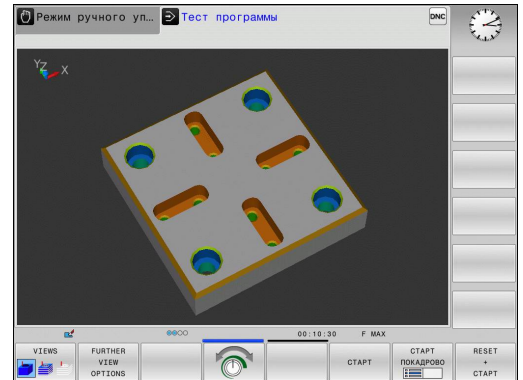


 
Трехмерное изображение: поворот, увеличение/уменьшение и смещение





- ▶ Выберите функции для поворота и увеличения/уменьшения: ЧПУ отобразит следующие клавиши Softkey

Клавиши Softkey

  
Функция



  
Поворот изображения по вертикальной оси с шагом = 5°



 
Поворот изображения по горизонтальной оси с шагом = 5°



Пошаговое увеличение изображения

 

Пошаговое уменьшение изображения

 






Вернуть вид к исходному размеру и угловому положению



- ▶ Переключите панель программных клавиш

Тест программы и отработка программы

16.1 Графики (номер опции #20)




Клавиши Softkey	Функция
 	Смещение изображения вверх и вниз
 	Смещение изображения влево и вправо
	Вернуть вид к исходной позиции и угловому положению

Отображение графики также можно изменить с помощью мыши. В вашем распоряжении находятся следующие функции:







- ▶ Трехмерное вращение изображаемой модели: перемещайте мышь, удерживая нажатой ее правую клавишу. При одновременном нажатии клавиши Shift, можно повернуть модель только горизонтально или вертикально.
- ▶ Для перемещения представленной модели: перемещайте мышь, удерживая нажатой ее среднюю клавишу или колесико. При одновременном нажатии клавиши Shift, можно переместить модель только горизонтально или вертикально.
- ▶ Для увеличения определенной области: выбрать область, удерживая нажатой левую клавишу мыши. После того, как левая кнопка мыши будет отпущена, TNC увеличит выделенную область детали.
- ▶ Для быстрого увеличения или уменьшения любой области: покрутить колесико мыши вперед или назад.
- ▶ Для возврата в стандартный вид: удерживая нажатой клавишу Shift дважды нажать правую клавишу мыши. Если нажимать только правую клавишу мыши, не нажимая Shift, угол вращения сохранится.

Трехмерное изображение в режиме теста программы

Режим Тест программы дополнительно предлагает следующие виды отображения:

Клавиши Softkey	Функция
	Объемное изображение
	Объемное изображение и пути инструмента
	Пути инструмента

     Режим Тест прогр. дополнительно предлагает следующие функции:

Клавиши Softkey	Функция
	Вызов рамок заготовки
	Выделение граней детали в 3D модели
	Показ заготовки прозрачной
	Показ конечных точек путей инструмента
	Показ номеров кадров путей инструмента
	Показать заготовки цветной






Помните о том, что объем функций зависит от настроенного качества модели. Выберите качество модели в MOD-функции **Настройки графики**.



За счет показа путей инструмента можно отображать запрограммированные системой ЧПУ перемещения в пространстве. Для удобного распознавания деталей имеется эффективная функция масштабирования.

Во избежание появления нежелательных следов на заготовке особенно важно проверять внешние программы на отсутствие ошибок с отображением траекторий инструмента еще до начала обработки. Если точки после постпроцессора будут выданы с ошибками, то появятся следы при обработке.

Перемещения на ускоренном ходу система ЧПУ отображает красным цветом.

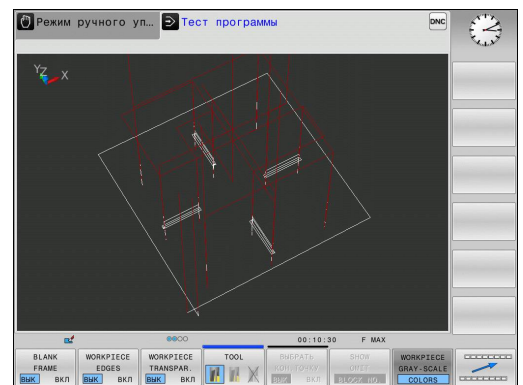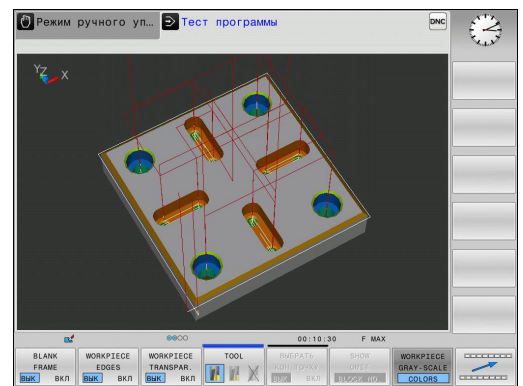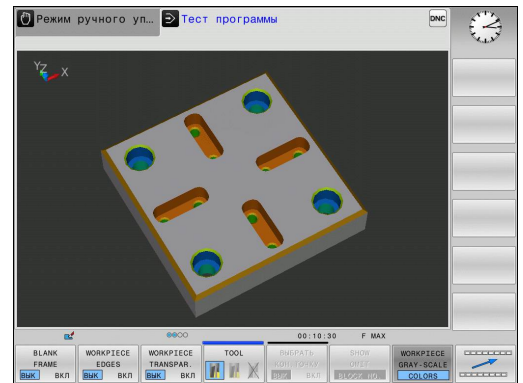



Тест программы и отработка программы



16.1 Графики (номер опции #20)


Вид сверху

Выбор вида сверху в режиме работы **Тест программы**:

- 
 - ▶ Нажмите программную клавишу **ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ ВИДА**
- 
 - ▶ Нажмите программную клавишу **ВИД СВЕРХУ**

Выбор вида сверху в режимах работы **покадровая отработка программы** и **автоматический режим работы**:


 
- 
 - ▶ Нажмите программную клавишу **ГРАФИКА**
- 
 - ▶ Нажмите программную клавишу **ВИД СВЕРХУ**

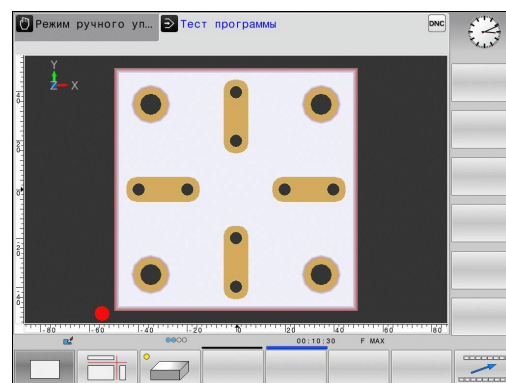


 
Отображение в 3 плоскостях


На рисунке показаны три плоскости сечения и одна 3D-модель, как на техническом чертеже.


Выбор отображения в трех плоскостях в режиме работы **тест программы**:

- 
 - ▶ Нажмите программную клавишу **ДОПОЛНИТ. ОПЦИИ ВИДА**
- 
 - ▶ Нажмите программную клавишу **ОТОБРАЖЕНИЕ В 3-Х ПЛОСКОСТЯХ**


Выбор отображения в трех плоскостях в режимах работы **покадровая отработка программы** и **автоматический режим работы**:

 - 
 - ▶ Нажмите программную клавишу **ГРАФИКА**
- 
 - ▶ Нажмите программную клавишу **ОТОБРАЖЕНИЕ В 3-Х ПЛОСКОСТЯХ**


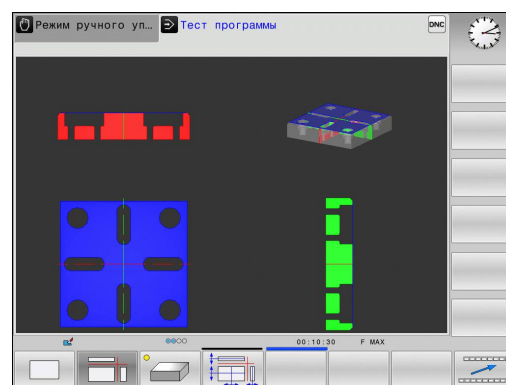


Перемещение плоскостей сечения


 
- ▶ Выберите функции для смещения плоскости сечения: ЧПУ отобразит следующие программные клавиши

Программная клавиша**Функция**

  Смещение вертикальной плоскости сечения вправо или влево



  Смещение вертикальной плоскости сечения вперед или назад




Смещение горизонтальной плоскости сечения вверх или вниз

Положение плоскости сечения отображается во время перемещения на 3D-модели.

Базовая настройка плоскости сечения выбрана так, что на плоскости обработки она находится в центре заготовки, а по оси инструмента – на верхней грани заготовки.

 Приведите плоскости сечения в исходное положение:



- ▶ Выберите функцию возврата плоскостей сечения к исходному состоянию

Тест программы и отработка программы

 
16.1 Графики (номер опции #20)

Воспроизведение графического моделирования

Графическое моделирование программы обработки можно проводить так часто, как это необходимо. Для этого можно восстановить предыдущее изображение заготовки.

**Экранная
клавиша**

Функция




Показ необработанной заготовки

Изображение инструмента


Независимо от режима работы можно задать отображение инструмента во время моделирования.

**Экранная
клавиша**

 Функция



 Выполнение программы в автоматическом режиме / Покадровое выполнение программы



Тест программы

Определение времени обработки

Время обработки в режиме теста программы:

Управление выполняет расчет времени движений инструмента и отображает это время в качестве времени обработки в тесте программы. При этом управление учитывает движения подачи и время выдержки.

Время, полученное в результате вычислений управления только условно подходит для расчета времени производства, поскольку не учитывает равход времени, зависящий от станка (например, на замену инструмента).

Время отработки в режимах работы станка

Индикация времени с момента запуска программы до конца программы. При прерывании время останавливается.

 
Выбор функции секундомера



- ▶ Переключайте панель Softkey до тех пор, пока не появится Softkey для выбора функций секундомера




- ▶ Выберите функции секундомера



- ▶ Выберите желаемую функцию при помощи клавиши Softkey, например, сохранить показанное время

Экранная клавиша

 Функции секундомера



Сохранение показанного времени в памяти



Отображение суммы сохраненного в памяти и показанного времени



Сброс показанного времени

Тест программы и обработка программы

16.2 Отображение заготовки в рабочем пространстве (номер опции #20)

16.2 Отображение заготовки в рабочем пространстве (номер опции #20)

Применение


В режиме работы **Тест программы** можно при помощи графики проверять положение заготовки или точки привязки в рабочем пространстве станка, а также активировать контроль рабочего пространства в режиме работы **Тест программы**: для этого нажмите программную клавишу **ЗАГОТОВКА В РАБОЧЕМ ПРОСТРАН.** С помощью программной клавиши **КОНТРОЛЬ КОН.ВЫК.ПО** (вторая панель программных клавиш) Вы можете активировать и деактивировать эту функцию.

Прозрачный параллелепипед изображает заготовку, размеры которой приведены в таблице **BLK FORM**. TNC считывает размеры из определения заготовки, заданного в выбранной программе. Параллелепипед заготовки определяет систему координат заготовки, нулевая точка которой находится внутри параллелепипеда области перемещения.

Местонахождение заготовки в пределах в рабочего пространства, в обычных условиях, несущественно для теста программы. Если однако, активируется контроль рабочего пространства, то следует так смещать заготовку "графически", чтобы лежала она в пределах рабочего пространства.



Используйте для этого программные клавиши, приведенные в таблице.

Кроме того, Вы можете активировать действующую точку привязки для режима работы **Тест программы**.

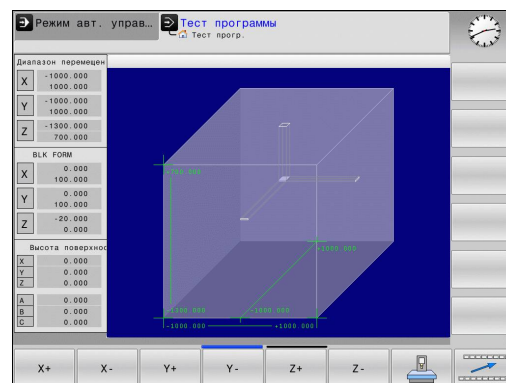

Клавиши Softkey

  Функция

X+	X-	Смещение заготовки в положительном/отрицательном направлении по оси X
Y+	Y-	Смещение заготовки в положительном/отрицательном направлении по оси Y
Z+	Z-	Смещение заготовки в положительном/отрицательном направлении по оси Z
		Отобразить заготовку относительно заданной точки привязки
		Включение или выключение функции контроля



Учитывайте, что и при **BLK FORM CYLINDER** в рабочем пространстве в качестве заготовки отображается параллелепипед.





При использовании **BLK FORM ROTATION** в рабочем пространстве не отображается никакая заготовка.

16.3 Функции индикации программы

Обзор

В режимах работы **Отраб.отд.бл. программы** и **Режим авт. управления** TNC отображает программные клавиши, с помощью которых программу обработки можно отображать постранично:

Программная функции клавиша

	Переход в программе на предыдущую экранную страницу
	Переход в программе на следующую экранную страницу
	Переход к началу программы
	Переход к концу программы

Тест программы и отработка программы

16.4 Тестирование программы

16.4 Тестирование программы

Применение

В режиме работы **Тест программы** моделируется отработка программ и частей программ для того, чтобы уменьшить количество ошибок программирования при выполнении программы. Система ЧПУ поддерживает обнаружение

- геометрических несоответствий
- недостающие данные
- невыполнимые переходы
- нарушений рабочего пространства

Дополнительно можно пользоваться следующими функциями:

- покадровое выполнение теста программы
- прерывание теста в любом кадре
- пропуск кадров
- функции для графического изображения
- определение времени обработки
- дополнительная индикация состояния



Внимание опасность столкновения!

При графическом моделировании система ЧПУ может моделировать не все из фактически выполняемых станком перемещений, например,

- перемещения при смене инструмента, определенные фирмой-производителем станка в макросе смены инструмента или в PLC
- движения позиционирования, определенного фирмой-производителем станка в макросе функции M
- позиционирование, выполняемое фирмой-производителем через PLC

Поэтому фирма HEIDENHAIN рекомендует начинать перемещения в каждой программы с осторожностью, даже если во время теста программы не появлялись сообщения об ошибке, и не происходило видимых повреждений заготовки.

В случае заготовок прямоугольной формы система ЧПУ запускает тест программы после вызова инструмента со следующей позиции:

- в плоскости обработки в центре заданной **BLK FORM**
- на оси инструмента на 1 мм выше, определенной в **BLK FORM** точки **MAX**

В случае заготовок, симметричных относительно оси вращения, система ЧПУ запускает тест программы после вызова инструмента со следующей позиции:

- на плоскости обработки, в позиции $X=0, Y=0$
- на оси инструмента 1 мм над заданной заготовкой

Чтобы достичь четкости действий при отработке, следует после смены инструмента выполнить подвод к позиции, с которой ЧПУ может выполнить позиционирование для обработки без опасности столкновения.



Кроме того, для режима работы **Тест программы** производитель станка также может определить макрос смены инструмента, который точно моделирует процедуру работы станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Тест программы и отработка программы

16.4 Тестирование программы

Выполнение теста программы



При активном магазине инструмента следует заранее активировать таблицу инструмента для теста программы (статус S). Для этого в режиме работы **Тест программы** следует выбрать нужную таблицу инструментов, используя меню управления файлами.

Для теста программы можно выбрать любую таблицу предустановок (статус S).

В строке 0 временно загружаемой таблицы предустановок после **СБРОС + ПУСК** автоматически устанавливается точка привязки из **Preset.pr** (отработка), активная в данный момент. Строка 0 при запуске теста программы остается выделенной до тех пор, пока в NC-программе не будет определена другая точка привязки. Все точки привязки из строк > 0 управление считывает из выбранной таблицы предустановок теста программы.

С помощью функции **ЗАГОТОВКА В РАБ. ПРОСТРАНСТВЕ** активируется контроль рабочего пространства для теста программы.

Дополнительная информация: "Отображение заготовки в рабочем пространстве (номер опции #20)", Стр. 594





 

- ▶ Выберите режим работы **Тест программы**



- ▶ С помощью клавиши **PGM MGT** вызовите меню управления файлами и выберите файл для тестирования

Система ЧПУ отобразит следующие программные клавиши:

Программная клавиша **Функции**

	Сброс заготовки и тестирование всей программы
	Тест всей программы
	Тест каждого кадра программы по отдельности
	Остановка теста программы (программная клавиша отображается только в том случае, если оператор запустил тест программы)

Оператор может в любое время – даже в циклах обработки – прервать тест программы, а затем его продолжить. Для того, чтобы не потерять возможность продолжить тест, нельзя выполнять следующие операции:

- выбирать другой кадр с помощью клавиш со стрелками или клавиши **GOTO**
- производить изменения в программе
- выбирать новую программу

Тест программы и отработка программы

16.5 Выполнение программы

16.5 Выполнение программы


Применение

В режиме работы **Режим автоматического управления ЧПУ** непрерывно обрабатывает программу обработки до конца программы или до запрограммированного прерывания.

В режиме работы **Отработка отд.блоков программы** система ЧПУ обрабатывает каждый кадр по отдельности после нажатия клавиши **NC-СТРАТ**. В циклах шаблонов отверстий и **CYCL CALL PAT** система ЧПУ останавливается после каждой точки.

Вы можете использовать следующие функции TNC в режимах **Отработка отд.блоков программы** и **Режим автоматического управления**:

- Прерывание выполнения программы
- Выполнение программы с определенного кадра
- Пропуск кадров
- Редактирование таблицы инструментов TOOL.T
- Контроль и изменение Q-параметров
- Наложение позиционирования маховичком
- Функции для графического изображения
- Дополнительная индикация состояния

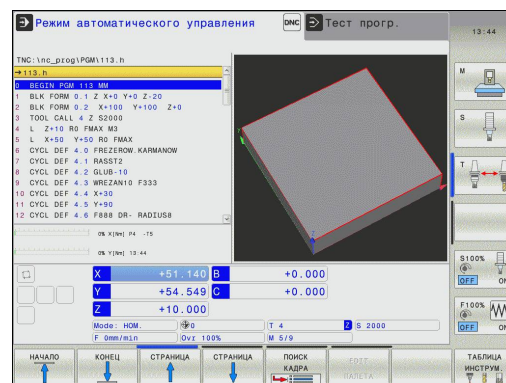

Выполнение программы обработки

Подготовка

- 1 Зажим заготовки на столе станка
- 2 Назначение координат точки привязки
- 3 Выбор необходимых таблиц и файлов палет (статус M)
- 4 Выбор программы обработки (статус M)



Подачу и частоту вращения шпинделя можно изменить с помощью потенциометров.



Если Вы хотите обкатать управляющую программу, то Вы можете при помощи программной клавиши **FMAX** уменьшить скорость подачи. Уменьшение скорости действительно для всех движений с подачей и на ускоренном ходу. Введенное оператором значение становится неактивным после выключения/включения станка. Чтобы восстановить заданную максимальную скорость подачи после включения, следует снова ввести соответствующее числовое значение.

Действие этой функции зависит от конкретного станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

выполнение программы в автоматическом режиме

- ▶ Запустите программу обработки при помощи клавиши **NC-СТАРТ**

Покадровое выполнение программы

- ▶ Каждый кадр программы обработки запускается отдельно с помощью клавиши **NC-СТАРТ**

Тест программы и отработка программы




16.5 Выполнение программы

Прерывание обработки

Существуют разные варианты прерывания выполнения программы:

- программно-управляемое прерывание
- ручное прерывание

Текущее состояние отработки программы система ЧПУ показывает в строке статуса.

Символ	Значение
	Программа запущена
	Программа прервана
	Программа остановлена

Прерванная отработка программы отличается от остановленного состояния тем, что прерванная отработка программы позволяет выполнить следующие действия:

- Выбрать режим работы
- Изменить Q-параметры при помощи функции **Q-ИНФО**
- Изменить настройку для запрограммированного опционального прерывания через **M1**
- Изменить настройку для запрограммированного пропуска кадров программы с символом **/**



Дополнительные функции **M2** и **M30**, а также функция **NC-СТОП** с **ВНУТР. СТОП** не прерывают выполнение программы, они останавливают отработку программы.

Если в процессе отработки программы система ЧПУ регистрирует ошибку, обработка останавливается автоматически.

Программно-управляемое прерывание

Прерывания Вы можете задать прямо в программе обработки. Система ЧПУ прерывает выполнение программы в кадре, содержащем следующие данные:

- Программируемый останов **СТОП** (с дополнительной функцией или без нее)
- Программируемый останов **M0**
- Условный останов **M1**



Дополнительная функция **M6** может в некоторых случаях приводить к прерыванию выполнения программы. Поведение дополнительной функции определяется производителем станка.

Ручное прерывание

Во время выполнения программы обработки в режиме работы **Автоматическая отработка** выберите **Покадровое выполнение программы**. Система ЧПУ прервет обработку после отработки текущего кадра обработки.

Останов и завершение отработки

- ▶ Нажмите клавишу **NC-СТОП**



- > Система ЧПУ не закончит текущий кадр программы.
- > Система ЧПУ покажет в строке статуса символ для остановленного состояния
- > Действия, такие как смена режима работы, не возможны
- > Запуск продолжения отработки программы возможен, нажатием клавиши **NC-СТАРТ**

- ▶ Нажмите программную клавишу **ВНУТР. СТОП**



- > Система ЧПУ на короткое время покажет в строке статуса символ для отмены программы



- > Система ЧПУ покажет в строке статуса символ для остановленного, неактивного состояния
- > Действия, такие как, смена режима работы, теперь снова возможны

Перемещение осей станка во время прерывания

Вы можете перемещать оси станка во время прерывания обработки так же, как и в режиме работы **Режим ручного управления**.



Внимание: опасность столкновения!

Если при наклоненной плоскости обработки выполнение программы прерывается, можно с помощью Softkey **3D ROT** переключаться между наклонной/не наклонной системой координат и активным направлением оси инструмента.

Функция клавиш направления осей, маховичка и модуля логики повторного подвода интерпретируются системой ЧПУ. При выходе из материала обратите внимание на то, чтобы активной была правильно выбранная система координат, а значения углов осей вращения были внесены в 3D-ROT-меню.

Пример использования: Вывод шпинделя из материала после поломки инструмента

- ▶ Прерывание обработки
- ▶ Активируйте клавиши направления осей: нажмите программную клавишу **РУЧНОЕ ПЕРЕМЕЩ.**
- ▶ Перемещайте оси станка с помощью клавиш направления осей



При работе с некоторыми станками после нажатия программной клавиши **РУЧНОЕ ПЕРЕМЕЩ.** Вы должны нажать клавишу **НС-СТАРТ** для освобождения клавиш направления осей. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Продолжение выполнения программы после прерывания



Если Вы отменили выполнение программы при помощи программной клавиши **ВНУТР. СТОП**, то вы должны запускать обработку сначала или использовать функцию **ПОИСК КАДРА**.

Поиск кадра при циклах обработки всегда осуществляется с начала цикла. Если выполнение программы прерывается во время цикла обработки, система ЧПУ повторит после поиска кадра уже выполненные этапы обработки.

Если отработка программы прерывается при повторе части программы или при выполнении подпрограммы, Вы должны с помощью функции **ПОИСК КАДРА** повторно выполнить подвод к месту прерывания.

При прерывании выполнения программы ЧПУ сохраняет в памяти

- данные последнего вызванного инструмента
- активные преобразования координат (например, смещение нуля отсчета, вращение, зеркальное отражение)
- координаты последнего определенного центра окружности



Следует учитывать, что сохраненные в памяти данные остаются активными до момента их сброса (например, до момента выбора новой программы).

Тест программы и отработка программы

16.5 Выполнение программы

Хранящиеся в памяти данные используются для повторного подвода к контуру после ручного перемещения осей станка во время перерыва (программная клавиша **НАЕЗД ПОЗИЦИИ**).

Продолжение отработки программы с помощью клавиши **NC-Старт**

После прерывания можно продолжить выполнение программы при помощи внешней кнопки **START**, если отработка программы была приостановлена следующим способом:

- Нажата клавиша **NC-СТОП**
- Запрограммированным прерыванием

Продолжение выполнения программы после ошибки

При удаляемом сообщении об ошибке:

- ▶ устраните причину ошибки
- ▶ сбросьте сообщение об ошибке на дисплее: нажмите клавишу **CE**
- ▶ перезапустите программу или продолжите выполнение программы с того места, в котором оно было прервано

При неудаляемом сообщении об ошибке

- ▶ нажмите и удерживайте нажатой в течение двух секунд клавишу **END**, ЧПУ выполнит быстрый перезапуск
- ▶ устраните причину ошибки
- ▶ перезапустите программу

При повторном возникновении ошибки следует записать текст сообщения об ошибке и сообщить о ней в сервисную службу.

Выход из материала после сбоя электропитания



Режим работы **Выход из материала** должен быть активирован и адаптирован производителем станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

С помощью режима **Выход из материала** можно выполнять отвод инструмента после сбоя электропитания.

Режим работы **Выход из материала** доступен для выбора в следующих состояниях:

- Прерывание питания
- Управляющее напряжение для реле отсутствует
- Пересечение референтных меток

Режим **Выход из материала** предлагает следующие режимы перемещения:

Режим	Функция
Оси станка	Перемещения всех осей в исходной системе координат
Развёрнутая система координат	Перемещения всех осей в активной системе координат Действующие параметры: позиция поворотных осей
Ось инструмента	Перемещения оси инструмента в активной системе координат
Резьба	Перемещения оси инструмента в активной системе координат с компенсационным перемещением шпинделя Действующие параметры: шаг резьбы и направление вращения



Режимы выхода из материала для **развёрнутой системы координат** доступны, если разворот плоскости обработки (опция №8) активен в системе ЧПУ.

В ЧПУ автоматически предварительно выбирается режим перемещения и относящиеся к нему параметры. Если режим перемещения или параметры предварительно выбраны неверно, можно установить их вручную.

**Внимание: опасность столкновения!**

Для не реферированных осей система ЧПУ принимает последние сохраненные значения осей. Они, как правило, не имеют точного соответствия фактическим позициям осей!

 
В результате, помимо прочего, возможно, что система ЧПУ при движении в направлении инструмента не будет перемещать инструмент точно вдоль фактического направления инструмента. Если инструмент еще находится в контакте с заготовкой, это может стать причиной перекоса или повреждений заготовки и инструмента. Напряжения или повреждения заготовки и инструмента также могут быть вызваны неконтролируемым выбегом или торможением осей после сбоя электропитания. Если инструмент еще находится в контакте с заготовкой, то осторожно перемещайте оси. Установите потенциометр подачи на минимально возможные значения. Если вы используете маховичок, выбирайте малый коэффициент подачи.

Для осей, не имеющих привязки, контроль зоны перемещения недоступен. Следите за осями, когда перемещаете их. Не наезжайте на границы зоны перемещения.

Пример

Когда обрабатывался цикл резьбонарезания на наклонной плоскости обработки, произошел сбой электропитания. Вы должны вывести метчик из материала.

- ▶ Включите напряжение питания системы ЧПУ и станка: начнется запуск операционной системы. Эта операция может занять несколько минут. Затем в заглавной строке дисплея ЧПУ отобразится сообщение Прерывание питания



- ▶ Активируйте режим **Выход из материала**: нажмите программную клавишу **ВЫХОД ИЗ МАТЕРИАЛА**. Система ЧПУ отобразит сообщение **Выбран выход из материала**.

 


- ▶ Квитируйте сообщение о прерывании питания: нажмите клавишу **CE**. ЧПУ транслирует PLC-программу



- ▶ Включите управляющее напряжение: система ЧПУ проверит работу аварийного отключения. Если, по крайней мере, одна ось не имеет обнуления, вы должны сравнить отображаемые значения позиций с фактическими значениями осей и подтвердить соответствие; при необходимости – следовать указаниям в сообщениях

- ▶ Проверьте предварительно выбранный режим перемещения: при необходимости выберите **РЕЗЬБА**
- ▶ Проверьте предварительно выбранный шаг резьбы: при необходимости введите шаг резьбы
- ▶ Проверьте направление резьбы: при необходимости, выберите направление резьбы
Правая резьба: шпиндель вращается по часовой стрелке при входе в заготовку, но против часовой стрелки – при выходе
Левая резьба: шпиндель вращается против часовой стрелки при входе в заготовку, но по часовой стрелке – при выходе



- ▶ Активация выхода из материала: нажмите программную клавишу **ОТВОД**

 
- ▶ Выход из материала: с помощью клавиш направления осей или электронного маховичка выведите инструмент из материала

Кнопка оси Z+: Выход из заготовки

Кнопка оси Z-: Вход в заготовку



- ▶ Завершение выхода из материала: вернитесь на исходный уровень программных клавиш



- ▶ Выход из режима **Выход из материала**: нажмите программную клавишу **ЗАВЕРШИТЬ ОТВОД**. Система ЧПУ проверяет, можно ли завершить действие режима **Выход из материала** (при необходимости – следовать указаниям в сообщениях).

Тест программы и отработка программы

16.5 Выполнение программы

- ▶ Ответьте на подтверждающий вопрос: если инструмент неправильно выведен из материала, нажмите программную клавишу **НЕТ**. Если инструмент правильно выведен из материала, нажмите клавишу программную клавишу **ДА**. Система ЧПУ скроет диалог **Выход из материала выбран**.
- ▶ Инициализируйте станок: при необходимости, пересеките референтные метки
- ▶ Восстановите желаемое состояние станка: при необходимости, верните наклон плоскости обработки к исходному состоянию

Вход в программу в произвольном месте (поиск кадра)



Функция **ПОИСК КАДРА** должна быть активирована и адаптирована производителем станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

С помощью функции **ПОИСК КАДРА** можно отработать управляющую программу с произвольного кадра. Система ЧПУ через вычисления учитывает обработку заготовки до этого кадра.




Вместе с управлением паллет (опция #22) Вы можете использовать функцию **ПОИСК КАДРА** также и в сочетании с таблицами паллет.

Если прервали программу с помощью **ВНУТР. СТОП**, TNC автоматически предлагает начать с кадра, на котором программа была прервана. Это относится также к прерыванию в вызванной внешней управляющей программе, которая не обязательно должна находиться в директории вызывающей управляющей программы.



Если вы прерываете работу с таблицей паллет, система ЧПУ всегда предлагает первый кадр прерванной управляющей программы для функции **ПОИСК КАДРА**.

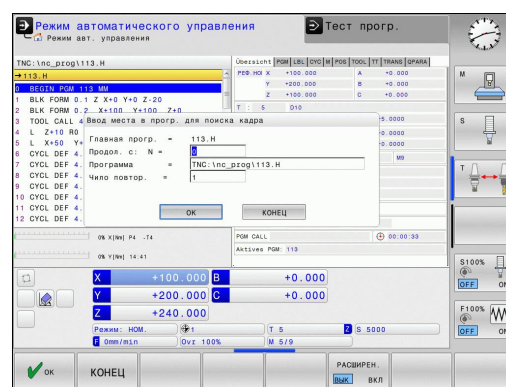



Все необходимые программы и таблицы должны быть выбраны в режимах работы **Покадровое выполнение программы** и **Выполнение программы в автоматическом режиме** (статус M) или вызываться из управляющей программы.

Если программа содержит запрограммированное прерывание до конца поиска кадра, то в этом месте поиск кадра прерывается. Чтобы продолжить поиск кадра, нажмите клавишу **NC-СТАРТ**.

После поиска кадра следует переместить инструмент с помощью функции **НАЕЗД ПОЗИЦИИ** в рассчитанную позицию.

Данные инструмента начинает действовать только после вызова инструмента в следующем кадре позиционирования.

Во время поиска кадра система ЧПУ пропускает все циклы измерительных щупов. Параметры результатов, описываемые этими циклами, не содержат в данном случае никаких значений.



 
Нельзя использовать поиск кадра, если после смены инструмента вы:

- запускаете программу в процедуре FK
- активирован стретч-фильтр
- запускаете программу с цикла нарезания резьбы (цикл 17, 206, 207 и 209) или следующим кадром
- используете циклы измерительных щупов 0, 1 или 3 перед стартом программы

Тест программы и отработка программы

16.5 Выполнение программы

- ▶ Выберите первый кадр текущей программы как начало поиска кадра: задайте **GOTO** значение "0"



- ▶ Выберите поиска кадра: нажмите программную клавишу **ПОИСК КАДРА**
- ▶ **Продол. с: N** = введите номер кадра, на котором поиск остановится
- ▶ **Программа** = проверьте, введите или выберите при помощи клавиши **PGM MGT** имя и путь управляющей программы, в которой находится кадр
- ▶ **Чило повтор.** = введите количество повторов, которые должны учитываться при поиске кадра, в случае, если кадр находится в повторяющейся части программы
- ▶ Подтвердить поиска кадра: нажмите программную клавишу **ОК**
- ▶ Запуск поиска кадра: нажмите клавишу **NC-СТАРТ**
- ▶ Вход в контур



При **ПОИСК КАДРА** в таблице паллет Вы должны дополнительно определить поле ввода **Номера паллет** = . Введённые данные указывают на строку в таблице паллет **NR**. Данные необходимо ввести, так как управляющая программа может использоваться в таблице паллет неоднократно.

Вход с помощью клавиши **GOTO**



При входе в программу через клавишу **GOTO** и ввод номера кадра ни ЧПУ, ни PLC не выполняют функций, обеспечивающих безопасный вход.

Если вы входите в подпрограмму с помощью кнопки **GOTO** номер кадра:


- TNC пропускает конец подпрограммы (**LBL 0**)
- система ЧПУ сбрасывает функцию M126 (перемещение осей вращения с оптимизацией пути)

В таких случаях осуществляйте вход с функцией "Поиск кадра"!

Повторный подвод к контуру

С помощью функции **НАЕЗД ПОЗИЦИИ** система ЧПУ перемещает инструмент к контуру заготовки в следующих случаях:

- Повторный подвод после перемещения осей станка во время прерывания, если не был выполнен функции **ВНУТР. СТОП**
- Повторный подвод после поиска кадра с функцией **ПОИСК КАДРА N**, например, после прерывания через **ВНУТР. СТОП**
- Если позиция оси после открытия контура регулирования изменилась во время прерывания программы (зависит от станка)
- ▶ Выберите повторный подвод к контуру: нажмите программную клавишу **НАЕЗД ПОЗИЦИИ**
- ▶ При необходимости верните станок в исходное состояние
- ▶ Переместите оси в последовательности, предлагаемой системой ЧПУ на дисплее: нажмите клавишу **НС-СТАРТ** или
- ▶ переместите оси в любой последовательности: нажмите программные клавиши **X**, **Z** и т.д., каждый раз активируйте подвод с помощью клавиши **НС-СТАРТ**
- ▶ Продолжите отработку программы: нажмите клавишу **НС-СТАРТ**

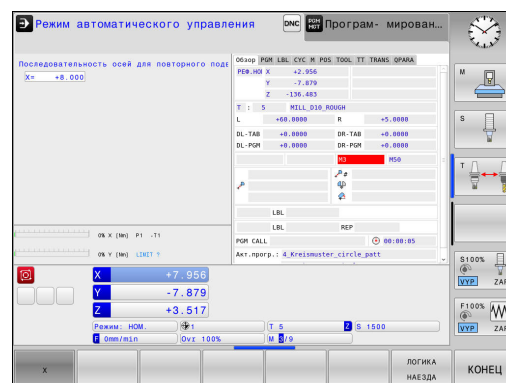

Тест программы и отработка программы

16.6 Автоматический запуск программы

16.6 Автоматический запуск программы

Применение



Система ЧПУ должна быть подготовлена фирмой-производителем станка к автоматическому запуску программы. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!




Внимание, опасность для оператора!

Функцию "Автостарт" нельзя использовать на станках, в которых отсутствует закрытое рабочее пространство.

При помощи программной клавиши **АВТОСТАРТ** Вы можете в режиме отработки программы в заданное время запустить программу, активную в данном режиме работы:



- ▶ Активируйте окно определения времени запуска
- ▶ **Время (ч:мин:сек):** время, когда должен произойти запуск программы
- ▶ **Дата (ДД.ММ.ГГГГ):** дата запуска программы
- ▶ Для активации запуска: нажмите клавишу Softkey **OK**

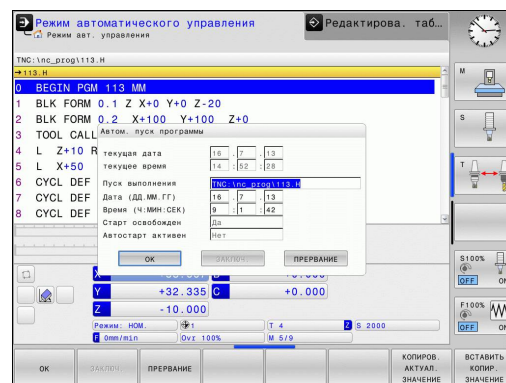

16.7 Пропуск кадров

Применение

Кадры, которые были помечены при программировании символом “/”, можно пропускать в режимах **Тест программы** или **Выполнение программы в автоматич.режиме/покадрово**:



- ▶ Отмена выполнения или тестирования кадров программы со знаком “/”: переключите программную клавишу в состояние **ВКЛ**.



- ▶ Выполнение или тестирование кадров программы со знаком “/”: переключите программную клавишу в состояние **ВЫКЛ**.



Эта функция недействительна для кадров **TOOL DEF**.

Последняя выбранная настройка сохраняется даже после перерыва в электроснабжении.

Добавление знака „/“

 
- ▶ В режиме работы **Программирование** следует выбрать кадр, в который нужно будет вставить знак выделения



- ▶ Выберите Softkey **ВСТАВИТЬ**

Удаление знака „/“

- ▶ В режиме работы **Программирование** следует выбрать кадр, в котором нужно удалить знак выделения



- ▶ Выберите Softkey **УДАЛИТЬ**

Тест программы и отработка программы

16.8 Приостановка выполнения программы по выбору оператора

16.8 Приостановка выполнения программы по выбору оператора

Применение



Действие этой функции зависит от конкретного станка.

Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

TNC по выбору оператора прерывает выполнение программы в кадрах, в которых запрограммирована функция M1. Если M1 используется в режиме работы **Автоматическая отработка**, система ЧПУ не отключает шпиндель и подачу СОЖ.



- ▶ Отмена прерывания **Отработки** или **Теста программы** в кадрах с M1: переключите программную клавишу в состояние **ВЫК**.



- ▶ Прерывание **Отработки** или **Теста программы** в кадрах с M1: переключите программную клавишу в состояние **ВКЛ**.

17

MOD-функции

MOD-функции

17.1 MOD-функция

17.1 MOD-функция


При помощи MOD-функций можно выбирать дополнительные индикации и возможности ввода. Помимо этого вы можете вводить пароли для предоставления доступа к защищенным областям.

Выбор MOD-функции

Откройте всплывающее окно MOD-функций:

MOD

- ▶ Выберите функции MOD: нажмите клавишу **MOD**. Система ЧПУ откроет всплывающее окно, в котором будут отображены доступные функции MOD.

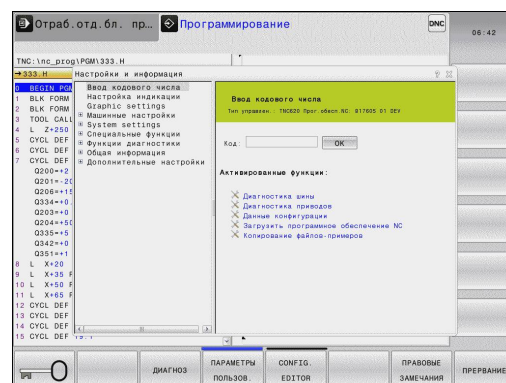

Изменение настроек

В MOD-функциях помимо управления мышью возможно также управление с помощью клавиатуры:

- ▶ С помощью кнопки **Tab** перейдите из поля ввода в правом окне к выбору MOD-функций в левом окне
- ▶ Выберите MOD-функцию
- ▶ С помощью кнопки **Tab** или **ENT** вернитесь в поле ввода
- ▶ В зависимости от функции введите значение и подтвердите ввод кнопкой **OK** или выделите значение и подтвердите с помощью **Копировать**



Если имеется несколько возможностей настройки, то можно нажатием клавиши **GOTO** активировать окно, в котором отображены все возможности настройки. С помощью кнопки **ENT** выберите настройку. Если настройку изменять не требуется, то окно закрывается нажатием кнопки **END**.

Выход из MOD-функции

- ▶ Завершите работу с MOD-функцией нажатием клавиши **Softkey КОНЕЦ** или кнопки **END**

Обзор MOD-функций

Не зависимо от выбранного режима работы доступны следующие функции:

Ввод кодового числа

- Числовой код

Настройка индикации

- Устройства цифровой индикации
- Единица измерения (мм/дюймы) для отображения позиции
- Ввод при программировании для MDI
- Показ времени
- Отображение информационной строки

Настройки графики

- Тип модели
- Качество модели

Машинные настройки

- Кинематика
- Пределы перемещения
- Файл применения инструмента
- Внешний доступ

Настройки системы


- Настройка системного времени
- Задание сетевого соединения
- Сеть: IP-конфигурация

Функции диагностики

- Диагностика шины
- Диагностика привода
- Информация HeROS

Общая информация

- Версия программного обеспечения
- FCL-информация
- Информация о лицензии
- Машинное время

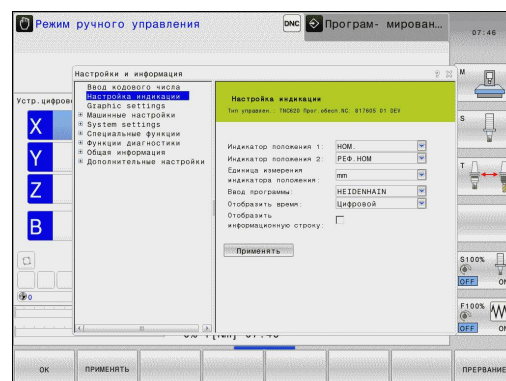

MOD-функции

17.2 Настройки графики

17.2 Настройки графики




С помощью MOD-функции **Настройки графики** можно выбрать тип модели и качество модели .

Открыть **настройки графики** можно следующим образом:

 

 

- ▶ В группе меню MOD выберите **Настройки графики**
- ▶ Выберите тип модели
- ▶ Выберите качество модели
- ▶ Нажмите программную клавишу **ПРИМЕНИТЬ** .
- ▶ Нажмите программную клавишу **ОК**

Для настройки графики системы ЧПУ имеются следующие параметры моделирования:

Тип модели

Символ на экране	Выбор	Свойства	Применение
	3D	очень точно, с детальным соответствием, занимает много времени и объема памяти	обработка фрезерованием с недорезами, фрезерно-токарная обработка
	2.5D	быстро	обработка фрезерованием без недорезов
	без модели	очень быстро	линейная графика

Качество модели

Символ на экране	Выбор	Свойства
	очень высокое	высокая интенсивность потока данных, точное отображение геометрии инструмента, возможно отображение точек кадров и номеров кадров,
	высокое	высокая интенсивность потока данных, точное отображение геометрии инструмента
	среднее	средняя интенсивность потока данных, приближение к геометрии инструмента
	низкое	низкая интенсивность потока данных, слабое приближение к геометрии инструмента

17.3 Настройки станка

Внешний доступ




Производитель станка может конфигурировать варианты внешнего доступа. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Зависящая от станка функция: С помощью программной клавиши **TNCOPT** вы можете разрешать или блокировать доступ для внешнего ПО диагностики и ввода в эксплуатацию.

С помощью функции MOD **Внешний доступ** можно заблокировать или разблокировать доступ к ЧПУ. Если вы заблокировали внешний доступ, то больше не будет возможности связываться с TNC и осуществлять обмен данными через сеть или последовательный интерфейс, например с помощью ПО для передачи данных TNCremo.

Блокировка внешнего доступа:

- ▶ В MOD-меню выберите группу **Настройки станка**
- ▶ Выберите меню **Внешний доступ**
- ▶ Установите программную клавишу **ВНЕШНИЙ ДОСТУП ВКЛ/ВЫКЛ** в положение **ВЫКЛ**
- ▶ Нажмите программную клавишу **OK**

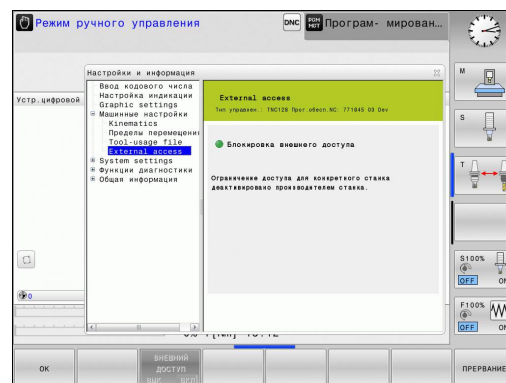

Ввод пределов перемещений



Функция **Пределы перемещений** должна быть активирована и адаптирована производителем станка.

Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

С помощью функции MOD **Пределы перемещений** можно ограничить фактическую эффективную траекторию перемещений внутри максимального диапазона перемещений. Это позволяет определить по каждой оси зоны безопасности, чтобы например, защитить делительную головку от столкновения.


Определение пределов перемещений

- ▶ В MOD-меню выберите группу **Настройки станка**
- ▶ Выберите меню **Пределы перемещений**
- ▶ Введите значения желаемых осей в виде значений REF или подтвердите текущую позицию при помощи клавиши **Softkey ПРИНЯТЬ ФАКТИЧЕСКУЮ ПОЗИЦИЮ**
- ▶ Нажмите программную клавишу **ПРИМЕНИТЬ**. TNC проверит введённые значения на достоверность
- ▶ Нажмите программную клавишу **ОК**



Зона безопасности автоматически становится активной, сразу после установки ограничения по оси. Эти настройки сохраняются даже после перезагрузки системы ЧПУ.

Зону безопасности можно отключить только удалив все значения или при помощи программной клавиши **ОЧИСТИТЬ ВСЕ**.

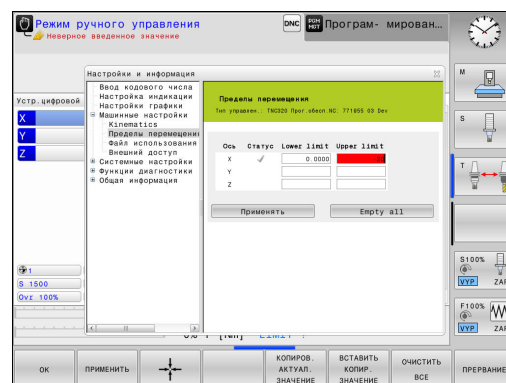

Файл применения инструмента



Функция проверки применения инструмента должна активироваться производителем станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

С помощью MOD-функции **Файл применения инструмента** вы выбираете, как система ЧПУ создает файл применения инструмента: никогда, однократно или всегда.

Создайте файл применения инструмента:

- ▶ В MOD-меню выберите группу **Настройки станка**
- ▶ Выберите меню **Файл применения инструмента**
- ▶ Выберите нужную настройку для режимов работы **Выполнение программы в автоматическом режиме/ Покадровое выполнение программы и Тест программы**
- ▶ Нажмите Softkey **ПРИМЕНИТЬ**
- ▶ Нажмите Softkey **ОК**

Выбор кинематики



Функция "Выбор кинематики" должна быть активирована и адаптирована производителем станка.

Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Эта функция может использоваться для тестирования программ, кинематика которых не совпадает с текущей кинематикой станка. Если производитель станка запрограммировал на вашем станке разные варианты кинематики и открыл доступ для их выбора, при помощи MOD-функции можно активировать один из этих вариантов. Если вы выбрали кинематику для тестирования программы, это не влияет на кинематику станка.



Внимание опасность столкновения!

Если вы включаете кинематику для эксплуатации станка, система ЧПУ выводит все перемещения с измененной кинематикой.

Следите за тем, чтобы для проверки заготовки была выбрана нужная кинематика в тесте программы.

17.4 Настройки системы

Настройка системного времени

С помощью MOD-функции **Настройка системного времени** можно настроить часовой пояс, дату и системное время в ручном режиме или посредством синхронизации через NTP-сервер.

Ручная настройка системного времени:

- ▶ В MOD-меню выберите группу **Настройки системы**
- ▶ Нажмите клавишу Softkey **НАСТРОЙКА ДАТЫ/ВРЕМЕНИ**
- ▶ Выберите ваш часовой пояс в области **Часовой пояс**
- ▶ Нажмите Softkey **ЛОКАЛЬНО/NTP**, чтобы выбрать ввод **Ручная настройка времени**
- ▶ При необходимости измените дату и время
- ▶ Нажмите Softkey **ОК**

Настройте системное время с помощью NTP-сервера:

- ▶ В MOD-меню выберите группу **Настройки системы**
- ▶ Нажмите клавишу Softkey **НАСТРОЙКА ДАТЫ/ВРЕМЕНИ**
- ▶ Выберите ваш часовой пояс в области **Часовой пояс**
- ▶ Нажмите Softkey **ЛОКАЛЬНО/NTP**, чтобы выбрать ввод "Синхронизация времени через NTP-сервер"
- ▶ Введите имя хоста или URL NTP-сервера
- ▶ Нажмите Softkey **ДОБАВИТЬ**
- ▶ Нажмите Softkey **ОК**

MOD-функции

17.5 Выбор индикации положения

17.5 Выбор индикации положения


Назначение

Для режимов **Ручное управление** и режимов **Выполнение программы в автоматическом режиме** и **Покадровое выполнение** можно изменить индикацию координат:

На рисунке справа показаны различные позиции инструмента

- Исходная позиция
- Целевая позиция инструмента
- Нулевая точка заготовки
- Нулевая точка станка

Для индикации положения ЧПУ можно выбирать из следующих координат:

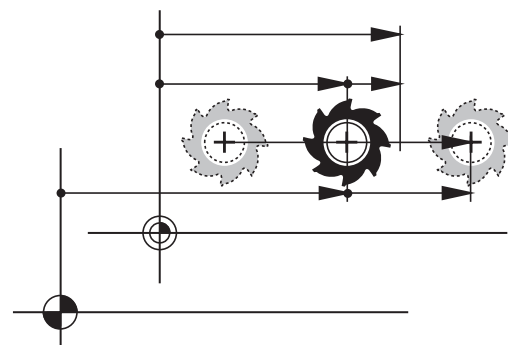

Функция	Индикация
Заданная позиция; заданное системой ЧПУ текущее значение	SOLL
Фактическая позиция; позиция инструмента в данный момент	IST
Относительное положение; фактическая позиция относительно нулевой точки станка	REFIST
Относительное положение; заданная координата относительно нулевой точки станка	REFSOLL
Ошибка рассогласования; разница между заданной и фактической позицией	SCHPF
Остаточный путь до запрограммированной позиции в системе ввода; расстояние между фактической и целевой позицией	ISTRW
Остаточный путь до запрограммированной позиции относительно нулевой точки станка; расстояние между позицией с привязкой и целевой позицией	REFRW
Пути перемещения, пройденные с применением функции "Совмещение маховичком" (M118)	M118

При помощи MOD-функции **Индикация положения 1** следует выбрать индикацию положения в индикации состояния.

При помощи MOD-функции **Индикация положения 2** следует выбрать индикацию положения в индикации состояния.

17.6 Выбор единицы измерения

Назначение

С помощью этой MOD-функции определяется, следует ли ЧПУ показывать координаты в мм или в дюймах.

- Метрическая система мер: например, X = 15,789 (мм)
Индикация с 3 разрядами после запятой
- Дюймовая система мер: например, X = 0,6216 (дюймы)
Индикация с 4 разрядами после запятой

Если индикация в дюймах активна, ЧПУ отображает подачу в дюйм/мин. В дюйм-программе следует ввести подачу с коэффициентом на 10 единиц больше.

17.7 Отображение рабочего времени


Назначение

С помощью MOD-функции **ВРЕМЯ СТАНКА** можно выводить на экран различные виды рабочего времени:

Рабочее время	Значение
Управление включено	Рабочее время управления с момента ввода в эксплуатацию
Станок включен	Рабочее время станка с момента ввода в эксплуатацию
Выполнение программы	Рабочее время для управляемой работы с момента ввода в эксплуатацию



Производитель станка также может предоставить дополнительные типы индикации времени. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

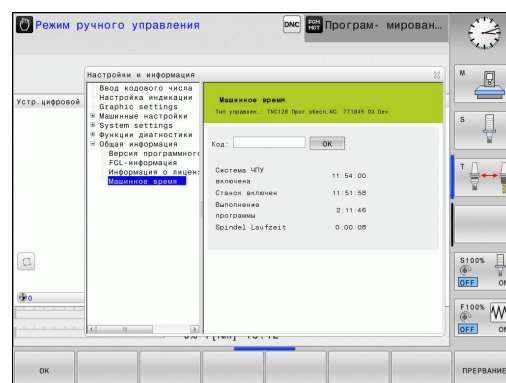

MOD-функции

17.8 Номера ПО

17.8 Номера ПО

Применение

Следующие номера версий ПО появляются на экране ЧПУ после выбора функции MOD **Версия ПО:**

- **Тип управления:** обозначение системы ЧПУ (устанавливается HEIDENHAIN)
- **NC-SW:** номер ПО системы ЧПУ (устанавливается HEIDENHAIN)
- **NCK:** номер ПО системы ЧПУ (устанавливается HEIDENHAIN)
- **PLC-SW:** номер или название программного обеспечения PLC (устанавливается производителем станка)

В функции MOD **Информация FCL** система ЧПУ отображает следующую информацию:

- **Уровень доступных функций (FCL=Feature Content Level):** установленный в системе ЧПУ уровень доступных функций
Дополнительная информация: "Уровень версии (функции обновления)", Стр. 11

17.9 Ввод кодового числа

Назначение

Для следующих функций ЧПУ необходим ввод кодового числа:

Функция	Числовой код
Выбор параметров пользователя	123
Конфигурация платы сети Ethernet	NET123
Разрешение специальных функций при программировании Q-параметров	555343


17.10 Настройка интерфейса передачи данных

Последовательный интерфейс в TNC 620

Управление TNC 620 автоматически использует протокол передачи LSV2 для последовательной передачи данных. LSV2 - это жестко заданный протокол, который не может быть изменен, кроме настройки скорости передачи (машинный параметр `baudRateLsv2` Nr. 106606). Существует возможность задать другой вид передачи (интерфейс). Описанные ниже возможности настройки действительны только для соответствующего, заново определенного интерфейса.

Назначение

Для настройки интерфейсов передачи данных следует выбрать управление файлами (PGM MGT) и нажать клавишу **MOD**. Затем повторно нажать клавишу **MOD** и ввести числовой код 123. Система ЧПУ отобразит машинный параметр `GfgSerialInterface` (Nr. 106700), в котором можно ввести следующие настройки:

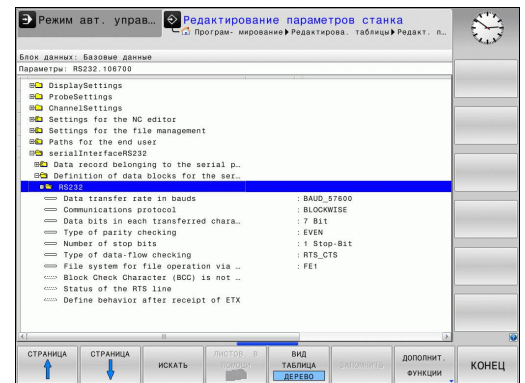

Настройка RS-232-интерфейса

Откройте директорию RS232. Система ЧПУ отобразит следующие возможные настройки:

Настройка скорости передачи данных (baudRate Nr. 106701)

Скорость передачи данных (в бодах) можно настроить в диапазоне между 110 и 115.200 бод.

MOD-функции

17.10 Настройка интерфейса передачи данных

Настройка протокола (protocol Nr. 106702)

Протокол передачи данных управляет потоком данных последовательной передачи (сопоставим с MP5030 устройства iTNC 530)



Настройка BLOCKWISE (ПОБЛОЧНО) обозначает формат передачи данных, при котором данные группируются в блоки и передаются. Не путайте это определение с поблочным приемом данных и одновременной поблочной обработкой в более старых системах ЧПУ. Поблочный прием и одновременная обработка этой же NC-программы не поддерживается системой ЧПУ!

Протокол передачи данных	Выбор
Стандарт передачи данных (построчная передача)	СТАНДАРТ
Поблочная передача данных	ПОБЛОЧНО
Передача данных без протокола (чистая передача символов)	БЕЗ ПРОТОКОЛА

Настройка битов данных (dataBits Nr. 106703)

В настройке dataBits определяется, передается ли символ с 7 или 8 битами данных.

Контроль паритета (parity Nr. 106704)

С помощью бита четности обнаруживаются ошибки передачи данных. Бит четности может формироваться тремя разными способами:

- Без образования четности (NONE): отказ от распознавания ошибок
- Совпадение при контроле на четность (EVEN): здесь появится ошибка, если получатель данных обнаружит во время анализа нечетное число установленных битов
- Совпадение при контроле на нечетность (ODD): здесь появится ошибка, если получатель данных обнаружит во время анализа четное число установленных битов

Настройка стоп-битов (stopBits Nr. 106705)

С помощью старт-бита и одного или двух стоп-битов получателю предоставляется возможность синхронизации каждого передаваемого символа во время последовательной передачи данных.

Настройка квитирования (flowControl Nr. 106706)

С помощью функции Handshake два устройства контролируют передачу данных. Различают Software-Handshake и Hardware-Handshake.

- Без контроля потока данных (NONE): Handshake не является активным
- Hardware-Handshake (RTS_CTS): остановка передачи через RTS активна
- Software-Handshake (XON_XOFF): остановка передачи через DC3 (XOFF) активна

Файловая система для операций с файлами (fileSystem Nr. 106707)

С помощью fileSystem определите файловую систему для последовательного интерфейса. Этот параметр станка не требуется, если вы не используете специальной файловой системы.

- EXT: минимальная файловая система для принтера или ПО передачи данных, составленного не HEIDENHAIN. Соответствует режиму работы EXT1 и EXT2 более ранних версий систем ЧПУ.
- FE1: связь с ПО ПК TNCserver или внешней дискетой.

Символ контроля блока (bccAvoidCtrlChar Nr. 106708)

Символ контроля блока (опция) без звездочки позволяет определить, может ли контрольная сумма соответствовать звездочке.

- TRUE: Контрольная сумма не соответствует звездочке
- FALSE: Контрольная сумма может соответствовать звездочке

Состояние линии RTS (rtsLow Nr. 106709)

При помощи состояния линии RTS (опция) можно определить, является ли уровень "низкий" активным в состоянии ожидания.

- ВЕРНОЕ: В состоянии ожидания уровень установлен на "низкий"
- ЛОЖНОЕ: В состоянии ожидания уровень не установлен на "низкий"

17.10 Настройка интерфейса передачи данных

**Определение поведения после получения ETX
(noEotAfterEtx Nr. 106710)**

"Поведение после получения ETX" (опция) позволяет определить, посылается ли после получения знака ETX знак EOT.

- ВЕРНОЕ: Знак EOT не посылается
- ЛОЖНОЕ: Знак EOT посылается

**Настройка для передачи данных с программным
обеспечением TNCserver**




Вы увидите следующие настройки в машинном параметре RS232 (Nr. 106700):

Параметр	параметра
Скорость передачи данных в бодах	Должна совпадать с настройкой TNCserver
Протокол передачи данных	ПОБЛОЧНО
Биты данных в каждом передаваемом символе	7 бит
Тип проверки четности	ЧЕТНЫЙ
Количество стоп-битов	1 стоп-бит
Определение вида Handshake	RTS_CTS
Файловая система для работы с файлами	FE1

Выбор режима работы внешнего устройства (fileSystem)



В режимах работы FE2 и FEX нельзя пользоваться функциями “считывание всех программ”, “считывание предлагаемой программы” и “считывание директории”

Символ	Внешнее устройство	Режим работы
	ПК с программным обеспечением для передачи данных фирмы HEIDENHAIN TNCremo	LSV2
	Гибкие диски фирмы HEIDENHAIN	FE1
	Внешние устройства как принтер, устройство считывания, перфоратор, ПК без TNCremo	FEX

ПО для передачи данных

Для передачи файлов из/в TNC следует использовать программное обеспечение TNCremo для передачи данных. С помощью TNCremo можно связываться со всеми системами ЧПУ HEIDENHAIN через последовательный интерфейс или через Ethernet-интерфейс.



Текущую версию TNCremo можно бесплатно скачать на сайте HEIDENHAIN Filebase (www.heidenhain.de, <Документация и информация>, <ПО>, <Область загрузки>, <ПО ПК>, <TNCremo>).

Требования к системе для TNCremoNT:

- ПК с процессором 486 или выше
- Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- 16 Мбайт ОЗУ
- 5 Мбайт свободного места на жестком диске
- Свободный последовательный интерфейс или сопряжение с TCP/IP-сетью

Инсталляция под Windows

- ▶ Запустите программу установки SETUP.EXE при помощи администратора файлов (Explorer)
- ▶ Следуйте инструкциям Setup-программы (мастера установки программы)

Запуск TNCremo в Windows

- ▶ Нажмите на <Пуск>, <Программы>, <Приложения HEIDENHAIN>, <TNCremo>

Если запуск TNCremo производится впервые, то TNCremo будет автоматически пытаться установить соединение с системой ЧПУ.

Передача данных между ЧПУ и TNCremo



Перед передачей программы из ЧПУ в ПК следует обязательно убедиться в том, что выбранная в данный момент в ЧПУ программа была уже сохранена. ЧПУ автоматически сохраняет изменения, если оператор меняет режим работы или если он входит в меню управления файлами при помощи клавиши **PGM MGT**.

Проверьте, подключена ли ЧПУ к соответствующему последовательному интерфейсу компьютера или к сети.

После запуска TNCremo в верхней части главного окна **1** видны все файлы, сохраненные в активной директории. Через меню <Файл>, <Смена директории> Вы можете выбрать другой диск или другую директорию на ПК.

Если нужно управлять передачей данных с ПК, то соединение с ПК устанавливается следующим образом:

- ▶ Выберите <Файл>, <Установка соединения>. TNCremo считывает структуру файлов и директорий из ЧПУ и отображает ее внизу в главном окне **2**
- ▶ Чтобы передать файл из ЧПУ в ПК, следует однократно щелкнуть по файлу кнопкой мыши в окне ЧПУ и, не отпуская клавишу мыши, перетащить его в окно ПК **1**
- ▶ Чтобы передать файл из ПК в ЧПУ, следует однократно щелкнуть по файлу кнопкой мыши в окне ПК и, не отпуская клавишу мыши, перетащить его в окно ЧПУ **2**

Если оператору необходимо управлять передачей данных с ЧПУ, то соединение с ПК устанавливается следующим образом:


- ▶ Выберите <Extras>, <TNCserver>. TNCremo запустит сервер и сможет считывать данные с ЧПУ или передавать данные в ЧПУ
- ▶ Выберите в ЧПУ функции для управления файлами нажатием клавиши **PGM MGT** и передайте нужные файлы
Дополнительная информация: "Обмен данными с внешним носителем данных", Стр. 146

Завершите действие TNCremo

Выберите пункт меню <Файл>, <Выход>



Обратите внимание на контекстно-зависимую функцию помощи TNCremo, которая поясняет все функции. Вызов осуществляется нажатием клавиши **F1**.

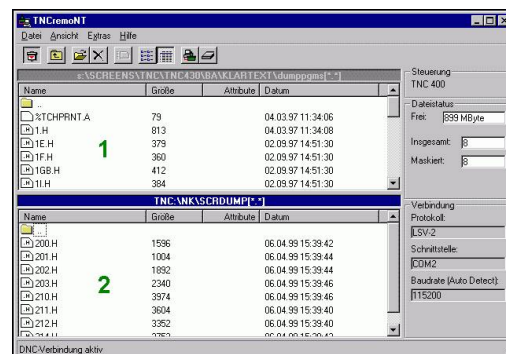

17.11 Интерфейс Ethernet

Введение

Согласно стандарту можно оборудовать ЧПУ картой Ethernet для интеграции системы управления в сеть в качестве клиента. ЧПУ передает данные через карту Ethernet следующим образом:

- с помощью smb-протокола (server message block) для ОС Windows или
- с помощью TCP/IP-семейства протоколов (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) и с помощью NFS (Network File System)

Возможности подключения


Карту Ethernet ЧПУ можно подключить к сети или непосредственно к ПК через разъем RJ45 (X26, 100BaseTX или 10BaseT). Разъем гальванически отделен от электроники управления.

При использовании физических интерфейсов 100BaseTX или 10BaseT используйте кабель типа "витая пара" для подключения ЧПУ к сети.



Максимально допустимая длина кабеля от ЧПУ до узловой точки зависит от класса кабеля по качеству, оболочки и вида сети (100BaseTX или 10BaseT).

Систему ЧПУ также можно легко подключить непосредственно к ПК, оснащенной картой Ethernet. Для этого следует соединить ЧПУ (разъем X26) и ПК при помощи перекрестного Ethernet-кабеля (торговое обозначение: перекрестный патч-кабель или перекрестный STP-кабель)

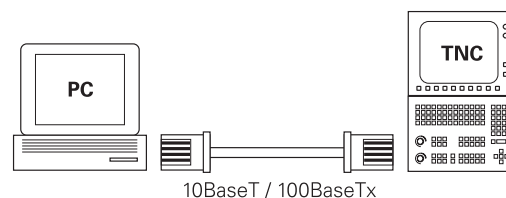

конфигурирование TNC



Следует поручить конфигурацию системы ЧПУ сетевому администратору.

- ▶ В режиме работы **Программирование** нажмите клавишу **MOD** и введите кодовое число NET123
- ▶ В управлении файлами выберите программную клавишу **СЕТЬ**

Общие настройки сети



- ▶ Нажмите программную клавишу **КОНФИГУРАЦИЯ СЕТИ** для ввода общих сетевых настроек. Закладка **Имена компьютера** активна:

Настройка	Значение
Первичный интерфейс	Имя Ethernet-интерфейса, который должен быть включен в корпоративную сеть. Активен только тогда, когда аппаратная часть системы ЧПУ оснащена вторым Ethernet-интерфейсом
Имя компьютера	Имя, которым ЧПУ должна обозначаться в сети
Хост-файл	Необходимо только для специальных приложений: имя файла, в котором определены связи между IP-адресами и именами компьютеров

- ▶ Выберите закладку **Интерфейсы** для ввода настроек интерфейсов:

Настройка	Значение
Список интерфейсов	Список активных Ethernet-интерфейсов. Выбор одного из перечисленных интерфейсов (с помощью мыши или клавиш со стрелками) <ul style="list-style-type: none"> ■ Клавиша Активировать: Активация выбранного интерфейса (X в колонке Активный) ■ Клавиша Деактивировать: Деактивация выбранного интерфейса (- в колонке Активный) ■ Клавиша Конфигурировать: Открытие меню конфигурации

Разрешить переадресацию IP Данная функция обычно должна быть **деактивирована**. Следует активировать функцию только тогда, когда с целью диагностики необходим внешний доступ через ЧПУ ко второму Ethernet-интерфейсу, предлагаемому в качестве опции. Активировать только вместе со службой поддержки пользователей

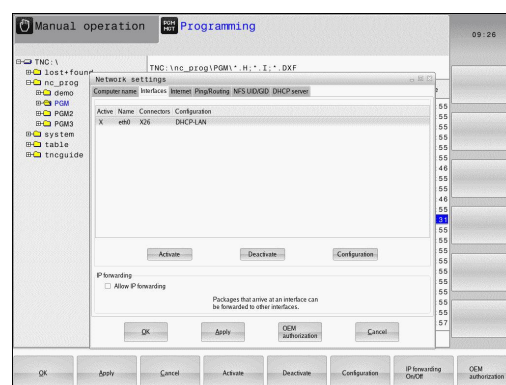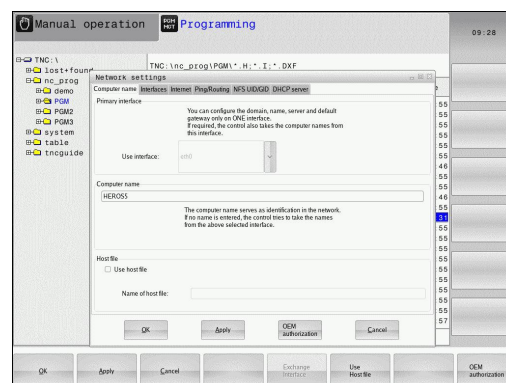

- ▶ Нажмите экранную клавишу **Конфигурация** для входа в меню конфигурации:

Настройка	Значение
Статус	<ul style="list-style-type: none"> ■ Интерфейс активен: Состояние подключения выбранного Ethernet-интерфейса ■ Имя: Имя интерфейса, конфигурация которого выполняется в данный момент ■ Разъем: номер разъема данного интерфейса в логической структуре системы управления
Профиль	<p>С помощью этой настройки можно создать либо выбрать профиль, в котором сохранены все видимые в этом окне настройки. HEIDENHAIN предлагает два стандартных профиля:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DHCP-LAN: Настройки для стандартного Ethernet-интерфейса ЧПУ, которые должны функционировать в стандартной корпоративной сети ■ MachineNet: Настройки для второго опционального Ethernet-интерфейса для конфигурации сети станка <p>При помощи соответствующих экранных клавиш можно сохранять, загружать или удалять профили</p>
IP-адрес	<ul style="list-style-type: none"> ■ Опция Автоматически присвоить IP-адрес: система ЧПУ должна получить IP-адрес от DHCP-сервера ■ Опция Вручную настроить IP-адрес: вручную определить IP-адрес и маску подсети. Ввод: по четыре числовых значения, разделенных точками, например, 160.1.180.20 и 255.255.0.0
Domain Name Server (DNS)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Опция Автоматически присвоить DNS: система ЧПУ должна автоматически присвоить IP-адрес сервера Domain Name Server ■ Опция Вручную сконфигурировать DNS: ввести IP-адреса серверов и имя домена в ручном режиме
Шлюз по умолчанию	<ul style="list-style-type: none"> ■ Опция Присвоить шлюз GW по умолчанию: система ЧПУ должна автоматически присвоить шлюз по умолчанию ■ Опция Вручную сконфигурировать шлюз GW по умолчанию: ввести IP-адреса шлюза по умолчанию в ручном режиме

- ▶ Примите изменения нажатием экранной клавиши **ОК** или отмените их нажатием экранной клавиши **Отмена**.



- ▶ Выберите закладку **Интернет**.

Настройка	Значение
Прoxy-сервер	<ul style="list-style-type: none"> ■ Прямое соединение с сетью Интернет /NAT: система ЧПУ переадресует запросы из Интернета в шлюз по умолчанию, которые затем передаются дальше через трансляцию сетевых адресов (Network Adress Translation) (например, при подключении к модему напрямую) ■ Использовать прокси: определение адреса и порта интернет-роутера в сети, запросить у администратора сети

Удаленное обслуживание Здесь производитель станка конфигурирует сервер для удаленного обслуживания. Изменения можно вносить только после согласования с производителем станка!

- ▶ Выберите закладку **Ping/Routing** для ввода настроек Ping и маршрутизации:

Настройка	Значение
Ping	<p>В поле ввода Адрес: введите IP-номер, сетевое соединение с которым нужно проверить. Ввод: четыре числовых значения, разделенных точками, например, 160.1.180.20. В качестве альтернативы можно также ввести имя компьютера, соединение с которым нужно проверить</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Экранная клавиша Старт: запустить проверку, ЧПУ отобразит информацию о состоянии в Ping-поле ■ Экранная клавиша Стоп: завершить проверку

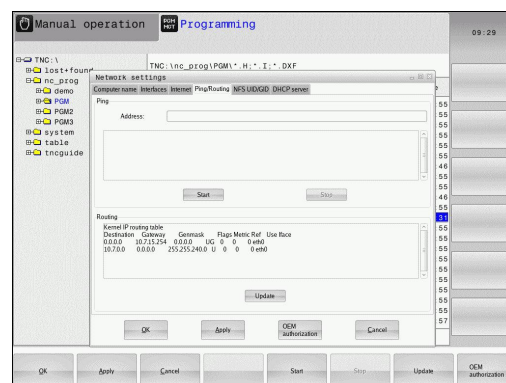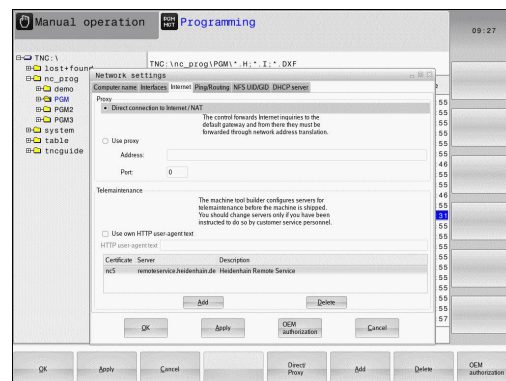

Настройка	Значение
-----------	----------

Маршрутизация (Routing)	Для сетевых администраторов: информация состояния текущей маршрутизации в ОС
--------------------------------	--

- Экранная клавиша **Актуализация**: актуализировать маршрутизацию

- ▶ Выберите закладку **NFS UID/GID** для ввода идентификации пользователя и группы:



Настройка	Значение
-----------	----------

Установка UID/GID для NFS-Shares	<ul style="list-style-type: none"> ■ User ID: Задание идентификации пользователя, с которой конечный пользователь имеет в сети доступ к файлам. Значение следует запросить у администратора сети ■ Group ID: Задание идентификации группы, с которой можно в сети иметь доступ к файлам. Значение следует запросить у администратора сети
---	---

- ▶ **DHCP Server**: Настройки для автоматической конфигурации сети

Настройка	Значение
-----------	----------

DHCP-сервер	<ul style="list-style-type: none"> ■ IP-адреса, начиная с: определяется, с какого IP-адреса TNC будет устанавливать пулы динамических IP-адресов. Выделенные серым значения система ЧПУ получает из статического IP-адреса установленного Ethernet-интерфейса, эти значения не подлежат изменению. ■ IP-адреса до: определяется, до какого IP-адреса система ЧПУ будет устанавливать пулы динамических IP-адресов. ■ Время сессии (в часах): Время, в течение которого динамический IP-адрес будет зарезервирован за клиентом. Если клиент регистрируется в течение этого времени, то система ЧПУ снова назначает тот же динамический IP-адрес. ■ Имя домена: При необходимости вы можете установить здесь имя для сети станка. Это необходимо, например, если для сети станка и внутренней сети присвоены одинаковые имена. ■ Перенаправление на внешний DNS: Если активен IP Forwarding (вкладка Интерфейсы), то при активной опции вы можете установить, будет ли использоваться преобразование имен для устройств сети станка также внешней сетью.
--------------------	---

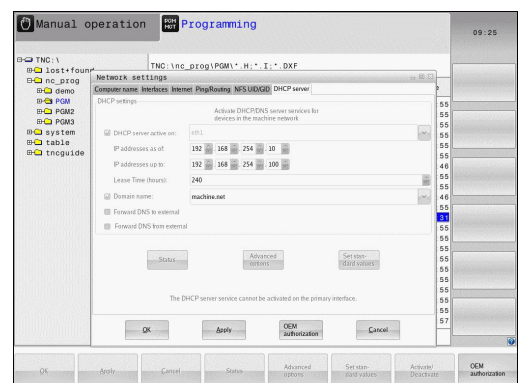
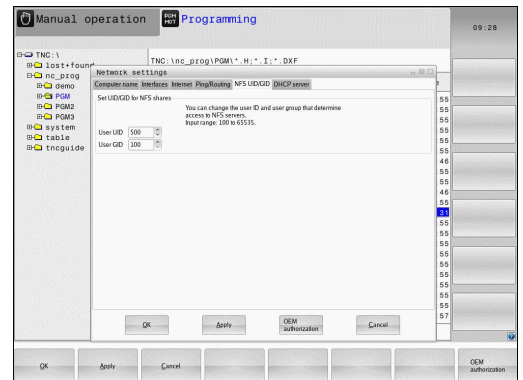


Настройка	Значение
	<ul style="list-style-type: none">■ Перенаправление с внешнего DNS: Если активен IP Forwarding (вкладка Интерфейсы), то при активной опции вы можете установить, будет ли ЧПУ передавать DNS-запросы от устройств в сети станка также на сервер имен внешней сети, если DNS-сервер MC не отвечает на запросы.■ Экранная клавиша Статус: Вызывает обзор всех устройств, которые в сети станка снабжены динамическим IP-адресом. Для этих устройств вы можете задать дополнительные настройки■ Экранная клавиша Расширенные опции: Дополнительные возможности настройки для DNS-/DHCP-сервера.■ Экранная клавиша Установка стандартных значений: установка рабочих настроек.
▶	Тестовая среда: Изменения можно вносить только после согласования с производителем станка!

Настройки сети специфичные для периферии

- ▶ Нажмите программную клавишу **ОПРЕДЕЛ. СОЕД. СЕТИ** для ввода индивидуальных сетевых настроек устройства. Можно задать любое количество настроек сети, но одновременно администрировать можно не более 7

Настройка	Значение
Сетевой диск	<p>Список всех подсоединенных сетевых дисков. В колонках система ЧПУ отображает соответствующий статус соединения с сетью:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mount: Сетевой диск подключен/не подключен ■ Авто: сетевой диск подключается автоматически/вручную ■ Тип: вид соединения с сетью. Возможными являются cifs и nfs ■ Диск: название диска в системе ЧПУ ■ ID: Внутренний идентификационный номер, который помечает, когда вы задали несколько соединений с помощью Mount-Point ■ Сервер: Имя сервера ■ Имя доступа: имя папки на сервере, с которой должна соединиться система ЧПУ ■ Пользователь: Имя пользователя в сети ■ Пароль: Сетевой диск защищен паролем или нет ■ Запрашивать пароль?: Запрашивать пароль при соединении/не запрашивать ■ Опции: Отображение дополнительных опций соединения <p>Для управление сетевыми дисками используйте экранные клавиши.</p> <p>Для добавления сетевых дисков нажмите экранную клавишу Добавить: система ЧПУ запустит ассистента соединения, в котором вы сможете ввести все необходимые данные в диалоге</p>
Status log	<p>Отображение информации о статусе и сообщений об ошибках.</p> <p>С помощью экранной клавиши очистки вы можете удалить содержимое окна состояния.</p>

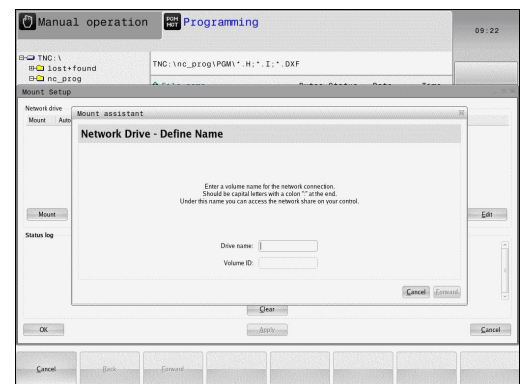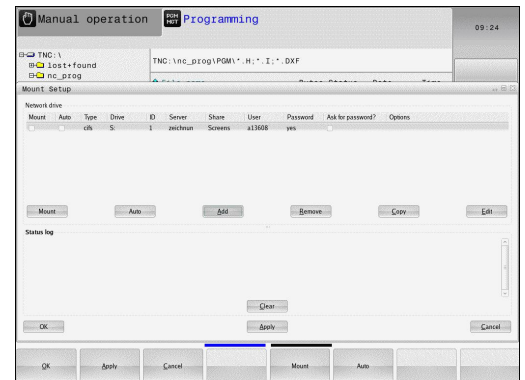




17.12 Брандмауэр

Применение

Вы имеете возможность настроить брандмауэр для первичного сетевого интерфейса системы управления. Его можно сконфигурировать так, что входящий сетевой трафик в зависимости от отправителя и сервиса будет блокироваться, и/или будет отображаться сообщение. Но брандмауэр не может быть запущен для второго сетевого интерфейса системы управления, если он активен как DHCP-сервер.

После того, как брандмауэр активирован, это отображается символом справа внизу на панели задач. В зависимости от степени безопасности, с которой активирован брандмауэр, этот символ изменяется и содержит указание на уровень настроек безопасности:

Символ	Значение
	Защита еще не обеспечивается брандмауэром, хотя он активирован согласно конфигурации. Примером может быть случай, когда например, в конфигурации использованы имена компьютеров, но они еще не преобразованы в IP-адреса.
	Брандмауэр активирован со средней степенью безопасности.
	Брандмауэр активирован с высокой степенью безопасности. (Все сервисы, кроме SSH, заблокированы)



Следует поручить проверку и, при необходимости, изменение стандартных настроек сетевому администратору.

Настройки в дополнительной закладке **Настройки SSH** служат для подготовки к будущим расширениям и в данное время не имеют функций.

Конфигурация брандмауэра

Настройки для брандмауэра задаются следующим образом:

- ▶ С помощью мыши откройте панель задач внизу экрана
Дополнительная информация: "Window-Manager", Стр. 90
- ▶ Нажмите зеленую кнопку HEIDENHAIN, чтобы открыть JH-меню
- ▶ Выберите пункт меню **Настройки**
- ▶ Выберите пункт меню **Брандмауэр**

HEIDENHAIN рекомендует активировать брандмауэр с подготовленными стандартными настройками:

- ▶ Установите опцию **Active**, чтобы включить брандмауэр
- ▶ Нажмите экранную клавишу **Set standard values**, чтобы активировать рекомендуемые HEIDENHAIN стандартные настройки.
- ▶ Выйдите из диалогового окна с помощью **OK**

Настройки брандмауэра

Опция	Значение
Active	Включение или выключение брандмауэра
Интерфейс:	Выбор интерфейса eth0 обычно соответствует X26 главного компьютера MC, eth1 соответствует X116. Вы можете проверить это в настройках сети на вкладке Интерфейсы. При использовании главного компьютера с двумя интерфейсами Ethernet для второго (не первичного) интерфейса стандартно активен DHCP-сервер для сети станка. С помощью этой настройки брандмауэр для eth1 не может активироваться, поскольку брандмауэр и DHCP-сервер являются взаимоисключающими
Report other inhibited packets:	Брандмауэр активирован с высокой степенью безопасности. (Все сервисы, кроме SSH, заблокированы)
Inhibit ICMP echo answer:	Если задана эта опция, система ЧПУ больше не отвечает на PING-запрос.

Опция	Значение
Service	<p>В этом столбце приведено краткое обозначение сервисов, которые конфигурируются с помощью этого диалога. То, запускаются ли сами сервисы, в этом случае не играет никакой роли для конфигурации</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ LSV2 содержит, помимо функций для TNCRemoNT или Teleservice, также DNC-интерфейс HEIDENHAIN (порты с 19000 по 19010) ■ SMB относится только к входящим SMB-соединениям, если на NC создается разблокировка Windows. Исходящие SMB-соединения (если разблокировка Windows связана с NC) не могут быть прекращены. ■ SSH обозначает протокол SecureShell (порт 22). С помощью этого SSH-протокола можно, начиная с HeROS 504, выполнить LSV2 с безопасным туннелированием. ■ VNC Протокол означает доступ к содержимому экрана. Если этот сервис заблокирован, даже с помощью программ Teleservice фирмы Heidenhain невозможно получить доступ к содержимому экрана (например, снимок экрана). Если этот сервис блокируется, в диалоге конфигурации VNC от HeROS отображается предупреждение о том, что в брандмауэре заблокирован VNC.
Method	<p>С помощью Method можно сконфигурировать следующие варианты: сервис не доступен ни для кого (Prohibit all), доступен для всех (Permit all) или доступен только для отдельных лиц (Permit some). Если указывается Permit some, также в строке "Computer" следует указать компьютер, которому должен быть разрешен доступ к соответствующему сервису. Если в строке Computer не указан никакой компьютер, при сохранении конфигурации автоматически активируется настройка Prohibit all.</p>
Log	<p>Если активировано Log, выводится "красное" сообщение, в том случае, если заблокирован сетевой пакет для этого сервиса. "Синее" сообщение выводится, если сетевой пакет для этого сервиса принят.</p>

Опция	Значение
Компьютер	<p>Если в Method конфигурируется настройка Permit some, здесь можно указать компьютер. Компьютеры могут вводиться с IP-адресом или с именем хоста, разделенные запятыми. Если используется имя хоста, то при завершении или сохранении диалога проверяется, можно ли перевести это имя хоста в IP-адрес. Если это не так, пользователь получает сообщение об ошибке, и диалог не заканчивается. Если указать действительное имя хоста, то при каждом запуске системы управления это имя хоста будет переводиться в IP-адрес. Если, введенный через имя компьютер, изменяет свой IP-адрес, может потребоваться перезапустить систему управления или формально изменить конфигурацию брандмауэра, чтобы система управления в брандмауэре применила новый IP-адрес к имени хоста.</p>
Advanced options	<p>Эти настройки предназначены только для ваших сетевых администраторов.</p>
Set standard values	<p>Возвращает настройки к рекомендуемым HEIDENHAIN стандартным значениям</p>

17.13 Конфигурация радиомаховичка HR 550 FS

17.13 Конфигурация радиомаховичка HR 550 FS


Назначение

С помощью клавиши Softkey **НАСТРОЙКИ РАДИОМАХОВИЧКА** можно выполнить конфигурацию HR 550 FS. В вашем распоряжении находятся следующие функции:

- Назначение маховичка определенной док-станции
- Настройка радиоканала
- Анализ спектра частот для определения наилучшего радиоканала
- Настройка мощности излучения
- Статистическая информация о качестве передачи

Назначение маховичка определенной док-станции

- ▶ Убедитесь в том, что док-станция маховичка соединена с аппаратным обеспечением системы управления
- ▶ Поставьте маховичок, который вы хотите назначить док-станции, в эту станцию
- ▶ Выберите MOD-функцию: нажмите клавишу **MOD**
- ▶ Выберите меню **Машинные настройки**
- ▶ Выбор меню настройки маховичка: нажмите Softkey **НАСТРОЙКИ МАХОВИЧКА**
- ▶ Нажмите на экранную кнопку **Привязать HR**: система ЧПУ сохранит серийный номер радиомаховичка и покажет его в окне настроек слева возле экранной кнопки **Привязать HR**
- ▶ Сохраните изменения и покиньте меню настроек: нажмите экранную клавишу **END**


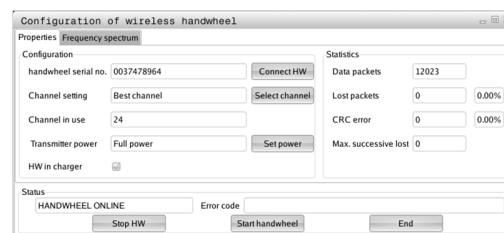


Конфигурация радиомеховичка HR 550 FS 17.13

Настройка радиоканала

При автоматическом запуске радиомеховичка система ЧПУ пытается выбрать радиоканал с наилучшим сигналом. Если вы хотите сами настроить радиоканал, действуйте следующим образом:

- ▶ Выберите MOD-функцию: нажмите клавишу **MOD**
- ▶ Выберите меню **Машинные настройки**
- ▶ Выбор меню настройки меховичка: нажмите Softkey **НАСТРОЙКИ МАХОВИЧКА**
- ▶ Щелчком мыши выбрать вкладку **спектр частот**
- ▶ Нажмите на экранную кнопку **Остановить HR**: система ЧПУ разорвет соединение с радиомеховичком и измерит текущий спектр частот для всех 16 доступных каналов
- ▶ Запомните номер канала, имеющего наименьшую загруженность (самая маленькая балка)
- ▶ Снова активируйте меховичок нажатием экранной кнопки **Запустить меховичок**
- ▶ Щелчком мыши выберите вкладку **Свойства**
- ▶ Нажмите на экранную кнопку **Выбор канала**: система ЧПУ отобразит все доступные номера каналов. Мышкой выберите номер канала, для которого система ЧПУ показала наименьшую загруженность
- ▶ Сохранение изменений и выход из меню настроек: нажмите экранную кнопку **КОНЕЦ**

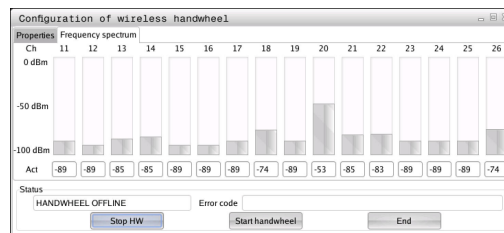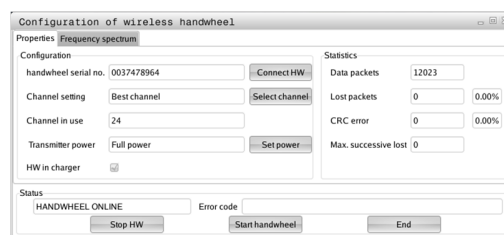


Настройка мощности излучения



Учитывайте, что при уменьшении мощности излучения уменьшается радиус действия радиомеховичка.

- ▶ Выберите MOD-функцию: нажмите клавишу **MOD**
- ▶ Выберите меню **Машинные настройки**
- ▶ Выбор меню настройки меховичка: нажмите Softkey **НАСТРОЙКИ МАХОВИЧКА**
- ▶ Нажмите на экранную кнопку **Задать мощность**: система ЧПУ отобразит три доступные настройки мощности. Выберите с помощью мышки желаемую настройку
- ▶ Сохранение изменений и выход из меню настроек: нажмите экранную кнопку **КОНЕЦ**

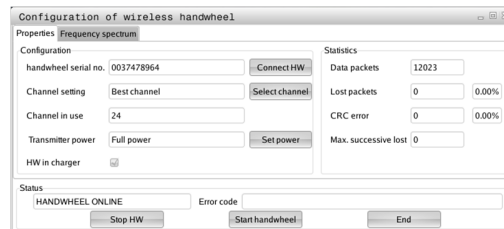

17.13 Конфигурация радиомаховичка HR 550 FS

Статистические данные

Статистические данные можно посмотреть следующим образом:

- ▶ Выберите MOD-функцию: нажмите клавишу **MOD**
- ▶ Выберите меню **Машинные настройки**
- ▶ Выберите меню настроек беспроводного переносного пульта: нажмите программную клавишу **НАСТРОЙКИ РАДИОМАХОВИЧКА**: система ЧПУ отобразит меню настроек с данными статистики

В **Статистике** система ЧПУ отображает информацию о качестве передачи.

Радиомаховичок реагирует на недостаточное качество сигнала, которое не может обеспечить безупречной и надежной остановки осей, аварийной остановкой.

На недостаточное качество сигнала указывает отображаемое значение **Max. потерянная посл..** Если в нормальном режиме работы маховичка в пределах желаемого радиуса работы система ЧПУ повторно отображает значения больше 2, то существует повышенный риск нежелательного разрыва связи. Помочь в этом случае может повышение мощности излучения, а также замена канала на менее занятый.

В таких случаях попробуйте улучшить качество передачи путем выбора другого канала или увеличьте мощность передачи.

Дополнительная информация: "Настройка радиоканала", Стр. 647

Дополнительная информация: "Настройка мощности излучения", Стр. 647



17.14 Загрузка конфигурации станка

Применение



Внимание: потеря данных!

При выполнении резервного копирования система ЧПУ перезаписывает вашу конфигурацию станка. При этом будут утеряны данные станка, которые перезаписываются. Данные удаляются без возможности восстановления!

Производитель станка может сделать доступным резервное копирование с конфигурацией станка. После ввода кодового слова **ВОССТАНОВИТЬ** можно загрузить резервную копию на ваш станок или место программирования. Чтобы загрузить резервную копию, выполните следующие действия:

- ▶ В MOD-диалоге введите кодовое слово **RESTORE**
- ▶ В окне управления файлами системы ЧПУ выберите резервный файл (например, ВКУР-2013-12-12_.zip), ЧПУ откроет всплывающее окно для резервной копии
- ▶ Активируйте аварийное выключение
- ▶ Нажмите Softkey **OK**, чтобы запустить операцию резервного копирования

18

**Таблицы и
обзоры**

18.1 Параметры пользователя, заданные для конкретного станка

18.1 Параметры пользователя, заданные для конкретного станка

Назначение

Ввод значений параметров осуществляется с помощью так называемого Редактора конфигурации.



Чтобы обеспечить пользователю доступ к настройке индивидуальных функций станка, производитель станка может определить, какие параметры станка предлагаются пользователю в качестве параметров пользователя. Таким образом, фирма-производитель может также задать в системе ЧПУ дополнительные, не приведенные в описании ниже параметры станков.

Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

В редакторе конфигурации машинные параметры сведены в дерево к объектам параметров. Каждый объект параметра имеет имя (например, **Настройки индикации дисплея**), описывающее функцию соответствующего параметра. Объект параметра (сущность), обозначается в структуре дерева буквой "E" в символе директории. Некоторые машинные параметры для однозначной идентификации имеют ключевое имя, которое привязывает параметр к группе (например, X для оси X). Соответствующая директория группы имеет ключевое имя и обозначается буквой "K" в символе директории.



Способ отображения имеющихся параметров можно изменить в редакторе конфигураций для параметров пользователя. Согласно стандартным настройкам параметры отображаются в виде кратких текстов-пояснений. Чтобы вывести на дисплей фактические системные имена параметров, нажмите кнопку режима разделения дисплея на области, а затем клавишу Softkey **ОТОБРАЗИТЬ СИСТЕМНЫЕ ИМЕНА**. Действуйте так же, чтобы вернуться в стандартный режим отображения.

Еще не активные параметры и объекты изображаются с помощью серого значка. Клавиши Softkey **ДОП. ФУНКЦ.** и **ВСТАВИТЬ** позволяют их активировать.




 
 


Система ЧПУ приводит текущий список изменений, в котором сохранено до 20 изменений файлов конфигурации. Чтобы отменить изменения, выберите желаемую строку и нажмите Softkey **ДОП. ФУНКЦ.** и **ОТМЕНИТЬ ИЗМЕНЕНИЕ**.

Параметры пользователя, заданные для конкретного станка 18.1




Откройте редактор конфигурации и измените параметры

- ▶ Выберите режим работы **ПРОГРАММИРОВАНИЕ**
- ▶ Нажмите клавишу **MOD**
- ▶ Введите кодовое число **123**
- ▶ Изменение параметров
- ▶ При помощи программной клавиши **END** выйдите из редактора конфигурации
- ▶ Подтвердите ввод нажатием программной клавишей **СОХРАНИТЬ**

В начале каждой строки дерева параметров система ЧПУ отображает пиктограмму, содержащую дополнительную информацию о данной строке. Значение пиктограмм приведено далее:

-  ветвь существует, но закрыта
-  ветвь открыта
-  пустой объект, не открываемый
-  инициализированный параметр станка
-  Неинициализированный (опциональный) параметр станка
-  читаемый, но не редактируемый
-  нечитаемый и не редактируемый

Символ папки позволяет распознать тип объекта конфигурации:

-  Ключ (имя группы)
-  Список
-  Сущность (объект параметра)

Отображение пояснительного текста

При помощи клавиши **ПОМОЩЬ** может быть отображен пояснительный текст по каждому объекту или атрибуту параметра.

Если для пояснительного текста недостаточно одной страницы экрана (тогда вверху справа появляется символ, например, 1/2), то можно с помощью программной клавиши **ЛИСТОВ. В ПОМОЩИ** перейти на вторую страницу.

Повторное нажатие клавиши **ПОМОЩЬ** закрывает окно с пояснительным текстом.

Вместе с пояснительным текстом отображается дополнительная информация, как, например единица измерения, значение по-умолчанию, список значений. Если выбранный машинный параметр соответствует параметру в системах ЧПУ предыдущих поколений, то также будет отображён соответствующий MP-номер.

18.1 Параметры пользователя, заданные для конкретного станка

Список параметров

Настройки параметров

DisplaySettings

Настройки индикации дисплея

Последовательность отображаемых осей

[0] - [7]

В зависимости от доступных осей

Вид индикации положения в позиционном окне

НОМ

ФАКТ

РЕФНОМ

РЕФФАКТ

РАСС

ОСТФАКТ

ОСТ

М 118

Вид индикации положения в индикации состояния

НОМ

ФАКТ

РЕФНОМ

РЕФФАКТ

РАСС

ОСТФАКТ

ОСТ

М 118

Определение десятичного разделителя для индикации положения

.

Индикация подачи в режиме работы "Ручное управление"

at axis key: отображать подачу только, когда нажата клавиша направления оси

always minimum: всегда отображать подачу

Индикация положения шпинделя в индикации положения

during closed loop: отображать положение шпинделя только если шпиндель находится в управляемом состоянии

during closed loop and M5: отображать индикацию шпинделя, если шпиндель находится в управляемом состоянии и при M5

Отобразить или скрыть программную клавишу таблицы предустановок

True: программная клавиша таблицы предустановок не отображается

False: программная клавиша таблицы предустановок отображается

Параметры пользователя, заданные для конкретного станка 18.1

Настройки параметров

Настройки дисплея

Шаг индикации для отдельных осей

Список всех доступных осей

Шаг индикации для отображения положения в мм или градусах

0.1

0.05

0.01

0.005

0.001

0.0005

0.0001

0.00005 (номер опции #23)

0.00001 (номер опции #23)

Шаг индикации для отображения положения в дюймах

0.005

0.001

0.0005

0.0001

0.00005 (номер опции #23)

0.00001 (номер опции #23)

DisplaySettings

Определение единицы измерения, действующей для индикации

metric: использовать метрическую систему

inch: использовать дюйм-систему

Настройки дисплея

Формат NC-программ и индикации циклов

Ввод программы в диалоге открытым текстом HEIDENHAIN или в DIN/ISO

HEIDENHAIN: ввод программы в режиме позиционирования с ручным вводом данных в диалоге открытым текстом

ISO: ввод программы в режиме работы позиционирование с ручным вводом данных в DIN/ISO

18.1 Параметры пользователя, заданные для конкретного станка

Настройки параметров

Настройки дисплея

Настройка языка диалога в NC- и PLC-программах

Язык диалога в NC

АНГЛИЙСКИЙ

НЕМЕЦКИЙ

ЧЕШСКИЙ

ФРАНЦУЗСКИЙ

ИТАЛЬЯНСКИЙ

ИСПАНСКИЙ

ПОРТУГАЛЬСКИЙ

ШВЕДСКИЙ

ДАТСКИЙ

ФИНСКИЙ

ГОЛЛАНДСКИЙ

ПОЛЬСКИЙ

ВЕНГЕРСКИЙ

РУССКИЙ

КИТАЙСКИЙ

КИТАЙСКИЙ_ТРАДИЦИОННЫЙ

СЛОВЕНСКИЙ

ЭСТОНСКИЙ

КОРЕЙСКИЙ

НОРВЕЖСКИЙ

СЛОВАЦКИЙ

ТУРЕЦКИЙ

Языка диалога в PLC

См. "Язык диалога в NC"

Язык сообщений об ошибках в PLC

См. "Язык диалога в NC"

Язык справки

См. "Язык диалога в NC"

Параметры пользователя, заданные для конкретного станка 18.1

Настройки параметров

Настройки дисплея

Процедура запуска системы управления

Квитирование сообщения "Перерыв в электроснабжении"

ВЕРНО: запуск системы управления продолжается только после квитирования сообщения

ЛОЖНО: Сообщение "Перевыв в электроснабжении" не выводится

DisplaySettings

Настройка отображения индикации времени

Выбор режима отображения в индикации времени

Аналоговый

Цифровой

Логотип

Аналоговый и логотип

Цифровой и логотип

Аналоговый на логотипе

Цифровой на логотипе

Настройки дисплея

Вкл/выкл левой панели

Настройка отображения левой панели

ВЫКЛ: выключить информационная строка в строке режимов работы

ВКЛ: включить информационную строку в строке режимов работы

Настройки дисплея

Настройки графики трехмерного моделирования

Тип модели графики трехмерного моделирования

3D (требующий большого объема вычислений): Отображение модели для комплексной обработки вырезами

2,5D: Отображение модели для 3-осной обработки

Нет модели: Отображение модели деактивировно

Качество модели трехмерного моделирования

очень высокое: Высокое разрешение; отображение точек кадров возможно

высокое: высокое разрешение

среднее: среднее разрешение

низкое: низкое разрешение

DisplaySettings

Настройки индикации положения

Индикация положения при TOOL CALL DL

As Tool Length: Запрограммированный припуск DL для отображения позиции по отношению к заготовке рассматривается как изменение длины инструмента

As Workpiece Oversize: Запрограммированный припуск DL для индикации позиции по отношению к заготовке рассматривается как припуск заготовки

18.1 Параметры пользователя, заданные для конкретного станка

Настройки параметров

ProbeSettings

Конфигурация измерения инструмента

TT140_1

M-функция для ориентации шпинделя

-1: ориентация шпинделя непосредственно через NC

0: Функция неактивна

от 1 до 999: Номер M-функции для ориентации шпинделя

Процедура ошупывания

MultiDirections: ошупывание в нескольких направлениях

SingleDirection: ошупывание в одном направлении

Направление ошупывания для измерения радиуса инструмента

X_Positive, Y_Positive, X_Negative, Y_Negative, Z_Positive, Z_Negative (зависит от оси инструмента)

Расстояние от нижней кромки инструмента до верхней кромки измерительного наконечника

от 0.001 до 99.9999 [мм]: Смещение измерительного наконечника к инструменту

Ускоренный ход в цикле ошупывания

от 10 до 300 000 [мм/мин]: Ускоренный ход в цикле ошупывания

Подача ошупывания при измерении инструмента

от 1 до 3 000 [мм/мин]: Подача ошупывания при измерении инструмента

Расчет подачи ошупывания

ConstantTolerance: Расчет подачи ошупывания с постоянным допуском

VariableTolerance: Расчет подачи ошупывания с переменным допуском

ConstantFeed: Постоянная подача ошупывания

Тип определения частоты вращения

Automatic: Автоматический расчет частоты вращения

MinSpindleSpeed: Использовать минимальную частоту вращения шпинделя

Максимальная допустимая скорость вращения на режущей кромке инструмента

от 1 до 129 [м/мин]: Допустимая скорость вращения на режущей кромке инструмента

Максимально допустимая частота вращения при измерении инструмента

от 0 - до 1 000 [1/мин]: Максимально допустимая частота вращения

Максимально допустимая погрешность измерения при измерении инструмента

от 0.001 - до 0.999 [мм]: Первая максимально допустимая погрешность измерения

Максимально допустимая погрешность измерения при измерении инструмента

от 0.001 - до 0.999 [мм]: Вторая максимально допустимая погрешность измерения

Параметры пользователя, заданные для конкретного станка 18.1

Настройки параметров

NC-стоп во время контроля инструмента

True: При превышении допуска поломки, управляющая программа останавливается

False: Управляющая программа не останавливается

NC-стоп во время измерения инструмента

True: При превышении допуска поломки, управляющая программа останавливается

False: Управляющая программа не останавливается

Изменение таблицы инструмента при контроле и измерении инструмента

AdaptOnMeasure: После измерения инструмента происходит изменение таблицы

AdaptOnBoth: После измерения и контроля инструмента происходит изменение таблицы

AdaptNever: После измерения и контроля инструмента изменение таблицы не происходит

Конфигурация круглого измерительного наконечника

TT140_1

Координаты центра измерительного наконечника

[0]: X-Координата центра измерительного наконечника по отношению к нулевой точке станка

[1]: Y-Координата центра измерительного наконечника по отношению к нулевой точке станка

[2]: Z-Координата центра измерительного наконечника по отношению к нулевой точке станка

Безопасное расстояние над измерительным наконечником для предварительного позиционирования

от 0.001 - до 99 999.9999 [мм]: Безопасное расстояние в направлении оси инструмента

Безопасная зона вокруг измерительного наконечника для предварительного позиционирования

от 0.001 - до 99 999.9999 [мм]: Безопасное расстояние на плоскости перпендикулярной оси инструмента

18.1 Параметры пользователя, заданные для конкретного станка

Настройки параметров

ChannelSettings

CH_NC

Active Kinematics

Кинематика, подлежащая активации

Список кинематик станка

Кинематика, подлежащая активации при загрузке системы управления

Список кинематик станка

Определение поведения управляющей программы

Сброс времени обработки при запуске программы

True: выполняется сброс времени обработки

False: сброс времени обработки не выполняется

PLC-сигнал для номера предстоящего цикла обработки

Зависит от производителя станка

Геометрические допуски

Допустимое отклонение радиуса окружности

от 0,0001 до 0,016 [мм]: Допустимое отклонение радиуса в конечной точке окружности по сравнению с начальной точкой окружности

Конфигурация циклов обработки

Коэффициент перекрытия при фрезеровании карманов

от 0,001 до 1,414: Коэффициент перекрытия для цикла 4 ФРЕЗЕРОВАНИЕКАРМАНА и цикла 5 КРУГЛЫЙ КАРМАН

Поведение после обработки контурного кармана

PosBeforeMachining: Положение как перед обработкой цикла

ToolAxClearanceHeight: Установить ось инструмента на безопасную высоту

Вывод сообщения об ошибке "Шпиндель ?", если не активна функция M3/M4

on: выводить сообщение об ошибке

off: не выводить сообщение об ошибке

Вывод сообщения об ошибке "Ввод отрицательного значения глубины"

on: выводить сообщение об ошибке

off: не выводить сообщение об ошибке

Тип подвода к стенке паза на боковой поверхности цилиндра

LineNormal: подвод по прямой

CircleTangential: подвод с круговым перемещением

M-функция для ориентации шпинделя в циклах обработки

-1: ориентация шпинделя непосредственно через NC

0: функция неактивна

от 1 до 999: номер M-функции для ориентации шпинделя

Не показывать сообщение об ошибке "Вид врезания невозможен"

on: не выводить сообщение об ошибке

Настройки параметров

off: выводить сообщение об ошибке

Геометрический фильтр для отфильтрованных линейных элементов

Тип стретч-фильтра

- **Off:** фильтр не активен
- **ShortCut:** пропуск отдельных точек в многоугольнике
- **Average:** геометрический фильтр сглаживает углы

Максимальное расстояние между отфильтрованным и неотфильтрованным контуром
от 0 до 10 [мм]: фильтруемые точки находятся внутри этого допуска для получающегося отрезка

Максимальная длина отрезка, получающегося при фильтрации
от 0 до 1000 [мм]: длина, по которой действует геометрическая фильтрация

18.1 Параметры пользователя, заданные для конкретного станка

Настройки параметров

Настройки для редактора программ

Создавать резервные файлы

TRUE: После редактирования программ создавать резервный файл**FALSE:** После редактирования программ не создавать резервный файл

Поведение курсора после удаления строк

TRUE: Курсор после удаления строки стоит на предыдущей строке (режим iTNC)**FALSE:** Курсор после удаления строки стоит на следующей строке

Поведение курсора на первой или последней строке

TRUE: Движение курсора по кругу в начале/конце PGM разрешено**FALSE:** Движение курсора по кругу в начале/конце PGM не разрешено

Перенос текста при многострочных кадрах

ALL: Всегда показывать строки полностью**ACT:** Показывать полностью только строки активного кадра**NO:** Показывать строки полностью, только когда кадр редактируется

Активировать вспомогательную графику при вводе циклов

TRUE: Всегда показывать вспомогательную графику во время ввода**FALSE:** Показывать вспомогательную графику, только, если программная клавиша **ПОМОЩЬ ПО ЦИКЛАМ** установлена на ВКЛ. Программная клавиша **ПОМОЩЬ ПО ЦИКЛАМ ВКЛ/ВЫКЛ** отображается в режиме программирования при нажатии кнопки "Выбор деления экрана"

Поведение панели программных клавиш после ввода цикла

TRUE: после задания цикла оставить панель программных клавиш для циклов активной**FALSE:** после задания цикла скрыть панель программных клавиш для циклов

Контрольный запрос при удалении кадра

TRUE: отображать контрольный запрос при удалении кадра**FALSE:** не отображать контрольный запрос при удалении кадра

Номер строки, до которой выполняется проверка управляющей программы

от 100 до 50000: длина программы, на которой будет должна будет проверяться геометрия

DIN/ISO-программирование: задание размера шага для нумерации кадров

от 0 до 250: размер шага, с помощью которого создаются DIN/ISO-кадры в программе

Назначение программируемых осей

TRUE: использовать заданную конфигурацию осей**FALSE:** использовать конфигурацию осей XYZABCUVW по умолчанию

Поведение при параксиальных кадрах позиционирования

TRUE: параксиальные кадры позиционирования разрешены**FALSE:** параксиальные кадры позиционирования заблокированы

Параметры пользователя, заданные для конкретного станка 18.1

Настройки параметров

Номер строки до которой идет поиск одинаковых элементов синтаксиса
от 500 до 50000: Поиск выбранного элемента при помощи клавиш со стрелками вверх-вниз

Настройки для управления файлами

Отображение подчиненных файлов
ВРУЧНУЮ: подчиненные файлы отображаются
АВТОМАТИЧЕСКИ: подчиненные файлы не отображаются

Ввод пути для конечного пользователя

Список дисководов и/или директорий
Здесь в управлении файлов система ЧПУ отображает зарегистрированные дисководы и директории

Путь вывода FN 16 для отработки

Путь для FN 16-вывода, если в программе не определяется путь

Путь вывода FN 16 для режима "Программирование" и "Тест программы"

Путь для FN 16-вывода, если в программе не определяется путь

Последовательный интерфейс RS232

Дополнительная информация: "Настройка интерфейса передачи данных", Стр. 629

Таблицы и обзоры

18.2 Разводка контактов и кабели для интерфейсов передачи данных

18.2 Разводка контактов и кабели для интерфейсов передачи данных

Интерфейс V.24/RS-232-C оборудования HEIDENHAIN



Интерфейс соответствует европейскому стандарту EN 50 178 **Безопасное отключение от сети.**

При использовании блока адаптера с 25-полюсным гнездом:

TNC		Кабель 365725-xx		Блок адаптера 310085-01		Кабель 274545-xx			
Вилка	Расположение контактов	Розетка	Цвет	Розетка	Вилка	Розетка	Вилка	Цвет	Розетка
1	не занят	1		1	1	1	1	белый/ коричневый	1
2	RXD	2	желтый	3	3	3	3	желтый	2
3	TXD	3	зеленый	2	2	2	2	зеленый	3
4	DTR	4	коричневый	20	20	20	20	коричневый	8
5	сигнал GND	5	красный	7	7	7	7	красный	7
6	DSR	6	синий	6	6	6	6		6
7	RTS	7	серый	4	4	4	4	серый	5
8	CTR	8	розовый	5	5	5	5	розовый	4
9	не занимать	9					8	фиолетовый	20
корпус	внешний экран	корпус	внешний экран	корпус	корпус	корпус	корпус	внешний экран	корпус

Разводка контактов и кабели для интерфейсов передачи данных 18.2

При использовании блока адаптера с 9-пол.:

ЧПУ		Кабель 355484-xx			Блок адаптера 363987-02		Кабель 366964-xx		
Вилка	Расположение контактов	Розетка	Цвет	Штифт	Розетка	Штифт	Розетка	Цвет	Розетка
1	не занимать	1	красный	1	1	1	1	красный	1
2	RXD	2	желтый	2	2	2	2	желтый	3
3	TXD	3	белый	3	3	3	3	белый	2
4	DTR	4	коричневый	4	4	4	4	коричневый	6
5	сигнал GND	5	черный	5	5	5	5	черный	5
6	DSR	6	фиолетовый	6	6	6	6	фиолетовый	4
7	RTS	7	серый	7	7	7	7	серый	8
8	CTR	8	белый/ зеленый	8	8	8	8	белый/ зеленый	7
9	не занимать	9	зеленый	9	9	9	9	зеленый	9
корпус	внешний экран	корпус	внешний экран	корпус	корпус	корпус	корпус	внешний экран	корпус

Таблицы и обзоры

18.2 Разводка контактов и кабели для интерфейсов передачи данных

Устройства других производителей

Разводка контактов у оборудования других производителей может значительно отличаться от разводки контактов устройств фирмы HEIDENHAIN.

Разводка контактов зависит от устройства и типа передачи. Следует изучить информацию о разводке контактов блока адаптера в таблице, приведенной ниже.

Блок адаптера 363987-02		VB 366964-xx		
Розетка	Вилка	Розетка	Цвет	Розетка
1	1	1	красный	1
2	2	2	желтый	3
3	3	3	белый	2
4	4	4	коричневый	6
5	5	5	черный	5
6	6	6	фиолетовый	4
7	7	7	серый	8
8	8	8	белый/ зеленый	7
9	9	9	зеленый	9
корпус	корпус	корпус	внешний экран	корпус

Разводка контактов и кабели для интерфейсов передачи данных 18.2

Интерфейс Ethernet-сети, гнездо RJ45

Максимальная длина кабеля:

- не экранированный: 100 м
- экранированный: 400 м

Пин	Сигнал	Описание
1	TX+	Transmit Data (передача данных)
2	TX-	Transmit Data (передача данных)
3	REC+	Receive Data (прием данных)
4	своб.	
5	своб.	
6	REC-	Receive Data (прием данных)
7	своб.	
8	своб.	

18.3 Техническая информация

Расшифровка символов

- Стандартное оснащение
- Опции осей
- 1 Дополнительный набор функций 1
- 2 Дополнительный набор функций 2
- x Опция ПО, кроме "Дополнительного набора функций 1" и "Дополнительного набора функций 2"

функции пользователя

Краткое описание	<ul style="list-style-type: none"> ■ Базовое исполнение: 3 оси плюс шпиндель □ Дополнительная ось для 4-х осей и неследящего шпинделя □ Дополнительная ось для 5-х осей и неследящего шпинделя
Ввод программ	В диалоге открытым текстом HEIDENHAIN и формате DIN/ISO
Ввод координат	<ul style="list-style-type: none"> ■ Заданные позиции для прямых и окружностей в декартовой или полярной системе координат ■ Размерные данные абсолютные или инкрементные ■ Индикация и ввод данных в мм или дюймах
Коррекции инструмента	<ul style="list-style-type: none"> ■ Радиус инструмента в плоскости обработки и длина инструмента x Предварительный расчет до 99 кадров для контура с поправкой на радиус (M120)
Таблицы инструмента	Несколько таблиц инструментов с любым количеством инструментов
Постоянная скорость движения по контуру	<ul style="list-style-type: none"> ■ Относительно траектории центра инструмента ■ Относительно режущей кромки инструмента
параллельный режим работы	Составление программы с графической поддержкой, во время отработки другой программы
Режимы резания	Автоматический расчет частоты вращения шпинделя, скорости резания, подачи на один зубец и подачи на один оборот
Трехмерная обработка (Дополнительный набор функций 2)	<ul style="list-style-type: none"> 2 Особо плавный ход движения 2 Трехмерная коррекция инструмента через вектор нормали к поверхности 2 Изменение положения поворотной головки с помощью электронного маховичка во время выполнения программы; позиция вершины инструмента остается неизменной (TCPM = Tool Center Point Management) 2 Положение инструмента перпендикулярно контуру 2 Коррекция на радиус инструмента перпендикулярно направлению движения и направлению инструмента
Обработка с помощью круглого стола (Дополнительный набор функций 1)	<ul style="list-style-type: none"> 1 Программирование контуров на развернутой боковой поверхности цилиндра 1 Подача в мм/мин
Элементы контура	<ul style="list-style-type: none"> ■ прямая ■ фаска

функции пользователя

	<ul style="list-style-type: none"> ■ круговая траектория ■ центр окружности ■ радиус окружности ■ плавно примыкающая круговая траектория ■ скругление углов
Вход в контур и выход из контура	<ul style="list-style-type: none"> ■ По прямой: по касательной или перпендикулярно ■ По окружности
Программирование свободного контура FK	x Программирование свободного контура (FK) в диалоге открытым текстом HEIDENHAIN и с графическим отображением для деталей с размерами, заданными не по стандартам NC
Переходы в другое место программы	<ul style="list-style-type: none"> ■ Подпрограммы ■ Повтор части программы ■ Использование любой программы в качестве подпрограммы
Циклы обработки	<ul style="list-style-type: none"> ■ Циклы сверления и нарезания резьбы метчиком с компенсирующим патроном и без него ■ Черновая обработка прямоугольного и круглого кармана x Циклы глубокого сверления, развертывания, расточки, зенкерования, центровки x Циклы для фрезерования внутренней и внешней резьбы x Чистовая обработка прямоугольного и круглого кармана x Циклы строчного фрезерования ровных и наклонных поверхностей x Циклы для фрезерования прямых и закругленных канавок x Точечные рисунки на окружности и линиях x Карман контура параллельно к контуру x Протяжка контура x Дополнительно могут интегрироваться циклы производителя – специальные, созданные производителем станка циклы обработки
Преобразование координат	<ul style="list-style-type: none"> ■ Смещение, поворот, зеркальное отображение ■ Коэффициент масштабирования (для заданной оси) <p>1 Наклон плоскости обработки (Дополнительный набор функций 1)</p>
Параметры Q Программирование с использованием переменных	<ul style="list-style-type: none"> ■ Основные математические функции =, +, -, *, /, извлечение корня ■ Логические операции (=, ≠, <, >) ■ Вычисления в скобках ■ $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\tan \alpha$, arcus sin, arcus cos, arcus tan, a^n, e^n, ln, log, абсолютное значение числа, константа π, операция отрицания, разряды после запятой или перед запятой отбрасываются ■ Функции для расчета окружности ■ Параметры строки
Помощь при программировании	<ul style="list-style-type: none"> ■ Калькулятор ■ Полный перечень всех имеющихся сообщений об ошибках

функции пользователя

		<ul style="list-style-type: none"> ■ Контекстно-зависимая функция помощи при возникновении сообщений об ошибках ■ TNCguide: встроенная функция помощи ■ Графическая поддержка при программировании циклов ■ Кадры комментария и сегментации в NC-программе
Захват текущей позиции		<ul style="list-style-type: none"> ■ Присвоение фактической позиции непосредственно в управляющей программе
Графика при тестировании	x	Графическое моделирование выполнения обработки, даже во время отработки другой программы
Виды изображений	x	Вид сверху / представление в 3 плоскостях / трехмерное изображение / 3D-линейная графика
	x	Увеличение фрагмента
Графика при программировании		<ul style="list-style-type: none"> ■ В режиме работы Программирование графически отображаются управляющие кадры (двумерная штриховая графика), даже если обрабатывается другая программа
Графика при обработке	x	Графическое изображение обрабатываемой программы с видом сверху / представление в виде проекции на 3 плоскости / трехмерное изображение
Время обработки		<ul style="list-style-type: none"> ■ Расчет времени обработки в режиме Тест программы ■ Индикация текущего времени обработки в режимах Покадровое выполнение программы и Выполнение программы в автоматическом режиме
Управление точками привязки		<ul style="list-style-type: none"> ■ Для сохранения любых точек привязки
Повторный вход в контур		<ul style="list-style-type: none"> ■ Поиск произвольного кадра в программе и подвод к рассчитанной заданной позиции для продолжения обработки ■ Прерывание программы, выход из контура и возврат в него
Таблицы нулевых точек		<ul style="list-style-type: none"> ■ Несколько таблиц нулевых точек для сохранения нулевых точек относительно заготовки
Циклы контактных щупов	x	калибровка измерительного щупа
	x	Ручная или автоматическая компенсация наклонного положения заготовки
	x	Ручное и автоматическое назначение координат точки привязки
	x	Автоматическое измерение заготовок
	x	Автоматическое измерение инструмента

Технические характеристики

Компоненты	<ul style="list-style-type: none"> ■ Станочный пульт ■ TFT-плоский цветной дисплей с программными клавишами
Память программ	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2 ГБ
Разрешение при вводе и отображении	<ul style="list-style-type: none"> ■ до 0,1 мкм на линейных осях ■ до 0,01 мкм на линейных осях (с опцией #23) ■ до 0,000 1° на угловых осях ■ до 0,000 01° мкм на угловых осях (с опцией #23)
Диапазон ввода	<ul style="list-style-type: none"> ■ Максимально 999 999 999 мм или 999 999 999°
Интерполяция	<ul style="list-style-type: none"> ■ Линейная в 4 осях ■ Круговая в 2 осях ■ Спиральная: совмещение круговой траектории и прямой
Время обработки кадра 3D-прямая без поправки на радиус	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1,5 мс
Управление осями	<ul style="list-style-type: none"> ■ Разрешение при регулировании положения: период сигнала датчика положения/1024 ■ Время цикла регулятора положения: 3 мс ■ Время цикла регулятора скорости: 200 мкс
Путь перемещения	<ul style="list-style-type: none"> ■ Макс. 100 м (3937 дюймов)
Частота вращения шпинделя	<ul style="list-style-type: none"> ■ Максимум 100 000 об/мин (заданное аналоговое значение числа оборотов)
Компенсация погрешностей	<ul style="list-style-type: none"> ■ Линейные и нелинейные погрешности осей, люфт, обратные выбросы при круговых движениях, тепловое расширение ■ Трение покоя
Интерфейсы передачи данных	<ul style="list-style-type: none"> ■ По одному V.24 / RS-232-C макс. 115 кбод ■ Расширенный интерфейс передачи данных с LSV-2-протоколом для внешнего управления системой ЧПУ через интерфейс передачи данных с применением ПО фирмы HEIDENHAIN TNCremo ■ Интерфейс Ethernet 1000 Base-T ■ 5 x USB (1 x фронтальн. USB 2.0; 4 x задн. USB 3.0)
Температура окружающей среды	<ul style="list-style-type: none"> ■ Эксплуатация: от 5 до +45 °С ■ Хранение: от -35 до +65 °С

Аксессуары

Электронные маховички	<ul style="list-style-type: none"> ■ переносной пульт HR 410 или ■ переносной беспроводной пульт HR 550 FS с дисплеем или ■ переносной пульт HR 520 с дисплеем или ■ переносной пульт HR 420 с дисплеем или ■ встраиваемый маховичок HR 130 или ■ до трех встраиваемых маховичков HR 150 при использовании адаптера HRA 110 для маховичков
Контактная система измерения	<ul style="list-style-type: none"> ■ TS 260: контактный 3D-щуп с кабелем ■ TS 440: контактный 3D-щуп с инфракрасной передачей данных ■ TS 444: контактный 3D-щуп с инфракрасным приемопередатчиком без батареи ■ TS 640: контактный 3D-щуп с инфракрасной передачей данных ■ TS 740: высокоточный контактный 3D-щуп с инфракрасным приемопередатчиком ■ TT 160: контактный 3D-щуп для измерения инструмента ■ TT 449: контактный 3D-щуп для измерения инструмента с инфракрасным приемопередатчиком

Расширенный набор функций 1 (номер опции #8)

Расширенные функции группа 1	<p>Обработка на поворотном столе:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Контуры на развертке цилиндра ■ Подача в мм/мин <p>Преобразование координат: Наклон плоскости обработки</p> <p>Интерполяция: Окружность в 3 осях при развернутой плоскости обработки (пространственная окружность)</p>
-------------------------------------	--

Дополнительный набор функций 2 (номер опции #9)

Расширенные функции группа 2	<p>3D-обработка:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Особо плавный ход движения ■ Трехмерная коррекция инструмента через вектор нормали к поверхности ■ Изменение положения поворотной головки с помощью электронного маховичка во время выполнения программы; позиция вершины инструмента остается неизменной (TCPM = Tool Center Point Management) ■ Положение инструмента перпендикулярно контуру ■ Поправка на радиус инструмента перпендикулярно направлению движения и направлению инструмента <p>Интерполяция: Линейная в 5 осях (требуется лицензия на экспорт)</p>
-------------------------------------	---

Функции измерительных щупов (номер опции #17)

Функции измерительного щупа	Циклы измерительного щупа <ul style="list-style-type: none"> ■ Компенсация смещения инструмента в автоматическом режиме ■ Установка координат точки привязки в ручном режиме ■ Установка координат точки привязки в автоматическом режиме ■ Автоматическое измерение заготовок ■ Автоматическое измерение инструмента
------------------------------------	--

HEIDENHAIN DNC (номер опции #18)

Связь с внешними приложениями ПК через компоненты COM

Дополнительные возможности программирования (номер опции #19)

Дополнительные функции программирования	Программирование свободного контура FK: Программирование открытым текстом HEIDENHAIN с графической поддержкой для деталей, описанных не полностью Циклы обработки: <ul style="list-style-type: none"> ■ Глубокое сверление, развертывание, расточка, зенкерование, центровка (циклы 201 - 205, 208, 240, 241) ■ Фрезерование внутренней и внешней резьбы (циклы 262 - 265, 267) ■ Чистовая обработка прямоугольных и круглых карманов и островов (циклы 212 - 215, 251- 257) ■ Фрезерование за несколько проходов ровных и наклонных поверхностей (циклы 230 - 233) ■ Прямые и круглые канавки (циклы 210, 211, 253, 254) ■ Образцы отверстий на окружности и прямой (циклы 220, 221) ■ Протяжка контура, карман контура - также параллельно контуру, канавка по контуру траходиально (циклы 20 - 25, 275) ■ Гравировка (цикл 225) ■ Возможность интеграции циклов производителя станка (специальных циклов, созданных фирмой-изготовителем станка)
--	--

Дополнительные графические возможности (номер опции #20)

Дополнительные функции графики	Графика при тестировании и обработке <ul style="list-style-type: none"> ■ Вид сверху ■ Представление в трех плоскостях ■ Трехмерное изображение
---------------------------------------	---

Дополнительный набор функций 3 (номер опции #21)

Дополнительные функции группа 3	Коррекция инструмента: M120: предварительный расчет до 99 кадров контура с коррекцией на радиус (LOOK AHEAD) 3D-обработка: M118: совмещенное позиционирование маховичком во время прогона программы
--	--

18.3 Техническая информация

Управление паллетами (опция #22)

Управление паллетами	Обработка деталей в произвольной последовательности
----------------------	---

Шаг индикации (номер опции #23)

Шаг индикации	Точность ввода:
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Линейные оси до 0,01 мкм ■ Круговые оси до 0,00001°

DXF-конвертер (номер опции #42)

DXF-конвертер	<ul style="list-style-type: none"> ■ Поддерживаемый DXF-формат: AC1009 (AutoCAD R12) ■ Приемка контуров и образцов отверстий ■ Удобное назначение точки привязки ■ Графический выбор отрезков контура из программ открытым текстом
---------------	--

KinematicsOpt (опция #48)

Оптимизация кинематики станка	<ul style="list-style-type: none"> ■ Сохранение/восстановление активной кинематики ■ Проверка активной кинематики ■ Оптимизация активной кинематики
-------------------------------	--

Extended Tool Management (опция #93)

Расширенное управление инструментом	на базе Python
-------------------------------------	----------------

Remote Desktop Manager (опция #133)

Менеджер удаленного рабочего стола	<ul style="list-style-type: none"> ■ Windows на отдельном компьютере ■ Завязка на операционную систему ЧПУ
------------------------------------	--

Cross Talk Compensation – CTC (опция #141)

Компенсация сопряжения осей	<ul style="list-style-type: none"> ■ Определение погрешности положения, обусловленной динамикой, путем ускорения оси ■ Компенсация TCP (Tool Center Point)
-----------------------------	--

Position Adaptive Control – PAC (опция #142)

Адаптивное управление положением	<ul style="list-style-type: none"> ■ Настройка параметров регулирования в зависимости от положения осей в рабочем пространстве ■ Настройка параметров регулирования в зависимости от скорости или ускорения оси
----------------------------------	---

Load Adaptive Control – LAC (опция #143)

Адаптивное управление нагрузкой	<ul style="list-style-type: none"> ■ Автоматическое определение масс заготовок и сил трения ■ Настройка параметров регулирования в зависимости от текущей массы заготовки.
---------------------------------	--

Active Chatter Control – ACC (опция #145)

Активное подавление дребезга	Полностью автоматическая функция для подавления дребезга во время обработки
------------------------------	---

Active Vibration Damping – AVD (опция #146)

Активное подавление вибраций Подавление вибраций станка для улучшения качества поверхности

Форматы ввода и единицы измерения в функциях ЧПУ

Позиции, координаты, радиусы окружностей, длина фасок	От -99 999,9999 до +99 999,9999 (5,4: разрядов перед запятой, разрядов после запятой) [мм]
Номера инструментов	0 до 32767,9 (5,1)
Имена инструментов	32 знака, при TOOL CALL записываются между "" Допустимые специальные знаки: #, \$, %, &, -
Дельта-значения для коррекции инструмента	от -99,9999 до +99,9999 (2,4) [мм]
Частота вращения шпинделя	от 0 до 99 999,999 (5,3) [об/мин]
Подачи	от 0 до 99 999,999 (5,3) [мм/мин] или [мм/зуб] или [мм/об]
Время выдержки в цикле 9	от 0 до 3 600,000 (4,3) [с]
Шаг резьбы в различных циклах	от -9,9999 до +9,9999 (2,4) [мм]
Угол для ориентации шпинделя:	от 0 до 360,0000 (3,4) [°]
Угол для полярных координат, вращение, поворот плоскости	от -360,0000 до 360,0000 (3,4) [°]
Угол полярных координат для винтовой интерполяции (CP)	от -5 400,0000 до 5 400,0000 (4,4) [°]
Номера нулевых точек в цикле 7	от 0 до 2 999 (4,0)
Коэффициент масштабирования в циклах 11 и 26	от 0.000001 до 99.999999 (2.6)
Дополнительные M-функции	0 - 999 (4,0)
Диапазон Q-параметров	0 - 1999 (4,0)
Значения Q-параметров	от -99 999,9999 до +99 999,9999 (9.6)
Метки (LBL) для переходов в программе	0 - 999 (5,0)
Метки (LBL) для переходов в программе	Произвольная строка текста между верхними кавычками ("")
Количество повторов частей программы REP	1 - 65534 (5,0)
Номер ошибки для функции Q-параметров (FN14)	от 0 до 1 199 (4,0)

Таблицы и обзоры

18.4 Обзорные таблицы

18.4 Обзорные таблицы

Циклы обработки

Номер цикла	Обозначение цикла	DEF-активный	CALL-активный
7	SMESCHENJE NULJA	■	
8	ZERK.OTRASHENJE	■	
9	WYDERSHKA WREMENI	■	
10	POWOROT	■	
11	MASCHTABIROWANIE	■	
12	WYZOW PROGRAMMY	■	
13	ORIENT.OSTAN.SPIND	■	
14	DANNYJE KONTURA	■	
19	PLOSK.OBRABOT.	■	
20	DANNYJE KONTURA	■	
21	PREDSWERLENJE		■
22	CHERN.OBRABOTKA		■
23	CHIST.OBRAB.DNA		■
24	CHIST.OBRAB.STOR.		■
25	CONTOUR TRAIN		■
26	KOEFF.MASCHT.OSI	■	
27	POW.CILINDRA		■
28	POW.CILINDRA		■
29	CYL SURFACE RIDGE		■
32	DOPUSK	■	
39	CYL. SURFACE CONTOUR		■
200	SWERLENIJE		■
201	RAZWIORTYWANIE		■
202	RASTOCHKA		■
203	UNIVERS. SWERLENIE		■
204	OBRAT.ZENKEROWANIE		■
205	UNIW. GL. SWERLENIE		■
206	NAREZANIE REZBI		■
207	NAREZANJE REZBY GS		■
208	BORE MILLING		■
209	NAR. WN. REZBY/LOM.ST.		■
210	FREZ.KANAWKI M.D		■
211	KRUGOW.KANAWKA		■
212	CHISTOW.OBR.KARM		■

Номер цикла	Обозначение цикла	DEF-активный	CALL-активный
213	CHISTOW.OBR.STOJKI		■
214	CHIST.OBR.KR.KARMANA		■
214	CHIST.OBR.KR.STOJKI		■
220	OBRAZEC KRUG	■	
221	RIADY IZ OTWIERSTIJ	■	
225	GRAVIROVKA		■
230	FREZ.ZA NIESK.PROCH.		■
231	REGUL.POWIERCHN.		■
232	FREZER. POVERKHNOSTI		■
233	FREZEROVAN.POVERKHN.		■
239	OPREDELENIE NGARUZK.	■	
240	ZENTRIROVANIE		■
241	SINGLE-LIP D.H.DRLNG		■
247	NAZN.KOORD.BAZ.TOCH	■	
251	PRJAMOUGOLNYJ KARMAN		■
252	KRUGOWOJ KARMAN		■
253	FREZEROWANIE PAZOW		■
254	KRUGOW.KANAWKA		■
256	RECTANGULAR STUD		■
257	CIRCULAR STUD		■
258	ФРЕЗЕРОВАНИЕ МНОГОУГ. ОСТРОВА		■
262	REZBOFREZEROWANIE		■
263	REZBOFREZ.S ZEN.FAS.		■
264	FR.OTWI.S SP.SWERLOM		■
265	FREZ.OTWIER.PO HEL.		■
267	NARUSHNAJA REZBA		■
270	CONTOUR TRAIN DATA	■	
275	VIHR.FR.KONT.KANAVKI		■

Таблицы и обзоры

18.4 Обзорные таблицы

Дополнительные функции

М	Действие	Действует в	начале кадра	в конце кадра	Страница
M0	ОСТАНОВКА выполнения программы/ОСТАНОВКА шпинделя/ Подача СОЖ ВЫКЛ			■	394
M1	ОСТАНОВКА выполнения программы по выбору оператора/ ОСТАНОВКА шпинделя/подача СОЖ ВЫКЛ			■	616
M2	Отработка программы ОСТАНОВКА/ОСТАНОВКА шпинделя/ Охлаждающая жидкость ВЫКЛ/при необходимости Удаление индикации состояния (зависит от параметров станка)/Возврат к кадру 1			■	394
M3	Шпиндель ВКЛ по часовой стрелке		■		394
M4	Шпиндель ВКЛ против часовой стрелки		■		
M5	ОСТАНОВКА шпинделя			■	
M6	Смена инструмента/ОСТАНОВКА выполнения программы (зависит от машинных параметров)/ОСТАНОВКА шпинделя			■	394
M8	Подача СОЖ ВКЛ		■		394
M9	Подача СОЖ ВЫКЛ			■	
M13	Шпиндель ВКЛ по часовой стрелке/Подача СОЖ ВКЛ		■		394
M14	Шпиндель ВКЛ против часовой стрелки/Подача СОЖ ВКЛ		■		
M30	Функция идентична M2			■	394
M89	Свободно программируемая дополнительная функция или вызов цикла, действует модально (зависит от машинных параметров)		■	■	Инструкция по циклам
M91	В кадре позиционирования: координаты относятся к нулевой точке станка		■		395
M92	В кадре позиционирования: координаты отсчитываются от определенной фирмой-производителем станка позиции, например, от позиции смены инструмента		■		395
M94	Сокращение индикации оси вращения до значения не более 360°		■		479
M97	Обработка небольших уступов контура			■	398
M98	Полная обработка разомкнутых контуров			■	399
M99	Вызов цикла в кадре			■	Инструкция по циклам
M101	Автоматическая замена инструмента запасным инструментом, при истекшем сроке службы			■	202
M102	Сброс M101			■	
M107	Подавление сообщения об ошибке при наличии припуска у запасных инструментов			■	202
M108	Сброс M107			■	
M109	Постоянная скорость движения по траектории для режущей кромки инструмента (увеличение и уменьшение подачи)		■		402
M110	Постоянная скорость движения по траектории для режущей кромки инструмента (только уменьшение подачи)		■		
M111	Сброс M109/M110			■	

М	Действие	Действует в	начале	в	Страница
			кадра	конце	
				кадра	
M116	Скорость подачи для круговых осей в мм/мин		■		477
M117	Сброс M116			■	
M118	Наложение позиционирования маховичком во время выполнения программы		■		405
M120	Предварительный расчет контура с поправкой на радиус (LOOK AHEAD)		■		403
M126	Перемещение осей вращения по оптимальной траектории		■		478
M127	Сброс M126			■	
M128	Сохранение положения вершины инструмента при позиционировании осей наклона (TCPM)		■		480
M129	Сброс M129			■	
M130	В кадре позиционирования: точки относятся к ненаклоненной системе координат		■		397
M138	Выбор осей наклона		■		483
M140	Отвод от контура по направлению оси инструмента		■		407
M143	Отмена разворота плоскости обработки		■		409
M144	Учет кинематики станка в ФАКТИЧЕСКОЙ/ЗАДАННОЙ позициях в конце кадра		■		484
M145	Сброс M144			■	
M141	Блокирование мониторинга контактного щупа		■		409
M148	Автоматический отвод инструмента от контура при NC-остановке		■		410
M149	Сброс M148			■	

Таблицы и обзоры

18.5 Функции TNC 620 и iTNC 530 в сравнении

18.5 Функции TNC 620 и iTNC 530 в сравнении

Сравнение: технические данные

Функция	TNC 620	iTNC 530
Оси	Максимум 6	Максимум 18
Точность ввода и дискретность индикации:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Линейные оси 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0,1 мкм, 0,01 мкм с опцией #23 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0,1 мкм
<ul style="list-style-type: none"> ■ Круговые оси 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0,001°, 0,00001° с опцией #23 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0,0001°
Контуры управления для высокочастотного шпинделя и линейных и высокомоментных двигателей	С опцией #49	С опцией #49
Переключ.	Цветной плоский TFT-дисплей 15,1 дюйма	Цветной плоский TFT-дисплей 19 дюймов или цветной плоский TFT-дисплей 15,1 дюйма
Носитель данных для NC- и PLC-программ, системных данных	CompactFlash карта памяти	Жесткий диск или твердотельный диск SSDR
Программная память для NC-программ	2 ГБ	>21 ГБ
время переработки кадра	1,5 мс	0,5 мс
Операционная система HeROS	Да	Да
Интерполяция:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ прямая ■ Круг ■ Спираль ■ Сплайн 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 5 осей ■ 3 осей ■ Да ■ Нет 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 5 осей ■ 3 осей ■ Да ■ Да с опцией #9
Оборудование	Компактное в пульте управления или модульное в шкафу электроуправления	Модульное в шкафу электроуправления

Сравнение: интерфейсы данных

Функция	TNC 620	iTNC 530
Gigabit-Ethernet 1000BaseT	X	X
Последовательный интерфейс RS-232-C	X	X
Последовательный интерфейс RS-422	-	X
USB-интерфейсы	X	X

Функции TNC 620 и iTNC 530 в сравнении 18.5

Сравнение: аксессуары

Функция	TNC 620	iTNC 530
Электронные маховички		
■ HR 410/510	X	X
■ HR 420	X	X
■ HR 520/530/550	X	X
■ HR 130	X	X
■ HR 150 с помощью HR 110	X	X
Контактный щуп		
■ TS 260/TS 460	X	X
■ TS 440/TS 444	X	X
■ TS 640/TS 642/TS 740	X	X
■ TS 220/TS 230	X	X
■ TS 249	X	X
■ SE 660	X	X
■ SE 540/SE 640/SE 642	X	X
■ TT 140	X	X
■ TT 160/ TT460	X	X
■ TT 449	X	X
■ TL Nano	X	X
■ TL Micro 150/200/300	X	X
Промышленные ПК		
■ IPC 6641	X	X
■ ITC 750/760	X	X
■ ITC 755	X	X

Сравнение: программное обеспечение для ПК

Функция	TNC 620	iTNC 530
ПО программная станция	Доступно	Доступно
TNCremoNT для передачи данных с TNCbackup для резервного сохранения данных	Доступно	Доступно
TNCremoPlus ПО для передачи данных с программой Live Screen	Доступно	Доступно
virtualTNC: компоненты управления виртуальными станками	Доступно	Доступно

18.5 Функции TNC 620 и iTNC 530 в сравнении

Сравнение: функции, характерные для станка

Функция	TNC 620	iTNC 530
Переключение области перемещения	Функция доступна	Функция доступна
Центральный привод (1 двигатель для нескольких осей станка)	Функция доступна	Функция доступна
Управление осью C (Мотор шпинделя вращает ось C)	Функция доступна	Функция доступна
Автоматическая смена фрезерующей головки	Функция доступна	Функция доступна
Поддержка угловых головок	Функция недоступна	Функция доступна
Идентификация инструмента Balluff	Функция доступна (с Python)	Функция доступна
Управление несколькими магазинами инструмента	Функция доступна	Функция доступна
Расширенное управление инструментом с помощью Python	Функция доступна	Функция доступна

Сравнение: пользовательские функции

Функция	TNC 620	iTNC 530
Ввод программ		
■ В диалоге открытым текстом HEIDENHAIN	■ X	■ X
■ В DIN/ISO	■ X	■ X
■ С помощью smarT.NC	■ –	■ X
■ В ASCII-редакторе	■ X, редактируется напрямую	■ X, редактируется после преобразования
Ввод координат		
■ Координаты заданной позиции для прямых и окружности в прямоугольной системе координат	■ X	■ X
■ Координаты заданной позиции для прямых и окружности в полярных координатах	■ X	■ X
■ Размерные данные абсолютные или инкрементальные	■ X	■ X
■ Индикация и ввод данных в мм или дюймах	■ X	■ X
■ Установка последней позиции инструмента в качестве полюса (пустой CC-кадр)	■ X (сообщение об ошибке, если копирование полюса не однозначно)	■ X
■ Вектор нормали к поверхности (LN)	■ X	■ X
■ Сплайн-кадры (SPL)	■ –	■ X, с опцией #9

Функции TNC 620 и iTNC 530 в сравнении 18.5

Функция	TNC 620	iTNC 530
Коррекция на инструмент		
■ В плоскости обработки и длина инструмента	■ X	■ X
■ Контур с поправкой на радиус предварительный расчет до 99 кадров	■ X, с опцией #21	■ X
■ Трехмерная коррекция на радиус инструмента	■ X, с опцией #9	■ X, с опцией #9
Таблица инструмента		
■ Центральное хранение данных инструмента	■ X	■ X
■ Несколько таблиц инструментов с любым количеством инструментов	■ X	■ X
■ Гибкое управление типами инструмента	■ X	■ –
■ Выборочная индикация выбранных инструментов	■ X	■ –
■ Функция сортировки	■ X	■ –
■ Названия столбцов	■ Частично с _	■ Частично с -
■ Функция копирования: целенаправленная перезапись данных инструмента	■ X	■ X
■ Просмотр формы	■ Переключение с помощью клавиши выбора разделения экрана	■ Переключение с помощью Softkey
■ Обмен таблицами инструмента между TNC 620 и iTNC 530	■ X	■ Невозможно
Таблица измерительных щупов для управления различными контактными 3D-щупами	X	–
Создание файла применения инструмента, проверка доступности	X	X
Расчет данных резания: автоматический расчет скорости вращения шпинделя и скорости подачи	Простое средство расчета данных резания	С помощью сохраненных технологических таблиц
Задание произвольных таблиц	<ul style="list-style-type: none"> ■ Свободно определяемые таблицы (файлы .TAB) ■ Считывание и запись с помощью FN-функций ■ Задание через данные конфигурации ■ Имя таблицы должно начинаться с буквы ■ Считывание и запись с помощью SQL-функций 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Свободно определяемые таблицы (файлы .TAB) ■ Считывание и запись с помощью FN-функций

Таблицы и обзоры

18.5 Функции TNC 620 и iTNC 530 в сравнении

Функция	TNC 620	iTNC 530
Постоянная скорость движения по траектории относительно центра траектории инструмента или режущей кромки инструмента	X	X
Параллельный режим работы: составление программы во время выполнения другой программы	X	X
Программирование осей счетчика	X	X
Наклон плоскости обработки (цикл 19, PLANE-функция)	X, опция #8	X, опция #8
Обработка на круглом столе:		
■ Программирование контуров на развернутой боковой поверхности цилиндра		
■ Боковой поверхности цилиндра (цикл 27)	■ X, опция #8	■ X, опция #8
■ Боковая поверхность цилиндра Канавка (цикл 28)	■ X, опция #8	■ X, опция #8
■ Боковая поверхность цилиндра Ребро (цикл 29)	■ X, опция #8	■ X, опция #8
■ Боковая поверхность цилиндра Внешний контур (цикл 39)	■ X, опция #8	■ X, опция #8
■ Подача в мм/мин или в об/мин	■ X, опция #8	■ X, опция #8
Перемещение в направлении оси инструмента		
■ Ручной режим (3D-ROT-меню)	■ X	■ X, FCL2-функция
■ Во время прерывания программы	■ X	■ X
■ Перекрытие маховичком	■ X	■ X, опция #44
Вход в контур и выход из него по прямой или окружности	X	X
Ввод подачи:		
■ F (мм/мин), ускоренных ход FMAX	■ X	■ X
■ FU (подача на оборот мм/об)	■ X	■ X
■ FZ (подача на зуб)	■ X	■ X
■ FT (время в секундах на путь)	■ –	■ X
■ FMAXT (при активном потенциометре ускоренного хода: время в секундах на путь)	■ –	■ X
FK-программирование свободного контура		
■ Программирование деталей, заданных не по NC-стандарту	■ X, опция #19	■ X
■ Конвертация FK-программы в диалог открытым текстом	■ –	■ X
Переходы в программе:		
■ Максимальное количество номеров меток	■ 9999	■ 1000
■ Подпрограммы	■ X	■ X

Функции TNC 620 и iTNC 530 в сравнении 18.5

Функция	TNC 620	iTNC 530
■ Глубина вложенных подпрограмм	■ 20	■ 6
■ Повторение части программы	■ X	■ X
■ Использование любой программы в качестве подпрограммы	■ X	■ X
Программирование Q-параметров:		
■ Стандартные математические функции	■ X	■ X
■ Ввод формулы	■ X	■ X
■ Обработка строки	■ X	■ X
■ Локальные Q-параметры QL	■ X	■ X
■ Оставшиеся Q-параметры QR	■ X	■ X
■ Изменение параметров при прерывании программы	■ X	■ X
■ FN15: PRINT	■ –	■ X
■ FN25: PRESET	■ –	■ X
■ FN26: TABOPEN	■ X	■ X
■ FN27: TABWRITE	■ X	■ X
■ FN28: TABREAD	■ X	■ X
■ FN29: PLC LIST	■ X	■ –
■ FN31: RANGE SELECT	■ –	■ X
■ FN32: PLC PRESET	■ –	■ X
■ FN37: EXPORT	■ X	■ –
■ FN38: SEND	■ X	■ X
■ Сохранить файл удаленно с помощью FN16	■ X	■ X
■ FN16 -форматирования: отсчитывать слева, отсчитывать справа, длины строк	■ X	■ X
■ Записать в LOG-файл с помощью FN16	■ X	■ –
■ Отображать содержание параметров в дополнительном поле статуса	■ X	■ –
■ Отображать содержание параметров при программировании (Q-INFO)	■ X	■ X
■ SQL -функции для считывания и записи таблиц	■ X	■ –

18.5 Функции TNC 620 и iTNC 530 в сравнении

Функция	TNC 620	iTNC 530
Графическая поддержка		
■ Графика при программировании 2D	■ X	■ X
■ REDRAW-функция	■ –	■ X
■ Отображение линий сетки в качестве заднего фона	■ X	■ –
■ 3D линейная графика	■ X	■ X
■ Графика при тестировании (вид сверху, изображение в 3 плоскостях, трехмерное изображение)	■ X, с опцией #9	■ X
■ Представление с высоким разрешением	■ X	■ X
■ Отображение инструмента	■ X, с опцией #9	■ X
■ Настройка скорости моделирования:	■ X, с опцией #9	■ X
■ Координаты при линии разреза 3 плоскости	■ –	■ X
■ Расширенные функции увеличения (управление мышкой)	■ X, с опцией #9	■ X
■ Отображение рамки для заготовки	■ X, с опцией #9	■ X
■ Отображение значения глубины в виде сверху при наведении мышью	■ –	■ X
■ Целенаправленная остановка теста программы (STOPP AT N)	■ –	■ X
■ Учет макроса смены инструмента	■ –	■ X
■ Графика обработки (вид сверху, изображение в 3 плоскостях, трехмерное изображение)	■ X, с опцией #9	■ X
■ Представление с высоким разрешением	■ X	■ X

Функции TNC 620 и iTNC 530 в сравнении 18.5

Функция	TNC 620	iTNC 530
Таблицы нулевых точек: сохранение нулевых точек заготовки	X	X
Таблица предустановок: управление точками привязки	X	X
Управление палетами		
■ Поддержка файлов палет	■ X, опция #22	■ X
■ Ориентированная на инструмент обработка	■ –	■ X
■ Таблица предустановок палет: управление точками привязки для палет	■ –	■ X
Повторный вход в контур		
■ С поиском кадра	■ X	■ X
■ После прерывания программы	■ X	■ X
Функция автозапуска	X	X
Захват текущей позиции: копирование фактических позиций в NC-программу	X	X
Расширенное управление файлами		
■ Создание нескольких списков и подсписков	■ X	■ X
■ Функция сортировки	■ X	■ X
■ Управление мышкой	■ X	■ X
■ Выбор списка с помощью Softkey	■ X	■ X
Помощь программисту:		
■ Вспомогательная графика при программировании циклов	■ X	■ X
■ Вспомогательные картинки с анимацией при выборе функции PLANE/PATTERN DEF	■ X	■ X
■ Вспомогательные картинки при PLANE/PATTERN DEF	■ X	■ X
■ Контекстно-зависимая функция помощи при возникновении сообщений об ошибках	■ X	■ X
■ TNCguide , система помощи основанная на гиперссылках	■ X	■ X
■ Контекстно зависимый вызов помощника	■ X	■ X
■ калькулятор	■ X (научно)	■ X (стандартно)
■ Кадры комментариев в NC-программе	■ X	■ X
■ Кадры группировки в NC-программе	■ X	■ X
■ Отображение сегментов программы в тесте программы	■ –	■ X

18.5 Функции TNC 620 и iTNC 530 в сравнении

Функция	TNC 620	iTNC 530
Динамический контроль столкновений DCM:		
■ Контроль столкновений в автоматическом режиме	■ –	■ X, опция #40
■ Контроль столкновений в ручном режиме	■ –	■ X, опция #40
■ Графическое отображение объектов столкновений	■ –	■ X, опция #40
■ Контроль столкновений во время теста программы	■ –	■ X, опция #40
■ Контроль зажимных приспособлений	■ –	■ X, опция #40
■ Управление инструментальными суппортами	■ X	■ X, опция #40
CAM-поддержка:		
■ Извлечение контуров из файлов DXF	■ X, опция #42	■ X, опция #42
■ Извлечение позиций обработки из файлов DXF	■ X, опция #42	■ X, опция #42
■ Оффлайн-фильтр для CAM-файлов	■ –	■ X
■ Стретч-фильтр	■ X	■ –
MOD-функции:		
■ Параметры пользователя	■ Данные конфигурации	■ Структура нумерации
■ OEM-вспомогательные файлы с сервисными функциями	■ –	■ X
■ Проверка носителя данных	■ –	■ X
■ Загрузка пакетов обновлений (Service-Packs)	■ –	■ X
■ Установка системного времени	■ X	■ X
■ Задание осей для назначения фактической позиции	■ –	■ X
■ Задание границ области перемещения	■ X	■ X
■ Блокировка доступа из вне	■ X	■ X
■ Переключение кинематики	■ X	■ X
Вызов циклов обработки:		
■ С помощью M99 или M89	■ X	■ X
■ С помощью CYCL CALL	■ X	■ X
■ С помощью CYCL CALL PAT	■ X	■ X
■ С помощью CYC CALL POS	■ X	■ X
Специальные функции:		
■ Создание программы обратного хода	■ –	■ X
■ Смещение нулевой точки с помощью TRANS DATUM	■ X	■ X
■ Адаптивное управление подачей AFC	■ –	■ X, опция #45
■ Глобальное определение параметров цикла: GLOBAL DEF	■ X	■ X
■ Задание шаблонов с помощью PATTERN DEF	■ X	■ X
■ Задание и обработка таблиц точек	■ X	■ X

Функции TNC 620 и iTNC 530 в сравнении 18.5

Функция	TNC 620	iTNC 530
■ Простые формулы контура CONTOUR DEF	■ X	■ X
Функции построения больших форм:		
■ Глобальные настройки программы GS	■ –	■ X, опция #44
■ Расширенная функция M128: FUNCTION TCPM	■ X	■ X
Индикация состояния:		
■ Позиции, скорость вращения шпинделя, подача	■ X	■ X
■ Увеличенное отображение индикации положений, ручной режим	■ X	■ X
■ Дополнительная индикация состояния, представление в виде формы	■ X	■ X
■ Индикация пути маховичка при обработке с наложением маховичка	■ X	■ X
■ Отображение остаточного пути в развёрнутой системе координат	■ X	■ X
■ Динамическое отображение содержания Q-параметра, задаваемый диапазон номеров	■ X	■ –
■ Определяемы производителем станка дополнительные индикации состояния с помощью Python	■ X	■ X
■ Графическое отображение оставшегося времени	■ –	■ X
Индивидуальная настройка цветов интерфейса пользователя	–	X

18.5 Функции TNC 620 и iTNC 530 в сравнении

Сравнение: циклы

Цикл	TNC 620	iTNC 530
1 GLUB.SWERL.	X	X
2 NAREZANIE REZBI	X	X
3 FREZEROWANIE PAZOW	X	X
4 FREZEROW.KARMANOW	X	X
5 KRUGOWOJ KARMAN	X	X
6 CHERN.OBRABOTKA (SL I, рекомендуется: SL II, цикл 22)	–	X
7 SMESCHENJE NULJA	X	X
8 ZERK.OTRASHENJE	X	X
9 WYDERSHKA WREMENI	X	X
10 POWOROT	X	X
11 MASCHTABIROWANIE	X	X
12 WYZOW PROGRAMMY	X	X
13 ORIENT.OSTAN.SPIND	X	X
14 DANNYJE KONTURA	X	X
15 PREDSWERLENJE (SL I, рекомендуется: SL II, Цикл 21)	–	X
16 FREZEROW.KONTURA (SL I, рекомендуется: SL II, Цикл 24)	–	X
17 NAREZANJE REZBY GS	X	X
18 NAR.REZBY REZCOM	X	X
19 PLOSK.OBRABOT.	X, опция #8	X, опция #8
20 DANNYJE KONTURA	X, опция #19	X
21 PREDSWERLENJE	X, опция #19	X
22 CHERN.OBRABOTKA	X, опция #19	X
23 CHIST.OBRAB.DNA	X, опция #19	X
24 CHIST.OBRAB.STOR.	X, опция #19	X
25 CONTOUR TRAIN	X, опция #19	X
26 KOEFF.MASCHT.OSI	X	X
27 POW.CILINDRA	X, опция #8	X, опция #8
28 POW.CILINDRA	X, опция #8	X, опция #8
29 CYL SURFACE RIDGE	X, опция #8	X, опция #8
30 OTRABOTKA 3D-DANNYCH	–	X
32 DOPUSK	X	X
39 CYL. SURFACE CONTOUR	X, опция #8	X, опция #8
200 SWERLENIJE	X	X
201 RAZWIORTYWANIE	X, опция #19	X
202 RASTOCHKA	X, опция #19	X
203 UNIVERS. SWERLENIE	X, опция #19	X
204 OBRAT.ZENKEROWANIE	X, опция #19	X

Функции TNC 620 и iTNC 530 в сравнении 18.5

Цикл	TNC 620	iTNC 530
205 UNIW. GL. SWERLENIE	Х, опция #19	Х
206 NAREZ.REZBY MET.	Х	Х
207 NAREZANJE REZBY GS	Х	Х
208 BORE MILLING	Х, опция #19	Х
209 NAR.WN.REZBY/LOM.ST.	Х, опция #19	Х
210 FREZ.KANAWKI M.D	Х, опция #19	Х
211 KRUGOW.KANAWKA	Х, опция #19	Х
212 CHISTOW.OBR.KARM	Х, опция #19	Х
213 CHISTOW.OBR.STOJKI	Х, опция #19	Х
214 CHIST.OBR.KR.KARMANA	Х, опция #19	Х
215 CHIST.OBR.KR.STOJKI	Х, опция #19	Х
220 OBRAZEC KRUG	Х, опция #19	Х
221 RIADY IZ OTWIERSTIJ	Х, опция #19	Х
225 GRAVIROVKA	Х, опция #19	Х
230 FREZ.ZA NIESK.PROCH.	Х, опция #19	Х
231 REGUL.POWERCHN.	Х, опция #19	Х
232 FREZER. POVERKHNOSTI	Х, опция #19	Х
233 FREZEROVAN.POVERKHN.	Х, опция #19	–
240 ZENTRIROVANIE	Х, опция #19	Х
241 SINGLE-LIP D.H.DRLNG	Х, опция #19	Х
247 NAZN.KOORD.BAZ.TOCH	Х	Х
251 PRJAMOUGOLNYJ KARMAN	Х, опция #19	Х
252 KRUGOWOJ KARMAN	Х, опция #19	Х
253 FREZEROWANIE PAZOW	Х, опция #19	Х
254 KRUGOW.KANAWKA	Х, опция #19	Х
256 RECTANGULAR STUD	Х, опция #19	Х
257 CIRCULAR STUD	Х, опция #19	Х
258 МНОГОУГОЛЬНЫЙ ОСТРОВ	Х, опция #19	–
262 REZBOFREZEROWANIE	Х, опция #19	Х
263 REZBOFREZ.S ZEN.FAS.	Х, опция #19	Х
264 FR.OTWI.S SP.SWERLOM	Х, опция #19	Х
265 FREZ.OTWIER.PO HEL.	Х, опция #19	Х
267 NARUSHNAJA REZBA	Х, опция #19	Х
270 CONTOUR TRAIN DATA для настройки поведения цикла 25	Х	Х
275 VIHR.FR.KONT.KANAVKI	Х, опция #19	Х
276 PROTIAZKA KONTURA 3D	–	Х
290 INTERPOLATS.TOCHENIE	–	Х, опция #96

18.5 Функции TNC 620 и iTNC 530 в сравнении

Сравнение: дополнительные функции

М	Действие	TNC 620	iTNC 530
M00	ОСТАНОВКА выполнения программы/ОСТАНОВКА шпинделя/Подача СОЖ ВЫКЛ	X	X
M01	Выполнение программы ОСТАНОВКА по выбору оператора	X	X
M02	Отработка программы ОСТАНОВКА/ОСТАНОВКА шпинделя/Охлаждающая жидкость ВЫКЛ/при необходимости Удаление индикации состояния (зависит от параметров станка)/Возврат к кадру 1	X	X
M03	Шпиндель ВКЛ по часовой стрелке	X	X
M04	Шпиндель ВКЛ против часовой стрелки		
M05	ОСТАНОВКА шпинделя		
M06	Смена инструмента/ОСТАНОВКА выполнения программы (функция зависит от станка)/ОСТАНОВКА шпинделя	X	X
M08	Подача СОЖ ВКЛ	X	X
M09	Подача СОЖ ВЫКЛ		
M13	Шпиндель ВКЛ по часовой стрелке/Подача СОЖ ВКЛ	X	X
M14	Шпиндель ВКЛ против часовой стрелки/Подача СОЖ ВКЛ		
M30	Функция идентична M02	X	X
M89	Свободно программируемая дополнительная функция или вызов цикла, действует модально (зависит от станка)	X	X
M90	Постоянная скорость движения по траектории на углах (на TNC 620 не требуется)	–	X
M91	В кадре позиционирования: координаты относятся к нулевой точке станка	X	X
M92	В кадре позиционирования: координаты отсчитываются от определенной фирмой-производителем станка позиции, например, от позиции смены инструмента	X	X
M94	Сокращение индикации оси вращения до значения не более 360°	X	X
M97	Обработка небольших уступов контура	X	X
M98	Полная обработка разомкнутых контуров	X	X
M99	Покадровый вызов цикла	X	X
M101	Автоматическая замена инструмента запасным инструментом, при истекшем сроке службы	X	X
M102	Сброс M101		
M103	Уменьшение подачи при врезании на коэффициент F (процентное значение)	X	X
M104	Повторная активация последней заданной точки привязки	– (рекомендуется: цикл 247)	X
M105	Обработка со вторым k_v -фактором	–	X
M106	Обработка с первым k_v -фактором		
M107	Подавление сообщения об ошибке при наличии припуска у запасных инструментов, Сброс M107	X	X

Функции TNC 620 и iTNC 530 в сравнении 18.5

M	Действие	TNC 620	iTNC 530
M109	Постоянная скорость движения по траектории режущей кромки инструмента (увеличение и уменьшение подачи)	X	X
M110	Постоянная скорость движения по траектории для режущей кромки инструмента (только уменьшение подачи)		
M111	Сброс M109/M110		
M112	Вставка переходных элементов контура между произвольными переходными элементами контура	– (рекомендуется: цикл 32)	X
M113	Сброс M112		
M114	Автоматическая коррекция геометрии станка при эксплуатации с поворотными осями	– (рекомендуется: M128, TCPM)	X, опция #8
M115	Сброс M114		
M116	Скорость подачи для круглых столов в мм/мин	X, опция #8	X, опция #8
M117	Сброс M116		
M118	Наложение позиционирования маховичком во время выполнения программы	X, опция #21	X
M120	Предварительный расчет контура с поправкой на радиус (LOOK AHEAD)	X, опция #21	X
M124	Фильтр контура	– (возможность выбора через параметры пользователя)	X
M126	Перемещение осей вращения по оптимальной траектории	X	X
M127	Сброс M126		
M128	Сохранение положения вершины инструмента при позиционировании поворотных осей (TCPM)	X, опция #9	X, опция #9
M129	Сброс M128		
M130	В кадре позиционирования: точки относятся к ненаклоненной системе координат	X	X
M134	Точный останов на неплавных переходах при позиционировании с осями вращения	–	X
M135	Сброс M134		
M136	Скорость подачи F в миллиметрах на оборот шпинделя	X	X
M137	Сброс M136		
M138	Выбор осей наклона	X	X
M140	Отвод от контура по направлению оси инструмента	X	X
M141	Блокирование мониторинга контактного щупа	X	X
M142	Удаление модальной информации программы	–	X
M143	Отмена разворота плоскости обработки	X	X
M144	Учет кинематики станка на ФАКТИЧЕСКИХ/ЗАДАННЫХ позициях в конце кадра	X, опция #9	X, опция #9
M145	Сброс M144		
M148	Автоматический отвод инструмента от контура при NC-остановке	X	X
M149	Сброс M148		
M150	Подавление сообщения конечного выключателя	– (возможно через FN 17)	X

Таблицы и обзоры

18.5 Функции TNC 620 и iTNC 530 в сравнении

М	Действие	TNC 620	iTNC 530
M197	Закругление углов	X	–
M200 -M204	Функции лазерной резки	–	X

Сравнение: Циклы контактных щупов в режимах работы Режим ручного управления и Электронный маховичок

Цикл	TNC 620	iTNC 530
Таблица измерительных щупов для управления различными 3D-щупами	X	–
Калибровка рабочей длины	X, опция #17	X
Калибровка рабочего радиуса	X, опция #17	X
Определение разворота плоскости обработки с помощью прямой	X, опция #17	X
Установка точки привязки в выбранной оси	X, опция #17	X
Установка угла в качестве точки привязки	X, опция #17	X
Установка центра окружности в качестве точки привязки	X, опция #17	X
Установка средней оси в качестве точки привязки	X, опция #17	X
Определение разворота плоскости обработки по двум отверстиям/круглым островам	X, опция #17	X
Установка точки привязки по четырем отверстиям/круглым цапфам	X, опция #17	X
Установка центра окружности по трем отверстиям/круглым цапфам	X, опция #17	X
Определение и компенсация наклона поверхности	X, опция #17	–
Поддержка механических измерительных щупов с помощью ручного захвата текущей позиции	Через программную или аппаратную клавишу	С помощью аппаратной клавиши
Запись значений измерения в таблицу предустановок	X, опция #17	X
Запись значений измерения в таблицу предустановок	X, опция #17	X

Сравнение: циклы измерительных щупов для автоматического контроля детали

Цикл	TNC 620	iTNC 530
0 BAZOWAJA PLOSKOST	X, опция #17	X
1 POLAR DATUM	X, опция #17	X
2 TS KALIBROWKA	–	X
3 IZMERENJE	X, опция #17	X
4 IZMERENIE 3D	X, опция #17	X
9 CALIBRATE TS LENGTH	–	X
30 KALIBROWKA TT	X, опция #17	X
31 KALIB. PO DLIN.INS	X, опция #17	X
32 KALIB. PO RAD.INS	X, опция #17	X
33 UZMERENIE INSTR.	X, опция #17	X
400 POWOROT	X, опция #17	X
401 UGOL M.2 T.I OSIJU	X, опция #17	X
402 OBOR. 2 STOJKI	X, опция #17	X
403 POW.OS WR.	X, опция #17	X
404 NAZN.POWOROTA	X, опция #17	X
405 POW C C-OSJU	X, опция #17	X
408 SLOT CENTER REF PT	X, опция #17	X
409 RIDGE CENTER REF PT	X, опция #17	X
410 TOCHKA WN.PRIAM.	X, опция #17	X
411 TOCHKA OD.NAR.PRIAM.	X, опция #17	X
412 TO.ODNIES.WNUT.KRUGA	X, опция #17	X
413 DATUM OUTSIDE CIRCLE	X, опция #17	X
414 TOCHKA ODN.NAR.UGLA	X, опция #17	X
415 TOCHKA ODN.WNUT.UGLA	X, опция #17	X
416 TO.ODN.CENTR OTWIER.	X, опция #17	X
417 TOCHKA ODN.OS SCHUPA	X, опция #17	X
418 TCHK.PR.4 OTVERSTIJA	X, опция #17	X
419 BAZ.TOCHKA OTD. OSI	X, опция #17	X
420 IZMERENIE UGOL	X, опция #17	X
421 IZMERENIE OTWIERSTIA	X, опция #17	X
422 IZM.KRUG NARUSHIE	X, опция #17	X
423 IZM.PRIAMOUGOL.WNUT.	X, опция #17	X
424 IZMER.PRIAM. NARUSH.	X, опция #17	X
425 IZM.SCHIRINY WNUTRI	X, опция #17	X
426 IZM.PRUTKA NAR.	X, опция #17	X
427 IZMERENIE KOORDINATA	X, опция #17	X
430 IZM.OKRU. OTWIER.	X, опция #17	X

18.5 Функции TNC 620 и iTNC 530 в сравнении

Цикл	TNC 620	iTNC 530
431 IZM.PLOSKOSTI	X, опция #17	X
440 IZMERENIE PEREM. OSI	–	X
441 FAST PROBING	Частично возможно через таблицу контактных щупов	X
450 SAVE KINEMATICS	X, опция #48	X, опция #48
451 MEASURE KINEMATICS	X, опция #48	X, опция #48
452 PRESET COMPENSATION	X, опция #48	X, опция #48
460 KALIBROVKA TS NA SHARIKE	X, опция #17	X
461 KALIBROVKA DLINI TS	X, опция #17	X
462 KALIBROVKA TS V KOLZE	X, опция #17	X
463 KALIBROVKA TS NA ZAPFE	X, опция #17	X
480 KALIBROWKA TT	X, опция #17	X
481 KALIB. PO DLIN.INS	X, опция #17	X
482 KALIB. PO RAD.INS	X, опция #17	X
483 UZMERENIE INSTR.	X, опция #17	X
484 CALIBRATE IR TT	X, опция #17	X
600 GLOBAL. RABOCH. ZONA	X	–
601 LOKAL. RABOCH. ZONA	X	–

Сравнение: различия при программировании

Функция	TNC 620	iTNC 530
Смена режима работы, если в данный момент редактируется кадр	Разрешено	Разрешена
Действия с файлами:		
■ Функция Сохранение файла	■ Доступно	■ Доступно
■ Функция Сохранение файла, как	■ Доступно	■ Доступно
■ Отмена изменений	■ Доступно	■ Доступно
Управление файлами:		
■ Управление мышкой	■ Доступно	■ Доступно
■ Функция сортировки	■ Доступно	■ Доступно
■ Ввод имени	■ Открывается окно Выбор файла	■ Синхронизация курсором
■ Поддержка «горячих клавиш»	■ Не доступно	■ Доступно
■ Управление избранным	■ Не доступно	■ Доступно
■ Настройка вида колонок	■ Не доступно	■ Доступно
■ Расположение клавиш Softkey	■ Небольшие различия	■ Небольшие различия
Функция скрытия кадра	Доступно	Доступно
Выбор инструмента из таблицы	Выбирается в меню разделения экрана	Выбирается в всплывающем окне
Программирование специальных функция с помощью кнопки SPEC FCT	При нажатии на кнопку панель клавиш Softkey открывается как подменю. Выход из подменю: повторное нажатие кнопки SPEC FCT , ЧПУ отобразит активную до этого панель	При нажатии на кнопку панель клавиш Softkey добавляется последней панелью. Выход из подменю: повторное нажатие кнопки SPEC FCT , ЧПУ отобразит активную до этого панель
Программирование движений подвода и отвода с помощью кнопки APPR DEP	При нажатии на кнопку панель клавиш Softkey открывается как подменю. Выход из подменю: повторное нажатие кнопки APPR DEP , ЧПУ отобразит активную до этого панель	При нажатии на кнопку панель клавиш Softkey добавляется последней панелью. Выход из подменю: повторное нажатие кнопки APPR DEP , ЧПУ отобразит активную до этого панель
Нажатие кнопки END при активных меню CYCLE DEF и TOUCH PROBE	Завершает процесс редактирования и вызывает управление файлами	Закрывает текущее меню
Вызов управления файлами при активных меню CYCLE DEF и TOUCH PROBE	Завершает процесс редактирования и вызывает управление файлами. Соответствующая панель Softkey остается активной после завершения управления файлами	Сообщение об ошибке Клавиша без функции

Функция	TNC 620	iTNC 530
Вызов управления файлами при активных меню CYCL CALL, SPEC FCT, PGM CALL и APPR/DEP	Завершает процесс редактирования и вызывает управление файлами. Соответствующая панель Softkey остается активной после завершения управления файлами	Завершает процесс редактирования и вызывает управление файлами. Выбор базовой панели Softkey выполняется после завершения управления файлами
Таблица нулевых точек:		
■ Функция сортировки по значениям в пределах одной оси	■ Доступно	■ Не доступно
■ Сброс таблицы	■ Доступно	■ Не доступно
■ Скрытие отсутствующих осей	■ Доступно	■ Доступно
■ Переключение вида список/форма	■ Переключение с пом. кнопки разделения экрана	■ Переключение с помощью Softkey
■ Добавление строк	■ Разрешено везде, новая нумерация возможна после опроса. Добавляется пустая строка, заполнение 0 выполняется вручную	■ Возможно только в конце таблицы. Добавляется строка со значениями 0 во всех ячейках
■ Копирование значений позиции отдельной оси в таблицу нулевых точек при нажатии клавиши	■ Не доступно	■ Доступно
■ Копирование значений позиции всех активных осей в таблицу нулевых точек при нажатии клавиши	■ Не доступно	■ Доступно
■ Копирование последней измеренной с помощью щупа TS позиции при нажатии клавиши	■ Не доступно	■ Доступно
Программирование свободного контура FK:		
■ Программирование параллельных осей	■ Независимо с пом. X/Y-координат, переключение с пом. FUNCTION PARAXMODE	■ Зависит от станка и его параллельных осей
■ Автоматическое исправление ссылок	■ Ссылки в подпрограммах контура не исправляются автоматически	■ Все ссылки исправляются автоматически

Функции TNC 620 и iTNC 530 в сравнении 18.5

Функция	TNC 620	iTNC 530
Действия при сообщениях об ошибках:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Помощь при сообщениях об ошибках ■ Смена режима работы, если активно меню помощи ■ Выбор фоновго режима работы, если активно меню помощи ■ Идентичные сообщения об ошибках ■ Квитирование сообщений об ошибках ■ Доступ к функциям протокола ■ Сохранение сервисных данных 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Вызов с помощью кнопки ERR ■ Меню помощи закрывается при смене режима работы ■ Меню помощи закрывается при переключении с помощью F12 ■ Сохраняются в списке ■ Каждое сообщение об шибки (также при его многократном отображении) должно быть квитировано, доступна функция Удалить все ■ Доступен протокол событий и работоспособные функции фильтра (ошибки, нажатия клавиш) ■ Доступно. При аварийной остановке системы сервисный файл не создается 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Вызов с помощью кнопки HELP ■ Смена режима работы запрещена (Клавиша без функции) ■ Меню помощи остается открытым при переключении с помощью F12 ■ Отображаются только один раз ■ Сообщение об ошибке квитировается только один раз ■ Доступен полный протокол событий без функций фильтра ■ Доступно. При аварийной остановке системы сервисный файл создается автоматически
Функция поиска:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Список последних искомых слов ■ Отображение элементов активных кадров ■ Отображение списка всех доступных NC-кадров 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Не доступно ■ Не доступно ■ Не доступно 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Доступно ■ Доступно ■ Доступно
Запуск функции поиска в выделенном состоянии с помощью кнопок со стрелками вверх/вниз	Работает максимум до 50000 кадров, настраивается посредством данных конфигурации	Нет ограничений по длине программы
Графика при программировании:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Представление координатной сетки в масштабе ■ Редактирование подпрограмм контура в SLII-циклах с помощью AUTO DRAW ON ■ Перемещение окна увеличения 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Доступно ■ При сообщении об ошибке курсор стоит на кадре CYCL CALL в главной программе ■ Функция повторения не доступна 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Не доступно ■ При сообщении об ошибке курсор стоит на кадре, вызвавшем ошибку, в подпрограмме контура ■ Функция повторения доступна

18.5 Функции TNC 620 и iTNC 530 в сравнении

Функция	TNC 620	iTNC 530
Программирование вспомогательных осей:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Синтаксис FUNCTION PARAXCOMP: задание поведения индикации и движений перемещения 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Доступно 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Не доступно
<ul style="list-style-type: none"> ■ Синтаксис FUNCTION PARAXMODE: задание связи перемещаемой параллельной оси 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Доступно 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Не доступно
Программирование циклов производителя станка		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Доступ к данным таблицы 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Через SQL-команды и посредством функций FN17/FN18 или TABREAD-TABWRITE 	<ul style="list-style-type: none"> ■ С помощью FN17-/FN18- или TABREAD-TABWRITE-функций
<ul style="list-style-type: none"> ■ Доступ к параметрам станка 	<ul style="list-style-type: none"> ■ С помощью CFGREAD-функции 	<ul style="list-style-type: none"> ■ С помощью FN18-функций
<ul style="list-style-type: none"> ■ Настройка интерактивных циклов при помощи CYCLE QUERY, например, циклы измерительного щупа в ручном режиме 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Доступно 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Не доступно

Сравнение: различия при тестировании программ, функциональность

Функция	TNC 620	iTNC 530
Тестирование до кадра N	Функция недоступна	Функция доступна
Вход при помощи клавиши GOTO	Функция возможна, когда программная клавиша СТАРТ ПОКАДРОВО еще не нажата	Функция возможна после срабатывания СТАРТ ПОКАДРОВО
Расчет времени обработки	Время обработки суммируется при каждом повторении моделирования, запущенного Softkey СТАРТ	Время обработки считается с 0 при каждом повторении моделирования, запущенного Softkey СТАРТ
Покадровая отработка программы	В циклах образцов отверстий и CYCL CALL PAT управление останавливается на каждой точке.	Циклы образцов отверстий и CYCL CALL PAT управление воспринимает как кадр

Сравнение: различия при тестировании программ, управление

Функция	TNC 620	iTNC 530
Расположение панелей программных клавиш и программных клавиш в пределах панелей	Расположение панелей программных клавиш и программных клавиш зависит от активного деления экрана	
Функции масштабирования	Каждая плоскость резания выбирается отдельной Softkey	Плоскость резания выбирается с помощью переключающей Softkey
Дополнительные M-функции, индивидуальные для станка	Приводят к сообщениям об ошибках, если они не интегрированы в PLC	Игнорируются при тестировании программы
Просмотр/редактирование таблицы инструмента	Функция доступна через Softkey	Функция недоступна
Трехмерный вид: полупрозрачное представление детали	Доступно	Функция недоступна
Трехмерный вид: полупрозрачное представление инструмента	Доступно	Функция недоступна
Трехмерный вид: показ траекторий инструмента	Доступно	Функция недоступна
Настраиваемое качество модели	Доступно	Функция недоступна

Сравнение: различия ручных режимов, функциональность

Функция	TNC 620	iTNC 530
Функция длина шага	Длину шага можно задать отдельно для линейных и круговых осей	Длина шага задается как для линейных, так и для круговых осей

Функция	TNC 620	iTNC 530
Таблица предустановок	<p>Базовые преобразования (трансляция и вращение) из системы столов станка в систему заготовки с помощью столбцов X, Y и Z, а также пространственного угла SPA, SPB и SPC.</p> <p>Дополнительно можно задать смещения осей для каждой отдельной оси с помощью столбцов с X_OFFS по W_OFFS. Эту функцию можно конфигурировать</p>	<p>Базовое преобразование (трансляция) из системы столов станка в систему заготовки с помощью колонок X, Y и Z, а также разворот ROT в плоскости обработки (вращение).</p> <p>Дополнительно можно задать точки привязки в осях вращения и параллельных осях с помощью столбцов с A по W</p>
Поведение при установке точки привязки	<p>Предустановка для оси вращения действует как смещение оси. Это смещение действует также при расчете кинематики и при наклоне плоскости обработки.</p> <p>С помощью машинного параметра presetToAlignAxis (Nr. 300203) определяется, должно ли смещение оси пересчитываться после установки нуля.</p> <p>Независимо от этого смещение оси всегда воздействует следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Смещение оси всегда влияет на отображение заданной позиции соответствующей оси (смещение оси отнимается от текущего значения оси) ■ Если координата оси вращения запрограммирована в L-кадре, то смещение оси прибавляется к запрограммированной координате 	<p>Смещения оси вращения, заданные через машинный параметр, не влияют на перемещения осей, которые были заданы в функции наклона плоскости.</p> <p>С помощью MP7500 бит 3 задается, будет ли учитываться текущее перемещение оси вращения относительно станочного нуля или отчет будет производиться от позиции 0° первой оси вращения (как правило C-оси)</p>
Действия с таблицей предустановок:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Таблица предустановок, зависящая от области перемещений 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Не доступно 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Доступно
Задание ограничения подачи	Отдельное задание ограничений подачи для линейных и круговых осей	Возможно только одно ограничение подачи для линейных и круговых осей

Сравнение: различия ручных режимов, управление

Функция	TNC 620	iTNC 530
Копирование значения позиции при нажатии механических кнопок	Копирование текущей позиции с помощью аппаратной или программной клавиши	Копирование текущей позиции с помощью кнопки
Выход из меню Функции ощупывания	Возможно с помощью программной клавиши КОНЕЦ или клавиши END	Возможно с помощью программной клавиши КОНЕЦ или клавиши END

Сравнение: различия при отработке, управление

Функция	TNC 620	iTNC 530
Расположение панелей программных клавиш и программных клавиш в пределах панелей	Расположение панелей программных клавиш и программных клавиш зависит от активного разделения экрана	
Смена режима работы после того, как обработка была прервана из-за переключения в режим Отработка отд.блоков программы и была закончена с помощью ВНУТРЕННЕГО СТОПА	При возвращении в режим Режим автоматического управления сообщение об ошибке Текущий кадр не выбран . Выбор места прерывания должен производиться с помощью поиска кадра	Смена режима работы разрешена, текущая информация сохраняется, обработка может быть продолжена при нажатии NC-Start
Вход в FK-последовательность с помощью GOTO после того, как отработка была выполнена до нее перед сменой режима работы	Сообщение об ошибке FK-программирование: не заданная позиция старта	Вход разрешен
Поиск кадра:		
Переключение разделения экрана при повторном входе	Возможно только, если подвод к позиции повторного входа уже выполнен	Возможно во всех состояниях работы
Сообщения об ошибках	Сообщения об ошибках остаются и после устранения причины и должны быть квитированы отдельно	Сообщения об ошибках частично квитуются после устранения причины
Образцы отверстий в покадровой отработке программы	В циклах образцов отверстий и CYCL CALL PAT управление останавливается после каждой точки	Циклы образцов отверстий и CYCL CALL PAT управление воспринимает как один кадр

Сравнение: различия при обработке, траектория перемещения



Внимание, проверьте траекторию перемещения!

NC-программы, созданные на более старых системах ЧПУ, могут привести на TNC 620 к изменениям в траектории движения или к сообщениям об ошибках!

Такие программы необходимо внимательно испытывать!

Далее вы найдете список известных различий. Список может быть неполным!

Функция	TNC 620	iTNC 530
Наложение перемещения маховичком с помощью M118	Действует в активной системе координат, т.е. в определенных случаях с разворотом или наклоном, или в жесткой системе координат станка, в зависимости от настройки в 3DROT-меню ручного режима	Действует в жесткой системе координат станка
Удаление базового вращения при помощи M143	M143 удаляет записи в столбцах SPA , SPB и SPC в таблице предустановок, поэтому активация соответствующей строки предустановки ещё раз не активирует удалённое базовое вращение.	M143 не удаляет запись в столбце ROT в таблице предустановок, поэтому активация соответствующей строки предустановки ещё раз активирует удалённое базовое вращение.
Масштабирование движений подвода/отвода (APPR DEP/RND)	Разрешен свой коэффициент масштабирования для каждой оси, радиус не масштабируется	Сообщение об ошибке
Подвод/отвод при помощи APPR DEP	Сообщение об ошибке, если при APPR/DEP LN или APPR/DEP CT запрограммирован R0	Радиус инструмента принимается равным 0, а направление коррекции - RR
Подвод/отвод с помощью APPR DEP , если длины элементов контура заданы равными 0	Элементы контура с длиной 0 игнорируются. Траектория подвода/отвода рассчитывается соответственно для первого или последнего действующего элемента контура	Выдается сообщение об ошибке, если после APPR -кадра запрограммирован элемент контура с длиной 0 (относительно первой точки контура, запрограммированной в APPR -кадре) При элементе контура длиной 0, стоящим перед DEP -кадром, iTNC не выдает сообщения об ошибке, а рассчитывает траекторию отвода используя последний действующий элемент

Функции TNC 620 и iTNC 530 в сравнении 18.5

Функция	TNC 620	iTNC 530
Действие Q-параметров	Параметры с Q60 по Q99 (или с QS60 по QS99) действуют всегда локально	Параметры с Q60 по Q99 (или с QS60 по QS99) действуют локально или глобально в конвертированной программе из циклов (.сус) в зависимости от MP7251. Вложенные вызовы могут привести к проблемам
Автоматическая отмена коррекции радиуса инструмента	<ul style="list-style-type: none"> ■ Кадр с R0 ■ DEP-кадр ■ END PGM 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Кадр с R0 ■ DEP-кадр ■ PGM CALL ■ Программирование цикла 10 РАЗВОРОТ ■ Выбор программы
NC-кадры с M91	Коррекция на радиус инструмента не рассчитывается	Коррекция на радиус инструмента рассчитывается
Поведение при M120 LA1	Не действует на обработку, система ЧПУ внутренне интерпретирует ввод, как LA0	Возможны не желательные воздействия на обработку, так как система ЧПУ внутренне интерпретирует ввод, как LA0
Коррекция формы инструмента	Коррекция формы инструмента не поддерживается, т.к. этот вид программирования рассматривается как программирование значения оси и при котором необходимо исходить из того, что оси не образуют прямоугольную систему координат	Коррекция формы инструмента поддерживается
Поиск кадра в таблице точек	Инструмент будет расположен над следующей позицией обработки	Инструмент будет расположен над позицией, обработка которой была закончена в последний раз
Пустой кадр CC (присвоить полюс из последней позиции инструмента) в NC-программе	Последний кадр позиционирования в плоскости обработки должен содержать обе координаты плоскости обработки	Последний кадр позиционирования в плоскости обработки не обязательно должен содержать обе координаты плоскости обработки. Это может привести к проблемам при RND или CHF -кадрах
Масштабирование RND -кадра для конкретной оси	RND -кадр масштабируется, результатом является эллипс	Появляется сообщение об ошибке
Реакция на то, что перед или после RND - или CHF -кадра запрограммирован элемент контура с длиной 0	Появляется сообщение об ошибке	Появляется сообщение об ошибке, если элемент контура с длиной 0 расположен перед RND - или CHF -кадром Элемент контура с длиной 0 игнорируется, если он расположен после RND - или CHF -кадра

18.5 Функции TNC 620 и iTNC 530 в сравнении

Функция	TNC 620	iTNC 530
Программирование окружности в полярных координатах	Инкрементальный угол поворота IPA и направление вращения DR должны иметь одинаковый знак. В противном случае появится сообщение об ошибке	Используется знак направления вращения, если DR и IPA имеют различные знаки
Коррекция радиуса инструмента на дуге окружности или спирали с угловой длиной=0	Переход между соседними элементами дуги/спирали будет создан. Дополнительно будет выполнено движение оси инструмента перед этим переходом. Если элемент является первым или последним элементом, подлежащим исправлению, то следующий или предыдущий элемент будет рассматриваться как первый или последний элемент, подлежащий исправлению	Эквидистанта дуги/спирали используется для построения траектории инструмента
Учет длины инструмента в индикации положения	В устройстве индикации значения L и DL из таблицы инструментов пересчитываются с DL из TOOL CALL	В устройстве индикации пересчитываются значения L и DL из таблицы инструментов
Движение перемещения по окружности в пространстве	Появляется сообщение об ошибке	Ограничения отсутствуют
SLII-циклы с 20 по 24:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Количество задаваемых элементов контура 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Максимум 16384 кадров в 12 фрагментах контура 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Максимум элементов контура 8192 в 12 фрагментах контура, нет ограничений на фрагмент контура
<ul style="list-style-type: none"> ■ Задание плоскости обработки 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ось инструмента в TOOL CALL-кадре жестко задает плоскость обработки 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Оси первого кадра перемещений в первом фрагменте контура жестко задают плоскость перемещений
<ul style="list-style-type: none"> ■ Позиция в конце SL-цикла 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Конфигурируется при помощи параметра posAfterContPocket (Nr. 201007), находится ли конечная позиция над последней запрограммированной позицией или только на безопасной высоте 	<ul style="list-style-type: none"> ■ В MP7420 задается, находится ли конечная позиция над последней запрограммированной позицией или на безопасной высоте

Функции TNC 620 и iTNC 530 в сравнении 18.5

Функция	TNC 620	iTNC 530
SLII-циклы с 20 по 24:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Поведение при островах, которые не находятся в карманах ■ Операции над множествами в SL-циклах со сложной формулой контура ■ Коррекция на радиус при активной CYCL CALL ■ Кадры перемещения параллельно оси в подпрограммах контура ■ Дополнительные функции M в подпрограммах контуров ■ M110 (уменьшение подачи на внутренних углах) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Невозможно задать при сложных формулах контура ■ Операции над множествами выполнимы ■ Появляется сообщение об ошибке ■ Появляется сообщение об ошибке ■ Появляется сообщение об ошибке ■ Функция не действует внутри SL-циклов 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Возможно задать с ограничениями при сложных формулах контура ■ Операции над множествами возможны с ограничениями ■ Коррекция на радиус инструмента будет отменена, а программа отработана ■ Программа будет отработана ■ M-функции игнорируются ■ Функция действует внутри SL-циклов
Обработка на образующей цилиндра общее:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Описание контура ■ Задание смещения на образующей цилиндра ■ Задание смещения с помощью разворота плоскости обработки ■ Программирование окружности с помощью C/CC ■ APPR-/DEP-кадры при задании контура 	<ul style="list-style-type: none"> ■ В X/Y-координатах ■ Через смещение нулевой точки по X/Y ■ Функция доступна ■ Функция доступна ■ Функция недоступна 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Зависит от станка и его осей вращения ■ Зависящее от станка смещение нулевой точки в оси вращения ■ Функция недоступна ■ Функция недоступна ■ Функция доступна
Обработка образующей цилиндра с помощью цикла 28:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Полная выборка канавки ■ Задание допуска 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Функция доступна ■ Функция доступна 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Функция недоступна ■ Функция доступна
Обработка образующей цилиндра с помощью цикла 29		
	Врезание непосредственно на контуре ребра	Круговое движение подвода к контуру ребра

18.5 Функции TNC 620 и iTNC 530 в сравнении

Функция	TNC 620	iTNC 530
Циклы карманов, островов и канавок 25х:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Движения резания 	В граничных областях (геометрическое соотношение инструмент/контур) появляются сообщения об ошибках, если движения резания приводят к бессмысленной/критической ситуации	В граничных областях (геометрическое соотношение инструмент/контур) при необходимости резание будет перпендикулярным
PLANE-функция:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ TABLE ROT/COORD ROT не задана ■ Станок настроен на угол между осями ■ Программирование инкрементального пространственного угла с помощью PLANE AXIAL ■ Программирование инкрементального угла между осями с помощью PLANE SPATIAL, если станок настроен на телесный угол ■ Программирование функций PLANE при активном цикле 8 ZERK.OTRASHENJE 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Будет использована заданная настройка ■ Все PLANE-функции могут быть использованы ■ Появляется сообщение об ошибке ■ Появляется сообщение об ошибке ■ Зеркальное отображение не имеет влияния на разворот при помощи PLANE AXIAL и цикла 19 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Будет использована COORD ROT ■ Будет выполнена только PLANE AXIAL ■ Инкрементальный пространственный угол будет интерпретирован как абсолютный ■ Инкрементальный угол оси будет интерпретирован как абсолютный ■ Функция доступна со всеми функциями PLANE
<ul style="list-style-type: none"> ■ Программирование TCPM AXIS SPAT при активном цикле 8 ZERK.OTRASHENJE 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Появляется сообщение об ошибке 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Функция доступна
Специальные функции для программирования циклов:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ FN17 ■ FN18 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Функция доступна, различия в деталях ■ Функция доступна, различия в деталях 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Функция доступна, различия в деталях ■ Функция доступна, различия в деталях
Учет длины инструмента в устройстве индикации	В индикации положения учитываются данные длины L и DL из таблицы инструментов, из TOOL CALL в зависимости от машинного параметра progToolCallIDL (Nr. 124501)	При индикации положения учитывается длина инструмента L и DL из таблицы инструмента

Сравнение: различия в MDI-режиме

Функция	TNC 620	iTNC 530
Отработка взаимосвязанных последовательностей	Функция доступна частично	Функция доступна
Сохранение функций, действующих модально	Функция доступна частично	Функция доступна

Сравнение: различия в программных станциях

Функция	TNC 620	iTNC 530
Демонстрационная версия	Невозможно выбрать программу с более чем 100 NC-кадрами, это приводит к сообщению об ошибке	Программа с более чем 100 NC-кадрами может быть выбрана, но представлены будут максимум 100 кадров, оставшиеся кадры не будут выведены
Демонстрационная версия	Если при вложении с помощью PGM CALL достигается 100 NC-кадров, тестовая графика не покажет картинку, сообщение об ошибке при этом не выдается	Вложенные программы могут быть смоделированы
Копирование NC-программ	Возможно копирование с помощью Windows-Explorer в или из папки TNC:\	Копирование выполняется или с помощью TNCremo или с помощью управления файлами с программной станции
Переключение горизонтальной панели Softkey	Щелчок мыши на прямоугольнике переключает панель вправо или влево	Щелчок мыши на любой панели активирует ее

Указатель

З			
3D-коррекция.....	490		
Face Milling.....	493		
Peripheral Milling.....	494		
дельта-значения.....	492		
нормированный вектор.....	491		
ориентация инструмента.....	492		
формы инструмента.....	492		
A			
ACC.....	423		
ASCII-файлы.....	435		
C			
CAM-программирование.....	490		
D			
DXF-конвертер.....	278		
выбор позиции сверления			
иконка.....	293		
выбор позиций сверления			
диапазон действия мыши....	292		
DXF-Конвертер			
фильтр для позиций отверстий..	294		
DXF-Конвертор			
выбор позиций обработки....	289		
выбор позиций отверстий			
выбор по отдельности....	290		
E			
Ethernet-интерфейс			
подключение и отключение			
сетевых дисководов.....	148		
F			
FCL.....	628		
FCL-функция.....	11		
FK-программирование			
возможности ввода.....	265		
вспомогательные точки..	268		
данные окружности.....	266		
замкнутые контуры.....	267		
конечные точки.....	265		
направление и длина			
элементов контура.....	265		
ссылки.....	269		
графика.....	261		
круговые траектории.....	264		
общие положения.....	259		
открытие диалога.....	262		
прямые.....	263		
FN14: ERROR: Выдача			
сообщений об ошибках..	333, 333		
FN16: F-PRINT: Выдача			
отформатированных текстов....			
		337,	337
FN18: SYSREAD: Считывание			
системных данных.....	342, 342		
FN19: PLC: Передача значений в			
PLC.....	351, 351		
FN20: WAIT FOR:			
Синхронизировать NC и PLC.	351		
FN23: ДАННЫЕ ОКРУЖНОСТИ			
расчет окружности по 3			
точкам.....	327		
FN24: ДАННЫЕ ОКРУЖНОСТИ			
расчет окружности по 4			
точкам.....	327		
FN26: TABOPEN: Открыть			
свободно определяемую таблицу			
442			
FN27: TABWRITE: Описать			
свободно определяемую таблицу			
443,			
		443	
FN28: TABREAD: Читать			
свободно определяемую таблицу			
444,			
		444	
FN29: PLC: Передача значений в			
PLC.....	352		
FN37: ЭКСПОРТ.....	352		
FS, функциональная безопасность			
521			
L			
Look ahead.....	403		
M			
M91, M92.....	395		
MOD-функция.....	618		
выбор.....	618		
выход.....	618		
Обзор.....	619		
P			
Paraxcomp.....	425		
Paraxmode.....	425		
PLANE-функция			
автоматический поворот.....	469		
выбор возможных решений.	472		
наклонное фрезерование....	475		
определение вектора.....	462		
определение инкрементного			
способа.....	466		
определение			
пространственного угла.....	456		
определение точек.....	464		
определение угла проекции.	458		
определение угла Эйлера....	460		
процедура позиционирования....	469		
Q			
Q-параметр			
выдача в отформатированном			
виде.....	337		
Передача значений в PLC....	351		
экспорт.....	352		
Q-параметры.....	368		
контроль.....	330		
локальные параметры QL....	318		
нестираемые параметры QR....	318		
передача значений в PLC....	352		
с заданными значениями....	379		
Q-параметры.....	318		
S			
SPEC FCT.....	414		
SQL-инструкции.....	353		
T			
TCPM.....	485		
сброс.....	489		
TNCguide.....	173		
TNCremo.....	633		
TNCremoNT.....	633		
TRANS DATUM.....	432		
T-вектор.....	491		
W			
Window-Manager.....	90		
Z			
ZIP-архив.....	141		
A			
Автоматический запуск			
программы.....	614		
Автоматическое измерение			
инструментов.....	191		
Б			
Беспроводной пульт.....	512		
Брандмауэр.....			
B			
Ввести частоту вращения			
шпинделя.....	200		
Вектор нормали к поверхности....			
462, 476, 490, 491			
Вид сверху.....	590		
Вид формы.....	441		
Винтовая линия.....	255		
Виртуальная ось инструмента....			
406			
Включение.....	504		
Вложенные подпрограммы....	307		
Внешний доступ.....	621		
Внешний обмен данными.....	146		
Время выдержки.....	447, 448		
Вход в контур.....	230		
Выбор единиц измерения.....	111		
Выбор кинематики.....	624		
Выбор контура из DXF.....	286		

Выбор позиций из DXF.....	289	декартовы координаты.....	240	общая.....	82
Выбор точки привязки.....	106	круговая траектория с		Интерфейс Ethernet.....	635
Выверка оси инструмента.....	474	плавным переходом.....	248	Введение.....	635
Вывод данных на дисплей.....	341	круговая траектория с		Возможности подключения..	635
Вызов программы		центром окружности СС.....	245	Интерфейс Ethernet	
Использование любой		полярные координаты		конфигурация.....	635
программы в качестве		прямая.....	253	Интерфейс передачи данных	629
подпрограммы.....	303	прямоугольные координаты		настройка.....	629
Выключение.....	506	прямая.....	241	Разводка контактов.....	664
Выполнение программы.....	600	Диалог.....	113	Использование функций	
выполнение.....	601	Диалог открытым текстом.....	113	ощупывания механическими	
выход из материала.....	607	Директория.....	124, 129	щупами или индикаторами....	535
обзор.....	600	копирование.....	132	К	
поиск кадра.....	610	создание.....	129	Кадр.....	117
прерывание.....	602	удаление.....	133	добавление, изменение.....	117
продолжение после прерывания		Дисплей.....	77	удаление.....	117
605		Длина инструмента.....	185	Калькулятор.....	158
пропуск кадров.....	615	Добавление комментария....	153,	Клавиатура дисплея.....	152
Выполнение теста программы....	598	155		Кодовые числа.....	628
Выход из контура.....	230	Дополнительные оси.....	103, 103	Компенсация смещения	
Выход из материала.....	607	Дополнительные функции.....	392	заготовки	
после сбоя электропитания.	607	ввод.....	392	посредством измерения двух	
Вычисления в скобках.....	364	для задания координат.....	395	точек прямой.....	553
Г		для контроля выполнения		Контекстно-зависимая функция	
Главные оси.....	103, 103	программы.....	394	помощи.....	173
Графика при программировании..	261	для определения характеристик		Контроль измерительного щупа...	409
Графики.....	584	контурной обработки.....	398	Контроль рабочего пространства.	594,
виды.....	586	для осей вращения.....	477	594,	598
при программировании.....	164	для шпинделя и подачи		Конфигурация радиомаховичка...	646
увеличение фрагмента..	167	СОЖ.....	394	Копирование частей программы..	118,
Графическое моделирование	592	Доступ к таблицам.....	353	118,	118
изображение инструмента...	592	Ж		Коррекция инструмента.....	207
Группы деталей.....	322	Жёсткий диск.....	121	Длина.....	207
Д		З		радиус.....	208
Данные инструмента.....	185	Загрузка вспомогательных		Коррекция на инструмент	
ввод в программу.....	186	файлов.....	178	трехмерная.....	490
ввод в таблицу.....	187	Загрузка конфигурации станка....	649	Коэффициент подачи для	
вызов.....	200	Закругление углов M197.....	411	движений при врезании M103	400
дельта-значения.....	186	Замена текста.....	120	Круговая траектория....	245,
импорт.....	219	Запись значений ощупывания в		245, 246, 248, 254, 254	
индексация.....	194	таблицу нулевых точек.....	543	М	
экспорт.....	219	Запись значений ощупывания в		Мастер просмотра PDF-	
Движение по траектории		таблицу предустановок.....	544	файлов.....	138
декартовы координаты		Захват текущей позиции	115, 241	Маховичок.....	509
круговая траектория с		Зона безопасности.....	622	Н	
заданным радиусом.....	246	И		Назначение фактической	
обзор.....	240	Изменение скорости вращения		позиции.....	115
полярные координаты.....	252	шпинделя.....	520	Наклон без осей вращения....	474
круговая траектория вокруг		Измерение заготовок.....	567	Наклонное фрезерование на	
полюса СС.....	254	Измерение инструментов.....	191	наклонной плоскости.....	475
круговая траектория с		Имя инструмента.....	185	Наклон плоскости обработки....	451,
плавным переходом.....	254	Индексированные инструменты...	194	451,	570
обзор.....	252	Индикация состояния.....	82	вручную.....	570
Движения по траектории.....	240	дополнительная.....	84	Настройка сети.....	635

Настройка скорости передачи данных.....	629	ETX.....	632	Программа.....	107
Настройки графики.....	620	программное обеспечение		оглавление.....	156
Настройки станка.....	621	TNCserver.....	632	открытие новой программы.....	111
Номера версий.....	628, 649	протокол.....	630	редактирование.....	116
Номера опций.....	628	символ контроля блока.....	631	создание.....	107
Номера ПО.....	628	Состояние линии RTS.....	631	Программирование свободного контура FK.....	259, 259
Номер инструмента.....	185	стоп-биты.....	630	Программирование Q-параметров.....	318, 368
О		файловая система.....	631	Дополнительные функции....	332
Области экрана просмотрщик CAD и DXF-конвертер.....	276	Перемещение осей станка....	507	Основные математические функции.....	323
Обработка DXF-данных		пошагово.....	508	Расчет окружности.....	327
базовые настройки.....	281	с помощью клавиш		Решения если/то.....	328
выбор контура.....	286	направления осей.....	507	Тригонометрические функции....	326
назначение точки привязки..	284	Перемещение осей станка с помощью маховичка.....	509	Указания по программированию	320, 369, 370, 371, 373, 375
настройка слоя.....	283	Пересечение референтных меток	504	Программирование перемещений инструмента....	113
Обработка нескольких осей... 485		Поведение после получения		Просмотр HTML-файлов.....	140
Оглавление программ.....	156	ETX.....	632	Просмотр Internet-файлов.....	140
О данном руководстве.....	6	Поворот плоскости обработки....	453	Просмотрщик CAD.....	277
Определение времени обработки	593	Повторный подвод к контуру..	613	Прямая.....	241, 253
Определение заготовки.....	111	Повтор частей программы.....	301	Пульсирующая частота вращения.....	445, 445
Определение локальных Q-параметров.....	321	Подавление грохота.....	423	Пуль управления.....	78
Определение нестираемых Q-параметров.....	321	Подача.....	519	Путь.....	124
Оси вращения.....	477, 480	возможности ввода.....	114	Р	
перемещение по оптимальному пути		изменение.....	520	Рабочее время.....	627
M126.....	478	по осям вращения, M116.....	477	Радиомаховичок	
Основные положения.....	102	Подача в миллиметрах/оборот шпинделя M136.....	401	назначение док-станции.....	646
Ось вращения		Подключение/отключение USB-устройств.....	149	настройка мощности излучения.	647
сокращение индикации M94	479	ПО для передачи данных.....	633	настройка радиоканала.....	647
Отвод от контура.....	407	Подпрограмма.....	299	статистические данные.....	648
Открытие BMP-файла.....	143	Позиции заготовки.....	105	Радиус инструмента.....	185
Открытие Excel-файла.....	139	Позиционирование.....	578	Разводка контактов для интерфейсов передачи данных....	664
Открытие GIF-файла.....	143	при наклонной плоскости обработки.....	484	Разворот плоскости обработки....	554
Открытие INI-файла.....	142	при развороте плоскости обработки.....	397	в режиме ручного управления....	554
Открытие JPG-файла.....	143	Позиционирование с ручным вводом данных.....	578	Разделение экрана.....	78
Открытие PNG-файла.....	143	Полная окружность.....	245	Разомкнутые углы контура	
Открытие TXT-файла.....	142	Полярные координаты.....	104	M98.....	399
Открытие графических файлов....	143	основные положения.....	104	Расчет окружности.....	327
Открытие текстовых файлов.	142	программирование.....	252	Режимы работы.....	79
Открыть видео-файл.....	142	Помощь при сообщениях об ошибках.....	168	Резервное копирование данных... 123	
Отображение в 3 плоскостях.	590	Поправка на радиус.....	208	Резонансные колебания.....	445
Ощупывание плоскости.....	556	ввод.....	209	С	
П		внешние углы, внутренние углы.....	210	Свободно определяемые таблицы.....	
Параллельные оси.....	425	Пределы перемещений.....	622	Символ контроля блока.....	631
Параметры пользователя		Преобразование координат... 432			
в зависимости от станка.....	652	Прерывание обработки.....	602		
Передача данных		Принадлежности.....	98		
биты данных.....	630	Проверка использования инструмента.....	204		
квитирование.....	631	Проверка позиций оси.....	523		
паритет.....	630				
Поведение после получения					

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

OOO HEIDENHAIN

ul. Goncharnaya, d. 21

115172 Moscow, Russia

☎ +7 495 931-96-46

FAX +7 495 564-82-97

www.heidenhain.ru

Technical support FAX +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

TNC support ☎ +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

Lathe controls ☎ +49 8669 31-3105

E-mail: service.lathe-support@heidenhain.de

www.heidenhain.de

Измерительные щупы компании HEIDENHAIN

помогают уменьшить вспомогательное время и улучшить точность соблюдения размеров изготавливаемых деталей.


Измерительные щупы для заготовок

TS 220 передача сигнала по кабелю

TS 440, TS 444 передача сигнала по инфракрасному каналу

TS 640, TS 740 передача сигнала по инфракрасному каналу

- Выверка заготовок
- Установка точек привязки
- Измерение заготовок

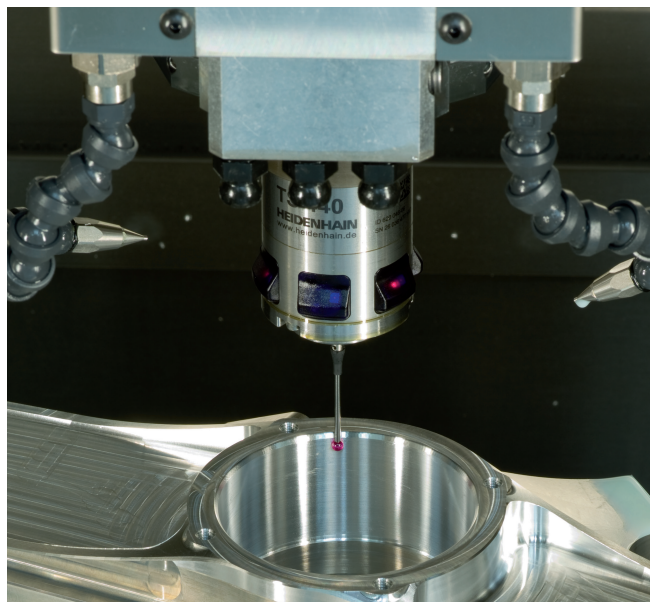

Щупы для инструмента

TT 140 передача сигнала по кабелю

TT 449 передача сигнала по инфракрасному каналу

TL бесконтактные лазерные системы

- Измерение инструмента
- Контроль износа
- Обнаружение поломки инструмента

