




HEIDENHAIN

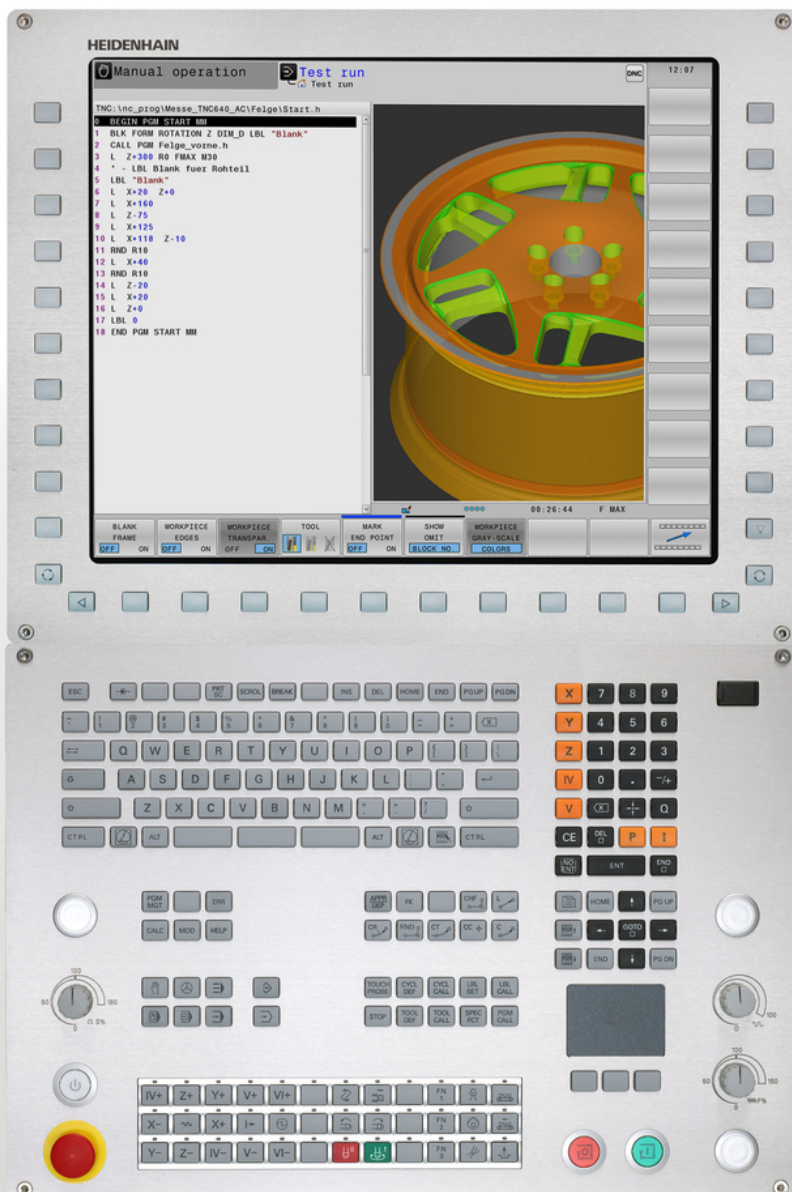

TNC 640

Руководство пользователя
"Диалог открытым текстом
HEIDENHAIN"

Программное обеспечение с ЧПУ

340590-05

340591-05





340595-05

Русский (ru)



5/2015

Элементы управления ЧПУ






Элементы управления дисплея

Кнопка	Функция
	Выбор разделения экрана дисплея
	Выбор между основным и фоновым режимами работы
	Клавиши Softkey: выбор функции на дисплее
	Переключение панелей Softkey



Алфавитная клавиатура

Кнопка	Функция
	Имя файла, комментарии
	Программирование в формате DIN/ISO





Режимы работы станка

Кнопка	Функция
	Режим ручного управления
	Электронный маховичок
	Позиционирование с ручным вводом данных
	Покадровое выполнение программы
	Выполнение программы в автоматическом режиме



Режимы программирования

Кнопка	Функция
	Программирование
	Тестирование программы

  Управление программами/файлами, функции ЧПУ

Кнопка	Функция
	Управление файлами, внешний вывод данных
	Определение вызова программы, выбор таблиц нулевых и стандартных точек
	Выбор MOD-функции
	Отображение текста помощи при аварийных сообщениях, вызов системы помощи TNCguide
	Индикация всех имеющихся сообщений об ошибках
	Вызов калькулятора

Клавиши навигации

Кнопка	Функция
	Перемещение курсора внутри кадра
	Переход к кадру, циклу или функциям параметров

Потенциометры регулирования подачи и скорости вращения шпинделя

Подача	Скорость вращения шпинделя
	

Циклы, подпрограммы и повторы частей программ

Кнопка	Функция
	Определение циклов измерительного щупа
	Определение и вызов циклов
	Ввод и вызов подпрограмм и повторов частей программ
	Безусловный останов программы

Данные инструментов

Кнопка	Функция
	Определение параметров инструментов в программе
	Вызов параметров инструментов

Программирование траекторий

Кнопка	Функция
	Вход в контур/выход из контура
	FK-программирование свободного контура
	Прямая
	Центр окружности/полюс для полярных координат
	Круговая траектория вокруг центра окружности
	Круговая траектория с заданным радиусом
	Круговая траектория с плавным переходом
	Фаска/радиусная обработка углов

Специальные функции

Кнопка	Функция
	Индикация специальных функций
	Выбор следующей закладки в форме
	Диалоговое поле или экранная кнопка переключения вперед/назад

Ввод и редактирование значений координат

Кнопка	Функция
...	Выбор осей координат и ввод в программу
...	Цифры
	Десятичная точка/изменение знака числа
	Программирование в полярных координатах/инкрементных значениях
	Программирование Q-параметров / состояние Q-параметров
	Присвоение фактической позиции, значений из калькулятора
	Игнорирование вопросов диалога и удаление слов
	Подтверждение ввода и продолжение диалога
	Завершение кадра, окончание ввода
	Сброс введенных данных или удаление сообщения ЧПУ об ошибке
	Прерывание диалога, удаление части программы

**Основные
положения**

О данном руководстве

Ниже приведен список символов-указателей, используемых в данном руководстве



Этот символ указывает на то, что для выполнения описываемой функции необходимо следовать специальным указаниям.



Этот символ указывает на то, что при использовании описываемой функции существует одна или несколько следующих опасностей:

- Опасность для заготовки
- Опасность для зажимного приспособления
- Опасность для инструмента
- Опасность для станка
- Опасность для оператора



Этот символ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к травмам.



Этот символ указывает на то, что описываемая функция должна быть адаптирована производителем станка. В связи с этим описываемая функция на разных станках может действовать по-разному.



Этот символ указывает на то, что более подробное описание функции содержится в другом руководстве пользователя.

Вы хотите внести изменения или обнаружили ошибку?

Мы постоянно стремимся усовершенствовать нашу документацию для вас. Вы можете помочь нам при этом, отправив пожелания или замеченные ошибки на электронный адрес: info@heidenhain.ru.

Тип ЧПУ, программное обеспечение и функции

В данном руководстве описаны функции ЧПУ, начиная со следующих номеров программного обеспечения ЧПУ:

Тип ЧПУ	Номер ПО ЧПУ
TNC 640	340590-05
TNC 640 E	340591-05
TNC 640 Программная станция	340595-05

Буквой E обозначается экспортная версия системы управления. Для экспортной версии системы ЧПУ действуют следующие ограничения:

- прямолинейное перемещение одновременно не более 4 осей

Производитель станка настраивает доступную мощность системы ЧПУ для конкретного станка с помощью машинных параметров. Поэтому в данном руководстве вам могут встретиться описания функций, недоступных на вашем станке.

Не все станки поддерживают определенные функции ЧПУ, например, такие как:

- Измерение инструментом с помощью ТТ

Чтобы узнать фактическое количество функций вашего станка, обратитесь к его производителю.

Многие производители станков и компания HEIDENHAIN предлагают курсы программирования систем ЧПУ. Участие в подобных курсах рекомендуется для интенсивного ознакомления с функциями ЧПУ.



Руководство пользователя "Программирование циклов"

Все функции циклов (циклов измерительных щупов и циклов обработки) описаны в отдельном руководстве пользователя "Программирование циклов". Чтобы получить данное руководство, отправьте запрос в компанию HEIDENHAIN.
ID: 892905-xx

Тип ЧПУ, программное обеспечение и функции

DXF-конвертер (номер опции #42)

DXF-конвертер	<ul style="list-style-type: none">■ Поддерживаемый DXF-формат: AC1009 (AutoCAD R12)■ Приемка контуров и образцов отверстий■ Удобное назначение точки привязки■ Графический выбор отрезков контура из программ открытым текстом
---------------	---

Адаптивное управление подачей

- Регистрация фактической мощности шпинделя с помощью тренировочного прохода
- Определение пределов, в которых происходит автоматическое регулирование подачи
- Полностью автоматическое регулирование подачи при отработке

KinematicsOpt (опция #48)

Оптимизация кинематики станка	<ul style="list-style-type: none">■ Сохранение/восстановление активной кинематики■ Проверка активной кинематики■ Оптимизация активной кинематики
-------------------------------	--

Mill-Turning (опция #50)

Режим фрезерования/точения	Функции: <ul style="list-style-type: none">■ Переключение между режимом фрезерования / точения■ Постоянная скорость резания■ Компенсация радиуса режущей кромки■ Циклы точения
----------------------------	--

Extended Tool Management (опция #93)

Расширенное управление инструментом	на базе Python
-------------------------------------	----------------

Spindle Synchronism (опция #131)

Синхронный ход шпинделя	Синхронный ход фрезерного и токарного шпинделя
-------------------------	--

Remote Desktop Manager (опция #133)

Менеджер удаленного рабочего стола	<ul style="list-style-type: none">■ Windows на отдельном компьютере■ Завязка на операционную систему ЧПУ
------------------------------------	---

Synchronizing Functions (опция #135)

Функции синхронизации	Функция сопряжения в режиме реального времени funktion (Real Time Coupling – RTC): Сопряжение осей
-----------------------	--

Cross Talk Compensation – CTC (опция #141)

Компенсация сопряжения осей	<ul style="list-style-type: none">■ Определение погрешности положения, обусловленной динамикой, путем ускорения оси■ Компенсация TCP (Tool Center Point)
-----------------------------	---

Position Adaptive Control – PAC (опция #142)

Адаптивное управление положением

- Настройка параметров регулирования в зависимости от положения осей в рабочем пространстве
- Настройка параметров регулирования в зависимости от скорости или ускорения оси

Load Adaptive Control – LAC (опция #143)

Адаптивное управление нагрузкой

- Автоматическое определение масс заготовок и сил трения
- Настройка параметров регулирования в зависимости от текущей массы заготовки.

Active Chatter Control – ACC (опция #145)

Активное регулирование грохота

Полностью автоматическая функция для подавления грохота во время обработки

Уровень версии (функции обновления)

Наряду с дополнительными функциями ПО для управления существенными модификациями программного обеспечения ЧПУ, применяются функции обновления, так называемый **Feature Content Level** (англ. термин для уровня версии). Функции, относящиеся к FCL, недоступны пользователю автоматически при получении обновления ПО ЧПУ.



При покупке нового станка все функции обновления ПО предоставляются без дополнительной оплаты.

Функции обновления ПО обозначаются в руководстве с помощью символа **FCL n**, где n указывает на текущий номер версии.

Вы можете активировать FCL-функции для постоянного пользования, купив цифровой код. Для этого необходимо обратиться к производителю станка или в компанию HEIDENHAIN.

Предполагаемая область применения

Система ЧПУ соответствует классу А согласно европейскому стандарту EN 55022 и в основном предназначена для применения в промышленности.

Правовая информация

В данном продукте используется программное обеспечение Open Source. Более подробную информацию можно найти в системе ЧПУ в

- ▶ режиме работы "Программирование/редактирование"
- ▶ Функция MOD
- ▶ Softkey **ПРАВОВЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ**

Новые функции

Новые функции 34059х-02

Теперь DXF-файлы можно открывать непосредственно в ЧПУ для извлечения из них контуров и группы точек ("Программирование: передача данных из файлов САПР", Стр. 267).

Теперь активное направление оси инструмента можно задавать в ручном режиме и во время совмещения маховичком в качестве виртуальной оси инструмента ("Позиционирование при помощи маховичка во время выполнения программы: M118", Стр. 395).

Производитель станка теперь может обеспечить контроль столкновений на любых участках станка ("Динамический контроль столкновений (номер опции #40)", Стр. 406).

Теперь можно считывать и записывать свободно определяемые таблицы ("Свободно определяемые таблицы", Стр. 442).

Добавлена функция автоматического регулирования подачи AFC (Adaptive Feed Control) ("Адаптивное регулирование подачи AFC (номер опции #45)", Стр. 413)

Новый цикл измерительного щупа 484 для калибровки беспроводного измерительного щупа ТТ 449 (см. руководство пользователя по циклам)

Поддержка новых маховичков HR 520 и HR 550 FS ("Перемещение электронными маховичками", Стр. 539).

Новый цикл обработки 225 "Гравировка" (см. руководство пользователя по циклам).

Новая функция ПО "Активное подавление грохота ACC" ("Активное подавление грохота ACC (номер опции #145)", Стр. 426).

Новый ручной измерительный цикл "Средняя ось в качестве точки привязки" ("Средняя ось в качестве точки привязки", Стр. 594).

Новая функция для закругления углов ("Закругление углов: M197", Стр. 400).

Внешний доступ к ЧПУ теперь можно заблокировать при помощи MOD-функции ("Внешний доступ", Стр. 647).

Измененные функции 34059х-02

В таблице инструмента для полей "ИМЯ" и "DOC" увеличено максимальное количество символов с 16 до 32 ("Ввод данных инструмента в таблицу", Стр. 180).

В таблицу инструментов добавлены столбцы AFC и ACC ("Ввод данных инструмента в таблицу", Стр. 180).

Улучшены управление и процедура позиционирования ручных измерительных циклов ("Использовать трехмерный щуп", Стр. 567).

Теперь, используя функцию PREDEF, в параметрах цикла также можно задавать predetermined значения (см. руководство пользователя по программированию циклов).

В индикацию состояния добавлена вкладка AFC ("Дополнительные типы индикации состояния", Стр. 83).

В функцию точения FUNCTION TURNDATA SPIN добавлена возможность ввода максимальной скорости вращения ("Программирование частоты вращения", Стр. 510).

В циклах KinematicsOpt теперь используется новый алгоритм оптимизации (см. руководство пользователя по программированию циклов).

В цикле 257 "Фрезерование круглых цапф" теперь представлен параметр, с помощью которого можно определить позицию подвода к цапфе (см. руководство пользователя по программированию циклов).

В цикле 256 "Прямоугольная цапфа" теперь представлен параметр, с помощью которого можно определить позицию подвода к цапфе (см. руководство пользователя по программированию циклов).

Теперь с помощью ручного цикла измерения "Разворот плоскости обработки" можно компенсировать неровное положение заготовки путем поворота стола ("Компенсация наклонного положения заготовки путем поворота стола", Стр. 584)

Новые функции 34059х-04

Новый специальный режим ОТВОД ("Выход из материала после сбоя электропитания", Стр. 634).

Новая графика моделирования ("Графики ", Стр. 612).

Новая MOD-функция "Файл применения инструмента" внутри группы настроек станка ("Файл применения инструмента", Стр. 649).

Новая MOD-функция "Настройка системного времени" внутри группы настроек системы ("Настройка системного времени", Стр. 651).

Новая MOD-группа "Настройки графики" ("Настройки графики", Стр. 646).

С помощью нового синтаксиса для адаптивного регулирования подачи AFC можно начать или закончить пробный проход ("Выполнение пробного прохода", Стр. 418).

С помощью нового средства расчета данных резания можно рассчитать скорость вращения шпинделя и подачу ("Средство расчета данных резания", Стр. 155).

В функции FUNCTION TURNDATA теперь можно также задавать принцип действия коррекции на инструмент ("Ввод коррекции на инструмент в программе", Стр. 516).

Функция активного подавления шумов ACC теперь может активироваться и деактивироваться клавишей Softkey ("Активация/деактивация ACC", Стр. 427).

Для команд переходов введены новые решения if...then ("Программирование если/то-решений", Стр. 320).

Набор символов цикла обработки 225 "Гравировка" расширен за счет добавления умлаутов и знака диаметра (см. руководство пользователя "Программирование циклов").

Новый цикл обработки 275 "Гравировка" (см. руководство пользователя "Программирование циклов").

Новый цикл обработки 233 "Фрезерование плоскостей" (см. руководство пользователя "Программирование циклов").

В циклах сверления 200, 203 и 205 введен параметр Q395 БАЗОВАЯ ГЛУБИНА для анализа T-УГЛА (см. руководство пользователя "Программирование циклов").

Введен измерительный цикл 4 ИЗМЕРЕНИЕ 3D (см. руководство пользователя "Программирование циклов").

Измененные функции 34059х-04

В таблицу токарных инструментов добавлен столбец ИМЕНА ("Данные инструмента", Стр. 517).

В одном NC-кадре теперь может содержаться до 4 M-функций ("Основные положения", Стр. 382).

В калькуляторе введены новые клавиши Softkey для принятия значений ("Использование", Стр. 152).

Теперь индикацию остаточного пути можно также отобразить в системе ввода ("Выбор индикации положения", Стр. 652).

В цикл 241 ГЛУБ. СВЕРЛЕНИЕ С ОДНОЙ РЕЖ. КРОМКОЙ добавлено несколько параметров ввода (см. руководство пользователя "Программирование циклов").

В цикл 404 добавлен параметр Q305 НОМЕР В ТАБЛИЦЕ (см. руководство пользователя "Программирование циклов").

В циклах резьбофрезерования 26х введена подача при подводе (см. руководство пользователя "Программирование циклов").

В цикле 205 универсального глубокого сверления теперь с помощью параметра Q208 может определяться подача для отвода (выхода из контура) (см. руководство пользователя "Программирование циклов").

Новые функции 34059х-05

В управление инструментом добавлен столбец PITCH ("Ввод данных инструмента в таблицу", Стр. 180).

В таблицу токарных инструментов добавлены столбцы YL и DYI ("Данные инструмента", Стр. 517).

В конце таблицы управления инструментом создана возможность добавления нескольких строк ("Управление инструментом (номер опции #93)", Стр. 199).

Для теста программы можно выбрать любую таблицу токарных инструментов ("Тестирование программы", Стр. 625).

Программы с расширениями .HU и .HC можно выбрать и изменить в любых режимах работы.

Введены функции **ВЫБОР ПРОГРАММЫ** и **CALL SELECTED PROGRAM** ("Вызов любой программы в качестве подпрограммы", Стр. 297).

Новая функция **FEED DWELL** для программирования повторяющейся выдержки времени ("Время время выдержки FUNCTION FEED DWELL", Стр. 448).

Расширены FN 18-функции ("FN 18: SYSREAD: Считывание системных данных", Стр. 333).

Функцию DCM можно активировать и деактивировать находясь в NC-программе ("Активизация и деактивизация контроля столкновений", Стр. 411).

При помощи ПО безопасности SELinux можно заблокировать флэш-накопители USB ("Программное обеспечение SELinux для обеспечения безопасности", Стр. 97).

Введен параметр станка posAfterContPocket, влияющий на положение после SL-цикла ("Параметры пользователя, заданные для конкретного станка", Стр. 680).

В меню MOD можно назначить зашищенные области ("Ввод пределов перемещений", Стр. 649).

Введена возможность защиты от записи отдельных строчек таблицы предустановок ("Сохранение точек привязки в таблице предустановок", Стр. 557).

Новая функция ощупывания в ручном режиме для выверки плоскости ("Расчет трехмерного разворота плоскости обработки", Стр. 586).

Новая функция для выверки плоскости обработки без осей вращения ("Наклон плоскости обработки без осей вращения", Стр. 476).

Возможность открывания файлов CAD без опции #42 ("Просмотрщик CAD ", Стр. 269).

Новая опция ПО #131 Синхронизм шпинделя ("Опции программного обеспечения", Стр. 8).

Изменены функции 34059х-05

Ввод подачи FZ и FU возможен в кадре вызова инструмента Tool-Call ("Вызвать данные инструмента", Стр. 192).

При выборе инструмента управление отображает в рабочем окне столбцы XL и ZL из таблицы токарных инструментов ("Вызов инструмента", Стр. 515).

Диапазон ввода столбца DOC в таблице мест расширен до 32 знаков ("Таблица мест для устройства смены инструмента", Стр. 189).

Команды FN 15, FN 31, FN 32, FT и FMAXT из предыдущих версий управления во время импорта не вызывают сообщений об ошибке. Во время моделирования или работы NC-программы с указанными командами система прерывает работу NC-программы сообщением об ошибке, которое поможет Вам найти альтернативное решение.

Дополнительные функции M104, M105, M112, M114, M124, M134, M142, M150, M200 - M204 из предыдущих версий управления во время импорта не вызывают сообщений об ошибке. Во время моделирования или работы NC-программы с указанными дополнительными функциями система прерывает работу NC-программы сообщением об ошибке, которое поможет Вам найти альтернативное решение. ("Сравнение: дополнительные функции", Стр. 722).

Максимальный размер файлов, получаемых после FN 16: F-PRINT увеличен с 4kB до 20kB.

Таблица предустановки Preset.PR в режиме программирования защищена от записи ("Сохранение точек привязки в таблице предустановок", Стр. 557).

Диапазон ввода списка параметров Q для определения закладки QPARA индикации состояния состоит из 132 символов ("Отображение Q-параметра (закладка QPARA)", Стр. 88).

Ручная калибровка измерительного щупа требует меньше действий по предварительному позиционированию ("трехмерный щуп", Стр. 575).

Индикатор положения запрограммированные в кадре Tool-Call припуски DL по выбору: припуск заготовки или припуск инструмента ("Дельта-значения для длины и радиуса", Стр. 179).

При покадровой обработке в циклах образцов отверстий и CYCL CALL PAT программа обрабатывает каждое отверстие отдельно ("Выполнение программы", Стр. 629).

Перезагрузка управления выполняется не кнопкой **END**, а при помощи клавиши Softkey **ПЕРЕЗАПУСК (NEU STARTEN)** ("Выключение", Стр. 536).

В ручном режиме управление отображает подачу для обработки контура ("Скорость вращения шпинделя S, подача F и дополнительная M-функция", Стр. 549).

Деактивация наклона в ручном режиме возможна только в меню 3D-ROT ("Активация наклона в ручном режиме", Стр. 601).

Параметр станка maxLineGeoSearch увеличен до максимума 100000 ("Параметры пользователя, заданные для конкретного станка", Стр. 680).

Изменены имена опций ПО номер #8, #9 и #21 ("Опции программного обеспечения", Стр. 8).

Новые и измененные функции циклов 34059х-05

Новый цикл **880 НАРЕЗАНИЕ ЗУБЧАТОГО КОЛЬЦА ЗУБОФРЕЗЕРОВАНИЕМ (ZAHNRAD ABWÄELZFR.) GEAR HOBING** (номер опции #50), смотри "ЗУБОФРЕЗЕРОВАНИЕ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА (цикл 880, DIN/ISO: G880)"

Новый цикл **292 CONTOUR.TURNG.INTERP.** (IPO.-DREHEN KONTUR) (номер опции #96), смотри "ТОЧЕНИЕ ИНТЕРПОЛЯЦИЕЙ ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА (цикл 292, DIN/ISO: G292, опция ПО 96)"

Новый цикл **291 COUPLG.TURNG.INTERP.** (номер опции #96), смотри "ТОЧЕНИЕ ИНТЕРПОЛЯЦИЕЙ СОПРЯЖЕНИЕ (цикл 291, DIN/ISO: G291, опция ПО 96)"

Новый цикл **239 ASCERTAIN THE LOAD** для LAC (Load Adapt. Control) Адаптация параметров управления в зависимости от нагрузки (номер опции #143), смотри "РАСЧЕТ БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЦИЛИНДРА (цикл 239, DIN/ISO: G139, опция ПО 143)"

Добавлен цикл **270**, смотри "ДАННЫЕ ПРОТЯЖКИ КОНТУРА (цикл 270, DIN/ISO: G270, опция ПО 19)"

Добавлен цикл **39 CYL. SURFACE CONTOUR** (номер опции #1), смотри "БОКОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЦИЛИНДРА (цикл 39, DIN/ISO: G139, опция ПО 1)"

В набор символов цикла обработки **225 GRAVIROVKA** добавлены символы **CE, ß, @** и системное время, смотри "ГРАВИРОВКА (Zyklus 225, DIN/ISO: G225)"

В циклы **252-254** добавлен опциональный параметр Q439

В цикл **22 CHERN.OBRABOTKA** добавлены опциональные параметры Q401, Q404, смотри "ОЧИСТКА (Цикл 22, DIN/ISO: G122, версия ПО 19)"

В цикл **484 CALIBRATE IR TT** добавлен опциональный параметр Q536, смотри "Калибровка беспроводного ТТ 449 (цикл 484, DIN/ISO: G484, номер опции #17)"

В циклы **841 PROSTOE TOCH. VITOSHKI, RAD. NAPR., 842 RASSH.TOCH.VIT.,RAD., 851 PROST.TOCH.VIT., AX, 852 RASSH.TOCH.VIT., AX.** добавлена подача погружения Q488

Поворот эксцентрика с циклом **800 NASTR.TOKARNOJ SIST.** возможен при помощи опции номер #50, смотри "НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ВРАЩЕНИЯ (Цикл 800, DIN/ISO: G800)"

Содержание

1	Первые шаги в работе с TNC 640.....	53
2	Введение.....	75
3	Программирование: основы, управление файлами.....	101
4	Программирование: помощь.....	147
5	Программирование: инструменты.....	175
6	Программирование: программирование контуров.....	213
7	Программирование: передача данных из файлов САПР.....	267
8	Программирование: подпрограммы и повторы частей программ.....	289
9	Программирование: Q-параметры.....	309
10	Программирование: дополнительные функции.....	381
11	Программирование: специальные функции.....	401
12	Программирование: Многоосевая обработка.....	451
13	Программирование: управление палетами.....	499
14	Программирование: токарная обработка.....	505
15	Ручное управление и наладка.....	533
16	Позиционирование с ручным вводом данных.....	605
17	Тест программы и отработка программы.....	611
18	MOD-функции.....	643
19	Таблицы и обзоры.....	679

1	Первые шаги в работе с TNC 640	53
1.1	Обзор	54
1.2	Включение станка	54
	Квитирование перерыва в электроснабжении и поиск референтных меток	54
1.3	Программирование первой части	55
	Правильный выбор режима работы	55
	Важнейшие элементы управления ЧПУ	55
	Создание новой программы/управление файлами	56
	Определение заготовки	57
	Структура программы	58
	Программирование простого контура	59
	Создание программы циклов	62
1.4	Графический тест первой части	65
	Правильный выбор режима работы	65
	Выбор таблицы инструментов для теста программы	65
	Выбор программы, которую необходимо протестировать	66
	Выбор разделения экрана дисплея и вида	66
	Запуск теста программы	67
1.5	Наладка инструмента	68
	Правильный выбор режима работы	68
	Подготовка и измерение инструмента	68
	Таблица инструмента TOOL.T	69
	Таблица мест TOOL_P.TCH	70
1.6	Наладка заготовки	71
	Правильный выбор режима работы	71
	Зажим заготовки	71
	Установка точек привязки с 3D-щупом	71
1.7	Отработка первой программы	73
	Правильный выбор режима работы	73
	Выбор программы, которую необходимо отработать	73
	Запуск программы	73

2	Введение.....	75
2.1	TNC 640.....	76
	Программирование: в диалоге открытым текстом HEIDENHAIN или DIN/ISO.....	76
	Совместимость.....	76
2.2	Дисплей и пульт управления.....	77
	Дисплей.....	77
	Установка разделения экрана дисплея.....	77
	Пульт управления.....	78
2.3	Режимы работы.....	79
	Режим ручного управления и электронного маховичка.....	79
	Позиционирование с ручным вводом данных.....	79
	Программирование.....	80
	Тестирование программы.....	80
	Выполнение программы в автоматическом и покадровом режимах.....	81
2.4	Индикации состояния.....	82
	Общая индикация состояния.....	82
	Дополнительные типы индикации состояния.....	83
2.5	Window-Manager.....	90
	Панель задач.....	91
2.6	Менеджер удаленного рабочего стола (номер опции #133).....	92
	Введение.....	92
	Настройка подключения – Windows Terminal Service.....	93
	Настройка соединения – VNC.....	95
	Запуск и завершение соединения.....	96
2.7	Программное обеспечение SELinux для обеспечения безопасности.....	97
2.8	Принадлежности: 3D-импульсные зонды и электронные маховички фирмы HEIDENHAIN.....	98
	Щупы 3D.....	98
	Электронные маховички HR.....	99

3	Программирование: основы, управление файлами.....	101
3.1	Основные положения.....	102
	Датчики положения и референтные метки.....	102
	Система привязки.....	102
	Система отсчета на фрезерных станках.....	103
	Обозначение осей на фрезерных станках.....	103
	Полярные координаты.....	104
	Абсолютные и инкрементальные позиции заготовки.....	105
	Выбор точки привязки.....	106
3.2	Открытие и ввод программ.....	107
	Создание NC-программы открытым текстом HEIDENHAIN в формате.....	107
	Определение заготовки: BLK FORM.....	108
	Открытие новой программы обработки.....	110
	Программирование движения инструмента в диалоге открытым текстом.....	112
	Назначение фактической позиции.....	114
	Редактирование программы.....	115
	Функция поиска в системе ЧПУ.....	118
3.3	Управление программой: основы.....	120
	Файлы.....	120
	Отображение в ЧПУ файлов, созданных удаленно.....	122
	Резервное копирование данных.....	122

3.4 Работа с управлением файлами..... 123

Директории.....	123
Пути доступа.....	123
Обзор: функции управления файлами.....	124
Вызов управления файлами.....	125
Выбор дисководов, директорий и файлов.....	126
Создание новой директории.....	127
Создание нового файла.....	127
Копирование отдельного файла.....	127
Копирование файлов в другую директорию.....	128
Копирование таблицы.....	129
Копирование директории.....	130
Выбор одного из недавно использовавшихся файлов.....	130
Удаление файла.....	131
Удаление директории.....	131
Выделение файлов.....	132
Переименование файла.....	133
Сортировка файлов.....	133
Дополнительные функции.....	134
Дополнительное ПО для управления внешними файлами.....	135
Передача данных на внешний носитель/с внешнего носителя данных.....	142
Система ЧПУ в сети.....	143
USB-устройства в системе ЧПУ.....	144

4 Программирование: помощь.....	147
4.1 Добавление комментария.....	148
Назначение.....	148
Комментарий во время ввода программы.....	148
Ввод комментария задним числом.....	148
Комментарий в собственном кадре.....	148
Функции редактирования комментария.....	149
4.2 Представление NC-программ.....	150
Акцент не синтаксис.....	150
Линейки прокрутки.....	150
4.3 Оглавление программ.....	151
Определение, возможности применения.....	151
Отображение окна оглавления/переход к другому активному окну.....	151
Вставка кадра оглавления в окно программы.....	151
Выбор кадров в окне оглавления.....	151
4.4 Калькулятор.....	152
Использование.....	152
4.5 Средство расчета данных резания.....	155
Применение.....	155
4.6 Графика программирования.....	158
Параллельное выполнение/невыполнение функции графики при программировании.....	158
Графическое воспроизведение существующей программы.....	159
Индикация и выключение номеров кадров.....	160
Удаление графики.....	160
Отображение линий сетки.....	160
Увеличение или уменьшение фрагмента.....	161

4.7 Сообщения об ошибках..... 162

Индикация ошибок..... 162

Откройте окно ошибок..... 162

Закрытие окна ошибок..... 162

Подробные сообщения об ошибках..... 163

Softkey ВНУТР. ИНФОРМ..... 163

Удаление ошибки..... 164

Протокол ошибок..... 164

Протокол клавиатуры..... 165

Тексты подсказок..... 166

Сохранение сервис-файлов в памяти..... 166

Вызов системы помощи TNCguide..... 166

4.8 Контекстно-зависимая система помощи TNCguide..... 167

Применение..... 167

Работа с TNCguide..... 168

Загрузка текущих вспомогательных файлов..... 172

5	Программирование: инструменты.....	175
5.1	Ввод данных инструмента.....	176
	Подача F.....	176
	Скорость вращения шпинделя S.....	177
5.2	Данные инструмента.....	178
	Условия выполнения коррекции инструмента.....	178
	Номер инструмента, имя инструмента.....	178
	Длина инструмента L.....	178
	Радиус инструмента R.....	178
	Дельта-значения для длины и радиуса.....	179
	Ввод данных инструмента в программу.....	179
	Ввод данных инструмента в таблицу.....	180
	Импорт таблицы инструмента.....	188
	Таблица мест для устройства смены инструмента.....	189
	Вызвать данные инструмента.....	192
	Смена инструмента.....	194
	Проверка применения инструмента.....	196
	Управление инструментом (номер опции #93).....	199
5.3	Коррекция инструмента.....	208
	Введение.....	208
	Коррекция длины инструмента.....	208
	Поправка на радиус инструмента.....	209

6	Программирование: программирование контуров.....	213
6.1	Движения инструмента.....	214
	Функции траекторий.....	214
	Программирование свободного контура FK.....	214
	Дополнительные M-функции.....	214
	подпрограммами и повторами частей программы.....	215
	Программирование при помощи Q-параметров.....	215
6.2	Основная информация о функциях траекторий.....	216
	Программирование движения инструмента в программе обработки.....	216
6.3	Вход в контур и выход из контура.....	220
	Начальная и конечная точки.....	220
	Обзор: формы траектории для входа в контур и выхода из него.....	222
	Важные позиции при входе и выходе.....	223
	Наезд по прямой с тангенциальным примыканием: APPR LT.....	226
	Подвод по прямой перпендикулярно к первой точке контура: APPR LN.....	226
	Наезд по круговой траектории с тангенциальным примыканием: APPR CT.....	227
	Подвод вдоль контура по касательной дуге, плавно переходящей в прямую: APPR LCT.....	228
	Отвод по прямой с тангенциальным примыканием: DEP LT.....	229
	Отвод по прямой перпендикулярно к последней точке контура: DEP LN.....	229
	Отвод по круговой траектории с тангенциальным примыканием: DEP CT.....	230
	Отвод вдоль контура по касательной дуге, плавно переходящей в прямую: DEP LCT.....	230
6.4	Движение по траектории – декартовы координаты.....	231
	Обзор функций траектории.....	231
	Прямая L.....	232
	Вставка фаски между двумя прямыми.....	233
	Скругление углов RND.....	234
	Центр окружности CC.....	235
	Круговая траектория C вокруг центра окружности CC.....	236
	Круговая траектория CR с заданным радиусом.....	237
	Круговая траектория CT с плавным переходом.....	239
	Пример: движения по прямой и фаски в декартовой системе координат.....	240
	Пример: круговое движение в декартовой системе координат.....	241
	Пример: круг в декартовой системе.....	242

6.5 Движение по траектории – полярные координаты.....243

Обзор.....	243
Начало полярных координат: Pol CC.....	244
Прямая LP.....	244
Круговая траектория CP вокруг полюса CC.....	245
Круговая траектория CTRc плавным переходом.....	245
Винтовая линия (спираль).....	246
Пример: движение по прямой в полярных координатах.....	248
Пример: спираль.....	249

6.6 Движения по траектории – Программирование свободного контура FK.....250

Общие положения.....	250
Графика при FK-программировании.....	252
Открытие диалога FK-программирования.....	253
Координаты полюса при FK-программировании.....	253
Программирование произвольных прямых.....	254
Программирование произвольных круговых траекторий.....	255
Возможности ввода.....	256
Вспомогательные точки.....	259
Ссылки.....	260
Пример: FK-программирование 1.....	262
Пример: FK-программирование 2.....	263
Пример: FK-программирование 3.....	264

7	Программирование: передача данных из файлов САПР.....	267
7.1	Области экрана просмотрщик CAD и DXF-конвертер.....	268
	Области экрана просмотрщик CAD или DXF-конвертер.....	268
7.2	Просмотрщик CAD.....	269
	Применение.....	269
7.3	DXF-конвертер (номер опции #42).....	270
	Применение.....	270
	Работа с DXF-конвертером.....	271
	Открытие DXF-файла.....	272
	Базовые настройки.....	273
	Настройка слоя.....	275
	Определение точки привязки.....	276
	Выбор и сохранение контура.....	278
	Выбор и сохранение позиций обработки.....	282

8	Программирование: подпрограммы и повторы частей программ.....	289
8.1	Обозначение подпрограмм и повторов части программы.....	290
	Метки.....	290
8.2	Подпрограммы.....	291
	Принцип работы.....	291
	Указания для программирования.....	291
	Программирование подпрограммы.....	291
	Вызов подпрограммы.....	292
8.3	Повторы частей программы.....	293
	Метка.....	293
	Принцип работы.....	293
	Указания для программирования.....	293
	Программирование повтора части программы.....	294
	Вызов повтора части программы.....	294
8.4	Использование любой программы в качестве подпрограммы.....	295
	Обзор клавиш Softkey.....	295
	Принцип работы.....	296
	Указания для программирования.....	296
	Вызов любой программы в качестве подпрограммы.....	297
8.5	Вложенные подпрограммы.....	299
	Виды вложенных подпрограмм.....	299
	Кратность вложения подпрограмм.....	299
	Подпрограмма в подпрограмме.....	300
	Повторы повторяющихся частей программы.....	301
	Повторение подпрограммы.....	302
8.6	Примеры программирования.....	303
	Пример: фрезерование контура несколькими врезаниями.....	303
	Пример: группы отверстий.....	304
	Пример: группа отверстий, выполняемая несколькими инструментами.....	306

9	Программирование: Q-параметры.....	309
9.1	Принцип действия и обзор функций.....	310
	Указания по программированию.....	312
	Вызов функций Q-параметров.....	313
9.2	Группы деталей – использование Q-параметров вместо числовых значений.....	314
	Применение.....	314
9.3	Описание контуров с помощью математических функций.....	315
	Применение.....	315
	Обзор.....	315
	Программирование основных арифметических действий.....	316
9.4	Тригонометрические функции.....	317
	Определения.....	317
	Программирование тригонометрических функций.....	317
9.5	Расчет окружности.....	318
	Применение.....	318
9.6	Решения если/то с Q-параметрами.....	319
	Применение.....	319
	Безусловные переходы.....	319
	Использованные сокращения и термины.....	319
	Программирование если/то-решений.....	320
9.7	Контроль и изменение Q-параметров.....	321
	Порядок действий.....	321
9.8	Дополнительные функции.....	323
	Обзор.....	323
	FN 14: ERROR – Выдача сообщений об ошибках.....	324
	FN16: F-PRINT – Выдача текстов и значений Q-параметров в отформатированном виде.....	328
	FN 18: SYSREAD: Считывание системных данных.....	333
	FN 19: PLC – Передача значений в PLC.....	342
	FN 20: WAIT FOR – Синхронизировать NC и PLC.....	342
	FN 29: PLC – Передача значений в PLC.....	343
	FN 37: ЭКСПОРТ.....	343

9.9	Доступ к таблицам с помощью SQL-инструкций.....	344
	Введение.....	344
	Транзакция.....	345
	Программирование SQL-инструкций.....	347
	Обзор клавиш Softkey.....	348
	SQL BIND.....	349
	SQL SELECT.....	350
	SQL FETCH.....	352
	SQL UPDATE.....	353
	SQL INSERT.....	353
	SQL COMMIT.....	354
	SQL ROLLBACK.....	354
9.10	Непосредственный ввод формулы.....	355
	Ввод формулы.....	355
	Правила вычислений.....	357
	Пример ввода.....	358
9.11	Параметры строки.....	359
	Функции обработки строки.....	359
	Присвоение параметров строки.....	360
	Соединение параметров строки в цепочку.....	360
	Преобразование цифрового значения в параметр строки.....	361
	Копирование части строки из параметра строки.....	362
	Преобразование параметра строки в цифровое значение.....	363
	Проверка параметра строки.....	364
	Определение длины параметра строки.....	365
	Сравнение алфавитных последовательностей.....	366
	Считывание машинных параметров.....	367

9.12 Q-параметры с заданными значениями.....370

Значения из PLC: с Q100 по Q107.....	370
Активный радиус инструмента: Q108.....	370
Ось инструментов: Q109.....	370
Состояние шпинделя: Q110.....	371
Подача СОЖ: Q111.....	371
Коэффициент перекрытия: Q112.....	371
Размеры, указанные в программе: Q113.....	371
Длина инструмента: Q114.....	371
Координаты после ошупывания во время выполнения программы.....	372
Отклонение фактического значения от заданного при автоматическом измерении инструмента с помощью ТТ 130.....	372
Наклон плоскости обработки с помощью углов заготовки: координаты, рассчитанные системой ЧПУ для осей вращения.....	372
Результаты измерения циклов измерительного щупа (см. руководство пользователя "Программирование циклов").....	373

9.13 Примеры программирования..... 375

Пример: эллипс.....	375
Пример: цилиндр вогнутый, выполненный с помощью радиусной фрезы.....	377
Пример: выпуклый наконечник с концевой фрезой.....	379

10 Программирование: дополнительные функции.....	381
10.1 Ввод дополнительных M-функций и СТОП-функции.....	382
Основные положения.....	382
10.2 Дополнительные функции контроля выполнения программы, шпинделя и подачи СОЖ.....	384
Обзор.....	384
10.3 Дополнительные функции для ввода координат.....	385
Программирование координат станка: M91/M92.....	385
Подвод к позициям в ненаклоненной системе координат при наклонной плоскости обработки: M130.....	387
10.4 Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки.....	388
Обработка небольших выступов контура: функция M97.....	388
Полная обработка разомкнутых углов контура: M98.....	389
Коэффициент подачи для движений при врезании: M103.....	390
Подача в миллиметрах/оборот шпинделя: M136.....	391
Скорость подачи на дугах окружности: M109/M110/M111.....	392
Предварительный расчет контура с поправкой на радиус (LOOK AHEAD): M120.....	393
Позиционирование при помощи маховичка во время выполнения программы: M118.....	395
Отвод от контура по направлению оси инструмента: M140.....	396
Подавление контроля измерительного щупа: M141.....	398
Отмена разворота плоскости обработки: M143.....	398
Автоматический отвод инструмента от контура при NC-остановке: M148.....	399
Закругление углов: M197.....	400

11 Программирование: специальные функции.....	401
11.1 Обзор специальных функций.....	402
Главное меню "Специальные функции SPEC FCT".....	403
Меню "Стандартные значения для программы".....	404
Меню функций для обработки контура и точек.....	404
Задание различных программируемых открытым текстом функций.....	405
11.2 Динамический контроль столкновений (номер опции #40).....	406
Функция.....	406
Графическое отображение объектов столкновений.....	407
Контроль столкновений в режимах ручного управления.....	409
Контроль столкновений в режимах работы отработки программы.....	409
Активизация и деактивация контроля столкновений.....	411
11.3 Адаптивное регулирование подачи AFC (номер опции #45).....	413
Назначение.....	413
Задание базовых настроек AFC.....	415
Выполнение пробного прохода.....	418
Активация/деактивация AFC.....	422
Файл протокола.....	423
Контроль поломки/износа инструмента.....	425
Контроль нагрузки на шпиндель.....	425
11.4 Активное подавление грохота ACC (номер опции #145).....	426
Применение.....	426
Активация/деактивация ACC.....	427
11.5 Работа с параллельными осями U, V и W.....	428
Обзор.....	428
ФУНКЦИЯ PARAXCOMP DISPLAY.....	429
ФУНКЦИЯ PARAXCOMP MOVE.....	429
Деактивация ФУНКЦИИ PARAXCOMP.....	430
FUNCTION PARAXMODE.....	431
Деактивация ФУНКЦИИ PARAXMODE.....	432
Пример сверления с осью W.....	433
11.6 Функции файла.....	434
Применение.....	434
Задание операций с файлами.....	434

11.7 Задание преобразований координат.....	435
Обзор.....	435
TRANS DATUM AXIS.....	435
TRANS DATUM TABLE.....	436
TRANS DATUM RESET.....	437
11.8 Создание текстовых файлов.....	438
Применение.....	438
Открытие текстового файла и выход из него.....	438
Редактирование текстов.....	439
Удаление и повторная вставка знаков, слов и строк.....	439
Обработка текстовых блоков.....	440
Поиск фрагментов текста.....	441
11.9 Свободно определяемые таблицы.....	442
Основы.....	442
Создание свободно определяемых таблиц.....	442
Изменение формата таблицы.....	443
Переключение вида между таблицей и формой.....	444
FN 26: TABOPEN: Открыть свободно определяемую таблицу.....	445
FN 27: TABWRITE - Описать свободно определяемую таблицу.....	446
FN 28: TABREAD: Читать свободно определяемую таблицу.....	447
11.10 Время время выдержки FUNCTION FEED DWELL.....	448
Программирование времени выдержки.....	448
Сброс времени выдержки.....	449

12 Программирование: Многоосевая обработка.....	451
12.1 Функции многоосевой обработки.....	452
12.2 Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8).....	453
Введение.....	453
Обзор.....	455
Определение PLANE-функции.....	456
Индикация положения.....	456
Сброс PLANE-функции.....	457
Определение плоскости обработки через пространственный угол: PLANE SPATIAL.....	458
Определение плоскости обработки через угол проекции: PLANE PROJECTED.....	460
Определение плоскости обработки через угол Эйлера: PLANE EULER.....	462
Определение плоскости обработки по двум векторам: PLANE VECTOR.....	464
Определение плоскости обработки по трем точкам: PLANE POINTS.....	466
Определение плоскости обработки через отдельный, инкрементальный пространственный угол: PLANE RELATIVE.....	468
Плоскость обработки через угол оси: PLANE AXIAL.....	469
Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании.....	471
Наклон плоскости обработки без осей вращения.....	476
12.3 Наклонное фрезерование на наклонной плоскости (номер опции # 9).....	477
Функция.....	477
Наклонное фрезерование путем инкрементального перемещения оси вращения.....	477
Наклонное фрезерование через векторы нормали.....	478
12.4 Дополнительные функции для осей вращения.....	479
Подача в мм/мин по осям вращения A, B, C: M116 (номер опции #8).....	479
Перемещение осей вращения по оптимальному пути: M126.....	480
Сокращение индикации оси вращения до значения менее 360°: M94.....	481
Сохранить позицию вершины инструмента при позиционировании осей наклона (TCPM): M128 (номер опции #9).....	482
Выбор осей наклона: M138.....	485
Учет кинематики станка в ФАКТИЧЕСКОЙ / ЗАДАННОЙ позициях в конце кадра: M144 (номер опции #9).....	486

12.5 ФУНКЦИЯ TCPM (номер опции #9)..... 487

Функция.....	487
Определение FUNCTION TCPM.....	487
Принцип действия запрограммированной подачи.....	488
Интерпретация запрограммированных координат осей вращения.....	488
Тип интерполяции между начальной и конечной позициями.....	490
Сброс FUNCTION TCPM.....	491

12.6 Трехмерная коррекция на инструмент (номер опции #9)..... 492

Введение.....	492
Определение нормированного вектора.....	493
Разрешенные формы инструмента.....	494
Использовать другие инструменты: дельта-значения.....	494
3D-коррекция без TCPM.....	494
Торцевое фрезерование: 3D-коррекция с TCPM.....	495
Peripheral Milling: 3D-коррекция радиуса с TCPM и коррекцией радиуса (RL/RR).....	496

13 Программирование: управление палетами.....	499
13.1 Управление палетами.....	500
Применение.....	500
Выбор таблицы палет.....	502
Выход из файла палет.....	502
Обработка файла палет.....	502

14 Программирование: токарная обработка.....	505
14.1 Токарная обработка на фрезерном станке (номер опции #50).....	506
Введение.....	506
14.2 Базовые функции (номер опции #50).....	507
Переключение между режимом фрезерования/ точения.....	507
Графическое представление токарной обработки.....	509
Программирование частоты вращения.....	510
Скорость подачи.....	511
14.3 Функции контроля дисбаланса (номер опции #50).....	512
Дисбаланс в режиме точения.....	512
Цикл измерения дисбаланса.....	514
14.4 Инструменты в режиме точения (номер опции #50).....	515
Вызов инструмента.....	515
Ввод коррекции на инструмент в программе.....	516
Данные инструмента.....	517
Коррекция на радиус режущей кромки SRK.....	523
14.5 Программные функции точение (номер опции #50).....	524
Прорезка и выточка.....	524
Отслеживание заготовки TURNDATA BLANK.....	530
Токарная обработка с установленным положением осей.....	531

15 Ручное управление и наладка.....	533
15.1 Включение, выключение.....	534
Включение.....	534
Выключение.....	536
15.2 Перемещение осей станка.....	537
Указание.....	537
Перемещение оси с помощью внешних клавиш направления.....	537
Пошаговое позиционирование.....	538
Перемещение электронными маховичками.....	539
15.3 Скорость вращения шпинделя S, подача F и дополнительная M-функция.....	549
Применение.....	549
Ввод значений.....	549
Изменение скорости вращения шпинделя и подачи.....	550
Активация ограничения подачи.....	550
15.4 Опциональная концепция безопасности (Функциональная безопаснoсь FS).....	551
Общие сведения.....	551
Объяснения определений.....	552
Проверка позиций оси.....	553
Активация ограничения подачи.....	554
Дополнительная индикации состояния.....	555
15.5 Управление точками привязки с помощью таблицы предустановок.....	556
Указание.....	556
Сохранение точек привязки в таблице предустановок.....	557
Активация точки привязки.....	564
15.6 Назначение точки привязки без использования трехмерного измерительного щупа.....	565
Указание.....	565
Подготовка.....	565
Установка точек привязки при помощи концевой фрезы.....	565
Использование функций ошупывания механическими щупами или индикаторами.....	566

15.7	Использовать трехмерный щуп.....	567
	Обзор.....	567
	Функции циклов измерительных щупов.....	569
	Выбор цикла измерительного щупа.....	571
	Протоколирование значений измерения из циклов измерительного щупа.....	572
	Запись результатов измерения из циклов измерительного щупа в таблицу нулевых точек.....	573
	Запись результатов измерения из циклов измерительного щупа в таблицу предустановок.....	574
15.8	трехмерный щуп.....	575
	Введение.....	575
	Калибровка рабочей длины.....	576
	Калибровка рабочего радиуса и компенсация смещения центра измерительного щупа.....	577
	Отображение значений калибровки.....	581
15.9	Компенсация смещения заготовки посредством трехмерного измерительного щупа.....	582
	Введение.....	582
	Определение угла разворота плоскости обработки.....	583
	Сохранение разворота плоскости обработки в таблице предустановок.....	583
	Компенсация наклонного положения заготовки путем поворота стола.....	584
	Индикация разворота плоскости обработки.....	585
	Отмена разворота плоскости обработки.....	585
	Расчет трехмерного разворота плоскости обработки.....	586
15.10	Установка точек привязки при помощи трехмерного щупа.....	588
	Обзор.....	588
	Установка точки привязки на произвольной оси.....	588
	Угол в качестве точки привязки.....	589
	Центр окружности в качестве точки привязки.....	591
	Средняя ось в качестве точки привязки.....	594
	Измерение заготовок с помощью трехмерного измерительного щупа.....	595
15.11	Наклон плоскости обработки (номер опции #8).....	598
	Применение, принцип работы.....	598
	Подвод к референтным меткам при наклонных осях.....	600
	Индикация положения в наклонной системе.....	600
	Ограничения при наклоне плоскости обработки.....	600
	Активация наклона в ручном режиме.....	601
	Установка активного направления оси инструмента в качестве активного направления	

обработки.....	602
Установка точки привязки в наклоненной системе.....	603

16	Позиционирование с ручным вводом данных.....	605
16.1	Программирование и отработка простых программ.....	606
	Позиционирование с ручным вводом данных.....	606
	Сохранение или удаление данных из \$MDI.....	609

17 Тест программы и отработка программы.....	611
17.1 Графики.....	612
Применение.....	612
Настройка скорости выполнения теста программы.....	613
Обзор: виды.....	614
Трехмерное изображение.....	615
Вид сверху.....	619
Изображение в 3 плоскостях.....	619
Воспроизведение графического моделирования.....	621
Изображение инструмента.....	621
Определение времени обработки.....	622
17.2 Отображение заготовки в рабочем пространстве.....	623
Применение.....	623
17.3 Функции индикации программы.....	624
Обзор.....	624
17.4 Тестирование программы.....	625
Применение.....	625
17.5 Выполнение программы.....	629
Применение.....	629
Выполнение программы обработки.....	630
Прерывание обработки.....	631
Перемещение осей станка во время прерывания.....	632
Продолжение выполнения программы после прерывания.....	632
Выход из материала после сбоя электропитания.....	634
Вход в программу в произвольном месте (поиск кадра).....	637
Повторный подвод к контуру.....	639
17.6 Автоматический запуск программы.....	640
Применение.....	640
17.7 Пропуск кадров.....	641
Применение.....	641
Добавление знака „/“.....	641
Удаление знака „/“.....	641

17.8 Приостановка выполнения программы по выбору оператора.....	642
Применение.....	642

18 MOD-функции.....	643
18.1 MOD-функция.....	644
Выбор MOD-функции.....	644
Изменение настроек.....	644
Выход из MOD-функции.....	644
Обзор MOD-функций.....	645
18.2 Настройки графики.....	646
18.3 Настройки станка.....	647
Внешний доступ.....	647
Ввод пределов перемещений.....	649
Файл применения инструмента.....	649
Выбор кинематики.....	650
18.4 Настройки системы.....	651
Настройка системного времени.....	651
18.5 Выбор индикации положения.....	652
Назначение.....	652
18.6 Выбор единицы измерения.....	653
Назначение.....	653
18.7 Отображение рабочего времени.....	653
Назначение.....	653
18.8 Номера ПО.....	654
Назначение.....	654
18.9 Ввод кодового числа.....	654
Назначение.....	654

18.10	Настройка интерфейса передачи данных.....	655
	Последовательный интерфейс в TNC 640.....	655
	Назначение.....	655
	Настройка RS-232-интерфейса.....	655
	Настройка скорости передачи данных в бодах (baudRate).....	655
	Настройка протокола (protocol).....	656
	Настройка битов данных (dataBits).....	656
	Проверка четности (parity).....	656
	Настройка стоп-битов (stopBits).....	656
	Настройка квитирования (flowControl).....	657
	Файловая система для работы с файлами (fileSystem).....	657
	Символ контроля блока (bccAvoidCtrlChar).....	657
	Состояние линии RTS (rtsLow).....	657
	Определение поведения после получения ETX (noEotAfterEtx).....	658
	Настройки передачи данных с TNCserver ПО ПК.....	658
	Выбор режима работы внешнего устройства (fileSystem).....	659
	ПО для передачи данных.....	660
18.11	Интерфейс Ethernet.....	662
	Введение.....	662
	Возможности подключения.....	662
	Настройка ЧПУ.....	662
18.12	Брандмауэр.....	669
	Применение.....	669
18.13	Конфигурация радиомаховичка HR 550 FS.....	674
	Назначение.....	674
	Назначение маховичка определенной док-станции.....	674
	Настройка радиоканала.....	675
	Настройка мощности излучения.....	675
	Статистические данные.....	676
18.14	Загрузка конфигурации станка.....	677
	Применение.....	677

19	Таблицы и обзоры.....	679
19.1	Параметры пользователя, заданные для конкретного станка.....	680
	Назначение.....	680
19.2	Разводка контактов и кабели для интерфейсов передачи данных.....	692
	Интерфейс V.24/RS-232-C HEIDENHAIN-устройства.....	692
	Устройства других производителей.....	694
	Интерфейс Ethernet-сети, гнездо RJ45.....	695
19.3	Техническая информация.....	696
19.4	Обзорные таблицы.....	704
	Циклы обработки.....	704
	Дополнительные функции.....	705
19.5	Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении.....	708
	Сравнение: технические данные.....	708
	Сравнение: интерфейсы данных.....	708
	Сравнение: аксессуары.....	709
	Сравнение: программное обеспечение для ПК.....	709
	Сравнение: функции, характерные для станка.....	710
	Сравнение: пользовательские функции.....	710
	Сравнение: циклы.....	718
	Сравнение: дополнительные функции.....	722
	Сравнение: циклы измерительных щупов в ручном режиме и в режиме эл. маховичка.....	724
	Сравнение: циклы измерительных щупов для автоматического контроля заготовки.....	724
	Сравнение: различия при программировании.....	726
	Сравнение: различия при тестировании программ, функциональность.....	730
	Сравнение: различия при тестировании программ, управление.....	730
	Сравнение: различия ручных режимов, функциональность.....	730
	Сравнение: различия ручных режимов, управление.....	732
	Сравнение: различия при отработке, управление.....	732
	Сравнение: различия при отработке, траектория перемещения.....	734
	Сравнение: различия в MDI-режиме.....	738
	Сравнение: различия в программных станциях.....	739

1

**Первые шаги в
работе с TNC 640**

1.1 Обзор

Изучение этой главы руководства поможет оператору, начинающему работать с системой ЧПУ, быстро научиться выполнять важнейшие процедуры управления ей. Более подробную информацию по каждой теме вы найдете в соответствующем описании, каждый раз пользуясь ссылкой на него.

В данной главе рассматриваются следующие темы:

- Включение станка
- Программирование первой части
- Графический тест первой части
- Наладка инструмента
- Наладка заготовки
- Отработка первой программы

1.2 Включение станка

Квитирование перерыва в электроснабжении и поиск референтных меток



Включение и подвод к референтным меткам – это функции, зависящие от станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

- ▶ Включите напряжение питания системы ЧПУ и станка: начнется запуск операционной системы. Эта операция может занять несколько минут. Затем в заглавной строке дисплея ЧПУ отобразится диалоговое окно "Перерыв в электроснабжении".



- ▶ Нажмите кнопку CE: ЧПУ откомпилирует PLC-программу



- ▶ Включите управляющее напряжение: система проверит функционирование аварийного выключателя и перейдет в режим поиска референтных меток




- ▶ Пересеките референтные метки в заданной последовательности: нажмите для каждой оси внешнюю клавишу **START**. Если станок оснащен абсолютными датчиками линейных перемещений и угловыми датчиками, то поиск референтных меток не требуется

Теперь система ЧПУ готова к эксплуатации и находится в режиме работы **Ручное управление**.

Подробная информация по данной теме

- Поиск референтных меток: смотри "Включение", Стр. 534
- Режимы работы: смотри "Программирование", Стр. 80

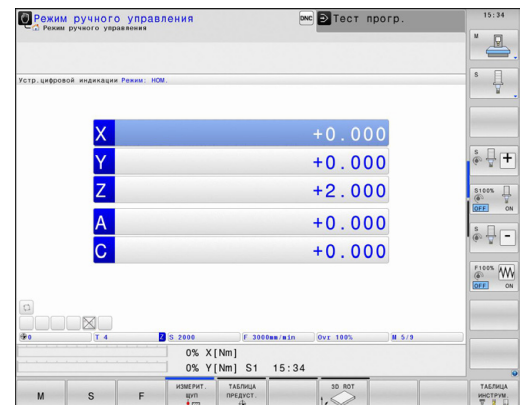

1.3 Программирование первой части

Правильный выбор режима работы

Вы можете создавать программы только в режиме работы «Программирование»:








- ▶ Нажмите кнопку режимов работы: ЧПУ перейдет в режим работы **Программирование**

Подробная информация по данной теме

- Режимы работы: смотри "Программирование", Стр. 80

Важнейшие элементы управления ЧПУ

Кнопка	Функции диалога
	Подтвердить ввод и активировать следующий вопрос диалога
	Игнорировать вопрос диалога
	Досрочно закончить диалог
	Прервать диалог, отменить вводимые данные
	Клавиши Softkey на дисплее, с помощью которых можно выбрать функцию в зависимости от активного состояния эксплуатации

Подробная информация по данной теме

- Создание и изменение программ: смотри "Редактирование программы", Стр. 115
- Обзор клавиш: смотри "Элементы управления ЧПУ", Стр. 2

Создание новой программы/управление файлами

PGM
MGT


- ▶ Нажать кнопку **PGM MGT** система ЧПУ откроет окно управления файлами. Управление файлами ЧПУ имеет структуру, аналогичную структуре управления файлами на ПК с помощью Windows Explorer. Пользуясь функцией управления файлами, вы управляете данными на внутреннем запоминающем устройстве ЧПУ
- ▶ С помощью кнопок со стрелками выберите директорию, в которой необходимо создать новый файл
- ▶ Введите любое имя файла, которое оканчивается на **.H**

ENT

- ▶ Подтвердите кнопкой **ENT**: ЧПУ автоматически запросит единицу измерения для новой программы

MM

- ▶ Выбор единицы измерения: нажмите Softkey **MM** или **ДЮЙМЫ**

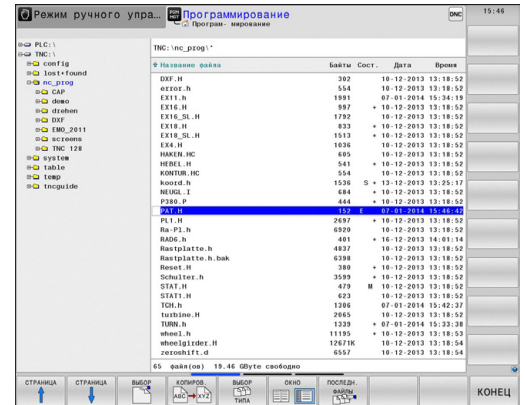

Система ЧПУ формирует первый и последний кадр программы автоматически. Эти кадры вы не сможете изменить в дальнейшем.

Подробная информация по данной теме

- Управление файлами: смотри "Работа с управлением файлами", Стр. 123
- Создание новой программы: смотри "Открытие и ввод программ", Стр. 107

Определение заготовки

Когда новая программа открыта, можно ввести определение заготовки. Например, чтобы создать определение параллелепипеда, для него задается MIN- и MAX-точка относительно выбранной точки привязки.

После выбора оператором с помощью клавиши Softkey желаемой формы заготовки ЧПУ автоматически вводит определение заготовки и запрашивает необходимые данные заготовки:



- ▶ **Плоскость обработки на графике: XY?:** введите активную ось шпинделя. Z записывается как предварительная настройка, вводится кнопкой ENT
- ▶ **Определение заготовки: минимум X:** ввести наименьшую X-координату заготовки относительно точки привязки, например 0, подтвердить кнопкой ENT
- ▶ **Определение заготовки: минимум Y:** ввести наименьшую Y-координату заготовки относительно точки привязки, например, 0, подтвердить кнопкой ENT
- ▶ **Определение заготовки: минимум Z:** ввести наименьшую Z-координату заготовки относительно точки привязки, например, -40; подтвердить кнопкой ENT
- ▶ **Определение заготовки: максимум X:** ввести наибольшую X-координату заготовки относительно точки привязки, например, 100; подтвердить кнопкой ENT
- ▶ **Определение заготовки: максимум Y:** ввести наибольшую Y-координату заготовки относительно точки привязки, например, 100; подтвердить кнопкой ENT
- ▶ **Определение заготовки: максимум Z:** ввести наибольшую Z-координату заготовки относительно точки привязки, например, 0; подтвердить кнопкой ENT

Примеры NC-кадров

```
0 BEGIN PGM NEU MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 END PGM NEU MM
```

Подробная информация по данной теме

- Определение заготовки: Стр. 110

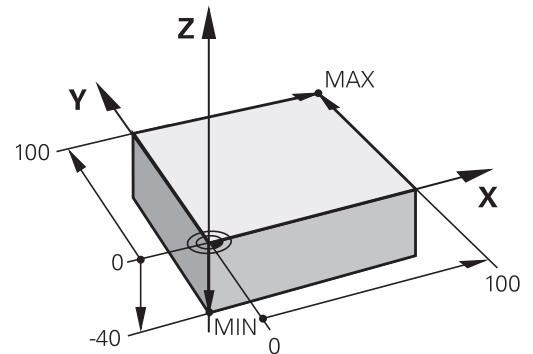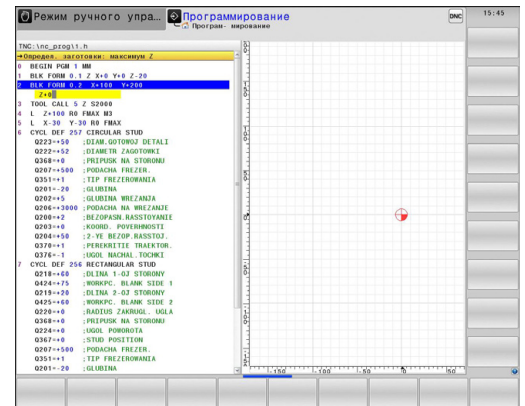

Первые шаги в работе с TNC 640

1.3 Программирование первой части

Структура программы

Программа обработки должна по возможности всегда иметь одинаковую структуру. Благодаря этому повышается качество обзора, ускоряется процесс программирования и уменьшается риск появления источников ошибок.

Рекомендуемая структура программы в условиях простой, стандартной обработки контуров

- 1 Вызов инструмента, определение оси инструмента
- 2 Отвод инструмента
- 3 Предварительное позиционирование в плоскости обработки вблизи начальной точки контура
- 4 Предварительное позиционирование по оси инструмента над заготовкой или на ее уровне на глубине; при необходимости включение шпинделя/СОЖ
- 5 Вход в контур
- 6 Обработка контура
- 7 Выход из контура
- 8 Вывод инструмента из материала, конец программы

Подробная информация по данной теме

- Программирование контура: смотри "Программирование движения инструмента в программе обработки", Стр. 216

Рекомендуемая структура программы для простых программ циклов

- 1 Вызов инструмента, определение оси инструмента
- 2 Вывод инструмента из материала
- 3 Определение позиций обработки
- 4 Определение цикла обработки
- 5 Вызов цикла, включение шпинделя/СОЖ
- 6 Вывод инструмента из материала, конец программы

Подробная информация по данной теме

- Программирование циклов: см. руководство пользователя "Циклы"

Структура программы, программирование контуров

```

0 BEGIN PGM BSPCONT MM
1 BLK FORM 0.1 Z X... Y... Z...
2 BLK FORM 0.2 X... Y... Z...
3 TOOL CALL 5 Z S5000
4 L Z+250 R0 FMAX
5 L X... Y... R0 FMAX
6 L Z+10 R0 F3000 M13
7 APPR ... X... Y... RL F500
...
16 DEP ... X... Y... F3000 M9
17 L Z+250 R0 FMAX M2
18 END PGM BSPCONT MM

```

Структура программы программирования циклов

```

0 BEGIN PGM BSBCYC MM
1 BLK FORM 0.1 Z X... Y... Z...
2 BLK FORM 0.2 X... Y... Z...
3 TOOL CALL 5 Z S5000
4 L Z+250 R0 FMAX
5 PATTERN DEF POS1( X... Y...
Z... ) ...
6 CYCL DEF...
7 CYCL CALL PAT FMAX M13
8 L Z+250 R0 FMAX M2
9 END PGM BSBCYC MM

```

Программирование простого контура

Вокруг контура, показанного на иллюстрации справа, должно быть однократно выполнено фрезерование на глубине 5 мм. Определение заготовки уже было создано оператором. После того, как вы с помощью функциональной клавиши открыли диалоговое окно, введите все данные, которые запрашиваются ЧПУ в заглавной строке дисплея.

TOOL CALL


- ▶ Вызов инструмента: введите все данные инструмента. Каждый раз подтверждайте ввод кнопкой **ENT**, не забывайте указывать ось инструмента **Z**

L

- ▶ Отвод инструмента: нажать оранжевую кнопку оси **Z** и ввести значение позиции, к которой подводится инструмент, например, 250. Подтвердите клавишей **ENT**.
- ▶ **Корр. на радиус: RL/RR/без коррекции?**, подтвердите кнопкой **ENT**: коррекция на радиус не активируется

L

- ▶ **Подача F=?**, подтвердите кнопкой **ENT**: перемещение на ускоренном ходу (**FMAX**)
- ▶ Ввести **Дополнительная функция M?** и подтвердить кнопкой **END**: система ЧПУ сохранит введенный кадр перемещения
- ▶ Предварительное позиционирование инструмента в плоскости обработки: нажать оранжевую кнопку оси **X** и ввести значение позиции, к которой подводится инструмент, например, -20
- ▶ Нажать оранжевую кнопку оси **Y** и ввести значение позиции, к которой подводится инструмент, например, -20. Подтвердить клавишей **ENT**
- ▶ **Поправка на радиус: RL/RR/без корр.?**, подтвердите кнопкой **ENT**: коррекция на радиус не активируется
- ▶ **Подача F=?**, подтвердите кнопкой **ENT**: перемещение на ускоренном ходу (**FMAX**)
- ▶ **Дополнительная функция M?** подтвердите кнопкой **END**: система ЧПУ сохранит введенный кадр перемещения

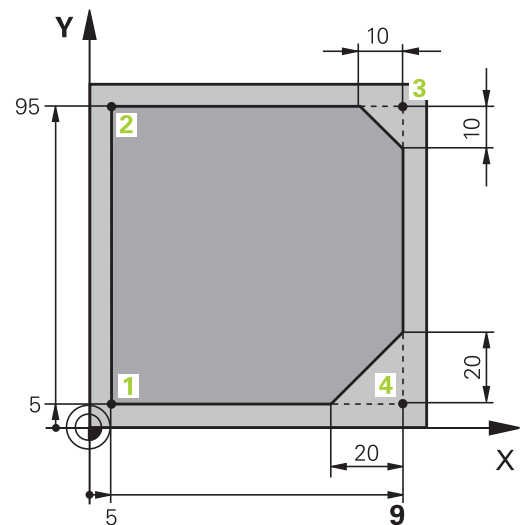

Первые шаги в работе с TNC 640

1.3 Программирование первой части



- ▶ Отвести инструмент на глубину: нажать оранжевую кнопку оси **Z** и ввести значение позиции, к которой подводится инструмент, например, -5. Подтвердить кнопкой **ENT**.
- ▶ **Корр. на радиус: RL/RR/без коррекции?**, подтвердите кнопкой **ENT**: коррекция на радиус не активируется
- ▶ **Подача F=?** Ввести подачу позиционирования, например, 3000 мм/мин, подтвердить кнопкой **ENT**
- ▶ **Дополнительная функция M?** Включить шпиндель и охлаждающую жидкость, например, **M13**, подтвердить кнопкой **END**: система ЧПУ сохранит введенный кадр перемещения



- ▶ Подвод к контуру: нажмите кнопку **APPR/DEP**: система ЧПУ откроет панель клавиш Softkey с функциями подвода и отвода



- ▶ Выбор функции подвода **APPR CT**: укажите координаты точки старта контура **1** по X и Y, например, 5/5, подтвердите кнопкой **ENT**
- ▶ **Центральный угол?** Введите угол подвода, например, 90°, подтвердите кнопкой **ENT**
- ▶ **Радиус окружности?** Введите радиус подвода, например, 8 мм, подтвердите кнопкой **ENT**
- ▶ **Корр. на радиус: RL/RR/без коррекции?**, подтвердите кнопкой **RL**: активация коррекции на радиус слева от запрограммированного контура
- ▶ **Подача F=?** Введите скорость подачи при обработке, например, 700 мм/мин, подтвердите ввод кнопкой **END**



- ▶ Обработка контура, подвод к точке контура **2**: достаточно просто ввести изменяемую информацию, а также только Y-координату 95, и сохранить вводимые данные в памяти нажатием кнопки **END**



- ▶ Подвод к точке контура **3**: введите X-координату 95 и сохраните данные нажатием кнопки **END**



- ▶ Определение фаски в точке контура **3**: задайте фаску 10 мм, охраните данные нажатием кнопки **END**



- ▶ Подвод к точке контура **4**: введите Y-координату 5 и сохраните данные нажатием кнопки **END**



 
- ▶ Определение фаски в точке контура **4**: задайте фаску 20 мм, охраните данные нажатием кнопки **END**



- ▶ Подвод к точке контура **1**: введите X-координату 5 и сохраните данные нажатием кнопки **END**



- ▶ Выход из контура



- ▶ Выбор функции отвода **DEP CT**
- ▶ **Центральный угол?** Введите угол отвода, например, 90°, подтвердите кнопкой **ENT**
- ▶ **Радиус окружности?** Введите радиус отвода, например, 8 мм, подтвердите кнопкой **ENT**
- ▶ **Подача F=?** Введите подачу позиционирования, например, 3000 мм/мин, сохраните нажатием кнопки **ENT**
- ▶ **Дополнительная функция M?** Выключить охлаждающую жидкость, например, **M9**, подтвердите кнопкой **END**: система ЧПУ сохранит введенный кадр перемещения



- ▶ Отвод инструмента: нажмите оранжевую кнопку оси **Z** и введите значение позиции, к которой подводится инструмент, например, 250. Подтвердите кнопкой **ENT**.
- ▶ **Корр. на радиус: RL/RR/без коррекции?**, подтвердите кнопкой **ENT**: коррекция на радиус не активируется
- ▶ **Подача F=?**, подтвердите кнопкой **ENT**: перемещение на ускоренном ходу (**FMAX**)
- ▶ **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ M? ВВЕДИТЕ M2** для завершения программы, подтвердите кнопкой **END**: система ЧПУ сохранит введенный кадр перемещения

Подробная информация по данной теме

- **Полный пример с NC-кадрами:** смотри "Пример: движения по прямой и фаски в декартовой системе координат", Стр. 240
- Создание новой программы: смотри "Открытие и ввод программ", Стр. 107
- Подвод к контуру/выход из контура: смотри "Вход в контур и выход из контура", Стр. 220
- Программирование контуров: смотри "Обзор функций траектории", Стр. 231
- Программируемые типы подачи: смотри "Возможности ввода подачи", Стр. 113
- Коррекция радиуса инструмента: смотри "Поправка на радиус инструмента", Стр. 209
- Дополнительные M-функции: смотри "Дополнительные функции контроля выполнения программы, шпинделя и подачи СОЖ", Стр. 384

Создание программы циклов

Отверстия, показанные на рисунке справа (глубина 20 мм), следует выполнять с помощью стандартного цикла сверления. Определение заготовки уже было создано оператором.



- ▶ Вызов инструмента: введите все данные инструмента. Каждый раз подтверждайте ввод кнопкой **ENT**, не забывайте указывать ось инструмента



- ▶ Отвод инструмента: нажмите оранжевую кнопку оси **Z**, и введите значение позиции, к которой подводится инструмент, например, 250. Подтвердите клавишей **ENT**.

- ▶ Поправка на радиус: **RL/RR/без корр.?**, подтвердите кнопкой **ENT**: коррекция на радиус не активируется

- ▶ Подача **F=?**, подтвердите кнопкой **ENT**: перемещение на ускоренном ходу (**FMAX**)

- ▶ **Дополнительная функция M?** Включите шпиндель и охлаждающую жидкость, например, **M13**, подтвердите кнопкой **END**: система ЧПУ сохранит введенный кадр перемещения



- ▶ Вызов меню циклов



 
- ▶ Отображение циклов сверления



- ▶ Выбор стандартного цикла сверления **200**: ЧПУ запускает диалоговое окно определения параметров цикла. Поэтапно вводите параметры, запрашиваемые ЧПУ, каждый раз подтверждая ввод кнопкой **ENT**. В правой части дисплея ЧПУ дополнительно выполняется показ графики, используемой для отображения соответствующего параметра цикла



- ▶ Вызов меню для специальных функций



- ▶ Отображение функций для обработки точек





- ▶ Выбор задания образца



- ▶ Выбор ввода точек: введите координаты 4 точек, каждый раз подтверждая ввод кнопкой **ENT**. После ввода данных четвертой точки сохраните кадр в памяти нажатием кнопки **END**



- ▶ Индикация меню для определения вызова цикла

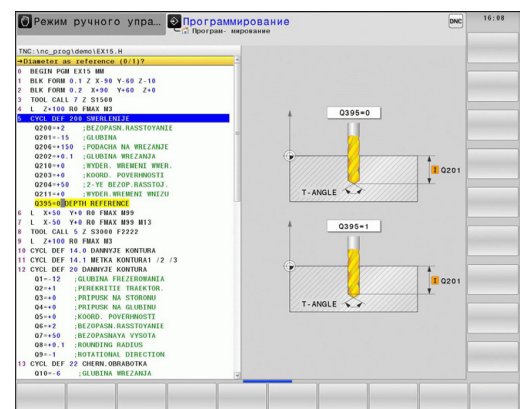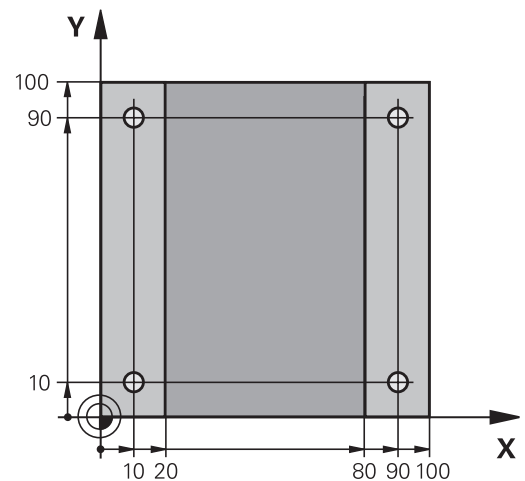



CYCLE
CALL
PAT

- ▶ Обработка цикла сверления на определенном образце:
- ▶ **Подача F=?**, подтвердите кнопкой **ENT**: перемещение на ускоренном ходу (**FMAX**)
- ▶ **Дополнительная функция M?** Включить шпиндель и охлаждающую жидкость, например, **M13**, подтвердите кнопкой **END**: система ЧПУ сохранит введенный кадр перемещения
- ▶ Введите Отвод инструмента: нажмите оранжевую кнопку оси **Z**, и введите значение позиции, к которой подводится инструмент, например, 250. Подтвердите клавишей **ENT**.
- ▶ **Поправка на радиус: RL/RR/без корр.?**, подтвердите кнопкой **ENT**: коррекция на радиус не активируется
- ▶ **Подача F=?**, подтвердите кнопкой **ENT**: перемещение на ускоренном ходу (**FMAX**)
- ▶ **Дополнительная функция M?** Введите **M2** для завершения программы, подтвердите кнопкой **END**: система ЧПУ сохранит введенный кадр перемещения



L

Первые шаги в работе с TNC 640

1.3 Программирование первой части

Примеры NC-кадров

0 BEGIN PGM C200 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	Определение заготовки
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 5 Z S4500	вызовом инструмента
4 L Z+250 R0 FMAX	Вывод инструмента из материала
5 PATTERN DEF POS1 (X+10 Y+10 Z+0) POS2 (X+10 Y+90 Z+0) POS3 (X+90 Y+90 Z+0) POS4 (X+90 Y+10 Z+0)	Задание позиций обработки
6 CYCL DEF 200 СВЕРЛЕНИЕ	Определение цикла
Q200=2 ;BEZOPASN.RASSTOYANIE	
Q201=-20 ;GLUBINA	
Q206=250 ;PODACHA NA WREZANJE	
Q202=5 ;GLUBINA WREZANJA	
Q210=0 ;WYDER. WREMENI WWER.	
Q203=-10 ;KOORD. POVERHNOSTI	
Q204=20 ;2-YE BEZOP.RASSTOJ.	
Q211=0.2 ;WYDER. WREMENI WNIZU	
Q395=0 ;DEPTH REFERENCE	
7 CYCL CALL PAT FMAX M13	Включение шпинделя и СОЖ, вызов цикла
8 L Z+250 R0 FMAX M2	Вывод инструмента из материала, конец программы
9 END PGM C200 MM	


Подробная информация по данной теме

- Создание новой программы: смотри "Открытие и ввод программ", Стр. 107
- Программирование циклов: см. руководство пользователя "Циклы"

1.4 Графический тест первой части


Правильный выбор режима работы

Вы можете тестировать программы в режиме работы **Тест программы**:

-  ▶ Нажмите кнопку режимов работы: ЧПУ перейдет в режим тестирования программы

 

 


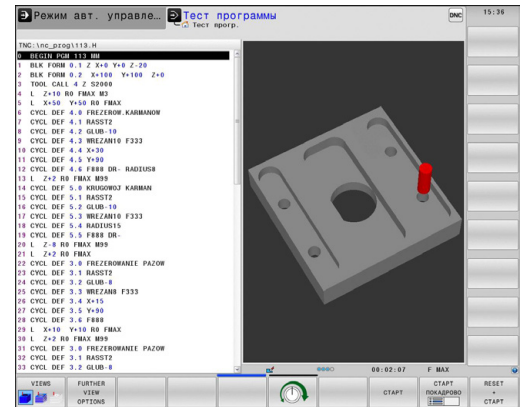


Подробная информация по данной теме

- Режимы работы ЧПУ: смотри "Режимы работы", Стр. 79
- Тестирование программ: смотри "Тестирование программы", Стр. 625



Выбор таблицы инструментов для теста программы

Действие на этом шаге следует выполнять только в том случае, если вы еще не активировали в режиме **Тест программы** таблицу инструментов.

-  ▶ Нажмите кнопку **PGM MGT**: система ЧПУ откроет окно управления файлами
-  ▶ Нажмите клавишу Softkey **ВЫБОР ТИПА**: ЧПУ отобразит меню Softkey для выбора из указанных типов файлов
-  ▶ Нажмите клавишу Softkey **ПО УМОЛЧАНИЮ**: ЧПУ отобразит все хранящиеся в памяти файлы в правом окне
-  ▶ Перемещение курсора влево на директории
-  ▶ Перемещение курсора на директорию TNC:\table\
-  ▶ Перемещение курсора вправо на файлы
-  ▶ Выделите файл TOOL.T (активная таблица инструментов), нажмите кнопку ENT: TOOL.T получит статус S и станет, таким образом, активным для тестирования программы
-  ▶ Нажмите кнопку **END**: выход из управления файлами


 
Подробная информация по данной теме

- Управление инструментом: смотри "Ввод данных инструмента в таблицу", Стр. 180
- Тестирование программ: смотри "Тестирование программы", Стр. 625

Первые шаги в работе с TNC 640

1.4 Графический тест первой части





Выбор программы, которую необходимо протестировать

- 
 - ▶ Нажмите кнопку **PGM MGT**: система ЧПУ откроет окно управления файлами
- 
 - ▶ Нажмите клавишу Softkey **ПОСЛЕДНИЕ ФАЙЛЫ**: в ЧПУ откроется окно перехода с последними выбранными файлами
 - ▶ С помощью клавиш со стрелками выберите программу, которую необходимо протестировать, и назначьте ее клавишей **ENT**




Подробная информация по данной теме

- Выбор программы: смотри "Работа с управлением файлами", Стр. 123

Выбор разделения экрана дисплея и вида

- 
 - ▶ Нажмите кнопку разделения экрана: ЧПУ отобразит на панели Softkey все доступные альтернативные возможности
- 
 - ▶ Нажмите клавишу Softkey **ПРОГРАММА + ГРАФИКА**: ЧПУ отобразит в левой половине дисплея программу, а в правой половине - заготовку
- 
 - ▶ Выберите Softkey **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ВИДА**
- 
 - ▶ Переключите панель Softkey и с помощью клавиши Softkey выберите нужное представление вида

ЧПУ выводит следующие виды отображения:

клавиши Softkey	Функция
	Объемное изображение
	Объемное изображение и пути инструмента
	Пути инструмента

Подробная информация по данной теме

- Функции графики: смотри "Графики", Стр. 612
- Выполнение теста программы: смотри "Тестирование программы", Стр. 625

Запуск теста программы



- ▶ Нажмите клавишу Softkey **ПЕРЕЗАГР. + СТАРТ**: система ЧПУ моделирует активную программу до наступления запрограммированного перерыва или до конца программы
- ▶ Во время моделирования вы можете с помощью клавиш Softkey менять используемый вид отображения



- ▶ Нажмите клавишу Softkey **СТОП**: ЧПУ прервет выполнение теста программы



- ▶ Нажмите клавишу Softkey **СТАРТ**: ЧПУ продолжит выполнение теста программы после перерыва

Подробная информация по данной теме

- Выполнение теста программы: смотри "Тестирование программы", Стр. 625
- Функции графики: смотри "Графики ", Стр. 612
- Настройка скорости моделирования:смотри "Настройка скорости выполнения теста программы", Стр. 613

1.5 Наладка инструмента

Правильный выбор режима работы


Выполните наладку инструмента в режиме работы **Ручное управление**:



- ▶ Нажмите кнопку режимов работы: ЧПУ перейдет в ручной режим работы

Подробная информация по данной теме

- Режимы работы ЧПУ: смотри "Режимы работы", Стр. 79

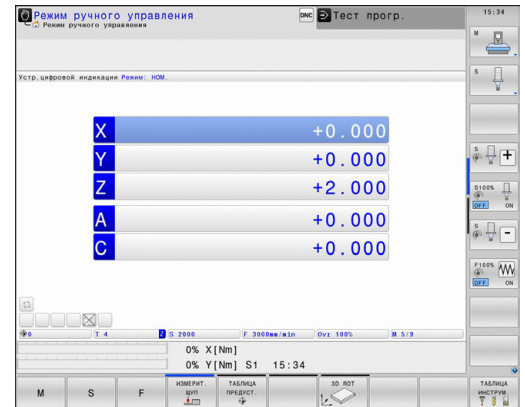


Подготовка и измерение инструмента

- ▶ Следует зажать необходимые инструменты в соответствующих держателях инструмента (инструментальных модулях)
- ▶ При измерении с помощью предзадатчика: измерьте инструмент, запишите длину и радиус или введите их непосредственно в систему станка с помощью программы передачи данных
- ▶ При измерении на станке: загрузите инструменты в устройство смены инструмента, смотри Стр. 70


Таблица инструмента TOOL.T

В таблице инструментов TOOL.T (хранится на жестком диске в TNC:\table\) вы можете сохранять в памяти данные об инструментах, такие как длина и радиус, а также индивидуальные параметры каждого конкретного инструмента, которые требуются ЧПУ для выполнения разнообразных функций.

 Для ввода данных об инструментах в таблицу инструментов TOOL.T выполните действия в порядке, указанном ниже.



 - ▶ Отображение таблицы инструментов: ЧПУ отображает таблицу инструментов в форме таблицы



- ▶ Редактирование таблицы инструмента: установите клавишу Softkey **РЕДАКТИРОВАНИЕ** на ВКЛ
- ▶ Перемещаясь вниз или вверх с помощью клавиш со стрелками, выберите номер инструмента, который вам необходимо изменить
- ▶ Перемещаясь вправо или влево с помощью клавиш со стрелками, выберите данные инструментов, которые необходимо изменить
- ▶ Выход из таблицы инструмента: нажмите кнопку **END**

T	NAME	L	R	R2	DL	DR
0	Werkzeug	0	0	0	0	0
100		30	1	0	0	0
204		40	2	0	0	0
306		50	3	0	0	0
408		50	4	0	0	0
5018		60	5	0	0	0
6012		60	6	0	0	0
7014		70	7	0	0	0
8016		80	8	0	0	0
9018		90	9	0	0	0
10020		90	10	0	0	0
11022		90	11	0	0	0
12024		90	12	0	0	0
13026		90	13	0	0	0
14028		100	14	0	0	0
15030		100	15	0	0	0
16032		100	16	0	0	0
17034		100	17	0	0	0
18036		100	18	0	0	0
19038		100	19	0	0	0
20040		100	20	0	0	0
21042		100	5	5	0	0
22044		120	22	0	0	0
23046		120	23	0	0	0
24048		120	24	0	0	0
25050		120	25	0	0	0
26052		120	26	0	0	0

Подробная информация по данной теме

- Режимы работы ЧПУ: смотри "Режимы работы", Стр. 79
- Работа с таблицей инструмента: смотри "Ввод данных инструмента в таблицу", Стр. 180


Таблица мест TOOL_P.TCH



Принцип действия таблицы мест зависит от станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

В таблице мест TOOL_P.TCH (хранится на жестком диске в TNC:\table\) вы задаете, какие инструменты входят в состав вашего магазина инструментов.

 Для ввода данных в таблицу мест TOOL_P.TCH выполните действия в порядке, указанном ниже.



- ▶ Отображение таблицы инструментов: ЧПУ отображает таблицу инструментов в форме таблицы



- ▶ Отображение таблицы мест: ЧПУ отображает таблицу мест в форме таблицы
- ▶ Редактирование таблицы мест: установите клавишу Softkey **РЕДАКТИРОВАНИЕ** на ВКЛ
- ▶ Перемещаясь вниз или вверх с помощью клавиш со стрелками, выберите номер места, который вам необходимо изменить
- ▶ Перемещаясь вправо или влево с помощью клавиш со стрелками, выберите данные, которые необходимо изменить
- ▶ Выход из таблицы мест: нажмите кнопку **END**

P	T	NAME	RSV	ST	F	L	DOC
0.0	010						
1.1	020						
1.2	204						
1.3	304						
1.4	404						
1.5	5010	R					
1.6	6012						
1.7	7014						
1.8	8016						
1.9	9018						
1.10	10020						
1.11	11022						
1.12	12024						
1.13	13026						
1.14	14028						
1.15	15030						
1.16	16032						
1.17	17034						
1.18	18036						
1.19	19038						
1.20	20040						
1.21	21042						
1.22	22044						
1.23	23046						
1.24	24048						
1.25	25050						
1.26	26052						

Подробная информация по данной теме

- Режимы работы ЧПУ: смотри "Режимы работы", Стр. 79
- Работа с таблицей мест: смотри "Таблица мест для устройства смены инструмента", Стр. 189

1.6 Наладка заготовки

Правильный выбор режима работы

Выполните выверку заготовок в режиме работы **Режим ручного управления** или **Электронный маховичок**



- ▶ Нажмите кнопку режимов работы: ЧПУ перейдет в **ручной режим работы**

Подробная информация по данной теме

- Режим работы **Режим ручного управления**: смотри "Перемещение осей станка", Стр. 537

Зажим заготовки

Закрепите заготовку на столе станка с помощью зажимного приспособления. Если ваш станок оснащен трехмерным измерительным щупом, параллельная оси выверка заготовки не требуется.

Если вы не имеете 3D-измерительного щупа, вам следует выполнять выверку заготовки так, чтобы она была зажата в положении параллельно осям станка.

Подробная информация по данной теме

- Установка точек привязки с 3D-щупом: смотри "Установка точек привязки при помощи трехмерного щупа", Стр. 588
- Установка точек привязки без 3D-щупа: смотри "Назначение точки привязки без использования трехмерного измерительного щупа", Стр. 565

Установка точек привязки с 3D-щупом

- ▶ Замена 3D-щупа: в режиме работы **Позиционирование с ручным вводом данных** выполните кадр **TOOL CALL** с указанием оси инструмента, затем снова выберите **Ручное управление**



 
- ▶ Выбор функции ощупывания: ЧПУ отображает на панели Softkey доступные функции

Первые шаги в работе с TNC 640

1.6 Наладка заготовки



- ▶ Установка точки привязки, например, в углу инструмента
- ▶ Переместите измерительный щуп к первой точке измерения на первой кромке заготовки
- ▶ Клавишей Softkey выберите направление касания
- ▶ Нажмите NC-Start: измерительный щуп будет перемещаться в заданном направлении до тех пор, пока не коснется заготовки, а затем будет автоматически возвращен обратно в точку старта
- ▶ С помощью клавиш управления осями выполните предварительное позиционирование измерительного щупа вблизи второй точки касания на первой кромке заготовки
- ▶ Нажмите NC-Start: измерительный щуп будет перемещаться в заданном направлении до тех пор, пока не коснется заготовки, а затем будет автоматически возвращен обратно в точку старта
- ▶ С помощью клавиш управления осями выполните предварительное позиционирование измерительного щупа вблизи первой точки касания на второй кромке заготовки
- ▶ Клавишей Softkey выберите направление касания
- ▶ Нажмите NC-Start: измерительный щуп будет перемещаться в заданном направлении до тех пор, пока не коснется заготовки, а затем будет автоматически возвращен обратно в точку старта
- ▶ С помощью клавиш управления осями выполните предварительное позиционирование измерительного щупа вблизи второй точки касания на второй кромке заготовки
- ▶ Нажмите NC-Start: измерительный щуп будет перемещаться в заданном направлении до тех пор, пока не коснется заготовки, а затем будет автоматически возвращен обратно в точку старта
- ▶ После этого ЧПУ покажет координаты полученной угловой точки
- ▶ Установить 0: нажать клавишу Softkey **ТОЧКА ПРИВЯЗКИ УСТАНОВКА**
- ▶ Выйдите из меню, нажав клавишу Softkey **КОНЕЦ**



Подробная информация по данной теме

- Установка точки привязки: смотри "Установка точек привязки при помощи трехмерного щупа", Стр. 588

1.7 Обработка первой программы

Правильный выбор режима работы


Вы можете провести обработку программ в режиме работы **Покадровое выполнение программы** или **Выполнение программы в автоматическом режиме**:



- ▶ Нажмите кнопку режимов работы: ЧПУ перейдет в режим работы **Покадровое выполнение программы** и обработает программу последовательно кадр за кадром. Оператор должен подтверждать каждый кадр нажатием кнопки "NC-старт"



- ▶ Нажмите кнопку режимов работы: ЧПУ перейдет в режим работы **Выполнение программы в автоматическом режиме** и после нажатия "NC-старт" обработает программу до перерыва в программе или до ее конца

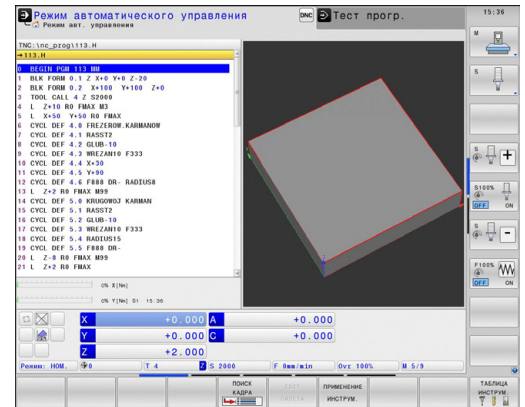


Подробная информация по данной теме

- Режимы работы ЧПУ: смотри "Режимы работы", Стр. 79
- Обработка программ: смотри "Выполнение программы", Стр. 629

Выбор программы, которую необходимо обработать



 - ▶ Нажмите кнопку **PGM MGT**: система ЧПУ откроет окно управления файлами



- ▶ Нажмите клавишу Softkey **ПОСЛЕДНИЕ ФАЙЛЫ**: в ЧПУ откроется всплывающее окно с последними выбранными файлами
- ▶ При необходимости с помощью кнопок со стрелками выберите программу, которую требуется обработать, и назначьте ее кнопкой **ENT**

Подробная информация по данной теме

- Управление файлами: смотри "Работа с управлением файлами", Стр. 123

Запуск программы



- ▶ Нажмите кнопку **NC-старт**: ЧПУ обработает активную программу

Подробная информация по данной теме

- Обработка программ: смотри "Выполнение программы", Стр. 629

2

Введение

2.1 TNC 640

Системы ЧПУ фирмы HEIDENHAIN – это системы контурного управления, ориентированные на работу в цеху, с помощью которых можно простым, доступным способом запрограммировать стандартные типы обработки в диалоге открытым текстом непосредственно на станке. Они предназначены для применения на фрезерных и сверлильных станках, а также обрабатывающих центрах с количеством осей до 18 штук. Дополнительно при программировании можно настраивать угловое положение шпинделя.

На встроенном жестком диске может храниться произвольное количество программ, в том числе тех, которые были созданы за пределами системы. Для быстроты расчетов в любой момент может быть выполнен вызов калькулятора.

Пульт управления и изображение на дисплее представлены в наглядной форме, так что можно быстро и легко получать доступ ко всем функциям.



Программирование: в диалоге открытым текстом HEIDENHAIN или DIN/ISO

Составление программ в диалоге программирования открытым текстом HEIDENHAIN, удобном для пользователя, является необычайно простой операцией. Графика при программировании отображает отдельные шаги обработки во время ввода программы. В качестве дополнительной функции используется программирование свободного контура FK, если нет в наличии соответствующего NC-чертежа. Графическое моделирование обработки заготовки возможно как во время тестирования программы, так и в процессе ее отработки.

Кроме того можно запрограммировать ЧПУ по стандартам DIN/ISO или в режиме прямого цифрового управления.

Программу можно вводить и тестировать также в тот момент, когда другая программа уже выполняет обработку заготовки.

Совместимость

Программы обработки, созданные на системах контурного управления HEIDENHAIN (начиная с версии TNC 150 B), обрабатываются TNC 640 условно. Если NC-кадры содержат недействительные элементы, при открытии файла система ЧПУ обозначит их сообщением об ошибке или в виде кадров ошибки (ERROR-кадр).



Обратите особое внимание на подробное описание различий между iTNC 530 и TNC 640, смотри "Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении", Стр. 708.

2.2 Дисплей и пульт управления

Дисплей

Система ЧПУ поставляется с 19-ти дюймовым плоским монитором.

1 Заглавная строка

При включенном ЧПУ в заглавной строке дисплея отображаются выбранные режимы работы: слева – режимы работы станка, а справа – режимы работы при программировании. В более широком поле заглавной строки указан тот режим работы, на который переключен дисплей: там появляются вопросы диалогового окна и тексты сообщений (исключение: если ЧПУ обеспечивает только индикацию графики).

2 Клавиши Softkey

В нижней строке ЧПУ отображаются функции программных клавиш. Выбор этих функций осуществляется с помощью клавиш, расположенных ниже. Для удобства навигации узкие полосы непосредственно над панелью функций программных клавиш указывают на количество этих панелей. Между ними можно переключаться, используя переключающие клавиши Softkey. Активная панель Softkey отображается подсвеченной полосой

3 Клавиши выбора Softkey


4 Переключающие клавиши Softkey

5 Разделение экрана дисплея

6 Клавиша переключения дисплея для режимов работы станка и режимов работы программирования

7 Клавиши выбора Softkey для клавиш Softkey производителя станков

8 Переключающие клавиши, определяемые производителем станка

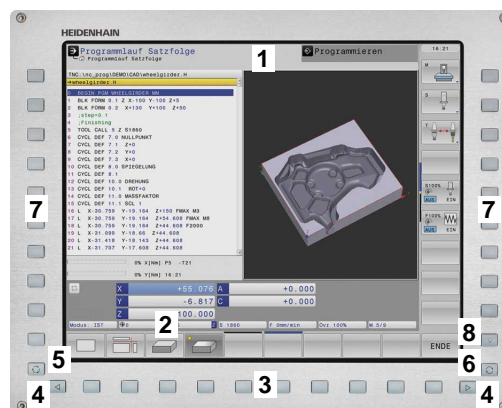

Установка разделения экрана дисплея

Пользователь выбирает разделение участков дисплея: таким образом, ЧПУ в режиме **Программирование** может показывать программу в левом окне, одновременно с тем, как в правом окне отображается, например, графика при программировании. В качестве альтернативы можно также вывести в правом окне индикацию группировки программ или только программу в одном большом окне. Тип окна, отображаемого ЧПУ, зависит от выбранного режима работы.

Разделение экрана дисплея:



- ▶ Нажмите клавишу переключения дисплея: на панели Softkey отобразятся возможные типы разделения дисплея, см. "Режимы работы"



- ▶ Выберите участок дисплея с помощью Softkey


Введение

2.2 Дисплей и пульт управления

Пульт управления

Система управления TNC 640 поставляется со встроенной клавиатурой. На рисунке (вверху справа) показаны элементы управления пульта:

- 1 Алфавитная клавиатура для ввода текста, имен файлов и DIN/ISO-программирования
- 2
 - Управление файлами
 - Калькулятор
 - Функция MOD
 - Функция HELP (ПОМОЩЬ)
- 3 Режимы программирования
- 4 Режимы работы станка
- 5 Открывание диалогов программирования
- 6 Кнопки со стрелками и операция (инструкция) перехода **GOTO**
- 7 Ввод чисел и выбор оси
- 8 Сенсорная панель
- 9 Кнопки мыши
- 10 USB-разъем

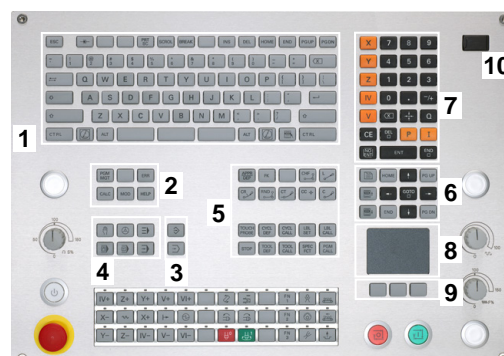

Функции отдельных кнопок перечислены на обратной стороне обложки данного руководства.



Некоторые производители станков не используют стандартный пульт управления фирмы HEIDENHAIN. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Внешние клавиши, такие как NC-START или NC-STOPP, описываются в инструкции по обслуживанию станка.

2.3 Режимы работы


Режим ручного управления и электронного маховичка

Наладка станков выполняется в режиме **Ручное управление**. В этом режиме работы можно позиционировать оси станка вручную или поэтапно, назначать точек привязки и поворачивать плоскость обработки.

Режим работы эл. маховичка поддерживает перемещение осей станка вручную с помощью электронного маховичка HR.

Клавиши **Softkey** для разделения экрана (выбор выполняется, как описано ранее)

Клавиша Softkey	Окно
ПОЗИЦИЯ	Позиции
ПОЗИЦИЯ + СОСТОЯНИЕ	Слева: позиции, справа: индикация состояния
КИНЕМАТИКА + ПОЗИЦИИ	Слева: позиции, справа: объекты столкновения

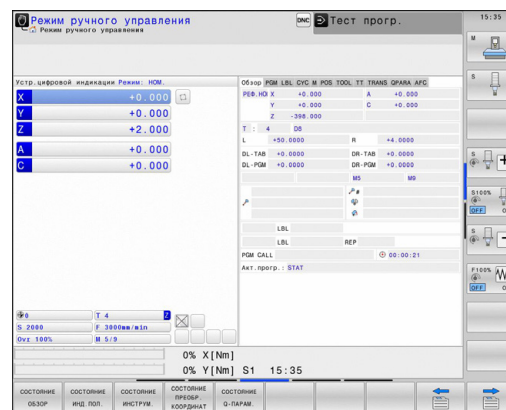


Позиционирование с ручным вводом данных

В этом режиме работы можно программировать простые перемещения, например, для фрезерования плоскостей или предварительного позиционирования.

Клавиши **Softkey** для разделения экрана дисплея

Клавиша Softkey	Окно
ПРОГРАММА	Программа
ПРОГР. + СОСТОЯНИЕ	Слева: программа, справа: индикация состояния
КИНЕМАТИКА + ПОЗИЦИИ	Слева: программа, справа: объекты столкновения

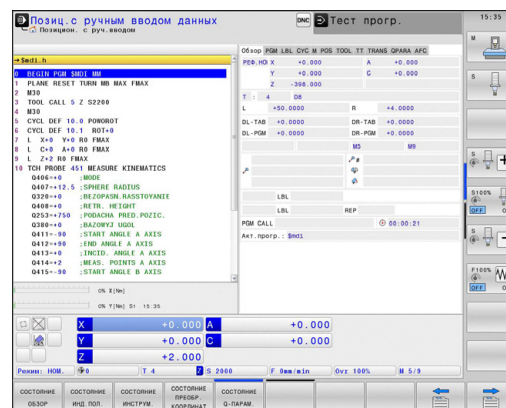

Программирование

Программы обработки составляются в этом режиме работы. Многосторонняя поддержка и дополнения при программировании представлены программированием свободных контуров, различными циклами и функциями Q-параметров. По запросу графика при программировании отображает запрограммированные пути перемещения.

Клавиши Softkey для разделения экрана дисплея

Клавиша
Softkey

Окно

ПРОГРАММА


Программа

ПРОГРАММА
+
ЧАСТИ ПР.

Слева: программа, справа: группировка программы

ПРОГРАММА
+
ГРАФИКА

Слева: программа, справа: графика при программировании

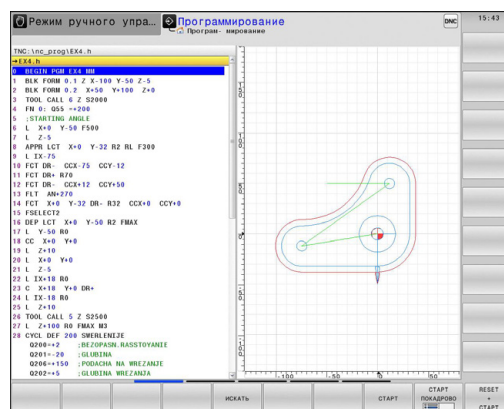

Тестирование программы

Система ЧПУ моделирует программы и части программ в режиме тестирования программы, например, чтобы обнаружить геометрические несоответствия, отсутствующие или неправильные данные в программе и нарушения рабочего пространства. Моделирование поддерживается графически путем отображения детали в различных проекциях.

Клавиши Softkey для разделения экрана дисплея

Клавиша
Softkey

Окно

ПРОГРАММА

Программа

ПРОГР.
+
СОСТОЯНИЕ


Слева: программа, справа: индикация состояния

ПРОГРАММА
+
ГРАФИКА

Слева: программа, справа: графика

ГРАФИКА

Графика

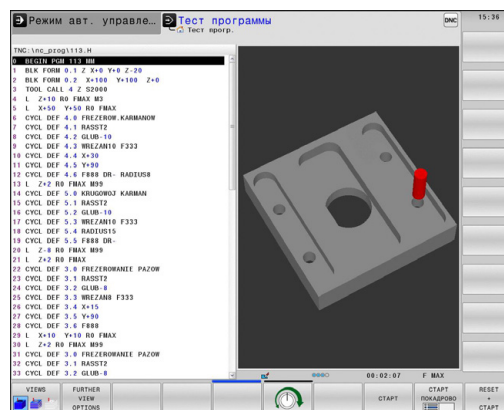


Выполнение программы в автоматическом и покадровом режимах

В режиме работы **Режим авт. управления** ЧПУ выполняет программу до конца программы или до прерывания вручную или запрограммированного прерывания. После перерыва оператор может снова продолжить отработку программы.

В режиме работы **Отраб.отд.бл. программы** каждый кадр запускайте при помощи внешней кнопки START. В циклах образцов отверстий и CYCL CALL PAT управление останавливается после каждой точки.

Клавиши Softkey для разделения экрана дисплея

Клавиша Softkey	Окно
	Программа
	Слева: программа, справа: индикация состояния
	Слева: программа, справа: графика
	Графика
	Слева: программа, справа: объекты столкновения
	Объекты столкновения
Клавиша Softkey	Окно
	Таблица палет
	Слева — программа, справа — таблица палет
	Слева: таблица палет, справа: индикация состояния
	Слева: таблица палет, справа: графика

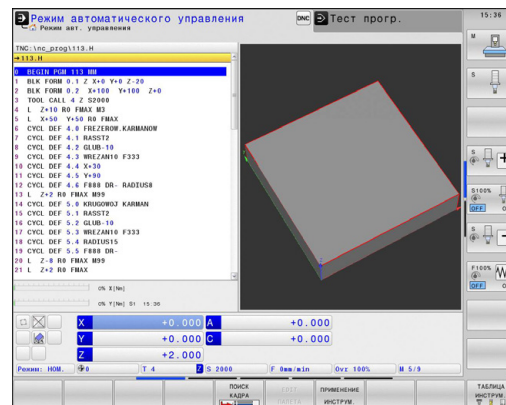

2.4 Индикации состояния







Общая индикация состояния


Общая индикация состояния в нижней части дисплея отображает информацию о текущем состоянии станка. Она автоматически появляется в режимах работы








- **Покадровая отработка программы и Выполнение программы в автоматическом режиме**, если не выбран исключительно тип индикации **ГРАФИКА**, а также при условии
- **Позиционирование с ручным вводом данных.**

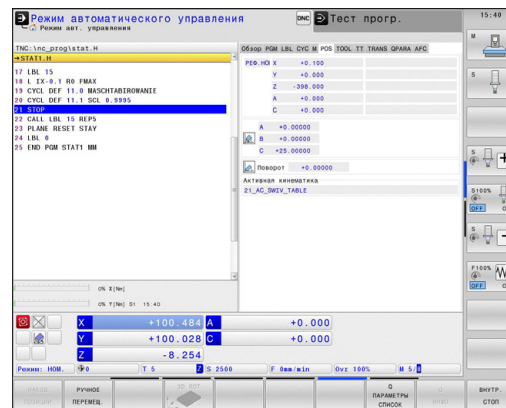В ручном режиме работы и в режиме эл. маховичка индикация состояния выводится в большом окне.

Информация индикации состояния

Символ	Значение
IST	Отображение позиций: режим фактического, заданного или координаты остаточного пути
XYZ	Оси станка; вспомогательные оси отображаются системой ЧПУ строчными буквами. Последовательность и количество указываемых осей устанавливает производитель станка. Соблюдайте указания инструкции по обслуживанию станка
	Номер активной точки привязки из таблицы предустановок. Если точка привязки назначена в ручном режиме, то за символом ЧПУ отображает текст MAN
F S M	Индикация подачи в дюймах соответствует одной десятой действительного значения. Скорость вращения S, подача F и действующая дополнительная M-функция
	Ось заблокирована
	Ось может перемещаться с помощью маховичка
	Оси перемещаются с учетом разворота плоскости обработки
	Оси перемещаются с учетом 3D-разворота плоскости обработки
	Оси перемещаются при наклоненной плоскости обработки
TC PM	Функция M128 или FUNCTION TCPM активна





Символ	Значение
	Ни одна программа не активна
	Программа запущена
	Программа остановлена
	Прерывание программы
	Активен режим точения
	Функция Динамический контроль столкновений DCM активна (номер опции #40)
	Функция Адаптивное регулирование подачи AFC активна (номер опции #45)
<u>ACC</u>	Функция Активное подавление грохота ACC активна (номер опции #145)
<u>СТС</u>	Функция СТС активна (номер опции #141)


 

Дополнительные типы индикации состояния

Дополнительные типы индикации состояния дают подробную информацию об отработке программы. Их можно вызвать во всех режимах работы, за исключением режима **Программирование**.

Включение дополнительной индикации состояния

- 
 - ▶ Вызов панели Softkey для разделения экрана дисплея
- 
 - ▶ Выбор изображения на дисплее с дополнительной индикацией состояния: ЧПУ показывает в правой половине дисплея форму состояния **ОБЗОР**

Выбор дополнительной индикации состояния

- 
 - ▶ Переключение панели Softkey до тех пор, пока не появятся STATUS-клавиши Softkey
- 
 - ▶ Выбор дополнительной индикации состояния непосредственно с помощью клавиши Softkey, например, позиций и координат, или
- 
 - ▶ выбор желаемого вида на дисплее с помощью клавиш Softkey для переключения

Ниже описываются доступные типы индикации, которые можно выбрать непосредственно с помощью клавиш Softkey или переключающих клавиш Softkey.

2.4 Индикации состояния



Обратите внимание на то, что некоторые из указанных ниже параметров состояния доступны только при условии, что соответствующая им опция программного обеспечения была активирована в вашем ЧПУ.


Обзор

ЧПУ отображает формуляр состояния **Обзор** после включения ЧПУ, если Вы выбрали разделение экрана дисплея **ПРОГРАММА+СОСТОЯНИЕ** (или **ПОЗИЦИЯ+СОСТОЯНИЕ**). В обзорном формуляре перечисляются важнейшие параметры состояния, которые также отдельно приведены в соответствующих детальнейших формулярах.

Softkey

Значение

Softkey	Значение
СОСТОЯНИЕ ОБЗОР	Индикация позиции
	Информация об инструменте
	Активные М-функции
	Активные преобразования координат
	Активная подпрограмма
	Активный повтор части программы
	Программа, вызванная с помощью PGM CALL
	Текущее время обработки
	Имя активной главной программы

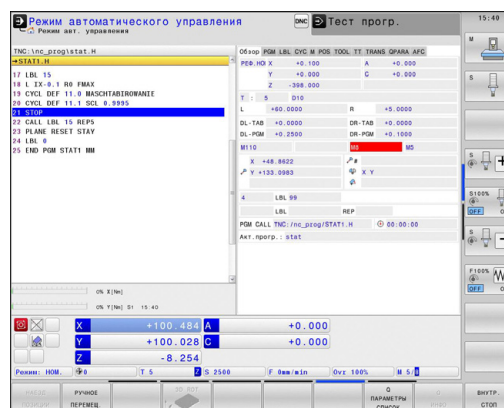


Общая информация о программе (закладка PGM)

Softkey


Значение

Softkey	Значение
Прямой выбор невозможен	Имя активной главной программы
	Центр окружности СС (полюс)
	Счетчик времени выдержки
	Время обработки, если программа была полностью смоделирована в режиме работы Тест программы
	Текущее время обработки в %
	Текущее время
	Вызванные программы

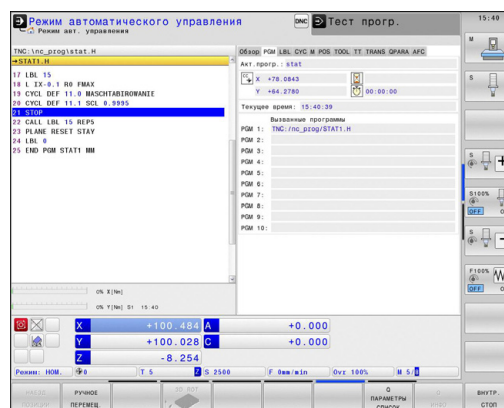


Повтор части программы/подпрограммы (закладка LBL)

Softkey	Значение
Прямой выбор невозможен	Активные повторы частей программы с номером кадра, номером метки и количеством запрограммированных/подлежащих выполнению повторов
	Активные номера подпрограмм с номером кадра, под которым вызывалась подпрограмма, и номером метки, который был вызван

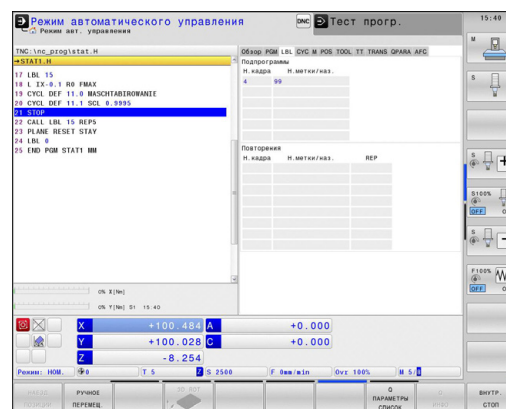


Информация о стандартных циклах (закладка CYC)

Клавиша Softkey	Значение
Прямой выбор невозможен	Активный цикл обработки
	Активные значения цикла 32 Допуск

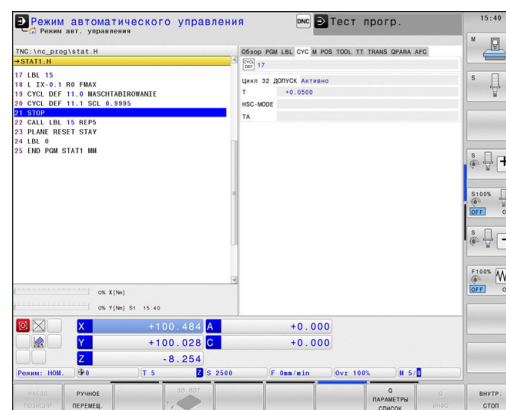


Активные дополнительные функции M (закладка M)

Softkey	Значение
Прямой выбор невозможен	Список активных M-функций с определенным значением
	Список активных M-функций, которые согласуются производителем станка

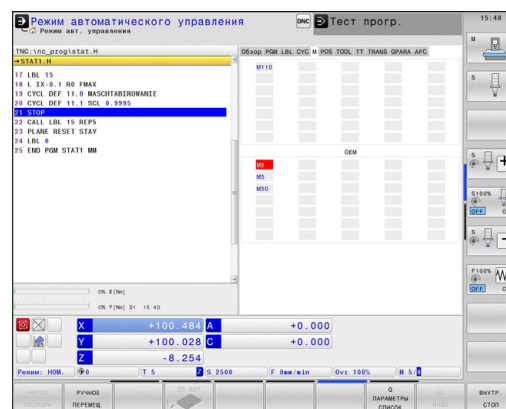



Позиции и координаты (закладка POS)

Softkey	Значение
СОСТОЯНИЕ ИНД. ПОЛ.	Тип индикации позиции, например, фактическая позиция
	Угол наклона плоскости обработки
	Угол разворота плоскости обработки
	Активная кинематика

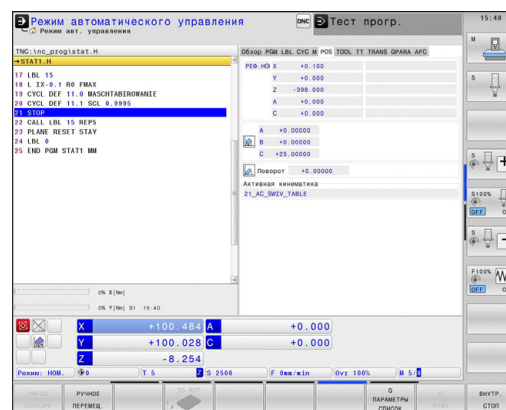

 Информация об инструментах (закладка TOOL)

Softkey	Значение
	Индикация активного инструмента <ul style="list-style-type: none"> ■ Индикация T: номер и название инструмента ■ Индикация RT: номер и название инструмента для замены
	Ось инструмента
	Длина и градусы инструмента
	Припуски (дельта-значения) из таблицы инструментов (TAB) и из TOOL CALL (PGM)
	Срок службы, максимальный срок службы (TIME 1) и максимальный срок службы при TOOL CALL (TIME 2)
	Индикация программируемого инструмента и инструмента для замены

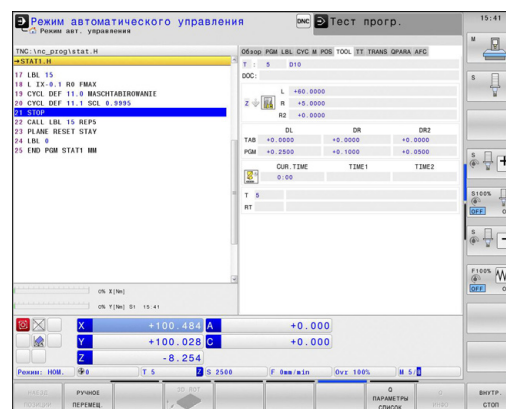


Измерение инструмента (закладка TT)



ЧПУ отображает закладку TT только в том случае, если эта функция активна на данном станке.

Softkey	Значение
Прямой выбор невозможен	Номер инструмента, который измеряется
	Индикация измерения градусов инструмента или длины инструмента
	MIN- и MAX-значение измерения отдельных режущих кромок и результат измерения с вращающимся инструментом (DYN)
	Номер режущей кромки инструмента с соответствующим значением измерения. Символ «звездочка» за значением измерения указывает на то, что оно находится за пределами допуска из таблицы инструментов

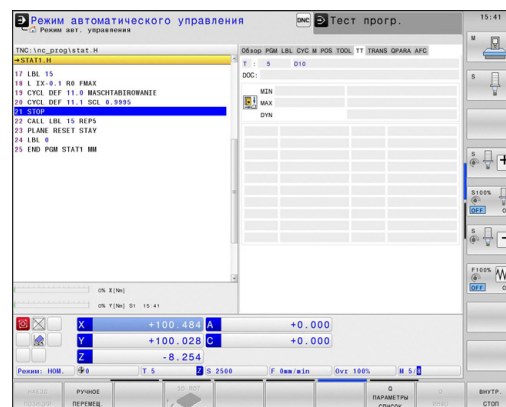

2.4 Индикации состояния

Преобразования координат (закладка TRANS)

Softkey	Значение
СОСТОЯНИЕ ПРЕОБР. КООРДИНАТ	Имя активной таблицы нулевых точек
	Активный номер нулевой точки (#), комментарий из активной строки активного номера нулевой точки (DOC) из цикла 7
	Активное смещение нулевой точки (цикл 7); ЧПУ отображает активное смещение нулевой точки на осях (до 8) осей
	Зеркальное отражение оси (цикл 8)
	Активный разворот плоскости обработки
	Активный угол разворота (цикл 10)
	Активный коэффициент масштабирования / коэффициенты масштабирования (циклы 11 / 26); ЧПУ отображает активный коэффициент масштабирования в осях (до 6 осей)
	Центр центрического растяжения

См. в руководстве пользователя «Циклы», «Циклы преобразования координат».



Отображение Q-параметра (закладка QPARA)

Softkey	Значение
СОСТОЯНИЕ Q-ПАРАМ.	Отображение текущих значений заданных Q-параметров
	Отображение цепочки символов заданных строковых параметров



Нажмите клавишу Softkey СПИСОК Q-ПАРАМЕТРОВ. ЧПУ откроет всплывающее окно. Задайте номер параметра для каждого типа параметра (Q, QL, QR, QS), который вы желаете контролировать. Отдельные Q-параметры разделите запятой, Q-параметры, следующие друг за другом, соедините дефисом, например, 1,3,200-208. Диапазон ввода на один тип параметра составляет 132 символа.


Индикация в закладке QPARA всегда содержит восемь разрядов после запятой. Результат $Q1 = \text{COS } 89.999$ отображает управление в качестве примера как 0.00001745. Очень большие и очень маленькие значения управление отображает в экспоненциальном формате. Результат $Q1 = \text{COS } 89.999 * 0.001$ управление отображает как +1.74532925e-08, при этом e-08 соответствует коэффициенту 10^{-8} .

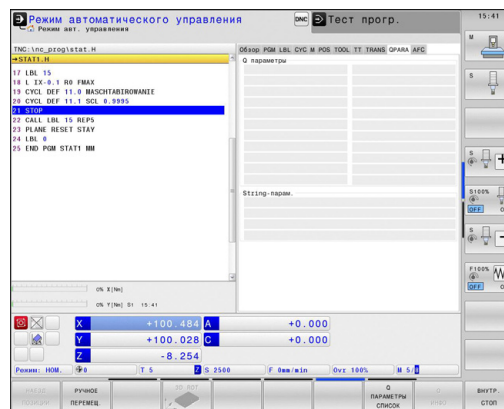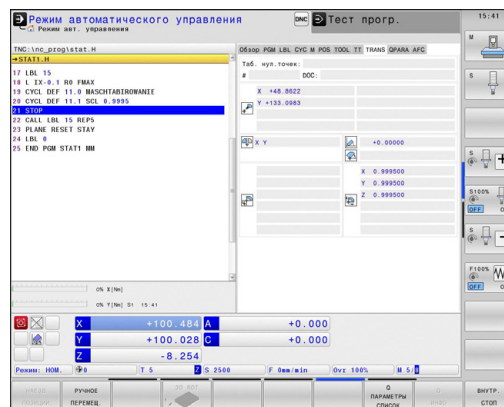

Адаптивное управление подачей AFC (закладка AFC, номер опции #45)



ЧПУ отображает закладку AFC только в том случае, если эта функция активна на станке.

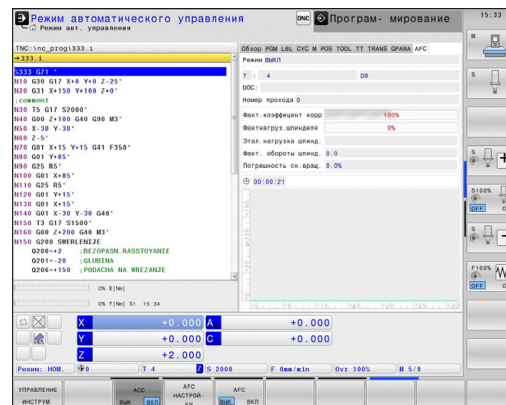

Softkey	Значение
Прямой выбор невозможен	Активный инструмент (номер и название)
	Номер пересечения
	Актуальный коэффициент потенциометра подачи в %
	Текущая нагрузка шпинделя в %
	Эталонная нагрузка шпинделя
	Текущая частота вращения шпинделя
	Текущее отклонение частоты вращения
	Текущее время обработки
	Линейная диаграмма, на которой отображается текущая нагрузка шпинделя и заданное ЧПУ значение потенциометра скорости подачи

2.5 Window-Manager



Производитель станков определяет фактическое количество функций и режим работы Window Manager. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

В ЧПУ доступен Window-Manager XFCE. Xfce - это стандартное приложение для операционных систем на базе UNIX, с помощью которых можно управлять графическим интерфейсом пользователя. Пользуясь Window-Manager, можно применять функции, описанные далее.

- Отображение панели клавиш для переключения между различными приложениями (экранами пользователя).
- Управление дополнительной панелью рабочего стола, на которой обрабатываются специальные приложения производителя станков.
- Управление фокусом между приложениями программного обеспечения NC и приложениями производителя станков.
- Размер и положение на экране временного рабочего окна (всплывающего окна) можно регулировать. Также можно закрыть, восстановить или свернуть рабочие окна.



ЧПУ активирует на дисплее слева появление символа "звездочка", если приложение, относящееся к Windows-Manager, или сам Window-Manager стали источниками ошибки. В таком случае перейдите в окно Window-Manager и устраните неполадку, при необходимости обратитесь к указаниям инструкции по обслуживанию станка.

2.6 Менеджер удаленного рабочего стола (номер опции #133)

2.6 Менеджер удаленного рабочего стола (номер опции #133)

Введение

Менеджер удаленного рабочего стола позволяет вывести на дисплей и управлять посредством ЧПУ внешними компьютерами, подключенными по сети Ethernet.

Дополнительно можно целенаправленно запускать программы из HeROS или выводить на дисплей веб-страницы с внешнего сервера.

Имеются следующие возможности соединений:

- **Windows Terminal Server (RDP)**: отображение в управлении рабочего стола удаленного ПК на базе Windows
- **Windows Terminal Server (RemoteFX)**: отображение в управлении рабочего стола удаленного ПК на базе Windows
- **VNC**: соединение с удаленным компьютером (например, HEIDENHAIN-IPC). Отображение в управлении рабочего стола удаленного ПК на базе Windows или Unix
- **Выключение/перезагрузка компьютера (Switch-off/restart of a computer)**: только для авторизованных специалистов
- **World Wide Web**: только для авторизованных специалистов
- **SSH**: только для авторизованных специалистов
- **XDMCP**: только для авторизованных специалистов
- **Подключение определяемое пользователем (User-defined connection)**: только для авторизованных специалистов



HEIDENHAIN обеспечивает функционирование связи между HeROS 5 и IPC 6341. HEIDENHAIN не гарантирует функционирование иных комбинаций или подключений к внешним устройствам.

Настройка подключения – Windows Terminal Service

Настройка внешнего компьютера



Для соединения с Windows Terminal Service не требуется установки дополнительного ПО на вашем внешнем компьютере.

Конфигурация внешнего компьютера, например, в операционной системе Windows 7:

- ▶ Нажать кнопку запуска Windows и выбрать на панели задач пункт меню **Панель управления**
- ▶ Выбрать пункт меню **Система**
- ▶ Выбрать пункт меню **Дополнительные параметры системы**
- ▶ Выбрать вкладку **Удаленный доступ**
- ▶ В области **Удаленный помощник** разрешить функцию **Разрешить подключения удаленного помощника к этому компьютеру**
- ▶ В области **Удаленный рабочий стол** разрешить функцию **Разрешать подключения от компьютеров с любой версией удаленного рабочего стола**
- ▶ Применить настройки нажав на кнопку **ОК**

Настройка системы ЧПУ



В зависимости от операционной системы, установленной на вашем удаленном компьютере и используемого в ней протокола выберите **Windows Terminal Service (RDP)** или **Windows Terminal Service (RemoteFX)**.

Конфигурация системы ЧПУ выполняется следующим образом:

- ▶ Нажать зеленую кнопку HEIDENHAIN, затем в панели задач выбрать пункт меню **Менеджер удаленного рабочего стола**
- ▶ Нажать **Новое соединение** в окне **Менеджер удаленного рабочего стола**
- ▶ Выбрать пункт меню **Windows Terminal Service (RDP)** или **Windows Terminal Service (RemoteFX)**
- ▶ Установить необходимые сведения о подключении в окне **Редактирование соединения**

2.6 Менеджер удаленного рабочего стола (номер опции #133)

Настройка	Значение	Ввод
Имя соединения	Имя соединения в окне Менеджер удаленного рабочего стола	Обязательно
Повторный запуск после окончания соединения	Порядок действий после завершения соединения: <ul style="list-style-type: none"> ■ Перезапускать всегда ■ Никогда не перезапускать ■ Всегда после ошибки ■ Спрашивать после ошибки 	Обязательно
Запускать автоматически при входе	Автоматическая установка соединения при запуске управления	Обязательно
Добавить в избранное	Значок соединения на панели задач: <ul style="list-style-type: none"> ■ Двойной щелчок левой клавишей мыши: управление запускает соединение ■ Один щелчок левой клавишей мыши: управление переключается на рабочий стол соединения ■ Один щелчок правой клавишей мыши: управление отображает меню соединения 	Обязательно
Переместить на следующий рабочий стол (Workspace)	Номер рабочего стола соединения, при чем рабочие столы 0 и 1 зарезервированы для ПО NC	Обязательно
Разрешить запоминающее устройство USB	Разрешить доступ к подключенному запоминающему устройству USB	Обязательно
Калькулятор	Имя хоста и IP-адрес внешнего компьютера	Обязательно
Имя пользователя	Имя пользователя	Обязательно
Пароль	Пароль пользователя	Обязательно
Домен Windows	Домен внешнего компьютера	Обязательно
Во весь экран или Настраиваемый размер окна	Размер окна соединения	Обязательно
Ввод в области Расширенные опции	Только для авторизованных специалистов	Опция

Настройка соединения – VNC

Настройка внешнего компьютера



Для соединения с VNC необходимо установить на внешний компьютер дополнительный VNC-сервер.
Установку и настройку VNC-сервера, например, сервера TightVNC, необходимо выполнить до настройки системы ЧПУ.

Настройка системы ЧПУ

Настройка системы ЧПУ выполняется следующим образом:

- ▶ На панели задач выбрать меню **Менеджер удаленного рабочего стола**
- ▶ Выбрать **Новое соединение** в окне **Менеджер удаленного рабочего стола**
- ▶ Выбрать пункт меню **VNC**
- ▶ Установить необходимые сведения о подключении в окне **Редактирование соединения**

Настройка	Значение	Ввод
Имя соединения	Имя соединения в окне Менеджер удаленного рабочего стола	Обязательно
Повторный запуск после окончания соединения	Порядок действий после завершения соединения: <ul style="list-style-type: none"> ■ Перезапускать всегда ■ Никогда не перезапускать ■ Всегда после ошибки ■ Спрашивать после ошибки 	Обязательно
Запускать автоматически при входе	Автоматическая установка соединения при запуске управления	Обязательно
Добавить в избранное	Значок соединения на панели задач: <ul style="list-style-type: none"> ■ Двойной щелчок левой клавишей мыши: управление запускает соединение ■ Один щелчок левой клавишей мыши: управление переключается на рабочий стол соединения ■ Один щелчок правой клавишей мыши: управление отображает меню соединения 	Обязательно
Переместить на следующий рабочий стол (Workspace)	Номер рабочего стола соединения, при чем рабочие столы 0 и 1 зарезервированы для ПО NC	Обязательно
Разрешить запоминающее устройство USB	Разрешить доступ к подключенному запоминающему устройству USB	Обязательно
Калькулятор	Имя хоста и IP-адрес внешнего компьютера	Обязательно
Пароль	Пароль соединения с VNC-сервером	Обязательно

2.6 Менеджер удаленного рабочего стола (номер опции #133)

Настройка	Значение	Ввод
Во весь экран или Настраиваемый размер окна	Размер окна соединения	Обязательно
Разрешить другие соединения (share)	Разрешить доступ к VNC-серверу другим VNC-соединениям	Обязательно
Только просмотр (viewonly)	В режиме просмотра управление внешним компьютером невозможно	Обязательно
Ввод в области Расширенные опции	Только для авторизованных специалистов	Опция

Запуск и завершение соединения

После настройки соединение будет отображаться в окне удаленного рабочего стола в виде соответствующего символа. При нажатии на символ соединения правой клавишей мыши открывается меню, позволяющее запустить или остановить индикацию.

При помощи правой клавиши DIADUR на клавиатуре выполняется переключение на рабочий стол 3 и обратно в интерфейс ЧПУ. Также переключение на соответствующий рабочий стол можно выполнить через панель задач.

Если рабочий стол внешнего соединения или внешнего компьютера активен, все данные, вводимые при помощи мыши и клавиатуры, переносятся на него.

При завершении работы операционной системы HeROS 5 происходит автоматическое завершение всех соединений. Следует учитывать, что происходит только завершение соединения, а не автоматическое выключение компьютера или внешней системы.

2.7 Программное обеспечение SELinux для обеспечения безопасности

SELinux является расширением для операционных систем на базе Linux. SELinux – это дополнительное программное обеспечение в духе Mandatory Access Control (MAC), которое защищает систему от выполнения неавторизованных процессов или функций, а следовательно, от вирусов и других вредных программ.

MAC означает, что каждое действие должно быть разрешено отдельно, в противном случае система ЧПУ его не выполняет. Это программное обеспечение служит в качестве дополнительной защиты, помимо стандартных ограничений доступа под Linux. Выполнение определенных процессов допускается только в том случае, если стандартные функции и контроль доступа SELinux это позволяют.



Установка SELinux в системе ЧПУ подготовлена таким образом, что выполняются только программы, установленные с программным обеспечением NC компании HEIDENHAIN. Другие программы невозможно выполнить в стандартной установке.

Контроль доступа SELinux под HEROS 5 регулируется следующим образом:

- система ЧПУ выполняет только приложения, установленные с программным обеспечением NC компании HEIDENHAIN.
- Файлы, связанные с безопасностью программного обеспечения (системные файлы SELinux, загрузочные файлы HEROS 5 и т.д.) могут изменяться только выбранными программами.
- Файлы, созданные другими программами, в принципе не могут быть исполнены.
- Можно снять выделение с носителей информации USB
- Существует всего два процесса, которым разрешается исполнять новые файлы:
 - Запуск обновления ПО: обновление программного обеспечения HEIDENHAIN может замещать или изменять системные файлы.
 - Запуск настроек SELinux: настройка SELinux» обычно защищена паролем производителя станка, см. руководство по эксплуатации станка.



HEIDENHAIN рекомендует всегда активировать SELinux, т.к. это является дополнительной защитой от вирусных атак извне.

Введение

2.8 Принадлежности: 3D-импульсные зонды и электронные маховички фирмы HEIDENHAIN

2.8 Принадлежности: 3D-импульсные зонды и электронные маховички фирмы HEIDENHAIN

Щупы 3D

С помощью различных измерительных щупов HEIDENHAIN можно выполнять следующие действия:

- проводить автоматическую наладку заготовок
- быстро и точно задавать координаты точек привязки
- Выполнять измерения заготовки во время отработки программы
- измерять и проверять инструменты



Все функции циклов (циклов измерительных щупов и циклов обработки) описаны в отдельном руководстве пользователя "Программирование циклов". Чтобы получить данное руководство, отправьте запрос в компанию HEIDENHAIN. ID: 892905-xx

Измерительные щупы TS 220, TS 440, TS 444, TS 640 и TS 740

Эти измерительные щупы подходят для автоматической выверки заготовок, определения координат точек привязки и для измерений заготовки. TS 220 передает коммутационные сигналы по кабелю и может использоваться как экономичная альтернатива в тех случаях, когда вам необходимо выполнить оцифровку.

Специально для станков с устройством смены инструмента предназначены щупы TS 640 (см. рисунок) и щупы меньшего размера TS 440, которые передают коммутационные сигналы без кабеля при помощи инфракрасного излучения.

Принцип действия: в измерительных щупах фирмы HEIDENHAIN износостойкий оптический выключатель регистрирует отклонение измерительного стержня. Генерируемый при этом сигнал обеспечивает сохранение в памяти фактического значения текущей позиции измерительного щупа.

Щуп для измерения инструмента ТТ 140 для измерения инструмента

ТТ 140 представляет собой трехмерный измерительный щуп для измерения и проверки инструмента. Для этого система ЧПУ имеет 3 цикла, с помощью которых определяются радиус и длина инструмента для неподвижного или вращающегося шпинделя. Особо прочная конструкция и высокая степень защиты обеспечивают нечувствительность ТТ 140 к воздействию СОЖ и стружки. Коммутационный сигнал формируется с помощью износостойкого оптического выключателя, который отличается высокой надежностью.



Принадлежности: 3D-импульсные зонды и электронные маховички фирмы HEIDENHAIN 2.8

Электронные маховички HR

Электронные маховички упрощают точное перемещение направляющих осей вручную. Длину пути перемещения на оборот маховичка можно выбрать из широкого диапазона значений. Наряду со встраиваемыми маховичками HR130 и HR 150, компания HEIDENHAIN предлагает переносной маховичок HR 410.



3

**Программирование:
основы,
управление
файлами**

3.1 Основные положения

3.1 Основные положения


Датчики положения и референтные метки

На осях станка находятся датчики положения, которые регистрируют положение стола станка или инструмента. На линейных осях, как правило, монтируются датчики линейных перемещений, на круглых столах и осях поворота - угловые датчики.

При перемещении оси станка относящийся к ней датчик положения генерирует электрический сигнал, на основании которого система ЧПУ рассчитывает точное фактическое положение оси станка.

При перерыве в электроснабжении связь между положением направляющей станка и рассчитанной фактической координатой теряется. Для восстановления этой связи инкрементальные датчики положения снабжены референтными метками. При пересечении референтной метки система ЧПУ получает сигнал, обозначающий фиксированную точку привязки. Таким образом, система ЧПУ восстанавливает абсолютное значение положения осей. При использовании датчиков линейных перемещений с кодированными референтными метками оси станка необходимо переместить на расстояние не более 20 мм, в случае датчиков угла - не более чем на 20°.


При наличии абсолютных датчиков положения после включения абсолютное значение положения передается в систему управления. Таким образом, сразу после включения станка без перемещения его осей восстанавливается абсолютное положение всех датчиков линейных перемещений.

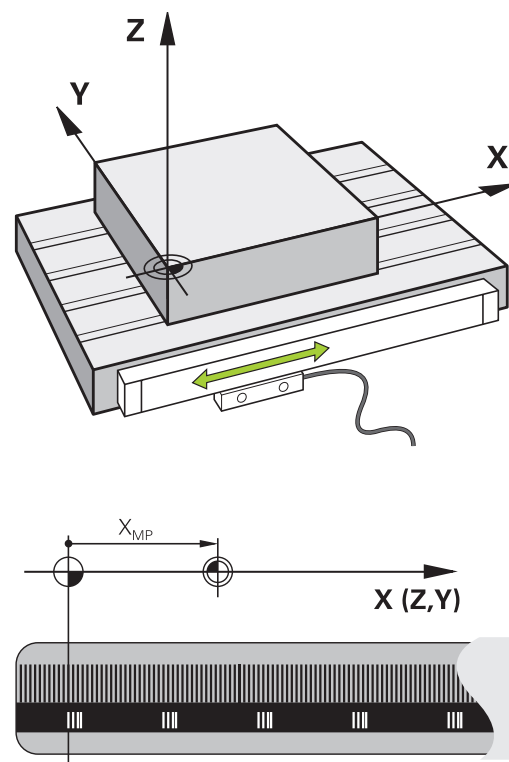**Система привязки**

С помощью системы привязки однозначно определяются координаты положения на какой-либо плоскости или в пространстве. Данные положения всегда относятся к определенной точке и описываются посредством координат.

В декартовой системе координат три направления определены как оси X, Y и Z. Оси расположены взаимно перпендикулярно и пересекаются в одной точке - нулевой. Координата задает расстояние от нулевой точки в одном из этих направлений. Следовательно, положение на плоскости можно описать двумя координатами, а в пространстве - тремя координатами.

Координаты, относящиеся к нулевой точке, обозначаются как абсолютные координаты. Относительные координаты принадлежат любой другой позиции (точке привязки) в системе координат. Значения относительных координат обозначаются как инкрементальные значения координат.


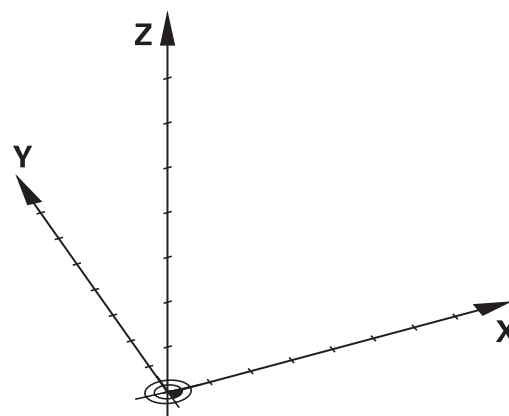


Система отсчета на фрезерных станках

При обработке заготовки на фрезерном станке в общем случае применяется декартова система координат. На рисунке справа показана связь между декартовой системой координат и осями станка. Правило правой руки служит ориентиром, облегчающим запоминание: если средний палец указывает направление оси инструмента от заготовки к инструменту, то он показывает направление Z+, большой палец - направление X+, а указательный - направление Y+.

TNC 640 может управлять опционально 18 осями.

Кроме главных осей X, Y и Z, существуют параллельные дополнительные оси U, V и W. Оси вращения обозначаются буквами A, B и C. На рисунке справа внизу показана связь дополнительных осей или осей вращения с главными осями.

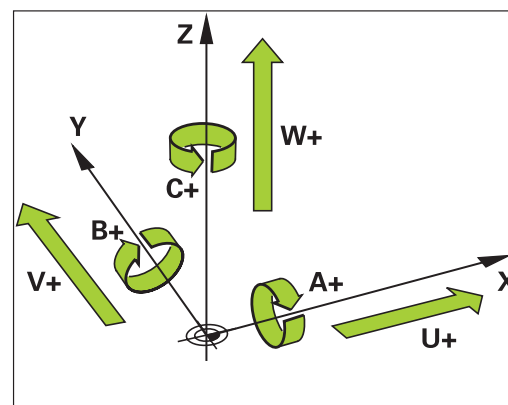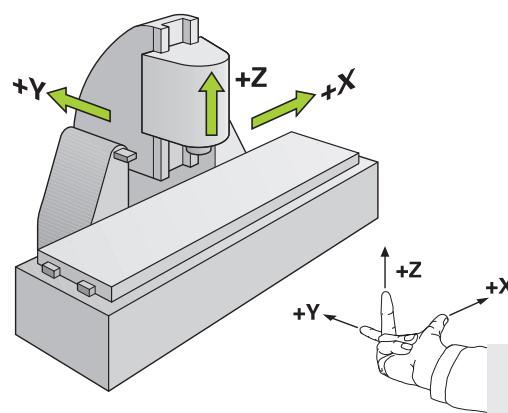

Обозначение осей на фрезерных станках

Оси X, Y и Z на вашем фрезерном станке также обозначаются как ось инструмента, главная ось (1-я ось) и вспомогательная ось (2-я ось). Расположение оси инструмента определяется взаимосвязью между главной и вспомогательной осью.

Ось инструмента	Главная ось	Вспомогательная ось
X	Y	Z
Y	Z	X
Z	X	Y

3.1 Основные положения

Полярные координаты

Если размеры на чертеже указаны в декартовой системе координат, программа обработки также составляется с использованием декартовой системы координат. Для заготовок с круговыми траекториями или при наличии данных об углах во многих случаях проще определять позиции с помощью полярных координат.



В отличие от декартовых координат X, Y и Z полярные координаты описывают положения только на плоскости. Полярные координаты имеют нулевую точку на полюсе CC (CC = circle centre; англ. центр окружности). Таким образом, положение на плоскости однозначно определяется с помощью следующих данных:

- радиус полярных координат: расстояние от полюса CC до точки
- угол полярных координат: угол между базовой осью угла и отрезком, соединяющим полюс CC с точкой

Определение полюса и базовой оси угла

Полюс определяется двумя координатами в декартовой системе координат на одной из трех плоскостей. Кроме того, при этом базовая ось угла однозначно присваивается углу полярных координат PA.

Координаты полюса (плоскость)	Базовая ось угла
X/Y	+X
Y/Z	+Y
Z/X	+Z

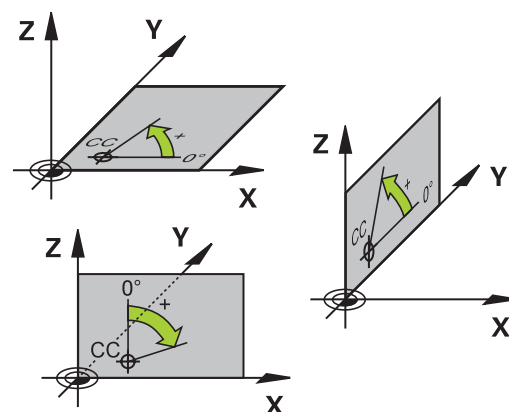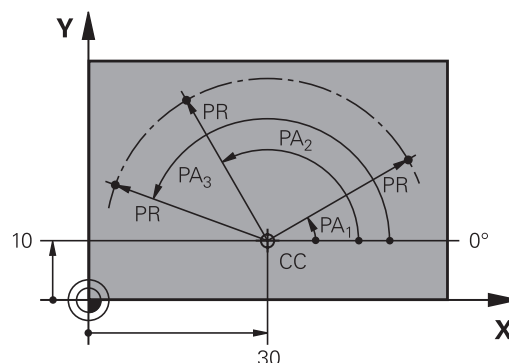


Абсолютные и инкрементальные позиции заготовки

Абсолютные позиции заготовки

Если координаты какой-либо позиции отсчитываются от нулевой точки координат (начала отсчета), то они обозначаются как абсолютные координаты. Каждая позиция на заготовке однозначно определена ее абсолютными координатами.

Пример 1: отверстия с абсолютными координатами:

Отверстие 1	Отверстие 2	Отверстие 3
X = 10 мм	X = 30 мм	X = 50 мм
Y = 10 мм	Y = 20 мм	Y = 30 мм

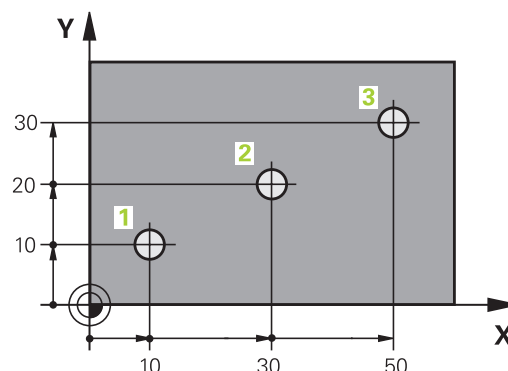

Инкрементальные позиции заготовки

Инкрементальные координаты отсчитываются от последней запрограммированной позиции инструмента, используемой в качестве относительной (воображаемой) нулевой точки. Таким образом, при создании программы инкрементальные координаты задают размерные данные между последней и следующей за ней заданной позицией, относительно которой должен перемещаться инструмент. Поэтому их также называют составным размером.

Инкрементальный размер выделяется наличием „I“ перед обозначением оси.

Пример 2: отверстия с инкрементальными координатами

Абсолютные координаты отверстия 4

X = 10 мм

Y = 10 мм

Отверстие 5, относительно 4


X = 20 мм

Y = 10 мм

Отверстие 6, относительно 5

X = 20 мм


Y = 10 мм

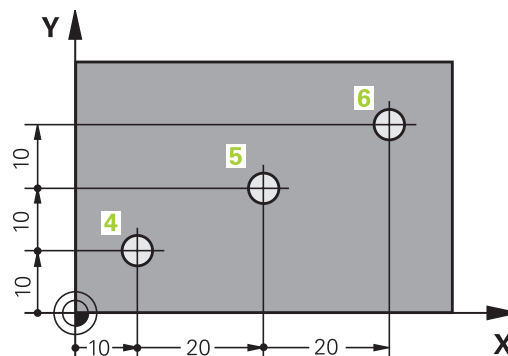

Абсолютные и инкрементальные полярные координаты

Абсолютные координаты всегда отсчитываются от полюса и базовой оси угла.

Инкрементальные координаты всегда относятся к запрограммированной в последний раз позиции инструмента.

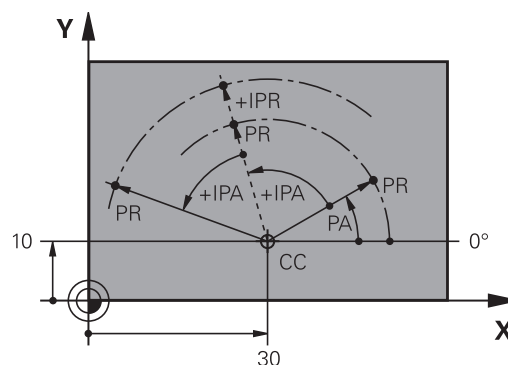

3.1 Основные положения

Выбор точки привязки

Согласно чертежу заготовки определенный элемент заготовки устанавливается в качестве абсолютной точки привязки (нулевой точки), в большинстве случаев это угол заготовки. При назначении координат точки привязки оператор вначале выверяет заготовку по отношению к осям станка и переводят инструмент в известное положение относительно заготовки для каждой оси. Для этой позиции индикация системы ЧПУ обнуляется или устанавливается на заданное значение положения. Таким образом, устанавливается связь заготовки с базовой системой координат, используемой для индикации ЧПУ или для программы обработки.



Если на чертеже заготовки заданы относительные точки привязки, просто воспользуйтесь циклами преобразования координат (см. в руководстве пользователя "Циклы", "Циклы преобразования координат").

Если на чертеже заготовки не назначены размеры, соответствующие NC-системе, следует выбрать позицию или угол заготовки в качестве точки привязки, на основании которой можно наиболее простым способом определить размерные данные остальных позиций заготовки.

Особенно удобно точки привязки назначаются с помощью трехмерного измерительного щупа фирмы HEIDENHAIN. См. руководство пользователя "Программирование циклов": "Установка точки привязки с помощью трехмерного измерительного щупа".

Пример

На эскизе заготовки показаны отверстия (1 - 4), размеры которых назначаются относительно абсолютной точки привязки с координатами $X=0$ $Y=0$. Отверстия (5 - 7) связаны с относительной точкой привязки с абсолютными координатами $X=450$ $Y=750$. С помощью цикла **СМЕЩЕНИЕ НУЛЕВОЙ ТОЧКИ** можно временно сместить нулевую точку в позицию $X=450$, $Y=750$ для программирования отверстий (5 - 7) без дополнительных перерасчетов.

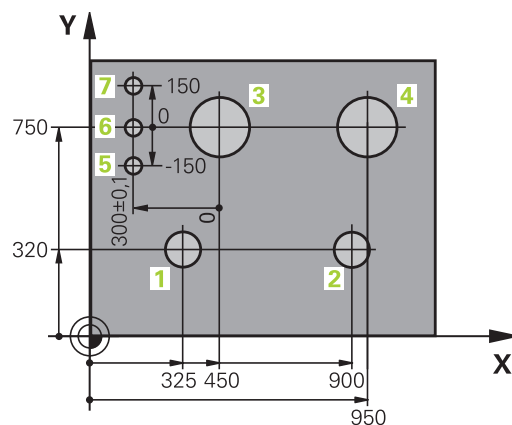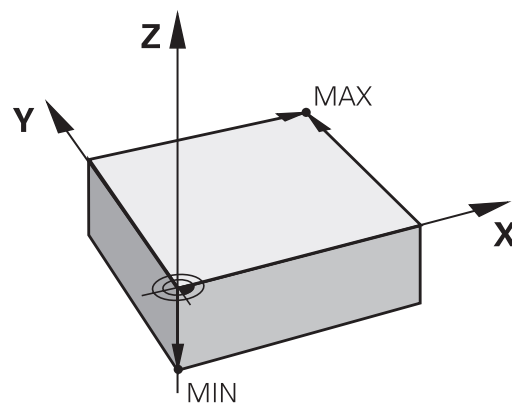

3.2 Открытие и ввод программ

Создание NC-программы открытым текстом HEIDENHAIN в формате

Программа обработки состоит из ряда кадров программы. На рисунке справа показаны элементы кадра.

Система ЧПУ нумерует кадры программы обработки по возрастающей.


Первый кадр программы обозначается с помощью **BEGIN PGM**, имени программы и действующей единицы измерения.

Последующие кадры содержат информацию о:

- заготовке
- Вызовы инструмента
- Перемещение в безопасную позицию
- подачах и частотах вращения
- движениях по , циклах и других функциях

Последний кадр программы обозначен с помощью **END PGM**, имени программы и действующей единицы измерения.

Block

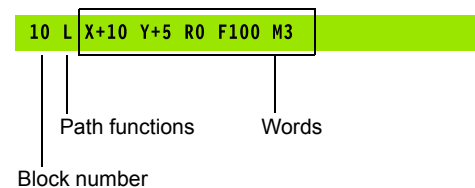

Компания HEIDENHAIN рекомендует после вызова инструмента всегда выполнять перемещение в безопасное положение, с которой систему ЧПУ можно безопасно позиционировать для обработки!

3.2 Открытие и ввод программ




Определение заготовки: BLK FORM

Непосредственно после открытия новой программы следует задать необработанную заготовку. Для дополнительного определения заготовки нажмите кнопку **SPEC FCT**, затем Softkey **СТАНДАРТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ**, а после этого – Softkey **BLK FORM**. Это определение требуется ЧПУ для графического моделирования.



Определение заготовки требуется только в том случае, если вам необходимо выполнить графический тест программы!

ЧПУ может представлять различные формы заготовок:

Клавиша Softkey	Функция
	Определение прямоугольной заготовки
	Определение цилиндрической заготовки
	Определение заготовки любой формы, симметричной относительно оси вращения

Прямоугольная заготовка

Стороны параллелепипеда располагаются параллельно осям X, Y и Z. Заготовка описывается двумя угловыми точками:

- MIN-точка: наименьшая X-, Y- и Z-координата параллелепипеда; введите абсолютные значения
- MAX-точка: наибольшая X-, Y- и Z-координата параллелепипеда; введите абсолютные или инкрементные значения

Пример: индикация BLK FORM в NC-программе

0 BEGIN PGM NEU MM	Начало программы, имя, единицы измерения
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	Ось шпинделя, координаты MIN-точки
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	Координаты MAX-точки
3 END PGM NEU MM	Конец программы, имя, единицы измерения

Цилиндрическая заготовка

Цилиндрическая заготовка описывается размерами цилиндра:

- Ось вращения X, Y или Z
- R: Радиус цилиндра (с положительным знаком)
- L: Длина цилиндра (с положительным знаком)
- DIST: смещение вдоль оси вращения
- RI: внутренний радиус для полого цилиндра



Параметры **DIST** и **RI** опциональны, и их не надо больше программировать.

Пример: индикация BLK FORM CYLINDER в NC-программе

0 BEGIN PGM NEU MM	Начало программы, имя, единицы измерения
1 BLK FORM CYLINDER Z R50 L105 DIST+5 RI10	Ось шпинделя, радиус, длина, расстояние, внутренний радиус
2 END PGM NEU MM	Конец программы, имя, единицы измерения

Заготовка любой формы, симметричная относительно оси вращения

Контур заготовки, симметричной относительно оси вращения, должен быть задан в подпрограмме. При этом используйте X, Y или Z в качестве оси вращения.


В определении заготовки вы ссылаетесь на описание контура.

- DIM_D, DIM_R: диаметр или радиус заготовки, симметричной относительно оси вращения
- LBL: подпрограмма с описанием контура

Описание контура может содержать отрицательные значения на оси вращения, однако на главной оси допускаются только положительные значения. Контур должен быть закрытым, т.е. начало контура соответствует концу контура.



Подпрограмма может указываться с помощью номера, имени или QS-параметра.

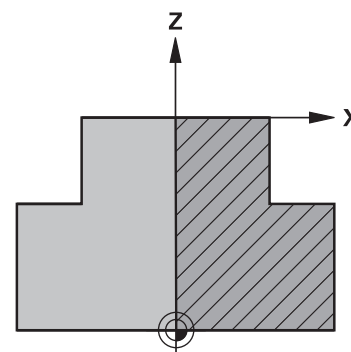

Программирование: основы, управление файлами

3.2 Открытие и ввод программ



Пример: индикация BLK FORM ROTATION в NC-программе

0 BEGIN PGM NEU MM	Начало программы, имя, единицы измерения
1 BLK FORM ROTATION Z DIM_R LBL 1	Ось шпинделя, принцип интерпретации, номер подпрограммы
2 M30	Завершение главной программы
3 LBL 1	Начало подпрограммы
4 L X+0 Z+1	Начало контура
5 L X+50	Программирование в положительном направлении главной оси
6 L Z-20	
7 L X+70	
8 L Z-100	
9 L X+0	
10 L Z+1	Конец контура
11 LBL 0	Конец подпрограммы
12 END PGM NEU MM	Конец программы, имя, единица измерения

Открытие новой программы обработки




Программа обработки всегда вводится в режиме работы

Программирование. Пример открытия программы:

-  Выберите режим работы Программирование
-  Вызов управления файлами: нажать клавишу PGM MGT .


Выберите директорию, в которой должна храниться новая программа:

ИМЯ ФАЙЛА = СОЗДАТЬ.Н

-  Введите новое имя программы, подтвердите его кнопкой ENT
-  Выбор единиц измерения: нажмите Softkey ММ или ДЮЙМЫ Система ЧПУ перейдет в окно программы и откроет диалоговое окно определения BLK-FORM (заготовка)
-  Выбор прямоугольной заготовки: нажмите клавишу Softkey для прямоугольной формы заготовки

ПЛОСКОСТЬ ОБРАБОТКИ НА ГРАФИКЕ: XY

-  указать ось шпинделя, например, Z

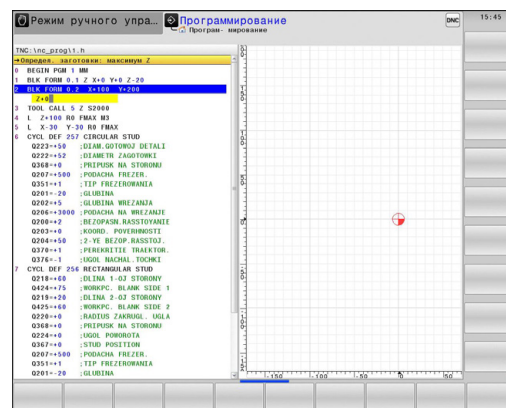

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАГОТОВКИ: МИНИМУМ

ENT

- ▶ Введите последовательно X-, Y- и Z-координаты точки минимум (MIN), каждый раз подтверждая ввод кнопкой **ENT**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАГОТОВКИ: МАКСИМУМ

ENT

- ▶ Введите последовательно X-, Y- и Z-координаты точки максимум (MAX), каждый раз подтверждая ввод кнопкой **ENT**

Пример: индикация BLK-формы в NC-программе

0 BEGIN PGM NEU MM	Начало программы, имя, единицы измерения
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	Ось шпинделя, координаты MIN-точки
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	Координаты MAX-точки
3 END PGM NEU MM	Конец программы, имя, единицы измерения

Система ЧПУ формирует номера кадров, а также **BEGIN**- и **END**-кадры автоматически.




Если вы не желаете программировать определение заготовки, необходимо прервать диалог **Плоскость обработки на графике: XY** с помощью кнопки **DEL**!

Программирование: основы, управление файлами

3.2 Открытие и ввод программ

Программирование движения инструмента в диалоге открытым текстом

Чтобы запрограммировать кадр, следует начать с нажатия диалоговой кнопки. В верхней строке дисплея система ЧПУ запрашивает все необходимые данные.

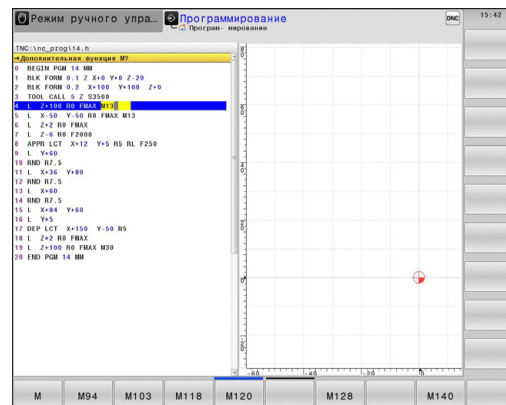

Пример записи позиционирования



- ▶ Введите Открыть кадр

КООРДИНАТЫ?



- ▶ **10** (Введите целевую координату для оси X)



- ▶ **20** (Введите целевую координату для оси Y)



- ▶ Нажатием кнопки **ENT** перейдите к следующему вопросу

ПОПРАВКА НА РАДИУС: КОР.ВЛЕВО(RL)/КОР.ВПРАВО(RR)/БЕЗ КОРР.:?



- ▶ Введите **"Без коррекции радиуса"**, кнопкой **ENT** перейдите к следующему вопросу

ПОДАЧА F=? / F MAX = ENT

- ▶ Введите **100** (подача для этого движения по траектории 100 мм/мин)



- ▶ Нажатием кнопки **ENT** перейдите к следующему вопросу

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ M?

- ▶ Введите **3** (дополнительная функция **M3** "ВКЛ шпинделя").











- ▶ При нажатии кнопки **END** ЧПУ завершит работу в этом диалоге.

В окне программы отобразится строка:

```
3 L X+10 Y+5 R0 F100 M3
```


Возможности ввода подачи

экранная клавиша	Функции для определения подачи
	Перемещение на ускоренном ходу, действует в покадровом режиме. Исключение: если задано перед кадром APPR , то FMAX действует и при подходе к вспомогательной точке (смотри "Важные позиции при входе и выходе", Стр. 223)
	Переместить с автоматически рассчитанной подачей из кадра TOOL CALL
	Переместить с запрограммированной подачей (единица измерения мм/мин или 1/10 дюйм/мин). Для осей вращения система ЧПУ интерпретирует подачу в град/мин, независимо от использования в программе мм или дюймов
	Определение подачи на один оборот (единицы мм/об или дюйм/об). Внимание: в дюйм-программах FU не используется в комбинации с M136
	Задание подачи на зубец (единица измерения мм/зубец или дюйм/зубец). Количество зубцов должно быть задано в столбце CUT таблицы инструментов
Кнопка	Функции диалога
	Игнорировать вопрос диалога
	Досрочно закончить диалог
	Прервать и удалить диалог

3.2 Открытие и ввод программ

Назначение фактической позиции

Система ЧПУ обеспечивает возможность передачи текущей позиции инструмента в программу, например, если

- программируются кадры перемещения
- программируются циклы

Для присвоения правильных значений положения следует выполнить действия, указанные ниже:

- ▶ Позиционировать поле ввода в кадре в том месте, в которое вы хотите перенести позицию



- ▶ Выбрать функцию назначения фактической позиции: система ЧПУ на панели Softkey показывает оси, положения которых могут быть назначены оператором



- ▶ Выбрать ось: система ЧПУ записывает текущее положение выбранной оси в активное поле ввода



Система ЧПУ всегда назначает на плоскости обработки координаты центра инструмента, даже если функция коррекции на радиус инструмента активна.

Система ЧПУ всегда назначает на оси инструмента координату вершины инструмента, всегда учитывая при этом активную коррекцию на длину инструмента.

Система ЧПУ оставляет панель Softkey для выбора оси активной до тех пор, пока оператор не выключит ее повторным нажатием кнопки "Присвоение фактической позиции". Эта процедура также действует при сохранении в памяти текущего кадра и открытии нового с помощью кнопки тории. При выборе элемента кадра путем альтернативного ввода клавишей Softkey (например, поправка на радиус) система ЧПУ также закрывает панель Softkey для выбора оси.








Функция "Присвоение фактической позиции" не разрешена, если активна функция "Наклон плоскости обработки".

Редактирование программы






 
Редактировать программу можно лишь тогда, когда она не обрабатывается в данный момент системой ЧПУ в режиме работы станка.

Во время создания или изменения программы обработки с помощью кнопок со стрелками или клавиш Softkey можно выбрать любую строку в программе и отдельные слова кадра:

Softkey/ клавиши	Функция
	Изменение положения текущего кадра на дисплее. Таким образом, можно отображать большее количество кадров программы, запрограммированных перед текущим кадром
	Изменение положения текущего кадра на дисплее. Таким образом, можно отображать большее количество кадров программы, запрограммированных за текущим кадром
	Переход от одного кадра к другому
	
	Выбор отдельных слов в кадре
	
	Выбор определенного кадра: нажмите клавишу GOTO , введите номер требуемого кадра, подтвердите кнопкой ENT . Или: нажмите кнопку GOTO , введите шаг номера кадра и переключите количество введенных строк нажатием на клавишу Softkey N ZEILEN вверх или вниз

Программирование: основы, управление файлами

3.2 Открытие и ввод программ

Softkey/ клавиша	Функция
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Обнуления выбранного значения слова ■ Удаление неверного значения ■ Удаление доступного для удаления сообщения об ошибке
	Удаление выбранного слова
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Удаление выбранного кадра ■ Удаление циклов и частей программ
	Вставка кадра, который был в последний раз отредактирован или удален оператором

Вставка кадров в любом месте программы

- ▶ Выберите кадр, за которым требуется вставить новый кадр, и откройте диалоговое окно



Изменение и вставка слов

- ▶ Выберите в кадре какое-либо слово и перезапишите его новым значением. При выборе слова можно воспользоваться диалоговым окном программирования открытым текстом
- ▶ Завершение изменения: нажмите кнопку **END**

Если требуется вставить слово, нажимайте клавиши со стрелками (вправо или влево) до тех пор, пока не появится необходимое диалоговое окно, и введите желаемое значение.

Поиск похожих слов в разных кадрах

Для этой функции установите Softkey АВТОМ. СИМВОЛ на ВЫКЛ.

-  ▶ Выбор слова в кадре: нажимайте клавиши со стрелками до выделения нужного слова
-  ▶ Выбор кадра с помощью клавиш со стрелками






Маркировка находится во вновь выбранном кадре на том же слове, что и в первоначально выбранном кадре.



Если поиск запущен в очень длинных программах, то система ЧПУ активирует окно с индикацией процесса. Дополнительно поиск можно прервать с помощью Softkey.

Выделение, копирование, вырезание и вставка частей программы

Для копирования частей программы в пределах какой-либо ЧУ-программы, или для копирования в другую ЧУ-программу, ЧПУ ставит в распоряжение следующие функции: смотри таблицу внизу.

Экранная клавиша	Функция
	Включить функцию выделения
	Выключить функцию выделения
	Вырезать выделенный блок
	Вставить находящийся в памяти блок
	Копировать выделенный блок


Для копирования частей программы выполните следующие действия:

- ▶ Выберите панель Softkey с функциями выделения
- ▶ Выберите первый кадр копируемой части программы
- ▶ Выделите первый кадр: нажмите Softkey **ВЫДЕЛИТЬ БЛОК**. Система ЧПУ выделит кадр и активирует Softkey **ОТМЕНИТЬ ВЫДЕЛЕНИЕ**
- ▶ Переместите курсор на последний кадр части программы, которую требуется скопировать или вырезать. Система ЧПУ пометит все выделенные кадры разными цветами. Функцию выделения можно завершить в любой момент, нажав Softkey **ОТМЕНИТЬ ВЫДЕЛЕНИЕ**
- ▶ Копирование выделенной части программы: нажмите Softkey **КОПИРОВАТЬ БЛОК**, вырезание выделенной части программы: нажмите Softkey **ВЫРЕЗАТЬ БЛОК**. Система ЧПУ сохраняет выделенный блок в памяти
- ▶ Кнопками со стрелками выберите кадр, за которым требуется вставить скопированную (вырезанную) часть программы



Чтобы вставить копируемую часть программы в другую программу, следует выбрать соответствующую программу с помощью функции управления файлами и выделить там кадр, за которым необходимо вставить копию.

- ▶ Вставка сохраняемой в памяти части программы: нажмите Softkey **ВСТАВИТЬ БЛОК**
- ▶ Завершение функции выделения: нажмите Softkey **ОТМЕНИТЬ ВЫДЕЛЕНИЕ**

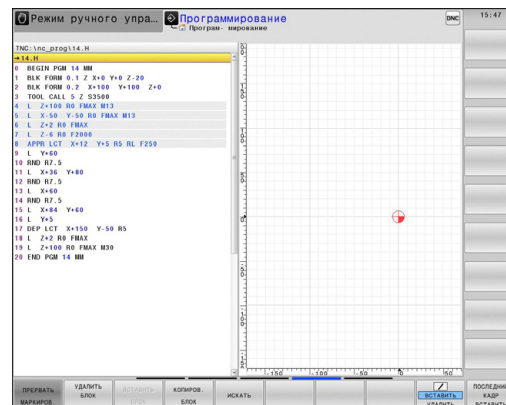

3.2 Открытие и ввод программ

Функция поиска в системе ЧПУ

С помощью функции поиска системы ЧПУ можно искать любой текст в программе, а также при необходимости заменять его новым текстом.

Поиск произвольного текста

- ИСКАТЬ


 ▶ Выбор функции поиска: система ЧПУ активирует окно поиска и отображает на панели Softkey имеющиеся функции поиска
- ИСКАТЬ

 ▶ Ввести текст для поиска, например, **TOOL**
- ИСКАТЬ

 ▶ Запуск процесса поиска: система ЧПУ переходит к следующему кадру, в котором хранится искомый текст
- ИСКАТЬ

 ▶ Повтор процесса поиска: система ЧПУ переходит к следующему кадру, в котором хранится искомый текст
- КОНЕЦ

 ▶ Завершение функции поиска

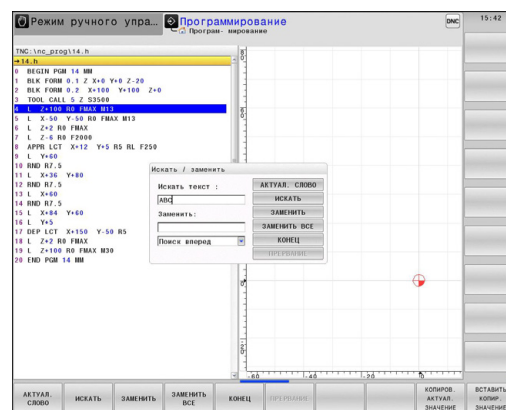

Поиск/замена любого текста



Функция "Поиск/замена" невозможна, если

- программа защищена
- программа в данный момент обрабатывается системой ЧПУ

При использовании функции **ЗАМЕНИТЬ ВСЕ** не допускайте непредусмотренной замены фрагментов текста, которые в действительности требуется оставить неизменными. Фрагменты текста, которые были заменены, теряются без возможности восстановления.

- Выберите кадр, в котором хранится искомое слово

ИСКАТЬ

- Выбор функции поиска: система ЧПУ активирует окно поиска и отображает на панели Softkey имеющиеся функции поиска
- Нажмите клавишу Softkey **ТЕКУЩЕЕ СЛОВО**: ЧПУ вводит первое слово текущего кадра. При необходимости снова нажмите Softkey, чтобы применить нужное слово.

ИСКАТЬ

- Запуск процесса поиска: система ЧПУ переходит к следующему искомому фрагменту текста

ЗАМЕНИТЬ

- Для замены текста и последующего перехода к следующему месту обнаружения: нажмите Softkey **ЗАМЕНИТЬ**, а для замены всех обнаруженных мест с этим текстом: нажмите Softkey **ЗАМЕНИТЬ ВСЕ**; чтобы не выполнять замену текста и перейти к следующему месту обнаружения: нажмите Softkey **ПОИСК**

КОНЕЦ

- Завершение функции поиска

Программирование: основы, управление файлами

3.3 Управление программой: основы

3.3 Управление программой: основы

Файлы

Файлы в системе ЧПУ	Тип
Программы	
в формате HEIDENHAIN	.H
в формате DIN/ISO	.I
Таблицы для инструментов	.T
устройства смены инструмента	.TCH
нулевых точек	.D
точек	.PNT
предустановок	.PR
измерительных щупов	.TP
резервных файлов	.BAK
зависимых данных (например, точек группировки)	.DEP
свободно определяемых таблиц	.P
палет	.TRN
токарных инструментов	
Тексты в виде файлов ASCII	.A
файлов протокола	.TXT
вспомогательных файлов	.CHM
Данные чертежа в качестве ASCII-файлов	.DXF

Если в систему ЧПУ вводится программа обработки, прежде всего, следует указать имя данной программы. Система ЧПУ сохраняет программу на внутреннем запоминающем устройстве в виде файла с тем же именем. Тексты и таблицы также хранятся в памяти системы ЧПУ в виде файлов.

Чтобы быстро находить файлы и управлять ими, в ЧПУ имеется специальное окно управления файлами. С его помощью можно вызывать, копировать, переименовывать и удалять различные файлы.

С помощью ЧПУ вы можете управлять любым количеством файлов. Доступная память составляет не менее **21 ГБайт**.



В зависимости от настройки ЧПУ создает резервный файл *.bak после редактирования и сохранения в памяти NC-программ. Это уменьшает имеющийся объем памяти устройства.

Имена файлов

Для программ, таблиц и текстов система ЧПУ добавляет расширение, отделяемое от имени файла точкой. Этим расширением обозначается тип файла.

Имя файла	Тип файла
PROG20	.H

Длина имени файла не должна превышать 24 символов, иначе система ЧПУ не будет отображать полное имя программы.

Имена файлов на ЧПУ подчиняются установленному стандарту: The Open Group Base Specifications Issue 6 IEEE Std 1003.1, 2004 Edition (Posix-Standard). В соответствии с ней имя файла может содержать следующие символы:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f
g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . _ -

Все другие символы нельзя использовать в имени файла во избежание проблем при передаче файлов.



Максимально допустимая длина имени файла не должна превышать максимальную разрешенную длину пути к файлу, составляющую 255 символов, смотри "Пути доступа", Стр. 123.

Программирование: основы, управление файлами

3.3 Управление программой: основы

Отображение в ЧПУ файлов, созданных удаленно

В системе ЧПУ установлены некоторые дополнительные программы, с помощью которых можно отображать, а иногда и редактировать перечисленные ниже в таблице типы файлов.

Файлы	Тип
PDF-файлы	pdf
Excel-таблицы	xls csv
Internet-файлы	html
Текстовые файлы	txt ini
Графические файлы	bmp gif jpg png

Более подробная информация об отображении и редактировании перечисленных типов файлов: смотри Стр. 135

Резервное копирование данных

Компания HEIDENHAIN рекомендует регулярно сохранять резервные копии программ и файлов, написанных в системе ЧПУ на ПК.

С помощью бесплатного программного обеспечения TNCremo компания HEIDENHAIN предоставляет простую возможность резервного сохранения данных, находящихся в системе ЧПУ.

Кроме того, требуется носитель данных, на котором хранятся все данные конкретного станка (PLC-программа, параметры станка и т.п.). В данном случае следует обращаться к производителю станка.



Процедура создания резервных копий всех находящихся на внутреннем запоминающем устройстве файлов занимает несколько часов. Лучше перенести операцию сохранения данных на ночное время.

Время от времени необходимо удалять файлы, которые больше не нужны, чтобы для системных файлов ((например, таблицы инструментов) в памяти ЧПУ всегда оставалось достаточно свободного места.



Для жестких дисков следует учесть повышенную вероятность отказов по истечении 3-5 лет в зависимости от условий эксплуатации (например, в результате вибрационной нагрузки). Поэтому HEIDENHAIN рекомендует проверять жесткий диск через 3 - 5 лет эксплуатации.

3.4 Работа с управлением файлами

Директории

Так как на внутреннем запоминающем устройстве можно хранить большое количество программ и файлов, отдельные файлы лучше помещать в директорию для удобства обзора. В этих директориях можно формировать последующие директории, так называемые "поддиректории". С помощью клавиши **-/+** или **ENT** можно вызывать или выключать поддиректории.

Пути доступа

Путь доступа указывает на дисковод и все директории или поддиректории, в которых хранится какой-либо файл. Отдельные данные разделяются знаком "\".




Максимально допустимая длина пути доступа, то есть всех обозначений дисковода, директории и имени файла, включая расширение, не должна превышать 255 символов!

Пример:

На дисковде TNC была создана директория AUFTR1. Затем в директории AUFTR1 была сформирована поддиректория NCPROG, а в нее скопирована программа обработки PROG1.H. Следовательно, путь доступа к программе обработки будет таким:

TNC:\AUFTR1\NCPROG\PROG1.H

На рисунке справа показан пример отображения директорий с разными путями доступа.

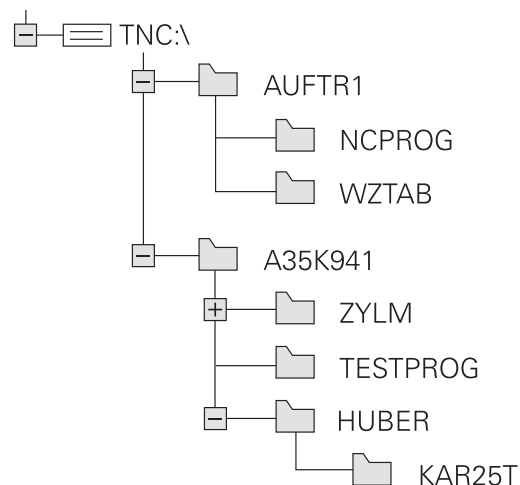

3.4 Работа с управлением файлами

Обзор: функции управления файлами

Экранная клавиша	Функция	Стр.
	Копирование файла	127
	Индикация определенного типа файла	126
	Создание нового файла	127
	Индикация 10 последних выбранных файлов	130
	Удаление файла	131
	Выделение файла	132
	Переименование файла	133
	Защита файла от удаления и изменения	134
	Аннулировать защиту файла	134
	Импорт таблицы инструмента	199
	Управление дисковыми сетями	143
	Выбор редактора	134
	Сортировка файлов по свойствам	133
	Копирование директории	130
	Удаление директории и всех поддиректорий	
	Обновить директорию	
	Переименование директории	
	Создайте новый каталог	


Вызов управления файлами



PGM
MGT

- ▶ Нажмите кнопку **PGM MGT**: система ЧПУ отобразит окно управления файлами (на рисунке показана базовая настройка. Если ЧПУ отображает другое разделение экрана дисплея, нажмите Softkey **ОКНО**)

Узкое окно слева отображает существующие дисководы и директории. Дисководы представляют собой устройства для сохранения или передачи данных. Один из дисководов - внутреннее запоминающее устройство ЧПУ, другие – интерфейсы (RS232, Ethernet), к которым можно подключить, например, персональный компьютер. Директория всегда обозначается символом директории (слева) и именем директории (справа). Поддиректории присоединяются слева направо. Если имеются поддиректории, их можно активировать и деактивировать кнопкой **-/+**.

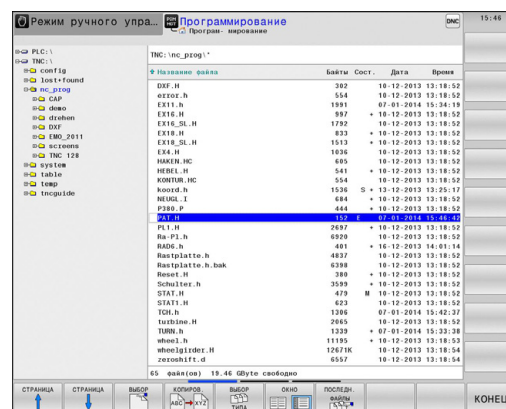В правом, широком окне указываются все файлы, хранящиеся в выбранной директории. Для каждого файла показано несколько блоков информации, расшифрованных в таблице внизу.



Отображение	Значение
Имя файла	Имя файла (не более 25 символов) и тип файла
Байт	Объем файла в байтах
Состояние	Свойство файла:
E	Выбрана программа в режиме работы "Программирование"
S	программа набрана в режиме Тест программы
M	Выбрана программа в режиме работы "Отработка программы"
+	Программа содержит не отображаемые подчиненные файлы с расширением DEP, например, для использования проверки применения инструмента
	Файл защищен от удаления и изменения
	Файл защищен от удаления и изменения, т.к. он обрабатывается в данный момент
Дата	Дата последнего редактирования файла
Время	Время последнего редактирования файла



Для индикации подчиненных файлов установите параметр станка **CfgPgmMgt/dependentFiles** на ВРУЧНУЮ.

Программирование: основы, управление файлами

3.4 Работа с управлением файлами

Выбор дисководов, директорий и файлов



- ▶ Вызов управления файлами

Для перемещения курсора в желаемое место на дисплее следует пользоваться кнопками со стрелками или клавишами Softkey:



- ▶ Перемещает курсор из правого окна в левое и обратно



- ▶ Перемещает курсор в окне вверх и вниз



- ▶ Перемещает курсор в окне по страницам вверх и вниз



Шаг 1: выбор дисковода

- ▶ Выделите дисковод в левом окне



- ▶ Выбор дисковода: нажмите Softkey **ВЫБОР**, или



- ▶ нажмите кнопку **ENT**

Шаг 2: выбор директории

- ▶ Выделение директории в левом окне: правое окно автоматически отобразит все файлы выделенной (подсвеченной) директории

Шаг 3: Выбор файла



- ▶ Нажмите Softkey **ВЫБОР ТИПА**



- ▶ Нажмите Softkey желаемого типа файла или



- ▶ для отображения всех файлов: нажмите Softkey **ПОКАЗАТЬ ВСЕ** или

- ▶ Выделите файл в правом окне



- ▶ Нажмите Softkey **ВЫБОР**, или



- ▶ Нажмите кнопку **ENT**

Система ЧПУ активирует выбранный файл в том режиме работы, из которого было вызвано управление файлами

Создание новой директории

- ▶ Выделите директорию в левом окне, в котором требуется создать поддиректорию



 
- ▶ Нажмите клавишу Softkey **НОВАЯ ДИРЕКТОРИЯ (NEUES VERZEICHN.)**
- ▶ Введите имя директории
- ▶ Нажмите кнопку **ENT**



ДИРЕКТОРИЯ \СОЗДАТЬ?



- ▶ Подтвердите клавишей **ОК** или



- ▶ отмените клавишей **ОТМЕНА**

Создание нового файла

- ▶ В левом окне выберите директорию, в которой необходимо создать новый файл
- ▶ Поместите курсор в правое окно



- ▶ Нажмите Softkey **НОВЫЙ ФАЙЛ**
- ▶ Введите имя и расширение файла
- ▶ Нажмите кнопку **ENT**

 


Копирование отдельного файла


- ▶ Переместите курсор на файл, который необходимо скопировать



- ▶ Нажмите Softkey **КОПИРОВАТЬ**: выберите функции копирования. ЧПУ откроет окно перехода



 - ▶ Введите имя целевого файла и назначьте его кнопкой **ENT** или Softkey **ОК**: TNC скопирует файл в текущую директорию или в выбранную целевую директорию. Исходный файл сохранится



- ▶ Нажмите Softkey **Целевая директория**, чтобы во всплывающем окне выбрать целевую директорию и подтвердите с помощью кнопки **ENT** или Softkey **ОК**: TNC скопирует файл с тем же самым названием в соответствующую директорию. Первичный файл сохраняется.



Система ЧПУ отображает индикацию хода процесса, если операция копирования была запущена кнопкой **ENT** или с помощью Softkey **ОК**.

3.4 Работа с управлением файлами

Копирование файлов в другую директорию

- ▶ Выберите разделение дисплея с окнами равной величины
- ▶ Отобразите списки директорий в обоих окнах: нажмите Softkey **ПУТЬ ДОСТУПА**

Правое окно

- ▶ Переместите курсор на директорию, в которую предполагается копировать файлы, и с помощью кнопки **ENT** отобразите файлы, содержащиеся в этой директории

Левое окно

- ▶ Выберите директорию с файлами, которые предполагается копировать, и с помощью кнопки **ENT** отобразите файлы



- ▶ Отображение функций выделения файлов



- ▶ Переместите курсор на подлежащий копированию файл и выделить его. По желанию можно таким же образом выделить последующие файлы



- ▶ Скопируйте выделенные файлы в целевую директорию

Другие функции выделения: смотри "Выделение файлов", Стр. 132.

Если выделены файлы как в левом, так и в правом окне, то система ЧПУ выполняет копирование из той директории, в которой находится курсор.

Перезапись файлов

При копировании файлов в директорию, где есть файлы с таким же именем, система ЧПУ выдает запрос о том, разрешается ли перезапись файлов в целевой директории:

- ▶ Перезаписать все файлы (поле **Существующие файлы** выбрано): нажмите Softkey **ОК** или
- ▶ не перезаписывать файлы: нажмите Softkey **ОТМЕНА**

Для перезаписи защищенного файла необходимо выбрать поле **Защищенные файлы** или отменить процесс.

Копирование таблицы

Импорт строк в таблицу

Если вы копируете таблицу в уже существующую таблицу, то вы можете переписывать отдельные строки с помощью Softkey **ЗАМЕНИТЬ ПОЛЯ**. Условия:

- целевая таблица должна существовать
- копируемый файл должен содержать только заменяемые столбцы или строки
- тип файла таблиц должен совпадать



С помощью функции **ЗАМЕНИТЬ ПОЛЯ** перезаписываются строки в таблице. Сохраните копию исходной таблицы, чтобы избежать потери данных.

Пример

С помощью устройства предварительной настройки замерены длины и радиусы 10 новых инструментов. Затем устройство предварительной настройки создает таблицу инструментов TOOL_Import.T с 10 строками (т. е. с 10 инструментами).

- ▶ Эту таблицу следует скопировать с внешнего носителя данных в любую директорию
- ▶ Если составленная вне системы таблица копируется с помощью функции управления файлами системы ЧПУ через существующую таблицу TOOL.T: система ЧПУ запрашивает разрешение на перезапись существующей таблицы инструментов TOOL.T:
- ▶ Нажмите Softkey **ДА**, после этого система ЧПУ полностью перезапишет текущий файл TOOL.T. Таким образом, после выполнения копирования TOOL.T состоит из 10 строк
- ▶ Или нажмите Softkey **ЗАМЕНИТЬ ПОЛЯ**, после этого система ЧПУ перезапишет 10 строк в файле TOOL.T. Данные остальных строк и столбцов системой ЧПУ не изменяются

Экспорт строк из таблицы

В таблице вы можете выделить одну или несколько строк и сохранить их в отдельную таблицу.

- ▶ Откройте таблицу из которой вы хотите скопировать строки
- ▶ С помощью кнопки со стрелкой выберите первую копируемую строку
- ▶ Нажмите Softkey **ДОПОЛНИТ. ФУНКЦИИ**
- ▶ Нажмите Softkey **ВЫДЕЛИТЬ**
- ▶ Выделите другие строки при необходимости
- ▶ Нажмите Softkey **СОХРАНИТЬ КАК**
- ▶ Введите имя таблицы, в которой вы хотите сохранить скопированные строки

3.4 Работа с управлением файлами

Копирование директории

- ▶ Переместите курсор в правом окне на подлежащую копированию директорию.
- ▶ Нажмите Softkey **КОПИРОВАТЬ**: система ЧПУ активирует окно для выбора целевой директории
- ▶ Выберите целевую директорию и подтвердите выбор кнопкой **ENT** или Softkey **ОК**: система ЧПУ копирует выбранную директорию вместе с поддиректориями в выбранную целевую директорию

Выбор одного из недавно использовавшихся файлов

PGM
MGT

- ▶ Вызов управления файлами

ПОСЛЕДН.
ФАЙЛЫ

- ▶ Отображение 10 последних выбранных файлов: нажмите Softkey **ПОСЛЕДНИЕ ФАЙЛЫ**

Для перемещения курсора на тот файл, который требуется выбрать, используются клавиши со стрелками:



- ▶ Перемещает курсор в окне вверх и вниз




ОК

- ▶ Выбор файла: нажмите Softkey **ОК**, или

ENT

- ▶ нажмите кнопку **ENT**

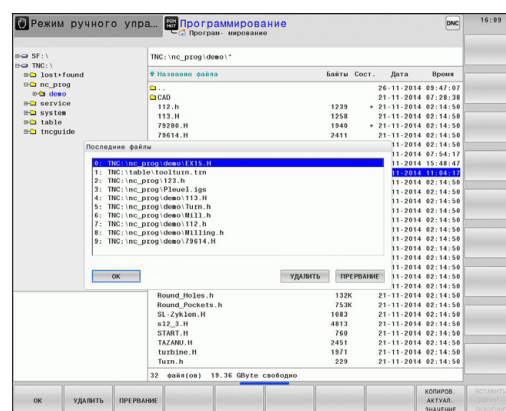

При помощи клавиши Softkey **КОПИРОВ. АКТУАЛ. ЗНАЧЕНИЕ** можно скопировать путь сохранения выделенного файла. Сохраненный путь можно использовать позднее, например, при вызове программы при помощи клавиши **PGM CALL**.

Удаление файла



Осторожно, возможна потеря данных!

Файлы удаляются без возможности восстановления!

- ▶ Переместите курсор на подлежащий удалению файл



- ▶ Выбор функции удаления: нажмите Softkey **УДАЛИТЬ**. Система ЧПУ просит подтвердить удаление файла
- ▶ Подтвердите удаление: нажмите Softkey **ОК**, или
- ▶ Отмените удаление: нажмите Softkey **ОТМЕНА**

Удаление директории



Осторожно, возможна потеря данных!

Файлы удаляются без возможности восстановления!






- ▶ Переместите курсор на подлежащую удалению директорию



- ▶ Выбор функции удаления: нажмите Softkey **УДАЛИТЬ**. Система ЧПУ запросит подтверждение удаления директории со всеми поддиректориями и файлами
- ▶ Подтвердите удаление: нажмите Softkey **ОК**, или
- ▶ Отмените удаление: нажмите Softkey **ОТМЕНА**






 


3.4 Работа с управлением файлами

Выделение файлов

Клавиша Softkey	Функция выделения
	Выделение отдельного файла
	Выделение всех файлов в директории
	Отмена выделения отдельного файла
	Отмена выделения всех файлов
	Копирование всех выделенных файлов

Такие функции, как копирование или удаление файлов, можно применять как отдельно к каждому файлу, так и к нескольким файлам одновременно. Группа из нескольких файлов выделяется следующим образом:

- ▶ Переместите курсор на первый файл

	▶ Отображение функций выделения: нажмите Softkey ВЫДЕЛИТЬ
	▶ Выделение файла: нажмите Softkey ВЫДЕЛИТЬ ФАЙЛ
	▶ Переместите курсор на следующий файл. Действует только при использовании клавиш Softkey, клавишами со стрелками не перемещать!
	
	▶ Выделите следующий файл: нажмите Softkey ВЫДЕЛИТЬ ФАЙЛ и т.д.
	▶ Копирование выделенных файлов: нажмите Softkey КОПИРОВАТЬ , или
	▶ Удаление выделенных файлов: выйдите из функции активной Softkey, а затем нажмите Softkey УДАЛИТЬ , чтобы удалить выделенные файлы
	

Переименование файла

- ▶ Переместите курсор на тот файл, который требуется переименовать



- ▶ Выбор функции переименования
- ▶ Введите новое имя файла; тип файла можно не менять
- ▶ Выберите файл: нажмите Softkey **ОК** или кнопку **ENT**

Сортировка файлов

- ▶ Выберите директорию, в которой требуется выполнить сортировку файлов



- ▶ Выберите Softkey **СОРТИРОВКА**
- ▶ Выберите Softkey с соответствующим критерием отображения

 
Программирование: основы, управление файлами

3.4 Работа с управлением файлами

Дополнительные функции

Защита файла/отмена защиты файла

- ▶ Переместите курсор на файл, который необходимо защитить



- ▶ Выбор дополнительных функций: нажмите Softkey **ДОПОЛНИТ. ФУНКЦИИ**



 
- ▶ Активируйте защиту файла: нажмите Softkey **ЗАЩИТА** файл получает символ защищенного



- ▶ Отмена защиты файла: нажмите Softkey **СН.ЗАЩИТУ**

Выбор редактора

- ▶ Переместите курсор в правом окне на тот файл, который необходимо открыть



- ▶ Выбор дополнительных функций: нажмите Softkey **ДОП. ФУНКЦИИ**

 


- ▶ Выбор редактора, в котором следует открыть выбранный файл: нажмите Softkey **ВЫБРАТЬ РЕДАКТОР**


- ▶ Выделите желаемый редактор
- ▶ Нажмите Softkey **ОК**, чтобы открыть файл

Подключение/отключение устройства USB

- ▶ Переместите курсор в левое окно



 - ▶ Выбор дополнительных функций: нажмите Softkey **ДОП. ФУНКЦИИ**



- ▶ Переключите панель Softkey
- ▶ Поиск USB-устройства

- ▶ Извлечение USB-устройства: поместите курсор в директории на USB-устройство



- ▶ Извлеките устройство USB

Дополнительная информация: смотри "USB-устройства в системе ЧПУ", Стр. 144.

Дополнительное ПО для управления внешними файлами

С помощью дополнительного программного обеспечения можно просматривать и редактировать файлы, созданные вне системы ЧПУ.

Файлы	Описание
PDF-файлы (pdf)	Стр. 135
Excel-таблицы (xls, csv)	Стр. 137
Internet-файлы (htm, html)	Стр. 138
ZIP-архивы (zip)	Стр. 139
Текстовые файлы (файлы ASCII, например, txt, ini)	Стр. 140
Видео-файлы	Стр. 140
Графические файлы (bmp, gif, jpg, png)	Стр. 141



При копировании файлов в систему ЧПУ с компьютера с помощью TNCremo вы должны занести расширение файлов pdf, xls, zip, bmp gif, jpg и png в список передаваемых в двоичной форме типов файлов (пункт меню >Сервис >Конфигурация >Режим в TNCremo).

Отображение PDF-файлов


Чтобы открыть PDF-файл в системе ЧПУ выполните следующие действия:

- ▶ Вызов управления файлами
- ▶ Выберите директорию, в которой хранится PDF-файл
- ▶ Переместите курсор на PDF-файл
- ▶ Нажмите кнопку ENT: система ЧПУ откроет PDF-файл с помощью **Мастера просмотра документов** в отдельном приложении

С помощью комбинации ALT+TAB вы можете в любое время переключиться назад в интерфейс системы ЧПУ, оставив PDF-файл открытым. Также вы можете перейти в интерфейс системы ЧПУ нажав мышкой на соответствующий символ на панели задач.



При наведении курсором мыши на кнопку на экране отображается короткий текст-подсказка к функции данной кнопки. Более подробную информацию об управлении **Мастером просмотра документов** вы найдете в **Помощи**.

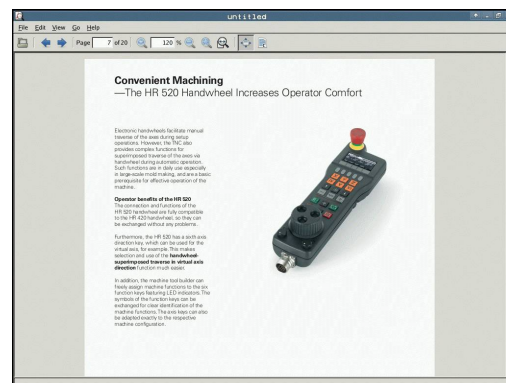

Программирование: основы, управление файлами

3.4 Работа с управлением файлами

Чтобы завершить работу **Мастера просмотра документов**, выполните следующие действия:

- ▶ Выберите мышью пункт меню **Файл**
- ▶ Выберите пункт меню **Заккрыть**: ЧПУ перейдет назад в меню управления файлами

Чтобы закрыть **Мастер просмотра документов** без использования мыши:



- ▶ Нажмите переключающую клавишу Softkey: **Мастер просмотра документов** откроет ниспадающее меню **Файл**





- ▶ Выберите пункт меню **Заккрыть** и подтвердите кнопкой **ENT**: ЧПУ перейдет назад в меню управления файлами



Просмотр и редактирование Excel-файлов

Чтобы открыть и отредактировать Excel-файл с расширением **xls**, **xlsx** или **csv** непосредственно в системе ЧПУ, действуйте следующим образом:

- 
 - ▶ Вызов управления файлами
 - ▶ Выберите директорию, в которой хранится Excel-файл
 - ▶ Переместите курсор на Excel-файл
- 
 - ▶ Нажмите кнопку ENT: система ЧПУ откроет Excel-файл с помощью программы **Gnumeric** в отдельном приложении



С помощью комбинации ALT+TAB вы можете в любое время переключиться назад в интерфейс системы ЧПУ, оставив Excel-файл открытым. Также вы можете перейти в интерфейс системы ЧПУ нажав мышкой на соответствующий символ на панели задач.






При наведении курсором мыши на кнопку на экране отображается короткий текст-подсказка к функции данной кнопки. Более подробную информацию об управлении программой **Gnumeric** вы найдете в **Помощи**.

Чтобы завершить работу **Gnumeric** выполните следующие действия:

- ▶ Выберите мышью пункт меню **Файл**
- ▶ Выберите пункт меню **Заккрыть**: ЧПУ перейдет назад в меню управления файлами

Если вы не пользуетесь мышью, закройте программу **Gnumeric** следующим образом:

- 
 - ▶ Нажмите переключающую клавишу Softkey: программа **Gnumeric** откроет ниспадающее меню **Файл**
- 
 - ▶ Выберите пункт меню **Заккрыть** и подтвердите кнопкой ENT: ЧПУ перейдет назад в меню управления файлами
- 

3.4 Работа с управлением файлами

Просмотр Internet-файлов

Чтобы открыть Internet-файл с расширением **htm** или **html** в системе ЧПУ действуйте следующим образом:

PGM
MGT

- ▶ Вызов управления файлами
- ▶ Выберите директорию, в которой хранится Internet-файл
- ▶ Переместите курсор на Internet-файл
- ▶ Нажмите кнопку ENT: система ЧПУ откроет Internet-файл с помощью **Mozilla Firefox** в отдельном приложении


ENT



С помощью комбинации ALT+TAB вы можете в любое время переключиться назад в интерфейс системы ЧПУ, оставив PDF-файл открытым. Также вы можете перейти в интерфейс системы ЧПУ нажав мышью на соответствующий символ на панели задач.



При наведении курсором мыши на кнопку на экране отображается короткий текст-подсказка к функции данной кнопки. Более подробную информацию об управлении **Mozilla Firefox** вы найдете в **Помощи**.

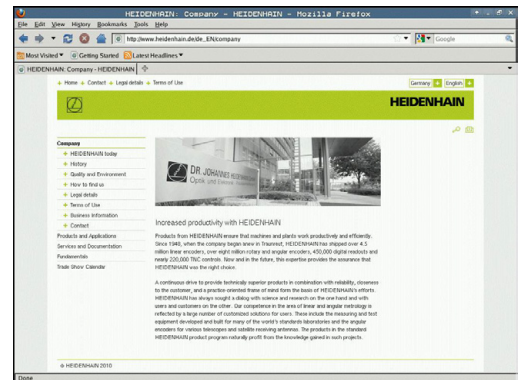

Чтобы завершить работу **Mozilla Firefox** выполните следующие действия:

- ▶ Выберите мышкой пункт меню **Файл**
- ▶ Выберите пункт меню **Выход**: ЧПУ перейдет назад в меню управления файлами

Если вы не пользуетесь мышью, закройте **Mozilla Firefox** следующим образом:



- ▶ Нажмите переключающую клавишу Softkey: **Mozilla Firefox** откроет ниспадающее меню **Файл**



- ▶ Выберите пункт меню **Выход** и подтвердите кнопкой ENT: ЧПУ перейдет назад в меню управления файлами

ENT


Работа с ZIP-архивами

Чтобы открыть ZIP-архив с расширением zip в системе ЧПУ выполните следующие действия:

PGM
MGT

- ▶ Вызов управления файлами
- ▶ Выберите директорию, в которой хранится заархивированный файл
- ▶ Переместите курсор на заархивированный файл
- ▶ Нажмите кнопку ENT: система ЧПУ откроет ZIP-архив с помощью программы **Xarchiver** в отдельном приложении

ENT

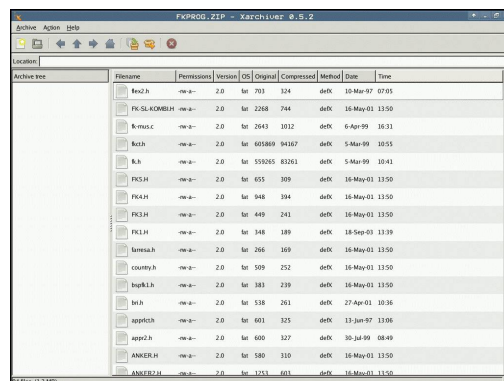

С помощью комбинации ALT+TAB вы можете в любое время переключиться назад в интерфейс системы ЧПУ, оставив заархивированный файл открытым. Также вы можете перейти в интерфейс системы ЧПУ нажав мышью на соответствующий символ на панели задач.



При наведении курсором мыши на кнопку на экране отображается короткий текст-подсказка к функции данной кнопки. Более подробную информацию об управлении программой **Xarchiver** вы найдете в **помощи**.



Следите за тем, чтобы система ЧПУ при рас(за)паковывании NC-программ и NC-таблиц не выполняла конвертации из двоичного кода в код ASCII и наоборот. При передачи этих файлов в системы ЧПУ с другими версиями программного обеспечения может получиться так, что они не смогут быть прочитаны.

Чтобы завершить работу **Xarchiver** выполните следующие действия:

- ▶ Выберите мышью пункт меню **Архив**
- ▶ Выберите пункт меню **Завершить**: ЧПУ перейдет назад в меню управления файлами

Если вы не пользуетесь мышью, закройте **Xarchiver** следующим образом:



- ▶ Нажмите переключающую клавишу Softkey: **Xarchiver** откроет ниспадающее меню **Архив**



- ▶ Выберите пункт меню **Завершить** и подтвердите кнопкой ENT: ЧПУ перейдет назад в меню управления файлами

ENT

Программирование: основы, управление файлами

3.4 Работа с управлением файлами

Просмотр или редактирование текстовых файлов

Чтобы открыть и отредактировать текстовые файлы (ASCII-файлы, например, с расширением **txt**), пользуйтесь внутренним текстовым редактором. При этом выполните действия в указанной последовательности:

PGM
MGT

- ▶ Вызов управления файлами
- ▶ Выберите диск и директорию, в которой хранится текстовый файл
- ▶ Переместите курсор на текстовый файл
- ▶ Нажмите кнопку ENT: откроется текстовый файл с внутренним текстовым редактором

ENT



Также вы можете открыть ASCII-файлы с помощью программы **Leafpad**. В приложении **Leafpad** доступны известные по работе с Windows горячие клавиши, обеспечивающие быструю обработку текстов (STRG+C, STRG+V,...).



С помощью комбинации ALT+TAB вы можете в любое время переключиться назад в интерфейс системы ЧПУ, оставив текстовый файл открытым. Также вы можете перейти в интерфейс системы ЧПУ нажав мышью на соответствующий символ на панели задач.

Чтобы открыть **Mousepad**, выполните следующие действия:

- ▶ Мышью на панели задач выберите значок HEIDENHAIN Меню
- ▶ В ниспадающем меню выберите пункты **Tools** и **Leafpad**

Чтобы завершить работу **Leafpad**, выполните следующие действия:

- ▶ Выберите мышью пункт меню **Файл**
- ▶ Выберите пункт меню **Завершить**: ЧПУ перейдет назад в меню управления файлами

Показать видео-файлы




Данная функция должна быть активирована и адаптирована производителем станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Чтобы открыть видео-файл в системе ЧПУ выполните следующие действия:

PGM
MGT

- ▶ Вызов управления файлами
- ▶ Выберите директорию, в которой хранится видео-файл
- ▶ Переместите курсор на видео-файл
- ▶ Нажмите кнопку ENT: ЧПУ откроет видео-файл в отдельном приложении

ENT

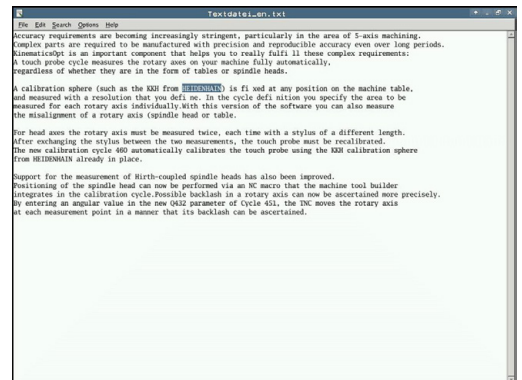

Просмотр графических файлов

Чтобы открыть графический файл с расширением bmp, gif, jpg или png в систем ЧПУ выполните следующие действия:

- PGM MGT**
- ▶ Вызов управления файлами
 - ▶ Выберите директорию, в которой хранится графический файл
 - ▶ Переместите курсор на графический файл
 - ▶ Нажмите кнопку **ENT**: система ЧПУ откроет графический файл с помощью программы **ristretto** в отдельном приложении
- ENT**



С помощью комбинации ALT+TAB можно в любой момент переключиться назад в интерфейс системы ЧПУ, оставив графический файл открытым. Также вы можете перейти в интерфейс системы ЧПУ нажав мышью на соответствующий символ на панели задач.



Более подробную информацию об управлении программой **ristretto** вы найдете в **Помощи**.

Чтобы завершить работу **ristretto** выполните следующие действия:

- ▶ Выберите мышью пункт меню **Файл**
- ▶ Выберите пункт меню **Завершить**: ЧПУ перейдет назад в меню управления файлами

Если вы не пользуетесь мышью, закройте программу **ristretto** следующим образом:

- ▶**
- ▶ Нажмите переключающую клавишу **Softkey**: программа **ristretto** откроет ниспадающее меню **Файл**
 - ▶ Выберите пункт меню **Завершить** и подтвердите кнопкой **ENT**: ЧПУ перейдет назад в меню управления файлами
- ENT**




3.4 Работа с управлением файлами

Передача данных на внешний носитель/с внешнего носителя данных



До начала передачи данных на внешний носитель данных следует настроить интерфейс данных (смотри "Настройка интерфейса передачи данных", Стр. 655).

При передаче данных через последовательный интерфейс в зависимости от используемого для этого ПО могут возникнуть трудности, устраняемые повторным выполнением передачи данных.

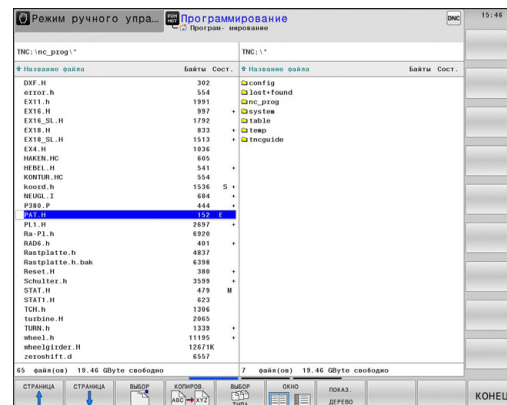

PGM
MGT

- ▶ Вызов управления файлами



- ▶ Выбор разделения экрана дисплея для передачи данных: нажмите Softkey **ОКНО**.

Перемещения курсора на подлежащий передаче файл выполняется клавишами со стрелками:



- ▶ Перемещает курсор в окне вверх и вниз



- ▶ Перемещает курсор из правого окна в левое и обратно



Для копирования данных из системы ЧПУ на внешний носитель поместите курсор в левом окне на подлежащий передаче файл.

Для копирования данных с внешнего носителя в систему ЧПУ поместите курсор в правом окне на подлежащий передаче файл.

ПОКАЗ.
ДЕРЕВО

- ▶ Выберите другой дисковод или директорию: нажмите Softkey **ПОКАЗАТЬ ДЕРЕВО**
- ▶ Требуемая директория выбирается с помощью кнопок со стрелками

ПОКАЗАТЬ
ФАЙЛ

- ▶ Выделение нужного файла: нажмите Softkey **ПОКАЗАТЬ ФАЙЛЫ**

КОПИРОВАТЬ
ABC XYZ

- ▶ Требуемый файл выбирается с помощью кнопок со стрелками
- ▶ Передача отдельного файла: нажмите Softkey **КОПИРОВАТЬ**

- ▶ Подтвердите действие клавишей Softkey **ОК** или кнопкой **ENT**. Система ЧПУ активирует окно состояния, информирующее о ходе процесса копирования, или



- ▶ Завершить передачу данных: нажмите Softkey **ОКНО**. Система ЧПУ снова отобразит стандартное окно управления файлами

Система ЧПУ в сети



Чтобы подключить Ethernet-карту к сети, смотри "Интерфейс Ethernet", Стр. 662.

Система ЧПУ протоколирует сообщения об ошибках во время работы в сети, смотри "Интерфейс Ethernet", Стр. 662.

Когда ЧПУ подключена к сети, в левом окне директорий представлены дополнительные дисководы, которые можно использовать (см. рисунок). Все описанные выше функции (выбор дисковода, копирование файлов и т.п.) также действительны для дисководов сети в объеме, разрешенном правилами контроля доступа.


Подключение и отключение дисковода сети

PGM
MGT

- ▶ Выбор функции управления файлами: нажмите кнопку **PGM MGT**, при необходимости выберите с помощью Softkey **ОКНО** разделение экрана дисплея, как показано на рисунке справа вверху

СЕТЬ

- ▶ Управление дисководами сети: нажмите Softkey **СЕТЬ** (вторая панель Softkey).
- ▶ Управление сетевыми дисководами: нажмите Softkey **ОПРЕД. СОЕД. С СЕТЬЮ**. Система ЧПУ отобразит в окне возможные сетевые дисководы, к которым имеет доступ оператор. С помощью описанных далее клавиш Softkey задаются соединения для каждого дисковода

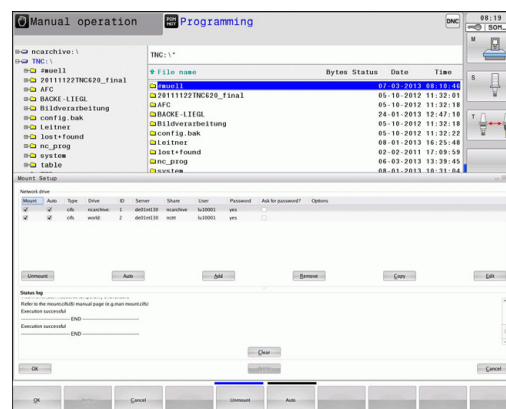

Функция

Softkey

Установка сетевого соединения, система ЧПУ выделяет графу **Mount**, если соединение активно.

Соединить

Завершить соединение с сетью

Разъединить

Автоматическое соединение с сетью при включении системы ЧПУ. ЧПУ выделяет столбец **Auto**, если соединение создается автоматически

Авто

Задание нового сетевого соединения

Добавить

Удаление существующего сетевого соединения

Удалить

Копирование сетевого соединения

Копировать

Редактирование сетевого соединения

Редактировать

Удалить окно состояния

Очистить

USB-устройства в системе ЧПУ



Осторожно, возможна потеря данных!

Интерфейс USB следует использовать только для передачи и сохранения данных, но не для изменения и выполнения программ.

Очень просто можно сохранять данные или загружать данные в систему ЧПУ, используя USB-устройства. Система ЧПУ поддерживает следующие блочные USB-устройства:

- дисководы для дискет с файловой системой FAT/VFAT
- карты памяти с файловой системой FAT/VFAT
- жесткие диски с файловой системой FAT/VFAT
- CD-ROM-дисководы с файловой системой Joliet (ISO9660)

Подобные USB-устройства система ЧПУ распознает автоматически при подключении. USB-устройства с другими файловыми системами (например, NTFS) не поддерживаются. В таких случаях при подключении система ЧПУ выдает сообщение об ошибке **USB: TNC не поддерживает устройство**.



Если при подключении USB-устройства появляется сообщение об ошибке, проверьте настройки ПО безопасности SELinux ("Программное обеспечение SELinux для обеспечения безопасности", Стр. 97)

TNC выдает сообщение об ошибках **USB: TNC не поддерживает устройства** также тогда, если присоединяется концентратор USB. В данном случае следует квитировать сообщение простым нажатием кнопки CE.

Как правило, все USB-устройства с вышеуказанными файловыми системами допускают подключение к ЧПУ. При определенных условиях может случиться так, что USB-устройство будет некорректно распознано системой управления. В таких случаях следует воспользоваться другим USB-устройством.





 



В окне управления файлами USB-устройства выглядят как особый дисковод в дереве директорий, так что оператор может надлежащим образом пользоваться описанными в предыдущих разделах функциями для управления файлами.




Производитель станка может присваивать устройствам USB жестко определенные названия. Обратите внимание на инструкцию по работе со станком!

Извлеките устройство USB

Для отключения USB-устройства следует выполнить базовую процедуру, приведенную ниже.

- 
 - ▶ Выберите управление файлами: нажмите клавишу **PGM MGT**
- 
 - ▶ Нажав кнопку со стрелкой, перейдите к левому окну
- 
 - ▶ Нажав кнопку со стрелкой, перейдите к отсоединяемому USB-устройству
- 
 - ▶ Переключите панель Softkey дальше
- 
 - ▶ Выберите дополнительные функции
- 
 - ▶ Переключите панель Softkey дальше
- 
 - ▶ Функция извлечения устройств USB: ЧПУ удаляет USB-устройство из дерева директорий и показывает сообщение **The USB device can be removed now.**
- ▶ Извлеките устройство USB
- 
 - ▶ Завершить управление файлами

И, наоборот, можно снова подключить ранее удаленное USB-устройство, нажав следующую клавишу Softkey:

- 
 - ▶ Выберите функцию для повторного подключения USB-устройств

4

**Программирование:
помощь**

Программирование: помощь

4.1 Добавление комментария

4.1 Добавление комментария

Назначение


Можно вставлять в программу обработки комментарии для пояснения шагов программирования или выдачи указаний.



В зависимости от настройки параметра станка **lineBreak**, комментарии, которые не уместаются полностью на дисплее, ЧПУ отображает в виде нескольких строчек либо со значком >>.

В качестве последнего символа в кадре комментария запрещается использовать тильду (~).

У вас есть приведенные ниже возможные варианты ввода комментария.

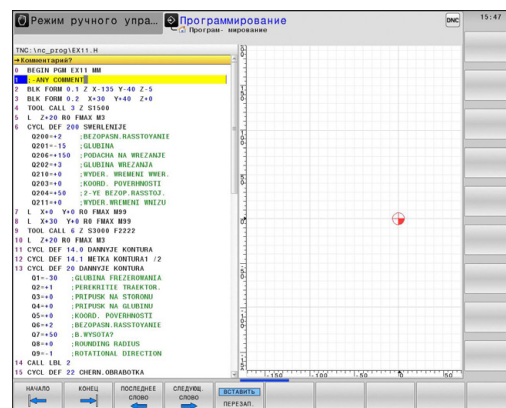

Комментарий во время ввода программы

- ▶ Введите данные для кадра программы, затем нажмите ; (точку с запятой) на алфавитной клавиатуре. Система ЧПУ задаст вопрос **Комментарий?**
- ▶ Введите комментарий и закройте кадр кнопкой **END**



 
 
 
Ввод комментария задним числом

- ▶ Выберите кадр, к которому необходимо добавить комментарий
- ▶ С помощью кнопки со стрелкой вправо выберите последнее слово в кадре: нажмите ; (точка с запятой) на алфавитной клавиатуре. ЧПУ задаст вопрос **Комментарий?**
- ▶ Введите комментарий и закройте кадр кнопкой **END**

Комментарий в собственном кадре

- ▶ Выберите кадр, за которым требуется вставить комментарий
- ▶ Откройте диалоговое окно программирования клавишей ";" (точка с запятой) на алфавитной клавиатуре
- ▶ Введите комментарий и закройте кадр кнопкой **END**

Функции редактирования комментария

Клавиша Softkey	Функция
	Переход к началу комментария
	Переход к концу комментария
	Переход к началу слова. Слова следует разделять пробелом
	Переход к концу слова. Слова следует разделять пробелом
	Переключение между режимом вставки и режимом замены

4.2 Представление NC-программ

4.2 Представление NC-программ

Акцент не синтаксис


Система ЧПУ выделяет элементы синтаксиса различными цветами, в зависимости от их значения. Благодаря такому выделению цветом программы становятся нагляднее и их проще читать.

Значение цвета элемента синтаксиса

Область применения:	Цвет
Стандартный цвет	Черный
Комментарии	Зеленый
Цифровые значения	Синий
Номер кадра	Сиреневый

Линейки прокрутки

С помощью линейки прокрутки вдоль правого края окна программы можно передвигать содержимое экрана используя мышь. Помимо этого, из размера и положения бегунка можно сделать выводы о длине программы и положении курсора.

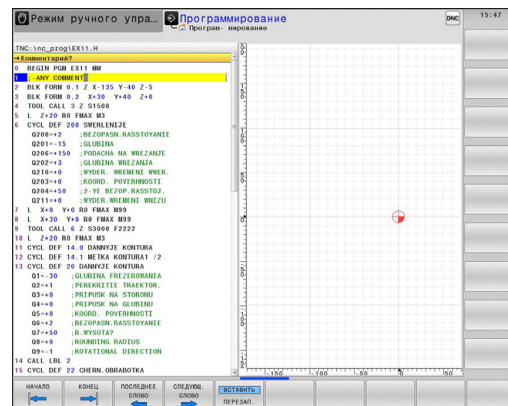

4.3 Оглавление программ

Определение, возможности применения

В системе ЧПУ предусмотрена возможность комментирования программ обработки с помощью кадров оглавления.


Оглавление – это текстовые фрагменты (не более 252 знаков), представленные в виде комментариев или заголовков для последующих строк программы.

Длинные и сложные программы благодаря рациональному использованию оглавления имеют более наглядную и простую для понимания форму.

Это облегчает внесение дальнейших изменений в программу. Оглавление вставляется в любом месте программы обработки.

Кадры оглавления можно дополнительно отображать в собственном окне. Для этого используйте соответствующее разделение экрана.

Управление вставленными пунктами оглавления осуществляется в отдельном файле (окончание .SEC.DEF). Тем самым повышается скорость навигации в окне оглавления.

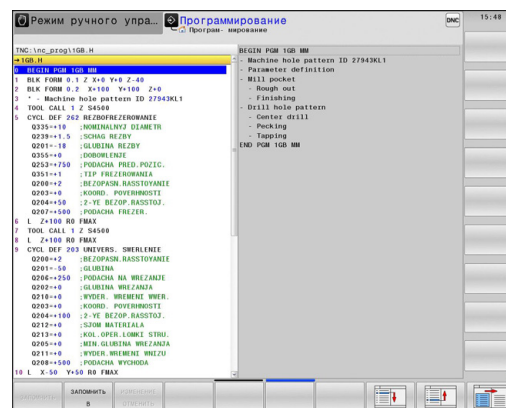

Отображение окна оглавления/переход к другому активному окну



- ▶ Отображение окна оглавления: выберите разделение экрана дисплея **ПРОГРАММА + ОГЛ.**



 
- ▶ Смена активного окна: нажмите Softkey **СМЕНА ОКНА**

Вставка кадра оглавления в окно программы

- ▶ Выберите кадр, за которым следует вставить кадр оглавления



- ▶ Нажмите кнопку **SPEC FCT**



- ▶ Нажмите Softkey **ПОМОЩЬ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ**



- ▶ Нажать клавишу Softkey **ВСТАВИТЬ ОГЛАВЛЕНИЕ** или клавишу * на внешней клавиатуре ASCII

- ▶ Введите текст оглавления



- ▶ При необходимости измените уровень оглавления с помощью Softkey

Выбор кадров в окне оглавления

Если оператор в окне оглавления переходит от одного кадра к другому, то система ЧПУ параллельно отображает кадры в окне программы. Таким образом, сделав всего несколько шагов, вы можете пройти части программы большого размера.

4.4 Калькулятор


4.4 Калькулятор

Использование

Система ЧПУ имеет калькулятор с важнейшими математическими функциями.

- ▶ Кнопкой **CALC** можно вызвать калькулятор на экран или его закрыть
- ▶ Выбор вычислительных функций: выберите быструю команду посредством **Softkey** или введите с внешней алфавитной клавиатуры.

Арифметическая функция	Команда (Программная клавиша)
Сложение	+
Вычитание	-
Умножение	*
Деление	/
Расчет в скобках	()
Арккосинус	ARC
Синус	SIN
Косинус	COS
Тангенс	TAN
Возведение значения в степень	X^Y
Извлечение квадратного корня	SQRT
Обратная функция	1/x
PI (3.14159265359)	PI
Добавление значения в промежуточную память	M+
Сохранение значения в промежуточной памяти	MS
Вызов промежуточной памяти	MR
Очистка буферной памяти	MC
Натуральный логарифм	LN
Логарифм	LOG
Экспоненциальная функция	e^x
Проверка знака числа	SGN
Получение абсолютного значения	ABS

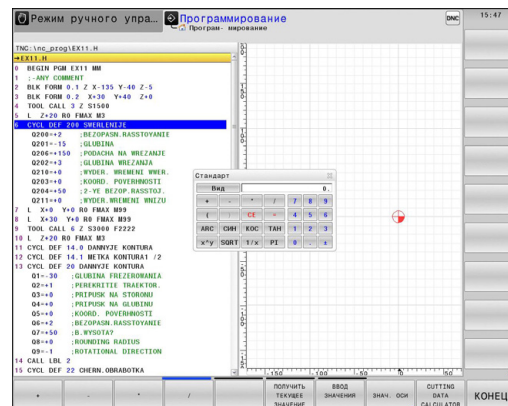

Арифметическая функция	Команда (Программная клавиша)
Отбрасывание разрядов после запятой	INT
Отбрасывание разрядов перед запятой	FRAC
Значение модуля	MOD
Выбор вида	Вид
Удаление значения	CE
Единицы измерения	ММ или ДЮЙМЫ
Отобразить значение угла в радианах (стандартно: значение угла в градусах)	RAD
Выбрать тип отображения числового значения	DEC (десятичное) или HEX (шестнадцатеричное)

Присвоение рассчитанного значения в программе

- ▶ С помощью клавиш со стрелками выберите слово, которому следует присвоить рассчитанное значение
- ▶ С помощью клавиши **CALC** вызовите калькулятор и выполните необходимый расчет
- ▶ Нажмите кнопку „Принять фактическую позицию“ или клавишу Softkey **ВВОД ЗНАЧЕНИЯ**: система ЧПУ присвоит значение активному полю ввода и закроет калькулятор



Вы также можете записывать значения из программы в калькуляторе. При нажатии Softkey **ПОЛУЧИТЬ ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ** или кнопки **GOTO** система ЧПУ присвоит значение из активного поля ввода в калькуляторе.

Калькулятор также остается активным после выбора режима работы. Нажмите кнопку **END**, чтобы закрыть калькулятор.

4.4 Калькулятор

Функции в калькуляторе

Клавиша Softkey	Функция
	Присвоить в калькуляторе значение текущей позиции оси в качестве номинального значения или референсного значения
	Записать числовое значение из активного поля ввода в калькулятор
	Записать числовое значение из калькулятора в активное поле ввода
	Скопировать числовое значение из калькулятора
	Вставить скопированное числовое значение в калькулятор
	Открыть средство расчета данных резания
	Позиционировать калькулятор в центре



Вы также можете перемещать калькулятор, используя клавиши со стрелками на вашей клавиатуре. Если у вас подсоединена мышь, вы можете перемещать калькулятор с ее помощью.


4.5 Средство расчета данных резания

Применение

С помощью средства расчета данных резания можно рассчитать скорость вращения шпинделя и подачу для процесса обработки. Затем вы можете записать рассчитанные значения в NC-программе в открытом диалоге подачи или скорости вращения.



С помощью средства расчета данных резания невозможно провести вычисление данных резания в режиме точения, поскольку информация о подаче и скорости вращения в режиме точения и в режиме фрезерования различаются. Во время точения подача как правило определяется в расчете миллиметр на количество оборотов (мм/об) (**M136**), а средство расчета данных резания рассчитывает подачу в миллиметрах в минуту (мм/мин). Кроме того, в программе расчета данных резания радиус относится к инструменту, но при обработке точением требуется диаметр заготовки.

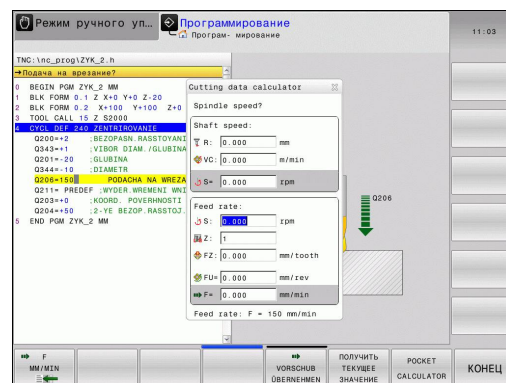

Для открытия программы расчета данных резания нажмите клавишу Softkey **CP-VO PASC. ДАННЫХ РЕЗАНИЯ**. Система ЧПУ отобразит клавишу Softkey, если выполнить следующие действия:

- открыть калькулятор (клавиша **CALC**)
- открыть диалоговое поле для ввода скорости вращения в кадре **TOOL CALL**
- открыть диалоговое поле для ввода подачи в кадры перемещения или циклы
- ввести подачу в ручном режиме (Softkey **F**)
- ввести скорость вращения шпинделя в ручном режиме (Softkey **S**)

В зависимости от того, рассчитываете вы скорость вращения или подачу, программа для вычисления данных резания отображается с разными полями ввода:

Окно для расчета скорости вращения:

Кодовая буква	Значение
R:	Радиус инструмента (мм)
VC:	Скорость резания (м/мин)
S=	Результат для частоты вращения шпинделя (об/мин)

Программирование: помощь

4.5 Средство расчета данных резания

Окно для расчета подачи:


 
 





Кодовая буква	Значение
S:	Скорость вращения шпинделя (об/мин)
Z:	Количество зубцов на инструменте (n)
FZ	Подача на один зубец (мм/зубец)
FU:	Подача на один оборот (мм/об)
F=	Результат для подачи (мм/мин)



Вы можете также рассчитать подачу в кадре TOOL CALL и автоматически записать (применить) в следующих кадрах перемещения и циклах. Для этого выберите при вводе подачи в кадрах перемещения или циклах клавишу Softkey F AUTO. После этого ЧПУ использует подачу, определенную в кадре TOOL CALL. Если в дальнейшем потребуется изменить подачу, вам нужно будет лишь привести в соответствие значение подачи в кадре TOOL CALL.

Функции в средстве расчета данных резания:

Клавиша Softkey	Функция
	Записать скорость вращения из формы расчета данных резания в открытое диалоговое поле
	Записать подачу из формы расчета данных резания в открытое диалоговое поле
	Записать скорость резания из формы расчета данных резания в открытое диалоговое поле
	Записать подачу на один зубец из формы расчета данных резания в открытое диалоговое поле
	Записать подачу на один оборот из формы расчета данных резания в открытое диалоговое поле
	Записать радиус инструмента в форму расчета данных резания
	Записать скорость вращения из открытого диалогового поля в форму расчета данных резания
	Записать подачу из открытого диалогового поля в форму расчета данных резания

 Клавиша Softkey	Функция
	Записать подачу на один оборот из открытого диалогового поля в форму расчета данных резания
	Записать подачу на один зубец из открытого диалогового поля в форму расчета данных резания
	Записать значение из открытого диалогового поля в форму расчета данных резания
	Перейти к калькулятору
	Переместить средство расчета данных резания в направлении стрелки
	Позиционировать средство расчета данных резания в центре
	Использовать значения в дюймах в средстве расчета данных резания
	Завершить работу средства расчета данных резания

4.6 Графика программирования

4.6 Графика программирования

Параллельное выполнение/невыполнение функции графики при программировании

Во время составления программы система ЧПУ может отображать запрограммированный контур с помощью двумерной графики.

- ▶ Для разделения экрана дисплея переключитесь на изображение программы слева и графики справа: нажмите клавишу переключения дисплея и Softkey **ПРОГРАММА + ГРАФИКА**



- ▶ Установите клавишу Softkey **АВТОМАТ. РИСОВАТЬ** в положение **ВКЛ**. Во время ввода строк программы, ЧПУ показывает каждое запрограммированное движение по в окне графики справа


Чтобы ЧПУ не выполняло функцию графики, установите Softkey **АВТОМАТ. РИСОВАТЬ** на **ВЫКЛ**.



Если **АВТОМАТИЧ.** установлено на **ВКЛ**, при создании двухмерной графики управление не будет учитывать:

- Повторы частей программ
- Операции перехода
- M-функции, например, M2 или M30
- Вызовы цикла

Используйте автоматическую графику исключительно во время контурного программирования.

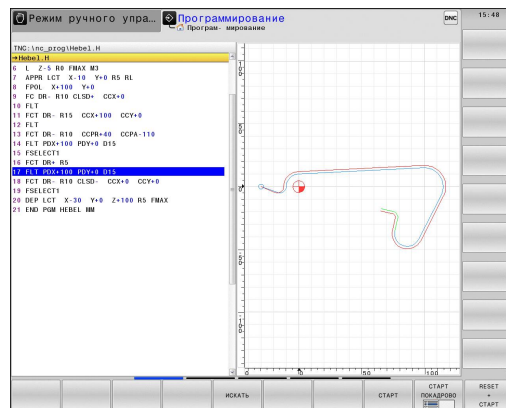

Графическое воспроизведение существующей программы

- ▶ Кнопками со стрелками выберите кадр, до которого следует создать графику, или нажмите **GOTO** и введите желаемый номер кадра вручную




- ▶ Создание графики: нажмите Softkey **СБРОС + СТАРТ**

Другие функции:

Клавиша Softkey	Функция
	Создание полной графики при программировании
	Создание покадровой графики при программировании
	Создание полной графики при программировании или дополнение после СБРОС + СТАРТ
	Приостановить графику при программировании Эта клавиша Softkey появляется только во время создания системой ЧПУ графики при программировании
	Выберите вид сверху
	Выбрать вид спереди.
	Выбрать вид сбоку.



 Создание полной графики при программировании



Создание покадровой графики при программировании



 
Создание полной графики при программировании или дополнение после **СБРОС + СТАРТ**



Приостановить графику при программировании
Эта клавиша Softkey появляется только во время создания системой ЧПУ графики при программировании



Выберите вид сверху



Выбрать вид спереди.



Выбрать вид сбоку.

 
Программирование: помощь

4.6 Графика программирования

Индикация и выключение номеров кадров



- ▶ Переключите панель Softkey




- ▶ Отобразить номера кадров: установить Softkey **SHOW OMIT BLOCK NO.** на **ВКЛЮЧИТЬ**
- ▶ Скрыть номера кадров: установить Softkey **SHOW OMIT BLOCK NO.** на **ВЫКЛЮЧИТЬ**

Удаление графики



 - ▶ Переключите панель Softkey



- ▶ Удаление графики: нажмите Softkey **ОЧИСТИТЬ ГРАФИКУ**

Отображение линий сетки



- ▶ Переключите панель Softkey









- ▶ Отображение линий сетки: нажмите Softkey **ОТОБР. ЛИНИИ СЕТКИ**

Увеличение или уменьшение фрагмента

Оператор может самостоятельно задать вид (перспективу) для графики.

- ▶ Переключение панели Softkey (вторая панель, см. рис.)


При этом предлагаются следующие функции:

Клавиша Softkey	Функция
	Для перемещения фрагмента нажмите соответствующую клавишу Softkey
	
	
	
	Для уменьшения фрагмента нажмите клавишу Softkey
	Для увеличения фрагмента нажмите клавишу Softkey

Нажатием клавиши Softkey **ЗАГОТОВКА КАК BLK FORM** восстанавливается первоначальный вид фрагмента.

Отображение графики также можно изменить с помощью мыши. В вашем распоряжении находятся следующие функции:

- ▶ Перемещение изображаемой модели: перемещайте мышью, удерживая нажатой ее среднюю кнопку или колесико. При одновременном нажатии клавиши смены регистра (Shift), можно перемещать модель только горизонтально или вертикально.
- ▶ Для увеличения определенной области: выбрать область удерживая нажатой левую кнопку мыши. После того, как левая кнопка мыши будет отпущена, ЧПУ увеличит выделенную область детали.
- ▶ Для быстрого увеличения или уменьшения любой области: покрутить колесико мыши вперед или назад.

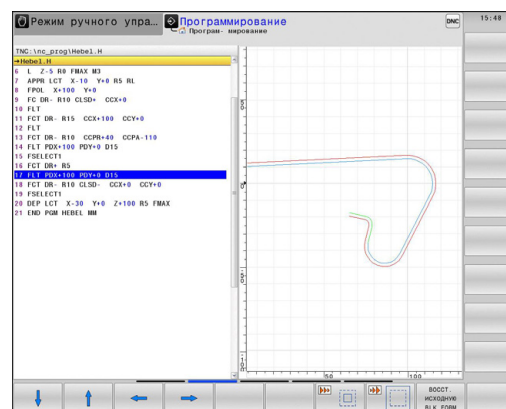

Программирование: помощь

4.7 Сообщения об ошибках

4.7 Сообщения об ошибках

Индикация ошибок

Система ЧПУ показывает ошибки при наличии определенных условий, например, в случае:

- неверных операций ввода
- логических ошибок в программе
- невыполнимых элементах контура
- применении измерительного щупа, несоответствующего предписаниям

Появившаяся ошибка выделяется красным шрифтом в заглавной строке. При этом длинные или многострочные сообщения об ошибках отображаются в сокращенной форме. Полную информацию обо всех имеющихся ошибках оператор может получить в окне ошибок.

Если появляется "ошибка при обработке данных", то ЧПУ откроет окно ошибок автоматически. Такую ошибку оператор не может устранить. Следует завершить работу и заново выполнить запуск системы ЧПУ.

Сообщение об ошибке отображается в заглавной строке до тех пор, пока оно не будет удалено или заменено ошибкой более высокого приоритета.

Сообщение об ошибке, содержащее номер кадра программы, было обусловлено этим или предыдущим кадром.

Откройте окно ошибок



- ▶ Нажмите кнопку **ERR**. Система ЧПУ откроет окно ошибок и отобразит полностью все имеющиеся сообщения об ошибках.

Закрытие окна ошибок



- ▶ Нажмите Softkey **КОНЕЦ** или



- ▶ нажмите кнопку **ERR**. Система ЧПУ закроет окно ошибок.


Подробные сообщения об ошибках

Система ЧПУ показывает возможные причины появления ошибки и варианты ее устранения:

- ▶ Откройте окно ошибок

ДОПОЛНИТ.
ИНФО

- ▶ Информация о причинах ошибок и устранении неисправностей: установите курсор на сообщение об ошибке и нажмите программную клавишу **ДОПОЛНИТ. ИНФО**. ЧПУ открывает окно со сведениями о причинах ошибок и устранении неисправностей
- ▶ Выход из функции информации: повторно нажмите **Softkey ДОПОЛНИТ. ИНФО**

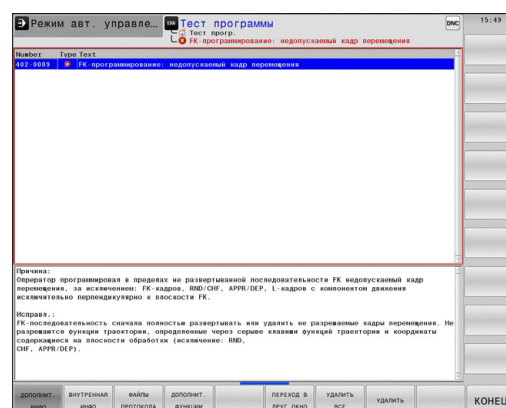

Softkey ВНУТР. ИНФОРМ.

Клавиша **Softkey ВНУТР. ИНФОРМ.** выдает информацию к сообщению об ошибке, которая имеет значение только при сервисном обслуживании.

- ▶ Откройте окно ошибок.

ВНУТРЕННАЯ
ИНФО

- ▶ Подробная информация о сообщении об ошибке: переместите курсор на сообщение и нажмите **Softkey ВНУТР. ИНФОРМ.** ЧПУ откроет окно с информацией об ошибке
- ▶ Выход из функции подробной информации: снова нажмите **Softkey ВНУТР. ИНФОРМ.**

Программирование: помощь

4.7 Сообщения об ошибках

Удаление ошибки

Удаление ошибки за пределами окна ошибки



- ▶ Удаление ошибок/указаний, отображаемых в заглавной строке: нажмите кнопку CE



В некоторых режимах работы (например, редактор) кнопка CE может не использоваться для удаления ошибок, так как она применяется для других функций.

Удаление ошибки

- ▶ Откройте окно ошибок



- ▶ Удаление отдельных ошибок: выделите сообщении об ошибке и нажмите программную клавишу **УДАЛИТЬ**.



- ▶ Удаление всех ошибок: нажмите Softkey **УДАЛИТЬ ВСЕ**.



Если не устранена причина какой-либо из ошибок, то ее невозможно удалить. В этом случае сообщение об ошибке сохраняется.

Протокол ошибок

ЧПУ сохраняет в памяти появляющиеся ошибки и важные события (например, запуск системы) в протоколе ошибок. Емкость протокола ошибок ограничена. Если протокол ошибок полон, система ЧПУ использует второй файл. Если и этот файл заполнен до конца, первый протокол ошибок удаляется и записывается заново и т. д. При необходимости переключите параметр **ТЕКУЩИЙ ФАЙЛ** на **ПРЕДЫДУЩИЙ ФАЙЛ** для просмотра журнала ошибок.

- ▶ Откройте окно ошибок.



- ▶ Нажмите Softkey **ФАЙЛЫ ПРОТОКОЛА**.



- ▶ Откройте протокол ошибок: нажмите Softkey **ПРОТОКОЛ ОШИБОК**.



- ▶ При необходимости используйте предыдущий протокол ошибок: нажмите Softkey **ПРЕДЫДУЩИЙ ФАЙЛ**.


 




- ▶ При необходимости используйте текущий протокол ошибок: нажмите Softkey **ТЕКУЩИЙ ФАЙЛ**.

Самая старая запись протокола ошибок находится в начале, а самая новая – в конце файла.








Протокол клавиатуры

ЧПУ сохраняет в памяти клавишные вводы и важные события (например, запуск системы) в протоколе клавиатуры. Емкость протокола клавиатуры ограничена. Если протокол клавиатуры полон, выполняется переключение на второй протокол клавиатуры. Если он тоже заполнен до конца, первый протокол клавиатуры удаляется и записывается заново и т. д. При необходимости переключитесь с параметра **ТЕКУЩИЙ ФАЙЛ** на **ПРЕДЫДУЩИЙ ФАЙЛ** для просмотра журнала вводимых данных.

- 
 ▶ Нажмите Softkey **ФАЙЛЫ ПРОТОКОЛА**
- 
 ▶ Откройте протокол клавиатуры: нажмите Softkey **ПРОТОКОЛ КЛАВИАТУРЫ**
- 
 ▶ При необходимости используйте предыдущий протокол клавиатуры: нажмите Softkey **ПРЕДЫДУЩИЙ ФАЙЛ**
- 
 ▶ При необходимости используйте текущий протокол клавиатуры: нажмите Softkey **ТЕКУЩИЙ ФАЙЛ**

Система ЧПУ сохраняет в памяти каждую нажатую на пульте управления кнопку в протоколе клавиатуры. Самая старая запись протокола находится в начале, самая новая – в конце файла.

Обзор кнопок и клавиш Softkey для просмотра протокола

Softkey/ клавиши	Функция
	Переход к началу протокола клавиатуры
	Переход к концу протокола клавиатуры
	Текущий протокол клавиатуры
	Предыдущий протокол клавиатуры
	Строка вперед/назад
	
	Возврат к главному меню

Программирование: помощь

4.7 Сообщения об ошибках

Тексты подсказок

В случае ошибок управления, например, при нажатии запрещенной кнопки или вводе значения, находящегося вне области действия, ЧПУ указывает на наличие такой ошибки (зеленым) текстом в заглавной строке. Система ЧПУ удалит подсказку при следующем правильном вводе данных.

Сохранение сервис-файлов в памяти

При необходимости можно записать в памяти "текущую ситуацию ЧПУ" и предоставить эту информацию в службу сервиса. При этом сохраняется группа сервисных файлов (протоколы ошибок и ввода с клавиатуры, а также другие файлы, содержащие данные о текущей ситуации станка и обработки).

 
Если многократно повторять функцию "Записать в памяти сервисные файлы" с одинаковым именем файла, произойдет замена предыдущей сохраненной группы сервисных файлов. Поэтому при повторном использовании данной функции следует использовать новое имя файла.

Сохранение сервисных файлов

► Откройте окно ошибок.



► Нажмите Softkey **ФАЙЛЫ ПРОТОКОЛА**.



► Нажмите Softkey **СОХРАНЕНИЕ СЕРВИСНЫХ ДАННЫХ**: система ЧПУ откроет окно, в котором вы можете ввести имя сервисного файла.



► Сохранение сервисных файлов: нажмите Softkey **ОК**.

Вызов системы помощи TNCguide

С помощью Softkey можно вызывать систему помощи ЧПУ. В системе помощи незамедлительно появляется то же самое пояснение к ошибке, что и при нажатии кнопки **HELP**.



Если производитель станка также предоставляет систему помощи, то ЧПУ активирует дополнительную клавишу Softkey **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТАНКА**, с помощью которой можно вызывать эту специальную систему помощи. В ней содержится дальнейшая, более детальная информация о появившейся ошибке.



► Вызов помощи для сообщений об ошибках в системе HEIDENHAIN



► Если в распоряжении, тогда следует вызывать помощь для сообщений об ошибках касающихся станка

4.8 Контекстно-зависимая система помощи TNCguide

Применение



Перед использованием TNCguide вам необходимо скачать вспомогательные файлы с домашней страницы HEIDENHAIN (смотри "Загрузка текущих вспомогательных файлов", Стр. 172).

Контекстно-зависимая система помощи TNCguide содержит документацию для пользователя в формате HTML. Вызов TNCguide выполняется клавишей **HELP**, причем система ЧПУ частично отображает соответствующую информацию непосредственно в зависимости от ситуации (контекстно-зависимый вызов). Нажатие клавиши **HELP** при редактировании NC-кадра приводит, как правило, к переходу точно в то место документации, где описана соответствующая функция.



Система ЧПУ первоначально запускает TNCguide, как правило, на языке, выбранном оператором в качестве языка диалога в системе ЧПУ. Если файлы этого языка в системе ЧПУ пока отсутствуют, система открывает вариант на английском языке.


В TNCguide доступна следующая документация для пользователя:

- руководство пользователя для диалога открытым текстом (**BHBKlartext.chm**)
- руководство пользователя DIN/ISO (**BHBIso.chm**)
- руководство пользователя по программированию циклов (**BHBtchprobe.chm**)
- Список всех NC-сообщений об ошибках (**errors.chm**)

Дополнительно доступен также файл журнала **main.chm**, в котором собраны все имеющиеся CHM-файлы.



По выбору производитель станков может включить в TNCguide и документацию для заданного станка. Тогда эти документы появляются в виде отдельного журнала в файле **main.chm**.

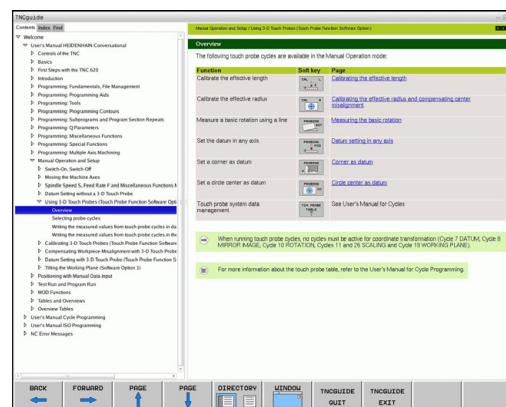

4.8 Контекстно-зависимая система помощи TNCguide

Работа с TNCguide


Вызов TNCguide

Для запуска TNCguide имеется несколько возможностей:

- ▶ Нажатие кнопки **HELP**, если система ЧПУ не отображает в данный момент сообщение об ошибке
- ▶ Щелчком мыши по клавишам Softkey, если ранее был нажат символ помощи справа внизу дисплея
- ▶ Открытие файла помощи (CHM-файл), с помощью системы управления файлами. Система ЧПУ может открыть любой CHM-файл, даже если он не сохранен на внутреннем запоминающем устройстве системы ЧПУ



При появлении одного или нескольких сообщений об ошибках система ЧПУ активирует непосредственную помощь согласно сообщениям об ошибках. Для запуска **TNCguide** следует сначала квитировать все сообщения об ошибках. При вызове системы помощи ЧПУ запускает на месте программирования определенный для системы внутренний стандартный браузер.

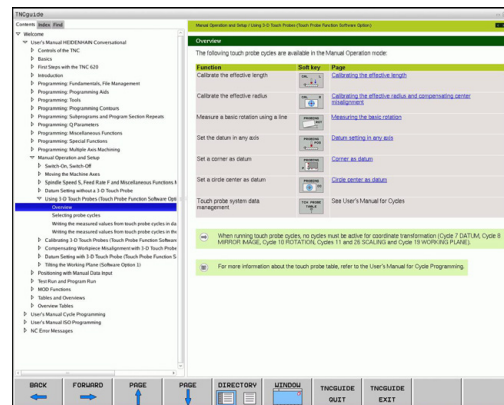

Для многих клавиш Softkey имеется контекстно-зависимый вызов, с помощью которого можно непосредственно перейти к описанию функций соответствующих клавиш Softkey. Эта функция доступна только при использовании мыши. Выполните действия в указанной последовательности:

- ▶ Выберите панель Softkey, на которой отображается желаемая Softkey
- ▶ Щелкните мышью на символе помощи, отображаемом системой ЧПУ непосредственно справа над панелью Softkey: курсор мыши превращается в вопросительный знак
- ▶ Щелкните этим вопросительным знаком по клавише Softkey, функцию которой нужно узнать: система ЧПУ откроет TNCguide. Если для выбранной Softkey нет входа в систему помощи, ЧПУ открывает файл журнала **main.chm**, из которого следует искать желаемое пояснение полнотекстовым поиском или навигацией в ручном режиме.

При редактировании самого NC-кадра контекстно-зависимый вызов также доступен:









- ▶ Выберите любой NC-кадр
- ▶ Выделите нужное слово
- ▶ Нажмите кнопку **HELP**: ЧПУ запускает систему помощи и отображает описание активной функции (не действует в отношении дополнительных функций или циклов, встроенных производителем станка)

Навигация в TNCguide

Простейшим способом перемещения является навигация в TNCguide с помощью мыши. С левой стороны показан список содержания. Щелчком на указывающем вправо треугольнике можно отобразить находящиеся под ним главы или показать желаемую страницу напрямую щелчком на соответствующей записи. Управление системой такое же, как для Windows Explorer.

Связанные между собой места в тексте (ссылки) выделены синим цветом и подчеркнуты. Щелчок по ссылке открывает соответствующую страницу.

Разумеется, управлять TNCguide можно также с помощью клавиш и Softkey. Таблица, приведенная ниже, содержит обзор соответствующих функций клавиш.

Экранная клавиша	Функция
	<ul style="list-style-type: none"> Список содержания слева активен: выбор записи, расположенной выше или ниже
	<ul style="list-style-type: none"> Текстовое окно справа активно: перемещение страницы вниз или вверх, если текст или графика не отображается полностью
	<ul style="list-style-type: none"> Список содержания слева активен: список содержания выпадает. Текстовое окно справа активно: без функции
	<ul style="list-style-type: none"> Список содержания слева активен: закрыть список содержания Текстовое окно справа активно: без функции
	<ul style="list-style-type: none"> Список содержания слева активен: нажатием клавиши курсора показать выбранную страницу Текстовое окно справа активно: переход на страницу со ссылкой, если курсор установлен на ссылке
	<ul style="list-style-type: none"> Активен левый список содержания: Переключение закладок между индикацией списка содержания, индикацией алфавитного указателя ключевых слов и функцией полнотекстового поиска, а также переключение на правую сторону дисплея Текстовое окно справа активно: переход обратно в левое окно
	<ul style="list-style-type: none"> Список содержания слева активен: выбор записи, расположенной выше или ниже
	<ul style="list-style-type: none"> Текстовое окно справа активно: переход на следующую ссылку

Экранная клавиша

 
Функция



Выбор последней показанной страницы



Листать вперед, если функция "выбрать последнюю показанную страницу" использовалась неоднократно



Переход на страницу назад



 
Переход на страницу вперед




Индикация/выключение списка содержания



Переключение между полным и уменьшенным изображением на дисплее. При уменьшенном изображении видна только часть интерфейса ЧПУ



 Фокус переключается на приложение системы ЧПУ внутри системы, так что при открытом TNCguide можно обслуживать систему управления. Если активно полное изображение, система ЧПУ автоматически уменьшает размер окна перед переключением фокуса



Завершение работы TNCguide


Алфавитный указатель ключевых слов

Важнейшие ключевые слова собраны в соответствующем алфавитном указателе (закладка **Указатель**) и выбираются непосредственно щелчком мыши или с помощью кнопок со стрелками.

Левая сторона активна.



- ▶ Выберите закладку **Оглавление**
- ▶ Активируйте поле ввода **Кодовое слово**
- ▶ Введите искомое слово, тогда система ЧПУ синхронизирует алфавитный указатель ключевых слов, связанный с введенным текстом, так что ключевое слово можно быстрее найти в созданном списке или
- ▶ С помощью кнопки со стрелкой выделите подсветкой нужное ключевое слово
- ▶ Кнопкой **ENT** активируйте отображение информации о выбранном ключевом слове

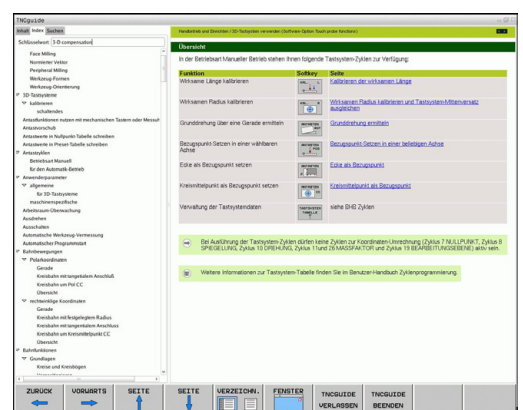

Полнотекстовый поиск

В закладке **Поиск** у вас есть возможность выполнять поиск определенного слова по всему TNCguide.

Левая сторона активна.



- ▶ Выберите закладку **Поиск**
- ▶ Активируйте поле ввода **Поиск:**
- ▶ Введите искомое слово, подтвердите клавишей **ENT**: система ЧПУ показывает в виде списка все места поиска, содержащие это слово
- ▶ С помощью клавиши со стрелкой выделите курсором нужное место
- ▶ С помощью клавиши **ENT** отобразите выбранное место



Полнотекстовый поиск в любое время можно выполнить, пользуясь всего одним словом.

При активации функции **Поиск только в заголовках** (кнопкой мыши или выбором и последующим нажатием клавиши пробела) система ЧПУ ведет поиск не по всему тексту, а только в заголовках.

4.8 Контекстно-зависимая система помощи TNCguide

Загрузка текущих вспомогательных файлов

Подходящие для ПО вашей системы ЧПУ файлы помощи находятся на начальной странице сайта фирмы HEIDENHAIN www.heidenhain.ru в разделе:

- ▶ Документация и информация
- ▶ Документация пользователя
- ▶ TNCguide
- ▶ Выбор желаемого языка
- ▶ Системы ЧПУ
- ▶ Типовой ряд, например, TNC 600
- ▶ Требуемый номер программного обеспечения NC, например, TNC 640 (34059x-04)
- ▶ Выберите желаемый язык из таблицы **Онлайн-помощь (TNCguide)**
- ▶ Загрузить и распаковать ZIP-файл
- ▶ Перенесите распакованные SHM-файлы в систему ЧПУ в директорию **TNC:\tncguide\de** или в поддиректорию соответствующего языка (см. также таблицу ниже)



Если SHM-файлы передаются в систему ЧПУ с помощью TNCremo, в пункте меню **Сервис >Конфигурация >Режим >Передача в двоичном формате** следует ввести расширение **.SHM**.

Язык	Директория ЧПУ
Немецкий	TNC:\tncguide\de
Английский	TNC:\tncguide\en
Чешский	TNC:\tncguide\cs
Французский	TNC:\tncguide\fr
Итальянский	TNC:\tncguide\it
Испанский	TNC:\tncguide\es
Португальский	TNC:\tncguide\pt
Шведский	TNC:\tncguide\sv
Датский	TNC:\tncguide\da
Финский	TNC:\tncguide\fi
Голландский	TNC:\tncguide\nl
Польский	TNC:\tncguide\pl
Венгерский	TNC:\tncguide\hu
Русский	TNC:\tncguide\ru
Китайский (упрощенный)	TNC:\tncguide\zh
Китайский (традиционный):	TNC:\tncguide\zh-tw
Словенский	TNC:\tncguide\sl
Норвежский	TNC:\tncguide\no
Словацкий	TNC:\tncguide\sk
Корейский	TNC:\tncguide\kr
Турецкий	TNC:\tncguide\tr
Румынский	TNC:\tncguide\ro

5

**Программирование:
инструменты**


5 Программирование: инструменты

5.1 Ввод данных инструмента

5.1 Ввод данных инструмента

Подача F

Скорость подачи **F** - это скорость, с которой центр инструмента перемещается по своей траектории. Максимальная скорость подачи определяется характеристиками станка и может отличаться для разных осей.

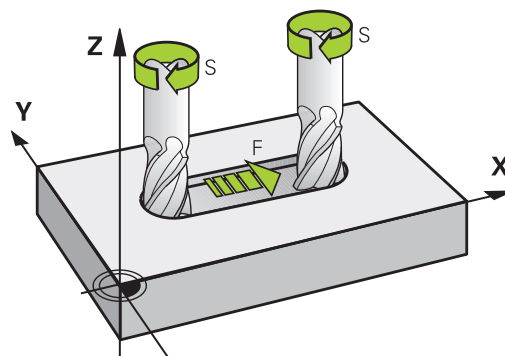

Ввод

Подачу можно ввести в кадре **TOOL CALL** (вызов инструмента) и в любом кадре позиционирования (смотри "Создание кадров программы с использованием клавиш функции траектории", Стр. 218). В программах с измерением в миллиметрах подачу **F** вводят в мм/мин, в программах с измерением в дюймах по причине для оптимальных показателей разрешения - в 1/10 дюйма/мин. В качестве альтернативы можно при помощи соответствующей клавиши Softkey задать скорость подачи в миллиметрах на оборот (мм/об) **FU** или в миллиметрах на зуб (мм/зуб) **FZ**.

Ускоренный ход

Для того, чтобы запрограммировать ускоренный ход, следует задать **F MAX**. Для ввода **F MAX** следует в диалоговом окне **Подача F= ?** нажать кнопку **ENT** или Softkey **FMAX**.



Для перемещения на ускоренном ходу, можно запрограммировать соответствующее числовое значение, например, **F30000**. В этом случае параметр "ускоренный ход", в отличие от варианта с **FMAX**, будет сохраняться не только во время действия заданного кадра, но и после его окончания, пока не будет задана новая скорость подачи.

Продолжительность действия

Запрограммированная с помощью числового значения подача действует вплоть до кадра, в котором программируется новое значение подачи. **F MAX** действует только в запрограммированном кадре. После кадра с **F MAX** снова действует последняя подача, заданная вводом числового значения.

Внесение изменений во время выполнения программы

Во время выполнения программы подача изменяется с помощью потенциометра подачи **F**.

Скорость вращения шпинделя S

Скорость вращения шпинделя S задается в оборотах в минуту (об/мин) в кадре **TOOL CALL** (вызов инструмента). В качестве альтернативы можно также задать скорость резания V_c в метрах в минуту (м/мин).

Внесение изменений

В программе обработки частоту вращения шпинделя можно изменить с помощью кадра **TOOL CALL**, введя в нем лишь новую частоту вращения:



- ▶ Программирование вызова инструмента: нажмите кнопку **TOOL CALL**
- ▶ Пропустите диалог **Номер инструмента?**, нажав клавишу **NO ENT**
- ▶ Пропустите диалог **Ось шпинделя параллельно X/Y/Z ?**, нажав кнопку **NO ENT**
- ▶ В окне диалога **Скорость вращения шпинделя S= ?** введите новую скорость вращения, подтвердите кнопкой **END** или с помощью Softkey **VC** перейдите к вводу скорости резания

Внесение изменений во время выполнения программы

Во время выполнения программы скорость вращения шпинделя изменяется при помощи потенциометра S скорости вращения шпинделя.


5.2 Данные инструмента

5.2 Данные инструмента

Условия выполнения коррекции инструмента

Как правило, координаты движения по траектории в соответствии с размерами заготовки, приведенными на чертеже. Чтобы система ЧПУ могла рассчитать траекторию центра инструмента, и, следовательно, выполнить коррекцию инструмента, нужно ввести длину и радиус каждого применяемого инструмента.

Параметры инструментов можно вводить либо с помощью функции **TOOL DEF** непосредственно в программе, либо отдельно в таблице инструмента. При вводе параметров инструментов в таблицы можно ознакомиться с прочими параметрами, соответствующими конкретному инструменту. Система ЧПУ учитывает все введенные данные во время выполнения программы обработки.

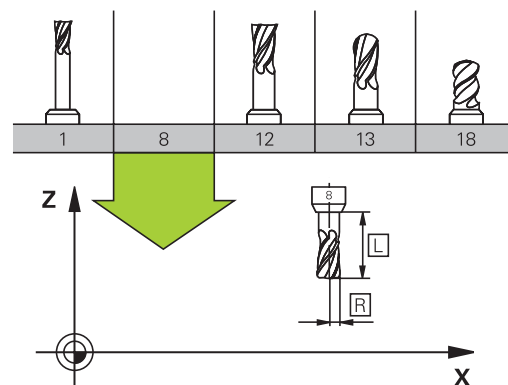

Номер инструмента, имя инструмента

Каждый инструмент обозначен номером от 0 до 32767. При работе с таблицами инструментов можно дополнительно присваивать инструментам названия. В названии инструмента допускается не более 32 знаков.




Допустимые специальные знаки: #, \$, %, &, - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z _
 Недопустимые знаки: <Пробел> ! " ' () * + : ; < = > ? [/] ^ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~

Инструмент с номером 0 определен как нулевой инструмент длиной $L=0$ и с радиусом $R=0$. В таблицах инструмента инструмент T0 следует также определять как $L=0$ и $R=0$.

Длина инструмента L

Длину инструмента L всегда следует вводить в качестве абсолютной длины относительно точки привязки инструмента. Системе ЧПУ необходима общая длина инструмента для различных функций, связанных с многоосевой обработкой.

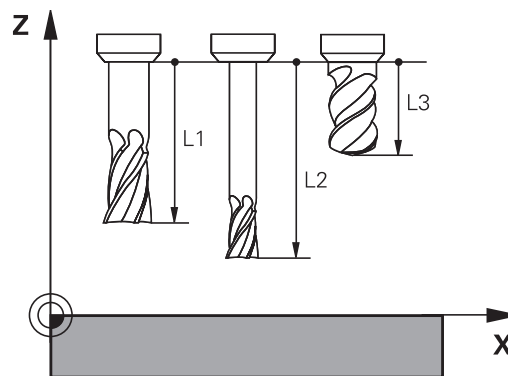

Радиус инструмента R

Радиус инструмента R вводится напрямую.

Дельта-значения для длины и радиуса


Дельта-значениями обозначаются отклонения длины и радиуса инструмента.

Положительное дельта-значение представляет собой припуск (DL , DR , $DR2 > 0$). При обработке с припуском значение для него вводится при программировании вызова инструмента в **TOOL CALL** ein.

Отрицательное дельта-значение означает нижний предел допуска (DL , DR , $DR2 < 0$). Нижний предел допуска вводится в таблицу инструмента для расчета износа инструмента.

Дельта-значения вводятся в виде числовых значений, в кадре **TOOL CALL** эти значения можно задать также при помощи Q-параметра.

Диапазон ввода: допускаются дельта-значения не более $\pm 99,999$ мм.

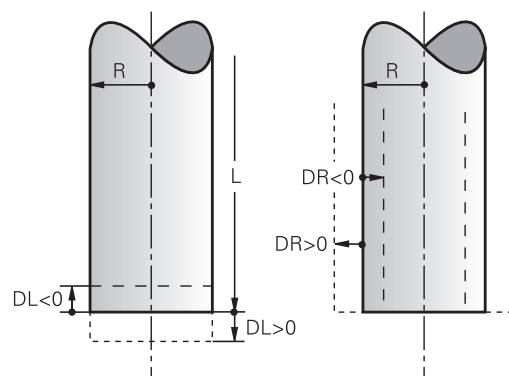

Дельта-значения из таблицы инструментов влияют на графическое отображение моделирования износа.

Дельта-значения из кадра **TOOL CALL** влияют на индикацию положения относительно параметра станка **progToolCallDL**.

Ввод данных инструмента в программу



Производитель станка определяет диапазон функции **TOOL DEF**. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Номер, длина и радиус для определенного инструмента задаются в программе обработки один раз в кадре **TOOL DEF**:

► Выбор определения инструмента: нажмите кнопку **TOOL DEF**



- **Номер инструмента:** обозначьте инструмент с присвоив ему уникальный номер
- **Длина инструмента:** поправка на длину
- **Радиус инструмента:** поправка на радиус



В режиме диалогового окна значения длины и радиуса можно ввести непосредственно в поле диалога: нажмите желаемую клавишу Softkey для оси.

Пример:

```
4 TOOL DEF 5 L+10 R+5
```

Ввод данных инструмента в таблицу

В таблице инструментов можно определить до 32767 инструментов и сохранить в памяти их данные. Внимательно изучите функции редактирования, описанные далее в данной главе. Для ввода нескольких поправок к инструменту (индексирование номера инструмента) вставьте строку и допишите номер инструмента, введя точку и цифры от 1 до 9 (например, T 5.2).

Использование таблицы инструментов необходимо, если

- вы хотите применять индексированные инструменты, например, ступенчатое сверло с несколькими коррекциями на длину
- станок оснащен автоматическим устройством смены инструмента
- необходимо выполнить дополнительную чистовую обработку с помощью цикла обработки 22 (см. руководство пользователя "Программирование циклов", цикл "ЧИСТ. ОБРАБОТКА")
- выполняется обработка с помощью циклов с 251 по 254 (см. руководство пользователя "Программирование циклов", циклы 251-254)



Если оператор составляет дополнительные таблицы инструментов, имя файла должно начинаться с буквы.

В таблицах с помощью кнопки "Разделение экрана" можно переключаться между отображением в виде списка и формы.

Можно также изменить вид таблицы инструмента, если открыть ее.

Таблица инструментов: стандартные данные инструментов

Сокращение	Данные	Диалог
T	Номер, по которому инструмент вызывается в программе (например, 5, индексированный: 5.2).	-
ИМЯ	Имя, по которому инструмент вызывается в программе (не более 32 знаков, только заглавные буквы, без пробелов)	Имя инструмента?
L	Коррекция на длину инструмента L	Длина инструмента?
R	Поправка на радиус инструмента R	Радиус инструмента R?
R2	Радиус инструмента R2 для угловой радиусной фрезы (только для трехмерной коррекции на радиус или графического изображения обработки радиусной фрезой)	Радиус инструмента R2?
DL	Дельта-значение длины инструмента L	Припуск на длину инструмента?
DR	Дельта-значение радиуса инструмента R	Припуск на радиус инструмента?
DR2	Дельта-значение радиуса инструмента R2	Припуск на радиус инструмента R2?
ANGLE	Максимальный угол врезания инструмента при маятниковом движении для циклов 22 и 208	Максимальный угол врезания?
TL	Заблокировать инструмент (TL: для Tool Locked = англ. "инструмент заблокирован")	Инструмент заблокирован? да = ENT / нет = NO ENT
RT	Номер инструмента для замены (если имеется) в качестве запасного инструмента (RT: Replacement Tool = англ. "запасной инструмент"); см. также TIME2	Запасной инструмент?
TIME1	Максимальный срок службы инструмента в минутах. Эта функция зависит от станка и описана в инструкции по обслуживанию станка	Максимальный срок службы?
TIME2	Максимальный срок службы инструмента при вызове инструмента TOOL CALL в минутах: если текущий срок службы достигает или превышает это значение, система ЧПУ при следующем вызове инструмента TOOL CALL использует запасной инструмент (см. также CUR.TIME)	Максимальный срок службы при TOOL CALL?
CUR_TIME	Текущий срок службы инструмента в минутах: система ЧПУ автоматически отсчитывает отработанное инструментом время (CUR.TIME: CURrent TIME = англ. "текущее время"). Для использованных инструментов можно ввести значение вручную	Текущий срок службы?

Программирование: инструменты

5.2 Данные инструмента

Сокращение	Данные	Диалог
ТУР	Тип инструмента: нажмите кнопку ENT, чтобы отредактировать поле; кнопкой GOTO открывается окно, в котором можно выбрать тип инструмента. Вы можете ввести тип инструмента, чтобы настроить фильтр так, что в таблице будут отображаться только инструменты выбранного типа.	Тип инструмента?
DOC	Комментарий к инструменту (не более 32 знаков)	Комментарий к инструменту?
PLC	Информация об инструменте, которая должна передаваться в PLC (ПЛК).	PLC-состояние?
LCUTS	Длина режущей кромки инструмента для цикла 22	Длина режущей кромки по оси инструмента?
РТУР	Тип инструмента для оценки его параметров в таблице мест инструмента	Тип инструмента для таблицы мест?
NMAX	Ограничение скорости вращения шпинделя для данного инструмента. Контролируется и запрограммированное значение (сообщение об ошибке), и повышение скорости вращения при использовании потенциометра. Функция неактивна: введите -. Диапазон ввода: от 0 до +999999, функция неактивна: введите -	Максимальная скорость вращения [об/мин]?
LIFTOFF	Задаёт следующее: должна ли система ЧПУ в случае NC-STOPP отводить инструмент от заготовки в направлении положительной оси инструмента, чтобы избежать появления следов выхода из материала на контуре. Если введено значение Y, то система ЧПУ поднимает инструмент над контуром, если эта функция активирована в NC-программе при помощи M148, смотри "Автоматический отвод инструмента от контура при NC-остановке: M148", Стр. 399	Отводить инструмент Да/Нет?
TP_NO	Указание на номер измерительного щупа в таблице измерительных щупов	Номер измерительного щупа
T_ANGLE	Угол при вершине инструмента. Применяется в цикле "Центровка" (цикл 240) для расчета глубины центровки согласно введенному диаметру	Угол при вершине?
AFC	Настройка адаптивного регулирования подачи AFC, определенная в столбце ИМЯ таблицы AFC.TAB. Назначить стратегию регулирования клавишей Softkey НАЗНАЧИТЬ НАСТР. РЕГ. AFC (3-я панель Softkey) Диапазон ввода: максимум 10 знаков	Стратегия регулирования?
LAST_USE	Дата и время, когда система ЧПУ последний раз задействовала инструмент с помощью TOOL CALL Диапазон ввода: максимум 16 знаков, формат задается в ЧПУ: дата = ГГГГ.ММ.ДД, время = чч.мм	LAST_USE
ACC	Активируйте или деактивируйте активное подавление грохота для соответствующего инструмента (Стр. 426). Диапазон ввода: 0 (неактивно) и 1 (активно)	ACC-состояние 1=активно/0=неактивно

Таблица инструментов: данные инструмента для его автоматического измерения



Описание циклов автоматического измерения инструмента: см. руководство пользователя по программированию циклов.

Сокращение	Данные	Диалог
CUT	Количество режущих кромок инструмента (макс. 99 режущих кромок)	Количество режущих кромок?
LTOL	Допустимое отклонение от длины инструмента L для обнаружения износа. При превышении введенного значения система ЧПУ блокирует инструмент (статус L). Диапазон ввода: от 0 до 0,9999 мм	Допуск на износ: длина?
RTOL	Допустимое отклонение от радиуса инструмента R для обнаружения износа. При превышении введенного значения система ЧПУ блокирует инструмент (статус L). Диапазон ввода: от 0 до 0,9999 мм	Допуск на износ: радиус?
R2TOL	Допустимое отклонение от радиуса инструмента R2 для обнаружения износа. При превышении введенного значения система ЧПУ блокирует инструмент (статус L). Диапазон ввода: от 0 до 0,9999 мм	Допуск на износ: радиус 2?
DIRECT.	Направление резания инструмента для измерения с вращающимся инструментом	Направление резания (M3 = -)?
R_OFFS	Измерение радиуса: смещение инструмента между центром измерительного наконечника и центром инструмента. Предварительная настройка: значение не внесено (смещение = радиус инструмента)	Смещение радиуса инструмента?
L_OFFS	Измерение длины: дополнительное смещение инструмента по offsetToolAxis между верхней кромкой измерительного наконечника и нижней кромкой инструмента. Предварительная настройка: 0	Коррекция на длину инструмента?
LBREAK	Допустимое отклонение от длины инструмента L для обнаружения поломки. При превышении введенного значения система ЧПУ блокирует инструмент (статус L). Диапазон ввода: от 0 до 3,2767 мм	Допуск на поломку: длина?
RBREAK	Допустимое отклонение от радиуса инструмента R для обнаружения поломки. При превышении введенного значения система ЧПУ блокирует инструмент (статус L). Диапазон ввода: от 0 до 0,9999 мм	Допуск на поломку: радиус?

5.2 Данные инструмента

 
Редактирование таблицы инструментов

Задействованная в выполнении программы таблица инструментов должна называться TOOL.T и храниться в директории TNC:\table.


Называйте таблицы инструментов, которые вы архивируете или используете для теста программы, любым другим именем, заканчивающимся на .T. Для режимов работы **Тест программы** и **Программирование ЧПУ** стандартно также использует таблицу инструментов TOOL.T. Для редактирования нажмите в режиме работы **Тест программы** клавишу **Softkey ТАБЛИЦА ИНСТРУМЕНТОВ**.

Откройте таблицу инструментов TOOL.T:


- ▶ Выберите любой режим работы станка



 - ▶ Выбор таблицы инструментов: нажмите **Softkey ТАБЛИЦА ИНСТРУМЕНТОВ**



- ▶ Установите клавишу **Softkey РЕДАКТИРОВАНИЕ** на **ВКЛ**.

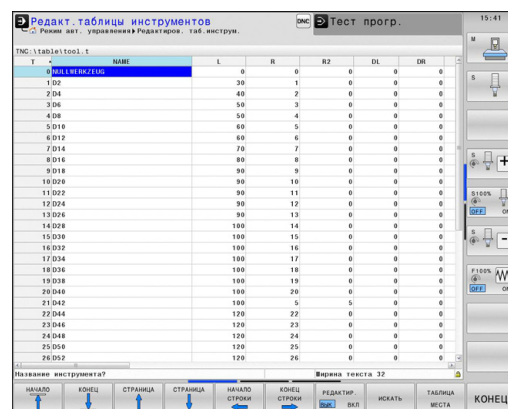

Показывать только определенные типы инструментов (настройка фильтра)

- ▶ Нажмите клавишу **Softkey ФИЛЬТР ТАБЛИЦ** (на четвертой панели **Softkey**)
- ▶ Выберите при помощи клавиш **Softkey** тип инструмента. Система ЧПУ будет показывать инструменты только выбранного типа.
- ▶ Повторная отмена фильтра: нажмите клавишу **Softkey ПОКАЗАТЬ ВСЕ**



Фирма-производитель станков адаптирует объем функций фильтра к станку. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Скрытие или сортировка столбцов таблицы инструментов

Вы можете настроить отображение таблицы инструментов по своему желанию. Чтобы конкретные столбцы не отображались, их можно просто скрыть:

- ▶ нажмите Softkey **СОРТИРОВКА/СКРЫТИЕ СТОЛБЦОВ** (четвертая панель Softkey)
- ▶ Выбор нужного имени столбца с помощью кнопки со стрелкой
- ▶ Нажмите Softkey **СКРЫТЬ СТОЛБЕЦ**, чтобы удалить столбец из вида таблицы

Вы можете также изменить последовательность отображения столбцов в таблице:

- ▶ С помощью диалогового поля **Поставить перед**: вы можете также изменить последовательность отображения столбцов в таблице. Запись, отмеченная в **Показанные столбцы**, перемещается и становится перед этим столбцом

Для навигации по форме вы можете воспользоваться подключенной мышью или ЧПУ-клавиатурой. Навигация с помощью ЧПУ-клавиатуры:



- ▶ Нажимайте кнопки навигации для перемещения между полями ввода. С помощью кнопок со стрелками вы также можете перемещаться в пределах одного поля ввода. Откройте выпадающее меню кнопкой **GOTO**.



С помощью функции **Количество столбцов** можно установить, какое количество столбцов (0-3) будет зафиксировано по левому краю экрана. Эти столбцы также отображаются, когда вы перемещаетесь в таблицу справа.

Открытие другой произвольно выбранной таблицы инструментов

- ▶ Выберите режим работы **Программирование**



 















   
- ▶ Вызов управления файлами
- ▶ Выберите файл или введите новое имя файла. Подтвердите выбор кнопкой **ENT** или с помощью Softkey **ВЫБОР**

Если таблица инструментов открыта для редактирования, то курсор можно перемещать с помощью кнопок со стрелками или клавиш Softkey в любое место таблицы. В любом месте таблицы можно перезаписывать сохраняемые значения или вводить новые значения. Дополнительные функции редактирования находятся в следующей таблице.

Программирование: инструменты

5.2 Данные инструмента

Функции редактирования таблицы инструментов	Клавиша Softkey
Переход в начало таблицы	
Переход в конец таблицы	
Переход к предыдущей странице таблицы	
Переход к следующей странице таблицы	
Поиск текста или числового значения	
Переход к началу строки	
Переход к концу строки	
Копирование выделенного поля	
Вставка скопированного поля	
Добавление допустимого для ввода количества строк (инструментов) к концу таблицы	
Добавление строки с возможностью ввода номера инструмента	
Удаление текущей строки (инструмента)	
Сортировка инструментов по содержанию столбца	
Индикация всех сверл в таблице инструментов	
Индикация всех фрез в таблице инструментов	
Индикация всех метчиков/резьбовых фрез в таблице инструментов	
Индикация всех щупов в таблице инструментов	

Выход из другой произвольно выбранной таблицы инструментов

- ▶ Вызовите меню управления файлами и выберите файл другого типа, например, программу обработки

Таблица токарных инструментов

При управлении токарным инструментом учитываются другие описания геометрии, чем при фрезерном и сверлильном инструменте. Например, необходимо задать радиус режущей кромки, чтобы выполнить коррекцию на радиус режущей кромки. Система ЧПУ предлагает специальное управление токарным инструментом, смотри "Данные инструмента", Стр. 517.

Программирование: инструменты

5.2 Данные инструмента

Импорт таблицы инструмента



Производитель станка может настроить функцию **ИМПОРТ ТАБЛИЦЫ**. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Если вы экспортируете таблицу инструментов из iTNC 530 и импортируете ее в TNC 640, то перед ее использованием вам необходимо откорректировать формат и содержание. В TNC 640 можно удобно выполнить корректировку таблицы инструментов с помощью функции **ИМПОРТ ТАБЛИЦЫ**. Система ЧПУ конвертирует содержимое импортированной таблицы инструментов в действующий для TNC 640 формат и сохраняет копию в выбранный файл. Обратите внимание на следующий метод:

- ▶ Сохраните таблицу инструмента iTNC 530 в папку **TNC:\table**
- ▶ Выберите режим работы **Программирование**
- ▶ Выберите управление файлами: нажмите клавишу **PGM MGT**
- ▶ Переместите курсор на таблицу инструментов, которую вы желаете импортировать
- ▶ Выберите Softkey **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ**
- ▶ Переключите панель Softkey
- ▶ Нажмите Softkey **ИМПОРТ ТАБЛИЦЫ**: система ЧПУ спросит, следует ли перезаписать выбранную таблицу инструментов
- ▶ Не перезаписывать файл: нажмите Softkey **ОТМЕНА** или
- ▶ не перезаписывать файл: нажмите Softkey **ОК**
- ▶ Откройте сконвертированную таблицу и проверьте содержимое



В таблице инструментов в столбце **Имя** допустимы следующие символы: # \$ % & , - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z _

При импорте система ЧПУ преобразует запятую в имени инструмента в точку.

При выполнении функции **ИМПОРТ ТАБЛИЦЫ** система ЧПУ перезаписывает выбранную таблицу инструментов. Перед импортом таблицы инструментов сохраните ее копию, чтобы избежать потери данных!

Копирование таблицы инструмента с помощью системы управления файлами ЧПУ описано в разделе "Управление файлами" (смотри "Копирование таблицы", Стр. 129).

При импорте таблиц инструментов iTNC 530 импортируются все доступные типы инструментов с соответствующим типом инструментов. Недоступные типы инструментов импортируются как тип 0 (MILL). Проверьте таблицу инструментов после импорта.

Таблица мест для устройства смены инструмента



Фирма-производитель станков адаптирует объем функций таблицы мест к станку. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Для автоматической смены инструмента требуется таблица мест. В таблице мест вы осуществляете управление загрузкой устройства смены инструмента. Таблица мест находится в директории TNC:\TABLE. Производитель станка может определять имя, путь и содержимое таблицы места. При необходимости вы также можете выбирать различные виды с помощью Softkey в меню **ФИЛЬТР ТАБЛИЦ**.

T	NAME	L	R	R2	DL	DR
100	0	0	0	0	0	0
204	0	0	0	0	0	0
306	0	0	0	0	0	0
408	0	0	0	0	0	0
510	0	0	0	0	0	0
612	0	0	0	0	0	0
714	0	0	0	0	0	0
816	0	0	0	0	0	0
918	0	0	0	0	0	0
1020	0	0	0	0	0	0
1122	0	0	0	0	0	0
1224	0	0	0	0	0	0
1326	0	0	0	0	0	0
1428	0	0	0	0	0	0
1530	0	0	0	0	0	0
1632	0	0	0	0	0	0
1734	0	0	0	0	0	0
1836	0	0	0	0	0	0
1938	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0
2142	0	0	0	0	0	0
2244	0	0	0	0	0	0
2346	0	0	0	0	0	0
2448	0	0	0	0	0	0
2550	0	0	0	0	0	0
2652	0	0	0	0	0	0

 
Редактирование таблицы мест в режиме "Отработка программы"



- ▶ Выбор таблицы инструментов: нажмите Softkey **ТАБЛИЦА ИНСТРУМЕНТОВ**



- ▶ Выбор таблицы мест: нажмите Softkey **ТАБЛИЦА МЕСТ**



- ▶ Переключите Softkey **РЕДАКТИРОВАНИЕ** в положение **ВКЛ**, возможно, на станке не требуется или отсутствует данная функция: соблюдайте указания инструкции по обслуживанию станка



 



 



 
 
5.2 Данные инструмента

Выбор таблицы мест в режиме работы “Программирование”



- ▶ Вызов управления файлами
- ▶ Отображение выбора типов файлов: нажмите клавишу Softkey **ПОКАЗАТЬ ВСЕ**
- ▶ Выберите файл или введите новое имя файла. Подтвердите выбор кнопкой **ENT** или с помощью Softkey **ВЫБОР**

Сокращение	Данные	Диалог
P	Номер места инструмента в магазине инструментов	-
T	Номер инструмента	Номер инструмента?
RSV	Резервирование места для плоскостного магазина	Место резерв.: Да=ENT/Нет = NOENT
ST	Инструмент является специальным (ST: Special Tool = англ. "специальный инструмент"); если он блокирует место до и после своего места, то следует блокировать соответствующее место в столбце L (статус L)	Специальный инструмент?
F	Всегда возвращать инструмент на то же место в магазине (F: для Fixed = англ. "фиксированное")	Постоянное место? да = ENT / нет = NO ENT
L	Заблокировать место (L: Locked = англ. "заблокированный", см. также столбец ST)	Место заблокировано Да = ENT / Нет = NO ENT
DOC	Индикация комментария к инструменту из TOOL.T	-
ПЛК	Информация, которая должна передаваться об этом месте инструмента в PLC	PLC-статус?
P1 ... P5	Функция определяется фирмой-производителем станков. Следуйте указаниям документации к станку	Значение?
РТУР	Тип инструмента. Функция определяется фирмой-производителем станков. Следуйте указаниям документации к станку	Тип инструмента для таблицы мест?
LOCKED_ABOVE	Плоскостной магазин: заблокировать место, расположенное над текущим	Заблокировать место сверху?
LOCKED_BELOW	Плоскостной магазин: заблокировать место, расположенное под текущим	Заблокировать место внизу?
LOCKED_LEFT	Плоскостной магазин: заблокировать место, расположенное слева от текущего	Заблокировать место слева?
LOCKED_RIGHT	Плоскостной магазин: заблокировать место, расположенное справа от текущего	Заблокировать место справа?

Экранная клавиша	Функции редактирования таблицы мест
	Переход в начало таблицы
	Переход в конец таблицы
	Переход к предыдущей странице таблицы
	Переход к следующей странице таблицы
	Сброс таблицы мест
	Сброс столбца "номер инструмента T"
	Переход в начало строки
	Переход в конец строки
	Моделирование смены инструмента
	Выбор инструмента из таблицы инструментов: система ЧПУ отображает содержание таблицы инструментов. При помощи клавиш со стрелками выберите инструмент, нажатием клавиши Softkey OK переместите в таблицу мест.
	Редактирование текущего поля
	Сортировка видов



Фирма-производитель станка определяет функции, свойства и обозначение разных фильтров индикации. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

5.2 Данные инструмента

Вызвать данные инструмента

Для программирования вызова инструмента **TOOL CALL** в программе обработки используются следующие данные:

► Вызовите инструмент кнопкой **TOOL CALL**

TOOL
CALL

- **Номер инструмента:** введите номер или название инструмента. Инструмент был задан ранее в кадре **TOOL DEF** или в таблице инструментов. Клавишей Softkey **ИМЯ ИНСТРУМЕНТА** можно ввести имя, клавишей Softkey **QS** вводится параметр строки. Система ЧПУ автоматически записывает название инструмента в кавычках. Параметру строки следует заранее присвоить имя инструмента. Имена относятся к вводу в активной таблице инструментов **TOOL.T**. Чтобы вызвать инструмент с другими значениями коррекции, следует после десятичной точки ввести индекс, определенный в таблице инструментов. Клавишей Softkey **ВЫБОР** активируется окно, с помощью которого можно напрямую выбрать заданный в таблице **TOOL.T** инструмент, минуя ввод его номера или названия
- **Ось шпинделя параллельна X/Y/Z:** введите ось инструмента
- **Скорость вращения шпинделя S:** задайте скорость вращения шпинделя **S** в оборотах в минуту (об/мин). В качестве альтернативы можно задать скорость резания **Vc** в метрах в минуту (м/мин). Для этого нажмите Softkey **VC**
- **Подача F:** Ввести скорость подачи **F** в миллиметрах в минуту (мм/мин). В качестве альтернативы можно при помощи соответствующей клавиши Softkey задать скорость подачи в миллиметрах на оборот (мм/об) **FU** или в миллиметрах на зуб (мм/зуб) **FZ**. Подача действует так долго, пока не будет запрограммировано новое значение подачи в кадре позиционирования или в кадре **TOOL CALL**
- **Припуск на длину инструмента DL:** дельта-значение для длины инструмента
- **Припуск на радиус инструмента DR:** дельта-значение для радиуса инструмента
- **Припуск на радиус инструмента DR2:** дельта-значение для радиуса инструмента 2



Когда вы открываете всплывающее окно для выбора инструмента, ЧПУ выделяет все имеющиеся в инструментальном магазине инструменты зеленым.

Вы можете также искать во всплывающем окне инструмент. Для чего нажмите **GOTO** или Softkey **ПОИСК** и введите номер или имя инструмента. Клавишей Softkey **ОК** можно подтвердить инструмент в диалоговом окне.

Пример: вызов инструмента

Вызов инструмента номер 5 выполняется в оси инструментов Z с частотой вращения шпинделя 2500 об/мин и скоростью подачи 350 мм/мин. Припуск на длину и радиус инструмента 2 составляют 0,2 мм и 0,05 мм соответственно, нижний придел допуска для радиуса инструмента составляет 1 мм.

```
20 TOOL CALL 5.2 Z S2500 F350 DL+0,2 DR-1 DR2+0,05
```

Буква **D** перед **L**, **R** и **R2** означает дельта-значение.

Предварительный выбор инструментов



Функция предварительного выбора инструментов при помощи **TOOL DEF** зависит от станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

При использовании таблиц инструментов, предварительный выбор следующего применяемого инструмента осуществляется с помощью кадра **TOOL DEF**. Для чего необходимо ввести номер инструмента, Q-параметр или имя инструмента в кавычках.

Программирование: инструменты

5.2 Данные инструмента

Смена инструмента

Автоматическая смена инструмента



Процедура смены инструмента зависит от станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

При автоматической смене инструмента выполнение программы не прерывается. При вызове инструмента с помощью **TOOL CALL** система ЧПУ производит замену на инструмент из магазина.

Автоматическая смена инструмента при превышении стойкости: M101



M101 является функцией, зависящей от станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

По истечению срока службы инструмента система ЧПУ может автоматически заменить инструмент на запасной и продолжить обработку. Для этого активируйте дополнительную функцию **M101**. Функцию **M101** можно отменить с помощью **M102**.

Введите срок службы инструмента, после которого следует продолжить обработку с помощью запасного инструмента, в колонку **TIME2** таблицы инструментов. Система ЧПУ внесет в колонку **CUR_TIME** соответствующий текущий срок службы. Если текущий срок службы превышает значение, заданное в столбце **TIME2**, то максимум через одну минуту после истечения срока службы, в следующем возможном месте программы, инструмент будет заменен на однотипный. Замена выполняется только после окончания NC-кадра.

Система ЧПУ выполняет автоматическую замену инструмента в подходящем месте программе. Автоматическая замена инструмента не выполняется:

- во время выполнения циклов обработки
- пока активна поправка на радиус (**RR/RL**)
- непосредственно после функции подвода **APPR**
- непосредственно перед функцией отвода **APPR**
- непосредственно до и после **CHF** и **RND**
- во время выполнения макросов
- во время выполнения смены инструмента
- непосредственно до и после **TOOL CALL** или **TOOL DEF**
- во время выполнения SL-циклов



Внимание, опасность повреждения инструмента и заготовки!

Выключайте автоматическую смену инструмента с помощью **M102** при работе со специальным инструментом (например, с дисковой фрезой), так как система ЧПУ всегда сначала отводит инструмент от заготовки вдоль оси инструмента.

Из-за проверки срока службы и подсчета автоматической замены инструмента, в зависимости от времени обработки, может увеличиться время обработки. На это вы можете повлиять с помощью опционального элемента **BT** (Block Tolerance).

Если вы вводите функцию **M101**, система ЧПУ открывает диалог с запросом **BT**. В нем вы задаете количество NC-кадров (1 - 100), на которое может быть отложена автоматическая замена инструмента. Вытекающий из него промежуток времени, на который откладывается замена, зависит от содержания NC-кадров (например, подачи, отрезка пути). Если вы не задаете **BT**, система ЧПУ использует значение 1 или заданное производителем станка стандартное значение при его наличии.



Чем больше вы увеличиваете значение **BT**, тем меньше возможное увеличение срока службы результирующее из **M101**. Учитывайте то, что автоматическая замена инструмента выполняется при этом позже!

Чтобы рассчитать подходящее выходное значение для **BT**, воспользуйтесь формулой **BT = 10 : Среднее время обработки NC-кадра в секундах**. Округлите нецелочисленный результат. Если рассчитанное значение больше 100, то введите максимально возможное значение 100.

Если вы хотите сбросить текущий срок службы инструмента (например, после замены режущей кромки), введите 0 в столбец **CUR_TIME**.

Функция **M101** недоступна для токарного инструмента и в режиме точения.

Условия для NC-кадров с векторами нормали к поверхности и трехмерной коррекцией

Активный радиус (**R + DR**) инструмента для замены не должен отличаться от оригинального инструмента. Дельта-значение (**DR**) следует вводить или в таблицу инструментов, или в кадр T. При отклонениях система ЧПУ выдает текстовое сообщение и не заменяет инструмент. Это сообщение подавляется с помощью M-функции **M107**, а с помощью **M108** активируется снова. См. также: "Трехмерная коррекция на инструмент (номер опции #9)", Стр. 492.

5.2 Данные инструмента

Проверка применения инструмента



Функция проверки применения инструмента должна активироваться производителем станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!



Функция проверки применения инструмента недоступна для токарных инструментов.

Чтобы выполнить проверку применения инструмента, следует создать файлы применения инструмента, смотри Стр. 649


Проверяемая программа с диалогом открытым текстом должна быть полностью смоделирована в режиме **Тест программы** или полностью отработана в режимах **Выполнение программы** в автоматическом режиме/**Покадровое выполнение программы**.

Использование проверки применения инструмента

Перед запуском программы в режиме работы **Отработка** с помощью Softkey **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА** и **ПРОВЕРКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА** можно проверить, имеет ли инструмент, использованный в программе, достаточный срок службы. При этом система ЧПУ сравнивает фактические показатели срока службы из таблицы инструментов с заданными значениями из файла применения инструмента.

При нажатии клавиши Softkey **ПРОВЕРКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА** система ЧПУ показывает результат проверки во всплывающем окне. Закройте это окно нажатием клавиши ENT.

Система ЧПУ сохраняет время применения инструмента в отдельном файле с окончанием **pgmname.H.T.DEP**. Этот файл становится видимым только в том случае, если машинный параметр **CfgPgmMgt/dependentFiles** настроен на **РУЧНОЙ**. Созданный файл применения инструмента содержит следующую информацию:

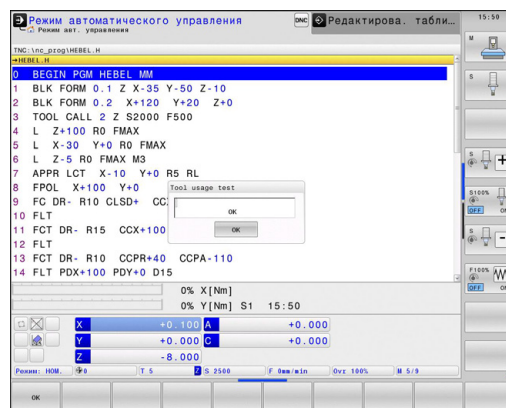

Столбец	Значение
TOKEN	<ul style="list-style-type: none"> ■ TOOL: время применения инструмента за один TOOL CALL. Записи приводятся в хронологическом порядке ■ TTOTAL: общее время применения одного инструмента ■ STOTAL: вызов подпрограммы; записи приведены в хронологическом порядке ■ TIMETOTAL: общее время отработки NC-программы вносится в столбец WTIME. В столбце PATH система ЧПУ записывает путь доступа к соответствующей NC-программе. Столбец TIME содержит сумму всех записей TIME (время подачи без перемещений на ускоренном ходу). Все остальные столбцы система ЧПУ обнуляет ■ TOOLFILE: в столбце PATH система ЧПУ записывает путь доступа к таблице инструментов, с помощью которой был выполнен тест программы. Таким образом, система ЧПУ при собственной проверке применения инструмента может определить, выполнялся ли тест программы с помощью TOOL.T
TNR	Номер инструмента (-1: инструмент еще не заменялся)
IDX	Индекс инструмента
ИМЯ	Имя инструмента из таблицы инструмента
TIME	Время применения инструмента в секундах (продолжительность включения подачи без перемещений на ускоренном ходу)
WTIME	Время применения инструмента в секундах (общая продолжительность применения от одной замены инструмента до другой)
RAD	Радиус инструмента R + припуск на радиус инструмента DR из таблицы инструментов. Единица измерения - мм
BLOCK	Номер кадра, в котором был запрограммирован кадр TOOL CALL
PATH	<ul style="list-style-type: none"> ■ TOKEN = TOOL: путь к активной главной программе или подпрограмме ■ TOKEN = STOTAL: путь к подпрограмме

Программирование: инструменты

5.2 Данные инструмента

Столбец	Значение
T	Номер инструмента и индекс инструмента
OVRMAX	Максимальная корректировка подачи, встречающаяся во время обработки. При тестировании программы система ЧПУ записывает здесь значение 100 (%)
OVRMIN	Минимальная корректировка подачи, встречающаяся во время обработки. При тестировании программы система ЧПУ записывает здесь значение -1
NAMEPROG	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0: номер инструмента запрограммирован ■ 1: имя инструмента запрограммировано

При проверке применения инструмента файла палет имеется две возможности:

- Курсор установлен в файле палет на данных палеты:
Система ЧПУ выполняет проверку применения инструмента для всей палеты
- Курсор установлен в файле палет на данных программы:
Система ЧПУ выполняет проверку применения инструмента только для выбранной программы

Управление инструментом (номер опции #93)



Функция управления инструментом зависит от станка и может быть полностью или частично деактивирована. Точный объем функций устанавливается производителем станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

С помощью системы управления инструментом производитель станка может установить разнообразные функции для манипулирования инструментами. Примеры:

- Наглядное и при необходимости адаптируемое представление данных инструментов в формах
- Произвольное обозначение отдельных данных инструментов в таблицах нового вида
- Смешанное представление данных из таблицы инструментов и таблицы мест
- Возможность быстрой сортировки всех данных инструмента кликом мыши
- Использование графических вспомогательных средств, например, цветовые различия состояний инструмента или магазина
- Предоставление программно-ориентированного монтажного списка всех инструментов
- Предоставление программно-ориентированной последовательности использования всего инструмента
- Копирование и добавление всех данных одного инструмента
- Графическое отображение типа инструмента в табличном и детальном виде для оптимизации обзора доступных типов инструмента























The screenshot shows a software window titled 'Expanded tool management' with a table of tool data. The table has columns for 'Tool ID', 'Tool Name', 'Magazine', 'Tool Life', and 'Remaining Life'. The data is organized into a grid with alternating row colors (blue and white). The table contains 32 rows of data, each representing a different tool configuration.



Tool ID	Tool Name	Magazine	Tool Life	Remaining Life
1	MULLERKREUZG	0	0	0
2	02	0	0	0
3	04	0	0	0
4	06	0	0	0
5	010	0	0	0
6	012	0	0	0
7	014	0	0	0
8	016	0	0	0
9	018	0	0	0
10	020	0	0	0
11	022	0	0	0
12	024	0	0	0
13	026	0	0	0
14	028	0	0	0
15	030	0	0	0
16	032	0	0	0
17	034	0	0	0
18	036	0	0	0
19	038	0	0	0
20	040	0	0	0
21	042	0	0	0
22	044	0	0	0
23	046	0	0	0
24	048	0	0	0
25	050	0	0	0
26	052	0	0	0
27	054	0	0	0
28	056	0	0	0
29	058	0	0	0
30	060	0	0	0
31	062	0	0	0
32	064	0	0	0

Программирование: инструменты

5.2 Данные инструмента

Доступные типы инструментов

Иконка	Тип инструмента
	неопределенный, ****
	Фрезерный инструмент, MILL
	Сверло, DRILL
	Метчик, TAP
	Центровочная сверлофреза, CENT
	Токарный резец, TURN
	Измерительный щуп, TCHP
	Развертка, REAM
	Конический зенкер, CSINK
	Зенковочная головка, TSINK
	Boring tool, BOR
	Back boring tool, BCKBOR
	Thread mill, GF
	Thread mill w/ countersink, GSF
	Thread mill w/ single thread, EP
	Thread mill w/ indxbl insert, WSP
	Thread milling drill, BGF
	Circular thread mill, ZBGF
	Черновая фреза, MILL_R
	Чистовая фреза, MILL_F
	Черновая/чистовая фреза, MILL_RF
	Фреза для чист.обrab.дна, MILL_FD

Иконка	Тип инструмента
	Фреза для ч.обр.бок.пов.,MILL_FS
	Торцевая фреза,MILL_FACE

Вызов управления инструментом



Вызов управления инструментом может отличаться от описанного далее. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!




- ▶ Выбор таблицы инструментов: нажмите Softkey **ТАБЛИЦА ИНСТРУМЕНТОВ**



- ▶ Переключите панель Softkey



- ▶ Нажмите клавишу Softkey **УПРАВЛЕНИЕ ИНСТРУМ.:** система ЧПУ перейдет в таблицу нового вида (см. рис. справа)

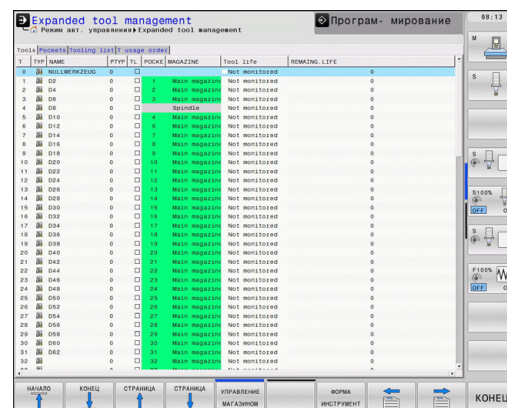

№	№	Имя	ПРГМ	ТЛ	ПОСЛЕ	МАГАЗИН	Tool life	REMAINING LIFE
1	02	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0
2	04	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0
3	06	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0
4	08	SPINDLE	Not monitored	0			0	0
5	010	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0
6	012	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0
7	014	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0
8	016	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0
9	018	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0
10	020	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0
11	022	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0
12	024	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0
13	026	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0
14	028	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0
15	030	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0
16	032	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0
17	034	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0
18	036	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0
19	038	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0
20	040	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0
21	042	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0
22	044	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0
23	046	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0
24	048	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0
25	050	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0
26	052	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0
27	054	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0
28	056	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0
29	058	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0
30	060	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0
31	062	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0
32	064	MILL_MIG22110	Not monitored	0			0	0

В новом виде система ЧПУ представляет всю информацию об инструменте в следующих четырех закладках картотечных карт:

- **Инструмент:** Информация о заданном инструменте
- **Места:** Информация о заданных местах
- **Список оборудования:** Список всех инструментов NC-программы, выбранной в режиме отработки программы (только при уже созданном файле применения инструмента, смотри "Проверка применения инструмента", Стр. 196)
- **Последовательность применения инструмента T:** Список последовательности всех инструментов, заменяемых в программе, выбранной в режиме отработки программы (только при уже созданном файле применения инструмента, смотри "Проверка применения инструмента", Стр. 196)



Редактировать данные инструмента можно исключительно в форме, которая активируется нажатием Softkey **ФОРМУЛЯР** или кнопки **ENT** для выделенного инструмента.

Если управление инструментом выполняется без мыши, можно активировать и деактивировать функции, выбираемые с помощью контрольного окна флажка, с помощью кнопки "-/+".

В управлении инструментом при помощи кнопки **GOTO** выполняется поиск номера инструмента или номера места.


5.2 Данные инструмента

Использование управления инструментом

Работать с системой управления инструментом можно как с помощью мыши, так и при помощи кнопок и клавиш Softkey:

Экранная клавиша **Функции редактирования для таблиц клавиша инструмента**

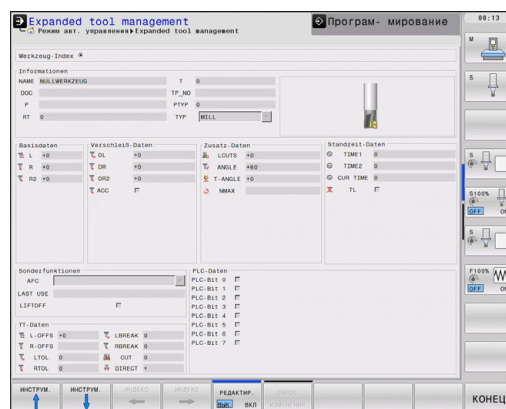

 
 
 

 
 

	Выбрать начало таблицы
	Выбрать конец таблицы
	Выбор предыдущей страницы таблицы
	Выбор следующей страницы таблицы
	Вызвать вид формы выделенного инструмента. Альтернативная функция: нажмите кнопку ENT
	Следующая закладка: Инструмент, Места, Список оборудования, Последовательность использования инстр.
	Функция поиска: Вы можете выбрать просматриваемый столбец и искомое определение с помощью списка или ввода искомого определения
	Импорт инструментов
	Экспорт инструментов
	Удаление выделенных инструментов
	Добавление нескольких строк в конце таблицы
	Обновить вид таблицы
	Отображение запрограммированного инструмента (при активной закладке Места)
	Задание настроек: <ul style="list-style-type: none"> ■ СОСОРТИРОВКА СТОЛБЦОВ активна: для сортировки содержимого столбца щелкните мышью по заголовку столбца ■ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛБЦОВ активно: Столбец можно перемещать, используя функцию перетаскивания
	Возвращение настроек, выполненных вручную (перемещение столбцов), в исходное состояние



Дополнительно с помощью мыши возможно выполнение следующих функций:

- Функция сортировки: по щелчку на заголовке столбца таблицы система ЧПУ сортирует данные по возрастанию или по убыванию (в зависимости от текущей настройки)
- Перемещение столбцов: щелчком на заголовке столбца таблицы и последующим перемещением при нажатой и удерживаемой кнопке мыши можно расположить столбцы в удобной для оператора последовательности. Система ЧПУ не сохраняет в памяти последовательность столбцов при выходе из системы управления инструментами (зависит от активированной настройки)
- Отображение дополнительной информации в виде формы: чтобы система ЧПУ отобразила напечатанные тексты, установите Softkey **РЕДАКТИРОВАНИЕ ВЫКЛ./ВКЛ.** на **ВКЛ.**, наведите курсор мыши в активное поле ввода, а затем не двигайте его в течение секунды

При активном отображении в виде формы предлагаются следующие функции:

Экранная клавиша	Функции редактирования для представления в виде формы
	Выбор данных предыдущего инструмента
	Выбор данных следующего инструмента
	Выбор предыдущего индекса инструмента (активно только при активном индексировании)
	Выбор следующего индекса инструмента (активно только при активном индексировании)
	Отмена изменений, сделанных после вызова формы (функция "отмены")
	Добавление строки (индекс инструмента) (2 панель Softkey)
	Удаление строки (индекс инструмента) (2 панель Softkey)
	Копирование данных выбранного инструмента (2 панель Softkey)
	Добавление скопированных данных инструмента в выбранный инструмент (2 панель Softkey)

5.2 Данные инструмента

Импорт данных инструмента

Данная функция позволяет легко импортировать данные инструмента, например, данные измерения, выполненного удаленно на устройстве предварительной настройки. Импортируемый файл должен соответствовать CSV-формату (comma separated value). Формат файла **CSV** описывает строение текстового файла для замены файла с простой структурой. Согласно ему импортируемый файл должен быть построен следующим образом:

- **Строка 1:** в первой строке должны быть заданы соответствующие заголовки столбцов, в которых разместятся введенные в последующих строках данные. Заголовки столбцов должны разделяться запятыми.
- **Остальные строки:** все остальные строки содержат данные, которые вы желаете импортировать в таблицу инструментов. Последовательность данных должна соответствовать последовательности заголовков столбцов, описанных в 1 строке. Данные необходимо разделять запятыми, десятичные числа используют точку в качестве разделительного знака.

При импорте действуйте следующим образом:

- ▶ Скопируйте импортируемую таблицу инструментов на жесткий диск системы ЧПУ в директорию **TNC:\systems\tooltab**
- ▶ Запустите расширенное управление инструментом
- ▶ В меню управления инструментом выберите клавишу Softkey **ИМПОРТ ИНСТРУМЕНТА**: система ЧПУ отобразит всплывающее окно с CSV-файлами, сохраненными в директории **TNC:\systems\tooltab**
- ▶ С помощью кнопок со стрелками или с помощью мыши выделите импортируемый файл, подтвердите кнопкой **ENT**: во всплывающем окне система ЧПУ отобразит содержимое CSV-файла
- ▶ Запустите процесс импорта с помощью Softkey **START**.



- Импортируемый CSV-файл должен быть сохранен в директории **TNC:\system\tooltab**.
- Если вы импортируете данные инструмента в инструменты, номера которых занесены в таблицу мест, ЧПУ выдает сообщение об ошибке. После этого вы можете выбрать, хотите ли вы пропустить этот кадр данных или добавить новый инструмент. Система ЧПУ добавит новый инструмент в первую пустую строку таблицы инструментов.
- Следите за правильностью ввода заголовков столбцов, смотри "Ввод данных инструмента в таблицу", Стр. 180.
- Вы можете импортировать любые данные инструмента, соответствующий кадр данных не обязательно должен содержать все столбцы (т. е. данные) таблицы инструментов.
- Последовательность заголовков столбцов может быть любой, однако, данные должны быть расположены в соответствующем порядке.

Программирование: инструменты

5.2 Данные инструмента

Пример импортируемого файла:

T,L,R,DL,DR	Строка 1 с заголовками колонок
4,125.995,7.995,0,0	Строка 2 с данными инструмента
9,25.06,12.01,0,0	Строка 3 с данными инструмента
28,196.981,35,0,0	Строка 4 с данными инструмента

Экспорт данных инструмента

Данная функция позволяет легко экспортировать данные инструмента, например, чтобы затем записать их в базу данных инструментов вашей САМ-системы. Система ЧПУ сохраняет экспортируемый файл в CSV-формате (comma separated value). Формат файла **CSV** описывает строение текстового файла для замены файла с простой структурой. Экспортируемый файл построен следующим образом:

- **Строка 1:** в первой строке система ЧПУ сохраняет заголовки столбцов всех соответствующих данных инструмента. Заголовки столбцов разделены запятыми.
- **Остальные строки:** все остальные строки содержат данные инструмента, которые вы экспортируете. Последовательность данных соответствует последовательности заголовков столбцов, описанных в 1-й строке. Данные разделяются запятыми, десятичные числа используют точку в качестве разделительного знака.

При экспорте действуйте следующим образом:

- ▶ С помощью кнопок со стрелками или с помощью мыши выделите в управлении инструментом данные инструмента, которые вы желаете экспортировать
- ▶ Нажмите клавишу Softkey **ЭКСПОРТ ИНСТРУМ.**, система ЧПУ отобразит всплывающее окно: укажите имя для CSV-файла, подтвердите кнопкой **ENT**
- ▶ Запустите процесс экспорта клавишей Softkey **START**: во всплывающем окне система ЧПУ отобразит статус процесса экспорта
- ▶ Завершите процесс экспорта с помощью клавиши Softkey **END**



Система ЧПУ сохранит экспортируемый CSV-файл в директорию **TNC:\system\tooltab**.

Удаление выделенных данных инструмента

С помощью этой функции можно легко удалить данные инструмента, если они вам больше не нужны.

При удалении действуйте следующим образом:

- ▶ С помощью кнопок со стрелками или с помощью мыши выделите в управлении инструментом данные инструмента, которые вы желаете экспортировать
- ▶ Нажмите клавишу Softkey **УДАЛИТЬ ВЫДЕЛЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ**, система ЧПУ отобразит всплывающее окно, в котором будут перечислены удаляемые данные инструмента
- ▶ Запустите процесс удаления клавишей Softkey **START**: во всплывающем окне система ЧПУ отобразит статус процесса удаления
- ▶ Завершите процесс удаления с помощью клавиши Softkey **END**



- Система ЧПУ удалит все данные всех выбранных инструментов. Убедитесь в том, что эти данные вам действительно не нужны, так как функции отмены не предусмотрено.
- Нельзя удалить данные инструмента, все еще сохраненного в таблице мест. Сначала выгрузите инструмент из магазина.

Программирование: инструменты

5.3 Коррекция инструмента


5.3 Коррекция инструмента

Введение

Система ЧПУ изменяет траекторию инструмента на величину поправки, на длину инструмента по оси шпинделя и на значение радиуса инструмента на плоскости обработки.

Если программа обработки составляется непосредственно в системе ЧПУ, то поправка на радиус инструмента действует только в плоскости обработки.

Система ЧПУ учитывает при этом до пяти осей, включая оси вращения.

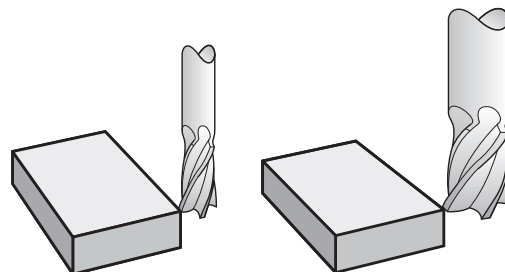

Коррекция длины инструмента

Коррекция длины инструмента начинает действовать сразу после вызова инструмента. Она отменяется, как только вызывается инструмент длиной $L=0$ (например, **TOOL CALL 0**).



Внимание опасность столкновения!

При отмене поправки на длину с положительным значением с помощью **TOOL CALL 0** расстояние между инструментом и заготовкой сократится.

После вызова инструмента с помощью **TOOL CALL** запрограммированный путь инструмента по оси шпинделя изменяется на величину разности длины между старым и новым инструментом.

При коррекции длины учитываются как дельта-значения из **TOOL CALL**-кадра, так и дельта-значения из таблицы инструментов.

Значение коррекции = $L + DL_{\text{TOOL CALL}} + DL_{\text{TAB mit}}$

L: Длина инструмента **L** из **TOOL DEF**-кадра или таблицы инструмента

DL_{TOOL CALL}: Припуск **DL** на длину из кадра **TOOL CALL**

DL_{TAB}: Припуск **DL** на длину из таблицы инструментов

Поправка на радиус инструмента

Кадр программы для перемещения инструмента содержит:


- **RL** или **RR** для коррекции на радиус
- **R0**, если коррекция на радиус не должна выполняться

Поправка на радиус начинает учитываться сразу после вызова инструмента и его перемещения с помощью кадра прямых на плоскости обработки с **RL** или **RR**.



Система ЧПУ отменяет поправку на радиус, если:

- программируется кадр прямых с **R0**
- выполняется выход из контура с помощью функции **DEP**
- программируется вызов **PGM CALL**
- вызывается новая программа с помощью **PGM MGT**

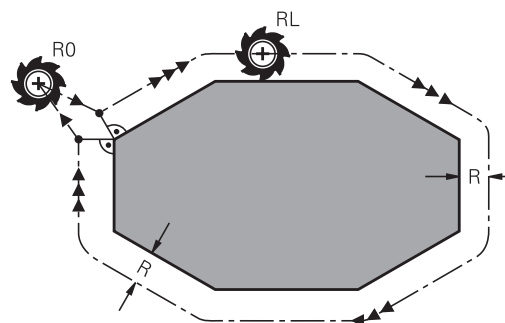

При поправке на радиус система ЧПУ учитывает как дельта-значения из кадра t , так и дельта-значения из таблицы инструментов:

Значение коррекции = $R + DR_{\text{TOOL CALL}} + DR_{\text{TAB mit}}$

R: Радиус инструмента **R** из **TOOL DEF**-кадра или таблицы инструмента

DR_{TOOL} Припуск **DR** на радиус из кадра **TOOL CALL**


CALL:

DR_{TAB:} Припуск **DR** для радиуса из таблицы инструментов

Движения по траектории без поправки на радиус: **R0**

Инструмент и его центр перемещаются на плоскости обработки по запрограммированной траектории или на запрограммированные координаты.

Применение: сверление, предварительное позиционирование.

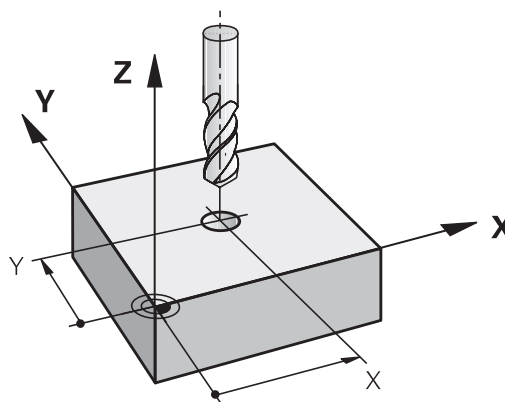

5 Программирование: инструменты

5.3 Коррекция инструмента

Движения по траектории с поправкой на радиус: RR и RL

RR: Инструмент перемещается справа от контура

RL: Инструмент перемещается слева от контура



При этом центр инструмента находится на расстоянии радиуса инструмента от запрограммированного контура. Понятия “справа” и “слева” обозначают положение инструмента в направлении перемещения по контуру заготовки. См. рисунки.



Между двумя кадрами программы с разными значениями коррекции на радиус **RR** и **RL** должен стоять как минимум один кадр перемещения на плоскости обработки без коррекции радиуса (то есть с **R0**).

Система ЧПУ активирует поправку на радиус к концу кадра, в котором коррекция была запрограммирована в первый раз.

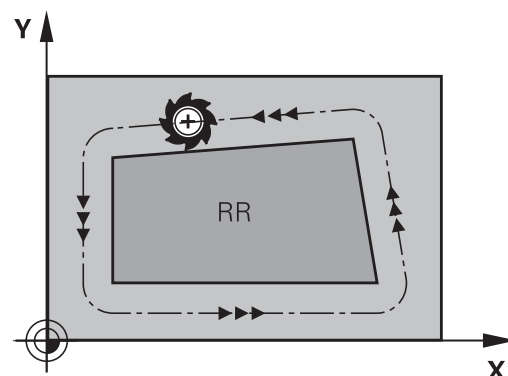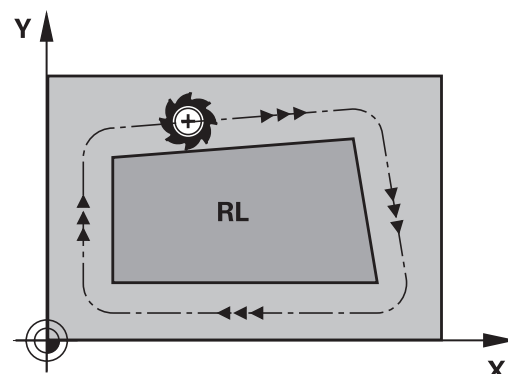


 
В первом кадре с поправкой на радиус **RR/RL** и при отмене с помощью **R0** система ЧПУ всегда позиционирует инструмент перпендикулярно к программируемой точке старта или конечной точке. Позиционировать инструмент перед первой или за последней точкой контура следует так, чтобы не повредить контур.



Ввод поправки на радиус

Поправка на радиус вводится в **L**-кадре. Введите координаты целевой точки и подтвердите кнопкой **ENT**

ПОПРАВКА НА РАДИУС: КОР.ВЛЕВО(RL)/КОР.ВПРАВО(RR)/БЕЗ КОРР.:?

- | | |
|---|--|
|  | ▶ Движение инструмента слева от запрограммированного контура: нажмите клавишу Softkey RL или |
|  | ▶ Движение инструмента справа от запрограммированного контура: нажмите клавишу Softkey RR или |
|  | ▶ Движение инструмента без поправки на радиус/отмена коррекции на радиус: нажмите кнопку ENT |
|  | ▶ Закончить кадр: нажмите кнопку END |



Поправка на радиус: Обработка углов

- **Внешние углы:**
Если была задана поправка на радиус, то система ЧПУ ведет инструмент на внешних углах по переходному радиусу. При необходимости система ЧПУ уменьшает подачу на внешних углах, например, при резком изменении направления.
- **Внутренние углы:**
На внутренних углах система ЧПУ рассчитывает точку пересечения траекторий, по которым центр инструмента перемещается после коррекции. С этой точки инструмент перемещается вдоль следующего элемента контура. Таким образом, предотвращается повреждение внутренних углов заготовки. Из этого следует, что произвольный выбор величины радиуса инструмента для определенного контура не допускается.



Внимание опасность столкновения!

Не следует задавать точку старта или конечную точку при внутренней обработке в угловой точке контура, так как при этом он может быть поврежден.

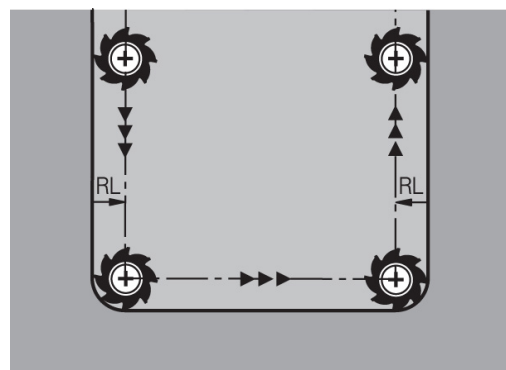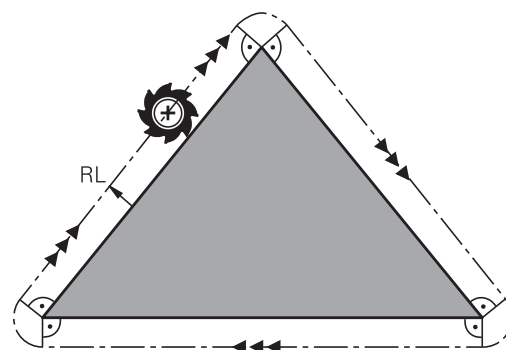

6

**Программирование:
программирование
контуров**


Программирование: программирование контуров

6.1 Движения инструмента

6.1 Движения инструмента

Функции траекторий


Контур заготовки, как правило, состоит из нескольких элементов, таких как прямые и дуги окружности. С помощью функций траектории программируются движения инструмента для **прямых и дуг окружности**.

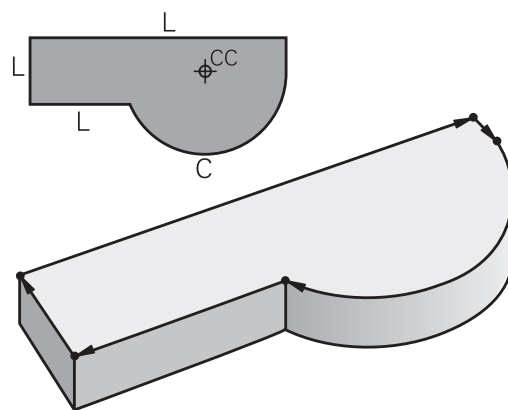

Программирование свободного контура FK

Если соответствующий стандартам NC-программы чертеж отсутствует или указаны не все необходимые для NC-программы размеры, контур заготовки задается путем программирования свободного контура. Система ЧПУ рассчитывает отсутствующие данные.

С помощью FK-программирования также программируются движения инструмента для **прямых и дуг окружности**.

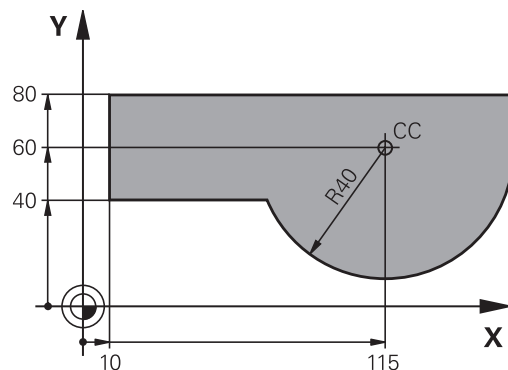

Дополнительные M-функции

С помощью дополнительных функций ЧПУ вы управляете

- прогоном программы, например, прерыванием прогона программы
- такими функциями станка, как включение и выключение вращения шпинделя и подачи СОЖ
- поведением инструмента при движении по траектории

подпрограммами и повторами частей программы

Повторяющиеся шаги обработки вводятся только один раз в качестве подпрограммы или повторения части программы. Если выполнять часть программы следует только в определенных условиях, то задайте эти шаги программы в подпрограмме. Программа обработки может дополнительно вызвать и выполнить другую программу.

Программирование с подпрограммами и повторами частей программ: смотри "Программирование: подпрограммы и повторы частей программ", Стр. 289.

Программирование при помощи Q-параметров

В программе обработки Q-параметры замещают числовые значения: Q-параметру присваивается числовое значение в другом месте. С помощью Q-параметров можно программировать математические функции, управляющие выполнением программы или описывающие контур.

Кроме того, путем программирования Q-параметров можно выполнять измерения трехмерным измерительным щупом во время отработки программы.

Программирование с помощью Q-параметров: смотри "Программирование: Q-параметры", Стр. 309.

Программирование: программирование контуров

6.2 Основная информация о функциях траекторий

6.2 Основная информация о функциях траекторий

Программирование движения инструмента в программе обработки

При составлении программы обработки функции траектории для отдельных элементов контура заготовки программируются по очереди. Для этого часто вводятся **координаты конечных точек элементов контура** из чертежа с указанными размерами. На основании этих данных, данных инструмента и поправки на радиус система ЧПУ рассчитывает фактическую траекторию перемещения инструмента.

Система ЧПУ перемещает одновременно все оси станка, заданные в кадре программы функции траектории.

Движение параллельно осям станка

Кадр программы содержит информацию о координатах: система ЧПУ перемещает инструмент параллельно заданной в программе оси станка.

В зависимости от конструкции станка при отработке программы движется либо инструмент, либо стол станка с зажатой заготовкой. При программировании движения по траектории в большинстве случаев нужно действовать так, как будто перемещается инструмент.

Пример:

```
50 L X+100
```

50 Номер кадра
L Функция траектории ""
X+100 Координаты конечной точки

Инструмент сохраняет Y- и Z-координаты и перемещается в позицию X=100. См. рисунок.



Движение в главных плоскостях

Кадр программы содержит две координаты: ЧПУ перемещает инструмент по запрограммированной плоскости.

Пример:

```
L X+70 Y+50
```

Инструмент сохраняет Z-координату и перемещается на XY-плоскости в позицию X=70, Y=50. См. рисунок

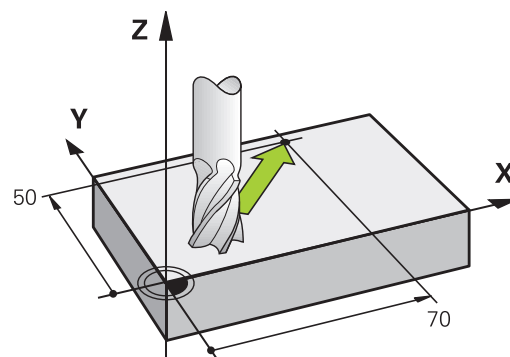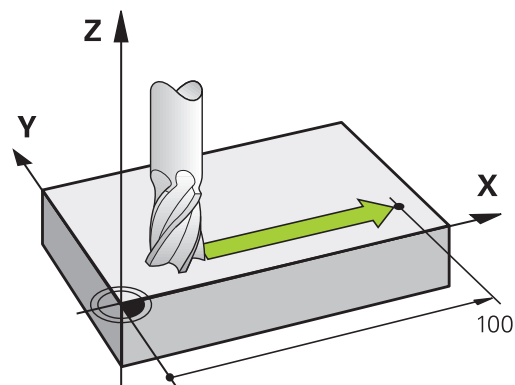


Трехмерное движение

Кадр программы содержит три координаты: система ЧПУ перемещает инструмент в пространстве в запрограммированную позицию.

Пример:

```
L X+80 Y+0 Z-10
```

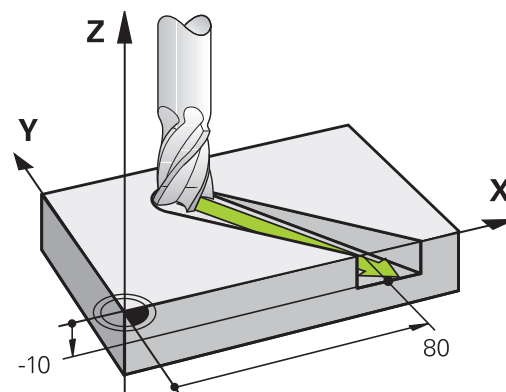


Окружности и дуги окружностей

При круговых движениях система ЧПУ перемещает две оси станка одновременно: инструмент движется относительно заготовки по круговой траектории. Для круговых движений можно ввести центр окружности CC .

Вместе с функциями траектории для дуг окружности программируются окружности на главных плоскостях: главная плоскость должна определяться при вызове инструмента **TOOL CALL** путем определения оси шпинделя:

Ось шпинделя	Главная плоскость
Z	XY, а также UV, XV, UY
Y	ZX, а также WU, ZU, WX
X	YZ, а также VW, YW, VZ

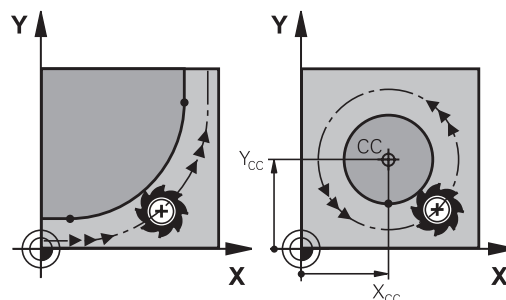


Окружности, не лежащие параллельно главной плоскости, программируются при помощи функции "Наклон плоскости обработки" (см. Руководство пользователя по циклам, цикл 19, ПЛОСКОСТЬ ОБРАБОТКИ) или при помощи Q-параметров (смотри "Принцип действия и обзор функций", Стр. 310).

Направление вращения DR при круговых движениях

Для круговых движений без плавного перехода к другим элементам контура направление вращения вводится следующим образом:

Вращение по часовой стрелке: DR-

Вращение против часовой стрелки: DR+

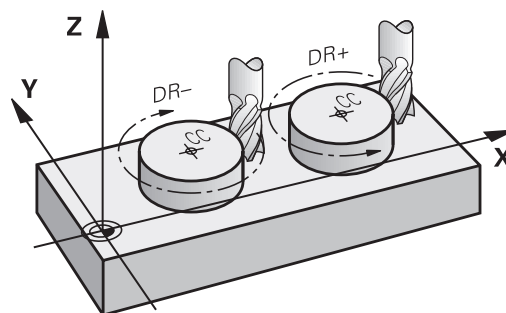

Программирование: программирование контуров

6.2 Основная информация о функциях траекторий

Поправка на радиус

Поправка на радиус должна содержаться в том кадре, с которого начинается обработка первого элемента контура. Не допускается активация поправки на радиус в кадре для круговой траектории. Следует задать ее ранее в кадре прямой (смотри "Движение по траектории – декартовы координаты", Стр. 231) или в кадре подвода (APPR-кадр, смотри "Вход в контур и выход из контура", Стр. 220).

Предварительное позиционирование




Внимание опасность столкновения!

Надо так предварительно позиционировать инструмент в начале программы обработки, чтобы исключить возможность повреждения инструмента и заготовки

Создание кадров программы с использованием клавиш функции траектории

Пользуясь серыми клавишами функции траектории, откройте диалоговое окно программирования открытым текстом. Система ЧПУ запросит все данные по очереди и включит кадр программы в программу обработки.

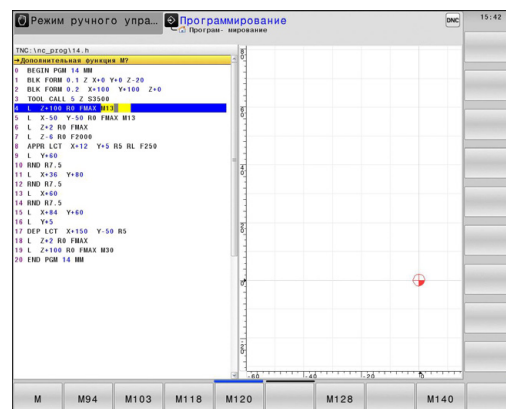

Пример – программирование прямой

 
- ▶ Инициирование диалога программирования: например, прямая

КООРДИНАТЫ?

- ▶ Введите координаты конечной точки прямой, например, -20 на оси X

КООРДИНАТЫ?

- ▶ Введите координаты конечной точки прямой, например, 30 по Y, подтвердите кнопкой ENT

ПОПРАВКА НА РАДИУС: КОР.ВЛЕВО(RL)/КОР.ВПРАВО(RR)/БЕЗ КОРР.:?

- ▶ Выберите поправку на радиус: например, нажмите Softkey R0, инструмент перемещается без коррекции.

ПОДАЧА F=? / F MAX = ENT

- ▶ Введите 100 (подача, например, 100 мм/мин; при INCH-программировании: ввод 100 соответствует подаче 10 дюймов/мин) и подтвердите кнопкой ENT, или



- ▶ Перемещение на ускоренном ходу: нажмите Softkey FMAX, или



- ▶ Перемещение с подачей, заданной в кадре TOOL CALL: нажмите Softkey F AUTO.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ M?

- ▶ Введите 3 (дополнительную функцию, например, M3) и завершите диалог нажатием кнопки ENT

Строка в программе обработки

```
L X-20 Y+30 R0 FMAX M3
```

Программирование: программирование контуров

6.3 Вход в контур и выход из контура

6.3 Вход в контур и выход из контура


Начальная и конечная точки

Инструмент перемещается из точки старта к первой точке контура. Требования к точке старта:

- Запрограммирована без поправки на радиус
- Подвод без опасности столкновения
- Вблизи первой точки контура


Пример на рисунке справа:

при подводе к первой точке контура контур повреждается, если точка старта задана в темно-серой области.

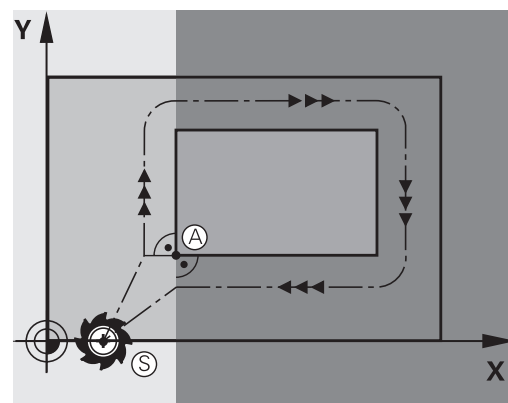

Первая точка контура

Для движения инструмента к первой точке контура следует запрограммировать поправку на радиус.

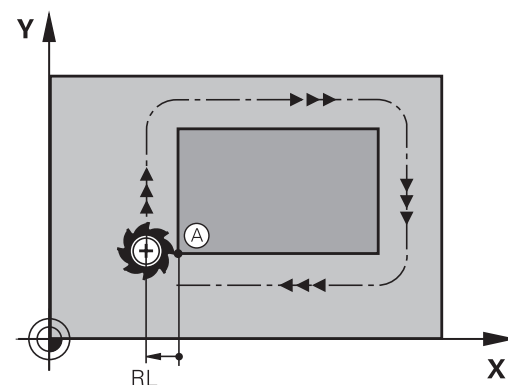


Подвод точки старта на оси шпинделя

При подводе к точке старта инструмент должен переместиться по оси шпинделя на рабочую глубину. При опасности столкновения подводите точку старта по оси шпинделя отдельно.

NC-Кадры

```
30 L Z-10 R0 FMAX
```

```
31 L X+20 Y+30 RL F350
```

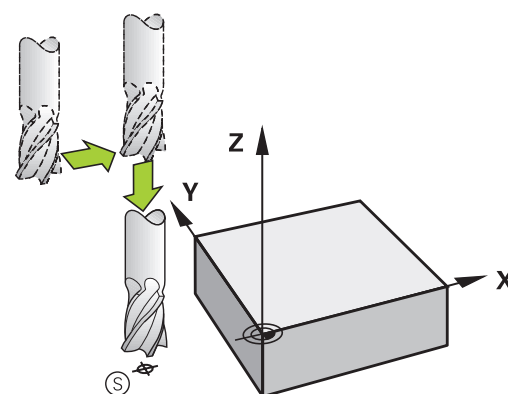

Конечная точка

Условия для выбора конечной точки:

- Подвод без опасности столкновения
- Вблизи последней точки контура
- Вероятность повреждения контура исключается: оптимальная конечная точка лежит на продолжении траектории инструмента для обработки последнего элемента контура

Пример на рисунке справа:

при подводе к конечной точке контур повреждается, если конечная точка задана в темно-серой области.



Выход из конечной точки по оси шпинделя:

при выходе из конечной точки ось шпинделя следует программировать отдельно. См. рисунок справа в центре.

NC-Кадры

50 L X+60 Y+70 R0 F700

51 L Z+250 R0 FMAX

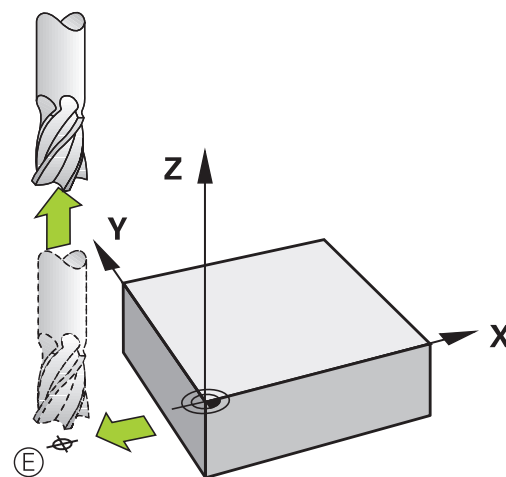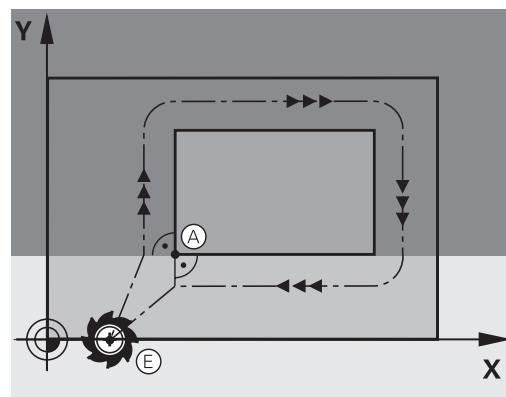


Общая точка старта и конечная точка

Для получения общей точки старта и конечной точки не следует программировать поправку на радиус.

Вероятность повреждения контура исключается: оптимальная точка старта лежит между продолжениями траекторий инструментов для обработки первого и последнего элементов контура.

Пример на рисунке справа:

если конечная точка задана в темно-серой области, при подводе или отводе от контура контур повреждается.

 
 
 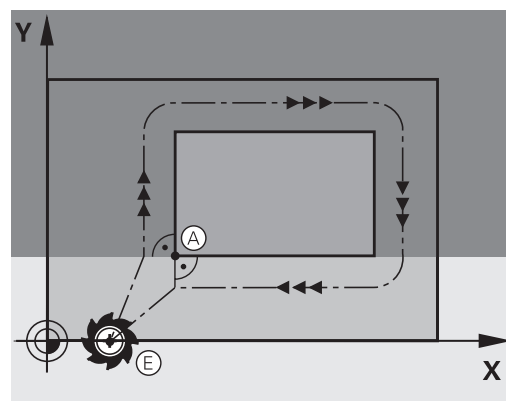

 
 
 
 



Программирование: программирование контуров

6.3 Вход в контур и выход из контура

Обзор: формы траектории для входа в контур и выхода из него


Функции **APPR** (англ. approach = подвод) и **DEP** (англ. departure = вывод) активируются при помощи кнопки **APPR/DEP**. Затем с помощью клавиш **Softkey** можно выбрать следующие формы траектории:

Подвод	Выход	Функция
		Прямая с плавным переходом
		По прямой перпендикулярно контуру
		Круговая траектория с плавным переходом
		Круговая траектория с переходом в прямую по касательной, подвод и отвод от вспомогательной точки вне контура на участке прямой, касательной к окружности

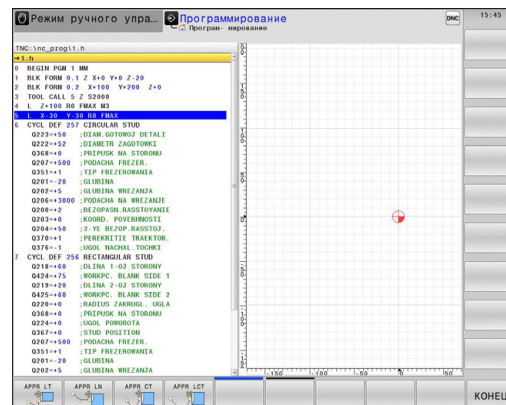

Важные позиции при входе и выходе

- Начальная точка P_S
Эта точка программируется непосредственно перед APPR-кадром. P_S лежит вне контура, и подвод к ней выполняется без поправки на радиус ($R0$).
- Вспомогательная точка P_H
Подвод и отвод для некоторых форм траектории выполняется через вспомогательную точку P_H , координаты которой система ЧПУ рассчитывает, исходя из данных APPR- и DEP-кадров. Система ЧПУ перемещает от текущей позиции к вспомогательной точке P_H , заданной в последней подаче. Если точка была запрограммирована в последнем кадре позиционирования перед функцией подвода **FMAX**(позиционирование на ускоренном ходу), то ЧПУ выполняет подвод к вспомогательной точке P_H на ускоренном ходу.
- Первая точка контура P_A и последняя точка контура P_E
Первая точка контура P_A программируется в APPR-кадре, последняя точка контура P_E – при помощи любой функции траектории. Если APPR-кадр содержит также Z-координату, система ЧПУ перемещает инструмент сначала в плоскости обработки в точку P_H , а затем на заданную глубину по его оси.
- Конечная точка P_N
Позиция P_N лежит вне контура и рассчитывается из данных DEP-кадра. Если DEP-кадр также содержит Z-координату, то система ЧПУ перемещает инструмент сначала в плоскости обработки в точку P_N , а затем поднимает на заданную высоту по его оси.

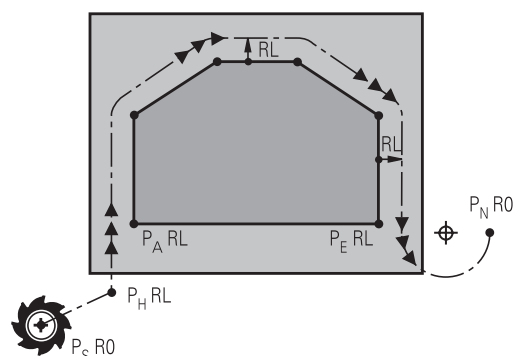

Краткое обозначение	Значение
APPR	англ. APPRoach = подвод
DEP	англ. DEParture = отвод
L	англ. Line = прямая
C	англ. Circle = окружность
T	Тангенциальный (плавный переход, по касательной)
N	Нормаль (перпендикуляр)



При позиционировании фактической позиции относительно вспомогательной точки P_H система ЧПУ не проверяет вероятность возникновения повреждений на заданном программой контуре. Необходимо проверить это с помощью тестовой графики!

Для функций APPR LT, APPR LN и APPR CT перемещение системой ЧПУ происходит от фактической позиции к вспомогательной точке P_H с последней запрограммированной подачей/ускоренным ходом. При выполнении функции APPR LCT перемещение системой ЧПУ во вспомогательную точку P_H производится с подачей, заданной в APPR-кадре. Если до кадра подвода подача еще не задавалась, система ЧПУ выдает сообщение об ошибке.

Полярные координаты

Точки контура для функций подвода/отвода, указанных ниже, можно запрограммировать при помощи полярных координат:

- APPR LT становится APPR PLT
- APPR LN становится APPR PLN
- APPR CT становится APPR PCT
- APPR LCT становится APPR PLCT
- DEP LCT становится DEP PLCT

Для этого нажмите оранжевую кнопку P после выбора клавишей Softkey функции подвода или отвода.

Поправка на радиус

Поправка на радиус программируется вместе с первой точкой контура P_A в APPR-кадре. DEP-кадры автоматически отменяют поправку на радиус!



При программировании **APPR LN** или **APPR CT** при помощи **RO**, управление останавливает обработку/моделирование сообщением об ошибке.

Эта процедура отличается от системы управления iTNC 530!

 
Программирование: программирование контуров

6.3 Вход в контур и выход из контура


Наезд по прямой с тангенциальным примыканием: APPR LT

Система ЧПУ перемещает инструмент по прямой от точки старта P_S к вспомогательной точке P_H . Оттуда перемещает его к первой точке контура P_A по прямой, являющейся касательной. Вспомогательная точка P_H находится на расстоянии **LEN** от первой точки контура P_A .

- ▶ Произвольная функция траектории: выполните подвод к начальной точке P_S
- ▶ Начните диалог при помощи кнопки **APPR/DEP** и клавиши Softkey **APPR LT**:



- ▶ Координаты первой точки контура P_A
- ▶ **LEN**: расстояние от вспомогательной точки P_H до первой точки контура P_A
- ▶ Поправка на радиус **RR/RL** для обработки

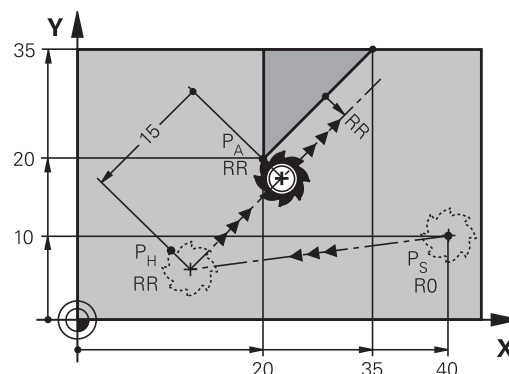


Примеры NC-кадров

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3	P_S подвод без поправки на радиус
8 APPR LT X+20 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100	P_A с поправкой на радиус RR, расстояние от P_H до P_A : LEN=15
9 L X+35 Y+35	Конечная точка первого элемента контура
10 L ...	Следующий элемент контура

Подвод по прямой перпендикулярно к первой точке контура: APPR LN

 - ▶ Произвольная функция траектории: выполните подвод к начальной точке P_S
- ▶ Начните диалог при помощи кнопки **APPR/DEP** и клавиши Softkey **APPR LN**:



- ▶ Координаты первой точки контура P_A
- ▶ Длина: расстояние от вспомогательной точки P_H . **LEN** всегда должно иметь положительное значение!
- ▶ Поправка на радиус **RR/RL** для обработки

Примеры NC-кадров


7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3	P_S подвод без поправки на радиус
8 APPR LN X+10 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100	P_A с поправкой на радиус RR
9 L X+20 Y+35	Конечная точка первого элемента контура
10 L ...	Следующий элемент контура

Наезд по круговой траектории с тангенциальным примыканием: APPR CT


Система ЧПУ перемещает инструмент по прямой от точки старта P_S к вспомогательной точке P_H . Оттуда она перемещает его по круговой траектории, плавно переходящей в первый элемент контура, к первой точке контура P_A .

Круговая траектория от точки P_H к P_A определяется на основании радиуса R и центрального угла CCA . Направление круговой траектории задается выполнением первого элемента контура.

 - ▶ Произвольная функция траектории: выполните подвод к начальной точке P_S
- ▶ Начните диалог при помощи кнопки **APPR/DEP** и клавиши Softkey **APPR CT**:



- ▶ Координаты первой точки контура P_A
- ▶ Радиус R круговой траектории
 - Подвод к заготовке со стороны, определенной поправкой на радиус: введите положительное значение для переменной R .
 - Подвод к заготовке с одной из ее сторон: введите отрицательное значение для R .
- ▶ Центральный угол CCA круговой траектории
 - Для CCA должно задаваться только положительное значение.
 - Максимальное значение ввода 360°
- ▶ Поправка на радиус **RR/RL** для обработки

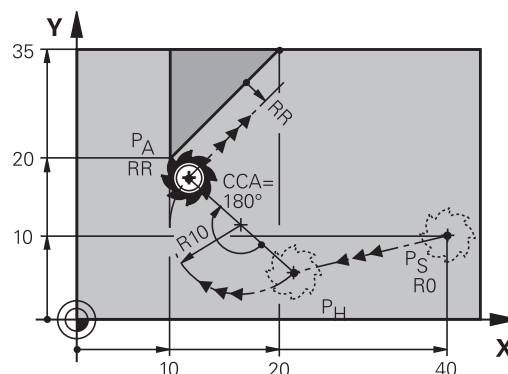

Примеры NC-кадров

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3	P_S подвод без поправки на радиус
8 APPR CT X+10 Y+20 Z-10 CCA180 R+10 RR F100	P_A с поправкой на радиус RR, радиус $R=10$
9 L X+20 Y+35	Конечная точка первого элемента контура
10 L ...	Следующий элемент контура


Программирование: программирование контуров

6.3 Вход в контур и выход из контура

Подвод вдоль контура по касательной дуге, плавно переходящей в прямую: APPR LCT

Система ЧПУ перемещает инструмент по прямой от точки старта P_S к вспомогательной точке P_H . Оттуда она перемещает его по круговой траектории к первой точке контура P_A . Подача, запрограммированная в APPR-кадре, действительна для всего отрезка, по которому перемещается система ЧПУ в кадре подвода (отрезок $P_S - P_A$).

Если в im Anfahrstanz запрограммировать все три главные оси X, Y и Z, система ЧПУ переместит инструмент из начальной точки P_S сначала в плоскость обработки, а затем по оси инструмента на вспомогательную точку P_H . От вспомогательной точки P_H к точке контура P_A управление перемещает инструмент только в плоскости обработки.

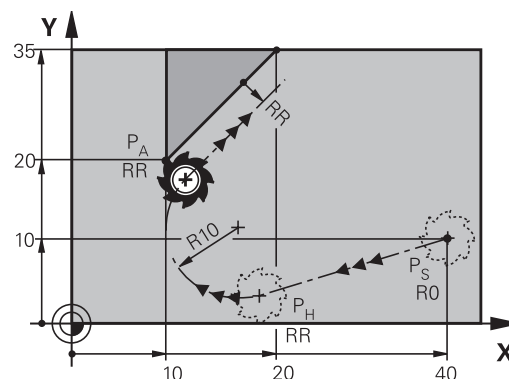


Следует учитывать эту процедуру при импортировании программ из более ранних версий систем управления. При необходимости выполните адаптацию программ.

Более ранние версии управления выполняют перемещение во вспомогательную точку P_H одновременно по всем трем главным осям.

Круговая траектория плавно переходит в прямую $P_S - P_H$, а также в первый элемент контура. Таким образом, она однозначно определена через радиус R .

 - ▶ Произвольная функция траектории: выполните подвод к начальной точке P_S
- ▶ Начните диалог при помощи кнопки **APPR/DEP** и клавиши Softkey **APPR LCT**:



- ▶ Координаты первой точки контура P_A
- ▶ Радиус R круговой траектории. Введите положительное значение для R
- ▶ Поправка на радиус **RR/RL** для обработки


Примеры NC-кадров

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3	P_S подвод без поправки на радиус
8 APPR LCT X+10 Y+20 Z-10 R10 RR F100	P_A с поправкой на радиус RR, радиус $R=10$
9 L X+20 Y+35	Конечная точка первого элемента контура
10 L ...	Следующий элемент контура


Отвод по прямой с тангенциальным примыканием: DEP LT

Система ЧПУ перемещает инструмент по прямой от последней точки контура P_E к конечной точке P_N . Прямая продолжает последний элемент контура. P_N находится на расстоянии LEN от P_E .

 - ▶ Запрограммируйте последний элемент контура с конечной точкой P_E и поправкой на радиус
- ▶ Начните диалог при помощи кнопки **APPR/DEP** и клавиши Softkey **DEP LT**:



- ▶ **LEN**: введите расстояние до конечной точки P_N от последнего элемента контура P_E

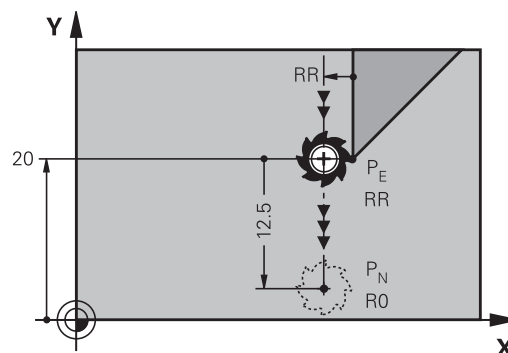


Примеры NC-кадров

23 L Y+20 RR F100	Последний элемент контура: P_E с поправкой на радиус
24 DEP LT LEN12.5 F100	Отвод на $LEN=12,5$ мм
25 L Z+100 FMAX M2	Выход из материала по оси Z, возврат, конец программы


Отвод по прямой перпендикулярно к последней точке контура: DEP LN

Система ЧПУ перемещает инструмент по прямой от последней точки контура P_E к конечной точке P_N . Прямая проходит перпендикулярно контуру в последней точке P_E . P_N находится от P_E на расстоянии, равном $LEN +$ радиус инструмента.

 - ▶ Запрограммируйте последний элемент контура с конечной точкой P_E и поправкой на радиус
- ▶ Начните диалог нажатием кнопки **APPR/DEP** и клавиши Softkey **DEP LN**:



- ▶ **LEN**: введите расстояние до конечной точки P_N . Важно: для **LEN** задавать только положительное значение!

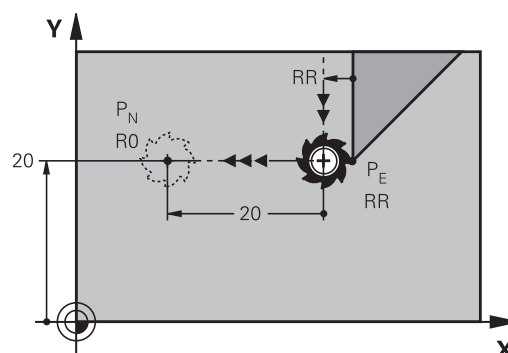

Примеры NC-кадров

23 L Y+20 RR F100	Последний элемент контура: P_E с поправкой на радиус
24 DEP LN LEN+20 F100	Для отвода от контура по нормали на $LEN=20$ мм
25 L Z+100 FMAX M2	Выход из материала по оси Z, возврат, конец программы

 
Программирование: программирование контуров

6.3 Вход в контур и выход из контура


Отвод по круговой траектории с тангенциальным примыканием: DEP CT

Система ЧПУ перемещает инструмент по круговой траектории от последней точки контура P_E к конечной точке P_N . Круговая траектория примыкает к последнему элементу контура по касательной.

- ▶ Запрограммируйте последний элемент контура с конечной точкой P_E и поправкой на радиус
- ▶ Начните диалог с помощью кнопки **APPR/DEP** и клавиши Softkey **DEP CT**:



- ▶ Центральный угол **ССА** круговой траектории
- ▶ Радиус **R** круговой траектории
 - Инструмент должен быть отведен от заготовки с той стороны, которая была задана коррекцией на радиус: введите положительное значение для **R**.
 - Инструмент должен быть отведен от заготовки со стороны, **противоположной** той, для которой была задана поправка на радиус: введите отрицательное значение для **R**.

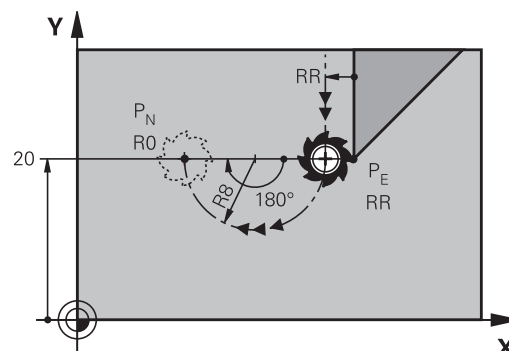

Примеры NC-кадров

23 L Y+20 RR F100	Последний элемент контура: PE с поправкой на радиус
24 DEP CT CCA 180 R+8 F100	Центральный угол=180°, Радиус круговой траектории=8 мм
25 L Z+100 FMAX M2	Выход из материала по оси Z, возврат, конец программы


Отвод вдоль контура по касательной дуге, плавно переходящей в прямую: DEP LCT

Система ЧПУ перемещает инструмент по круговой траектории от последней точки контура P_E к вспомогательной точке P_H . Оттуда она перемещает его по прямой к конечной точке P_N . Последний элемент контура и прямая $P_H - P_N$ имеют плавные переходы в круговую траекторию. Таким образом, круговая траектория однозначно определена через радиус **R**.

- ▶ Запрограммируйте последний элемент контура с конечной точкой P_E и поправкой на радиус
- ▶ Начните диалог с помощью кнопки **APPR/DEP** и клавиши Softkey **DEP LCT**:



- ▶ Введите координаты конечной точки P_N
- ▶ Радиус **R** круговой траектории. Введите положительное значение для **R**

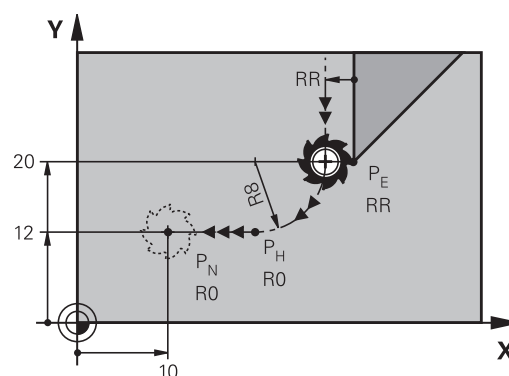

Примеры NC-кадров

23 L Y+20 RR F100	Последний элемент контура: PE с поправкой на радиус
24 DEP LCT X+10 Y+12 R+8 F100	Координаты PN, радиус круговой траектории=8 мм
25 L Z+100 FMAX M2	Выход из материала по оси Z, возврат, конец программы

6.4 Движение по траектории – декартовы координаты

Обзор функций траектории

Функциональная клавиша траектории	Функция	Движение инструмента	Вводимые данные	Страница
	Прямая L от англ.: Line	Прямая	Координаты конечной точки прямой	232
	Фаска: CHF от англ.: CHamFer	Фаска между двумя прямыми	Длина фаски	233
	Центр окружности CC ; от англ.: Circle Center	Отсутствует	Координаты центра окружности или полюса	235
	Дуга окружности C от англ.: Circle	Круговая траектория с центром окружности CC, идущая к конечной точке дуги окружности	Координаты конечной точки окружности, направление вращения	236
	Дуга окружности CR от англ.: Circle by Radius	Круговая траектория с указанием радиуса	Координаты конечной точки окружности, радиус окружности, направление вращения	237
	Дуга окружности CT от англ.: Circle Tangential	Круговая траектория с плавными переходами из предыдущего и к последующему элементу контура	Координаты конечной точки окружности	239
	Скругление углов RND от англ.: RouNDing of Corner	Круговая траектория с плавными переходами из предыдущего и к последующему элементу контура	Радиус угла R	234
	Программирование свободного контура FK	Прямая или круговая траектория с любым переходом к предыдущему элементу контура	смотри "Движения по траектории – Программирование свободного контура FK", Стр. 250	253

Программирование: программирование контуров


6.4 Движение по траектории – декартовы координаты

Прямая L

Система ЧПУ перемещает инструмент по прямой от его текущей позиции к конечной точке прямой. Точка старта является конечной точкой предыдущего кадра.



- ▶ Нажмите кнопку **L**, чтобы открыть кадр программы с движением по прямой
- ▶ **Координаты** конечной точки прямой, если необходимо
- ▶ **Поправка на радиус RL/RR/RO**
- ▶ **Подача F**
- ▶ **Дополнительная M-функция**

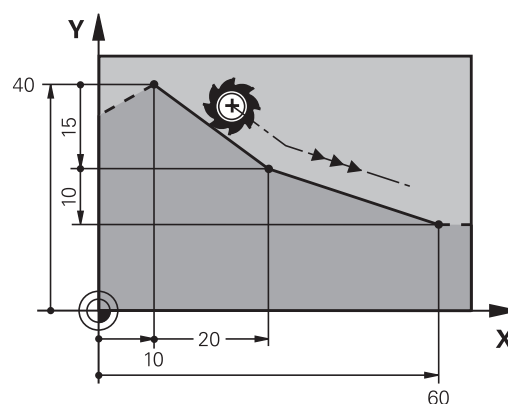

Примеры NC-кадров

```
7 L X+10 Y+40 RL F200 M3
```

```
8 L IX+20 IY-15
```

```
9 L X+60 IY-10
```

Назначение фактической позиции

Кадр прямой (G01-кадр) можно формировать также с помощью кнопки "ПРИСВОЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ":

- ▶ В режиме работы "Ручное управление" следует переместить инструмент в позицию, которую вы намерены ему присвоить
- ▶ Смените индикацию экрана на программирование
- ▶ Выберите кадр программы, за которым должен быть вставлен кадр прямой



- ▶ Нажмите кнопку "ПРИСВОЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ": ЧПУ сформирует кадр прямой с координатами фактической позиции


Вставка фаски между двумя прямыми

На углах контура, возникающих на пересечении двух прямых, можно снять фаску.

- В кадрах прямых перед **CHF**-кадром и после него следует запрограммировать обе координаты плоскости, на которой выполняется фаска
- Поправка на радиус перед **CHF**-кадром и после него должна быть одинаковой
- Фаска должна выполняться инструментом, вызванным в данный момент



- ▶ **Снятие фаски:** длина фаски, если необходимо:
- ▶ **Подача F** (активна только в **CHF**-кадре)

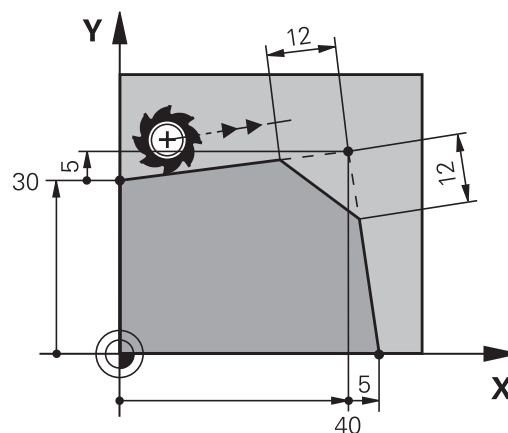

Примеры NC-кадров

7 L X+0 Y+30 RL F300 M3

8 L X+40 IY+5

9 CHF 12 F250

10 L IX+5 Y+0



Нельзя начинать контур **CHF**-кадром.
Фаска снимается только на плоскости обработки.
Подвод к удаленной при снятии фаски угловой точке не выполняется.
Заданная в **CHF**-кадре подача действует только во время выполнения данного **CHF**-кадра. Затем снова действует подача, запрограммированная перед **CHF**-кадром.

Скругление углов RND

Функция **RND** скругляет углы контура.

Инструмент перемещается по круговой траектории, плавно примыкающей как к предыдущему, так и к последующему элементу контура.

Скругление должно выполняться при помощи вызванного в данный момент инструмента.



- ▶ **Радиус скругления:** радиус дуги окружности, если необходимо:
- ▶ **Подача F** (активна только в **RND**-кадре)


Примеры NC-кадров

5 L X+10 Y+40 RL F300 M3

6 L X+40 Y+25

7 RND R5 F100

8 L X+10 Y+5

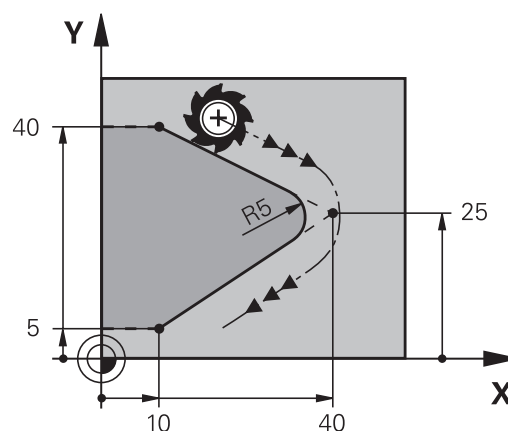

Предыдущий и последующий элемент контура должны содержать обе координаты плоскости, на которой производится скругление углов. Если контур обрабатывается без поправки на радиус инструмента, следует ввести обе координаты плоскости обработки.

Подвод к угловой точке не выполняется.

Запрограммированная в **RND**-кадре подача действительна только в данном **RND**-кадре. Затем снова принимается подача, запрограммированная перед **RND**-кадром.

RND-кадр можно использовать для плавного подвода к контуру


Центр окружности СС

Центр окружности задается для круговых траекторий, программируемых с помощью клавиши С (круговая траектория С). Для этого

- следует ввести декартовы координаты центра окружности на плоскости обработки или
- назначить последнюю запрограммированную позицию, или
- назначить координаты клавишей "НАЗНАЧЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ"



- ▶ Ввод координат для центра окружности или для того, чтобы присвоить последнюю вводившуюся позицию: введите без координат

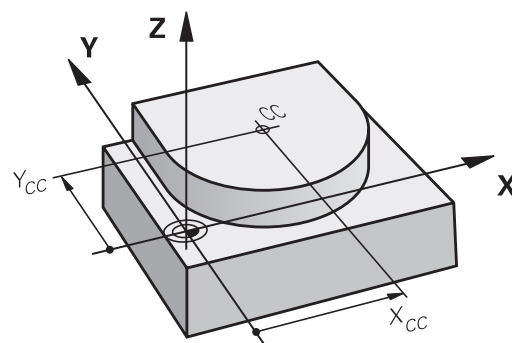

Примеры NC-кадров

```
5 CC X+25 Y+25
```

или

```
10 L X+25 Y+25
```

```
11 CC
```

Строки программы 11 и не относятся к рисунку.

Срок действия

Координаты центра окружности сохраняются до того момента, когда будет запрограммирован новый центр окружности.

Инкрементный ввод центра окружности

Координата центра окружности, введенная в приращениях, всегда соотносится с последней запрограммированной позицией инструмента.



С помощью СС обозначается позиция в качестве центра окружности: инструмент не перемещается на эту позицию.

Центр окружности является одновременно полюсом для полярных координат.

Программирование: программирование контуров

6.4 Движение по траектории – декартовы координаты

Круговая траектория C вокруг центра окружности CC

Перед программированием круговой траектории задайте центр окружности CC. Последняя запрограммированная позиция инструмента перед круговой траекторией является ее начальной точкой.

- ▶ Переместите инструмент в точку старта круговой траектории



- ▶ Введите координаты центра окружности



- ▶ Введите координаты конечной точки дуги окружности, если необходимо:
- ▶ Направление вращения DR
- ▶ Подача F
- ▶ Дополнительная M-функция



Система ЧПУ выполняет круговые перемещения, как правило, в активной плоскости обработки. При программировании окружностей, не лежащих в активной плоскости обработки, например, C Z... X... DR+ для оси инструмента Z с одновременным вращением, система ЧПУ выполняет движение по пространственной окружности, т.е. в 3 осях (опция ПО номер #8).

Примеры NC-кадров

```
5 CC X+25 Y+25
```

```
6 L X+45 Y+25 RR F200 M3
```

```
7 C X+45 Y+25 DR+
```

Полная окружность



Задайте для конечной точки те же координаты, что и для точки старта.



Точка старта и конечная точка движения по окружности должны лежать на круговой траектории.

Допуск ввода: не более 0,016 мм (выбирается через параметр станка **circleDeviation**).

Наименьшая окружность, по которой может производиться перемещение - 0,0016 мкм.

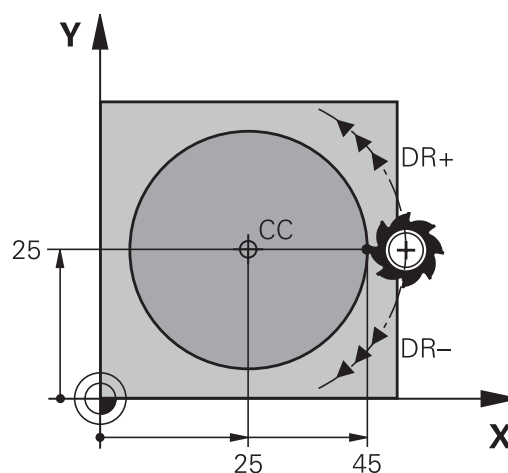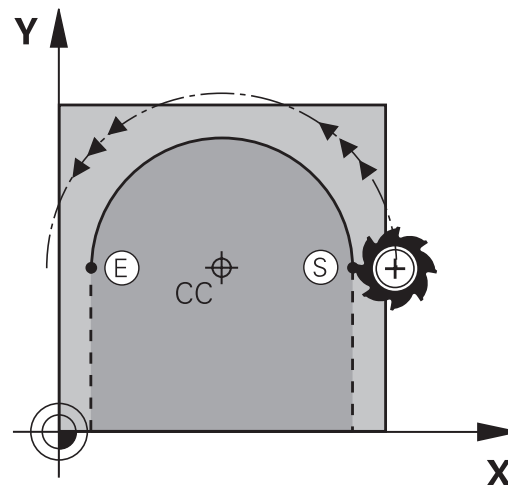


Круговая траектория CR с заданным радиусом

Инструмент перемещается по круговой траектории с радиусом R.



- ▶ **Координаты** конечной точки дуги окружности
- ▶ **Радиус R** Внимание: знак числа определяет величину дуги окружности!
- ▶ **Направление вращения DR** Внимание: знак числа определяет вогнутый или выпуклый изгиб!
- ▶ **Дополнительная M-функция**
- ▶ **Подача F**

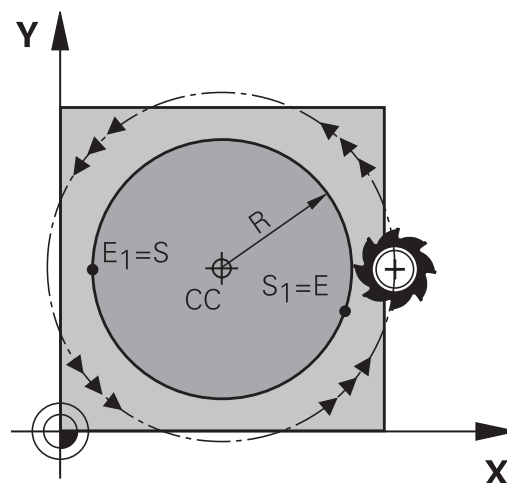

Полная окружность

Для полного круга последовательно программируются два кадра окружности:

Конечная точка первого полуокружности является точкой старта для второго. Конечная точка второго полуокружности является точкой старта для первого.

Центральный угол CCA и радиус дуги окружности R

Точка старта и конечная точка на контуре могут соединяться с помощью четырех разных дуг с одинаковым радиусом:

Меньшая дуга окружности: $CCA < 180^\circ$

Радиус имеет положительный знак числа $R > 0$


Большая дуга окружности: $CCA > 180^\circ$

Радиус имеет отрицательный знак числа $R < 0$

При помощи направления вращения задается изгиб дуги окружности: наружу (выпуклая) или внутрь (вогнутая):

Выпуклая: направление вращения **DR-** (с поправкой на радиус **RL**)

Вогнутая: направление вращения **DR+** (с поправкой на радиус **RL**)

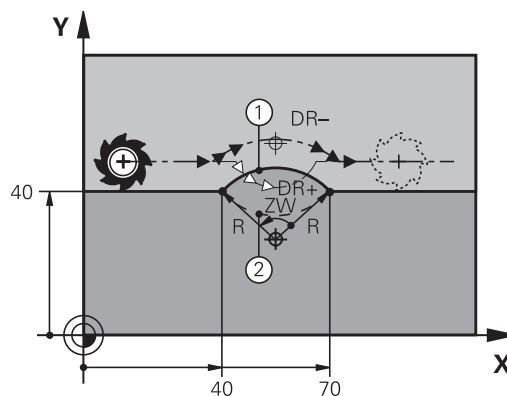

Расстояние между точкой старта и конечной точкой диаметра окружности не может превышать диаметра окружности.

Максимальный радиус составляет 99,9999 м.

Угловые оси A, B и C поддерживаются.

Круговая траектория СТ с плавным переходом


Инструмент перемещается по дуге окружности, примыкающей по касательной к элементу контура, ранее запрограммированному до дуги.

Переход является “плавным”, если в точке пересечения элементов контура не возникает точки перегиба или угловой точки, т.е. элементы контура переходят друг в друга непрерывно.

Элемент контура, к которому плавно примыкает дуга окружности, программируется непосредственно перед СТ-кадром. Для этого требуется не менее двух кадров позиционирования.



- ▶ Координаты конечной точки дуги окружности, если требуется:
- ▶ Подача F
- ▶ Дополнительная M-функция

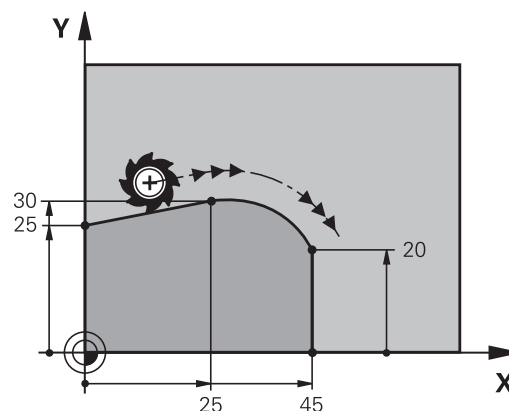

Примеры NC-кадров

7 L X+0 Y+25 RL F300 M3

8 L X+25 Y+30

9 СТ X+45 Y+20

10 L Y+0




СТ-кадр и запрограммированный ранее элемент контура должны содержать обе координаты плоскости, в которой выполняется дуга окружности!

Программирование: программирование контуров

6.4 Движение по траектории – декартовы координаты


Пример: движения по прямой и фаски в декартовой системе координат

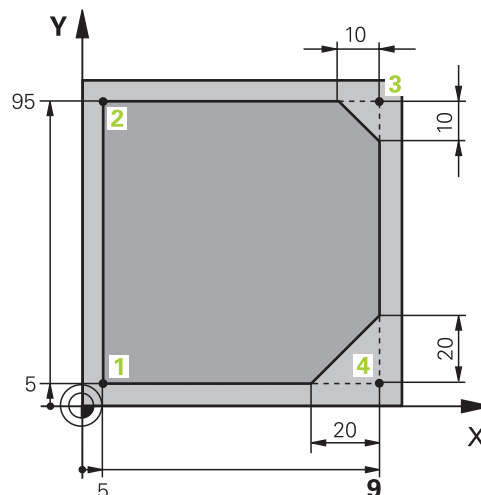

0 BEGIN PGM LINEAR MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Определение заготовки для графического моделирования
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4000	Вызов инструмента с осью шпинделя и частотой вращения шпинделя
4 L Z+250 R0 FMAX	Вывод инструмента из материала по оси шпинделя на ускоренном ходу FMAX
5 L X-10 Y-10 R0 FMAX	Предварительное позиционирование инструмента
6 L Z-5 R0 F1000 M3	Перемещение на глубину обработки с подачей F = 1000 мм/мин
7 APPR LT X+5 Y+5 LEN10 RL F300	Подвод к контуру в точке 1 по прямой с плавным переходом
8 L Y+95	Подвод к точке 2
9 L X+95	Точка 3: первая прямая для угла 3
10 CHF 10	Программирование фаски длиной 10 мм
11 L Y+5	Точка 4: вторая прямая для угла 3, первая прямая для угла 4
12 CHF 20	Программирование фаски длиной 20 мм
13 L X+5	Подвод к последней точке контура 1, вторая прямая для угла 4
14 DEP LT LEN10 F1000	Отвод от контура по прямой, касательной к окружности
15 L Z+250 R0 FMAX M2	Отвод инструмента, конец программы
16 END PGM LINEAR MM	

Движение по траектории – декартовы координаты 6.4

Пример: круговое движение в декартовой системе координат

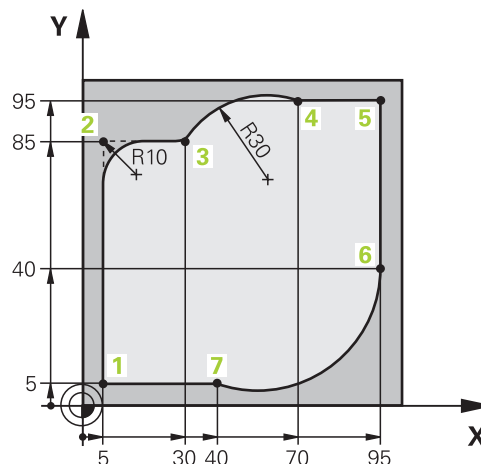


0 BEGIN PGM CIRCULAR MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Определение заготовки для графического моделирования
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4000	Вызов инструмента с осью шпинделя и частотой вращения шпинделя
4 L Z+250 R0 FMAX	Вывод инструмента из материала по оси шпинделя на ускоренном ходу FMAX
5 L X-10 Y-10 R0 FMAX	Предварительное позиционирование инструмента
6 L Z-5 R0 F1000 M3	Перемещение на глубину обработки с подачей F = 1000 мм/мин
7 APPR LCT X+5 Y+5 R5 RL F300	Подвод к контуру в точке 1 по дуге с плавным переходом
8 L X+5 Y+85	Точка 2: первая прямая для угла 2
9 RND R10 F150	Ввод радиуса R = 10 мм, подача: 150 мм/мин
10 L X+30 Y+85	Подвод к точке 3: точка старта окружности с CR
11 CR X+70 Y+95 R+30 DR-	Подвод к точке 4: конечная точка окружности с CR, радиус 30 мм
12 L X+95	Подвод к точке 5
13 L X+95 Y+40	Подвод к точке 6
14 CT X+40 Y+5	Подвод к точке 7: конечная точка окружности, дуга окружности с плавным переходом в точку 6, система ЧПУ рассчитывает радиус самостоятельно
15 L X+5	Подвод к последней точке контура 1
16 DEP LCT X-20 Y-20 R5 F1000	Отвод от контура по круговой траектории с плавным переходом
17 L Z+250 R0 FMAX M2	Отвод инструмента, конец программы
18 END PGM CIRCULAR MM	

Программирование: программирование контуров

6.4 Движение по траектории – декартовы координаты

Пример: круг в декартовой системе

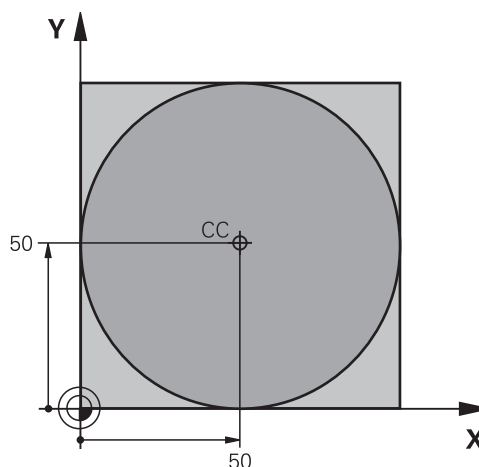

0 BEGIN PGM C-CC MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Определение заготовки
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S3150	Вызов инструмента
4 CC X+50 Y+50	Определение центра окружности
5 L Z+250 R0 FMAX	Отвод инструмента
6 L X-40 Y+50 R0 FMAX	Предварительное позиционирование инструмента
7 L Z-5 R0 F1000 M3	Перемещение на глубину обработки
8 APPR LCT X+0 Y+50 R5 RL F300	Подвод к точке старта окружности по круговой траектории с плавным переходом
9 C X+0 DR-	Подвод к конечной точке окружности (=точке старта окружности)
10 DEP LCT X-40 Y+50 R5 F1000	Отвод от контура по круговой траектории с плавным переходом
11 L Z+250 R0 FMAX M2	Отвод инструмента, конец программы
12 END PGM C-CC MM	

6.5 Движение по траектории – полярные координаты









Обзор

С помощью полярных координат положение определяется углом **PA** и расстоянием **PR** от заранее заданного полюса **CC**.

Полярные координаты применяются преимущественно в следующих случаях:

- позиции на дугах окружности
- Чертежи инструмента с данными углов, например, для окружностей центров отверстий

Обзор функций траекторий с полярными координатами

Функциональная клавиша траектории	Движение инструмента	Вводимые данные	Страница
 + 	прямая	Полярный радиус, полярный угол конечной точки прямой	244
 + 	Круговая траектория вокруг центра окружности/ полюса к конечной точке дуги окружности	Полярный угол конечной точки окружности, направление вращения	245
 + 	Круговая траектория с плавным примыканием к предыдущему элементу контура	Полярный радиус, полярный угол конечной точки окружности	245
 + 	Перекрытие круговой траектории прямой	Полярный радиус, полярный угол конечной точки окружности, координата конечной точки на оси инструментов	246

Программирование: программирование контуров


6.5 Движение по траектории – полярные координаты

Начало полярных координат: Pol CC

Полус CC можно установить в любом месте программы обработки, до введения позиций полярными координатами. Последовательность действий при задании полюса такая же, как при программировании центра окружности.



- **Координаты:** задайте декартовы координаты полюса или введите последнюю запрограммированную позицию: не вводите координаты. Задайте полюс, прежде чем запрограммировать полярные координаты. Программировать полюс следует только в системе декартовых координат. Полюс действителен до тех пор, пока оператором не будет задан новый полюс.

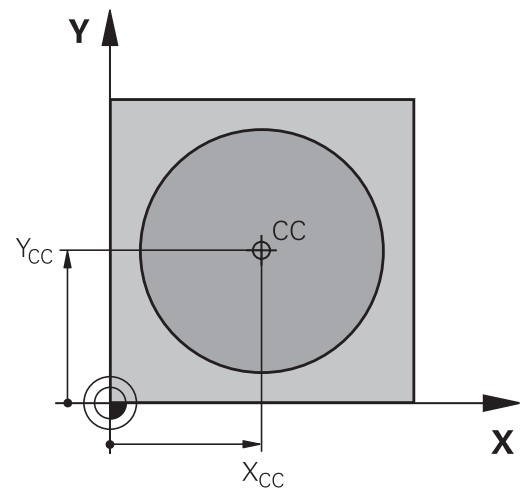

Примеры NC-кадров

12 CC X+45 Y+25

Прямая LP

Инструмент перемещается по прямой из своей текущей позиции в конечную точку прямой. Точка старта является конечной точкой предыдущего кадра.




- **Полярные координаты-радиус PR:** введите расстояние от конечной точки прямой до полюса CC



- **Полярные координаты-угол PA:** угловое положение конечной точки прямой между -360° и $+360^\circ$

Знак числа PA задан базовой осью угла:

- Угол между отправной осью угла и PR против часовой стрелки: $PA > 0$
- Угол между отправной осью угла и PR по часовой стрелке: $PA < 0$

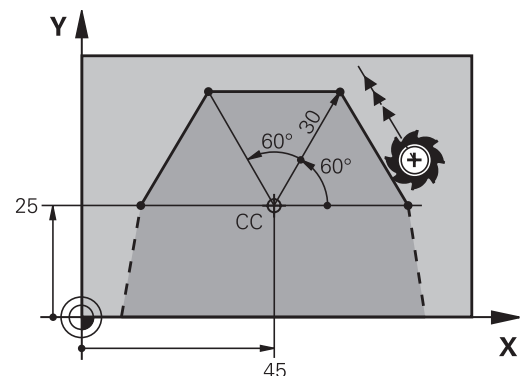

Примеры NC-кадров

12 CC X+45 Y+25

13 LP PR+30 PA+0 RR F300 M3

14 LP PA+60

15 LP IPA+60

16 LP PA+180

Круговая траектория CP вокруг полюса CC


Радиус полярных координат **PR** одновременно является радиусом дуги окружности. **PR** определяется расстоянием от точки старта до полюса **CC**. Последняя запрограммированная позиция инструмента перед круговой траекторией является ее начальной точкой.



- ▶ **Полярные координаты-угол PA:** угловое положение конечной точки прямой между $-99999,9999^\circ$ и $+99999,9999^\circ$



- ▶ **Направление вращения DR**

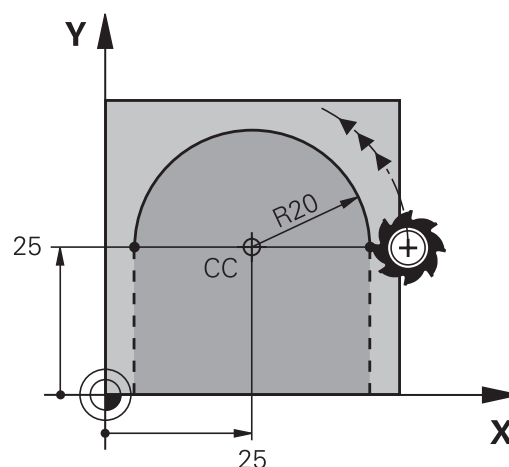

Примеры NC-кадров

18 CC X+25 Y+25

19 LP PR+20 PA+0 RR F250 M3

20 CP PA+180 DR+



При вводе перемещений в приращениях значения **DR** и **PA** следует указывать с одинаковым знаком. Следует учитывать эту процедуру при импортировании программ из более ранних версий систем управления. При необходимости выполните адаптацию программ.

Круговая траектория CTPc плавным переходом

Инструмент перемещается по круговой траектории, плавно переходящей из предыдущего элемента контура.




- ▶ **Полярные координаты-радиус PR:** введите расстояние конечной точки прямой до полюса **CC**



- ▶ **Полярные координаты-угол PA:** угловое положение конечной точки круговой траектории



Полюс **не** является центром окружности контура!

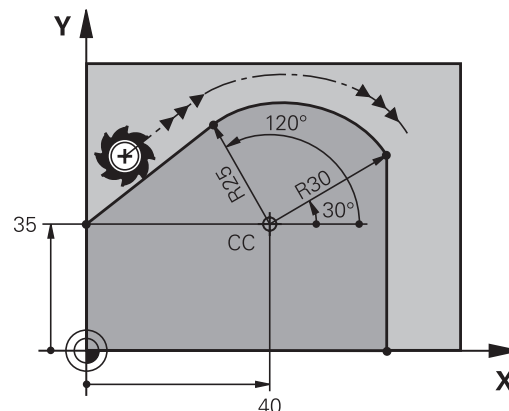

Примеры NC-кадров

12 CC X+40 Y+35

13 L X+0 Y+35 RL F250 M3

14 LP PR+25 PA+120

15 CTP PR+30 PA+30

16 L Y+0


Программирование: программирование контуров

6.5 Движение по траектории – полярные координаты

Винтовая линия (спираль)

Винтовая линия является суперпозицией прямолинейного движения на круговое движение в перпендикулярной ему плоскости. Круговая траектория программируется на главной плоскости.

Движение по винтовой траектории можно программировать только в полярных координатах.

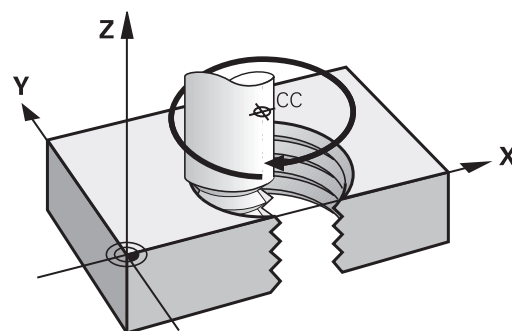

Применение

- Внутренняя и наружная резьба большого диаметра
- Смазочные канавки

Расчет винтовой линии

Для программирования требуются инкрементальные данные суммарного угла, под которым инструмент перемещается по винтовой линии, и общая высота винтовой линии.

Количество витков n : витки резьбы + перебеги резьбы в начале и в конце

Общая высота h : Шаг резьбы P x количество витков n

Инкрементальный общий угол IPA : количество витков x 360° + угол для начала резьбы + угол для перебега резьбы

Начальная координата Z : Шаг резьбы P x (витки резьбы + перебеги в начале резьбы)

Форма винтовой линии

В таблице показана взаимосвязь между рабочим направлением, направлением вращения и поправкой на радиус для определенных форм траектории.

Внутренняя резьба	Направление обработки	Направление вращения	Поправка на радиус
правая	Z+	DR+	RL
левая	Z+	DR-	RR
правая	Z-	DR-	RR
левая	Z-	DR+	RL

Наружная резьба


правая	Z+	DR+	RR
левая	Z+	DR-	RL
правая	Z-	DR-	RL
левая	Z-	DR+	RR

Программирование винтовой линии



Введите направление вращения и инкрементный полный угол IPA с тем же знаком числа, иначе инструмент может переместиться по неправильной траектории.

Для полного угла IPA можно ввести значение от $-99\,999,9999^\circ$ до $+99\,999,9999^\circ$.

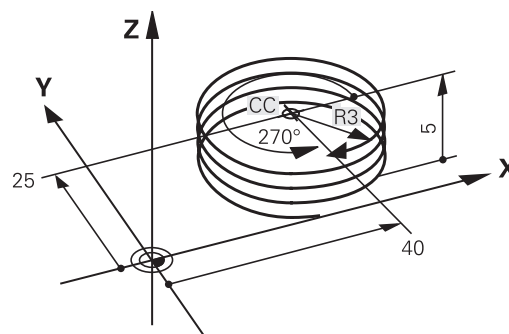

- ▶ **Полярные координаты-угол:** ввести инкрементно общий угол, под которым инструмент перемещается по винтовой линии. После ввода угла выберите ось инструмента с помощью клавиши выбора оси.



- ▶ Введите координату для высоты винтовой линии в приращениях
- ▶ **Направление вращения DR**
Винтовая линия по часовой стрелке: DR–
Винтовая линия против часовой стрелки: DR+
- ▶ Введите поправку на радиус согласно таблице

Пример NC-кадров: резьба M6 x 1 мм, с 5 витками


12 CC X+40 Y+25

13 L Z+0 F100 M3

14 LP PR+3 PA+270 RL F50

15 CP IPA-1800 IZ+5 DR-

Пример: спираль

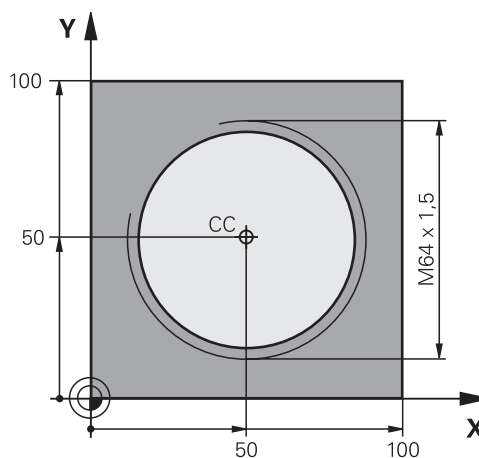

0 BEGIN PGM HELIX MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Определение заготовки
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S1400	вызовом инструмента
4 L Z+250 R0 FMAX	Отвод инструмента
5 L X+50 Y+50 R0 FMAX	Предварительное позиционирование инструмента
6 CC	Последняя запрограммированная позиция задается в качестве полюса
7 L Z-12,75 R0 F1000 M3	Перемещение на глубину обработки
8 APPR PCT PR+32 PA-182 CCA180 R+2 RL F100	Подвод к контуру по окружности с плавным переходом
9 CP IPA+3240 IZ+13.5 DR+ F200	Перемещение по спирали
10 DEP CT CCA180 R+2	Отвод от контура по окружности с плавным переходом
11 L Z+250 R0 FMAX M2	Отвод инструмента, конец программы
12 END PGM HELIX MM	

Программирование: программирование контуров

6.6 Движения по траектории – Программирование свободного контура FK


6.6 Движения по траектории – Программирование свободного контура FK

Общие положения

Чертежи заготовок, не соответствующие NC-стандарту, часто содержат координаты, которые невозможно ввести при помощи серых диалоговых клавиш. Так например, возможны

- известные координаты могут находиться на элементе контура или вблизи него,
- данные о координатах относятся к другому элементу контура, или
- данные о направлении и данные прохода контура известны.

Такие данные программируются непосредственно с помощью FK-программирования. Система ЧПУ рассчитывает контур на основании известных данных о координатах и поддерживает диалог программирования с помощью интерактивной FK-графики. На рисунке справа вверху отображены размеры, которые проще всего ввести путем FK-программирования.

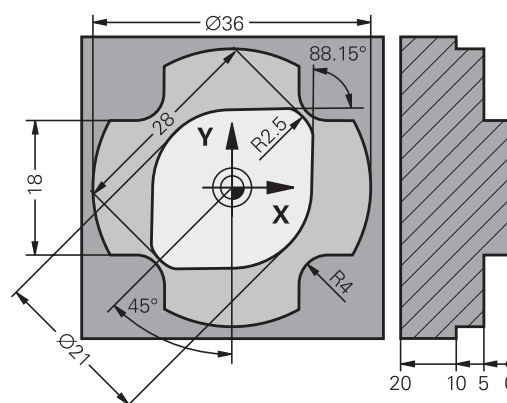



Соблюдайте следующие условия для FK-программирования

Элементы контура можно программировать в режиме программирования свободного контура только на плоскости обработки.

Плоскость обработки FK-программирования определяется по следующей иерархии:

- 1. По плоскости, описываемой в **FPOL**-кадре
- 2. В **Z/X**-плоскости, если выполняется FK-последовательность в режиме точения
- 3. Посредством уровня обработки, введенного в **TOOL CALL** (например, **TOOL CALL 1**
TOOL CALLZ = уровень X/Y)
- 4. Если ничего не затрагивается, активен стандартный уровень X/Y

Отображение клавиш FK-Softkey зависит от оси шпинделя в определении заготовки. К пример, при введении в определении заготовки оси шпинделя **Z**, система ЧПУ отображает только клавиши Softkeys FK для уровня X/Y.

Введите все доступные для каждого элемента контура данные. Также задайте в каждом кадре неизменяемые данные. Незапрограммированные данные считаются неизвестными!

Q-параметры допускаются во всех FK-элементах кроме элементов с относительными ссылками (например, **RX** или **RAN**), то есть элементах, относящихся к другим NC-кадрам.

Если в программе используется сочетание стандартного программирования и FK-программирования, то каждый фрагмент, запрограммированный в режиме FK-программирования, должен быть определен однозначно.

Системе ЧПУ необходима четко установленная точка, на основании которой проводятся расчеты. Непосредственно перед FK-фрагментом серыми клавишами задается позиция, содержащая обе координаты плоскости обработки. В этом кадре Q-параметры не задаются.

Если первый кадр FK-фрагмента является **FCT**- или **FLT**-кадром, то перед ним следует запрограммировать не менее двух NC-кадров при помощи серых диалоговых клавиш, чтобы однозначно установить направление подвода. Фрагмент FK не может начинаться сразу после метки **LBL**.

Программирование: программирование контуров

6.6 Движения по траектории – Программирование свободного контура FK

Графика при FK-программировании



Для использования графики в процессе FK-программирования выберите режим разделения экрана дисплея ПРОГРАММА + ГРАФИКА, смотри "Программирование", Стр. 80

Неполные данные о координатах часто не позволяют однозначно задать контур заготовки. В этом случае система ЧПУ отображает различные решения в окне FK-графики, а оператор выбирает подходящее. FK-графика отображает контур заготовки в нескольких цветах:

- синий:** элемент контура определен однозначно. Последний элемент FK выделяется синим только после движения отвода, несмотря на однозначное определение, например, посредством CLSD-.
- зеленый:** введенные данные допускают несколько решений; оператор выбирает правильное.
- красный:** введенные данные не определяют контур в достаточной мере; следует ввести дополнительные данные.

Если данные допускают несколько вариантов решения, и элемент контура отображается зеленым цветом, то правильный контур выбирается следующим образом:

ПОКАЗАТЬ
РЕШЕНИЕ

- ▶ Нажимайте Softkey **ПОКАЗАТЬ РЕШЕНИЕ** до появления правильного изображения элемента контура. Используйте функцию масштабирования (2-я панель Softkey), если возможные решения не различаются в стандартном отображении.

ВЫБОР
РЕШЕНИЯ

- ▶ Указанный элемент контура соответствует данным чертежа: подтвердите выбор при помощи клавиши Softkey **ВЫБОР РЕШЕНИЯ**

Если указанный зеленым цветом контур не должен вводиться в программу, следует нажать клавишу Softkey **ЗАВЕРШИТЬ ВЫБОР**, чтобы продолжить FK-диалог.




Выбор выделенных зеленым цветом элементов контура следует подтвердить как можно раньше клавишей Softkey **ВЫБОР РЕШЕНИЯ**, чтобы ограничить количество возможных вариантов для последующих элементов контура. Производитель станка может выбрать другие цвета для отображения FK-графики.

Индикация номеров кадров в окне графики

Для отображения номеров кадров в окне графики:

SHOW
OMIT
BLOCK NO.

 
 
 
 
 
- ▶ Установите Softkey **ВЫКЛ. ИНДИК. НОМ. КАДРА** на **ИНДИКАЦИЯ** (3-я панель Softkey)

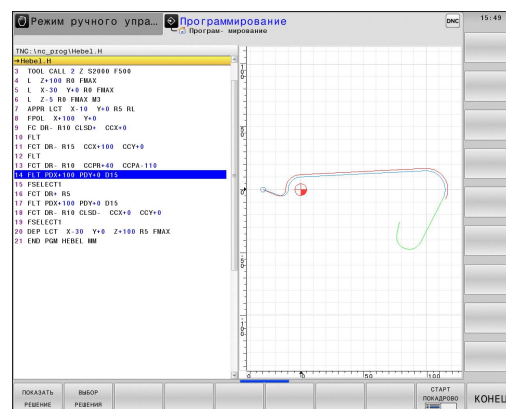


 
Открытие диалога FK-программирования

При нажатии серой клавиши функции траектории FK ЧПУ покажет клавиши Softkey, при помощи которых можно начать FK-диалог: см. таблицу ниже. Для выхода из меню клавиш Softkey повторно нажмите клавишу FK.

Если Вы начинаете FK-диалог одной из этих клавиш Softkey, то ЧПУ показывает другие панели Softkey для ввода известных координат или данных направления, а также данных о форме контура.

Экранная клавиша	FK-элемент
	Прямая с плавным переходом
	Прямая без плавного перехода
	Дуга окружности с плавным переходом
	Дуга окружности без плавного перехода
	Координаты полюса при FK-программировании

Координаты полюса при FK-программировании

-  ▶ Отображение клавиш Softkey для FK-программирования: нажмите кнопку FK
-  ▶ Начало диалога определения полюса: нажмите клавишу Softkey FPOL Система ЧПУ отобразит клавиши Softkey осей активной плоскости обработки
- ▶ С помощью этих клавиш Softkey введите координаты полюса



Координаты полюса при FK-программировании остаются активными до тех пор, пока не будет задан новый полюс при помощи FPOL.

Программирование: программирование контуров

6.6 Движения по траектории – Программирование свободного контура FK

Программирование произвольных прямых

Прямая без плавного перехода



- ▶ Отображение клавиш Softkey для FK-программирования: нажмите кнопку FK



 
- ▶ Начало диалога для произвольной прямой: нажмите клавишу Softkey FL. Система ЧПУ покажет остальные клавиши Softkey
- ▶ Введите в кадр все известные данные при помощи клавиш Softkey. FK-графика отображает запрограммированный контур красным цветом до тех пор, пока введенных данных не будет достаточно. Несколько решений графика изображает зелёным цветом (смотри "Графика при FK-программировании", Стр. 252)

Прямая с плавным переходом

Если прямая примыкает к другому элементу контура по касательной, откройте диалог клавишей Softkey FLT:



- ▶ Отображение клавиш Softkey для FK-программирования: нажмите кнопку FK




- ▶ Начало диалога: нажмите клавишу Softkey FLT
- ▶ При помощи клавиш Softkey введите в кадр все известные данные

Программирование произвольных круговых траекторий

Круговая траектория без плавного перехода



 - ▶ Отображение клавиш Softkey для FK-программирования: нажмите кнопку **FK**




- ▶ Начало диалога для FK-программирования дуги окружности: нажмите клавишу Softkey **FC**; ЧПУ отобразит клавиши Softkey для прямого ввода данных для круговой траектории или данных для центра окружности.
- ▶ При помощи клавиш Softkey введите все известные данные в кадр: FK-графика отображает запрограммированный контур красным цветом до тех пор, пока не будет введено достаточно данных. Несколько решений графика изображает зелёным цветом (смотри "Графика при FK-программировании", Стр. 252)

Круговая траектория с плавным переходом

Если круговая траектория примыкает к другому элементу контура по касательной, начните диалог нажатием клавиши Softkey **FCT**:



 - ▶ Отображение клавиш Softkey для FK-программирования: нажмите кнопку **FK**



- ▶ Начало диалога: нажмите клавишу Softkey **FCT**
- ▶ При помощи клавиш Softkey введите в кадр все известные данные

Программирование: программирование контуров

 
 
6.6 Движения по траектории – Программирование свободного контура FK

Возможности ввода



Координаты конечных точек

Экранные клавиши

Известные данные



Декартовы координаты X и Y

  


Полярные координаты относительно FPOL

Примеры NC-кадров

7 FPOL X+20 Y+30

8 FL IX+10 Y+20 RR F100


9 FCT PR+15 IPA+30 DR+ R15

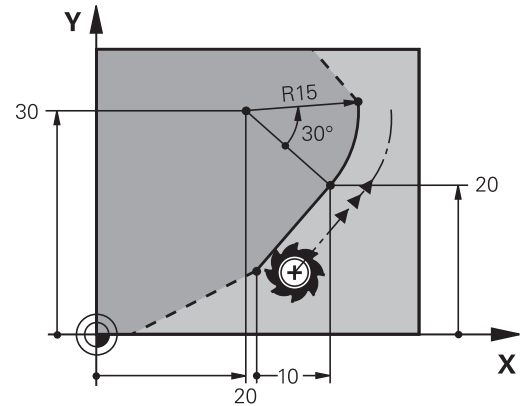


Направление и длина элементов контура

Экранные клавиши

 
Известные данные



длина прямых

 


угол подъема прямой

 



Длина хорды LEN фрагмента дуги окружности



 Угол подъема AN касательной на входе



Центральный угол фрагмента дуги окружности

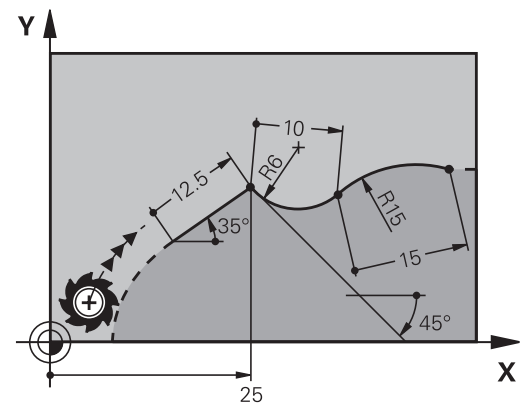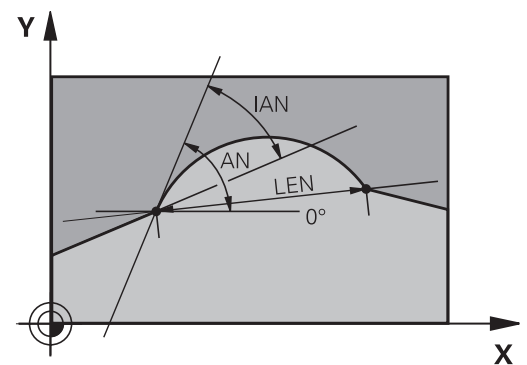

Внимание, опасность повреждения инструмента и заготовки!

Угол подъема, который был задан в инкрементах (IAN), привязывает ЧПУ к направлению, заданному в последнем кадре перемещения. Программы, содержащие угол подъема в инкрементах, и программы, созданные на iTNC 530 или старых версиях системы ЧПУ, не совместимы.

Примеры NC-кадров

27 FLT X+25 LEN 12.5 AN+35 RL F200

28 FC DR+ R6 LEN 10 AN-45

29 FCT DR- R15 LEN 15

Движения по траектории – Программирование свободного контура FK 6.6


Центр окружности CC, радиус и направление вращения в FC-/FCT-кадре

Для свободно программируемых круговых траекторий ЧПУ рассчитывает центр окружности, исходя из введенных данных. Благодаря этому можно программировать полный круг в кадре также при помощи FK-программирования.

Если вам необходимо определить центр окружности через полярные координаты, полюс следует определять не с помощью CC, а посредством функции FPOL. Действие функции FPOL сохраняется до следующего кадра, содержащего функцию FPOL, и задается в декартовых координатах.





Стандартно запрограммированный или рассчитанный центр окружности в новом FK-фрагменте не сохраняется в качестве полюса или центра окружности: если запрограммированные в обычном режиме программирования полярные координаты относятся к полюсу, определенному ранее в CC-кадре, то после FK-фрагмента координаты этого полюса задаются повторно при помощи CC-кадра.


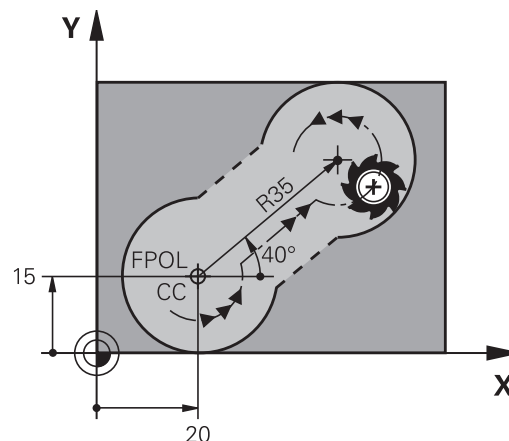


Экранные клавиши

  
Известные данные



Центр в декартовых координатах

  

Центр в полярных координатах

 

Направление вращения круговой траектории



Радиус круговой траектории

Примеры NC-кадров

10 FC CCX+20 CCY+15 DR+ R15

11 FPOL X+20 Y+15

12 FL AN+40

13 FC DR+ R15 CCPR+35 CCPA+40

 
Программирование: программирование контуров

6.6 Движения по траектории – Программирование свободного контура FK

Замкнутые контуры

Клавишей Softkey **CLSD** помечаются начало и конец замкнутого контура. Благодаря этому уменьшается количество возможных решений для последнего элемента контура.

CLSD вводится дополнительно к другим данным о контуре в первом и последнем кадре FK-фрагмента.



Начало контура: CLSD+

Конец контура: CLSD-


Примеры NC-кадров

12 L X+5 Y+35 RL F500 M3

13 FC DR- R15 CLSD+ CCX+20 CCY+35

...

17 FCT DR- R+15 CLSD-

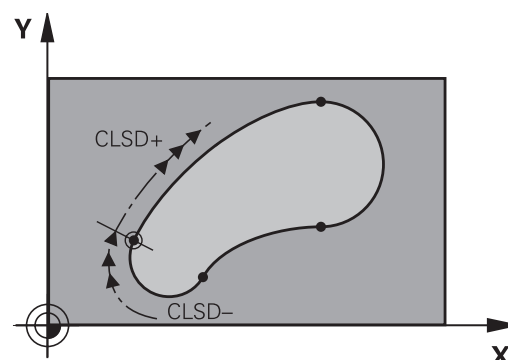

Движения по траектории – Программирование свободного контура FK 6.6


Вспомогательные точки

Как для свободных прямых, так и для свободных круговых траекторий можно ввести координаты вспомогательных точек, лежащих на контуре или рядом с ним.





Вспомогательные точки на контуре

Вспомогательные точки лежат непосредственно на прямой, либо на ее продолжении или на круговой траектории.

клавиши Softkey	Известные данные
	X-координата вспомогательной точки P1 или P2 прямой
	Y-координата вспомогательной точки P1 или P2 прямой
	X-координата вспомогательной точки P1, P2 или P3 круговой траектории
	Y-координата вспомогательной точки P1, P2 или P3 круговой траектории

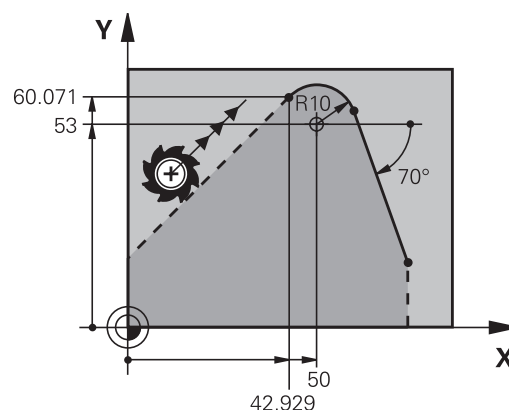

Вспомогательные точки рядом с контуром

    клавиши Softkey	Известные данные
	X- и Y- координата вспомогательной точки рядом с прямой
	Расстояние от вспомогательной точки до прямой
	X- и Y-координата вспомогательной точки рядом с круговой траекторией
	Расстояние от вспомогательной точки до круговой траектории

Примеры NC-кадров

```
13 FC DR- R10 P1X+42.929 P1Y+60.071
```

```
14 FLT AN-70 PDX+50 PDY+53 D10
```

Программирование: программирование контуров

6.6 Движения по траектории – Программирование свободного контура FK

Ссылки


Ссылки – это данные, относящиеся к другому элементу контура. Клавиши Softkey и слова программы для R-ссылок начинаются с “R” (“относительный” - нем. "relativ"). Рисунок справа отображает данные о размерах, которые следует задавать как ссылки.



Координаты со ссылкой всегда вводятся в приращениях. Дополнительно введите номер кадра элемента контура, ссылку на который вы создаете.

Элемент контура, номер кадра которого вводится, должен отстоять не более, чем на 64 кадра программирования от кадра, в котором задается ссылка.



Если удаляется кадр, на который была создана ссылка, система ЧПУ выдает сообщение об ошибке. Перед удалением этого кадра программу следует изменить.

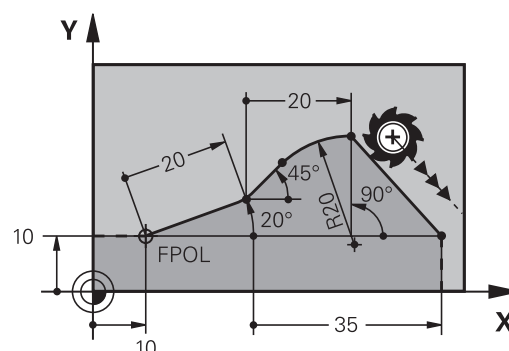



Ссылка на кадр N: координаты конечной точки

Экранные клавиши

  Известные данные



  декартовы координаты относительно кадра N



Полярные координаты, ссылающиеся на кадр N

Примеры NC-кадров

12 FPOL X+10 Y+10

13 FL PR+20 PA+20

 
 
 
14 FL AN+45


15 FCT IX+20 DR- R20 CCA+90 RX 13

16 FL IPR+35 PA+0 RPR 13

Движения по траектории – Программирование свободного контура FK 6.6

ссылка на кадр N: направление и расстояние между элементами контура

Экранная клавиша	Известные данные
	Угол между прямой и другим элементом контура или между входной касательной к дуге окружности и другим элементом контура
	Прямая, параллельная другому элементу контура
	Расстояние от прямой до параллельного элемента контура

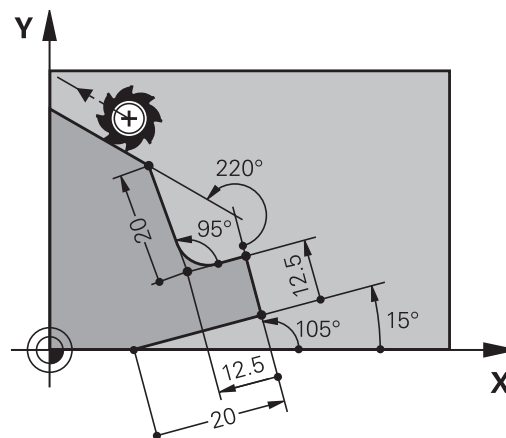

Примеры NC-кадров

17 FL LEN 20 AN+15

18 FL AN+105 LEN 12.5

 
 
 
 
19 FL PAR 17 DP 12.5


20 FSELECT 2

21 FL LEN 20 IAN+95

22 FL IAN+220 RAN 18

Ссылка на кадр N: Центр окружности CC

Экранная клавиша	Известные данные
 	Декартовы координаты центра окружности относительно кадра N
 	Полярные координаты центра окружности относительно кадра N

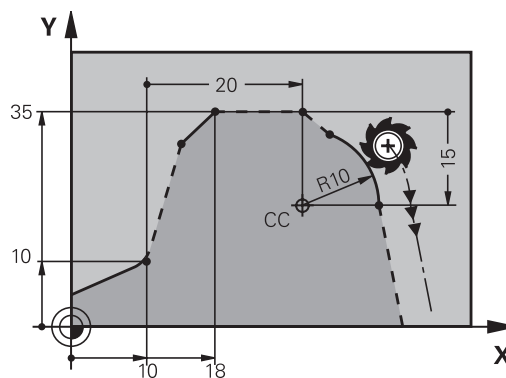

Примеры NC-кадров

12 FL X+10 Y+10 RL

13 FL ...

14 FL X+18 Y+35

15 FL ...


16 FL ...

17 FC DR- R10 CCA+0 ICCX+20 ICCY-15 RCCX12 RCCY14

Программирование: программирование контуров

6.6 Движения по траектории – Программирование свободного контура FK


Пример: FK-программирование 1

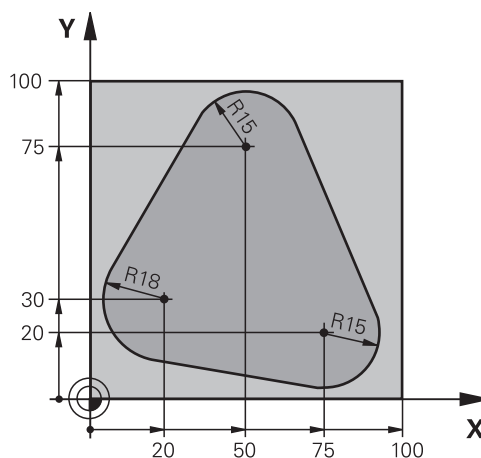

0 BEGIN PGM FK1 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Определение заготовки
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S500	Вызов инструмента
4 L Z+250 R0 FMAX	Отвод инструмента
5 L X-20 Y+30 R0 FMAX	Предварительное позиционирование инструмента
6 L Z-10 R0 F1000 M3	Перемещение на глубину обработки
7 APPR CT X+2 Y+30 CCA90 R+5 RL F250	Подвод к контуру по окружности с плавным переходом
8 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30	FK-фрагмент:
9 FLT	Задайте известные данные для каждого элемента контура
10 FCT DR- R15 CCX+50 CCY+75	
11 FLT	
12 FCT DR- R15 CCX+75 CCY+20	
13 FLT	
14 FCT DR- R18 CLSD- CCX+20 CCY+30	
15 DEP CT CCA90 R+5 F1000	Отвод от контура по окружности с плавным переходом
16 L X-30 Y+0 R0 FMAX	
17 L Z+250 R0 FMAX M2	Отвод инструмента, конец программы
18 END PGM FK1 MM	

Движения по траектории – Программирование свободного контура FK 6.6

Пример: FK-программирование 2

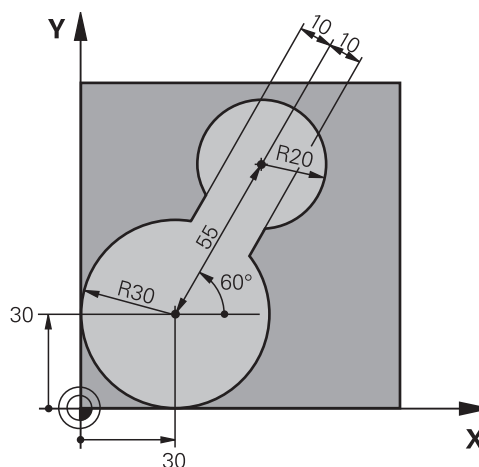


0 BEGIN PGM FK2 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Определение заготовки
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4000	Вызов инструмента
4 L Z+250 R0 FMAX	Отвод инструмента
5 L X+30 Y+30 R0 FMAX	Предварительное позиционирование инструмента
6 L Z+5 R0 FMAX M3	Предварительное позиционирование оси инструмента
7 L Z-5 R0 F100	Перемещение на глубину обработки
8 APPR LCT X+0 Y+30 R5 RR F350	Подвод к контуру по окружности с плавным переходом
9 FPOL X+30 Y+30	FK-фрагмент:
10 FC DR- R30 CCX+30 CCY+30	Задайте известные данные для каждого элемента контура
11 FL AN+60 PDX+30 PDY+30 D10	
12 FSELECT 3	
13 FC DR- R20 CCPR+55 CCPA+60	
14 FSELECT 2	
15 FL AN-120 PDX+30 PDY+30 D10	
16 FSELECT 3	
17 FC X+0 DR- R30 CCX+30 CCY+30	
18 FSELECT 2	
19 DEP LCT X+30 Y+30 R5	Отвод от контура по окружности с плавным переходом
20 L Z+250 R0 FMAX M2	Отвод инструмента, конец программы
21 END PGM FK2 MM	

Программирование: программирование контуров

6.6 Движения по траектории – Программирование свободного контура FK

Пример: FK-программирование 3

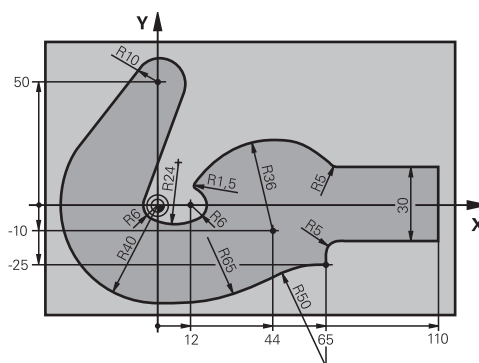

0 BEGIN PGM FK3 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X-45 Y-45 Z-20	Определение заготовки
2 BLK FORM 0.2 X+120 Y+70 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4500	Вызов инструмента
4 L Z+250 R0 FMAX	Отвод инструмента
5 L X-70 Y+0 R0 FMAX	Предварительное позиционирование инструмента
6 L Z-5 R0 F1000 M3	Перемещение на глубину обработки
7 APPR CT X-40 Y+0 CCA90 R+5 RL F250	Подвод к контуру по окружности с плавным переходом
8 FC DR- R40 CCX+0 CCY+0	FK-фрагмент:
9 FLT	Задайте известные данные для каждого элемента контура
10 FCT DR- R10 CCX+0 CCY+50	
11 FLT	
12 FCT DR+ R6 CCX+0 CCY+0	
13 FCT DR+ R24	
14 FCT DR+ R6 CCX+12 CCY+0	
15 FSELECT 2	
16 FCT DR- R1.5	
17 FCT DR- R36 CCX+44 CCY-10	
18 FSELECT 2	
19 FCT DR+ R5	
20 FLT X+110 Y+15 AN+0	
21 FL AN-90	
22 FL X+65 AN+180 PAR21 DP30	
23 RND R5	
24 FL X+65 Y-25 AN-90	
25 FC DR+ R50 CCX+65 CCY-75	
26 FCT DR- R65	
27 FSELECT 1	
28 FCT Y+0 DR- R40 CCX+0 CCY+0	
29 FSELECT 4	
30 DEP CT CCA90 R+5 F1000	Отвод от контура по окружности с плавным переходом

Движения по траектории – Программирование свободного контура FK 6.6

31 L X-70 R0 FMAX	
32 L Z+250 R0 FMAX M2	Отвод инструмента, конец программы
33 END PGM FK3 MM	

7

**Программирование:
передача данных
из файлов САПР**

Программирование: передача данных из файлов САПР


7.1 Области экрана просмотрщик CAD и DXF-конвертер

7.1 Области экрана просмотрщик CAD и DXF-конвертер

Области экрана просмотрщик CAD или DXF-конвертер

После открытия программы для просмотра САПР или DXF-конвертера, экран будет разделен на следующие области:

Отображение данных

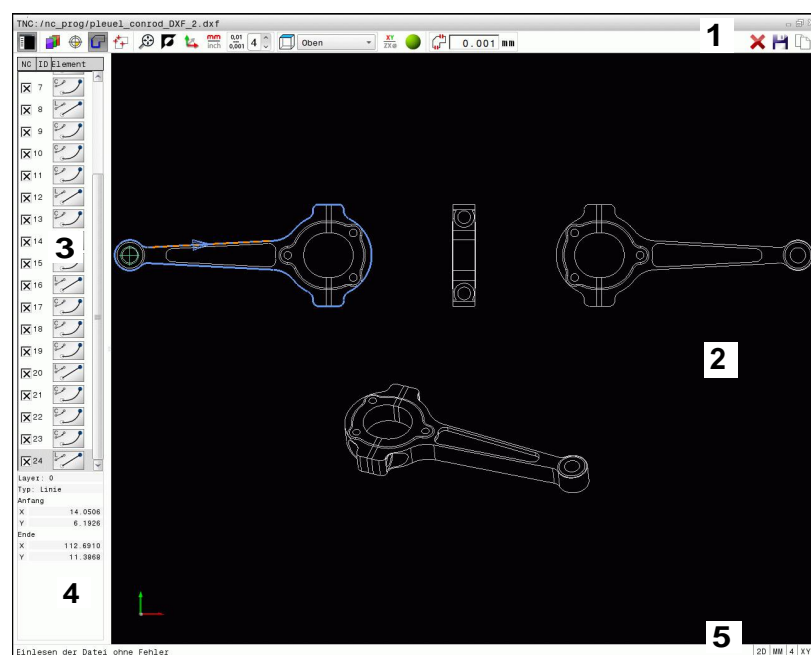

- 1 Заглавная строка
- 2 Графическое окно
- 3 Просмотр списков
- 4 Информация об элементах
- 5 Нижний колонтитул

7.2 Просмотрщик CAD

Применение

С помощью новой функции вы можете открывать стандартные форматы данных САПР непосредственно в системе ЧПУ.

Система ЧПУ поддерживает следующие форматы данных:

Файлы	Тип
Файлы STEP	.STP и .STEP
Файлы IGES	.IGS и .IGES
Файлы DXF	.DXF

Выбор выполняется с помощью управления файлами системы ЧПУ, аналогично выбору NC-программ. Благодаря этому можно быстро и просто проверить неточности непосредственно в модели.

Точку привязки можно расположить в любом месте модели. Это позволяет отобразить координаты выбранных точек.

Предусмотрены следующие значки:

Иконка	Настройка
	Показать или скрыть окно просмотра списков, чтобы увеличить размер графического окна
	Отображение слоев
	Установить точку привязки или удалить установленную точку привязки
	
	Масштабирование изображения до предельного размера
	Переключение фона (черный или белый)
	Настройка разрешения: Разрешение определяет, сколько разрядов после запятой должно быть в программе контура, составляемой системой ЧПУ. Базовая настройка: 4 разряда после запятой для мм и 5 разрядов после запятой для дюймов
	Переключение проекций чертежа например, Сверху
	Активировать выбор каркасной модели или переходы тонов
	

Программирование: передача данных из файлов САПР


7.3 DXF-конвертер (номер опции #42)

7.3 DXF-конвертер (номер опции #42)

Применение

DXF-файлы можно открыть непосредственно в системе ЧПУ для извлечения контуров или позиций обработки, а также их сохранения в памяти в виде программ в диалоге открытым текстом или в виде файлов точек. Программы в диалоге открытым текстом, получаемые при выборе контура, обрабатываются также системами ЧПУ более ранних версий, так как программы контура содержат только L- и CC-/C-кадры.

Если файлы обрабатываются в режиме работы **Программирование**, система ЧПУ по умолчанию создает программы контура с расширением **.Н** и файлы точек обработки с расширением **.PNT**. Однако в диалоговом окне «Сохранить» вы можете выбрать любой тип файла. Кроме того, вы также можете добавить выбранный контур или отмеченные позиции обработки в буфер обмена ЧПУ, чтобы затем вставить их непосредственно в NC-программу.

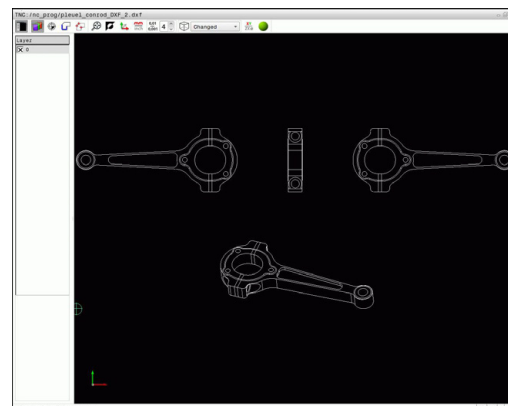

Обрабатываемый файл следует сначала сохранить на жестком диске ЧПУ. Перед загрузкой в систему ЧПУ следует убедиться в том, что имя файла не содержит пробелов или запрещенных специальных знаков, смотри "Имена файлов", Стр. 121. Система ЧПУ поддерживает самый распространенный формат DXF, а именно R12 (соответствует AC1009). Система ЧПУ не поддерживает двоичного формата DXF. При создании DXF-файла из САД-программы или из графической программы обратите внимание на необходимость его сохранения в формате ASCII.

Работа с DXF-конвертером



Для работы с DXF-конвертером обязательно наличие мыши. Управлять всеми режимами работы и функциями, а также выбирать контуры и позиции обработки можно только с помощью мыши или сенсорного экрана.

DXF-конвертер работает как отдельное приложение на 3 экране ЧПУ. Поэтому, используя клавишу переключения экрана, вы можете в любой момент переключаться между режимами работы станка, режимами программирования и DXF-конвертером. Это особенно полезно, если вам нужно вставить контуры или позиции обработки путем копирования через буфер обмена в программу открытым текстом.

7.3 DXF-конвертер (номер опции #42)

Открытие DXF-файла



 
- ▶ Выберите режим работы **Программирование**



- ▶ Выберите управление файлами



- ▶ Зайдите в меню Softkey для выбора типов файлов для отображения: нажмите Softkey **ВЫБОР ТИПА**



- ▶ Показать все файлы САПР: нажать Softkey **ПОКАЗАТЬ САД**




- ▶ Выберите директорию, в которой хранится файл САПР
- ▶ Выберите нужный DXF-файл
- ▶ Подтвердите нажатием кнопки **ENT**: Система ЧПУ запустит DXF-конвертер и отобразит содержимое файла на дисплее. В окне просмотра списков система ЧПУ отображает так называемые слои (уровни), в окне графики - чертеж

Базовые настройки

Нижеприведенные базовые настройки вы выбираете с помощью значков на панели кнопок.

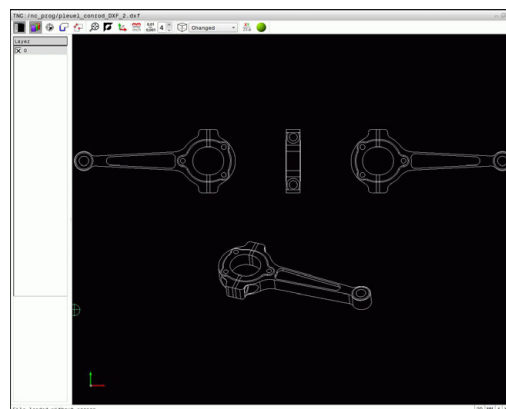


Иконка	Настройка
	Показать или скрыть окно просмотра списков, чтобы увеличить размер графического окна
	Отображение слоев
	Выбор контура
	Выбор позиции сверления
	Задание точки привязки
	Масштабирование изображения до предельного размера
	Переключение фона (черный или белый)
	Переключение между 2D- и 3D-режимами. Активный режим выделен другим цветом.
	Настройка единицы измерения для файла: мм или дюймы. В этих единицах измерения система ЧПУ выдает также программу контура или позиции обработки. Активная единица измерения выделена красным цветом
	Настройка разрешения: Разрешение определяет, сколько разрядов после запятой должно быть в программе контура, составляемой системой ЧПУ. Базовая настройка: 4 разряда после запятой для измерения в мм и 5 разрядов после запятой для измерения в дюймах
	Переключение проекций чертежа например, Сверху
	Выберите контур для обработки точением. Активный вид обработки выделен красным цветом (номер опции #50)
	Активировать каркасную модель трехмерного чертежа



Программирование: передача данных из файлов САПР

7.3 DXF-конвертер (номер опции #42)

Следующие значки система ЧПУ отображает только в определенном режиме.

Иконка	Настройка
	Режим ввода контура: допуском определяется расстояние, на котором должны находиться друг от друга соседние элементы контура. С помощью допуска можно компенсировать неточности, возникшие при создании чертежа. Базовая настройка установлена на 0,0001 мм
	Режим ввода точек: Определяет, должна ли система ЧПУ при выборе позиций обработки отображать путь перемещения инструмента по пунктирной линии.
	Режим оптимизации траектории: Система ЧПУ TNC оптимизирует перемещение инструмента таким образом, чтобы движения перемещения между позициями обработки были максимально короткими. Для сброса оптимизации нажать кнопку повторно.



Обратите внимание на правильность выбора единицы измерения, поскольку в DXF-файле отсутствует какая-либо информация об этом.

При создании программ для более ранних версий системы ЧПУ необходимо ограничить разрешение 3 разрядами после запятой. Дополнительно следует удалить комментарии, выдаваемые DXF-конвертером в программе контура.

ЧПУ отображает активные базовые настройки в нижней строке экрана.


Настройка слоя

DXF-файлы, как правило, содержат, несколько слоев (уровней). С помощью технологии послойного построения программист группирует разнообразные элементы, например, сам контур заготовки, размеры, вспомогательные и конструктивные линии, штриховки и тексты надписей.

При выборе контура, чтобы не допустить отображения на дисплее большого количества лишней информации, можно выключить все избыточные слои, содержащиеся в DXF-файле.



DXF-файл, предназначенный для обработки, должен содержать не менее одного слоя. Элементы, не отнесенные ни к одному слою, автоматически помещаются в слой "анонимный". Контур можно выбрать даже в том случае, если программист сохранил его в памяти в разных слоях.

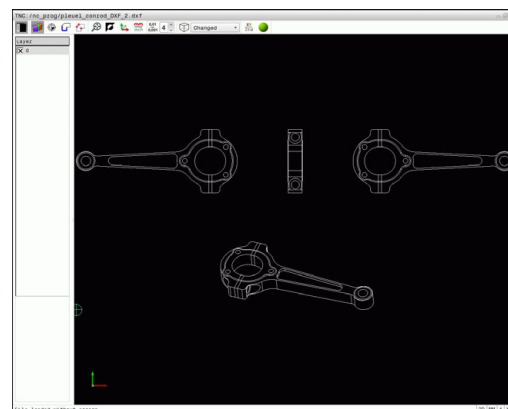

- ▶ Выбор режима для настройки слоя: система ЧПУ отображает в окне списков все слои, содержащиеся в активном DXF-файле
- ▶ Выключить слой: нажимая левую клавишу мыши выбрать желаемый уровень и отключить нажатием на флажок. В качестве альтернативы можно использовать пробел
- ▶ Включить слой: нажимая левую клавишу мыши, выбрать желаемый уровень и включить нажатием на флажок. В качестве альтернативы можно использовать пробел

7.3 DXF-конвертер (номер опции #42)

Определение точки привязки

Нулевая точка чертежа в DXF-файле не всегда расположена так, что ее можно использовать непосредственно в качестве точки привязки для заготовки. Поэтому в системе ЧПУ предусмотрена функция, позволяющая щелчком мыши по соответствующему элементу переместить нулевую точку чертежа в другое место, если это является целесообразным.


Точку привязки можно задавать в следующих местах:

- в начальной, конечной точках или в середине прямой
- В начальной, средней или конечной точках дуги окружности
- В месте перехода квадрантов или в центре полной окружности
- Путем прямого ввода чисел в окне просмотра списков
- в точке пересечения
 - прямая – прямая, даже если точка пересечения лежит на продолжении соответствующих прямых
 - прямая – дуга окружности
 - прямая – полный круг
 - Окружность – окружность (независимо от того, используется ли полный круг или его часть)



Для задания точки привязки следует воспользоваться сенсорной панелью ввода Touch-Pad или мышью, подключенной к USB-порту.

Точку привязки можно изменять также и после выбора контура. Система ЧПУ рассчитывает фактические данные выбранного контура лишь после его сохранения в программе контура.

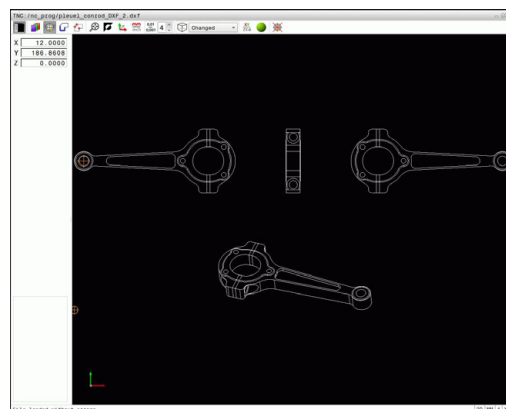

Выбор точки привязки на отдельном элементе

- ▶ Выбор режима определения точки привязки
- ▶ Установить мышь на желаемый элемент: система ЧПУ помечает звездочкой доступные для выбора точки привязки, расположенные на выбранном элементе
- ▶ Щелкните на звездочке, которую следует выбрать в качестве точки привязки: система ЧПУ помещает символ точки привязки в выбранном месте. Если выбранный элемент слишком мал, воспользуйтесь функцией масштабирования

Выбор точки привязки в точке пересечения двух элементов


- ▶ Выберите режим задания точки привязки
- ▶ Щелкните левой кнопкой мыши по первому элементу (прямая, полный круг или дуга окружности): система ЧПУ помечает звездочкой доступные для выбора точки привязки, расположенные на выбранном элементе. Элемент будет выделен цветом.
- ▶ Щелкните левой кнопкой мыши на втором элементе (прямая, полный круг или дуга окружности): система ЧПУ помещает символ точки привязки в точку пересечения



ЧПУ рассчитывает точку пересечения двух элементов даже в том случае, когда она лежит на продолжении одного из них.

Если можно рассчитать несколько точек пересечения, система ЧПУ выбирает ближайшую к отмеченной щелчком мыши точке второго элемента.

Если ЧПУ не может рассчитать ни одной точки пересечения, выделение выбранного элемента снимается

Когда точка привязки определена, цвет иконки меняется 
Установить точку привязки.


Для удаления точки привязки нажмите на иконку .

Программирование: передача данных из файлов САПР

7.3 DXF-конвертер (номер опции #42)

Информация об элементах

Система ЧПУ показывает в окне информации об элементах, расстояние от выбранной точки привязки до нулевой точки чертежа.

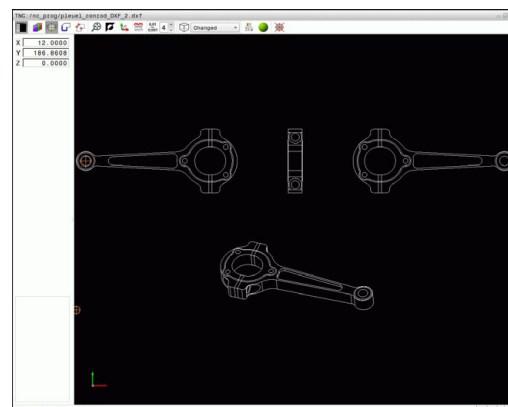

Выбор и сохранение контура




Для выбора контура следует воспользоваться сенсорной панелью Touch-Pad на клавиатуре ЧПУ или подключенной через USB-порт мышью.

Установите направление обхода при выборе контура так, чтобы оно совпадало с желаемым направлением обработки.

Первый элемент контура следует выбрать так, чтобы исключить возможность столкновения при подводе инструмента.

Если требуется расположить элементы контура очень близко друг к другу, воспользуйтесь функцией масштабирования.

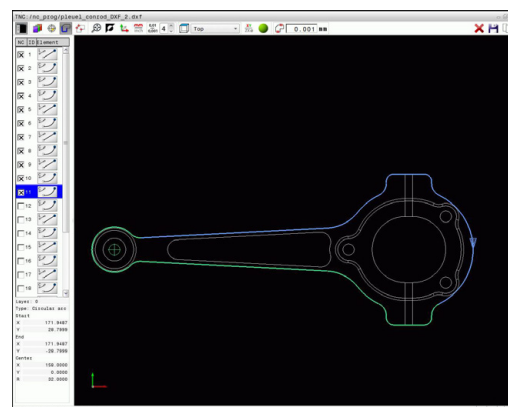

В качестве контура можно выбирать следующие элементы DXF:

- LINE (прямая)
- CIRCLE (полный круг)
- ARC (сегмент окружности)
- POLYLINE (ломаная линия)

Эллипсы и сплайны можно использовать для точек пересечения, но невозможно выбрать. Если выбрать эллипсы или сплайны, они будут выделены красным цветом.

Информация об элементах

Система ЧПУ отображает в окне информации об элементах различные данные элемента контура, который был выбран последним в окне списков или в окне графики щелчком мыши.

- **Слой:** показывает, на каком уровне вы находитесь
- **Тип:** показывает тип элемента, например, линия
- **Координаты:** показывают начальную и конечную точку элемента и возможно, центр окружности и радиус



- ▶ Определение режима для выбора контура: система ЧПУ скрывает слои, отображаемые в окне списков. Окно графики активно для выбора контура.
- ▶ Выбор элемента контура: установите мышью на желаемый элемент. Система ЧПУ показывает направление вращения на пунктирной линии. Вы можете изменить направление вращения, установив мышью на другую сторону середины элемента. Выбрать элемент левой кнопкой мыши. Выбранный элемент контура выделяется синим цветом. Если другие элементы контура в выбранном направлении вращения однозначно доступны для выбора, система ЧПУ выделит их зеленым цветом.
- ▶ Если другие элементы контура в выбранном направлении вращения однозначно доступны для выбора, система ЧПУ выделит их зеленым цветом. При наличии ответвлений, выбирается элемент, с наименьшим угловым расстоянием. Для передачи в программу контура всех элементов, щелкните мышью по последнему зеленому элементу.
- ▶ В окне списков система ЧПУ отображает все выбранные элементы контура. Элементы, все еще выделенные зеленым цветом, отображаются в столбце **NC** без отметки крестиком. Система ЧПУ не сохраняет такие элементы в программу контура. Выделенные элементы можно переместить в программу контура путем выделения их в окне списков.



- ▶ При необходимости можно снять выбор с отмеченных элементов, для чего следует повторно щелкнуть мышью по элементу в окне графики, удерживая нажатой кнопку **CTRL**. Щелчком мыши по символу корзины можно снять выделение со всех отмеченных элементов.



- ▶ Сохранение выбранных элементов в буфер обмена ЧПУ для последующего добавления контура в программу в диалоге открытым текстом, или



- ▶ Сохранение выбранных элементов контура в программе диалога открытым текстом: введите в всплывающее окно целевую директорию и любое имя файла. Базовая настройка: имя DXF-файла. В качестве альтернативы можно выбрать тип файла: программа в диалоге открытым текстом (**.H**) или описание контура (**.NC**).



- ▶ Подтверждение ввода: система ЧПУ сохраняет программу контура в выбранную директорию.

Программирование: передача данных из файлов САПР

7.3 DXF-конвертер (номер опции #42)



- ▶ Для выбора следующих контуров: нажмите значок отмены выбора для выбранных элементов и выберите следующий контур, как описано выше



Система ЧПУ передает в программу контура два определения заготовки (**BLK FORM**). Первое определение содержит размеры всего DXF-файла, а второе, следовательно, активное определение, - охватывает выбранные элементы контура, создавая оптимизированную величину заготовки.


Система ЧПУ сохраняет в памяти только элементы, которые были выбраны фактически (выделены синим цветом), то есть помечены крестиком в окне просмотра списков.

Разделение, удлинение и укорачивание элементов контура

Порядок действий для изменения элементов контура:



- ▶ Окно графики активно для выбора контура
- ▶ Выберите начальную точку: выберите элемент или точку пересечения между двумя элементами (при помощи клавиши переключения регистра (Shift), появится красная звездочка, которая будет служить начальной точкой)
- ▶ Выберите следующий элемент контура: установите мышь на желаемый элемент. Система ЧПУ показывает направление вращения на пунктирной линии. Система выделит выбранный элемент контура синим цветом. Если соединить элементы невозможно, система ЧПУ выделит выбранный элемент серым
- ▶ Если в выбранном направлении вращения для выбора доступны другие элементы контура, система ЧПУ выделит их зеленым цветом. При наличии ответвлений, выбирается элемент с наименьшим угловым расстоянием. Для передачи в программу контура всех элементов, щелкните мышью по последнему зеленому элементу.

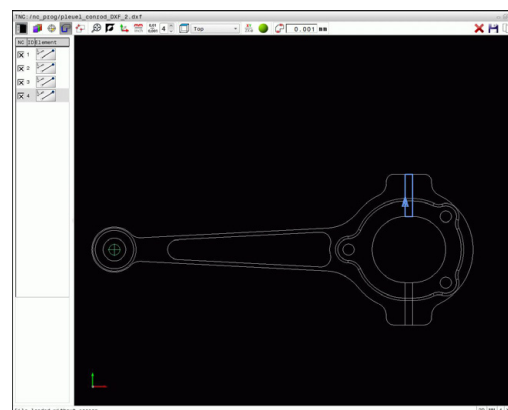


С первым элементом контура выбирается направление вращения контура. Если удлиняемый/укорачиваемый элемент контура является прямой, система ЧПУ удлиняет/укорачивает его линейно. Если удлиняемый/укорачиваемый элемент контура является дугой окружности, система ЧПУ удлиняет/укорачивает его по окружности.

Выберите контур для обработки точением

В DXF-конвертере используя опцию номер #50 можно выбрать контуры для обработки точением. Если опция номер #50 не активирована, ее значок будет серым. Прежде чем выбрать контур точения, следует задать точку привязки на оси отточки. Если выбран контур точения, контур сохраняется с координатами Z и X. Кроме того, все значения X-координат на контурах точения выдаются как значения диаметра, т. е. размеры чертежа для оси X удваиваются. Все элементы контура под осью точения не доступны для выбора и отображаются серым цветом.

XY
ZX

- ▶ Выбор режима для выбора контура точения: система ЧПУ показывает только доступные для выбора элементы над центром вращения.
- ▶левой кнопкой мыши выберите нужные элементы контура: система ЧПУ выделяет выбранные элементы контура синим и отображает выбранный элемент в виде символа (окружность или прямая) в левом окне

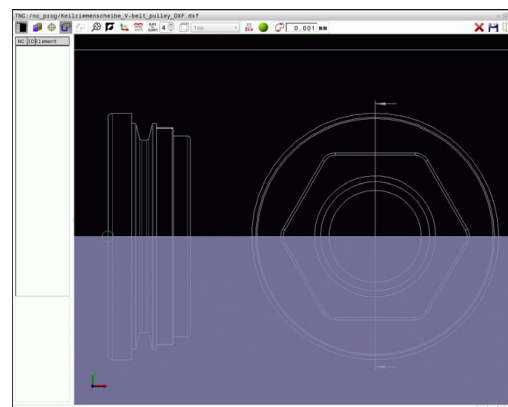

Описанные выше значки имеют одинаковые функции как для токарной, так и для фрезерной обработки. Значки, недоступные для токарной обработки, отображаются серым цветом.

Отображение графики также можно изменить с помощью мыши. Для чего предусмотрены следующие функции:

- ▶ Перемещение изображаемой модели: двигайте мышью, удерживая нажатой среднюю кнопку мыши или колесико мыши.
- ▶ Для увеличения определенной области: выбрать область удерживая нажатой левую кнопку мыши. После того, как левая кнопка мыши будет отпущена, ЧПУ увеличит выделенную область детали.
- ▶ Для быстрого увеличения или уменьшения любой области: покрутить колесико мыши вперед или назад.
- ▶ Для возврата в стандартный вид: дважды нажать правую клавишу мыши.

7.3 DXF-конвертер (номер опции #42)


Выбор и сохранение позиций обработки



Для выбора позиций обработки следует пользоваться сенсорной панелью Touch-Pad на клавиатуре ЧПУ или подключенной через USB-порт мышью.

Если требуется расположить выбираемые позиции очень близко друг к другу, воспользуйтесь функцией масштабирования.

При необходимости выберите базовую настройку так, чтобы система ЧПУ отображала траектории инструментов, смотри "Базовые настройки", Стр. 273.

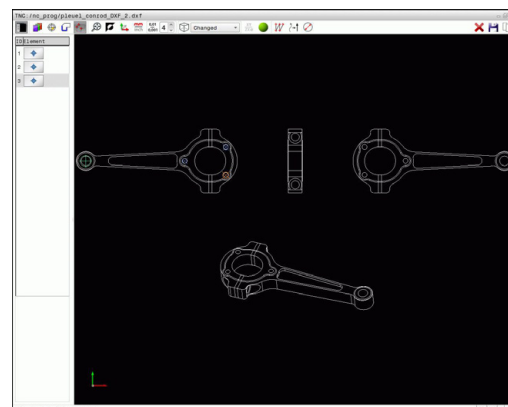

Для выбора позиций обработки имеется три возможности:

- **Одиночный выбор:** выберите нужную позицию обработки, нажимая на позиции мышью по отдельности (смотри "Выбор по отдельности", Стр. 283)
- **Быстрый выбор позиций сверления в радиусе действия мыши:** расширив мышью границы определенной области, выделите все находящиеся в ней позиции сверления (смотри "Быстрый выбор позиций сверления в диапазоне действия мыши", Стр. 284).
- **Быстрый выбор позиций сверления при помощи значка:** нажмите на значок и ЧПУ отобразит все имеющиеся диаметры сверления (смотри "Быстрый выбор позиций сверления используя значок", Стр. 285).

Выбор типа файла

Следующие типы файлов доступны для выбора:

- Таблица точек (.PNT)
- Программа в диалоге открытым текстом (.H)

Если вы сохраняете позиции обработки в программу в диалоге открытым текстом, система ЧПУ создает для каждой позиции обработки отдельный линейный кадр с вызовом цикла (L X... Y... M99). Эту программу можно перенести в более ранние версии управления ЧПУ и обрабатывать в них.



Таблица точек (.PTN) системы TNC 640 несовместима с системой iTNC 530. Отработка таблицы точек приводит к неполадкам и непредсказуемым действиям системы.

Выбор по отдельности



- ▶ Определение режима выбора позиций обработки: окно графики активно для выбора позиции
- ▶ Выбор позиции обработки: установите мышь на желаемый элемент: система выделит этот элемент оранжевым цветом. Если одновременно нажать клавишу смены регистра (Shift), система ЧПУ отметит звездочкой доступные для выбора позиции обработки, расположенные на выбранном элементе. Если щелкнуть мышью по окружности, система ЧПУ примет центр окружности непосредственно за позицию обработки. Если одновременно нажать клавишу смены регистра (Shift), система ЧПУ отметит звездочкой доступные для выбора позиции обработки. Система ЧПУ передает выбранную позицию в окно просмотра списков (отображается символ точки).



- ▶ При необходимости можно отменить выбор уже отобранных элементов, для чего повторно щелкнуть по элементу в окне графики, удерживая при этом нажатой кнопку **CTRL**. Либо выбрать элемент в окне выбора списка и нажать кнопку **DEL**. Щелчком мыши по символу можно снять выделение со всех выбранных элементов
- ▶ Для определения позиции обработки с использованием пересечения двух элементов сначала следует щелкнуть левой кнопкой мыши на первом элементе: система ЧПУ помечает звездочками доступные для выбора позиции обработки
- ▶ Щелкните левой кнопкой мыши на втором элементе (прямая, полный круг или дуга окружности): ЧПУ вводит точку пересечения элементов в окне списков (отображение символа точки). Если доступно несколько точек пересечения, система использует точку, расположенную ближе всего к положению мыши.




- ▶ Сохранение выбранных позиций обработки в буфер обмена ЧПУ для последующего добавления в качестве кадра позиционирования с вызовом цикла в программу в диалоге открытым текстом, или



- ▶ Сохранение выбранных позиций обработки в файле точек: система ЧПУ показывает всплывающее окно, в котором можно ввести целевую директорию и любое имя файла. Базовая настройка: имя DXF-файла. В качестве альтернативы можно выбрать тип файла:



- ▶ Подтверждение ввода: система ЧПУ записывает программу контура в выбранную директорию

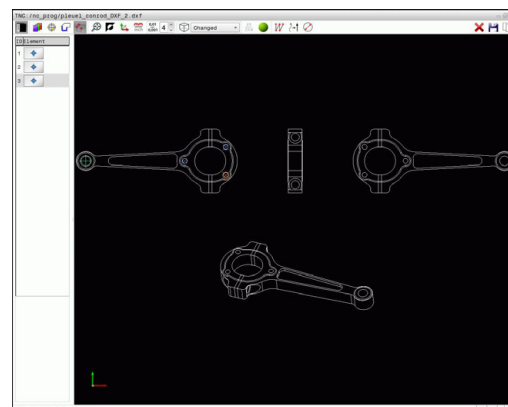

7.3 DXF-конвертер (номер опции #42)



- ▶ Для выбора следующих позиций обработки нажмите значок снятия выделения с выбранных элементов и выберите следующий контур, как описано выше

Быстрый выбор позиций сверления в диапазоне действия мыши



- ▶ Определение режима выбора позиций обработки: окно графики активно для выбора позиции
- ▶ Выбор позиций обработки: нажать клавишу смены регистра (Shift), затем, удерживая нажатой левую кнопку мыши, растянуть мышью область выделения до нужных размеров. Система ЧПУ примет как позиции сверления все полные круги, полностью находящиеся в выделенной области: система ЧПУ откроет временное окно, в котором можно отфильтровать отверстия по размеру
- ▶ Настройте фильтр (смотри "Настройки фильтра", Стр. 286) и подтвердите нажатием кнопки **ОК**: система ЧПУ отобразит все выбранные позиции в окне просмотра списков (отображение символа точки)
- ▶ При необходимости можно отменить выбор уже отобранных элементов, для чего повторно щелкнуть по элементу в окне графики, удерживая при этом нажатой клавишу **CTRL**. Или выбрать элемент в окне списков и нажать клавишу **DEL**. Чтобы выбрать все элементы, растяните области выбора еще раз, удерживая при этом нажатой клавишу **CTRL**



- ▶ Сохранение выбранных позиций обработки в буфер обмена ЧПУ для последующего добавления в качестве кадра позиционирования с вызовом цикла в программу в диалоге открытым текстом, или




- ▶ Сохранение выбранных позиций обработки в файле точек: система ЧПУ показывает всплывающее окно, в котором можно ввести целевую директорию и любое имя файла. Базовая настройка: имя DXF-файла. В качестве альтернативы можно выбрать тип файла:



- ▶ Подтверждение ввода: система ЧПУ сохраняет программу контура в выбранную директорию



- ▶ Для выбора следующих позиций обработки нажмите значок снятия выделения с выбранных элементов и выберите следующий контур, как описано выше

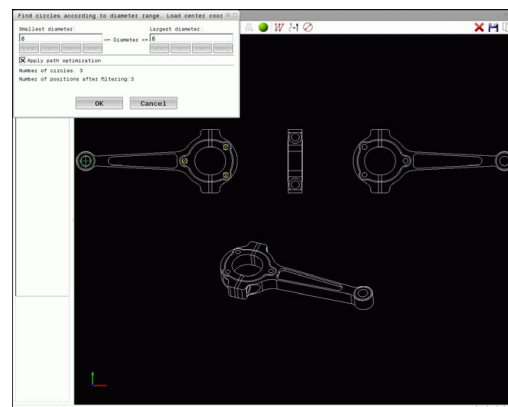

Быстрый выбор позиций сверления используя значок



- ▶ Определение режима выбора позиций обработки: окно графики активно для выбора позиции



- ▶ Выбор значка: система ЧПУ откроет временное окно, в котором можно отфильтровать отверстия по размеру
- ▶ При необходимости настройте фильтр (смотри "Настройки фильтра", Стр. 286) и подтвердите нажатием кнопки **ОК**: система ЧПУ отобразит все выбранные позиции в окне просмотра списков (отображение символа точки)



- ▶ При необходимости можно отменить выбор уже отобранных элементов повторным щелчком на элементе в правом окне при удержании кнопки **CTRL** нажатой. Или выбрать элемент в окне списков и нажать клавишу **DEL**. Щелчком мыши по значку можно снять выделение со всех выбранных элементов



- ▶ Сохранение выбранных позиций обработки в буфер обмена ЧПУ для последующего добавления в качестве кадра позиционирования с вызовом цикла в программу в диалоге открытым текстом, или




- ▶ Сохранение выбранных позиций обработки в файле точек: система ЧПУ показывает всплывающее окно, в котором можно ввести целевую директорию и любое имя файла. Базовая настройка: имя CAD-файла. В качестве альтернативы можно выбрать тип файла:



- ▶ Подтверждение ввода: система ЧПУ записывает программу контура в выбранную директорию



- ▶ Для выбора следующих позиций обработки нажмите значок снятия выделения с выбранных элементов и выберите следующий контур, как описано выше

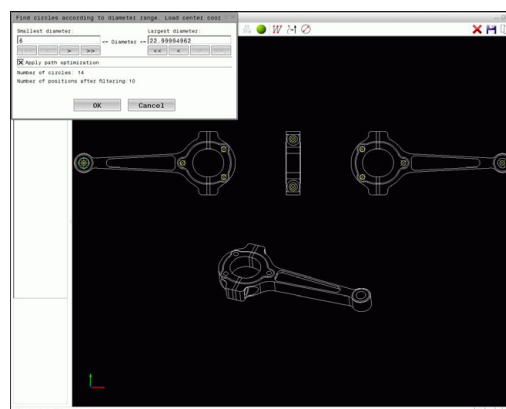


 
 

Программирование: передача данных из файлов САПР

7.3 DXF-конвертер (номер опции #42)


Настройки фильтра

После маркировки позиций отверстий с помощью быстрого выбора система ЧПУ отображает окно перехода, в котором слева находится наименьший, а справа - наибольший найденный диаметр отверстия. Сенсорными кнопками под индикатором диаметра настроить диаметр отверстий таким образом, чтобы получить желаемые значения.

Имеются следующие экранные кнопки переключения:

Значок	Настройка фильтра наименьшего диаметра
	Показать наименьший найденный диаметр (базовая настройка)
	Показать следующий меньший найденный диаметр
	Показать следующий больший найденный диаметр
	Показать наибольший найденный диаметр. Система ЧПУ присваивает фильтру для наименьшего диаметра значение, заданное для наибольшего диаметра
Значок	Настройка фильтра наибольшего диаметра
	Показать наименьший найденный диаметр. Система ЧПУ присваивает фильтру для наибольшего диаметра значение, заданное для наименьшего диаметра
	Показать следующий меньший найденный диаметр
	Показать следующий больший найденный диаметр
	Показать наибольший найденный диаметр (базовая настройка)

Траекторию инструмента можно активировать с помощью значка **Индикация траектории инструмента**, смотри "Базовые настройки", Стр. 273.

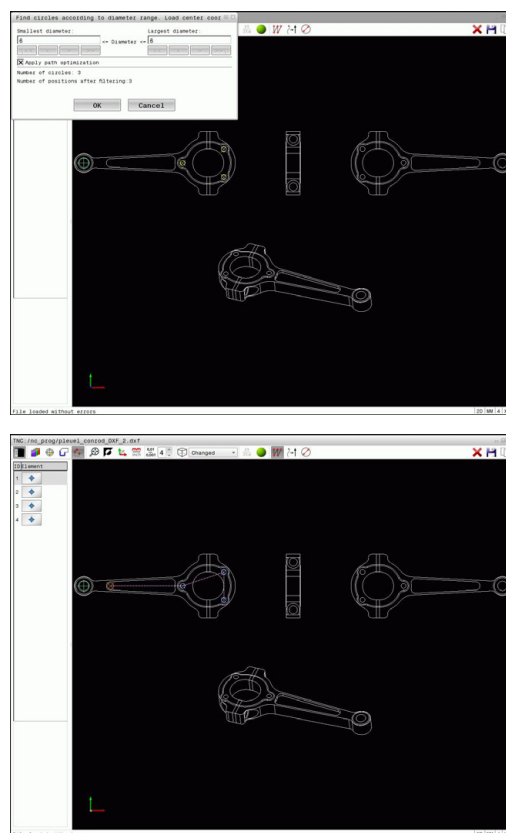


Информация об элементах

Система ЧПУ отображает в окне информации об элементах координаты позиции обработки, которые были выбраны щелчком мыши последними в окне списков или в окне графики.

Отображение графики также можно изменить с помощью мыши. В вашем распоряжении находятся следующие функции:

- ▶ Трехмерное вращение изображаемой модели: перемещайте мышью, удерживая нажатой ее правую кнопку.
- ▶ Перемещение изображаемой модели: двигайте мышью, удерживая нажатой среднюю кнопку мыши или колесико мыши.
- ▶ Для увеличения определенной области: выбрать область удерживая нажатой левую кнопку мыши. После того, как левая кнопка мыши будет отпущена, ЧПУ увеличит выделенную область детали.
- ▶ Для быстрого увеличения или уменьшения любой области: покрутить колесико мыши вперед или назад.
- ▶ Для возврата в стандартный вид: удерживая нажатой клавишу смены регистра (Shift) дважды нажать правую клавишу мыши. Если нажимать только правую кнопку мыши, не нажимая Shift, сохранится угол вращения.

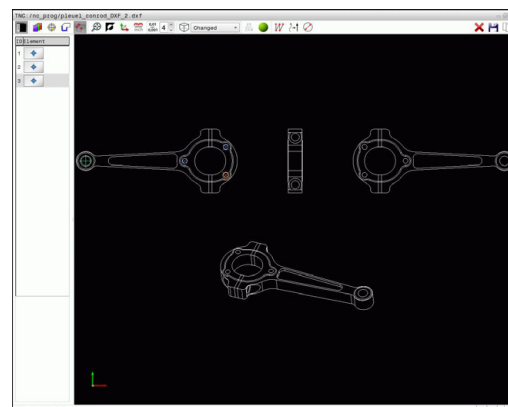

8

**Программирование:
подпрограммы и
повторы частей
программ**

Программирование: подпрограммы и повторы частей программ

8.1 Обозначение подпрограмм и повторов части программы

8.1 Обозначение подпрограмм и повторов части программы

Запрограммированные один раз шаги обработки можно выполнять повторно при помощи подпрограмм и повторов частей программы.

Метки

Названия подпрограмм и повторов частей программ начинаются в программе обработки с метки **LBL**, сокращения слова LABEL (англ. метка, обозначение).

Каждая метка (LABEL) имеет номер от 1 до 65535 или определенное вами имя. Каждый номер **МЕТКИ** или каждое имя **МЕТКИ** допускается присваивать в программе только один раз кнопкой **LABEL SET**. Количество доступных для ввода имен меток ограничивается только внутренним запоминающим устройством.




Запрещается многократное использование номера метки или имени метки!

Метка 0 (**LBL 0**) обозначает конец подпрограммы и поэтому может использоваться произвольно часто.

8.2 Подпрограммы

Принцип работы

- 1 ЧПУ обрабатывает программу обработки до вызова подпрограммы **CALL LBL**
- 2 С этого места ЧПУ обрабатывает вызванную подпрограмму до конца подпрограммы **LBL 0**
- 3 Затем ЧПУ продолжает программу обработки с того кадра, который следует за вызовом подпрограммы **CALL LBL**

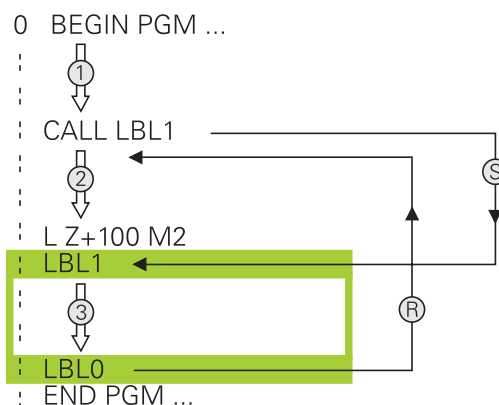

Указания для программирования

- Главная программа может содержать любое количество подпрограмм
- Подпрограммы можно вызывать в любой последовательности и так часто, как это необходимо
- Запрещено задавать подпрограмму так, чтобы она вызывала саму себя
- Подпрограммы следует программировать за кадром с M2 или M30)
- Если подпрограммы находятся в программе обработки перед кадром с M2 или M30, то они обрабатываются без вызова не менее одного раза

Программирование подпрограммы

LBL
SET

- ▶ Отметка начала: нажмите кнопку **LBL SET**
- ▶ Введите номер подпрограммы. Если нужно использовать имя МЕТКИ: для перехода к вводу текста нажмите Softkey имени метки **LBL-NAME**
- ▶ Введите содержимое
- ▶ Обозначение конца: нажмите кнопку **LBL SET** и введите номер метки **0**

8.2 Подпрограммы

Вызов подпрограммы

LBL
CALL

- ▶ Вызов подпрограммы: нажмите кнопку **LBL CALL**
- ▶ Ввод номера подпрограммы для вызываемой подпрограммы. Если нужно использовать имя **МЕТКИ**: для перехода к вводу текста нажмите Softkey **LBL-NAME**
- ▶ Если вы хотите ввести номер параметра строки в качестве адреса назначения: нажмите Softkey **QS**, система ЧПУ перейдет к метке с именем, заданным в параметре строки
- ▶ Пропускайте повторы **REP** нажатием кнопки **NO ENT**. Используйте повторы **REP** только при повторении частей программы




Запрещается применять **CALL LBL 0**, так как ее использование соответствует вызову конца подпрограммы.

8.3 Повторы частей программы

Метка

Повторы частей программы начинаются с метки **LBL**. Повтор части программы завершается с помощью **CALL LBL n REPn**.

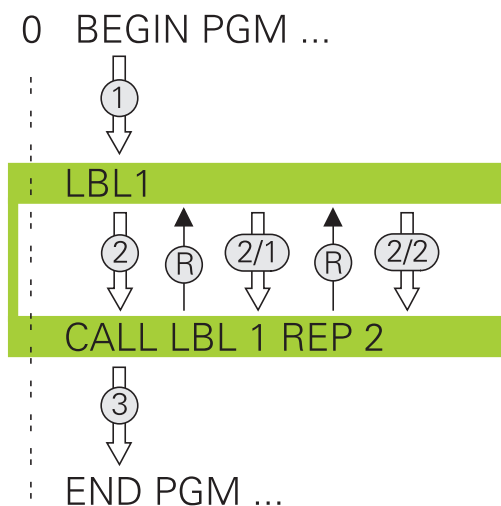

Принцип работы

- 1 Система ЧПУ выполняет программу обработки до конца части программы (**CALL LBL n REPn**)
- 2 атем система ЧПУ повторяет часть программы между вызванной **МЕТКОЙ** и вызовом метки **CALL LBL n REPn** столько раз, сколько задано в **REP**
- 3 Затем ЧПУ обрабатывает программу обработки дальше

Указания для программирования

- Часть программы можно повторить до 65 534 раз подряд
- Число частей программы, выполняемых системой ЧПУ, всегда на 1 отработку превышает заданное значение повторов, так как первый повтор начинается после первой отработки.

Программирование: подпрограммы и повторы частей программ

8.3 Повторы частей программы

Программирование повтора части программы

LBL
SET

- ▶ Отметка начала: нажмите клавишу **LBL SET** и введите номер метки для повторяющейся части программы. Если нужно использовать имя **МЕТКИ**: для перехода к вводу текста нажмите Softkey имени метки **LBL-NAME**
- ▶ Ввод части программы

Вызов повтора части программы

LBL
CALL

- ▶ Вызов части программы: нажмите кнопку **LBL CALL**
- ▶ Введите номер повторяемой части программы. Если нужно использовать имя **МЕТКИ**: для перехода к вводу текста нажмите Softkey **LBL-NAME**.
- ▶ Введите количество повторов **REP**, подтвердите кнопкой **ENT**.

8.4 Использование любой программы в качестве подпрограммы

Обзор клавиш Softkey

Если нажать кнопку **PGM CALL**, система ЧПУ отобразит следующие клавиши Softkey:

Клавиша Softkey	Функция
CALL PROGRAM	Вызов программы при помощи PGM CALL
SELECT DATUM TABLE	Выбор таблицы нулевых пунктов при помощи SEL TABLE
SELECT POINT TABLE	Выбор таблицы точек при помощи SEL PATTERN
ВЫБОР КОНТУРА	Выбор программы контура при помощи SEL CONTOUR
ВЫБОР ПРОГРАММЫ	Выбор программы при помощи SEL PGM
CALL SELECTED PROGRAM	Вызов последнего выбранного файла при помощи CALL SELECTED PGM

Программирование: подпрограммы и повторы частей программ


8.4 Использование любой программы в качестве подпрограммы

Принцип работы

- 1 ЧПУ выполняет программу обработки, пока не будет вызвана другая программа обработки с помощью **CALL PGM**
- 2 Затем ЧПУ обрабатывает вызванную программу обработки до конца программы
- 3 После этого система ЧПУ снова обрабатывает вызывающую программу обработки с того кадра, который следует за вызовом программы



Если вы желаете запрограммировать переменные вызовы программы с помощью параметров строки, используйте функцию **SEL PGM**.

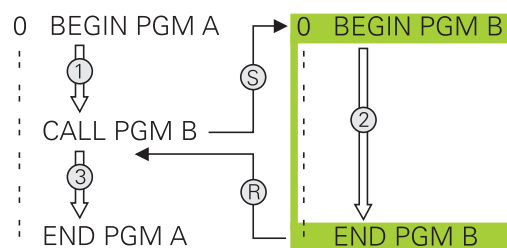

Указания для программирования

- Для вызова любой программы обработки системе ЧПУ не требуются метки
- Вызванная программа не должна содержать дополнительные функции **M2** или **M30**. Если в вызываемой программе обработки подпрограммы определены при помощи меток, следует заменить M2 или M30 функцией перехода **FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 99**, чтобы принудительно пропустить эту часть программы
- Вызванная программа обработки не может содержать вызов **CALL PGM** вызываемой программы обработки (бесконечная петля)

Вызов любой программы в качестве подпрограммы



Внимание опасность столкновения!

Преобразования координат, задаваемые оператором в вызываемой программе и не отменяемые целенаправленно, как правило, остаются активными и для вызывающей программы.



Если введено только имя программы, вызываемая программа должна находиться в одной директории с вызывающей программой. Если вызываемая программа находится не в той директории, в которой размещена вызывающая программа, следует ввести путь доступа полностью, например, **TNC:\ZW35\SCHRUPP\PGM1.H**

Если необходимо вызвать DIN/ISO-программу, после имени программы следует указать тип файла .I.

Любую программу можно также вызвать при помощи цикла **12 PGM CALL**.

Q-параметры при вызове программы через **PGM CALL** действуют глобально. Поэтому следует учесть, что изменения Q-параметров в вызванной программе, воздействуют и на вызываемую программу.

Вызов при помощи PGM CALL

Функция **PGM CALL** позволяет вызвать любую программу в качестве подпрограммы. Управление обрабатывает вызванную программу с того места, на котором она была вызвана.

PGM
CALL

- ▶ Выбор функции для вызова программы: нажмите кнопку **PGM CALL**

CALL
PROGRAM

- ▶ Нажмите Softkey **ВЫЗОВ ПРОГРАММЫ**: система ЧПУ запустит диалог для определения вызываемой программы. Введите путь используя сенсорную клавиатуру на дисплее, или

ВЫБОР
ФАЙЛА

- ▶ Нажмите Softkey **ВЫБОР ФАЙЛА**: система ЧПУ отобразит окно, выберите в нем вызываемую программу, затем подтвердите выбор с помощью кнопки **END**

Программирование: подпрограммы и повторы частей программ




8.4 Использование любой программы в качестве подпрограммы

Вызов с помощью SEL PGM и ВЫЗОВ ВЫБРАННОЙ ПГМ

 

Выберите с помощью функции **SEL PGM** любую программу в качестве подпрограммы и вызовите ее в другом месте программы. Управление обрабатывает вызванную программу с того места, на котором она была вызвана с помощью **CALL SELECTED PGM**.

Использование функции **SEL PGM** также разрешено со параметрами строки, что позволяет управлять вызовом программ вариативно.

Выбор программы выполняется следующим образом:

- 
 - ▶ Выберите функции для вызова программы: нажмите кнопку **PGM CALL**
- 
 - ▶ Нажмите Softkey **ВЫБОР ПРОГРАММЫ**: система ЧПУ запустит диалог для определения вызываемой программы.
- 
 - ▶ Нажмите Softkey **ВЫБОР ФАЙЛА**: система ЧПУ отобразит окно выбора, в котором вы сможете выбрать вызываемую программу, подтвердите с помощью кнопки **END**

Вызов выбранной программы выполняется следующим образом:

- 
 - ▶ Выберите функции для вызова программы: нажмите кнопку **PGM CALL**
- 
 - ▶ Нажмите Softkey **ВЫЗОВ ВЫБРАННОЙ ПРОГРАММЫ**: система ЧПУ вызовет при помощи **CALL SELECTED PGM** последнюю выбранную программу.

8.5 Вложенные подпрограммы

Виды вложенных подпрограмм

- Вызовы подпрограмм в подпрограммах
- Повторы частей программы в повторе части программы
- Вызовы подпрограмм в повторах частей программ
- Повторы частей программ в подпрограммах

Кратность вложения подпрограмм

Глубина вложения подпрограмм определяет, насколько часто части программы или подпрограммы могут содержать другие подпрограммы или повторы части программы.

- Максимальная кратность вложения для подпрограмм: 19
- Максимальная кратность вложения для вызовов подпрограмм: 19, причем один **CYCL CALL** действует как вызов главной программы
- Вложение повторов частей программы можно выполнять произвольно часто

Программирование: подпрограммы и повторы частей программ

8.5 Вложенные подпрограммы

Подпрограмма в подпрограмме

Примеры NC-кадров

0 BEGIN PGM UPGMS MM	
...	
17 CALL LBL "UP1"	Вызов подпрограммы при использовании LBL UP1
...	
35 L Z+100 R0 FMAX M2	Последний кадр главной программы с M2
36 LBL "UP1"	Начало подпрограммы UP1
...	
39 CALL LBL 2	Вызов подпрограммы при помощи LBL2
...	
45 LBL 0	Конец подпрограммы 1
46 LBL 2	Начало подпрограммы 2
...	
62 LBL 0	Конец подпрограммы 2
63 END PGM UPGMS MM	

Выполнение программы

- 1 Главная программа UPGMS обрабатывается до кадра 17
- 2 Вызывается подпрограмма UP1 и обрабатывается до кадра 39
- 3 Вызывается подпрограмма 2 и обрабатывается до кадра 62. Конец подпрограммы 2 и возврат к подпрограмме, из которой она была вызвана
- 4 Подпрограмма UP1 обрабатывается от кадра 40 до кадра 45. Конец подпрограммы UP1 и возврат в главную программу UPGMS
- 5 Подпрограмма UPGMS обрабатывается от кадра 18 до кадра 35. Возврат в кадр 1 и конец программы

Повторы повторяющихся частей программы

Примеры NC-кадров

0 BEGIN PGM REPS MM	
...	
15 LBL 1	Начало повтора части программы 1
...	
20 LBL 2	Начало повтора части программы 2
...	
27 CALL LBL 2 REP 2	Вызов части программы с 2 повторами
...	
35 CALL LBL 1 REP 1	Часть программы между этим кадром и LBL 1
...	(кадр 15) повторяется 1 раз
50 END PGM REPS MM	

Выполнение программы

- 1 Главная программа REPS обрабатывается до кадра 27
- 2 Часть программы между кадром 27 и кадром 20 повторяется 2 раза
- 3 Подпрограмма REPS выполняется от кадра 28 до кадра 35.
- 4 Часть программы между кадром 35 и кадром 15 повторяется 1 раз (содержит повторение части программы между кадром 20 и кадром 27)
- 5 Главная программа REPS выполняется от кадра 36 до кадра 50. Возврат в кадр 1 и конец программы

Программирование: подпрограммы и повторы частей программ

8.5 Вложенные подпрограммы

Повторение подпрограммы

Примеры NC-кадров

0 BEGIN PGM UPGREP MM	
...	
10 LBL 1	Начало повтора части программы 1
11 CALL LBL 2	Вызов подпрограммы
12 CALL LBL 1 REP 2	Вызов части программы с 2 повторами
...	
19 L Z+100 R0 FMAX M2	Последний кадр главной программы с M2
20 LBL 2	Начало подпрограммы
...	
28 LBL 0	Конец подпрограммы
29 END PGM UPGREP MM	

Выполнение программы


- 1 Главная программа UPGREP обрабатывается до кадра 11
- 2 Подпрограмма 2 вызывается и обрабатывается
- 3 Часть программы между кадром 12 и кадром 10 повторяется 2 раза: подпрограмма 2 повторяется 2 раза
- 4 Главная программа UPGREP обрабатывается от кадра 13 до кадра 19. Возврат в кадр 1 и конец программы

8.6 Примеры программирования

Пример: фрезерование контура несколькими врезаниями

Работа программы:

- Предварительно установите инструмент на верхнюю кромку заготовки
- Введите врезание в приращениях
- Фрезерование контура
- Повторение врезания и фрезерования контура

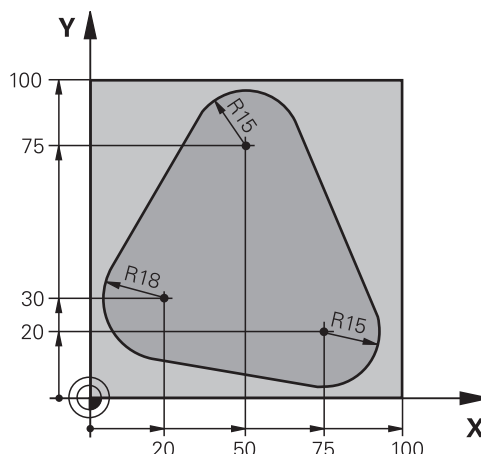


0 BEGIN PGM PGMWDH MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S500	вызовом инструмента
4 L Z+250 R0 FMAX	Отвод инструмента
5 L X-20 Y+30 R0 FMAX	Предварительное позиционирование плоскости обработки
6 L Z+0 R0 FMAX M3	Установка инструмента на верхнюю кромку заготовки
7 LBL 1	Метка для повтора части программы
8 L IZ-4 R0 FMAX	Инкрементальное врезание на глубину (вне материала)
9 APPR CT X+2 Y+30 CCA90 R+5 RL F250	Вход в контур
10 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30	Контур
11 FLT	
12 FCT DR- R15 CCX+50 CCY+75	
13 FLT	
14 FCT DR- R15 CCX+75 CCY+20	
15 FLT	
16 FCT DR- R18 CLSD- CCX+20 CCY+30	
17 DEP CT CCA90 R+5 F1000	Выход из контура
18 L X-20 Y+0 R0 FMAX	Отвод
19 CALL LBL 1 REP 4	Возврат к LBL 1; всего четыре повтора
20 L Z+250 R0 FMAX M2	Отвод инструмента, конец программы
21 END PGM PGMWDH MM	

8.6 Примеры программирования

Пример: группы отверстий

Работа программы:

- Подвод к группам отверстий в главной программе
- Вызов группы отверстий (подпрограмма 1) в главной программе
- Один раз запрограммируйте группу отверстий в подпрограмме 1

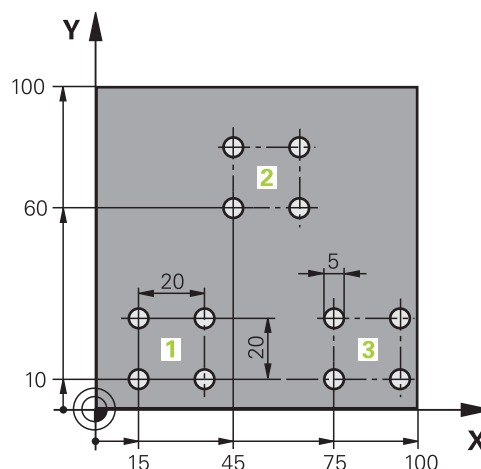

0	BEGIN PGM UP1 MM	
1	BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	
2	BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3	TOOL CALL 1 Z S5000	Вызов инструмента
4	L Z+250 R0 FMAX	Отвод инструмента
5	CYCL DEF 200 СВЕРЛЕНИЕ	Определение цикла "Сверление"
	Q200=2 ;BEZOPASN.RASSTOYANIE	
	Q201=-10 ;GLUBINA	
	Q206=250 ;PODACHA NA WREZANJE	
	Q202=5 ;GLUBINA WREZANJA	
	Q210=0 ;WYDER. WREMENI WWER.	
	Q203=+0 ;KOORD. POVERHNOSTI	
	Q204=10 ;2-YE BEZOP.RASSTOJ.	
	Q211=0.25 ;WYDER.WREMENI WNIZU	
	Q395=0 ;DEPTH REFERENCE	
6	L X+15 Y+10 R0 FMAX M3	Подвод к точке старта группы отверстий 1
7	CALL LBL 1	Вызов подпрограммы для группы отверстий
8	L X+45 Y+60 R0 FMAX	Подвод к точке старта группы отверстий 2
9	CALL LBL 1	Вызов подпрограммы для группы отверстий
10	L X+75 Y+10 R0 FMAX	Подвод к точке старта группы отверстий 3
11	CALL LBL 1	Вызов подпрограммы для группы отверстий
12	L Z+250 R0 FMAX M2	Конец главной программы
13	LBL 1	Начало подпрограммы 1: группа отверстий
14	CYCL CALL	Отверстие 1
15	L IX+20 R0 FMAX M99	Подвод к 2-му отверстию, вызов цикла
16	L IY+20 R0 FMAX M99	Подвод к 3-му отверстию, вызов цикла
17	L IX-20 R0 FMAX M99	Подвод к 4-му отверстию, вызов цикла
18	LBL 0	Конец подпрограммы 1


```
19 END PGM UP1 MM
```


Примеры программирования 8.6

14 CYCL DEF 201 RAZWIORTYWANIE	Определение цикла "Развертывание"
Q200=2 ;BEZOPASN.RASSTOYANIE	
Q201=-15 ;GLUBINA	
Q206=250 ;PODACHA NA WREZANJE.	
Q211=0.5 ;WYDER.WREMENI WNIZU	
Q208=400 ;PODACHA WYCHODA	
Q203=+0 ;KOORD. POVERHNOSTI	
Q204=10 ;2-YE BEZOP.RASSTOJ.	
15 CALL LBL 1	Вызов подпрограммы 1 для полного плана сверления
16 L Z+250 R0 FMAX M2	Конец главной программы
17 LBL 1	Начало подпрограммы 1: полный план сверления
18 L X+15 Y+10 R0 FMAX M3	Подвод к точке старта группы отверстий 1
19 CALL LBL 2	Вызов подпрограммы 2 для группы отверстий
20 L X+45 Y+60 R0 FMAX	Подвод к точке старта группы отверстий 2
21 CALL LBL 2	Вызов подпрограммы 2 для группы отверстий
22 L X+75 Y+10 R0 FMAX	Подвод к точке старта группы отверстий 3
23 CALL LBL 2	Вызов подпрограммы 2 для группы отверстий
24 LBL 0	Конец подпрограммы 1
25 LBL 2	Начало подпрограммы 2: группа отверстий
26 CYCL CALL	Отверстие 1 с активным циклом обработки
27 L IX+20 R0 FMAX M99	Подвод к 2-му отверстию, вызов цикла
28 L IY+20 R0 FMAX M99	Подвод к 3-му отверстию, вызов цикла
29 L IX-20 R0 FMAX M99	Подвод к 4-му отверстию, вызов цикла
30 LBL 0	Конец подпрограммы 2
31 END PGM UP2 MM	

9

**Программирование:
Q-параметры**

Программирование: Q-параметры

9.1 Принцип действия и обзор функций

9.1 Принцип действия и обзор функций

Используя параметры можно определить целые группы деталей только в одной NC-программе, программируя вместо фиксированных числовых значений переменные параметры.

Используйте параметры, например, для


- Значений координат
- Подачи
- Скорости вращения
- Данных цикла

При помощи параметров можно также:

- Программировать контуры, определяемые математическими функциями
- Установить зависимость выполнения шагов обработки от логических условий
- Создание вариативных FK-программ

Параметры всегда обозначаются буквами и цифрами. При этом буквы определяют вид параметра, а цифры - диапазон параметра.

Подробная информация находится в следующей таблице:

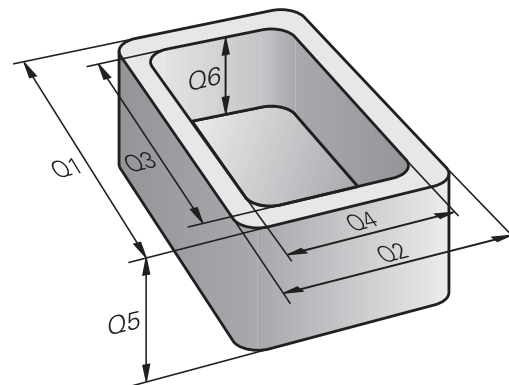

Вид параметра	Диапазон параметра	Значение
Q-параметр:		Параметры влияют на все программы в памяти ЧПУ
	0 - 30	Параметр для циклов HEIDENHAIN-SL
	31 - 99	Параметры для Пользователя
	100 - 199	Параметры для специальных функций ЧПУ
	200 - 1199	Параметр для циклов HEIDENHAIN
	1200 - 1399	Параметры для циклов производителя или стороннего поставщика станка
	1400 - 1499	Параметры для активных CALL циклов производителя или стороннего поставщика станка
	1500 - 1599	Параметры для активных DEF циклов производителя или стороннего поставщика станка
	1600 - 1999	Параметр для Пользователя
QL-параметр		Параметры действуют только локально в пределах программы
	0 - 499	Параметр для Пользователя
QR-параметр		Параметры действуют долговременно (перманентно) влияют на все программы в памяти ЧПУ, в том числе после перерыва в электроснабжении
	0 - 499	Параметр для Пользователя

Дополнительно предусмотрены QS-параметры (S означает "string" - строка), при помощи которых можно обрабатывать тексты в системе ЧПУ.

Вид параметра	Диапазон параметра	Значение
QS-параметр		Параметры влияют на все программы в памяти ЧПУ
	0 - 99	Параметр для Пользователя
	100 - 199	Параметр для системной информации ЧПУ, считываемых NC-программами пользователя или циклами
	200 - 1199	Параметр для циклов HEIDENHAIN
	1200 - 1399	Параметры, служащие в циклах производителя станка или стороннего поставщика для обратной связи с NC-программой пользователя
	1400 - 1599	Параметры для циклов производителя или стороннего поставщика станка
	1600 - 1999	



Максимальную безопасность ваших приложений обеспечит использование в вашей NC-программе исключительно диапазонов параметров, рекомендованных для пользователя.

Примите во внимание, что указанное применение диапазона параметров HEIDENHAIN рекомендуется, однако может быть гарантировано.

Функции производителя станка или стороннего поставщика могут привести к конфликтам с NC-программой пользователя! Следуйте указаниям в инструкции по обслуживанию станка или в документации стороннего поставщика станка.

Программирование: Q-параметры

9.1 Принцип действия и обзор функций

Указания по программированию

Q-параметры и числовые значения могут вводиться в программу смешано.

Вы можете присваивать Q-параметрам числовые значения от $-999\,999\,999$ до $+999\,999\,999$. Диапазон ввода ограничен максимум 16 знаками, из них 9 перед запятой. Система ЧПУ может рассчитывать значения до 10^{10} .

QS-параметрам можно присваивать не более 255 знаков.



ЧПУ автоматически присваивает некоторым Q-параметрам и QS-параметрам всегда одни и те же данные, например, Q-параметру **Q108** – текущий радиус инструмента, смотри " Q-параметры с заданными значениями", Стр. 370.

Система ЧПУ сохраняет цифровые значения для внутреннего использования в бинарном формате числа (стандарт IEEE 754). Из-за использования этого принятого формата некоторые десятичные цифры не могут отображаться в бинарной системе с 100% точностью (ошибка округления). Обратите внимание на это обстоятельство, особенно при использовании расчетного содержимого Q-параметра в командах перехода или при позиционировании.

Вызов функций Q-параметров

Во время ввода программы обработки следует нажать кнопку "Q" (поле ввода чисел и выбора оси под кнопкой +/-). Тогда ЧПУ покажет следующие клавиши Softkey:

Экранная клавиша	Группа функций	Страница
АРИФМЕТ. ФУНКЦИИ	Основные математические функции	315
ТРИГОН. ФУНКЦИИ	Тригонометрические функции	317
РАСЧЕТ ОКРУЖНОС.	Функция расчета окружности	318
ПЕРЕХОД	если/то-решения, переходы	319
СПЕЦ. ФУНКЦИИ	Другие функции	323
ФОРМУЛА	Непосредственный ввод формулы	355
ФОРМУЛА КОНТУРА	Функция для обработки сложных контуров	См. руководство пользователя по циклам



Если вы задаете или присваиваете Q-параметр, то система ЧПУ отображает клавиши Softkey Q, QL и QR. С помощью этих Softkey выбирается, прежде всего, желаемый тип параметра и задается его номер.

Если подключена USB-клавиатура, нажатием кнопки Q можно напрямую открыть диалог ввода формулы

Программирование: Q-параметры

9.2 Группы деталей – использование Q-параметров вместо числовых значений

9.2 Группы деталей – использование Q-параметров вместо числовых значений

Применение

С помощью функции Q-параметров **FN 0: ПРИСВОЕНИЕ** можно присвоить Q-параметрам числовые значения. В таком случае в программе обработки вместо числового значения будет использоваться Q-параметр.

Примеры NC-кадров

15 FN 0: Q10=25	Присвоение
...	Q10 содержит значение 25
25 L X +Q10	Соответствует L X +25

Для технологических групп деталей можно, например, запрограммировать в Q-параметре типичные размеры заготовки.

Для обработки отдельных деталей следует присвоить каждому параметру соответствующее числовое значение.


Пример: Цилиндр с применением Q-параметров

Радиус цилиндра: $R = Q1$

Высота цилиндра: $H = Q2$

Цилиндр Z1: $Q1 = +30$
 $Q2 = +10$

Цилиндр Z2: $Q1 = +10$
 $Q2 = +50$

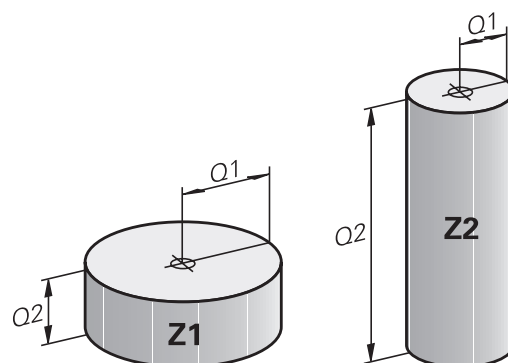

 
 
 

 
 
9.3 Описание контуров с помощью математических функций

Применение

При помощи Q-параметров можно задавать в программе обработки основные математические функции:

- ▶ Выбор функции Q-параметра: нажмите клавишу Q (поле для ввода числовых значений, справа). Панель многофункциональных клавиш Softkey отобразит функции Q-параметров
- ▶ Выбор основных математических функций: нажмите Softkey **ОСН. ФУНКЦ.** Система ЧПУ отобразит следующие клавиши Softkey:

Обзор

Экранная клавиша	Функция
	FN 0: ПРИСВОЕНИЕ , например, FN 0: Q5 = +60 Непосредственно присвоить значение
	FN 1: СЛОЖЕНИЕ , например, FN 1: Q1 = -Q2 + -5 Вывести сумму двух значений и присвоить
	FN 2: ВЫЧИТАНИЕ , например, FN 2: Q1 = +10 - +5 Вычесть одно значение из другого и присвоить
	FN 3: УМНОЖЕНИЕ , например, FN 3: Q2 = +3 * +3 Умножить одно значение на другое и присвоить
	FN 4: ДЕЛЕНИЕ , например, FN 4: Q4 = +8 DIV +Q2 Поделить одно значение на другое и присвоить Запрещается: Деление на 0!
	FN 5: КОРЕНЬ , например, FN 5: Q20 = SQRT 4 Извлечь корень из числа и присвоить Запрещается: Извлечение корня из отрицательной величины!

С правой стороны знака "=" можно ввести:

- два числа
- два Q-параметра
- одно число и один Q-параметр




Q-параметры и числовые значения в уравнениях можно ввести со знаком перед показателем.

Программирование: Q-параметры

9.3 Описание контуров с помощью математических функций

Программирование основных арифметических действий

 Пример 1


-  ► Выбор функций Q-параметров: нажмите кнопку **Q**
-  ► Выбор базовых математических функций: нажмите клавишу Softkey **БАЗОВЫЕ ФУНКЦ.**
-  ► Выбор функции Q-параметров ПРИСВОЕНИЕ: нажмите Softkey **FN0 X = Y**

Кадры программы в ЧПУ


16 FN 0: Q5 =+10

17 FN 3: Q12 = +Q5 * +7


 

НОМЕР ПАРАМЕТРА РЕЗУЛЬТАТА?

-  ► Введите **12** (номер Q-параметра) и подтвердите кнопкой **ENT**.


1-ое ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ПАРАМЕТР?

-  ► Введите **10**: присвойте Q5 значение 10 и подтвердите кнопкой **ENT**.


Пример 2

-  ► Выбор функций Q-параметров: нажмите кнопку **Q**
-  ► Выбор базовых математических функций: нажмите клавишу Softkey **БАЗОВЫЕ ФУНКЦ.**
-  ► Выбор функции Q-параметров УМНОЖЕНИЕ: нажмите Softkey **FN3 X * Y**


НОМЕР ПАРАМЕТРА РЕЗУЛЬТАТА?

-  ► Введите **12** (номер Q-параметра) и подтвердите кнопкой **ENT**.

1-ое ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ПАРАМЕТР?

-  ► Введите **Q5** в качестве первого значения и нажмите **ENT**.

2-ое ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ПАРАМЕТР?

-  ► Введите **7** в качестве второго значения и нажмите **ENT**.

9.4 Тригонометрические функции

Определения

Синус: $\sin \alpha = a / c$

Косинус: $\cos \alpha = b / c$


Тангенс: $\tan \alpha = a / b = \sin \alpha / \cos \alpha$

где

- c - сторона, противоположная прямому углу (гипотенуза)
- a - противолежащий катет
- b - прилежащий катет

На основе тангенса система ЧПУ может рассчитать угол:

$$\alpha = \arctan(a / b) = \arctan(\sin \alpha / \cos \alpha)$$

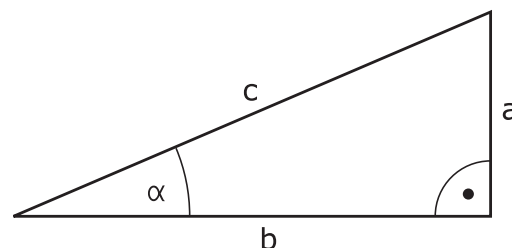

Пример:

$$a = 25 \text{ мм}$$

$$b = 50 \text{ мм}$$

$$\alpha = \arctan(a / b) = \arctan 0,5 = 26,57^\circ$$

Дополнительно действует принцип:

$$a^2 + b^2 = c^2 \text{ (где } a^2 = a \times a \text{)}$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Программирование тригонометрических функций

Тригонометрические функции появляются при нажатии Softkey **ТРИГОН. ФУНКЦИИ**. ЧПУ отображает клавиши Softkey внизу таблицы.

Экранная клавиша	Функция
	FN 6: СИНОС например, FN 6: Q20 = SIN-Q5 Определить и назначить синус угла в градусах (°)
	FN 7: КОСИНОС например, FN 7: Q21 = COS-Q5 Определить и назначить косинус угла в градусах (°)
	FN 8: КОРЕНЬ ИЗ СУММЫ КВАДРАТОВ например, FN 8: Q10 = +5 LEN +4 Сложить длину из двух значений и назначить
	FN 13: УГОЛ например, FN 13: Q20 = +25 ANG-Q1 Определить при помощи арктангенса угол по двум сторонам или синус и косинус угла (0 < угол < 360°)

Программирование: Q-параметры

9.5 Расчет окружности

9.5 Расчет окружности

 
Применение

При помощи функции расчета окружности система ЧПУ может произвести расчет окружности или радиуса окружности по 3 или 4 точкам. Расчет окружности по четырем точкам будет более точным.

Применение: эти функции можно применять если, например, необходимо определить положение и размеры отверстия или сегмента окружности при помощи программируемой функции ощупывания.

Экранная клавиша

Функция



FN23: вычислить ДАННЫЕ ОКРУЖНОСТИ по трем точкам окружности
например, FN 23: Q20 = CDATA Q30

Пары координат трех точек окружности должны сохраняться в параметре Q30 и в последующих пяти параметрах – то есть по параметр Q35 включительно.

Система ЧПУ сохраняет координаты центра окружности главной оси (X при оси шпинделя Z) в параметре Q20, координаты центра окружности вспомогательной оси (Y при оси шпинделя Z) в параметре Q21, а радиус окружности - в параметре Q22.

Клавиша Softkey

Функция



FN 24: определить ДАННЫЕ ОКРУЖНОСТИ по четырем точкам окружности
например, FN 24: Q20 = CDATA Q30

Пары координат четырех точек окружности должны сохраняться в параметре Q30 и в последующих семи параметрах – то есть по параметр Q37.

Система ЧПУ сохраняет координаты центра окружности главной оси (X при оси шпинделя Z) в параметре Q20, координаты центра окружности вспомогательной оси (Y при оси шпинделя Z) в параметре Q21, а радиус окружности - в параметре Q22.



Обратите внимание на то, что FN 23 и FN 24 помимо параметра результата автоматически перезаписывают также два следующих параметра.

9.6 Решения если/то с Q-параметрами

Применение

В случае если... то...-решений (if...to) ЧПУ сравнивает один Q-параметр с другим Q-параметром или с числовым значением. Если условие выполнено, ЧПУ продолжает программу обработки с метки, запрограммированной за условием (Метка смотри "Обозначение подпрограмм и повторений части программы", Стр. 290). Если условие не выполнено, то система ЧПУ выполняет следующий кадр программы.

Если нужно вызвать другую программу в качестве подпрограммы, то после метки следует запрограммировать вызов программы **PGM CALL**.

Безусловные переходы

Безусловные переходы - это переходы, условие для которых всегда (=обязательно) исполнено, например,

FN 9: IF+10 EQU+10 GOTO LBL1

Использованные сокращения и термины



 
 

 
 

 
IF	(англ.):	Если
EQU	(англ. equal):	Равно
NE	(англ. not equal):	Не равно
GT	(англ. greater than):	Больше чем
LT	(англ. less than):	Меньше чем
GOTO	(англ. go to):	Перейти к
UNDEFINED	(англ. undefined):	Не определено
DEFINED	(англ. defined):	Определено

Программирование: Q-параметры

9.6 Решения если/то с Q-параметрами

Программирование если/то-решений

если/то-решения отображаются при нажатии клавиши Softkey ПЕРЕХОДЫ. Система ЧПУ отобразит следующие клавиши Softkey:

Экранная клавиша	Функция
	FN 9: ЕСЛИ РАВНЫ, ПЕРЕХОД например, FN 9: IF +Q1 EQU +Q3 GOTO LBL "UPCAN25"
	Если оба значения или параметра равны, совершается переход к указанной метке
	FN 9: ЕСЛИ НЕ ОПРЕДЕЛЕН, ПЕРЕХОД например, FN 9: IF +Q1 IS НЕОПРЕДЕЛЕН. GOTO LBL "UPCAN25"
	Если указанный параметр не определен, совершается переход к указанной метке
	FN 9: ЕСЛИ ОПРЕДЕЛЕН, ПЕРЕХОД например, FN 9: IF +Q1 IS DEFINED GOTO LBL "UPCAN25"
	Если указанный параметр определен, совершается переход к указанной метке
	FN 10: ЕСЛИ НЕ РАВНЫ, ПЕРЕХОД например, FN 10: IF +10 NE -Q5 GOTO LBL 10
	Если оба значения или параметра не равны, совершается переход к указанной метке
	FN 11: ЕСЛИ БОЛЬШЕ, ПЕРЕХОД например, FN 11: IF+Q1 GT+10 GOTO LBL 5
	Если первое значение или параметр больше второго значения или параметра, совершается переход к указанной метке
	FN 12: ЕСЛИ МЕНЬШЕ, ПЕРЕХОД например, FN 12: IF+Q5 LT+0 GOTO LBL "ANYNAME"
	Если первое значение или параметр меньше второго значения или параметра, совершается переход к указанной метке

9.7 Контроль и изменение Q-параметров

Порядок действий

Можно контролировать и изменять Q-параметры во всех режимах работы.

- ▶ При необходимости следует прервать выполнение программы (например, нажать внешнюю клавишу STOP и Softkey **ВНУТР. СТОП** или приостановить тестирование программы





- ▶ Вызов функций Q-параметров: нажмите клавишу Softkey **Q ИНФО** или клавишу **Q**
- ▶ В ЧПУ распечатаются все параметры и относящиеся к ним текущие значения. Выберите желаемый параметр с помощью клавиш со стрелками или кнопки **GOTO**.
- ▶ Если необходимо изменить значение, нажмите Softkey **РЕДАКТИР. АКТУАЛЬ. ПОЛЯ**, введите новое значение и подтвердите ввод кнопкой **ENT**
- ▶ Если менять значение не требуется, то нажмите Softkey **АКТУАЛЬН. ЗНАЧЕНИЕ** или закончите диалог кнопкой **END**



Параметры, содержащиеся в циклах или предназначенные для внутреннего использования системой ЧПУ, сопровождаются комментариями.

Если необходимо контролировать или изменять локальные, общие или String-параметры, нажмите клавишу Softkey **ИНДИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ Q QL QR QS**. Система ЧПУ отобразит соответствующий тип параметра. Описанные до этого функции также действуют.

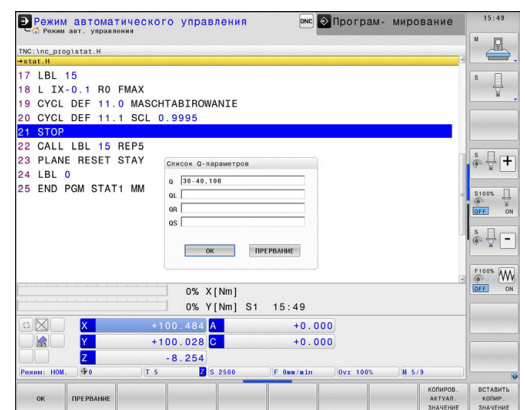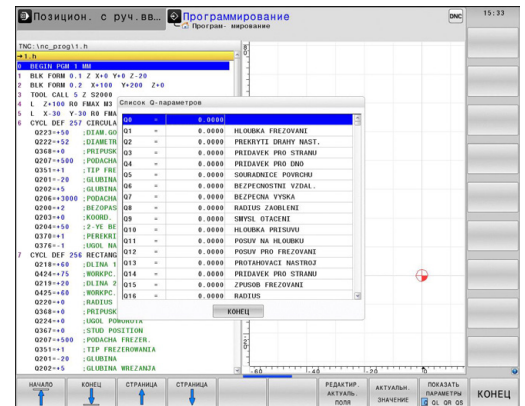

Программирование: Q-параметры

9.7 Контроль и изменение Q-параметров

Во всех режимах работы (за исключением режима **программирования**) значения Q-параметров можно дополнительно отображать в индикации состояния.

 
- ▶ При необходимости следует прервать выполнение программы (например, нажать внешнюю клавишу STOP и Softkey **ВНУТР. СТОП** или приостановить тестирование программы



- ▶ Вызов панели Softkey для разделения экрана дисплея



- ▶ Выбор изображения на дисплее с дополнительной индикацией состояния: ЧПУ показывает в правой половине дисплея форму состояния **Обзор**



- ▶ Нажмите клавишу Softkey **СТАТУС Q-ПАРАМ.**



- ▶ Нажмите Softkey **СПИСОК Q ПАРАМЕТРОВ**: появится всплывающее окно:
- ▶ Определите номер параметра для каждого типа параметра (Q, QL, QR, QS), который вы желаете контролировать. Отдельные Q-параметры разделите запятой, Q-параметры, следующие друг за другом, соедините дефисом, например, 1,3,200-208. Диапазон ввода на один тип параметра составляет 132 символа.



Результат Q1 = COS89.999 управление отображает в качестве примера как 0.00001745
 Очень большие и очень маленькие значения управление отображает в экспоненциальном формате. Результат Q1 = COS 89.999 * 0.001 управление отображает как +1.74532925e-08, при этом e-08 соответствует коэффициенту 10⁻⁸.

9.8 Дополнительные функции

Обзор

Дополнительные функции появляются при нажатии клавиши Softkey **СПЕЦ. ФУНКЦ.** Система ЧПУ отобразит следующие клавиши Softkey:

Экранная клавиша	Функция	Страница
FN14 ОШИБКА=	FN 14: ERROR выдача сообщений об ошибках	324
FN16 ПЕЧАТЬ *	FN 16: F-PRINT выдача отформатированных текстов и Q-параметров	328
FN18 СИС-ДАН. СЧИТАТЬ	FN 18: SYSREAD считывание системных данных	333
FN19 PLC=	FN 19: PLC передача значений в PLC	342
FN20 ЖДАТЬ	FN 20: WAIT FOR синхронизация NC и PLC	342
FN29 PLC LIST=	FN 29: PLC передача в PLC до восьми значений	343
FN37 EXPORT	FN 37: EXPORT экспорт локальных Q-параметров или QS-параметров в вызывающую программу	343
FN26 ТАБЛИЦУ ОТКРЫТЬ	FN 26: TABOPEN Открытие свободно определяемой таблицы	445
FN27 ТАБЛИЦУ ЗАПИСАТЬ	FN 27: TABWRITE Запись в свободно определяемую таблицу	446
FN28 ТАБЛИЦУ ЧИТАТЬ	FN 28: TABREAD Считывание из свободно определяемой таблицы	447

Программирование: Q-параметры

9.8 Дополнительные функции

FN 14: ERROR – Выдача сообщений об ошибках

Функция d14 служит для выдачи с помощью программных средств сообщений об ошибках, назначенных производителем станков или компанией HEIDENHAIN: если система ЧПУ во время отработки или теста программы достигает кадра с d14, процесс прерывается, система выдает сообщение об ошибке. После этого необходимо перезапустить программу. Номера ошибок: см. таблицу

Диапазон номеров ошибок	Стандартный диалог
0 ... 999	Диалог зависит от станка
1000 ... 1199	Внутренние сообщения об ошибках (см. таблицу)

Пример NC-кадра

Система ЧПУ должна выдавать сообщение об ошибке, сохраненное под номером 1000

```
180 FN 14: ERROR = 1000
```

Запрограммированные фирмой HEIDENHAIN сообщения об ошибках

Номер ошибки	Текст
1000	Шпиндель?
1001	Ось инструмента отсутствует
1002	Радиус инструмента слишком мал
1003	Радиус инструмента слишком велик
1004	Диапазон превышен
1005	Неверная начальная позиция
1006	РАЗВОРОТ не допускается
1007	МАСШТАБИРОВАНИЕ не допускается
1008	ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ не допускается
1009	Смещение не допускается
1010	Подача отсутствует
1011	Неверное введенное значение
1012	Неверный знак числа
1013	Угол не допускается
1014	Точка ощупывания недоступна
1015	Слишком много точек
1016	Введенные данные противоречивы
1017	CYCL неполон
1018	Плоскость определена неверно
1019	Запрограммирована неверная ось
1020	Неверная скорость вращения
1021	Поправка на радиус не определена

Номер ошибки	Текст
1022	Закругление не определено
1023	Радиус закругления слишком велик
1024	Запуск программы не определен
1025	Слишком много подпрограмм
1026	Отсутствует точка привязки к углу
1027	Не определен цикл обработки
1028	Ширина канавки слишком мала
1029	Карман слишком мал
1030	Q202 не определен
1031	Q205 не определен
1032	Введите значение для Q218 больше, чем для Q219
1033	CYCL 210 не допускается
1034	CYCL 211 не допускается
1035	Q220 слишком велико
1036	Введите значение для Q222 больше, чем для Q223
1037	Введите значение для Q244 больше 0
1038	Введите значение для Q245, не равное значению Q246
1039	Введите пределы угла < 360°
1040	Введите значение для Q223 больше, чем для Q222
1041	Q214: 0 не допускается
1042	Направление перемещения не определено
1043	Таблица нулевых точек неактивна
1044	Ошибка положения: центр 1-й оси
1045	Ошибка положения: центр 2-й оси
1046	Отверстие слишком мало
1047	Отверстие слишком велико
1048	Цапфа слишком мала
1049	Цапфа слишком велика
1050	Карман слишком мал: дополнительная обработка 1.A.
1051	Карман слишком мал: дополнительная обработка 2.A.
1052	Карман слишком велик: брак 1.A.
1053	Карман слишком велик: брак 2.A.
1054	Цапфа слишком мала: брак 1.A.
1055	Цапфа слишком мала: брак 2.A.

Программирование: Q-параметры

9.8 Дополнительные функции

Номер ошибки	Текст
1056	Цапфа слишком велика: дополнительная обработка 1.А.
1057	Цапфа слишком велика: дополнительная обработка 2.А.
1058	TCHPROBE 425: ошибка максимального размера
1059	TCHPROBE 425: ошибка минимального размера
1060	TCHPROBE 426: ошибка максимального размера
1061	TCHPROBE 426: ошибка минимального размера
1062	TCHPROBE 430: диаметр слишком велик
1063	TCHPROBE 430: диаметр слишком мал
1064	Ось измерений не определена
1065	Допуск на поломку инструмента превышен
1066	Введите значение для Q247, не равное 0
1067	Введите значение для Q247 больше 5
1068	Таблица нулевых точек?
1069	Тип фрезерования Q351 введите неравным 0
1070	Уменьшите глубину резьбы
1071	Проведите калибровку
1072	Значение допуска превышено
1073	Функция поиска кадра активна
1074	ОРИЕНТИРОВКА не допускается
1075	3DROT не допускается
1076	Активировать 3DROT
1077	Введите отрицательное значение параметра "глубина"
1078	Значение Q303 в цикле измерения не определено!
1079	Ось инструмента не допускается
1080	Рассчитанные значения ошибочны
1081	Точки измерения противоречат друг другу
1082	Безопасная высота задана неверно
1083	Вид врезания противоречив
1084	Цикл обработки не допускается
1085	Строка защищена от записи
1086	Припуск больше глубины

Номер ошибки	Текст
1087	Угол при вершине не определен
1088	Данные противоречивы
1089	Положение канавки 0 не допускается
1090	Введите значение врезания, не равное 0
1091	Переключение Q399 не допускается
1092	Инструмент не определен
1093	Недопустимый номер инструмента
1094	Недопустимое название инструмента
1095	ПО-опция неактивна
1096	Восстановление кинематики невозможно
1097	Недопустимая функция
1098	Размеры заготовки противоречивы
1099	Недопустимая координата измерения
1100	Нет доступа к кинематике
1101	Измерение позиции вне диапазона перемещения
1102	Предустановка компенсации невозможна
1103	Радиус инструмента слишком велик
1104	Вид врезания невозможен
1105	Угол врезания определен неверно
1106	Угол раствора не определен
1107	Ширина канавки слишком большая
1108	Коэффициенты масштабирования не равны
1109	Данные инструмента несовместимы

Программирование: Q-параметры

9.8 Дополнительные функции

FN16: F-PRINT – Выдача текстов и значений Q-параметров в отформатированном виде



С помощью **FN16: F-PRINT** можно выводить на дисплей любые сообщения из NC-программы. Такие сообщения отображаются системой ЧПУ во всплывающем окне.

Функция **FN16: F-PRINT** позволяет выдавать тексты и значения Q-параметров в отформатированном виде. При выдаче значений система ЧПУ сохраняет данные в файле, заданном в кадре **FN16**. Максимальный размер выданного файла составляет 20 килобайтов.

Чтобы иметь возможность выдавать тексты и значения Q-параметров, следует при помощи текстового редактора ЧПУ создать текстовый файл, в котором необходимо определить форматы и Q-параметры, предусмотренные для выдачи.

Пример текстового файла, определяющего формат выдачи:

”ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ДИСКА”;

”ДАТА: %02d.%02d.%04d“, ДЕНЬ, МЕСЯЦ, ГОД4;

”ВРЕМЯ: %2d:%2d:%2d“, ЧАС, МИН, СЕК;

”КОЛИЧЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ ИЗМЕРЕНИЯ: = 1“;

”X1 = %9.3LF”, Q31;

”Y1 = %9.3LF”, Q32;

”Z1 = %9.3LF“, Q33;

Для создания текстовых файлов следует применить следующие функции форматирования:

Специальный Функция знак

“.....“	Задать в кавычках сверху формат для выдачи текстов и переменных
%9.3LF	Задание формата для Q-параметров: всего 9 символов (включая десятичную точку), из них 3 разряда после запятой, Long, Floating (десятичное число)
%S	Формат для переменной текста
%d	Формат целочисленного значения (Integer)
,	Разделительный знак между форматом выдачи и параметром
;	Знак конца кадра, закрывает строку
\n	Переход строки

Чтобы иметь возможность выдавать в файл протокола другую информацию, предлагаются следующие функции:

Кодовое слово	Функция
CALL_PATH	Выдает путь доступа к NC-программе, в которой находится FN16-функция. Пример: "Messprogramm: %S",CALL_PATH;
M_CLOSE	Закрывает файл, в котором были введены данные при помощи FN16. Пример: M_CLOSE;
M_APPEND	Добавляет протокол при повторной выдаче к существующему протоколу. Пример: M_APPEND;
M_APPEND_MAX	Добавляет протокол при повторной выдаче к уже существующему протоколу до превышения заданного максимального размера файла в килобайтах. Пример: M_APPEND_MAX20;
M_TRUNCATE	Перезаписывает протокол при повторной выдаче. Пример: M_TRUNCATE;
L_ENGLISH	Выдавать текст только при диалоге на английском
L_GERMAN	Выдавать текст только при диалоге на немецком
L_CZECH	Выдавать текст только при диалоге на чешском
L_FRENCH	Выдавать текст только при диалоге на французском
L_ITALIAN	Выдавать текст только при диалоге на итальянском
L_SPANISH	Выдавать текст только при диалоге на испанском
L_SWEDISH	Выдавать текст только при диалоге на шведском
L_DANISH	Выдавать текст только при диалоге на датском
L_FINNISH	Выдавать текст только при диалоге на финском
L_DUTCH	Вывод текста только в диалог. реж. на голландском
L_POLISH	Выдавать текст только при диалоге на польском
L_PORTUGUE	Выдавать текст только при диалоге на португальском
L_HUNGARIA	Выдавать текст только при диалоге на венгерском
L_SLOVENIAN	Выдавать текст только при диалоге на словенском

Программирование: Q-параметры

9.8 Дополнительные функции

Кодовое слово	Функция
L_ALL	Выдавать текст независимо от языка диалога
HOUR	Количество часов реального времени
MIN	Количество минут реального времени
SEC	Количество секунд реального времени
DAY	День реального времени
MONTH	Порядковый номер месяца реального времени
STR_MONTH	Сокращенное название месяца реального времени
YEAR2	Две последние цифры года реального времени
YEAR4	Порядковый номер года реального времени

Задайте в программе обработки FN 16: F-PRINT, чтобы активировать выдачу:

```
96 FN 16: F-PRINT TNC:\MASKE\MASKE1.A/ TNC:\PROT1.TXT
```

Система ЧПУ создаст файл PROT1.TXT:

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ДИСКА

ДАТА: 27.09.2014

ВРЕМЯ: 8:56:34

КОЛИЧЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ ИЗМЕРЕНИЯ: = 1

X1 = 149,360

Y1 = 25,509

Z1 = 37,000



Если оператор в программе выдает файл многократно, то система ЧПУ выводит все тексты внутри целевого файла за уже выданными текстами.

Если **FN16** используется в программе несколько раз, система ЧПУ сохраняет все тексты в файле, заданном вами в функции **FN16**. Выдача файла осуществляется только тогда, когда ЧПУ считывает кадр **END PGM**, после нажатия кнопки NC-Stopp или при закрытии файла с помощью **M_CLOSE**.

Запрограммируйте в кадре **FN16** файл формата и файл протокола с соответствующим окончанием для типа файла.

Если в качестве директории протокола указать только имя файла, ЧПУ сохранит файл протокола в том каталоге, в котором находится NC-программа с функцией FN 16 **FN16**.

В параметрах пользователя **fn16DefaultPath** и **fn16DefaultPathSim** (тест программы) вы можете задать стандартный путь для выдачи файлов протокола.

Программирование: Q-параметры

9.8 Дополнительные функции

Вывод сообщений на дисплей

Функцию **FN16: F-PRINT** можно также использовать для вывода на дисплей произвольных сообщений из NC-программы в отдельном всплывающем окне. Благодаря этому даже длинные тексты указаний отображаются в любом месте программы таким образом, что оператор вынужден на них реагировать. Также можно выводить содержание Q-параметров, если файл описания протокола содержит соответствующие инструкции. Чтобы сообщение появилось на дисплее системы ЧПУ, следует ввести в качестве имени файла протокола только **SCREEN:**.

96 FN 16: F-PRINT TNC:\MASKE\MASKE1.A\SCREEN:

Если сообщение содержит больше строк, чем отображено в окне перехода, можно листать информацию в окне перехода при помощи кнопки со стрелкой.

Для закрытия окна перехода: нажмите клавишу **CE**. Чтобы закрыть окно, используя управление программой, следует запрограммировать следующий NC-кадр:

96 FN 16: F-PRINT TNC:\MASKE\MASKE1.A\SCLR:



Если оператор в программе выдает файл многократно, то система ЧПУ выводит все тексты внутри целевого файла за уже выданными текстами.

Вывод сообщений на внешнее устройство

Функция **FN 16** позволяет сохранять файлы протоколов на внешние носители.

Введите полное название пути целевого доступа в функции **FN 16:**

96 FN 16: F-PRINT TNC:\MSK\MSK1.A / PC325:\LOG\PRO1.TXT



Если оператор в программе выдает файл многократно, то система ЧПУ выводит все тексты внутри целевого файла за уже выданными текстами.

FN 18: SYSREAD: Считывание системных данных

Функция D18 позволяет считывать системные данные и сохранять их в Q-параметрах. Выбор даты системы осуществляется через номер группы (ID-Nr.), номер и при необходимости через индекс.

Название группы, ID-Nr.	Номер	Index (оглавление)	Значение
Информация о программе, 10	3	-	Номер активного цикла обработки
	103	Номер Q-параметра	Относительный в пределах NC-цикла; для запроса, явно ли указан записанный под IDX Q-параметр в относящемся к нему CYCLE DEF.
Адреса переходов системы, 13	1	-	Метка, к которой осуществляется переход при M2/M30, вместо окончания текущей программы, значение = 0: M2/M30 действует стандартно
	2	-	Метка, к которой осуществляется переход при FN14: ERROR с реакцией NC-CANCEL, вместо прерывания программы с ошибкой. Запрограммированный в команде FN14 номер ошибки можно считать под ID992 NR14. Значение = 0: FN14 действует стандартно.
	3	-	Метка, к которой осуществляется переход при внутренней ошибке сервера (SQL, PLC, CFG), вместо прерывания программы, содержащей ошибку. Значение = 0: ошибка сервера действует стандартно.
Состояние станка, 20	1	-	Активный номер инструмента
	2	-	Номер подготовленного инструмента
	3	-	Активная ось инструмента 0=X, 1=Y, 2=Z, 6=U, 7=V, 8=W
	4	-	Запрограммированная скорость вращения шпинделя
	5	-	Текущее состояние шпинделя: -1=неопределено, 0=M3 активно, 1=M4 активно, 2=M5 после M3, 3=M5 после M4
	7	-	Ступень передачи
	8	-	Состояние подачи СОЖ: 0=выкл, 1=вкл
	9	-	Активная скорость подачи
	10	-	Индекс подготовленного инструмента
	11	-	Индекс активного инструмента
	Данные канала, 25	1	-
Параметр цикла, 30	1	-	Безопасное расстояние, активный цикл обработки
	2	-	Глубина сверления/фрезерования, активный цикл обработки
	3	-	Глубина врезания, активный цикл обработки
	4	-	Подача на врезание в глубину, активный цикл обработки

Программирование: Q-параметры

9.8 Дополнительные функции

Название группы, ID-№.	Номер	Index (оглавление)	Значение
	5	-	Первая длина боковой стороны, цикл "Прямоугольный карман"
	6	-	Вторая длина боковой стороны, цикл "Прямоугольный карман"
	7	-	Первая длина боковой стороны, цикл "Канавка"
	8	-	Вторая длина боковой стороны, цикл "Канавка"
	9	-	Радиус, цикл "Круглый карман"
	10	-	Подача фрезерования, активный цикл обработки
	11	-	Направление вращения, активный цикл обработки
	12	-	Время выдержки, активный цикл обработки
	13	-	Шаг резьбы, цикл 17, 18
	14	-	Припуск на чистовую обработку, активный цикл обработки
	15	-	Угол черновой обработки, активный цикл обработки
	21	-	Угол ощупывания
	22	-	Путь ощупывания
	23	-	Подача при измерении
Модальное состояние, 35	1	-	Размеры: 0 = абсолютные (G90) 1 = в инкрементах (G91)
Данные для SQL-таблиц, 40	1	-	Код результата для последней SQL-команды
Данные из таблицы инструментов, 50	1	ИНС-№	Длина инструмента
	2	ИНС-№	Радиус инструмента
	3	ИНС-№	Радиус инструмента R2
	4	ИНС-№	Припуск на длину инструмента DL
	5	ИНС-№	Припуск на радиус инструмента DR
	6	ИНС-№	Припуск на радиус инструмента DR2
	7	ИНС-№	Инструмент заблокирован (0 или 1)
	8	ИНС-№	Номер инструмента для замены
	9	ИНС-№	Максимальный срок службы TIME1
	10	ИНС-№	Максимальный срок службы TIME2
	11	ИНС-№	Текущий срок службы CUR. TIME
	12	ИНС-№	PLC-состояние
	13	ИНС-№	Максимальная длина режущей кромки LCUTS
	14	ИНС-№	Максимальный угол врезания ANGLE
	15	ИНС-№	ТТ: количество режущих кромок CUT
	16	ИНС-№	ТТ: допуск на износ по длине LTOL

Название группы, ID-№.	Номер	Index (оглавление)	Значение
	17	ИНС-№	ТТ: допуск на износ по радиусу RTOL
	18	ИНС-№	ТТ: направление вращения DIRECT (0=положительное/-1=отрицательное)
	19	ИНС-№	ТТ: смещение на плоскости R-OFFS
	20	ИНС-№	ТТ: смещение по длине L-OFFS
	21	ИНС-№	ТТ: допуск на поломку по длине LBREAK
	22	ИНС-№	ТТ: допуск на поломку по радиусу RBREAK
	23	ИНС-№	PLC-значение
	25	ИНС-№	Смещение центра измерительного щупа по вспомогательной оси CAL-OF ₂
	26	ИНС-№	Угол шпинделя при калибровке CAL-ANG
	27	ИНС-№	Тип инструмента для таблицы мест
	28	ИНС-№	Максимальная частота вращения NMAX
	32	ИНС-№	Угол при вершине TANGLE
	34	ИНС-№	Отвод разрешен LIFTOFF (0 = Нет, 1 = Да)
	35	ИНС-№	Радиус допуска на износ R2TOL
	37	ИНС-№	Строка в таблице измерительных щупов
	38	ИНС-№	Отметка времени последнего использования
Данные из таблицы мест, 51	1	Место-№	Номер инструмента
	2	Место-№	Специальный инструмент: 0=нет, 1=да
	3	Место-№	Фиксированное место: 0=нет, 1=да
	4	Место-№	Заблокированное место: 0=нет, 1=да
	5	Место-№	PLC-состояние
Место инструмента, 52	1	ИНС-№	Номер места P
	2	ИНС-№	Номер магазина
Значения, запрограммированные непосредственно после TOOL CALL, 60	1	-	Номер инструмента T
	2	-	Активная ось инструмента 0 = X 6 = U 1 = Y 7 = V 2 = Z 8 = W
	3	-	Скорость вращения шпинделя S
	4	-	Припуск на длину инструмента DL
	5	-	Припуск на радиус инструмента DR
	6	-	Автоматический TOOL CALL 0 = да, 1 = нет
	7	-	Припуск на радиус инструмента DR2
	8	-	Индекс инструмента
	9	-	Активная скорость подачи

Программирование: Q-параметры

9.8 Дополнительные функции

Название группы, ID-Nr.	Номер	Index (оглавление)	Значение
Значения, запрограммированные непосредственно после TOOL DEF, 61	1	-	Номер инструмента T
	2	-	Длина
	3	-	Радиус
	4	-	Индекс
	5	-	Данные инструмента программируются в TOOL DEF 1 = да, 0 = нет
Активная коррекция инструмента, 200	1	1 = без припуска 2 = с припуском 3 = с припуском и припуск из TOOL CALL	Активный радиус
	2	1 = без припуска 2 = с припуском 3 = с припуском и припуск из TOOL CALL	Активная длина
	3	1 = без припуска 2 = с припуском 3 = с припуском и припуск из TOOL CALL	Радиус скругления R2
Активные преобразования, 210	1	-	Разворот плоскости обработки в режиме работы "Ручное управление"
	2	-	Запрограммированный при помощи цикла 10 разворот
	3	-	Активная ось зеркального отображения
			0: Зеркальное отображение неактивно
			+1: X-ось зеркально отображена
			+2: Y-ось зеркально отображена
			+4: Z-ось зеркально отображена
		+64: U-ось зеркально отображена	
		+128: V-ось зеркально отображена	
		+256: W-ось зеркально отображена	
		Комбинации = сумма отдельных осей	
	4	1	Активный коэффициент масштабирования X-ось

Название группы, ID-№.	Номер	Index (оглавление)	Значение
	4	2	Активный коэффициент масштабирования Y-ось
	4	3	Активный коэффициент масштабирования Z-ось
	4	7	Активный коэффициент масштабирования U-ось
	4	8	Активный коэффициент масштабирования V-ось
	4	9	Активный коэффициент масштабирования W-ось
	5	1	3D-ROT A-ось
	5	2	3D-ROT B-ось
	5	3	3D-ROT C-ось
	6	-	Поворот плоскости обработки активен/неактивен (-1/0) в режиме "Отработка программы"
	7	-	Поворот плоскости обработки активен/неактивен (-1/0) в режиме "Ручное управление"
Активное смещение нулевой точки, 220	2	1	X-ось
		2	Y-ось
		3	Z-ось
		4	A-ось
		5	B-ось
		6	C-ось
		7	U-ось
		8	V-ось
		9	W-ось
Диапазон перемещения, 230	2	от 1 до 9	Отрицательный конечный выключатель ПО, ось от 1 до 9
		3	Положительный конечный выключатель ПО, ось от 1 до 9
		5	Концевой выключатель ПО ВКЛ или ВЫКЛ: 0 = ВКЛ, 1 = ВЫКЛ
Заданная позиция в REF-системе, 240	1	1	X-ось
		2	Ось Y
		3	Z-ось
		4	Ось A
		5	B-ось
		6	Ось C
		7	U-ось
		8	V-ось
		9	W-ось
Текущая позиция в активной системе координат, 270	1	1	X-ось

Программирование: Q-параметры

9.8 Дополнительные функции

Название группы, ID-Nr.	Номер	Index (оглавление)	Значение
		2	Ось Y
		3	Z-ось
		4	Ось A
		5	B-ось
		6	Ось C
		7	U-ось
		8	V-ось
		9	W-ось
Интерпретация координат в режиме точения, 310	20	от 1 до 3 (X, Y, Z)	Координаты, исходя из: 0 = диаметр, -1 = радиус
Измерительный щуп TS, 350		1	Тип измерительного щупа
		2	Строка в таблице измерительного щупа
	51	-	Рабочая длина
	52	1	Рабочий радиус наконечника щупа
		2	Радиус скругления
	53	1	Смещение центра (главная ось)
		2	Смещение центра (вспомогательная ось)
	54	-	Угол ориентации шпинделя в градусах (смещение центра)
	55	1	Ускоренный ход
		2	Подача измерения
	56	1	Максимальный путь измерения
		2	Безопасное расстояние
	57	1	Возможность ориентации шпинделя: 0=нет, 1=да
	2	Угол ориентации шпинделя:	
Настольный измерительный щуп TT	70	1	Тип измерительного щупа
		2	Строка в таблице измерительного щупа
	71	1	Центр по главной оси (REF-система)
		2	Центр по вспомогательной оси (REF-система)
		3	Центр по оси инструмента (REF-система)
	72	-	Радиус тарелки
	75	1	Ускоренная подача
		2	Подача измерения при неподвижном шпинделе
		3	Подача измерения при вращающемся шпинделе
	76	1	Максимальный путь измерения
		2	Безопасное расстояние для измерения длины
	3	Безопасное расстояние для измерения радиуса	

Название группы, ID-№.	Номер	Index (оглавление)	Значение
	77	-	Скорость вращения шпинделя
	78	-	Направление ошупывания
Точка привязки из цикла измерительного щупа, 360	1	от 1 до 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)	Последняя точка привязки ручного цикла щупа или последняя точка измерения из цикла 0 без поправки на длину щупа, но с поправкой на радиус измерительного щупа (система координат заготовки)
	2	от 1 до 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)	Последняя точка привязки ручного цикла измерительного щупа или последняя точка измерения из цикла 0 без поправки на длину щупа и поправки на радиус щупа (система координат станка)
	3	от 1 до 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)	Результат измерения циклов измерительного щупа 0 и 1 без поправки на его радиус и длину
	4	от 1 до 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)	Последняя точка привязки ручного цикла измерительного щупа или последняя точка измерения из цикла 0 без поправки на длину щупа и поправки на его радиус (система координат заготовки)
	10	-	Ориентация шпинделя
Значение из активной таблицы нулевых точек в активной системе координат, 500	Строка	Столбец	Считывание значений
Базовое преобразование, 507	строка	от 1 до 6 (X, Y, Z, SPA, SPB, SPC)	Считывание базовых преобразований предустановки
Смещение оси, 508	строка	от 1 до 9 (X_OFFS, Y_OFFS, Z_OFFS, A_OFFS, B_OFFS, C_OFFS, U_OFFS, V_OFFS, W_OFFS)	Считывание смещения оси предустановки
Активированная предустановка, 530	1	-	Считывание номера активной предустановки
Считывание данных текущего инструмента, 950	1	-	Длина инструмента L
	2	-	Радиус инструмента R
	3	-	Радиус инструмента R2
	4	-	Припуск на длину инструмента DL
	5	-	Припуск на радиус инструмента DR
	6	-	Припуск на радиус инструмента DR2

Программирование: Q-параметры

9.8 Дополнительные функции

Название группы, ID-Nr.	Номер	Index (оглавление)	Значение
	7	-	Инструмент заблокирован — TL 0 = не заблокирован, 1 = заблокирован
	8	-	Номер инструмента для замены RT
	9	-	Максимальный срок службы TIME1
	10	-	Максимальный срок службы TIME2
	11	-	Текущий срок службы CUR. TIME
	12	-	PLC-состояние
	13	-	Максимальная длина режущей кромки LCUTS
	14	-	Максимальный угол врезания ANGLE
	15	-	ТТ: количество режущих кромок CUT
	16	-	ТТ: допуск на износ по длине LTOL
	17	-	ТТ: допуск на износ по радиусу RTOL
	18	-	ТТ: направление вращения DIRECT 0 = положительное, -1 = отрицательное
	19	-	ТТ: смещение на плоскости R-OFFS
	20	-	ТТ: смещение по длине L-OFFS
	21	-	ТТ: допуск на поломку по длине LBREAK
	22	-	ТТ: допуск на поломку по радиусу RBREAK
	23	-	PLC-значение
	24	-	Тип инструмента TYP 0 = фреза, 21 = измерительный щуп
	27	-	Строка в таблице измерительных щупов
	32	-	Угол при вершине
	34	-	Lift off
Циклы измерительных щупов, 990	1	-	Тип подвода: 0 = стандартная процедура 1 = рабочий радиус, безопасное расстояние — ноль
	2	-	0 = контроль щупа ВЫКЛ 1 = контроль щупа ВКЛ
	4	-	0 = измерительный стержень не отклонен 1 = измерительный стержень отклонен
	8	-	Текущий угол шпинделя

Название группы, ID-№.	Номер	Index (оглавление)	Значение
Состояние отработки, 992	10	-	Поиск кадра активен 1 = да, 0 = нет
	11	-	Фаза поиска
	14	-	Номер последней ошибки FN14
	16	-	Чистая отработка активна 1 = отработка, 2 = моделирование
	31	-	Поправка на радиус в интерфейсе MDI в кадрах параксиального смещения разрешено 0 = не разрешенл, 1 = разрешено

Пример: значение активного коэффициента масштабирования Z-оси присвоить Q25

55 FN 18: SYSREAD Q25 = ID210 NR4 IDX3

Программирование: Q-параметры

9.8 Дополнительные функции

FN 19: PLC – Передача значений в PLC



Эту функцию можно применять только при согласовании с фирмой-производителем станков!

С помощью функции **FN 19: PLC** можно передавать до двух числовых значений или параметров Q в PLC.

FN 20: WAIT FOR – Синхронизировать NC и PLC



Эту функцию можно применять только при согласовании с фирмой-производителем станков!

С помощью функции **FN 20: WAIT FOR** можно провести во время выполнения программы синхронизацию между NC и PLC. NC останавливает отработку до тех пор, пока не будет выполнено условие, запрограммированное в **FN 20: WAIT FOR**.

Функцию **WAIT FOR SYNC** можно использовать в случаях, когда, например, считывание данных системы выполняется посредством **FN18: SYSREAD**, требуя синхронизации с реальным временем. В таких случаях система ЧПУ производит предварительный расчет и выполняет следующий NC-кадр, если NC-программа действительно достигла этого кадра.

Пример: приостановить внутренний расчет, считывать текущую позицию в X-оси

```
32 FN 20: WAIT FOR SYNC
```

```
33 FN 18: SYSREAD Q1 = ID270 NR1 IDX1
```

FN 29: PLC – Передача значений в PLC



Эту функцию можно применять только при согласовании с фирмой-производителем станков!

С помощью функции **FN 29: PLC** можно передавать до двух числовых значений или Q-параметров в PLC.

FN 37: ЭКСПОРТ



Эту функцию можно применять только при согласовании с фирмой-производителем станков!

Функция экспорта **FN37: EXPORT** требуется, если оператору необходимо составлять собственные циклы и включать их в ЧПУ.

Программирование: Q-параметры

9.9 Доступ к таблицам с помощью SQL-инструкций

9.9 Доступ к таблицам с помощью SQL-инструкций

Введение

Доступ к таблицам программируется в ЧПУ при помощи SQL-инструкций в рамках **транзакции**. Транзакция состоит из нескольких SQL-инструкций, обеспечивающих систематическую обработку ввода в таблицы.



Таблицы настраиваются фирмой-производителем станка. При этом устанавливаются также названия и обозначения, необходимые в качестве параметров для SQL-инструкций.

Понятия, используемые далее:

- **Таблица:** одна таблица состоит из x столбцов и y строк. Она сохраняется в качестве файла в управлении файлами ЧПУ и получает адрес, в котором используется название пути доступа и имя файла (=имя таблицы). В качестве альтернативы для присвоения адреса с использованием названия пути доступа и файла можно использовать синонимы.
- **Столбцы:** количество столбцов и их обозначение определяется при конфигурации таблицы. Наименование столбцов применяется различными инструкциями SQL для адресации.
- **Строки:** количество строк является переменной величиной. Можно вставлять новые строки. Номера строк и т.п. не приводятся. Но можно выбирать строки на основании содержания столбцов (селекция). Удаление строк возможно только в редакторе таблиц, но не в NC-программе.
- **Ячейка:** столбец из одной строки.
- **Запись в таблицы:** содержимое одной ячейки
- **Набор результатов:** во время транзакции управление выбранными строками и столбцами осуществляется в Result-set. Набор результатов следует рассматривать в качестве „промежуточной памяти“, которая временно сохраняет выбранные строки и столбцы. (Result-set = англ. итоговое количество).
- **Синоним:** с помощью этого выражения обозначается имя для таблицы, используемое вместо названия пути доступа и файла. Синонимы назначаются фирмой-производителем станка в данных конфигурации.

Транзакция

Транзакция состоит, главным образом, из операций:

- присвоения таблице (файлу) адреса, выбора строк и передачи в набор результатов
- считывания строк из набора результатов, изменения и/или включения новых строк
- завершения транзакции. В случае изменений/дополнений строки из буфера набора результатов переписываются в таблицу (файл).

Тем не менее, требуются дальнейшие операции, для того, чтобы обработать данные таблицы в NC-программе и избежать параллельного изменения одних и тех же строк таблицы.


Поэтому, возникает следующий **порядок транзакции**:

- 1 Для каждой графы, которая должна обрабатываться, специфицируется Q-параметр. Q-параметр присваивается столбцу – "привязывается" (**SQL BIND...**)
- 2 присвоения таблице (файлу) адреса, выбора строк и передачи в набор результатов Следует дополнительно определить, какие столбцы следует передавать в буфер набора результатов (**SQL SELECT...**). При этом можно заблокировать выбранные строки. Тогда другие процессы, хотя и будут доступны для чтения этих строк, но не смогут изменить введенные в таблицу данные. Следует всегда блокировать выбранные строки, если были произведены изменения (**SQL SELECT ... FOR UPDATE**).
- 3 Считывание строк из набора результатов, изменение и/или включение новых строк: – Скопировать строку из набора результатов в Q-параметры вашей NC-программы (**SQL FETCH...**) – Подготовить изменения в Q-параметрах и передать в строку набора результатов (**SQL UPDATE...**) – Подготовить новую строку таблицы в Q-параметрах и передать в качестве новой строки в набор результатов (**SQL INSERT...**)
- 4 Завершения транзакции. – Записи в таблицах подвергались изменениям/дополнялись: данные из буфера набора результатов переписываются в таблицу (файл). Сейчас они сохраняются в файле. Возможная блокировка отменяется, буфер Result-set освобождается (**SQL COMMIT...**). – Записи в таблицах **не** изменялись/дополнялись (доступ только для чтения): возможная блокировка отменяется, буфер набора результатов освобождается для пользователя (**SQL ROLLBACK... БЕЗ ИНДЕКСА**).

Можно обрабатывать несколько транзакций параллельно.



Следует обязательно завершить начатую транзакцию, даже если используется исключительно доступ для чтения. Только тогда можно обеспечить сохранение изменений/дополнений, избежать отмены блокировки и освобождения буфера набора результатов.

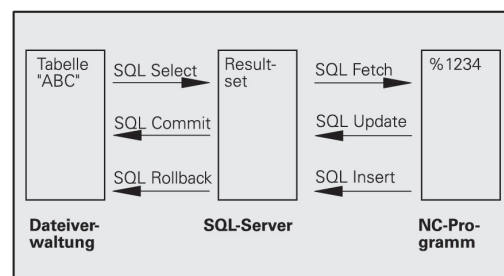

Программирование: Q-параметры

9.9 Доступ к таблицам с помощью SQL-инструкций

Набор результатов (Result-set)

Выбранные строки в пределах Result-set нумеруются по возрастающей, начиная с 0. Такая нумерация обозначается в качестве **индекса**. В случае права чтения или записи, указывается индекс и, таким образом, целенаправленно запрашивается строка из буфера набора результатов.

Часто бывает целесообразно сохранять строки с сортировкой в пределах этого буфера. Подобная возможность обеспечивается за счет определения графы таблицы, содержащего критерий сортировки. Дополнительно выбирается нарастающая или убывающая последовательность (**SQL SELECT ... ORDER BY ...**).

Выбранной строке, переписываемой в буфер Result-set, присваивается адрес с помощью **HANDLE**. Все последующие SQL-инструкции используют Handle в качестве ссылки для „набора выбранных строк и столбцов“.

После завершения транзакции Handle снова освобождается (**SQL COMMIT...** или **SQL ROLLBACK...**). И прекращает свое действие.


Можно обрабатывать одновременно несколько буферов Result-sets. SQL-сервер назначает для каждой инструкции Select новый Handle.

Привязка Q-параметров к столбцам

NC-программа не имеет прямого доступа к данным таблицы в буфере набора результатов. Данные следует передавать в Q-параметры. Иначе данные обрабатываются сначала в Q-параметрах, а затем передаются в буфер набора результатов.

С помощью **SQL BIND ...** определяется, какие столбцы таблицы отражаются в Q-параметрах. Q-параметры привязываются (присваиваются) к столбцам. Столбцы, которые не привязаны к Q-параметрам, не учитываются в операциях чтения/записи.

Если с помощью **SQL INSERT...** генерируется новая строка таблицы, то графы, не привязанные к Q-параметрам, заполняются значениями по умолчанию.

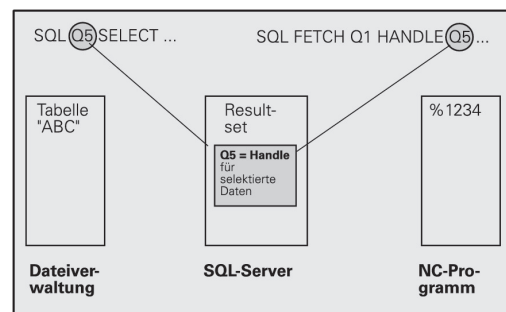

Программирование SQL-инструкций



Данную функцию можно программировать, только если было введено кодовое число 555343.

Программирование SQL-инструкций выполняется в режиме работы **Программирование**:

- ▶ Нажмите клавишу **SPEC FCT**

- ▶ Нажмите Softkey **ПРОГРАММН. ФУНКЦИИ**



- ▶ Переключите панель Softkey

- ▶ Выбор функции SQL: нажмите клавишу Softkey **SQL**
- ▶ Следует выбрать SQL-инструкцию, используя клавишу Softkey (см. обзор) или нажав клавишу Softkey **SQL EXECUTE** и запрограммировав SQL-инструкцию

Программирование: Q-параметры

9.9 Доступ к таблицам с помощью SQL-инструкций

Обзор клавиш Softkey

Клавиша Softkey Функция

Клавиша Softkey	Функция
SQL BIND	SQL BIND Привязка Q-параметров к столбцам таблицы (присвоение)
SQL SELECT	SQL SELECT Выбор строк таблицы
SQL EXECUTE	SQL EXECUTE Программирование Select-инструкции
SQL FETCH	SQL FETCH Считывание строк таблицы из буфера набора результатов и сохранение в Q-параметрах
SQL ROLLBACK	SQL ROLLBACK <ul style="list-style-type: none"> ■ ИНДЕКС не запрограммирован: сброс прежних изменений/дополнений и окончание транзакции. ■ ИНДЕКС запрограммирован: индексированная строка сохраняется в буфере Result-set – все другие строки удаляются из Result-set. Транзакция не заканчивается.
SQL COMMIT	SQL COMMIT Передача строк таблицы из буфера набора результатов в таблицу и завершение транзакции.
SQL UPDATE	SQL UPDATE Передача данных из Q-параметров в существующую строку таблицы буфера набора результатов
SQL INSERT	SQL INSERT Передача данных из Q-параметров в новую строку таблицы буфера набора результатов

SQL BIND

SQL BIND привязывает Q-параметр к столбцу таблицы. SQL-инструкции Fetch, Update и Insert используют эту привязку (присвоение) при передаче данных между буфером набора результатов и NC-программой.

SQL BIND без названия таблицы и столбца отменяет эту привязку. Привязка заканчивается не позднее конца NC-программы или подпрограммы.



- Можно запрограммировать любое число привязок. В операциях чтения/записи учитываются исключительно столбцы, указанные в инструкции Select.
- **SQL BIND...** должна программироваться **перед** командами Fetch, Update или Insert. Команду Select оператор может программировать без предшествующей команды Bind.
- Если в команде Select приведены столбцы, для которых не программировалась привязка, это приводит к ошибке в операциях чтения/записи (прерывание программы).

SQL
BIND

- ▶ **Номер параметра результата:** Q-параметр, привязываемый (присваиваемый) к столбцу таблицы.
- ▶ **База данных: название столбца:** задайте имя таблицы и обозначение столбца, разделенные при помощи .
Имя таблицы: синоним или название пути доступа и файла этой таблицы. Синоним вводится непосредственно – названия директории и файла заключаются в простые кавычки.
Обозначение столбца: установленное в данных конфигурации обозначение столбца таблицы

Присвоение Q-параметры столбцам таблицы

```
11 SQL BIND
   Q881"TAB_EXAMPLE.MESS_NR"
12 SQL BIND
   Q882"TAB_EXAMPLE.MESS_X"
13 SQL BIND
   Q883"TAB_EXAMPLE.MESS_Y"
14 SQL BIND
   Q884"TAB_EXAMPLE.MESS_Z"
```

Отмена привязки

```
91 SQL BIND Q881
92 SQL BIND Q882
93 SQL BIND Q883
94 SQL BIND Q884
```

Программирование: Q-параметры

9.9 Доступ к таблицам с помощью SQL-инструкций

SQL SELECT

SQL SELECT отбирает строки таблицы и передает в буфер набора результатов.

SQL-сервер сохраняет данные построчно в буфер набора результатов. Строки нумеруются, начиная с 0 и далее по возрастанию. Этот номер строки, **ИНДЕКС**, используется в SQL-командах Fetch и Update.

В функции **SQL SELECT...WHERE...** задаются критерии выбора. Таким образом можно ограничивать количество передаваемых строк. Если эта опция не используется, то загружаются все строки таблицы.

В функции **SQL SELECT...ORDER BY...** задается критерий сортировки. Он состоит из обозначения столбцов и кода для возрастающей/убывающей сортировки. Если эта опция не используется, строки сохраняются в случайной последовательности.

С помощью функции **SQL SELECT...FOR UPDATE** блокируются отобранные строки для других приложений. Другие приложения могут считывать эти строки, но не могут изменять их. Следует обязательно использовать эту опцию, если нужно произвести изменения в записях таблицы.

Пустой набор результатов: если нет строк, соответствующих критериям выбора, SQL-сервер выдает действительный Handle, но не возвращает записи в таблицы.

SQL
EXECUTE

- ▶ **Номер параметра результата:** Q-параметр для Handle. SQL-сервер предоставляет Handle для данной, выбранной при помощи активной Select-инструкции группы строк и столбцов. В случае ошибки (невозможно осуществить выбор) SQL-сервер возвращает к 1. "0" обозначает недействительный Handle.
- ▶ **База данных: SQL-текст команды:** со следующими элементами:
 - **SELECT** (кодированное слово): идентификатор SQL-команд, обозначения предусмотренных для передачи столбцов таблицы – несколько столбцов разделить с помощью , (см. примеры). Для всех указанных здесь столбцов следует выполнить привязку Q-параметров.
 - **FROM** название таблицы: синоним или название директории и файла этой таблицы. Синоним записывается напрямую - путь и имя таблицы заключаются в простые кавычки (см. примеры) SQL-команд, названия столбцов, которые должны быть подвергнуты передаче: несколько столбцов разделить при помощи "," (см. примеры). Для всех указанных здесь столбцов следует выполнить привязку Q-параметров.

Выбор всех строк таблицы

```
11 SQL BIND
   Q881"TAB_EXAMPLE.MESS_NR"
12 SQL BIND
   Q882"TAB_EXAMPLE.MESS_X"
13 SQL BIND
   Q883"TAB_EXAMPLE.MESS_Y"
14 SQL BIND
   Q884"TAB_EXAMPLE.MESS_Z"
...
20 SQL Q5
   "SELECTMESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
   MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE"
```

выбор строк таблицы опцией WHERE

```
...
20 SQL Q5
   "SELECTMESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
   MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE
   WHERE MESS_NR<20"
```

Выбор строк таблицы с помощью функции WHERE и Q-параметра

```
...
20 SQL Q5
   "SELECTMESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
   MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE
   WHERE MESS_NR==:'Q11'"
```

имя таблицы определяется при помощи названия пути доступа и файла

```
...
20 SQL Q5
   "SELECTMESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
   MESS_Z FROM 'V:\TABLE
   \TAB_EXAMPLE' WHERE
   MESS_NR<20"
```

- Опционально:
WHERE Критерии выбора: критерий выбора состоит из обозначения столбца, условия (смотри таблицу) и контрольного значения. Несколько критериев выбора связываются логическим И либо ИЛИ. Контрольное значение программируется непосредственно или в Q-парамetre. Q-параметр начинается с ":" и записывается с апострофом (см. пример)
- Опционально:
ORDER BY Обозначение столбца **ASC** для сортировки по возрастанию **ORDER BY** Обозначение столбца **DESC** для сортировки по убыванию. Если вы не программируете ни ASC, ни DESC, по умолчанию действует сортировка по возрастанию. Система ЧПУ записывает выбранные строки в заданные столбцы.
- Опционально:
FOR UPDATE (кодировое слово): выбранные строки блокируются для записи со стороны других процессов

Условие	Программирование
Равно	= ==
Не равно	!= <>
Меньше	<
Меньше или равно	<=
Больше	>
Больше или равно	>=
Объединение нескольких условий с помощью функции:	
Логическое И	И
Логическое ИЛИ	OR

Программирование: Q-параметры

9.9 Доступ к таблицам с помощью SQL-инструкций

SQL FETCH

SQL FETCH считывает строку с назначенным при помощи **ИНДЕКСА** адресом из буфера набора результатов и сохраняет записи таблицы в привязанных (присвоенных) Q-параметрах. Буфер Result-set получает адрес с помощью **HANDLE**.

SQL FETCH учитывает все столбцы, указанные в инструкции **Select**.

SQL
FETCH

- ▶ **Номер параметра результата:** Q-параметр, в который SQL-сервер сообщает результат:
0: ошибка не появилась
1: ошибка появилась (неверный Handle или слишком большой индекс)
- ▶ **База данных: SQL-доступ-ID:** Q-параметр, с **Handle** для идентификации буфера набора результатов (см. также **SQL SELECT**).
- ▶ **База данных: индекс к SQL-результату:** номер строки в пределах буфера набора результатов. Содержимое таблицы этой строки считывается и передается в "привязанные" Q-параметры. Если индекс не указывается, считывается первая строка (n=0).
Номер строки вводится непосредственно, либо оператор программирует Q-параметр, содержащий индекс.

Номер строки передается в Q-параметре

```
11 SQL BIND
   Q881"TAB_EXAMPLE.MESS_NR"
12 SQL BIND
   Q882"TAB_EXAMPLE.MESS_X"
13 SQL BIND
   Q883"TAB_EXAMPLE.MESS_Y"
14 SQL BIND
   Q884"TAB_EXAMPLE.MESS_Z"
...
20 SQL Q5
   "SELECTMESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
   MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE"
...
30 SQL FETCH Q1HANDLE Q5 INDEX
   +Q2
```

номер строки программируется напрямую

```
...
30 SQL FETCH Q1HANDLE Q5 INDEX5
```


SQL UPDATE

SQL UPDATE передает подготовленные в Q-параметрах данные в строку буфера набора результатов, которой был присвоен адрес при помощи **ИНДЕКСА**. Существующая в буфере строка полностью перезаписывается.

SQL UPDATE учитывает все столбцы, указанные в инструкции **Select**.

SQL
UPDATE

- ▶ **Номер параметра результата:** Q-параметр, в который SQL-сервер сообщает результат:
0: не обнаружено ошибок
1: обнаружена ошибка (неверный Handle, слишком высокий индекс, превышен диапазон значений или неверный формат данных)
- ▶ **База данных: SQL-доступ-ID:** Q-параметр, с **Handle** для идентификации буфера набора результатов (см. также **SQL SELECT**).
- ▶ **База данных: индекс к SQL-результату:** номер строки в пределах буфера набора результатов. Подготовленные в Q-параметрах записи таблицы записываются в этой строке. Если индекс не записывается, заполняется первая строка (n=0). Номер строки вводится непосредственно либо оператор программирует Q-параметр, содержащий индекс.

номер строки программируется
напрямую

...

40 SQL UPDATEQ1 HANDLE Q5 INDEX5

SQL INSERT

SQL INSERT генерирует новую строку в буфере набора результатов и передает подготовленные в Q-параметрах данные в новую строку.

SQL INSERT учитывает все графы, указанные в инструкции **Select** – графы таблицы, не учитываемые в инструкции **Select**, заполняются стандартными значениями.

SQL
INSERT

- ▶ **Номер параметра результата:** Q-параметр, в который SQL-сервер сообщает результат:
0: не обнаружено ошибок
1: обнаружена ошибка (неверный Handle, превышен диапазон значений или неверный формат данных)
- ▶ **База данных: SQL-доступ-ID:** Q-параметр, с **Handle** для идентификации буфера набора результатов (см. также **SQL SELECT**).

Номер строки передается в Q-
параметре

11 SQL BIND
Q881"TAB_EXAMPLE.MESS_NR"

12 SQL BIND
Q882"TAB_EXAMPLE.MESS_X"

13 SQL BIND
Q883"TAB_EXAMPLE.MESS_Y"

14 SQL BIND
Q884"TAB_EXAMPLE.MESS_Z"

...

20 SQL Q5
"SELECTMESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE"

...

40 SQL INSERTQ1 HANDLE Q5

Программирование: Q-параметры

9.9 Доступ к таблицам с помощью SQL-инструкций

SQL COMMIT

SQL COMMIT передает все имеющиеся в буфере Result-set строки обратно в таблицу. Назначенная с помощью **SELECT...FOR UPDATE** блокировка отменяется.

Назначенный в инструкции **SQL SELECT Handle** становится недействительным.

SQL
COMMIT

- ▶ **Номер параметра результата:** Q-параметр, в который SQL-сервер сообщает результат:
0: не обнаружено ошибок
1: обнаружена ошибка (неверный Handle или одинаковые записи в столбах, в которых должны быть однозначные записи)
- ▶ **База данных: SQL-доступ-ID:** Q-параметр, с **Handle** для идентификации буфера набора результатов (см. также **SQL SELECT**).

```

11 SQL BIND
   Q881"TAB_EXAMPLE.MESS_NR"
12 SQL BIND
   Q882"TAB_EXAMPLE.MESS_X"
13 SQL BIND
   Q883"TAB_EXAMPLE.MESS_Y"
14 SQL BIND
   Q884"TAB_EXAMPLE.MESS_Z"
...
20 SQL Q5
   "SELECTMESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
   MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE"
...
30 SQL FETCH Q1HANDLE Q5 INDEX
   +Q2
...
40 SQL UPDATEQ1 HANDLE Q5 INDEX
   +Q2
...
50 SQL COMMITQ1 HANDLE Q5

```

SQL ROLLBACK

Выполнение **SQL ROLLBACK** зависит от того, программировался ли **ИНДЕКС**:

- **ИНДЕКС** не запрограммирован: буфер набора результатов **не** записывается в таблицу (имеющиеся изменения/дополнения теряются). Транзакция завершается – назначенный в **SQL SELECT Handle** теряет свою важность. Типичное использование: оператор заканчивает транзакцию в режиме с правом чтения.
- **ИНДЕКС** запрограммирован: индексированная строка сохраняется в буфере набора результатов – все другие строки удаляются из оттуда. Транзакция **не** заканчивается. Установленная с **SELECT...FOR UPDATE** блокировка сохраняется для выделенной строки – для всех остальных строк она отменяется.

SQL
ROLLBACK

- ▶ **Номер параметра результата:** Q-параметр, в который SQL-сервер сообщает результат:
0: не обнаружено ошибок
1: обнаружена ошибка (неверный Handle)
- ▶ **База данных: SQL-доступ-ID:** Q-параметр, с **Handle** для идентификации буфера набора результатов (см. также **SQL SELECT**).
- ▶ **База данных: индекс к SQL-результату:** строка, которая должна сохраняться в буфере набора результатов. Номер строки вводится непосредственно либо оператор программирует Q-параметр, содержащий индекс.

```

11 SQL BIND
   Q881"TAB_EXAMPLE.MESS_NR"
12 SQL BIND
   Q882"TAB_EXAMPLE.MESS_X"
13 SQL BIND
   Q883"TAB_EXAMPLE.MESS_Y"
14 SQL BIND
   Q884"TAB_EXAMPLE.MESS_Z"
...
20 SQL Q5
   "SELECTMESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
   MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE"
...
30 SQL FETCH Q1HANDLE Q5 INDEX
   +Q2
...
50 SQL ROLLBACKQ1 HANDLE Q5






 
 

 
 

 

```

9.10 Непосредственный ввод формулы

Ввод формулы



 









При помощи клавиш Softkey оператор может вводить непосредственно в программу обработки математические формулы, содержащие несколько арифметических операций.

Математические функции появляются при нажатии клавиши Softkey **ФОРМУЛА**. Система ЧПУ отобразит следующие клавиши Softkey на нескольких панелях:

Клавиша Softkey	Логическая функция
	Сложение например, $Q10 = Q1 + Q5$
	Вычитание например, $Q25 = Q7 - Q108$
	Умножение например, $Q12 = 5 * Q5$
	Деление например, $Q25 = Q1 / Q2$
	Открыть скобки например, $Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)$
	Закрыть скобки например, $Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)$
	Возвести значение в квадрат (англ. "square") например, $Q15 = SQ 5$
	Извлечь корень (англ. "square root") например, $Q22 = SQRT 25$
	Синус угла например, $Q44 = SIN 45$
	Косинус угла например, $Q45 = COS 45$
	Тангенс угла например, $Q46 = TAN 45$
	Арксинус Обратная функция синуса; определить угол из соотношения "противолежащий катет/ гипотенуза" например, $Q10 = ASIN 0,75$
	Арккосинус Обратная функция косинуса; определить угол из соотношения "прилежащий катет/ гипотенуза" например, $Q11 = ACOS Q40$

 Программирование: Q-параметры

9.10 Непосредственный ввод формулы

Клавиша Softkey	Логическая функция
	Арктангенс Обратная функция тангенса; определить угол из соотношения "противолежащий катет/прилежащий катет" например, $Q12 = ATAN Q50$
	Возвести значения в степень например, $Q15 = 3^3$
	Константа PI (3,14159) например, $Q15 = PI$
	Получить натуральный логарифм (LN) числа Базовое число 2,7183 например, $Q15 = LN Q11$
	Получить логарифм числа, базовое число 10 например, $Q33 = LOG Q22$
	Экспоненциальная функция, 2,7183 в степени n например, $Q1 = EXP Q12$
	Отрицание значений (умножение на -1) например, $Q2 = NEG Q1$
	Отбрасывание разрядов после запятой Образование целого числа например, $Q3 = INT Q42$
	Образование абсолютного значения числа например, $Q4 = ABS Q22$
	Отбрасывание разрядов до запятой Фракционирование например, $Q5 = FRAC Q23$
	Проверка знака числа например, $Q12 = SGN Q50$ Если обратное значение $Q12 = 1$, то $Q50 \geq 0$ Если обратное значение $Q12 = -1$, то $Q50 < 0$
	Рассчитать значение по модулю (остаток деления) например, $Q12 = 400 \% 360$ Результат: $Q12 = 40$

Правила вычислений

Для программирования математических формул действуют следующие правила:

Расчет точки перед чертой

$$12 \text{ Q1} = 5 * 3 + 2 * 10 = 35$$

- 1 шаг расчета $5 * 3 = 15$
- 2 шаг расчета $2 * 10 = 20$
- 3 шаг расчета $15 + 20 = 35$

или

$$13 \text{ Q2} = \text{SQ } 10 - 3^3 = 73$$

- 1 шаг расчета: 10 поднимать в квадрат = 100
- 2 шаг расчета: 3 возвести в степень 3 = 27
- 3 шаг расчета: $100 - 27 = 73$

Закон распределения

Закон распределения при вычислениях в скобках



 
$$a * (b + c) = a * b + a * c$$


Программирование: Q-параметры

9.10 Непосредственный ввод формулы





 


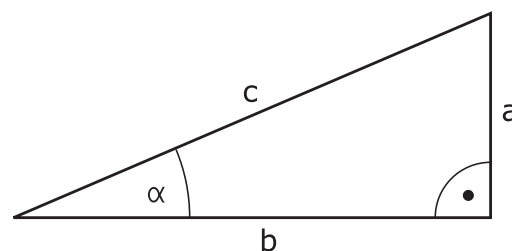
 


Пример ввода

Вычислить угол с арктангенсом из противоположного катета (Q12) и прилежащего катета (Q13); результат присвоить параметру Q25:

- ▶  Выбор ввода формулы: нажмите кнопку Q и клавишу Softkey ФОРМУЛА или воспользуйтесь быстрым доступом:
- ▶   Нажмите кнопку Q на ASCII-клавиатуре.



НОМЕР ПАРАМЕТРА РЕЗУЛЬТАТА?

- ▶  Введите **25** (номер параметра) и нажмите кнопку ENT .
- ▶  Переключите панель Softkey и выберите функцию арктангенса.
- ▶   Снова переключите панель Softkey и откройте скобки.
- ▶   Введите **12** (номер Q-параметра).
- ▶  Выберите деление.
- ▶  Введите **13** (номер Q-параметра).
- ▶  Закройте скобки и завершите ввод формулы.
- ▶  

Пример NC-кадра

```
37 Q25 = ATAN (Q12/Q13)
```

9.11 Параметры строки

Функции обработки строки

Обработку строки (англ. string = последовательность знаков) с использованием QS-параметров можно применять для создания переменной последовательности знаков. Такие последовательности знаков можно, например, выдавать с помощью функции **FN 16:F-PRINT**, для создания переменных протоколов.

Параметру символьной строки можно присвоить цепочку символов (буквы, цифры, специальные символы, контрольные символы и пустые символы) длиной до 255 знаков.

Присвоенные или считанные значения можно далее обрабатывать и проверять при помощи описанных ниже функций. Как и в случае программирования Q-параметров у оператора имеется в сумме 2000 QS-параметров (смотри "Принцип действия и обзор функций", Стр. 310).

В функциях Q-параметров **ФОРМУЛА СТРОКИ** и **ФОРМУЛА** содержатся разные функции для обработки параметров строк.

Клавиша Softkey	Функции ФОРМУЛЫ СТРОКИ	Страница
STRING	Присвоение параметров строки	360
	Соединение параметров строки в цепочку	360
TOCHAR	Преобразование цифрового значения в параметр строки	361
SUBSTR	Копирование части строки из параметра строки	362
Клавиша Softkey	Функции строки в функции ФОРМУЛА	Страница
TONUMB	Преобразование параметра строки в цифровое значение	363
INSTR	Проверка параметра строки	364
STRLEN	Определение длины параметра строки	365
STRCOMP	Сравнение алфавитной последовательности	366



Если используется функция **ФОРМУЛА СТРОКИ**, то результатом арифметических расчетов всегда является строка. Если используется функция **ФОРМУЛА**, то результатом арифметических расчетов всегда является цифровое значение.

Программирование: Q-параметры

9.11 Параметры строки

Присвоение параметров строки

Перед тем, как использовать переменные строки, их следует присвоить. Для этого применяется команда **DECLARE STRING**.

СПЕЦ
FCT

- ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями

ПРОГРАММ.
ФУНКЦИИ

- ▶ Открытие функционального меню

ФУНКЦИИ
СТР. ЗНАКОВ

- ▶ Выберите функции строки

DECLARE
STRING

- ▶ Выберите функцию **DECLARE STRING**

Пример NC-кадра

```
37 DECLARE STRING QS10 = "ЗАГОТОВКА"
```

Соединение параметров строки в цепочку

С помощью оператора цепочки (параметр строки | | параметр строки) можно соединять несколько параметров строки друг с другом.

СПЕЦ
FCT

- ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями

ПРОГРАММ.
ФУНКЦИИ

- ▶ Открытие функционального меню

ФУНКЦИИ
СТР. ЗНАКОВ

- ▶ Выберите функции строки

ФОРМУЛА
СТРОКИ

- ▶ Выберите функцию **ФОРМУЛА СТРОКИ**
- ▶ Введите номер параметра строки, под которым ЧПУ должна сохранить сцепленную строку, подтвердите ввод нажатием клавиши **ENT**
- ▶ Введите номер параметра строки, в котором сохраняется **первая** часть строки, подтвердите ввод нажатием кнопки **ENT**: ЧПУ покажет на экране символ сцепления | |
- ▶ Подтвердите нажатием клавиши **ENT**
- ▶ Введите номер параметра строки, в котором сохраняется **вторая** часть строки, подтвердите ввод нажатием клавиши **ENT**
- ▶ Повторяйте операцию до тех пор, пока не будут выбраны все сцепленные части строк. Завершите процесс нажатием кнопки **END**

Пример: QS10 должен содержать полный текст из QS12, QS13 и QS14

```
37 QS10 = QS12 || QS13 || QS14
```

Содержание параметров:

- QS12: заготовка
- QS13: Состояние:
- QS14: Брак
- QS10: состояние заготовки: брак

Преобразование цифрового значения в параметр строки

Функция **TOCHAR** осуществляет преобразование цифрового значения в параметр строки. Таким образом, можно сцеплять числовые значения с переменными строк.

- | | |
|------------------------|--|
| SPEC
FCT | ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями |
| ПРОГРАММ.
ФУНКЦИИ | ▶ Открытие функционального меню |
| ФУНКЦИИ
СТР. ЗНАКОВ | ▶ Выберите функции строки |
| ФОРМУЛА
СТРОКИ | ▶ Выберите функцию ФОРМУЛА СТРОКИ |
| TOCHAR | ▶ Выберите функцию преобразования цифрового значения в параметр строки |
| | ▶ Введите число или желаемый Q-параметр, который ЧПУ должна преобразовать, нажатием кнопки ENT подтвердите ввод |
| | ▶ Если требуется ввести количество разрядов после запятой, которые ЧПУ должна преобразовать, подтвердите ввод клавишей ENT |
| | ▶ Закройте скобки нажатием кнопки ENT и завершите ввод нажатием кнопки END |

Пример: преобразование параметра Q50 в параметр строки QS11, используя 3 десятичных разряда

```
37 QS11 = TOCHAR ( DAT+Q50 DECIMALS3 )
```

Программирование: Q-параметры

9.11 Параметры строки

Копирование части строки из параметра строки

Используя функцию **SUBSTR**, можно считывать определенный фрагмент параметра строки.

СПЕЦ
FCT

- ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями

ПРОГРАММ.
ФУНКЦИИ

- ▶ Открыть функциональное меню

ФУНКЦИИ
СТР. ЗНАКОВ

- ▶ Выберите функции строки

ФОРМУЛА
СТРОКИ

- ▶ Выберите функцию **ФОРМУЛА СТРОКИ**
- ▶ Введите номер параметра, под которым система ЧПУ должна сохранить скопированную последовательность знаков, подтвердите ввод нажатием клавиши **ENT**

SUBSTR

- ▶ Выберите функцию для вырезания части строки
- ▶ Введите номер QS-параметра, из которого следует скопировать часть строки, подтвердите ввод нажатием кнопки **ENT**
- ▶ Введите номер места, с которого следует начать копирование части строки, подтвердите ввод нажатием клавиши **ENT**
- ▶ Введите количество знаков, которое следует скопировать, подтвердите ввод нажатием клавиши **ENT**
- ▶ Закройте скобки нажатием кнопки **ENT** и завершите ввод нажатием кнопки **END**



Следует следить за тем, чтобы первый знак в последующем тексте стоял на 0 месте.

Пример: из параметра строки **QS10** считывается подстрока длиной в четыре знака (**LEN4**), начиная с третьей позиции (**BEG2**)

```
37 QS13 = SUBSTR ( SRC_QS10 BEG2 LEN4 )
```

Преобразование параметра строки в цифровое значение

Функция **TONUMB** осуществляет преобразование параметра строки в цифровое значение. Преобразуемое значение должно состоять только из числовых значений.



Подвергаемый преобразованию QS-параметр может содержать только одно числовое значение, в противном случае система ЧПУ выдает сообщение об ошибке.



 
- ▶ Выберите функции Q-параметров



- ▶ Выберите функцию **ФОРМУЛА**
- ▶ Введите номер параметра, под которым система ЧПУ должна сохранить цифровое значение, подтвердите ввод нажатием клавиши **ENT**



- ▶ Переключите панель Softkey



- ▶ Выберите функцию преобразования параметра строки в цифровое значение
- ▶ Ввести номер QS-параметра, который система ЧПУ должна преобразовать, подтвердить ввод нажатием клавиши **ENT**
- ▶ Закройте скобки нажатием кнопки **ENT** и завершите ввод нажатием кнопки **END**

Пример: преобразование параметра строки QS11 в числовой параметр Q82





```
37 Q82 = TONUMB ( SRC_QS11 )
```

Программирование: Q-параметры

9.11 Параметры строки

Проверка параметра строки

Используя функцию **INSTR**, можно проверить, содержит ли один параметр строки другой параметр строки и если содержит, то где именно.

-  ▶ Выберите функции Q-параметров
-  ▶ Выберите функцию **ФОРМУЛА**
-  ▶ Переключите панель Softkey
- 
 - ▶ Выберите функцию проверки параметра строки
 - ▶ Ввести номер QS-параметра, в который система ЧПУ должна сохранить искомый текст, подтвердить нажатием кнопки **ENT**
 - ▶ Ввести номер QS-параметра, поиск которого должна провести система ЧПУ, подтвердить нажатием кнопки **ENT**
 - ▶ Введите номер места, с которого система ЧПУ должна начать поиск части строки, подтвердите ввод нажатием клавиши **ENT**
 - ▶ Закройте скобки нажатием кнопки **ENT** и завершите ввод нажатием кнопки **END**



Следует следить за тем, чтобы первый знак в последующем тексте стоял на 0 месте.

Если система ЧПУ не находит искомую часть строки, в параметрах результата сохраняется весь отрезок строки, в котором выполнялся поиск (отсчет начинается с 1).


Если искомая часть строки повторяется многократно, система ЧПУ указывает первое место, в котором она нашла часть строки.


Пример: провести в QS10 поиск текста, сохраненного в параметре QS13. Начинать поиск с третьего места


```
37 Q50 = INSTR ( SRC_QS10 SEA_QS13 BEG2 )
```


Определение длины параметра строки

Функция **STRLEN** указывает на длину текста, сохраненного в выбираемом оператором параметре строки.

- 
 - ▶ Выберите функции Q-параметров

- 
 - ▶ Выберите функцию **ФОРМУЛА**
 - ▶ Введите номер Q-параметра, в который система ЧПУ должна сохранять значение определяемой длины строки, подтвердите ввод нажатием клавиши **ENT**

- 
 - ▶ Переключите панель Softkey

- 
 - ▶ Выберите функцию определения длины текста в параметре строки
 - ▶ Введите номер QS-параметра, длину которого система ЧПУ должна определить, подтвердите ввод нажатием кнопки **ENT**
 - ▶ Закройте скобки нажатием кнопки **ENT** и завершите ввод нажатием кнопки **END**

Пример: определение длины QS15


```
37 Q52 = STRLEN ( SRC_QS15 )
```


Программирование: Q-параметры


9.11 Параметры строки


Сравнение алфавитных последовательностей

Используя функцию **STRCOMP**, можно сравнивать алфавитные последовательности параметров строки.

- 
 - ▶ Выберите функции Q-параметров

- 
 - ▶ Выберите функцию **ФОРМУЛА**
 - ▶ Введите номер Q-параметра, в который система ЧПУ должна сохранить результат сравнения, подтвердите ввод нажатием клавиши **ENT**

- 
 - ▶ Переключите панель Softkey

- 
 - ▶ Выберите функцию сравнения параметров строки
 - ▶ Введите номер первого QS-параметра, для которого система ЧПУ должна провести его сравнение с другими, подтвердите ввод нажатием кнопки **ENT**
 - ▶ Введите номер второго QS-параметра, для которого система ЧПУ должна провести его сравнение с другими, подтвердите ввод нажатием кнопки **ENT**
 - ▶ Закройте скобки нажатием кнопки **ENT** и завершите ввод нажатием кнопки **END**



Система ЧПУ выдаст следующие результаты:

- **0**: сравненные QS-параметры идентичны
- **-1**: в алфавитном порядке первый QS-параметр находится **перед** вторым QS-параметром
- **+1**: в алфавитном порядке первый QS-параметр находится **за** вторым QS-параметром





Пример: сравнение алфавитной последовательности QS12 и QS14

```
37 Q52 = STRCOMP ( SRC_QS12 SEA_QS14 )
```

Считывание машинных параметров

С помощью функции **CFGREAD** можно считать машинные параметры системы ЧПУ в виде цифровых значений или строк.

Для считывания машинного параметра необходимо определить имя параметра, объект параметра и, при наличии, имя группы и указатель в редакторе конфигурации системы ЧПУ:

Символ	Тип	Значение	Пример:
	Key (ключ)	Имя группы машинных параметров (при наличии)	CH_NC
	Entität (смысл)	Объект параметра (имя начинается с "Cfg...")	CfgGeoCycle
	Attribut (атрибут)	Имя машинного параметра	displaySpindleErr
	Index	Индекс списка машинного параметра (при наличии)	[0]



Способ отображения имеющихся параметров можно изменить в редакторе конфигураций для параметров пользователя. Согласно стандартным настройкам параметры отображаются в виде кратких текстов-пояснений. Чтобы вывести на дисплей фактические системные имена параметров, нажмите кнопку режима разделения дисплея на области, а затем клавишу **Softkey ОТОБРАЗИТЬ СИСТЕМНЫЕ ИМЕНА**. Действуйте так же, чтобы вернуться в стандартный режим отображения.

Перед считыванием машинного параметра с помощью функции **CFGREAD**, следует задать QS-параметр с атрибутом, смыслом и ключом.

Следующие параметры запрашиваются в диалоге функции **CFGREAD**:

- **KEY_QS**: имя группы (ключ) машинных параметров
- **TAG_QS**: имя объекта (смысл) машинных параметров
- **ATR_QS**: имя (атрибут) машинных параметров
- **IDX**: список машинных параметров

Программирование: Q-параметры

9.11 Параметры строки

Считывание строки машинных параметров

Сохранение содержимого машинного параметра в виде строки QS-параметра:

- Q
 - ▶ Нажмите кнопку **Q**

- ФОРМУЛА
СТРОКИ
 - ▶ Выберите функцию **ФОРМУЛА СТРОКИ**
 - ▶ Введите номер параметра строки, под которым система ЧПУ должна сохранить машинный параметр, подтвердите ввод нажатием кнопки **ENT**
 - ▶ Выберите функцию **CFGREAD**
 - ▶ Введите номера параметров строки для ключа, смысла и атрибута, подтвердите ввод кнопкой **ENT**
 - ▶ При необходимости введите номер для списка или закройте диалог с помощью **NO ENT**
 - ▶ Закройте скобки нажатием кнопки **ENT** и завершите ввод нажатием кнопки **END**

Пример: считывание обозначения четвертой оси в виде строки

Настройки параметров в редакторе конфигурации

Настройки дисплея

CfgDisplayData



axisDisplayOrder

от [0] до [5]

14 DECLARE STRINGQS11 = ""	Присвоение параметра строки для ключа
15 DECLARE STRINGQS12 = "CFGDISPLAYDATA"	Присвоение параметра строки для смысла
16 DECLARE STRINGQS13 = "AXISDISPLAYORDER"	Присвоение строчного параметра для имени параметра
17 QS1 = CFGREAD(KEY_QS11 TAG_QS12 ATR_QS13 IDX3)	Считывание машинных параметров

Считывание цифрового значения одного из машинных параметров

Сохранение значения машинного параметра в виде цифрового значения в одном Q-параметре:

-  Выберите функции Q-параметров
- 
 - ▶ Выберите функцию ФОРМУЛА
 - ▶ Введите номер Q-параметра, в котором система ЧПУ должна сохранить машинный параметр, подтвердите ввод кнопкой **ENT**
 - ▶ Выберите функцию CFGREAD
 - ▶ Введите номера параметров строки для ключа, смысла и атрибута, подтвердите ввод кнопкой **ENT**
 - ▶ При необходимости введите номер для списка или закройте диалог с помощью **NO ENT**
 - ▶ Закройте скобки нажатием кнопки **ENT** и завершите ввод нажатием кнопки **END**

Пример: считывание коэффициента перекрытия в Q-параметр

Настройки параметров в редакторе конфигурации

```
ChannelSettings
CH_NC
  CfgGeoCycle
    pocketOverlap
```

14 DECLARE STRINGQ\$11 = "CH_NC"	Присвоение параметра строки для ключа
15 DECLARE STRINGQ\$12 = "CFGGEOCYCLE"	Присвоение параметра строки для смысла
16 DECLARE STRINGQ\$13 = "POCKETOVERLAP"	Присвоение строчного параметра для имени параметра
17 Q50 = CFGREAD(KEY_Q\$11 TAG_Q\$12 ATR_Q\$13)	Считывание машинных параметров

Программирование: Q-параметры

9.12 Q-параметры с заданными значениями

9.12 Q-параметры с заданными значениями

За Q-параметрами с Q100 по Q199 система ЧПУ закрепляет значения. Q-параметрам присваиваются:

- значения из PLC
- данные об инструменте и шпинделе
- данные об эксплуатационном состоянии
- результаты измерений из циклов измерительного щупа и т.п.

Система ЧПУ сохраняет заданные Q-параметры Q108, Q114 и Q115 - Q117 в единицах измерения текущей программы.



Q-параметры с заданными значениями (QS-параметры) с Q100 и по Q199 (с QS100 по QS199) не должны использоваться в NC-программах в качестве параметров расчетов, так как это может стать причиной неблагоприятного результата.

Значения из PLC: с Q100 по Q107

Система ЧПУ использует параметры с Q100 по Q107, для копирования значения из PLC в NC-программу.

Активный радиус инструмента: Q108

Активное значение радиуса инструмента присваивается Q108. В состав Q108 входят:

- Радиус инструмента R (таблица инструментов или TOOL DEF-кадр)
- Дельта-значение DR из таблицы инструментов
- дельта-значение DR из TOOL CALL-кадра



ЧПУ сохраняет в памяти активный радиус инструмента, в том числе после перерыва электроснабжения

Ось инструментов: Q109

Значение параметра Q109 зависит от текущей оси инструментов:

Ось инструмента	Значение параметра
Ось инструмента не определена	Q109 = -1
X-ось	Q109 = 0
Ось Y	Q109 = 1
Z-ось	Q109 = 2
U-ось	Q109 = 6
V-ось	Q109 = 7
W-ось	Q109 = 8

Состояние шпинделя: Q110

Значение параметра Q110 зависит от последней запрограммированной M-функции для шпинделя:

M-функция	Значение параметра
Состояние шпинделя не определено	Q110 = -1
M3: шпиндель ВКЛ, по часовой стрелке	Q110 = 0
M4: шпиндель ВКЛ, против часовой стрелки	Q110 = 1
M5 после M3	Q110 = 2
M5 после M4	Q110 = 3

Подача СОЖ: Q111

M-функция	Значение параметра
M8: Подача СОЖ ВКЛ	Q111 = 1
M9: Подача СОЖ ВЫКЛ	Q111 = 0

Коэффициент перекрытия: Q112

Система ЧПУ присваивает Q112 коэффициент перекрытия при фрезеровании карманов.

Размеры, указанные в программе: Q113

Значение параметра Q113 при вложении подпрограмм с PGM CALL зависит от размеров, указанных в той программе, которая первой вызывает другую программу.

Размеры, указанные в главной программе	Значение параметра
Метрическая система (мм)	Q113 = 0
Система измерения в дюймах (дюйм)	Q113 = 1

Длина инструмента: Q114

Текущее значение длины инструмента присваивается Q114.



ЧПУ сохраняет в памяти активную длину инструмента, в том числе после перерыва электроснабжения

Программирование: Q-параметры

9.12 Q-параметры с заданными значениями

Координаты после ошупывания во время выполнения программы

Параметры с Q115 по Q119 после запрограммированного измерения с помощью трехмерного измерительного щупа содержат координаты положения шпинделя в момент ошупывания. Координаты относятся к точке привязки, активной в ручном режиме.

Значения длины измерительного стержня и радиуса наконечника щупа для этих координат не учитываются.

Ось координат	Значение параметра
X-ось	Q115
Ось Y	Q116
Z-ось	Q117
IV-ая ось зависит от станка	Q118
V-я ось зависит от станка	Q119

Отклонение фактического значения от заданного при автоматическом измерении инструмента с помощью ТТ 130

Отклонение фактического значения от заданного	Значение параметра
Длина инструмента	Q115
Радиус инструмента	Q116

Наклон плоскости обработки с помощью углов заготовки: координаты, рассчитанные системой ЧПУ для осей вращения

Координаты	Значение параметра
Ось A	Q120
B-ось	Q121
Ось C	Q122

Результаты измерения циклов измерительного щупа (см. руководство пользователя "Программирование циклов")

Измеренные фактические значения	Значение параметра
Угол прямой	Q150
Центр на главной оси	Q151
Центр на вспомогательной оси	Q152
Диаметр	Q153
Длина кармана	Q154
Ширина кармана	Q155
Длина выбранной в цикле оси	Q156
Положение средней оси	Q157
Угол А-оси	Q158
Угол В-оси	Q159
Координата выбранной в цикле оси	Q160
Установленное отклонение	Значение параметра
Центр на главной оси	Q161
Центр на вспомогательной оси	Q162
Диаметр	Q163
Длина кармана	Q164
Ширина кармана	Q165
Измеренная длина	Q166
Положение средней оси	Q167
Определенные пространственные углы	Значение параметра
Поворот вокруг А-оси	Q170
Поворот вокруг В-оси	Q171
Поворот вокруг С-оси	Q172
Состояние заготовки	Значение параметра
Хорошо	Q180
Дополнительная обработка	Q181
Брак	Q182

Программирование: Q-параметры

9.12 Q-параметры с заданными значениями


Измерение инструмента при помощи лазера BLUM	Значение параметра
Зарезервирован	Q190
Зарезервировано	Q191
Зарезервировано	Q192
Зарезервировано	Q193
Зарезервирован для внутреннего использования	Значение параметра
Отметка для циклов	Q195
Отметка для циклов	Q196
Отметка для циклов (графическое изображение обработки)	Q197
Номер последнего активного цикла измерения	Q198
Состояние измерения инструмента с помощью ТТ	Значение параметра
Инструмент в пределах допуска	Q199 = 0,0
Инструмент изношен (LTOL/RTOL превышен)	Q199 = 1,0
Инструмент сломан (LBREAK/RBREAK превышен)	Q199 = 2,0

9.13 Примеры программирования

Пример: эллипс

Выполнение программы

- Контур эллипса состоит из большого количества маленьких отрезков прямой (определяемых в Q7). Чем больше расчетных шагов установлено, тем более сглаженным будет контур.
- Направление фрезерования устанавливается при помощи начального и конечного угла на плоскости:
Направление обработки по часовой стрелке:
начальный угол > конечный угол
Направление обработки против часовой стрелки:
начальный угол < конечный угол
- Радиус инструмента не учитывается

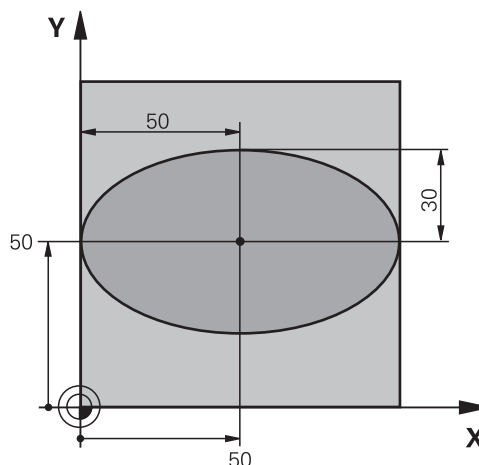

0 BEGIN PGM ELLIPSE MM	
1 FN 0: Q1 = +50	Центр X-оси
2 FN 0: Q2 = +50	Центр Y-оси
3 FN 0: Q3 = +50	Полуось X
4 FN 0: Q4 = +30	Полуось Y
5 FN 0: Q5 = +0	Стартовый угол на плоскости
6 FN 0: Q6 = +360	Конечный угол на плоскости
7 FN 0: Q7 = +40	Количество расчетных шагов
8 FN 0: Q8 = +0	Угловое положение эллипса
9 FN 0: Q9 = +5	Глубина фрезерования
10 FN 0: Q10 = +100	Подача на глубину
11 FN 0: Q11 = +350	Подача фрезерования
12 FN 0: Q12 = +2	Безопасное расстояние для предварительного позиционирования
13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Определение заготовки
14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
15 TOOL CALL 1 Z S4000	Вызов инструмента
16 L Z+250 R0 FMAX	Отвод инструмента
17 CALL LBL 10	Вызов обработки
18 L Z+100 R0 FMAX M2	Отвод инструмента, конец программы
19 LBL 10	Подпрограмма 10: обработка
20 CYCL DEF 7.0 НУЛЕВАЯ ТОЧКА	Перемещение нулевой точки в центр эллипса
21 CYCL DEF 7.1 X+Q1	
22 CYCL DEF 7.2 Y+Q2	
23 CYCL DEF 10.0 РАЗВОРОТ	Пересчет углового положения на плоскости
24 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8	
25 Q35 = (Q6 -Q5) / Q7	Расчет шага угла

Программирование: Q-параметры


9.13 Примеры программирования

26 Q36 = Q5	Копирование стартового угла
27 Q37 = 0	Установка счетчика резки
28 Q21 = Q3 *COS Q36	Расчет X-координаты точки старта
29 Q22 = Q4 *SIN Q36	Расчет Y-координаты точки старта
30 L X+Q21 Y+Q22 R0 FMAX M3	Подвод к стартовой точке на плоскости
31 L Z+Q12 R0 FMAX	Предварительное позиционирование на безопасное расстояние по оси шпинделя
32 L Z-Q9 R0 FQ10	Перемещение на глубину обработки
33 LBL 1	
34 Q36 = Q36 +Q35	Актуализация угла
35 Q37 = Q37 +1	Актуализация счетчика резки
36 Q21 = Q3 *COS Q36	Расчет текущей X-координаты
37 Q22 = Q4 *SIN Q36	Расчет текущей Y-координаты
38 L X+Q21 Y+Q22 R0 FQ11	Подвод к следующей точке
39 FN 12: IF +Q37 LT +Q7 GOTO LBL 1	Запрос, готово ли; если нет, то возврат к LBL 1
40 CYCL DEF 10.0 ПАЗВОРОТ	Сброс вращения
41 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
42 CYCL DEF 7.0 НУЛЕВАЯ ТОЧКА	Сброс смещения нулевой точки
43 CYCL DEF 7.1 X+0	
44 CYCL DEF 7.2 Y+0	
45 L Z+Q12 R0 FMAX	Отвод на безопасное расстояние
46 LBL 0	Конец подпрограммы
47 END PGM ELLIPSE MM	

Пример: цилиндр вогнутый, выполненный с помощью радиусной фрезы

Выполнение программы

- Программа работает только с радиусной фрезой, длина инструмента принята относительно центра наконечника щупа
- Контур цилиндра выстраивается из большого количества небольших отрезков прямой (определяемых через Q13). Чем больше определено шагов резки, тем более сглаженным будет контур.
- Цилиндр фрезеруется продольной резкой (здесь: параллельно к Y-оси)
- Направление фрезерования определяется начальным и конечным углом в пространстве:
Направление обработки по часовой стрелке: начальный угол > конечный угол
Направление обработки против часовой стрелки: начальный угол < конечный угол
- Радиус инструмента корректируется автоматически

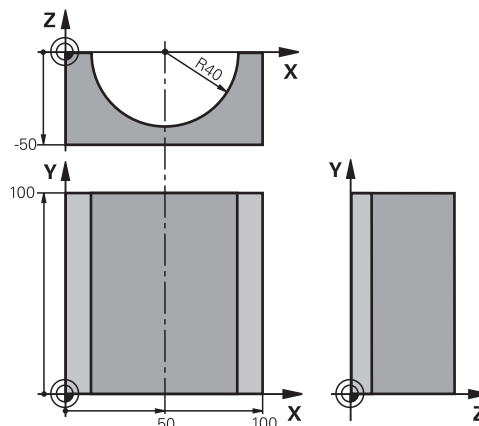

0 BEGIN PGM ZYLIN MM	
1 FN 0: Q1 = +50	Центр X-оси
2 FN 0: Q2 = +0	Центр Y-оси
3 FN 0: Q3 = +0	Центр Z-оси
4 FN 0: Q4 = +90	Начальный угол, пространство (плоскость Z/X)
5 FN 0: Q5 = +270	Конечный угол в пространстве (плоскость Z/X)
6 FN 0: Q6 = +40	Радиус цилиндра
7 FN 0: Q7 = +100	Длина цилиндра
8 FN 0: Q8 = +0	Угловое положение на плоскости X/Y
9 FN 0: Q10 = +5	Припуск на радиус цилиндра
10 FN 0: Q11 = +250	Подача на врезание
11 FN 0: Q12 = +400	Подача фрезерования
12 FN 0: Q13 = +90	Количество проходов резки
13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50	Определение заготовки
14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
15 TOOL CALL 1 Z S4000	Вызов инструмента
16 L Z+250 R0 FMAX	Отвод инструмента
17 CALL LBL 10	Вызов обработки
18 FN 0: Q10 = +0	Сброс припуска
19 CALL LBL 10	Вызов обработки
20 L Z+100 R0 FMAX M2	Отвод инструмента, конец программы

Программирование: Q-параметры


9.13 Примеры программирования

21 LBL 10	Подпрограмма 10: обработка
22 Q16 = Q6 -Q10 - Q108	Расчет припуска и инструмента в привязке к радиусу цилиндра
23 FN 0: Q20 = +1	Установка счетчика резки
24 FN 0: Q24 = +Q4	Копирование начального угла в пространстве (плоскость Z/X)
25 Q25 = (Q5 -Q4) / Q13	Расчет шага угла
26 CYCL DEF 7.0 НУЛЕВАЯ ТОЧКА	Смещение нулевой точки в центр цилиндра (X-ось)
27 CYCL DEF 7.1 X+Q1	
28 CYCL DEF 7.2 Y+Q2	
29 CYCL DEF 7.3 Z+Q3	
30 CYCL DEF 10.0 ПАЗВОРОТ	Пересчет углового положения на плоскости
31 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8	
32 L X+0 Y+0 R0 FMAX	Предварительное позиционирование на плоскости в центр цилиндра
33 L Z+5 R0 F1000 M3	Предварительное позиционирование на оси шпинделя
34 LBL 1	
35 CC Z+0 X+0	Установка полюса на Z/X-плоскости
36 LP PR+Q16 PA+Q24 FQ11	Подвод к позиции старта цилиндра, врезаясь в материал под углом
37 L Y+Q7 R0 FQ12	Продольная резка в направлении Y+
38 FN 1: Q20 = +Q20 + +1	Актуализация счетчика резки
39 FN 1: Q24 = +Q24 + +Q25	Актуализация пространственного угла
40 FN 11: IF +Q20 GT +Q13 GOTO LBL 99	Запрос, готово ли; если да, то переход в конец
41 LP PR+Q16 PA+Q24 FQ11	Проход по приближенной "дуге" для следующей продольной резки
42 L Y+0 R0 FQ12	Продольная резка в направлении Y-
43 FN 1: Q20 = +Q20 + +1	Актуализация счетчика резки
44 FN 1: Q24 = +Q24 + +Q25	Актуализация пространственного угла
45 FN 12: IF +Q20 LT +Q13 GOTO LBL 1	Запрос, готово ли; если нет, то возврат к LBL 1
46 LBL 99	
47 CYCL DEF 10.0 ПАЗВОРОТ	Сброс вращения
48 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
49 CYCL DEF 7.0 НУЛЕВАЯ ТОЧКА	Отмена смещения нулевой точки
50 CYCL DEF 7.1 X+0	
51 CYCL DEF 7.2 Y+0	
52 CYCL DEF 7.3 Z+0	
53 LBL 0	Конец подпрограммы
54 END PGM ZYLIN	

Пример: выпуклый наконечник с концевой фрезой

Выполнение программы

- Программа работает только с концевой фрезой
- Контур наконечника щупа образован множеством небольших отрезков прямой (Z/X-плоскость, определяемая через параметр Q14). Чем меньший шаг угла определен, тем более сглаженным будет контур.
- Количество проходов резки по контуру определяется через шаг угла на плоскости (через Q18)
- Наконечник фрезеруется при помощи трехмерной резки снизу вверх
- Радиус инструмента корректируется автоматически

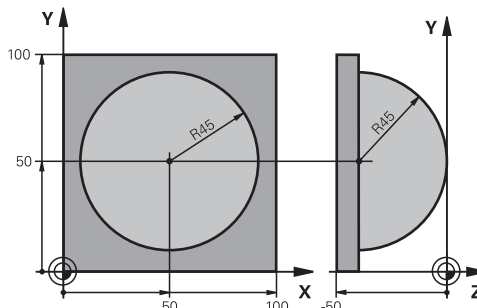

0 BEGIN PGM KUGEL MM	
1 FN 0: Q1 = +50	Центр X-оси
2 FN 0: Q2 = +50	Центр Y-оси
3 FN 0: Q4 = +90	Начальный угол, пространство (плоскость Z/X)
4 FN 0: Q5 = +0	Конечный угол в пространстве (плоскость Z/X)
5 FN 0: Q14 = +5	Шаг угла в пространстве
6 FN 0: Q6 = +45	Радиус наконечника щупа
7 FN 0: Q8 = +0	Начальный угол, угловое положение на плоскости X/Y
8 FN 0: Q9 = +360	Конечный угол, угловое положение на плоскости X/Y
9 FN 0: Q18 = +10	Шаг угла на плоскости X/Y для черновой обработки
10 FN 0: Q10 = +5	Припуск на радиус наконечника щупа для черновой обработки
11 FN 0: Q11 = +2	Безопасное расстояние для предварительного позиционирования по оси шпинделя
12 FN 0: Q12 = +350	Подача фрезерования
13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50	Определение заготовки
14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
15 TOOL CALL 1 Z S4000	Вызов инструмента
16 L Z+250 R0 FMAX	Отвод инструмента
17 CALL LBL 10	Вызов обработки
18 FN 0: Q10 = +0	Сброс припуска
19 FN 0: Q18 = +5	Шаг угла на плоскости X/Y для чистовой обработки
20 CALL LBL 10	Вызов обработки
21 L Z+100 R0 FMAX M2	Отвод инструмента, конец программы
22 LBL 10	Подпрограмма 10: обработка
23 FN 1: Q23 = +Q11 + +Q6	Расчет Z-координаты для предварительного позиционирования
24 FN 0: Q24 = +Q4	Копирование начального угла в пространстве (плоскость Z/X)
25 FN 1: Q26 = +Q6 + +Q108	Ввод поправки на радиус наконечника щупа для предварительного позиционирования

Программирование: Q-параметры

9.13 Примеры программирования

26 FN 0: Q28 = +Q8	Копирование углового положения на плоскости
27 FN 1: Q16 = +Q6 + -Q10	Учитывать припуск на радиус наконечника щупа
28 CYCL DEF 7.0 НУЛЕВАЯ ТОЧКА	Смещение нулевой точки в центр наконечника щупа
29 CYCL DEF 7.1 X+Q1	
30 CYCL DEF 7.2 Y+Q2	
31 CYCL DEF 7.3 Z-Q16	
32 CYCL DEF 10.0 РАЗВОРОТ	Пересчет начального угла при угловом положении на плоскости
33 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8	
34 LBL 1	Предварительное позиционирование на оси шпинделя
35 CC X+0 Y+0	Установка полюса на X/Y-плоскости для предварительного позиционирования
36 LP PR+Q26 PA+Q8 R0 FQ12	Предварительное позиционирование на плоскости
37 CC Z+0 X+Q108	Установите полюс на Z/X-плоскости, со смещением на значение радиуса инструмента
38 L Y+0 Z+0 FQ12	Перемещение на глубину
39 LBL 2	
40 LP PR+Q6 PA+Q24 FQ12	Проход по приближенной "дуге" вверх
41 FN 2: Q24 = +Q24 - +Q14	Актуализация пространственного угла
42 FN 11: IF +Q24 GT +Q5 GOTO LBL 2	Запрос готова ли дуга; если нет, то возврат к LBL 2
43 LP PR+Q6 PA+Q5	Подход к конечному углу в пространстве
44 L Z+Q23 R0 F1000	Вывод инструмента по оси шпинделя
45 L X+Q26 R0 FMAX	Предварительное позиционирование для следующей дуги
46 FN 1: Q28 = +Q28 + +Q18	Актуализация углового положения на плоскости
47 FN 0: Q24 = +Q4	Сброс пространственного угла
48 CYCL DEF 10.0 РАЗВОРОТ	Активация нового углового положения
49 CYCL DEF 10.0 ROT+Q28	
50 FN 12: IF +Q28 LT +Q9 GOTO LBL 1	
51 FN 9: IF +Q28 EQU +Q9 GOTO LBL 1	Запрос, готово ли; если нет, то возврат к LBL 1
52 CYCL DEF 10.0 РАЗВОРОТ	Сброс вращения
53 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
54 CYCL DEF 7.0 НУЛЕВАЯ ТОЧКА	Отмена смещения нулевой точки
55 CYCL DEF 7.1 X+0	
56 CYCL DEF 7.2 Y+0	
57 CYCL DEF 7.3 Z+0	
58 LBL 0	Конец подпрограммы
59 END PGM KUGEL MM	

10

**Программирование:
дополнительные
функции**

Программирование: дополнительные функции

10.1 Ввод дополнительных М-функций и СТОП-функции

10.1 Ввод дополнительных М-функций и СТОП-функции

Основные положения

С помощью дополнительных функций ЧПУ, также называемых М-функциями, можно управлять

- прогоном программы, например, прерыванием прогона программы
- такими функциями станка, как включение и выключение оборотов шпинделя и подачи СОЖ
- поведением инструмента при движении по траектории



Производитель станков оставляет за собой право активировать дополнительные функции, не описанные в данном руководстве. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Можно ввести до четырех дополнительных М-функций в конце кадра позиционирования либо ввести их в отдельном кадре. Тогда система ЧПУ начнет диалог: **Дополнительная М-функция ?**

Обычно в окне диалога вводится только номер дополнительной функции. При некоторых дополнительных функциях диалог продолжается для того, чтобы оператор мог ввести параметры этой функции.

В **ручном режиме работы** и в режиме **эл. маховичка** дополнительные функции вводятся с помощью клавиши **Softkey М**.



Следует учитывать, что одни дополнительные функции активны в начале кадра позиционирования, другие - в конце, независимо от их последовательности в соответствующем NC-кадре.

Дополнительные функции действуют, начиная с того кадра, в котором они были вызваны.

Некоторые дополнительные функции действуют только в том кадре, в котором они запрограммированы. Если дополнительная функция действует не только в отдельном кадре, следует отменить эту функцию в последующем кадре с помощью отдельной М-функции, иначе она будет автоматически отменена системой ЧПУ в конце программы.

Ввод дополнительной функции в СТОП-кадре

Запрограммированный СТОП-кадр прерывает выполнение и/или тест программы, например, для проверки инструмента. В СТОП-кадре можно программировать дополнительную функцию М:



- ▶ Программирование прерывания выполнения программы: нажмите клавишу СТОП
- ▶ Введите дополнительную М-функцию

Примеры NC-кадров

87 STOP M6

Программирование: дополнительные функции

10.2 Дополнительные функции контроля выполнения программы, шпинделя и подачи СОЖ

10.2 Дополнительные функции контроля выполнения программы, шпинделя и подачи СОЖ

Обзор



Производитель станков может влиять на свойства описываемых ниже дополнительных функций. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!


М	Действие	Действие в	начале	конце
			кадра	кадра
М0	ОСТАНОВКА выполнения программы ОСТАНОВКА шпинделя			■
М1	Выполнение программы ОСТАНОВКА по выбору оператора ОСТАНОВКА шпинделя при необходимости Подача СОЖ ВЫКЛ при необходимости (не действует при тестировании программы, функция задается производителем станка)			■
М2	ОСТАНОВКА выполнения программы ОСТАНОВКА шпинделя Подача СОЖ выкл Возврат к кадру 1 Отмена индикации состояния (зависит от машинного параметра <code>clearMode</code>)			■
М3	Шпиндель ВКЛ по часовой стрелке		■	
М4	Шпиндель ВКЛ против часовой стрелки		■	
М5	ОСТАНОВКА шпинделя			■
М6	Смена инструмента ОСТАНОВКА шпинделя ОСТАНОВКА выполнения программы			■
М8	Подача СОЖ ВКЛ		■	
М9	Подача СОЖ ВЫКЛ			■
М13	Шпиндель ВКЛ по часовой стрелке Подача СОЖ ВКЛ		■	
М14	Шпиндель ВКЛ против часовой стрелки Подача СОЖ вкл		■	
М30	Идентично М2			■

10.3 Дополнительные функции для ввода координат

Программирование координат станка: M91/M92

Нулевая точка шкалы

Референтная метка на шкале задает позицию нулевой точки шкалы.

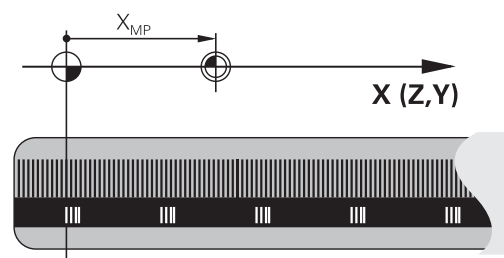

Нулевая точка станка

Нулевая точка станка необходима для

- назначения ограничений для зоны перемещений (концевой выключатель ПО)
- перемещения в жесткие положения станка (например, в позицию смены инструмента)
- назначения точки привязки заготовки

Производитель станка задает расстояние от нулевой точки станка до нулевой точки шкалы для каждой оси в машинных параметрах.

Стандартная процедура

Система ЧПУ соотносит координаты с нулевой точкой заготовки, смотри "Назначение точки привязки без использования трехмерного измерительного щупа", Стр. 565.

Процедура работы с M91 – нулевая точка станка

Если координаты в кадрах позиционирования должны относиться к нулевой точке станка, следует ввести в этих кадрах M91.



Если в кадре M91 задаются инкрементные координаты, то эти координаты привязаны к последней запрограммированной позицией M91. Если в активной NC-программе позиция M91 не задана, координаты отсчитываются от текущей позиции инструмента.

ЧПУ отображает значения координат относительно нулевой точки станка. В индикации состояния необходимо переключить индикацию координат на REF, смотри "Индикация состояния", Стр. 82.

Программирование: дополнительные функции

10.3 Дополнительные функции для ввода координат

Процедура работы с M92 – точка привязки станка



Кроме нулевой точки станка производитель станка может задать другую фиксированную позицию станка (точку привязки станка).

Производитель станка может установить для каждой оси расстояние от точки привязки станка до нулевой точки станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Если координаты в кадрах позиционирования должны привязываться к точке привязки станка, следует ввести в этих кадрах M92.



ЧПУ правильно выполняет поправку на радиус также с M91 или M92. Тем не менее, длина инструмента при этом не учитывается.

Действие

M91 и M92 действуют только в тех кадрах программы, в которых M91 или M92 были заданы.


M91 и M92 действуют в начале кадра.

Точка привязки заготовки

Если координаты всегда должны привязываться к нулевой точке станка, то назначение координат точки привязки для одной оси или нескольких осей может быть заблокировано.

Если назначение координат точки привязки заблокировано для всех осей, ЧПУ не отображает клавишу Softkey **НАЗНАЧ. КООРД. ТОЧКИ ПРИВЯЗКИ** в режиме работы **Ручное управление**.

На рисунке показана система координат с нулевой точкой станка и нулевой точкой заготовки.

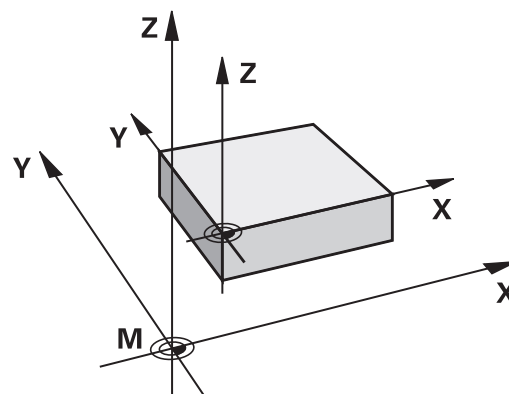

M91/M92 в режиме работы “Тест программы”

Чтобы графически моделировать движения M91/M92, следует активировать контроль рабочего пространства и отобразить заготовку относительно установленной точки привязки, смотри “Отображение заготовки в рабочем пространстве”, Стр. 623.

Подвод к позициям в ненаклоненной системе координат при наклонной плоскости обработки: M130

Стандартная процедура работы при наклонной плоскости обработки

В кадрах позиционирования ЧПУ относит координаты к наклонной системе координат.

Процедура работы с M130

В кадрах прямых при активной наклонной плоскости обработки ЧПУ привязывает координаты к ненаклонной системе координат

Тогда ЧПУ позиционирует (наклоненный) инструмент на программируемую координату ненаклонной системы.



Внимание опасность столкновения!

Последующие кадры позиций или циклы обработки снова выполняются при наклонной системе координат, что может привести к возникновению проблем в циклах обработки с абсолютным предварительным позиционированием.

Функция M130 будет разрешена только в том случае, если функция "Поворот плоскости обработки" является активной.

Действие

M130 действует в отдельных кадрах прямых без поправки на радиус инструмента.

Программирование: дополнительные функции

10.4 Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки


10.4 Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки

Обработка небольших выступов контура: функция M97

Стандартная процедура

Система ЧПУ добавляет на участке внешнего угла контура переходную дугу. Если выступы контура слишком малы, инструмент при этом может повредить контур


В таких местах ЧПУ прерывает отработку программы и выдает сообщение об ошибке "Радиус инструмента слишком велик".

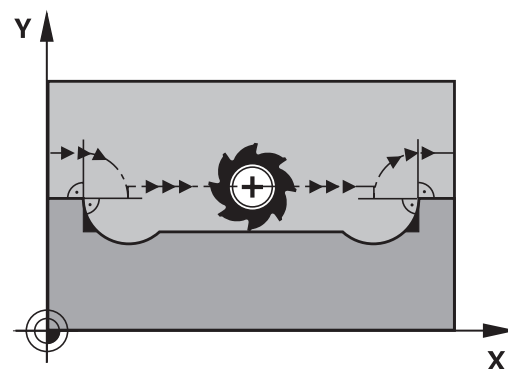

Процедура работы с M97

ЧПУ определяет точку пересечения траекторий для элементов контура – как для внутренних углов – и перемещает инструмент над этой точкой.

Следует программировать M97 в том кадре, в котором заданы координаты точки внешнего угла.

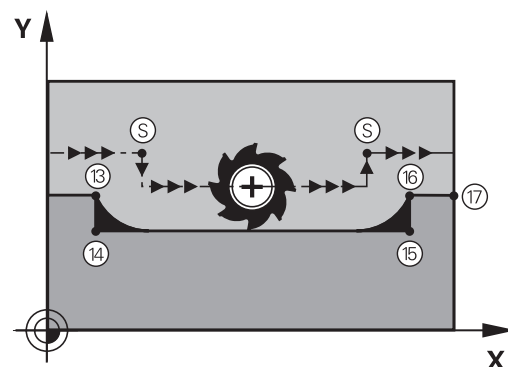

Вместо **M97** следует использовать значительно более эффективную функцию **M120 LA**, смотри "Предварительный расчет контура с поправкой на радиус (LOOK AHEAD): M120 ", Стр. 393!

Действие

M97 действует только в том кадре программы, в котором была запрограммирована M97.



Угол контура при использовании M97 не обрабатывается полностью. Возможно, возникнет необходимость дополнительно обработать угол контура инструментом меньшего размера.

Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки 10.4

Примеры NC-кадров


5 TOOL DEF L ... R+20	Большой радиус инструмента
...	
13 L X... Y... R... F... M97	Подвод к точке контура 13
14 L IY-0.5 ... R... F...	Обработка небольшого выступа контура 13 и 14
15 L IX+100 ...	Подвод к точке контура 15
16 L IY+0.5 ... R... F... M97	Обработка небольшого выступа контура 15 и 16
17 L X... Y...	Подвод к точке контура 17

Полная обработка разомкнутых углов контура: M98

Стандартная процедура


ЧПУ определяет на внутренних углах точку пересечения траекторий фрезы и начинает перемещать инструмент в новом направлении, начиная с этой точки.

Если контур разомкнут на углах, это приводит к неполной обработке:

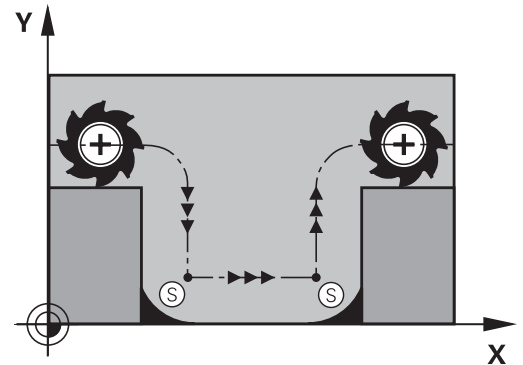

Процедура работы с M98

С помощью дополнительной функции M98 ЧПУ подводит инструмент так, чтобы каждая точка контура обрабатывалась:

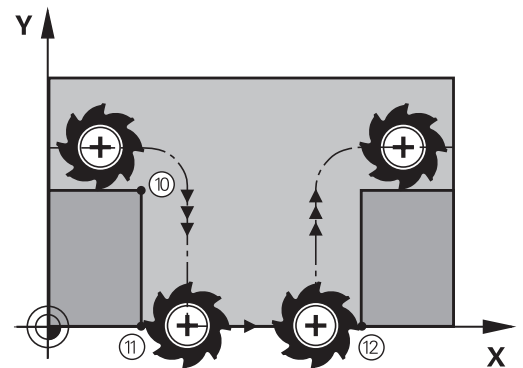

Действие

M98 действует только в тех кадрах программы, в которых была запрограммирована M98.

M98 действует в конце кадра.

Примеры NC-кадров

Поочередный подвод к точкам контура 10, 11 и 12:

10 L X... Y... RL F
11 L X... IY... M98
12 L IX+ ...

Программирование: дополнительные функции

10.4 Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки

Коэффициент подачи для движений при врезании: M103

Стандартная процедура

ЧПУ перемещает инструмент независимо от направления движения с последней запрограммированной скоростью подачи.

Процедура работы с M103

ЧПУ сокращает подачу по траектории, если инструмент перемещается в отрицательном направлении относительно оси инструмента. Подача при врезании FZMAX рассчитывается, исходя из последней запрограммированной подачи FPROG и коэффициента F%:

$$FZMAX = FPROG \times F\%$$

Ввод M103

Если в кадре позиционирования вводится M103, ЧПУ продолжает диалог и запрашивает коэффициент F.

Действие

M103 действует в начале кадра.

Отмена M103: запрограммируйте M103 снова без коэффициента.



M103 также действует при активной наклонной плоскости обработки. Уменьшение подачи в таком случае действует при перемещении в отрицательном направлении относительно наклоненной оси инструмента.

Примеры NC-кадров

Подача при врезании составляет 20% от подачи на плоской поверхности.

...	Действительная подача по контуру (мм/мин):
17 L X+20 Y+20 RL F500 M103 F20	500
18 L Y+50	500
19 L IZ-2.5	100
20 L IY+5 IZ-5	141
21 L IX+50	500
22 L Z+5	500

Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки 10.4

Подача в миллиметрах/оборот шпинделя: M136

Стандартная процедура

ЧПУ перемещает инструмент с установленной в программе скоростью подачи F в мм/мин

Процедура работы с M136



В программах, где в качестве единицы измерения используется дюйм, не разрешается использовать M136 в сочетании с новым введенным альтернативным вариантом подачи FU.

При активной функции M136 шпиндель не должен регулироваться.

С M136 ЧПУ перемещает инструмент не в мм/мин, а с установленной в программе подачей F в миллиметрах/оборот шпинделя. Если частота вращения изменяется при помощи потенциометра корректировки шпинделя, то ЧПУ автоматически согласует подачу.

Действие

M136 действует в начале кадра.

M136 отменяется программированием M137.

Программирование: дополнительные функции

10.4 Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки

Скорость подачи на дугах окружности: M109/M110/M111

Стандартная процедура

ЧПУ связывает заданную программой скорость подачи с траекторией центра инструмента.

Процедура работы с M109 на дугах окружности

При внутренней и наружной обработке ЧПУ сохраняет подачу по круговой траектории на режущую кромку инструмента постоянной.



Внимание, опасность повреждения инструмента и заготовки!

При очень маленьких внешних углах система ЧПУ может увеличить подачу так, что инструмент или заготовка будут повреждены. Старайтесь не использовать M109 при маленьких внешних углах.

Процедура работы с M110 на дугах окружности

ЧПУ сохраняет постоянную подачу на круговых траекториях исключительно при внутренней обработке. В случае внешней обработки дуг окружности согласование подачи отсутствует.



Если M109 или M110 задаются перед вызовом цикла обработки номером, значение которого превышает 200, подача будет согласована и при работе с дугами окружности в пределах данных циклов обработки. В конце или после прерывания цикла обработки восстанавливается исходное состояние.

Действие

M109 и M110 действуют в начале кадра. M109 и M110 сбрасываются с помощью M111.

Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки 10.4

контурной обработки

Предварительный расчет контура с поправкой на радиус (LOOK AHEAD): M120

Стандартная процедура

Если радиус инструмента больше выступа контура, по которому следует перемещаться с поправкой на радиус, ЧПУ прерывает отработку программы и выдает сообщение об ошибке. M97 (смотри "Обработка небольших выступов контура: функция M97", Стр. 388) подавляет сообщения об ошибке, но оставляет след при выходе из материала и дополнительно смещает угол.

ЧПУ может повредить контур при фрезеровании деталей с радиусом меньше радиуса фрезы.

Процедура работы с M120

Система ЧПУ проверяет контур, обрабатываемый с поправкой на радиус, на наличие на нем поднутрений и выступов и заранее рассчитывает траекторию инструмента, начиная с текущего кадра. Места, в которых инструмент мог бы повредить контур, остаются необработанными (на рис. отмечены темным цветом). M120 можно также применять для дополнения поправкой на радиус данных оцифровки или данных, созданных внешней системой программирования. Это позволяет компенсировать отклонения от теоретического радиуса инструмента.

Количество предварительно рассчитываемых системой ЧПУ кадров (максимум 99) определяется с помощью LA (англ. Look Ahead: смотрите вперед) после M120. Чем больше количество кадров, выбранных оператором для предварительного расчета, который должен выполняться системой ЧПУ, тем медленнее осуществляется обработка кадров.

Ввод


Если в кадре позиционирования вводится M120, то ЧПУ продолжает диалог для этого кадра и запрашивает количество кадров LA для предварительного расчета.

Действие

Функция M120 должна присутствовать в NC-кадре, также содержащем поправку на радиус **RL** или **RR**. M120 действует, начиная с этого кадра и до момента,

- когда путем ввода **R0** будет отменена поправка на радиус
- когда будет запрограммирована M120 LA0
- когда будет запрограммирована M120 без LA
- когда с помощью **PGM CALL** будет вызвана другая программа
- когда с помощью цикла **19** или PLANE-функции будет наклонена плоскость обработки

M120 действует в начале кадра.

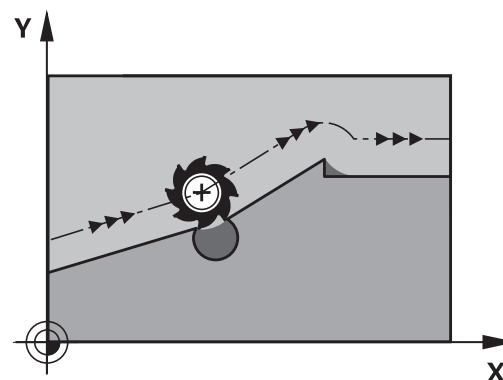

Программирование: дополнительные функции

10.4 Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки

Ограничения

- Повторный вход в контур после действия "Внешний/ Внутренний стоп" можно выполнить только с помощью функции ПОИСК КАДРА N. Перед запуском поиска кадра следует отменить M120, иначе ЧПУ выдаст сообщение об ошибке
- Если используются функции траекторий **RND** и **CHF**, то кадры до и после **RND** либо **CHF** могут содержать только координаты плоскости обработки
- Если подвод к контуру осуществляется по касательной, следует использовать функцию **APPR LCT**; кадр с **APPR LCT** может содержать только координаты плоскости обработки
- Если выход из контура выполняется по касательной, следует использовать функцию **DEP LCT**; кадр с **DEP LCT** может содержать только координаты плоскости обработки
- Перед использованием функций, приведенных ниже, оператор должен отменить M120 и поправку на радиус:
 - Цикл **32** Допуск
 - Цикл **19** Плоскость обработки
 - **PLANE**-функция
 - M114
 - M128
 - **FUNCTION TCPM**

Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки 10.4

Позиционирование при помощи маховичка во время выполнения программы: M118

Стандартная процедура

Система ЧПУ перемещает инструмент в режимах выполнения программы согласно установкам программы обработки.

Процедура работы с M118

С помощью M118 можно выполнять ручную коррекцию маховичком во время отработки программы. Для этого программируется M118 и вводится значение для заданной оси (линейная ось или ось вращения) в мм.



Функция совмещения маховичком M118 в сочетании с контролем столкновений возможна только в застопоренном состоянии. Для того, чтобы можно было использовать функцию M118 без ограничений, следует либо отменить DCM с помощью Softkey в меню, либо активировать кинематику без объектов столкновения (CMOs)

Ввод

Если M118 вводится в кадре позиционирования, то система ЧПУ продолжает диалог для этого кадра и запрашивает значения для заданной оси. Используйте оранжевые клавиши оси или ASCII-клавиатуру для ввода координат.

Действие

Позиционирование, заданное при помощи маховичка, отменяется путем повторного программирования M118 без ввода координат.

M118 действует в начале кадра.

Примеры NC-кадров

Во время отработки программы должна существовать возможность перемещения маховичком на плоскости обработки XY на ± 1 мм и на оси вращения B на $\pm 5^\circ$ от запрограммированного значения:

```
L X+0 Y+38.5 RL F125 M118 X1 Y1 B5
```



M118 действует в наклоненной системе координат, если вы активируете наклон плоскости обработки для ручного режима работы. Если наклон плоскости обработки не активен для ручного режима, то действует первоначальная система координат.

M118 действует также в режиме работы "Позиционирование с ручным вводом данных"!

Программирование: дополнительные функции

10.4 Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки

Виртуальная ось инструмента VT



Эта функция должна быть адаптирована к системе ЧПУ производителем станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

С помощью виртуальной оси инструмента, используя маховичок, вы можете выполнять перемещение на станках с поворотной головкой также в направлении расположенного под наклоном инструмента. Для перемещения в направлении виртуальной оси инструмента, выберите на дисплее маховичка ось VT, см. "Перемещение электронными маховичками", Стр. 539. Используя маховичок HR 5xx, можно выбрать виртуальную ось непосредственно с помощью оранжевой кнопки оси VI (см. инструкцию по обслуживанию станка).

В сочетании с функцией M118 можно также активировать совмещение маховичком в активном в данный момент направлении оси инструмента. Для этого в функции M118 следует определить не менее одной оси шпинделя с допустимым диапазоном перемещения (например, M118 Z5) и выбрать на маховичке ось VT.

Отвод от контура по направлению оси инструмента: M140

Стандартная процедура

Система ЧПУ перемещает инструмент в режимах Отраб.отд.бл. программы и Режим авт. управления согласно установкам в программе обработки.

Процедура работы с M140

При помощи M140 MB (move back) можно переместиться на заданный отрезок от контура в направлении оси инструмента.

Ввод

Если в кадре позиционирования вводится функция M140, то система ЧПУ продолжает диалог и запрашивает траекторию, по которой инструмент должен отводиться от контура. Следует ввести желаемую траекторию, по которой инструмент должен переместиться от контура, или нажать клавишу Softkey MB MAX, чтобы переместиться к пределу диапазона перемещения.

Дополнительно можно запрограммировать подачу, с которой инструмент передвигается по введенному отрезку пути.

Если подача не задана, то ЧПУ производит перемещение по заданному отрезку пути на ускоренном ходу.

Действие

M140 действует только в том кадре программы, в котором была запрограммирована M140.

M140 действует в начале кадра.

Примеры NC-кадров

Кадр 250: отвести инструмент на 50 мм от контура

Кадр 251: отвести инструмент к пределу зоны перемещения

```
250 L X+0 Y+38.5 F125 M140 MB 50 F750
```

```
251 L X+0 Y+38.5 F125 M140 MB MAX
```

Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки 10.4



M140 действует и в том случае, если активна функция "Наклон плоскости обработки". При использовании станков с поворотной головкой ЧПУ перемещает инструмент в наклоненной системе.

При помощи **M140 MB MAX** можно перемещать инструмент только в положительном направлении.

Перед функцией **M140** в большинстве случаев следует задать вызов инструмента с осью инструмента, в противном случае направление перемещения не будет определено.



Внимание опасность столкновения!

Если при помощи функции совмещения маховичком **M118** изменить позицию оси вращения и затем выполнить **M140**, система ЧПУ на обратном ходу игнорирует совмещенные значения.

В результате в станках с осями вращения в головке могут возникнуть нежелательные движения или столкновения.



Внимание опасность столкновения!

При использовании **M140 MB MAX** и одновременно контроля столкновений (опция номер #40 активирована и выбрана кинематика заданных объектов столкновений) возвратное движение инструмента может происходить не на краю диапазона перемещения, а перед предстоящим столкновением. В таком случае, если системой распознано столкновение, это не приведет к сообщению об ошибке, а вместо этого ЧПУ продолжит NC-программу с этой позиции. Это может привести к неожиданным движениям или столкновениям с заготовкой.

Используйте совместно с контролем столкновений **M140** исключитель с числовыми значениями.

Проверьте в режиме работы **Отработка отд.блоков программы**, позволяет ли фактическое расстояние продолжение NC-программы без столкновений.

Если необходимо использование **M140 MB MAX**, следует выбирать кинематику без заданных объектов столкновений. При этом следует учитывать, что если в кинематике не заданы объекты столкновений, контроль столкновений невозможен!

Программирование: дополнительные функции

10.4 Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки

Подавление контроля измерительного щупа: M141

Стандартная процедура

Система ЧПУ выдает сообщение об ошибке при отклоненном измерительном стержне, когда оператору требуется переместить одну из осей станка.

Процедура работы с M141

Система ЧПУ перемещает оси станка и тогда, когда измерительный щуп отклонен. Эта функция необходима в том случае, если оператор записывает собственный цикл измерений совместно с циклом измерений 3, чтобы после отклонения вывести измерительный щуп из материала с помощью кадра позиционирования.



Внимание опасность столкновения!

Если применяется функция M141, то следует проследить за тем, чтобы измерительный щуп выводился из материала в верном направлении.

M141 действует только при перемещениях с кадрами прямых.

Действие

M141 действует только в том кадре программы, в котором была запрограммирована M141.

M141 действует в начале кадра.

Отмена разворота плоскости обработки: M143

Стандартная процедура

Разворот плоскости обработки сохраняется до тех пор, пока он не будет отменен или не будет перезаписано новое значение.

Процедура работы с M143

Система ЧПУ удаляет запрограммированный разворот плоскости обработки в NC-программе.



Функция **M143** не разрешена во время поиска кадра.

Действие

M143 действует только в том кадре программы, в котором была запрограммирована M143.

M143 действует в начале кадра.

Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки 10.4

Автоматический отвод инструмента от контура при NC-остановке: M148

Стандартная процедура

При NC-остановке ЧПУ останавливает все перемещения. Инструмент остается в той точке, в которой была прервана программа.

Процедура работы с M148



Функция M148 должна активироваться производителем станка. В одном из машинных параметров производитель станка задает отрезок пути, по которому система ЧПУ должна переместиться в случае LIFTOFF.

ЧПУ перемещает инструмент назад от контура по оси инструмента на расстояние до 2 мм, если в таблице инструментов в столбце LIFTOFF для активного инструмента оператором задан параметр Yсмотри "Ввод данных инструмента в таблицу", Стр. 180.

LIFTOFF действует в следующих ситуациях:

- при NC-Stop, запущенной оператором
- при NC-Stop, запущенной ПО, например, при появлении ошибки в системе привода
- при перерыве в электроснабжении



Внимание опасность столкновения!

Следует учесть, что при повторном подводе к контуру, особенно если поверхности искривлены, контур может быть поврежден. Отведите инструмент от материала перед повторным подводом!

Следует задать значение для расстояния, на которое должен подниматься инструмент, в машинном параметре CfgLiftOff. Кроме того, в параметре станка CfgLiftOff можно задать данную функцию как неактивную.

Действие

M148 действует до тех пор, пока функция не будет деактивирована с помощью M149.

M148 действует в начале кадра, M149 в конце кадра.

Программирование: дополнительные функции

10.4 Дополнительные функции для определения характеристик контурной обработки

Закругление углов: M197

Стандартная процедура

При активной поправке на радиус система ЧПУ добавляет на участке внешнего угла контура переходную дугу. Это способствует износу кромки.

Процедура работы с M197

С помощью функции M197 контур угла удлиняется по касательной, после чего добавляется меньшая переходная дуга. Если вы программируете функцию M197 с последующим нажатием кнопки ENT, система ЧПУ открывает поле ввода **DL**. В поле **DL** определите длину, на которую ЧПУ удлинит элемент контура. С помощью M197 уменьшается радиус угла, угол изнашивается меньше, а перемещение выполняется мягко.

Действие

Функция M197 действует покадрово и предназначена только для внешних углов.

Пример NC-кадров

```
L X... Y... RL M197 DL0.876
```


11

**Программирование:
специальные
функции**

Программирование: специальные функции

11.1 Обзор специальных функций

11.1 Обзор специальных функций

В ЧПУ имеются эффективные специальные функции для разнообразных областей применения, перечисленных ниже:

Функция	Описание
Динамический контроль столкновений DCM со встроенным управлением зажимными приспособлениями (номер опции #40)	Стр. 406
Адаптивное управление подачей AFC (номер опции #45)	Стр. 413
Подавление шумов ACC (номер опции #145)	Стр. 426
Работа с текстовыми файлами	Стр. 438
Работа со произвольно определяемыми таблицами	Стр. 442

С помощью клавиши **SPEC FCT** и соответствующих клавиш Softkey оператор получает доступ к остальным специальным функциям ЧПУ. Таблицы, приведенные ниже, позволяют составить представление о том, какие функции имеются в наличии.

Главное меню "Специальные функции SPEC FCT"

SPEC
FCT

► Выберите специальные функции

Клавиша Softkey **Функция** **описание**

ПОСТ. ЗНАЧ. ПРОГРАММЫ	Задание стандартных значений для программы	Стр. 404
КОНТУР- ТОЧКА ОБРАБ.	Функции для обработки контура и точек	Стр. 404
НАКЛОН ПЛОСКОСТИ	Определение PLANE-функции	Стр. 456
ПРОГРАММ. ФУНКЦИИ	Определение различных программируемых открытым текстом функций	Стр. 405
РАЗВЕРНУТЬ ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ	Задание функций точения	Стр. 507
СРЕДСТВА ПРОГРАММИ- РОВАНИЯ	Помощь при программировании	Стр. 147



После нажатия кнопки **SPEC FCT** можно открыть окно выбора **smartSelect** с помощью кнопки **GOTO**. Система ЧПУ отобразит обзор структуры со всеми доступными функциями. По структуре дерева можно перемещаться с помощью курсора или мыши и выбирать функции. В правом окне система ЧПУ отображает онлайн помощь к соответствующей функции.

Программирование: специальные функции


11.1 Обзор специальных функций

Меню "Стандартные значения для программы"

ПОСТ. ЗНАЧ.
ПРОГРАММЫ

- Выбор меню "Стандартные значения для программы"

Клавиша Softkey	Функция	описание
BLK FORM	Определение заготовки	Стр. 108
ТАБЛИЦА НУЛ. ТОЧЕК	Выбор таблицы нулевых точек	См. руководство пользователя "Циклы"
GLOBAL DEF	Определение общих параметров циклов	См. руководство пользователя "Циклы"

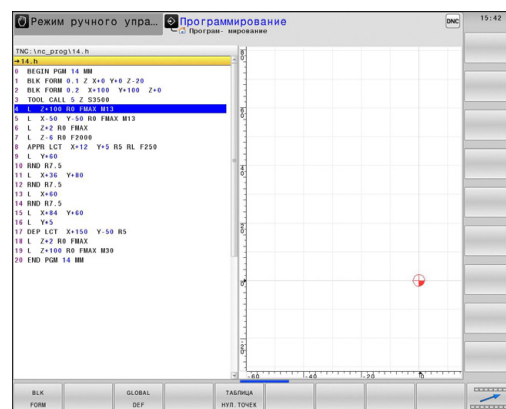


Меню функций для обработки контура и точек

КОНТУР/
ТОЧКА
ОБРАБ.

- Выберите меню функций для обработки контура и точек

Клавиша Softkey	Функция	описание
DECLARE CONTOUR	Присвоение описания контура	См. руководство пользователя по циклам
CONTOUR DEF	Задание простой формулы контура	См. руководство пользователя по циклам
SEL CONTOUR	Выбор определения контура	См. руководство пользователя по циклам
ФОРМУЛА КОНТУРА	Задание сложной формулы контура	См. руководство пользователя по циклам
PATTERN DEF	Задание регулярно используемых образцов обработки	См. руководство пользователя по циклам
SEL PATTERN	Выбор файла точек с позициями обработки	См. руководство пользователя по циклам

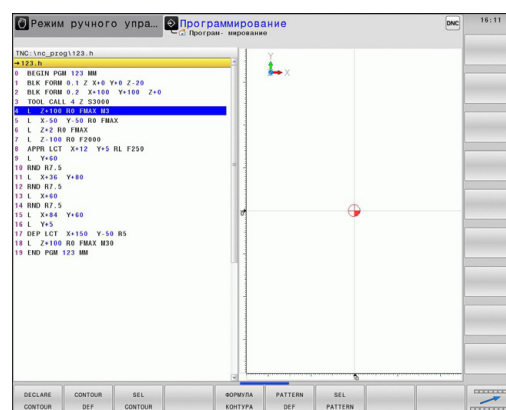


Задание различных программируемых открытым текстом функций

ПРОГРАММ.
ФУНКЦИИ

- ▶ Выберите меню для определения различных функций, программируемых открытым текстом

Клавиша Softkey	Функция	описание
FUNCTION TCPM	Задание поведения при позиционировании осей вращения	Стр. 487
FUNCTION FILE	Задание функций файла	Стр. 434
FUNCTION PARAX	Задать поведение при позиционировании для параллельных осей U, V, W	Стр. 428
FUNCTION AFC	Задать адаптивное управление подачей AFC (номер опции #45)	Стр. 413
TRANSFORM	Задание преобразований координат	Стр. 435
ФУНКЦИИ СТР., ЗНАКОВ	Задание функций строки	Стр. 359
FUNCTION FEED	Задать время выдержки	Стр. 448
FUNCTION DCM	Задать динамический контроль столкновений DCM	Стр. 406
ВСТАВИТЬ КОММЕНТАР.	Вставить комментарий	Стр. 148

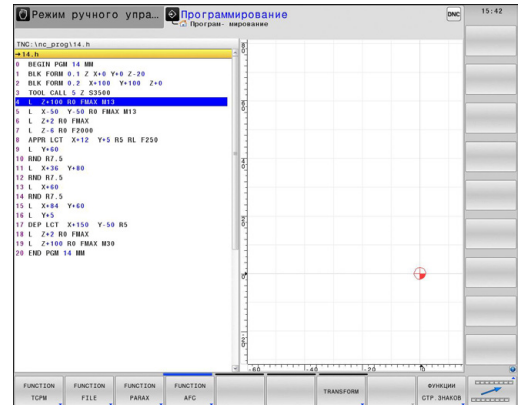

Программирование: специальные функции

11.2 Динамический контроль столкновений (номер опции #40)

11.2 Динамический контроль столкновений (номер опции #40)

Функция




Динамический контроль столкновений **DCM** (англ.: Dynamic Collision Monitoring) должен быть адаптирован к станку и ЧПУ производителем станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Производитель станков может задать произвольные объекты, которые ЧПУ будет контролировать во время любых движений станка. Если два объекта контроля столкновений приближаются к друг другу на расстояние, ближе заданного, ЧПУ отображает сообщение об ошибке и останавливает движение.

Система может отображать заданные объекты столкновения графически во всех режимах работы станка, смотри "Графическое отображение объектов столкновений", Стр. 407.

Также система ЧПУ также осуществляет контроль активного инструмента на предмет возможных столкновений и отображает их графически. При этом ЧПУ всегда исходит из цилиндрического инструмента и учитывает исключительно значения длины, радиуса и соответствующие припуски, внесенные в таблицу инструментов. Контроль ступенчатого инструмента система ЧПУ также осуществляет в соответствии с определениями в таблице инструмента.

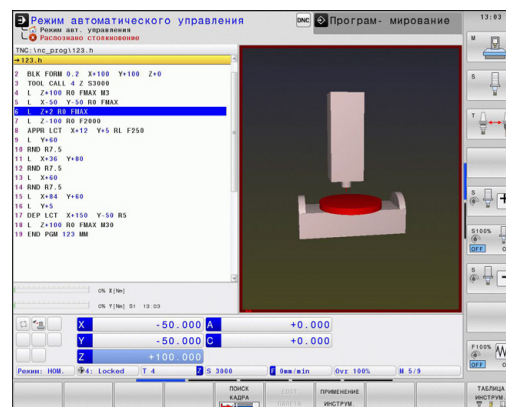



Общеприменимые ограничения:

- DCM помогает понизить риск столкновений. Тем не менее, ЧПУ не учитывает всех возможных ситуаций, возникающих во время работы.
- Система ЧПУ не распознает столкновения между компонентами станка и заготовкой и между инструментом и заготовкой.
- DCM может защитить компоненты станка от столкновений только в том случае, если производитель станка правильно определил размеры, выверку и позиции.
- ЧПУ может контролировать инструмент только в том случае, если в таблице инструментов задан **положительный радиус инструмента** и **положительное значение длины инструмента**.
- При запуске цикла измерительного щупа система ЧПУ больше не контролирует длину наконечника и диаметр его шарика, чтобы обеспечить возможность ощупывания объектов столкновений.
- При использовании определенных инструментов, например, торцевой фрезы со вставными ножами, радиус, приводящий к столкновению, может быть больше значения, заданного в таблице инструмента.
- Система ЧПУ учитывает припуски инструмента **DL** и **DR** из таблицы инструмента. Припуски инструмента из кадра **TOOL CALL** не учитываются.

Графическое отображение объектов столкновений

Активируйте графическое отображение объектов столкновений следующим образом:


- ▶ Выберите любой режим работы станка



- ▶ Нажмите клавишу переключения дисплея



- ▶ Выберите желаемое разделение дисплея на области

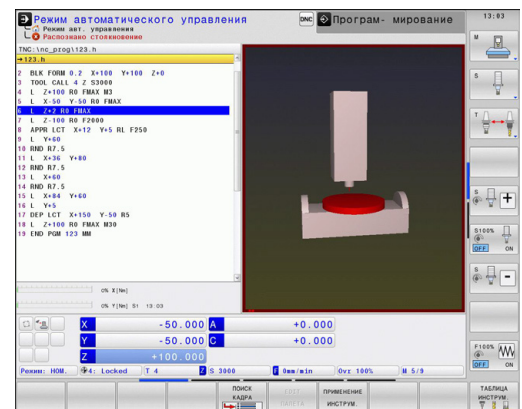

При необходимости отображение объектов столкновения можно отрегулировать при помощи клавиш Softkey.

Программирование: специальные функции

11.2 Динамический контроль столкновений (номер опции #40)

Изменение графического отображения объектов столкновений выполняется следующим образом:

- ▶ При необходимости переключите панель Softkey



- ▶ Нажмите клавишу Softkey **КИНЕМАТИКА**
- ▶ Измените графическое отображение объектов столкновений при помощи следующих функций

В вашем распоряжении находятся следующие функции:

Клавиша Softkey	Функция
	Переключение между контурной и объемной моделями представления
	Переключение между объемной и прозрачной моделями представления
	Индикация/выключение систем координат, возникающих при преобразованиях в описании кинематики
	Функции поворота, масштабирования и перемещения

Отображение объектов столкновений также можно менять с помощью мыши.

В вашем распоряжении находятся следующие функции:

- ▶ Трехмерное вращение изображаемой модели: перемещайте мышью, удерживая нажатой ее правую кнопку. При одновременном нажатии клавиши смены регистра (Shift), можно повернуть модель только горизонтально или вертикально.
- ▶ Перемещение изображаемой модели: перемещайте мышью, удерживая нажатой ее среднюю кнопку или колесико. При одновременном нажатии клавиши смены регистра (Shift), можно переместить модель только горизонтально или вертикально.
- ▶ Для увеличения определенной области: выбрать область, удерживая нажатой левую кнопку мыши. После того, как левая кнопка мыши будет отпущена, ЧПУ увеличит выделенную область детали.
- ▶ Для быстрого увеличения или уменьшения любой области: прокрутить колесико мыши вперед или назад.
- ▶ Для возврата в стандартный вид: удерживая нажатой клавишу смены регистра (Shift) дважды нажать правую клавишу мыши. Если нажимать только правую кнопку мыши, не нажимая Shift, угол вращения сохранится.

Контроль столкновений в режимах ручного управления

В режимах работы **Режим ручного управления** и **Электронный маховичок** ЧПУ останавливает движение, когда расстояние между двумя объектами, находящимися под контролем столкновений, становится меньше 2 мм. В таком случае ЧПУ показывает сообщение об ошибке, содержащее оба элемента, между которыми может произойти столкновение.

Еще до предупреждения о столкновении ЧПУ динамически снижает подачу движений, чтобы обеспечить своевременную остановку осей до столкновения.

Если выбрано такое разделение экрана дисплея, при котором справа находятся объекты, столкновение которых возможно, ЧПУ дополнительно окрашивает сталкивающиеся объекты в красный цвет.



После появления предупреждения о возможности столкновения, передвижение на станке с помощью клавиши направления осей или маховичка возможно только в том случае, если это движение увеличивает расстояние между объектами столкновения.

Перемещения, уменьшающие или не изменяющие данное расстояние, не допускаются, пока активен контроль столкновений.

Деактивация контроля столкновений смотри "Активизация и деактивация контроля столкновений", Стр. 411.



Соблюдайте общепринятые ограничения, смотри "Функция", Стр. 406

Контроль столкновений в режимах работы отработки программы

В режимах работы **Позиц.с ручным вводом данных**, **Отраб.отд.бл. программы** и **Режим автоматического управления** ЧПУ останавливает выполнение программы перед кадром, в котором два расстояния между двумя объектами, находящимися под контролем столкновений, может стать меньше 5 мм. В таком случае ЧПУ показывает сообщение об ошибке, содержащее оба объекта, столкновение которых может произойти.

Если выбрано такое разделение экрана дисплея, при котором справа находятся объекты, столкновение которых возможно, ЧПУ дополнительно окрашивает эти объекты в красный цвет.



ЧПУ контролирует движения покадрово. ЧПУ прерывает отработку программы предупреждением о столкновении в кадре, в котором может произойти столкновение.

**Внимание опасность столкновения!**

При использовании **M140 MB MAX** и одновременно контроля столкновений (опция номер #40 активирована и выбрана кинематика заданных объектов столкновений) возвратное движение инструмента может происходить не на краю диапазона перемещения, а перед предстоящим столкновением. В таком случае, если системой распознано столкновение, это не приведет к сообщению об ошибке, а вместо этого ЧПУ продолжит NC-программу с этой позиции. Это может привести к неожиданным движениям или столкновениям с заготовкой.

Используйте совместно с контролем столкновений **M140** исключитель с числовыми значениями.

Проверьте в режиме работы **Отработка отд.блоков программы**, позволяет ли фактическое расстояние продолжение NC-программы без столкновений.

Если необходимо использование **M140 MB MAX**, следует выбирать кинематику без заданных объектов столкновений. При этом следует учитывать, что если в кинематике не заданы объекты столкновений, контроль столкновений невозможен!

**Ограничения при отработке программы**

- При нарезании резьбы с компенсационным патроном, контроль столкновений учитывает только базовое положение патрона.
- Исполнение функции совмещения маховичком **M118** при активном контроле столкновений возможно только при остановленной отработке программы.
- ЧПУ может выполнить контроль столкновений, если функции или циклы требуют объединения нескольких осей, как например, при вращении эксцентрика.
- ЧПУ не может выполнить контроль столкновений, если хотя бы одна ось находится в режиме рассогласования или не соотнесена с началом координат.

Также соблюдайте общепринятые ограничения, смотри "Функция", Стр. 406

Активизация и деактивация контроля столкновений

Иногда необходимо временно отключить контроль столкновений:

- для уменьшения расстояния между двумя потенциально объектами, находящимися под контролем столкновений
- для предотвращения остановок при отработке программы



Внимание опасность столкновения!

При деактивации контроля столкновений система ЧПУ не выдает сообщений о предстоящем столкновении!

Кроме того, если контроль столкновений не активен, ЧПУ не останавливает движения, вызывающие столкновения!

 
Долговременная активизация и деактивация контроля столкновений в ручном режиме



- ▶ Выберите режим работы **Режим ручного управления** или **Электронный маховичок**



- ▶ При необходимости переключите панель **Softkey**



- ▶ Нажмите клавишу **Softkey** **СТОЛКНОВ.**



- ▶ Выберите режимы работы, для которых необходима настройка контроля столкновений:

- **Отработка программы: Позиц.с ручным вводом данных, Отработка отд.блоков программы и Режим автоматического управления**
- **Ручное управление: Режим ручного управления и Электронный маховичок**



- ▶ Нажмите клавишу **GOTO**




- ▶ Выберите состояние, действующее для выбранных режимов работы:

- **Неактивно:** Деактивировать контроль столкновений
- **Активно:** Активировать контроль столкновений



- ▶ Нажать **Softkey** **OK**

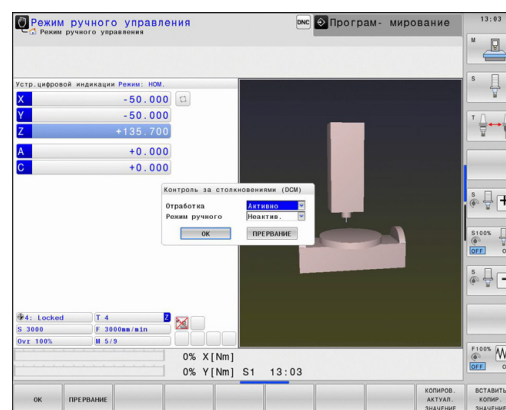

Программирование: специальные функции

11.2 Динамический контроль столкновений (номер опции #40)

Временная активизация и деактивация контроля столкновений в программном режиме

- ▶ Открыть NC-программу в режиме работы **Программирование**
- ▶ Установите курсор в желаемую позицию, например, перед циклом 800, чтобы сделать возможным вращение эксцентрика



 
- ▶ Нажмите клавишу **SPEC FCT**




- ▶ Нажмите клавишу Softkey **ПРОГРАММА ФУНКЦИИ**




- ▶ Переключите панель Softkey



 - ▶ Нажмите клавишу Softkey **ФУНКЦИЯ DCM**



 - ▶ Выберите состояние при помощи соответствующей клавиши Softkey



- **ФУНКЦИЯ DCM ВКЛ:** Активировать контроль столкновений
 - **ФУНКЦИЯ DCM ВЫКЛ:** Деактивировать контроль столкновений




Настройки, выполняемые при помощи функции **FUNCTION DCM**, действуют исключительно в активной NC-программе.

По завершении отработки программы или после выбора новой программы снова действуют настройки, выбранные для **Отработка программы** и **Ручное управление** при помощи клавиш Softkey **СТОЛКНОВ.:** смотри "Долговременная активизация и деактивация контроля столкновений в ручном режиме", Стр. 411

Символы

Символы в индикации состояния показывают состояние контроля столкновений:

Символ	Функция
	Контроль столкновений активен
	Контроль столкновений не доступен
	Контроль столкновений неактивен

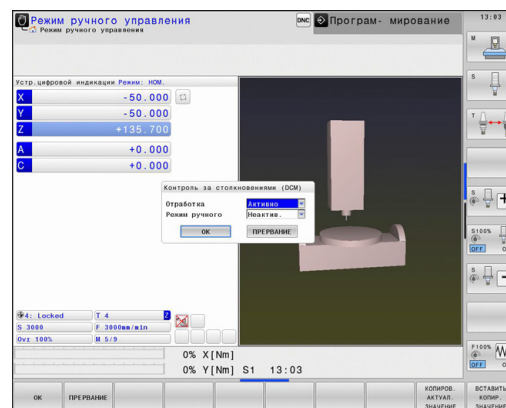

11.3 Адаптивное регулирование подачи AFC (номер опции #45)

Назначение




Данная функция должна быть активирована и адаптирована производителем станка.

Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Производитель станка также может установить, должна ли система ЧПУ использовать мощность шпинделя или любое другое значение в качестве входной величины для регулирования подачи.



Для инструментов с диаметром менее 5 мм использование адаптивного регулирования подачи не является целесообразным. Предельный диаметр может быть больше, если номинальная мощность шпинделя очень высока. Для обработки, при которой подача и частота вращения шпинделя должны соответствовать друг другу (например, при нарезании внутренней резьбы), запрещается использовать адаптивное регулирование подачи.

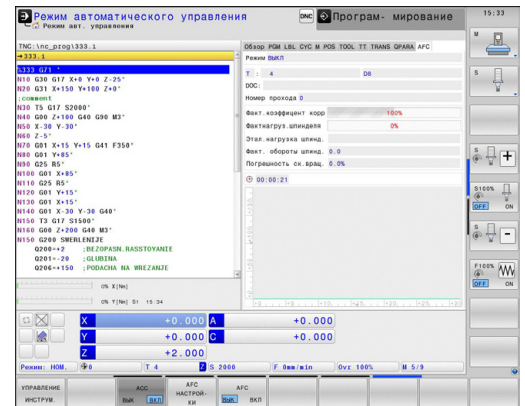

При адаптивном регулировании подачи ЧПУ регулирует подачу по траектории автоматически в зависимости от текущей мощности шпинделя во время отработки программы. Мощность шпинделя, относящаяся к каждому шагу обработки, устанавливается во время пробного прохода и сохраняется системой ЧПУ в файле, относящемся к программе обработки. При запуске соответствующего шага обработки, выполняемом, как правило, путем включения шпинделя, ЧПУ регулирует подачу так, что ее значение находится в заданном вами интервале.

Данный способ работы позволяет избежать отрицательного влияния на инструмент, заготовку и станок, которое оказывают часто меняющиеся условия резания. Условия резания изменяются, в первую очередь, по следующим причинам:

- Износ инструмента
- колебания глубины резания, часто возникающие при работе с литыми деталями
- колебания твердости, возникающих из-за включений материалов

11.3 Адаптивное регулирование подачи AFC (номер опции #45)

Использование адаптивного управления подачей AFC обеспечивает следующие преимущества:

- Оптимизация времени обработки

Путем управления подачей ЧПУ пытается сохранить в течение всего времени обработки максимальную мощность шпинделя, достигнутую во время пробного прохода. Общее время обработки сокращается путем увеличения подачи в тех зонах обработки, где снимается небольшое количество материала.

- Контроль инструмента

Если мощность шпинделя превышает максимальное значение, полученное во время пробного прохода, ЧПУ уменьшает подачу до тех пор, пока не будет достигнуто эталонное значение мощности шпинделя. Если при обработке превышает максимальная мощность шпинделя, а определенная оператором минимальная подача при этом не достигается, система ЧПУ выполняет операцию аварийного отключения. Благодаря этому уменьшается косвенный ущерб после поломки или износа фрезы.

- Бережное обращение с механикой станка

При своевременном уменьшении подачи или соответствующем аварийном отключении можно избежать повреждений станка, вызываемых перегрузкой.

Задание базовых настроек AFC

В таблице **AFC.TAB**, которая должна сохраняться в Root-директории **TNC:\table**, оператор задает все настройки регулирования, которые применяются для управления действиями ЧПУ при управлении подачей.

Данные в этой таблице - это значения, заданные по умолчанию, которые при каждом пробном проходе копируются в относящийся к программе обработки подчиненный файл и служат основой для регулировки. В этой таблице необходимо определить следующие данные:

Столбец	Функция
NR	Текущий номер строки в таблице (не имеет других функций)
AFC	Имя настройки регулировки. Это имя следует записать в столбец AFC таблицы инструментов. Оно определяет присвоение инструменту параметров регулировки
FMIN	Подача, при которой ЧПУ должна выполнить ответные действия при перегрузке. Введите значение в процентах относительно запрограммированной подачи. Диапазон ввода: от 50 до 100%
FMAX	Максимальная подача в материале, до достижения которой ЧПУ может автоматически увеличивать подачу. Введите значение в процентах относительно запрограммированной подачи
FIDL	Подача, с которой система ЧПУ должна перемещать инструмент, когда он не участвует в процедуре резания (подача в воздухе). Введите значение в процентах относительно запрограммированной подачи
FENT	Подача, с которой система ЧПУ должна перемещать инструмент, если он врезается в материал или выходит из материала. Введите значение в процентах относительно запрограммированной подачи. Максимальная вводимая величина: 100%

11.3 Адаптивное регулирование подачи AFC (номер опции #45)

Столбец Функция

OVLD	<p>Ответные действия, выполняемые ЧПУ при перегрузке:</p> <ul style="list-style-type: none">■ M: отработка макросов, определенных производителем станка■ S: безотлагательное выполнение NC-стопа■ F: выполнить NC-стоп после выхода инструмента из материала■ E: ограничиться показом на дисплее сообщения об ошибке■ -: не выполнять никаких ответных действий при перегрузке <p>ЧПУ выполняет ответные действия при перегрузке, если при активном регулировании максимальная мощность шпинделя превышена более чем на 1 секунду и одновременно с этим определенная оператором минимальная подача не достигнута. Введите желаемую функцию, используя ASCII-клавиатуру</p>
-------------	---

Столбец	Функция
POUT	Мощность шпинделя, при которой ЧПУ должна распознавать выход за пределы заготовки. Введите значение в процентах относительно эталонной нагрузки, определенной во время пробного прохода. Рекомендуемое значение: 8%
SENS	Чувствительность (агрессивность) регулирования. Можно ввести значение от 50 до 200. 50 соответствует инертному регулированию, а 200 - очень агрессивному. При агрессивном регулировании быстро возникает реакция, а значения существенно изменяются, проявляется тенденция к избыточному регулированию. Рекомендуемое значение: 100
ПЛК	Значение, которое система ЧПУ должна передавать в PLC в начале шага обработки. Функция определяется производителем станка, следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка



В таблице **AFC.TAB** можно определять произвольное количество настроек регулирования (строк).

Если в директории **TNC:\table** отсутствует таблица **AFC.TAB**, ЧПУ применяет для пробного прохода заводские настройки регулирования для внутреннего использования. Тем не менее, в большинстве случаев рекомендуется работать с таблицей **AFC.TAB**.

Создайте файл **AFC.TAB** с помощью следующей процедуры (это требуется только в том случае, если файл еще не оздан):

- ▶ Выберите режим работы **Программирование**
- ▶ Выберите управление файлами: нажмите клавишу **PGM MGT**
- ▶ Выберите директорию **TNC:**
- ▶ Откройте новый файл **AFC.TAB**, подтвердите выбор кнопкой **ENT**: ЧПУ активирует список с форматами таблиц
- ▶ Выберите формат таблицы **AFC.TAB** и подтвердите выбор кнопкой **ENT**: ЧПУ создаст таблицу с настройками регулирования **Стандарт**

Выполнение пробного прохода

В системе ЧПУ предусмотрено несколько функций, с помощью которых можно начать и закончить пробный проход:

- **FUNCTION AFC CUT BEGIN TIME1 DIST2 LOAD3:** ЧПУ запускает последовательность прохода с активным AFC. Переключение с пробного прохода в режим регулирования происходит в том случае, если можно определить эталонную мощность через пробную фазу, или если выполняется одно из заданных условий TIME, DIST или LOAD. С помощью TIME вы определите максимальную длительности пробной фазы в секундах. DIST определяет максимальную длину участка пробного прохода. С помощью LOAD можно напрямую задать эталонную нагрузку.
- **FUNCTION AFC CUT END:** функция AFC CUT END завершает AFC-регулирование
- **FUNCTION AFC CTRL:** функция AFC CTRL запускает режим регулирования с того места, на котором обрабатывается этот кадр (также в том случае, если пробная фаза еще не завершена)

Чтобы запрограммировать AFC-функции для запуска и завершения пробного прохода, выполните следующие действия:

- ▶ В режиме **Программирование** выберите кнопку SPEC FCT
- ▶ Выберите Softkey **ФУНКЦИИ ПРОГРАММ**
- ▶ Выберите Softkey **FUNCTION AFC**
- ▶ Выбор функции

Во время пробного прохода ЧПУ сначала копирует для каждого шага обработки определенные в таблице AFC.TAB базовые настройки в файл <имя>.H.AFC.DEP, где <имя> соответствует имени NC-программы, для которой был выполнен пробный проход. Дополнительно ЧПУ регистрирует достигаемую при пробном проходе максимальную мощность шпинделя и сохраняет это значение в таблице.

Каждая строка файла <имя>.H.AFC.DEP соответствует шагу обработки, запускаемому с помощью функции **FUNCTION AFC CUT BEGIN** и завершаемому с помощью функции **FUNCTION AFC CUT END**. Все данные файла <имя>.H.AFC.DEP можно редактировать, если необходимо оптимизировать параметры. Если оптимизация выполняется в сравнении со значениями, внесенными в таблицу AFC.TAB, ЧПУ пишет * перед настройкой регулирования в столбце AFC. Помимо данных из таблицы AFC.TAB, смотри "Задание базовых настроек AFC", Стр. 415, система ЧПУ также сохраняет следующую дополнительную информацию в файле <имя>.H.AFC.DEP:

Столбец Функция

NR	Номер шага обработки
TOOL	Номер или название инструмента, с помощью которого был выполнен шаг обработки (не редактируется)
IDX	Индекс инструмента, с помощью которого был выполнен шаг обработки (не редактируется)

Столбец	Функция
N	Различные типы вызова инструмента: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0: инструмент вызывается с помощью номера инструмента ■ 1: инструмент вызывается с помощью названия инструмента
PREF	Эталонная нагрузка шпинделя. ЧПУ определяет значение в процентах относительно номинальной мощности шпинделя
ST	Состояние шага обработки: <ul style="list-style-type: none"> ■ L: при следующей отработке выполняется пробный проход для этого шага обработки, ЧПУ перезаписывает уже внесенные в эту строку значения ■ C: пробный проход выполнен успешно. При последующей отработке можно пользоваться автоматическим регулированием подачи
AFC	Название настройки регулирования

Перед выполнением пробного прохода нужно обратить внимание на следующие условия:

- При необходимости следует адаптировать настройки регулирования в таблице AFC.TAB
- Запишите желаемые настройки регулирования для всех инструментов в столбце AFC таблицы инструментов TOOL.T
- Выберите программу, для которой необходимо выполнить пробный проход
- Активируйте функцию адаптивного регулирования подачи с помощью Softkey, смотри "Активация/деактивация AFC", Стр. 422



Для одного инструмента можно выполнять произвольное количество пробных проходов шагов обработки. С этой целью производитель станка либо обеспечивает наличие отдельной функции, либо интегрирует эту возможность в функции включения шпинделя. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка! Функции запуска и завершения шага обработки зависят от станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!



Если выполняется пробный проход, ЧПУ показывает в окне перехода эталонную мощность шпинделя, которая была установлена до сих пор.

В любое время можно выполнить сброс этой эталонной мощности, нажав Softkey **PREF RESET**. ЧПУ перезапустит фазу тренировки.

При выполнении пробного прохода ЧПУ устанавливает потенциометр шпинделя на 100% для внутреннего использования. После этого скорость вращения шпинделя не может быть изменена оператором.

Можно произвольно изменять величину подачи при обработке потенциометром корректировки во время пробного прохода и, таким образом, влиять на установленную эталонную нагрузку.

В пробном режиме выполнять шаг обработки полностью не требуется. Если условия резания изменяются лишь незначительно, можно сразу перейти в режим регулирования. Для этого нажмите Softkey **ЗАВЕРШИТЬ ТРЕНИРОВКУ**, тогда состояние изменится с **L** на **C**.

Пробный проход можно повторять с произвольной частотой. Для этого переключите состояние вручную с **ST** снова на **L**. Повтор пробного прохода может потребоваться в том случае, если запрограммированная величина подачи была слишком велика, и при выполнении шага обработки приходится существенно уменьшать подачу, вращая потенциометр подачи.

ЧПУ переключает состояние с "тренировки" (**L**) на "регулирование" (**C**) только тогда, когда установленная эталонная нагрузка составляет более 2%. Для более низких значений адаптивное регулирование подачи невозможно.

Адаптивное регулирование подачи AFC (номер опции #45) 11.3

Для выбора файла <имя>.H.AFC.DEP и его редактирования следует:



- ▶ Выберите режим работы **Выполнение программы в автоматическом режиме**



- ▶ Переключите панель Softkey



- ▶ Выберите таблицу с AFC-настройками
- ▶ При необходимости выполните оптимизацию



Обратите внимание на то, что файл <имя>.H.AFC.DEP защищен от редактирования, пока обрабатывается NC-программа <имя>.H. ЧПУ восстанавливает блокировку редактирования, если была отработана одна из следующих функций:

- M02
- M30
- END PGM

Можно изменить файл <имя>.H.AFC.DEP также в режиме "Программирование". При необходимости здесь можно также удалить шаг обработки (полную строку).



Для возможности редактирования файла <имя>.H.AFC.DEP следует так настроить систему управления файлами, чтобы ЧПУ показывала все типы файлов Softkey **ВЫБРАТЬ ТИП**). См. также: "Файлы", Стр. 120

Программирование: специальные функции

11.3 Адаптивное регулирование подачи AFC (номер опции #45)

Активация/деактивация AFC



- ▶ Выберите режим работы **Выполнение программы в автоматическом режиме**



- ▶ Переключите панель Softkey



- ▶ Активация адаптивного управления подачей: установите Softkey в положение **ВКЛ** ЧПУ покажет символ AFC в индикации позиции, смотри "Индикации состояния", Стр. 82



- ▶ Деактивация адаптивного управления подачей: установите Softkey на **ВЫКЛ**.



Адаптивное управление подачей остается активным до тех пор, пока оператор не деактивирует его нажатием Softkey. Система ЧПУ сохраняет расположение клавиш Softkey в памяти, в том числе при перерыве в электроснабжении.


Если адаптивное управление подачей в режиме **Регулирование** активно, для внутреннего использования ЧПУ устанавливает потенциометр шпинделя на 100%. После этого скорость вращения шпинделя не может быть изменена оператором.


Если адаптивное управление подачей в режиме **Регулирование** активно, то ЧПУ принимает на себя функцию потенциометра подачи:

- Если оператор увеличит подачу с помощью потенциометра, это не повлияет на регулирование.
- Если подача будет уменьшена с помощью потенциометра более чем на **10%** относительно максимального положения, ЧПУ отключит адаптивное управление подачей. В этом случае ЧПУ активирует окно с соответствующим текстом указания

В тех NC-кадрах, где была запрограммирована **FMAX**, адаптивное управление подачей **неактивно**.

Функция поиска кадра при активном управлении подачей разрешена, ЧПУ учитывает номер прохода в месте входа в программу.

ЧПУ отображает в дополнительной индикации состояния различную информацию, если адаптивное управление подачей активно, смотри "Дополнительные типы индикации состояния", Стр. 83. Дополнительно в индикации позиции ЧПУ отображает символ .

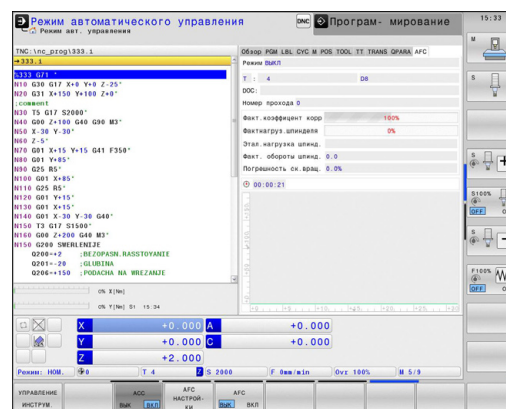

Файл протокола

Во время пробного прохода ЧПУ сохраняет различную информацию по каждому шагу обработки в файле **<имя>.H.AFC2.DEP**, где **<имя>** соответствует имени NC-программы, для которой был выполнен пробный проход. При регулировании ЧПУ актуализирует данные и выполняет различные процедуры оценки этих данных. Следующие данные сохраняются в этой таблице:

Столбец	Функция
NR	Номер шага обработки
TOOL	Номер или название инструмента, с помощью которого был выполнен шаг обработки
IDX	Индекс инструмента, с помощью которого был выполнен шаг обработки
SNOM	Заданная скорость вращения шпинделя [об/мин]
SDIF	Максимально допустимая разность скорости вращения шпинделя в % и заданной скорости вращения
LTIME	Время обработки пробного прохода
CTIME	Время обработки прохода регулирования
TDIFF	Разница продолжительности обработки при тренировке и регулировании в %
PMAX	Максимальная мощность шпинделя, достигаемая во время обработки. ЧПУ отображает значение в процентах относительно номинальной мощности шпинделя
PREF	Эталонная нагрузка шпинделя. ЧПУ отображает значение в процентах относительно номинальной мощности шпинделя
FMIN	Наименьший достигаемый коэффициент подачи. ЧПУ отображает значение в процентах относительно запрограммированной величины подачи
OVLD	Ответные действия, выполненные ЧПУ при перегрузке: <ul style="list-style-type: none"> ■ M: был отработан макрос, определенный производителем станка ■ S: был выполнен непосредственный NC-стоп ■ F: NC-стоп был выполнен после того, как инструмент был выведен из материала ■ E: сообщение об ошибке было показано на дисплее ■ -: при перегрузке не было выполнено никаких ответных действий
BLOCK	Номер кадра, в котором начинается шаг обработки

Программирование: специальные функции

11.3 Адаптивное регулирование подачи AFC (номер опции #45)



ЧПУ определяет общее время обработки для всех пробных проходов (**LTIME**), всех проходов регулирования (**CTIME**) и общей разницы по времени (**TDIFF**), а также вносит эти данные после кодового слова **TOTAL** в последнюю строку файла протокола.

ЧПУ может определить разницу во времени (**TDIFF**) только в том случае, если оператор выполняет пробный проход полностью. В противном случае столбец остается незаполненным.

Для выбора файла <имя>.H.AFC2.DEP выполните следующие действия:



- ▶ Выберите режим работы **Выполнение программы в автоматическом режиме**



- ▶ Переключите панель Softkey



- ▶ Выберите таблицу с AFC-настройками



- ▶ Отобразите файл протокола

Контроль поломки/износа инструмента



Данная функция должна быть активирована и адаптирована производителем станка.

Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

С помощью функции контроля поломки/износа реализуется функция обнаружения поломки инструмента, зависящая от шага обработки, при активной AFC.

С помощью функций, определяемых производителем станка, можно определить значения в процентах для распознавания износа или поломки при сравнении с номинальной мощностью.

При выходе за пределы установленного верхнего или нижнего значения мощности шпинделя ЧПУ выполняет NC-стоп.

Контроль нагрузки на шпиндель



Данная функция должна быть активирована и адаптирована производителем станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

С помощью функции контроля нагрузки на шпиндель можно легко контролировать нагрузку на шпиндель, чтобы, например, обнаружить перегрузку по отношению к мощности шпинделя.

Функция не зависит от AFC, т.е. не связана с шагами обработки, и не зависит от пробных проходов. С помощью функции, определяемой производителем станка, определяется только процентное значение отношения предельной мощности шпинделя к номинальной мощности.

При выходе за пределы установленного верхнего или нижнего значения мощности шпинделя ЧПУ выполняет NC-стоп.

Программирование: специальные функции

11.4 Активное подавление грохота АСС (номер опции #145)

11.4 Активное подавление грохота АСС (номер опции #145)

Применение



Данная функция должна быть активирована и адаптирована производителем станка.

Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

При черновой обработке (фрезерование с большими нагрузками) возникают большие силы резания. При этом в зависимости от частоты вращения инструмента, а также от резонансов, имеющих на станке, и объемов реза (производительность реза при фрезеровании) могут возникать шумы, так называемый «грохот». Для станка такой грохот имеет принципиальное значение. Из-за этого грохота на поверхности заготовок образуются некрасивые отметины. Грохотание также приводит к сильному и неравномерному износу инструмента, а иногда даже становится причиной его поломки.

Теперь для снижения уровня грохота станка компания HEIDENHAIN предлагает эффективную функцию регулировки **АСС (Active Chatter Control)**. В зоне резания на тяжелых зажимах использования этой функции регулировки действует особенно хорошо. АСС позволяет существенно улучшить производительность реза. В то же время можно повысить объемы реза до 25% и даже больше, в зависимости от типа станка. Одновременно снижается нагрузка на станок и увеличивается срок службы инструмента.



Обратите внимание, что АСС был разработан специально для резания на тяжелых зажимах и потому особенно эффективен в этой области обработки. Если вы хотите установить эффективность использования АСС для обычного режима черновой обработки, сделайте это на практике.

Если используется функция АСС, внесите в таблице соответствующего инструмента TOOL.T количество режущих кромок CUT.

Активация/деактивация АСС

Чтобы активировать АСС, установите значение соответствующего инструмента в таблице инструментов TOOL.T в столбце АСС на Y (кнопка ENT=Y, кнопка NO ENT=N).

 
Активация/деактивация АСС для режима работы станка:




- ▶ Выберите режим **Выполнение программы в автоматическом режиме, Покадровое выполнение программы или Позиционирование с ручным вводом данных**



- ▶ Переключите панель Softkey



 - ▶ Активация АСС: установите Softkey в положение **ВКЛ.**, ЧПУ отобразит символ АСС в индикации позиции, смотри "Индикации состояния", Стр. 82



- ▶ Деактивация АСС: установите Softkey на **ВЫКЛ.**

Если функция АСС активна, система ЧПУ отображает в индикации состояния символ АСС.

Программирование: специальные функции

11.5 Работа с параллельными осями U, V и W

11.5 Работа с параллельными осями U, V и W

Обзор



Ваш станок должен быть подготовлен производителем, если вы хотите использовать функцию параллельной оси.

В зависимости от конфигурации функцию PARAXCOMP можно включить по умолчанию.

Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Кроме главных осей X, Y и Z существуют параллельные дополнительные оси U, V и W. Главные и параллельные оси жестко прикреплены друг к другу:

Главная ось	Параллельная ось	Ось вращения
X	U	A
Y	V	B
Z	W	C


В системе ЧПУ для обработки с использованием параллельных осей U, V и W существуют следующие функции:

Клавиша Softkey	Функция	Значение	Страница
	PARAXCOMP	Задайте, как должна вести себя система ЧПУ при позиционировании параллельных осей	430
	PARAXMODE	Задайте, в каких осях система ЧПУ должна выполнять обработку	431



После запуска системы ЧПУ действует стандартная конфигурация.


 
 
 
 
Перед сменой кинематики станка вы должны деактивировать функцию параллельной оси.

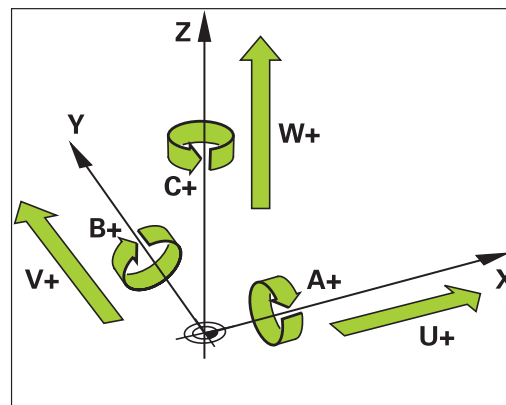

ФУНКЦИЯ PARAXCOMP DISPLAY

С помощью функции **PARAXCOMP DISPLAY** включается функция индикации для перемещения параллельной оси. Система ЧПУ учитывает движения параллельной оси при отображении на индикаторе позиции соответствующей главной оси (суммарное отображение). При этом на индикаторе главной оси отображается относительное расстояние от инструмента до заготовки, независимо от того, какая ось перемещается, главная или дополнительная.

Во время определения выполняются следующие действия:

-  ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями
-  ▶ Выберите меню для функций определения различных функций открытого текста
-  ▶ Выберите **FUNCTION PARAX**
-  ▶ Выберите **FUNCTION PARAXCOMP**
-  ▶ Выберите **FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY**
- ▶ Задайте параллельную ось, передвижение которой система ЧПУ должна учитывать для соответствующей главной оси

ФУНКЦИЯ PARAXCOMP MOVE


 
 
 
 


Функцию **PARAXCOMP MOVE** можно использовать только в сочетании с кадрами прямых (L).

С помощью функции **PARAXCOMP MOVE** система ЧПУ компенсирует движения параллельной оси, выполняя компенсационные движения соответствующей главной оси.

Например, при перемещении параллельной W-оси в отрицательном направлении, главная ось Z одновременно перемещается на такое же значение в положительном направлении. Относительное расстояние от инструмента до заготовки остается неизменным. Применение на портальных станках: задвиньте пиноль и синхронно переместите параллельную ось вниз.

Во время определения выполняются следующие действия:

-  ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями
-  ▶ Выберите меню для функций определения различных функций открытого текста
-  ▶ Выберите **FUNCTION PARAX**
-  ▶ Выберите **FUNCTION PARAXCOMP**
-  ▶ Выберите **FUNCTION PARAXCOMP MOVE**
- ▶ Задайте параллельную ось

NC-кадр

13 FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY W

NC-кадр

13 FUNCTION PARAXCOMP MOVE W

Программирование: специальные функции

11.5 Работа с параллельными осями U, V и W

Деактивация ФУНКЦИИ PARAXCOMP



После запуска системы ЧПУ действует стандартная конфигурация.

ЧПУ отменяет функцию параллельной оси **PARAXCOMP** при помощи следующих функций:

- Выбор программы
- **PARAXCOMP ВЫКЛ**



 
 
 
Перед сменой кинематики станка вы должны деактивировать функцию параллельной оси.

NC-кадры

13 FUNCTION PARAXCOMP OFF

13 FUNCTION PARAXCOMP OFF W

С помощью функции **PARAXCOMP OFF** включаются функции параллельной оси **PARAXCOMP DISPLAY** и **PARAXCOMP MOVE**. Во время определения выполняются следующие действия:

- ▶  Активируйте панель Softkey со специальными функциями
- ▶  Выберите меню для функций определения различных функций открытого текста
- ▶  Выберите **FUNCTION PARAX**
- ▶  Выберите **FUNCTION PARAXCOMP**
- ▶  Выберите **FUNCTION PARAXCOMP OFF**. Если вы хотите выключить функцию параллельной оси только для одной оси, то необходимо дополнительно задать имя этой оси.

FUNCTION PARAXMODE





 
 
 
Для активации функции **PARAXMODE** необходимо всегда задавать 3 оси.

Если вы комбинируете функции **PARAXMODE** и **PARAXCOMP**, система ЧПУ деактивирует функцию **PARAXCOMP** для одной оси, которая задана в обеих функциях. После деактивации **PARAXMODE** снова активируется функция **PARAXCOMP**.

С помощью функции **PARAXMODE** задаются оси, в которых система ЧПУ должна выполнять обработку. Все перемещения и описания контуров программируются независимо от станка через главные оси X, Y и Z.

Задайте в функции **PARAXMODE** 3 оси (например, **ФУНКЦИЯ PARAXMODE X Y W**), в которых система ЧПУ должна выполнять запрограммированные перемещения.

Во время определения выполняются следующие действия:

- 
 - ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями
- 
 - ▶ Выберите меню для функций определения различных функций открытого текста
- 
 - ▶ Выберите **FUNCTION PARAX**
- 
 - ▶ Выберите **FUNCTION PARAXMODE**
- 
 - ▶ Выберите **FUNCTION PARAXMODE**
 - ▶ Задайте оси для обработки

Перемещайте главную ось и параллельную ось одновременно

Когда функция **PARAXMODE** активна, то система ЧПУ выполняет запрограммированные перемещения в запрограммированных в этой функции осях. Если система ЧПУ должна перемещать одновременно параллельную ось и связанную с ней главную ось, то вы можете пометить соответствующую ось символом **&**. Ось с символом **&** привязана к главной оси.



Элемент синтаксиса "**&**" допускается только в L-кадрах.

Дополнительное позиционирование главной оси с помощью команды "**&**" осуществляется в REF-системе. Если вы установили устройство индикации на "текущее значение", это перемещение не отображается. При необходимости переключите устройство индикации на отображение "REF-значения".

NC-кадр

13 FUNCTION PARAXMODE X Y W

NC-кадр

13 FUNCTION PARAXMODE X Y W

14 L Z+100 &Z+150 R0 FMAX

Деактивация ФУНКЦИИ PARAXMODE



После запуска системы ЧПУ действует стандартная конфигурация.

ЧПУ отменяет функцию параллельной оси **PARAXMODE ВЫКЛ** при помощи следующих функций:



 
 
 
- Выбор программы
- Конец программы
- M2 или M30
- **PARAXMODE ВЫКЛ**

Перед сменой кинематики станка вы должны деактивировать функцию параллельной оси.

NC-кадр

13 ФУНКЦИЯ PARAXMODE ВЫКЛ

С помощью функции **PARAXMODE ВЫКЛ** включается функция параллельной оси. ЧПУ использует главные оси, заданные производителем станка. Во время определения выполняются следующие действия:

- ▶  Активируйте панель Softkey со специальными функциями
- ▶  Выберите меню для функций определения различных функций открытого текста
- ▶  Выберите **FUNCTION PARAX**
- ▶  Выберите **FUNCTION PARAXMODE**
- ▶  Выберите **FUNCTION PARAXMODE OFF**

Пример сверления с осью W

0 BEGIN PGM PAR MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 5 Z S2222	Вызов инструмента с осью шпинделя Z
4 L Z+0 W+0 R0 FMAX M91	Сброс главной и дополнительной оси
5 L Z+100 R0 FMAX M3	Позиционирование главной оси
6 CYCL DEF 200 SWERLENIJE	
Q200=+2 ;BEZOPASN.RASSTOYANIE	
Q201=-20 ;GLUBINA	
Q206=+150 ;PODACHA NA WREZANJE	
Q202=+5 ;GLUBINA WREZANJA	
Q210=+0 ;WYDER. WREMENI WWER.	
Q203=+0 ;KOORD. POVERHNOSTI	
Q204=+50 ;2-YE BEZOP.RASSTOJ.	
Q211=+0 ;WYDER. WREMENI WNIZU	
Q395=+0 ;DEPTH REFERENCE	
7 ФУНКЦИЯ PARAXCOMP ДИСПЛЕЙ Z W	Активация компенсации индикации
8 ФУНКЦИЯ PARAXMODE X Y W	Выбор положительной оси
9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M99	Врезание выполняет дополнительная ось W
10 ФУНКЦИЯ PARAXMODE ВЫКЛ	Восстановить стандартную конфигурацию осей
11 L Z+0 W+0 R0 FMAX M91	Сброс главной и дополнительной оси
12 L M30	
13 END PGM PAR MM	

11.6 Функции файла

 


Применение

С помощью функций **FUNCTION FILE** можно из NC-программы копировать, смещать или удалять операции с файлами.



Функции **FILE** нельзя применять к программам или файлам, на которые оператор до этого установил ссылку для таких функций, как **CALL PGM** или **CYCL DEF 12 PGM CALL**.

Задание операций с файлами

- 
 - ▶ Выберите специальные функции
- 
 - ▶ Выберите функции программы
- 
 - ▶ Выберите операции с файлами: ЧПУ покажет доступные функции

Клавиша Softkey	Функция	Значение
	FILE COPY	Копирование файла: введите путь к копируемому файлу и путь к целевому файлу
	FILE MOVE	Перемещение файла: введите путь к перемещаемому файлу и путь к целевому файлу
	FILE DELETE	Удаление файла: введите путь к удаляемому файлу


 



11.7 Задание преобразований координат

Обзор

В качестве альтернативы циклу преобразования координат 7 **СМЕЩЕНИЕ НУЛЕВОЙ ТОЧКИ** можно использовать функцию открытого текста **TRANS DATUM**. Как и при использовании цикла 7 можно с помощью **TRANS DATUM** непосредственно программировать значения смещения или активировать строку из предлагаемой на выбор таблицы нулевых точек. Дополнительно у оператора имеется функция **TRANS DATUM RESET**, с помощью которой можно легко выполнить сброс активного смещения нулевой точки.

TRANS DATUM AXIS

 С помощью функции **TRANS DATUM AXIS** оператор задает смещение нулевой точки путем ввода значений для соответствующей оси. В одном кадре можно задать до 9 координат, возможен ввод в приращениях. Во время определения выполняются следующие действия:

-  ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями
-  ▶ Выберите меню для функций определения различных функций открытого текста
-  ▶ Выберите преобразования
-  ▶ Выберите смещение нулевой точки **TRANS DATUM**
-  ▶ Выберите Softkey для ввода значения
- ▶ Введите смещение нулевой точки для нужной оси, подтвердите ввод нажатием кнопки **ENT**



 





Введенные абсолютные значения относятся к нулевой точке заготовки, определенной путем назначения координат точки привязки или с помощью предустановки из таблицы предустановок. Инкрементные значения всегда относятся к последней действительной нулевой точке - даже если она уже смещена.

NC-кадр

```
13 TRANS DATUMAXIS X+10 Y+25 Z+42
```

TRANS DATUM TABLE

С помощью функции **TRANS DATUM TABLE** оператор задает смещение нулевой точки путем выбора номера нулевой точки из таблицы нулевых точек. Во время определения выполняются следующие действия:

- 
 - ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями
- 
 - ▶ Выберите меню для функций определения различных функций открытого текста
- 
 - ▶ Выберите преобразования
- 
 - ▶ Выберите смещение нулевой точки **TRANS DATUM**
- 
 - ▶ Отведите курсор назад до функции **TRANS AXIS**
- 
 - ▶ Выберите смещение нулевой точки **TRANS DATUM TABLE**
 - ▶ При необходимости оператор может ввести имя таблицы нулевых точек, из которой нужно активировать номер нулевой точки, и подтвердите выбор нажатием кнопки **ENT**. Если оператору не требуется задавать таблицу нулевых точек, следует подтвердить выбор кнопкой **NO ENT**
 - ▶ Введите номер строки, которую должна активировать система ЧПУ, подтвердите ввод нажатием кнопки **ENT**



Если в кадре **TRANS DATUM TABLE** не определена таблица нулевых точек, ЧПУ использует таблицу нулевых точек, выбранную ранее в NC-программе с помощью **SEL TABLE** или выбранную в режиме **покадрового выполнения** или **автоматического выполнения** таблицу нулевых точек со статусом **M**.

NC-кадр

13 TRANS DATUMTABLE TABLINE25

TRANS DATUM RESET

С помощью функции **TRANS DATUM RESET** сбрасывается смещение нулевой точки. При этом не имеет решающего значения то, каким образом была определена нулевая точка. Во время определения выполняются следующие действия:

- | | |
|------------------------------------|---|
| SPEC
FCT | ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями |
| ПРОГРАММ.
ФУНКЦИИ | ▶ Выберите меню для функций определения различных функций открытого текста |
| TRANSFORM | ▶ Выберите преобразования |
| TRANS
DATUM | ▶ Выберите смещение нулевой точки TRANS DATUM |
| СМЕЩЕНИЕ
НУЛ. ТОЧКИ
СБРОСИТЬ | ▶ Выберите клавишу Softkey СМЕЩЕНИЕ НУЛЕВОЙ ТОЧКИ Выберите СМЕЩЕНИЕ НУЛ. ТОЧКИ СБРОСИТЬ |

NC-кадр

13 TRANS DATUM RESET

Программирование: специальные функции

11.8 Создание текстовых файлов

11.8 Создание текстовых файлов

Применение

В ЧПУ можно создавать и обрабатывать тексты с помощью текстового редактора. Типичные области применения:


 



 
- Сохранение опытных значений обработки
- Документирование рабочих процессов
- Составление сборника формул



Текстовые файлы - это файлы типа .A (ASCII). Если нужно обработать другие файлы, следует сначала конвертировать их в формат .A.

Открытие текстового файла и выход из него

- ▶ Выберите режим работы **Программирование**
- ▶ Вызов управления файлами: нажать клавишу **PGM MGT** .
- ▶ Отобразите файлы типа .A: нажмите поочередно Softkey **ВЫБОР ТИПА** и Softkey **ИНДИКАЦИЯ .A**
- ▶ Выберите файл и откройте его с помощью Softkey **ВЫБРАТЬ** или с помощью кнопки **ENT**, или откройте новый файл: введите новое имя, подтвердите его клавишей **ENT**

Для выхода из текстового редактора, следует вызвать меню управление файлами и выбрать файл другого типа, например, программу обработки.

Клавиша Softkey	Движения курсора
	Переместить курсор на одно слово вправо
	Переместить курсор на одно слово влево
	Переместить курсор на следующую страницу дисплея
	Переместить курсор на предыдущую страницу дисплея
	Переместить курсор в начало файла
	Переместить курсор в конец файла

  

Редактирование текстов

Над первой строкой текстового редактора находится информационное поле, в котором отображается имя файла, место расположения и информация о строках:

- Файл:** Имя текстового файла
Строка: Текущее положение курсора на строке
Столбец: Текущее положение курсора в столбце

 
 
 
 
Текст вставляется в том месте, в котором в данный момент находится курсор. С помощью кнопок со стрелками курсор перемещается в любое место текстового файла.

Строка, на которой находится курсор, выделяется цветом. С помощью кнопки Return или **ENT** вы можете разорвать строку.

Удаление и повторная вставка знаков, слов и строк

С помощью текстового редактора можно удалять слова или строки полностью и вставлять их в другом месте.

- ▶ Переместите курсор на слово или строку, которые нужно удалить и вставить в другом месте
- ▶ Нажмите Softkey **УДАЛИТЬ СЛОВО** или **УДАЛИТЬ СТРОКУ**: текст будет удален и сохранен в буфере обмена
- ▶ Переместите курсор на позицию, в которой нужно вставить текст и нажмите Softkey **ВСТАВИТЬ СТРОКУ/СЛОВО**

Клавиша Softkey	Функция
	Удаление строки и сохранение ее в буферной памяти
	Удаление слова и его сохранение его в буферной памяти
	Удаление знака и его сохранение его в буферной памяти
	Вставка строки или слова после удаления

11.8 Создание текстовых файлов

Обработка текстовых блоков

Текстовые блоки любого размера можно копировать, удалять или вставлять в другом месте. В любом случае следует сначала выделить нужный текстовый блок:


- ▶ Выделение текстового блока: переместите курсор на первый знак выделяемого текстового блока



- ▶ Нажмите Softkey **ВЫДЕЛИТЬ БЛОК**
- ▶ Переместите курсор на последний знак выделяемого текстового блока. Если курсор перемещается непосредственно вверх или вниз с помощью клавиш со стрелками, то все строки текста, находящиеся между позициями курсора, выделяются - текст помечается цветом

После выделения нужного текстового блока следует обработать текст с помощью следующих клавиш Softkey:

Клавиша Softkey	Функция
-----------------	---------

 

Удалить выделенный блок и сохранить его в буферной памяти



Сохранить выделенный блок в буферной памяти, не удаляя его (копирование)

Если оператору нужно вставить сохраненный в буфере блок в другое место, следует выполнить следующие шаги:

- ▶ Переместите курсор на то место, в которое необходимо вставить сохраненный в буфере текстовый блок



- ▶ Нажмите Softkey **ВСТАВИТЬ БЛОК**: текст вставляется

Пока текст находится в буферной памяти, его можно вставлять неограниченное число раз.

Перенос выделенного блока в другой файл

- ▶ Выделите текстовый блок, как описано выше



- ▶ Нажмите Softkey **ПРИКРЕПИТЬ К ФАЙЛУ**. ЧПУ отобразит диалог **Целевой файл =**
- ▶ Введите путь и имя целевого файла. ЧПУ прикрепляет выделенный текстовый блок к целевому файлу. Если целевого файла с введенным именем не существует, ЧПУ запишет выделенный текст в новый файл.

Вставка другого файла туда, где находится курсор

- ▶ Переместите курсор в то место в тексте, куда нужно вставить другой текстовый файл



- ▶ Нажмите Softkey **ВСТАВИТЬ ИЗ ФАЙЛА**. ЧПУ отобразит диалог **Имя файла =**
- ▶ Введите путь и имя того файла, который вы хотите вставить

Поиск фрагментов текста

Функция поиска текстового редактора применяется, чтобы находить слова или последовательности знаков в тексте. В ЧПУ есть две возможности.

Поиск текущего текста

Функция поиска должна найти слово, соответствующее слову, на котором в данный момент находится курсор:

- ▶ Переместите курсор на нужное слово
- ▶ Выберите функцию поиска: нажмите Softkey **ПОИСК**
- ▶ Нажмите Softkey **ПОИСК ТЕКУЩЕГО СЛОВА**
- ▶ Выход из функции поиска: нажмите Softkey **КОНЕЦ**

Поиск любого текста

- ▶ Выбор функции поиска: нажмите Softkey **ПОИСК**. ЧПУ отобразит диалог **Поиск текста**:
- ▶ Введите искомый текст
- ▶ Поиск текста: нажмите Softkey **ПОИСК**
- ▶ Выход из функции поиска: нажмите Softkey **КОНЕЦ**

Программирование: специальные функции

11.9 Свободно определяемые таблицы

11.9 Свободно определяемые таблицы

Основы

В свободно определяемых таблицах можно сохранять и считывать любую информацию из NC-программы. Для этого имеются в наличии функции Q-параметров с **FN 26** по **FN 28**.

Формат свободно определяемых таблиц, т.е. столбцы таблиц и их свойства, можно изменять с помощью редактора структуры. С его помощью можно составлять таблицы, которые точно подходят для их области применения.

Кроме того, можно переключаться между отображением в виде таблицы (стандартная настройка) и в виде формы.

Создание свободно определяемых таблиц

- ▶ Выберите управление файлами: нажмите клавишу **PGM MGT**
- ▶ Введите любое имя файла с расширением **.TAB**, подтвердите ввод нажатием кнопки **ENT**: ЧПУ отобразит всплывающее окно с фиксированными форматами таблиц
- ▶ С помощью кнопки со стрелкой выберите шаблон таблицы, например, **example.tab**, подтвердите выбор нажатием кнопки **ENT**: ЧПУ откроет новую таблицу в предварительно заданном формате
- ▶ Чтобы адаптировать таблицу к потребностям оператора, нужно изменить формат таблицы, смотри "Изменение формата таблицы", Стр. 443



Производитель станка может создать собственные шаблоны таблиц и внести их в ЧПУ. При создании новой таблицы система ЧПУ открывает всплывающее окно, в котором отображается список всех имеющихся шаблонов таблицы.




Вы также можете вносить в ЧПУ собственные шаблоны таблиц. Для этого создайте новую таблицу, измените формат таблицы и сохраните эту таблицу в директории **TNC:\system\proto**. Теперь, когда вы создаете новую таблицу, в открывающемся окне выбора вы также можете увидеть свой шаблон.

Изменение формата таблицы

- ▶ Нажмите клавишу Softkey **РЕДАКТИРОВАТЬ ФОРМАТ** (переключить планку Softkey): ЧПУ откроет формуляр редактора, в котором отображена структура таблицы. Значение структурной команды (запись в заглавной строке) следует брать из таблицы, указанной ниже.

Структурная команда	Значение
Доступные столбцы:	Список всех столбцов, включенных в таблицу
Переместить перед:	Запись, отмеченная в Доступные столбцы , перемещается и становится перед этим столбцом
Имя	Имя столбца: отображается в заглавной строке
Тип колонки	ТЕКСТ : Ввод текста SIGN : знак + или - BIN : двоичное число DEC : десятичное, положительное, целое число (кардинальное число) HEX : шестнадцатеричное число INT : целое число LENGTH : длина (пересчитывается в дюйм-программах) FEED : подача (мм/мин или 0,1 дюйм/мин) IFEED : подача (мм/мин или дюйм/мин) FLOAT : число с плавающей запятой BOOL : истинное значение INDEX : индекс TSTAMP : фиксированный формат даты и времени
Стандартное значение	Значение, которым предварительно заполняются поля в этом столбце
Ширина	Ширина столбца (количество знаков)
Первичный ключ	Первый столбец таблицы
Обозначение столбца, зависящее от используемого языка	Диалоги, зависящие от используемого языка

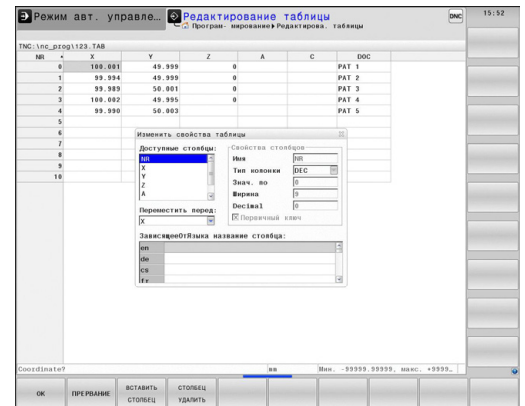

Программирование: специальные функции

11.9 Свободно определяемые таблицы

Для навигации по форме вы можете воспользоваться подключенной мышью или ЧПУ-клавиатурой. Навигация с помощью ЧПУ-клавиатуры:



- ▶ Нажимайте кнопки навигации для перемещения между полями ввода. С помощью кнопок со стрелками вы также можете перемещаться в пределах одного поля ввода. Откройте выпадающее меню кнопкой **GOTO**.



В таблице, уже содержащей строки, невозможно изменить свойства таблицы, — **имя и тип столбца**. Только удалив все строки, вы сможете изменить эти свойства. При необходимости предварительно создайте резервную копию таблицы.

В поле типа столбца **TSTAMP** можно выполнить сброс недействительного значения, если нажать кнопку **CE**, а затем – кнопку **ENT**.

Завершение работы редактора структуры

- ▶ Нажмите Softkey **OK**. ЧПУ закрывает окно редактора и принимает изменения. При нажатии Softkey **ОТМЕНА** все изменения будут отменены.

Переключение вида между таблицей и формой

Все таблицы с расширением файла **.TAB** могут быть представлены либо как списки, либо в виде формы.




- ▶ Нажмите кнопку для настройки разделения экрана. Выберите соответствующую клавишу Softkey для представления в виде списка или формы (вид формы: с текстом диалога и без него)

При представлении в виде формы ЧПУ перечисляет в левой половине дисплея номера строк с содержимым первого столбца.

В правой половине экрана можно изменять данные.

- ▶ Нажмите кнопку **ENT** или клавишу со стрелкой для перехода в следующее поле ввода.
- ▶ Чтобы выбрать другую строку, нажмите зеленую кнопку навигации (значок папки). Теперь курсор переместился в левое окно и вы можете, используя кнопки со стрелками, выбрать нужную строку. С помощью зеленой кнопку навигации вы снова можете вернуться в окно ввода.

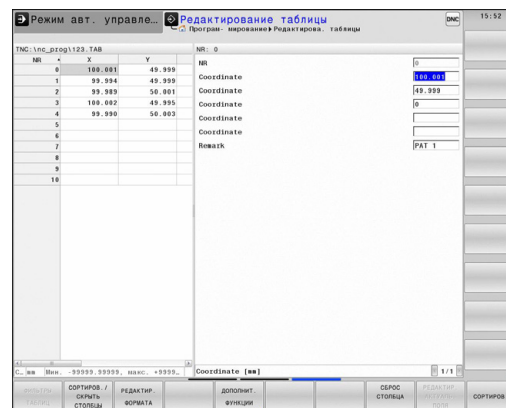

FN 26: TABOPEN: Открыть свободно определяемую таблицу

При помощи функции **FN 26: TABOPEN** откройте любую свободно определяемую таблицу, чтобы описать эту таблицу при помощи **FN 27**, или считать данные из этой таблицы **FN 28**.



В NC-программе всегда может быть открыта только одна таблица. Новый кадр при помощи **FN 26: TABOPEN** автоматически закрывает последнюю открытую таблицу.

Таблица, которую нужно открыть, должна иметь расширение .TAB.

Пример: открыть таблицу TAB1.TAB, сохраненную в директории TNC:\DIR1

```
56 FN 26: TABOPEN TNC:\DIR1\TAB1.TAB
```

Программирование: специальные функции

11.9 Свободно определяемые таблицы

FN 27: TABWRITE - Описать свободно определяемую таблицу

С помощью функции **FN 27: TABWRITE** опишите таблицу, которая была ранее открыта с помощью **FN 26: TABOPEN**.

Можно определить или описать несколько имен столбцов в кадре **TABWRITE**. Имена столбцов должны быть написаны в кавычках и через запятую. Значение, которое ЧПУ должно записать в соответствующий столбец, определяется в Q-параметрах.



Следует учитывать, что функция **FN 27: TABWRITE** также и в режиме работы **Test run** по умолчанию записывает значения в таблицу, открытую на данный момент. С помощью функции **FN18 ID992 NR16** можно узнать, в каком режиме выполняется программа. Если функция **FN27** должна работать только в режимах **Покадровое выполнение программы** и **Выполнение программы в автоматическом режиме**, можно с помощью операции перехода перейти в соответствующий раздел программы Стр. 319

Можно описывать только числовые поля таблицы.

Если оператору требуется описать несколько столбцов в одном кадре, нужно сохранить все значения, предназначенные для записи, как следующие друг за другом номера Q-параметров.

Пример:

В строке 5 открытой в данный момент таблицы описываются столбцы "радиус", "глубина" и "D". Значения, которые будут записаны в таблицу, должны сохраняться в Q-параметрах Q5, Q6 и Q7.

```
53 Q5 = 3,75
```

```
54 Q6 = -5
```

```
55 Q7 = 7,5
```

```
56 FN 27: TABWRITE 5/"РАДИУС,ГЛУБИНА,D" = Q5
```

FN 28: TABREAD: Читать свободно определяемую таблицу

С помощью функции **FN 28: TABREAD** можно считывать таблицу, открытую ранее с помощью **FN 26: TABOPEN**.

Можно определить или описать несколько имен столбцов в кадре **TABREAD**. Имена столбцов должны быть написаны в кавычках и через запятую. Номера Q-параметров, под которыми ЧПУ должно записать первое считываемое значение, определяются в кадре **FN 28**.



Можно считывать только числовые поля таблицы. Если в одном кадре считывается несколько столбцов, система ЧПУ сохраняет считанные значения в следующих друг за другом номерах Q-параметров.

Пример:

В строке 6 открытой в данный момент таблицы считываются значения в столбцах "радиус", "глубина" и "D". Первое значение сохраняется в памяти в Q-парамetre Q10 (второе - в Q11, третье - в Q12).

```
56 FN 28: TABREAD Q10 = 6/"РАДИУС, ГЛУБИНА,D"
```

Программирование: специальные функции

11.10 Время время выдержки FUNCTION FEED DWELL

11.10 Время время выдержки FUNCTION FEED DWELL

Программирование времени выдержки

Применение



Действие этой функции зависит от конкретного станка.

Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

С помощью функции **FUNCTION FEED DWELL** можно запрограммировать выдержку времени в секундах с повторением, например, чтобы спровоцировать стружколомение в цикле вращения. Программировать **FUNCTION FEED DWELL** следует непосредственно перед обработкой, которую вы желаете выполнить при помощи стружколомания.

Заданное время выдержки из **FUNCTION FEED DWELL** не работает во время движения на ускоренном ходу и движения ощупывания.



Повреждение заготовки!

 
Не используйте **FUNCTION FEED DWELL** для изготовления резьбы.

Порядок действий


Во время определения выполняются следующие действия:




- ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями



 - ▶ Выберите меню для функций определения различных функций открытого текста



- ▶ Нажмите Softkey **FUNCTION FEED**

 

- ▶ Нажмите Softkey **FEED DWELL**
- ▶ Введите время интервала выдержки D-TIME
- ▶ Введите время нарезания стружки F-TIME

NC-кадр

13 FUNCTION FEED DWELL D-TIME0.5
F-TIME5

Время время выдержки FUNCTION FEED DWELL 11.10

Сброс времени выдержки



Сброс времени выдержки выполняется непосредственно после обработки, выполненной при помощи стружконарезания.

Функция **FUNCTION FEED DWELL RESET** позволяет сбросить повторяющуюся выдержку времени.

Во время определения выполняются следующие действия:

SPEC
FCT

- ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями

ПРОГРАММ.
ФУНКЦИИ

- ▶ Выберите меню для функций определения различных функций открытого текста

FUNCTION
FEED

- ▶ Нажмите Softkey **FUNCTION FEED**

RESET
FEED
DWELL

- ▶ Нажмите Softkey **RESET FEED DWELL**



Выдержку времени можно также сбросить введя D-TIME 0.

В конце программы ЧПУ автоматически выполняет сброс **ФУНКЦИЯ FEED DWELL**.

NC-кадр

18 FUNCTION FEED DWELL RESET

12

**Программирование:
Многоосевая
обработка**

12.1 Функции многоосевой обработки

В данной главе представлены функции ЧПУ, связанные с многоосевой обработкой:

Функции ЧПУ	Описание	Страница
PLANE	Определение обработки в наклонной плоскости обработки	453
M116	Подача осей вращения	479
PLANE/M128	Наклонное фрезерование	477
FUNCTION TSPM	Задать процедуру работы ЧПУ при позиционировании осей вращения (модификация функции M128)	487
M126	Перемещение осей вращения по оптимальному пути	480
M94	Уменьшение значения индикации осей вращения	481
M128	Задать процедуру работы ЧПУ при позиционировании осей вращения	482
M138	Выбор осей наклона	485
M144	Рассчитать кинематику станка	486
LN-кадры	Трёхмерная коррекция инструмента	492

12.2 Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8)

Введение



Применяйте функции наклона плоскости обработки, только если они разрешены производителем станка!

PLANE-функцию, как правило, можно использовать на станках, на которых имеется не менее двух осей вращения (стол и/или головка). Исключение: функция **PLANE AXIAL** может быть использована также в том случае, если у станка есть в наличии или активна лишь одна ось вращения.

PLANE-функция (англ. plane = плоскость) - эффективная функция, с помощью которой можно различными способами определять наклонную плоскость обработки.

Определение параметров **PLANE**-функции поделено на две части:

- Геометрическое определение плоскости, которое будет различным для каждой имеющейся **PLANE**-функции
- Процедура работы при позиционировании **PLANE**-функции, доступная для просмотра независимо от определения плоскости и идентичная для всех **PLANE**-функций, смотри "Определение процедуры работы **PLANE**-функции при позиционировании", Стр. 471



Внимание опасность столкновения!

Применяя в наклоненной системе цикл **8 ZERK.OTRASHENJE** необходимо соблюдать следующие указания:

Сначала следует запрограммировать движение наклона, а затем определить цикл **8 ZERK.OTRASHENJE!**

Зеркальное отражение круговой оси при помощи цикла **8** отражает только движения оси, а не углы, определенные функциями **PLANE!** Таким образом, позиционирование осей изменяется.

Программы, созданные в системе iTNC 530 или более ранних версиях ЧПУ, не совместимы.



Если наклонная плоскость обработки активна, активировать функцию присвоения фактической позиции невозможно.

Если при использовании функции **PLANE** активна функция **M120**, ЧПУ отменяет поправку на радиус, и, таким образом, автоматически отменяет функцию **M120**.

Сброс **PLANE**-функции, как правило, всегда выполняется при помощи **PLANE RESET**. Ввод 0 во всех **PLANE**-параметрах не обеспечивает полного сброса функции.

 

 
 
 

 

Если вы ограничиваете количество осей наклона с помощью функции **M138**, то возможности наклона вашего станка могут быть из-за этого ограничены.

ЧПУ поддерживает наклон плоскости обработки только с помощью оси шпинделя Z.

Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8) 12.2

Обзор

Все **PLANE**-функции, имеющиеся в наличии в ЧПУ, описывают требуемую плоскость обработки независимо от фактических осей вращения станка. Предлагаются следующие возможности:

Клавиша Softkey	Функция	Требуемые параметры	Страница
	SPATIAL	Три пространственных угла SPA , SPB , SPC	458
	PROJECTED	Два угла проекции PROPR и PROMIN , а также угол вращения ROT	460
	EULER	Три угла Эйлера: прецессия (EULPR), нутация (EULNU) и вращение (EULROT),	462
	VECTOR	Вектор нормали для определения плоскости и базисный вектор для определения направления наклонной оси X	464
	POINTS	Координаты трех произвольных точек наклоняемой плоскости	466
	RELATIV	Отдельно взятый, инкрементально действующий пространственный угол	468
	AXIAL	До трех абсолютных или инкрементальных межосевых углов A , B , C	469
	RESET	Сброс PLANE -функции	457


Определение PLANE-функции

SPEC
FCT

- ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями

НАКЛОН
ПЛОСКОСТИ

- ▶ Выберите **PLANE**-функцию нажатием Softkey **НАКЛОН ПЛОСКОСТИ ОБРАБОТКИ: ЧПУ** отобразит на панели Softkey доступные варианты определения

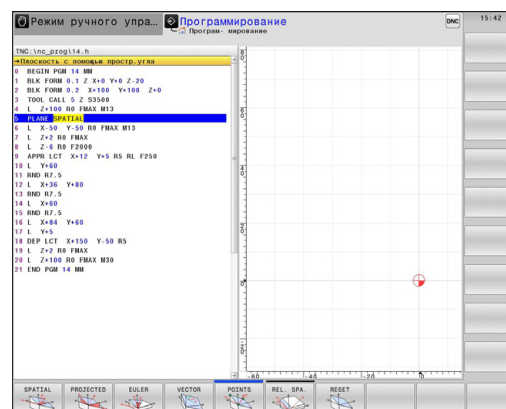


Выбор функции

- ▶ Выберите нужную функцию напрямую с помощью Softkey: ЧПУ продолжит диалог и запросит требуемые параметры

Индикация положения

 

 



Как только активируется любая **PLANE**-функция, ЧПУ отображает в дополнительной индикации состояния рассчитанный пространственный угол (см. рис.). Как правило, ЧПУ всегда производит внутренние расчеты на основании пространственных углов и независимо от используемой **PLANE**-функции.

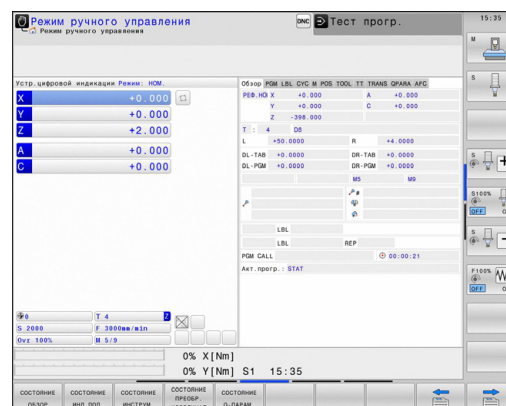В режиме остаточного пути (**RESTW**) система ЧПУ отображает путь по оси вращения до заданной (рассчитанной) позиции при наклоне (режим **MOVE** или **TURN**).



Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8) 12.2

 Сброс PLANE-функции

- 
 - ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями
- 
 - ▶ Выберите специальные функции ЧПУ нажатием Softkey **СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЧПУ**
- 
 - ▶ Выберите PLANE-функцию нажатием Softkey **НАКЛОН ПЛОСКОСТИ ОБРАБОТКИ: ЧПУ** отобразит на панели Softkey доступные варианты определения
- 
 - ▶ Выберите функцию для сброса: при этом выполняется внутренний сброс **PLANE**-функции, это не вызывает каких-либо изменений на текущих позициях осей
- 
 - ▶ Определите, должна ли система ЧПУ автоматически переместить оси наклона в основное положение (**MOVE** или **TURN**) или нет (**STAY**), смотри "Автоматический поворот: MOVE/TURN/STAY (ввод строго обязателен)", Стр. 471
- 
 - ▶ Завершите ввод нажатием кнопки END

NC-кадр

25 PLANE RESET MOVE ABST50 F1000



Функция **PLANE RESET** выполняет полный сброс активной **PLANE**-функции или активного цикла **19** (угол = 0, и функция неактивна). Многократное определение не требуется.


Деактивировать наклон в режиме работы **Режим ручного управления** можно при помощи меню **3D-ROT**.

Определение плоскости обработки через пространственный угол: PLANE SPATIAL

Применение

Пространственные углы определяют уровень обработки путем не более трех вращений вокруг системы координат, для чего предусмотрено два ракурса, которые всегда ведут к тому же результату.

- **Вращения вокруг системы координат у неподвижного станка:** последовательность вращений начинается вокруг оси станка C, затем продолжается вокруг оси станка B и заканчивается вокруг оси станка A.
- **Вращения вокруг поворотной системы координат:** последовательность вращений начинается вокруг оси станка C, затем продолжается вокруг оси вращения B и заканчивается вокруг оси вращения A. Этот ракурс, как правило, доступнее, поскольку вращение системы координат представляется лучше благодаря определению оси вращения.

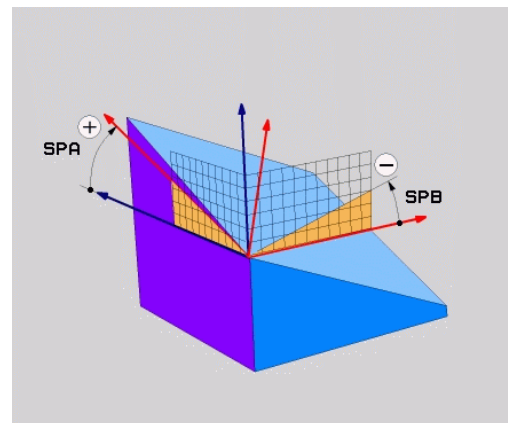

Обратите внимание перед программированием

Оператор всегда должен определять все три пространственных угла **SPA**, **SPB** и **SPC**, даже если значение одного из углов равно 0.

 
Принцип работы соответствует циклу 19, если ввод данных в цикле 19 производился на вводе пространственного угла со стороны станка.

PLANE SPATIAL запрещен, если цикл 8 **ZERK.OTRASHENJE** активен.

Описание параметров для процедуры работы при позиционировании: смотри "Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании", Стр. 471.

Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8) 12.2



Параметры ввода



- ▶ **Пространственный угол A?:** угол разворота SPA вокруг фиксированной оси станка X (см. рис. справа сверху). Диапазон ввода от -359.9999° до $+359.9999^\circ$
- ▶ **Пространственный угол B?:** угол разворота SPB вокруг фиксированной оси станка Y (см. рис. справа сверху). Диапазон ввода от -359.9999° до $+359.9999^\circ$
- ▶ **Пространственный угол C?:** угол разворота SPC вокруг фиксированной оси станка Z (см. рис. справа в центре). Диапазон ввода от -359.9999° до $+359.9999^\circ$
- ▶ Продолжите работу, перейдя к свойствам позиционирования, смотри "Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании", Стр. 471

Используемые сокращения

Сокращение	Значение
SPATIAL	Англ. <i>spatial</i> = пространственный
SPA	<i>spatial A</i> : вращение вокруг X-оси
SPB	<i>spatial B</i> : вращение вокруг Y-оси
SPC	<i>spatial C</i> : вращение вокруг Z-оси

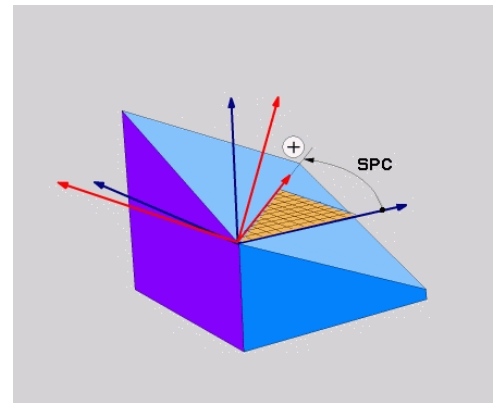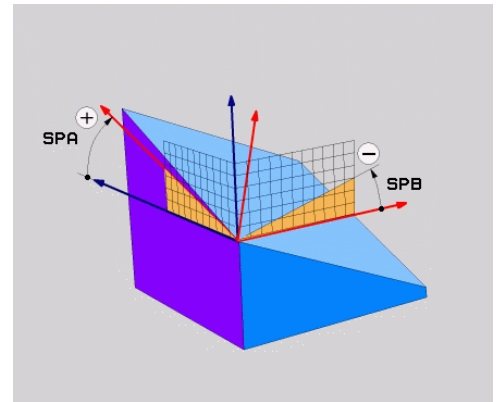

NC-кадр

```
5 PLANE SPATIAL SPA+27 SPB+0 SPC
+45 .....
```

Определение плоскости обработки через угол проекции: PLANE PROJECTED

Применение


Углы проекции определяют плоскость обработки путем указания двух углов, которые можно рассчитать путем проекции первой плоскости координат (Z/X для оси инструмента Z) и второй плоскости координат (Y/Z для оси инструмента Z) в определяемую плоскость обработки.



Обратите внимание перед программированием

Углы проекций можно использовать только в том случае, если определения углов относятся к прямоугольному параллелепипеду. В противном случае на заготовке появятся искажения.

Описание параметров для процедуры работы при позиционировании: смотри "Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании", Стр. 471.


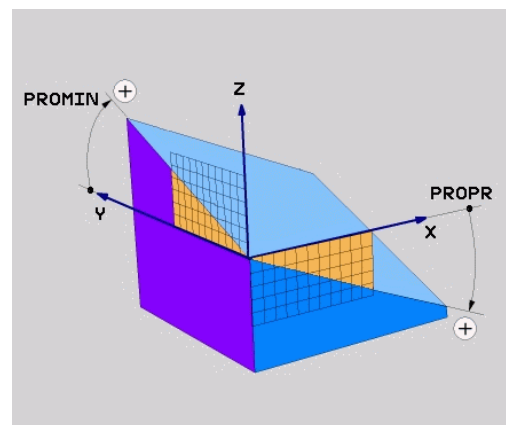


Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8) 12.2

Параметры ввода



- ▶ **Угол проекции 1-й плоскости координат?:**
 угол, образующийся при проецировании наклонной плоскости обработки на 1-ю плоскость координат фиксированной системы координат станка (Z/X, где Z - ось инструмента, см. рисунок справа вверху). Диапазон ввода от -89.9999° до $+89.9999^\circ$. Ось 0° - это главная ось активной плоскости обработки (ось X, если ось Z - это ось инструмента, положительное направление осей, см. рис. справа вверху)
- ▶ **Угол проекции 2-й плоскости координат?:**
 угол, образующийся при проецировании на 2-ю плоскость координат фиксированной системы координат станка (Y/Z, где Z - ось инструмента, см. рисунок справа вверху). Диапазон ввода от -89.9999° до $+89.9999^\circ$. Ось 0° - это вспомогательная ось активной плоскости обработки (ось Y, где Z - ось инструмента)
- ▶ **ROT-угол наклон. Плоскость?:** поворот наклонной системы координат вокруг наклонной оси инструмента (логически соответствует вращению с помощью цикла 10 ПОВОРОТ). С помощью угла вращения можно простым способом определить направление главной оси плоскости обработки (оси X, если осью инструмента является Z, и оси Z, если осью инструментов является ось Y, см. рис. справа в центре). Диапазон ввода от -360° до $+360^\circ$
- ▶ Продолжите работу, перейдя к свойствам позиционирования, смотри "Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании", Стр. 471

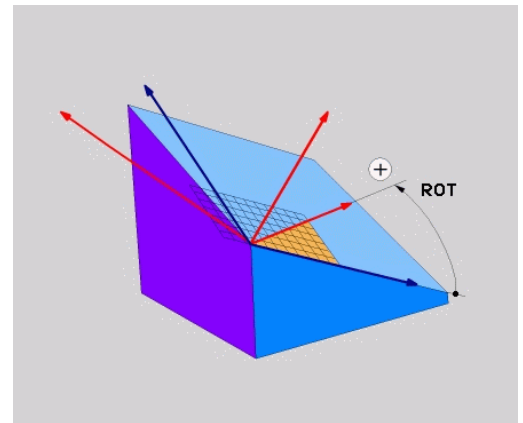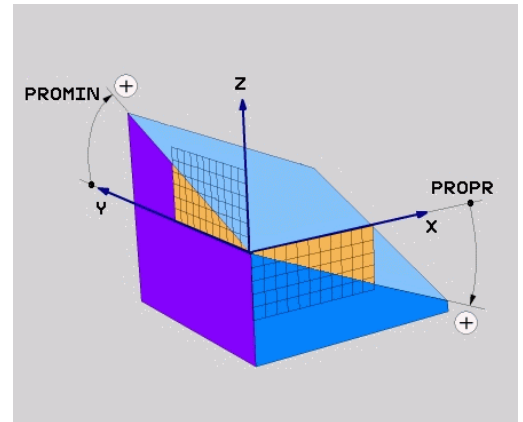

NC-кадр

5 PLANE PROJECTED PROPR+24 PROMIN+24 PROROT+30

Программирование: Многоосевая обработка

12.2 Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8)

Используемые сокращения:


PROJECTED	Англ. projected = спроецированный
PROPR	principle plane: главная плоскость
PROMIN	minor plane: вспомогательная плоскость
PROMIN	Англ. rotation: вращение

Определение плоскости обработки через угол Эйлера: PLANE EULER

Применение

Углы Эйлера определяют плоскость обработки через повороты вокруг наклоненной соответствующим образом системы координат (до трех поворотов). Определение трем углам Эйлера было дано швейцарским математиком Эйлером. При переносе углов на систему координат станка возникают следующие значения:

Угол прецессии: EULPR	Поворот системы координат вокруг Z-оси
Угол нутации: EULNU	Поворот системы координат вокруг смещенной на угол прецессии X-оси
Угол вращения: EULROT	Поворот наклонной плоскости обработки вокруг наклонной Z-оси

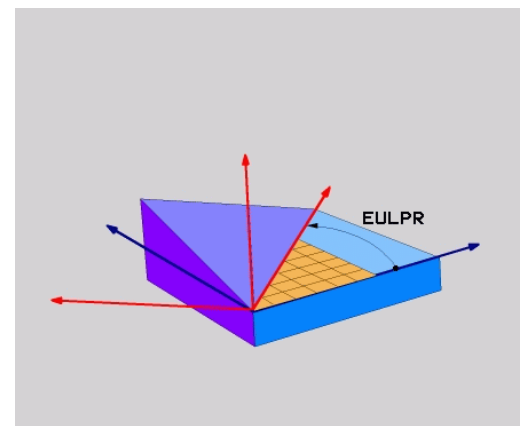


Обратите внимание перед программированием




Описание параметров для процедуры работы при позиционировании: смотри "Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании", Стр. 471.

Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8) 12.2

 Параметры ввода



- ▶ **Угол поворота главной плоскости координат?:** угол разворота **EULPR** вокруг Z-оси (см. рис. справа вверху). Обратите внимание:
 - Диапазон ввода от -180.0000° до 180.0000°
 - Осью 0° является ось X
- ▶ **Угол наклона оси инструмента?:** угол наклона **EULNUT** системы координат вокруг смещенной на угол прецессии оси X (см. рис. справа в центре). Обратите внимание:
 - Диапазон ввода от 0° до 180.0000°
 - Осью 0° является ось Z
- ▶ **ROT-угол наклон. плоскости?:** поворот **EULROT** наклонной системы координат вокруг наклонной оси Z (логически соответствует вращению с помощью цикла 10 ПОВОРОТ). С помощью угла вращения можно простым способом определить направление оси X на наклонной плоскости обработки (см. рис. справа внизу). Обратите внимание:
 - Диапазон ввода от 0° до 360.0000°
 - Осью 0° является ось X
- ▶ Продолжите работу, перейдя к свойствам позиционирования, смотри "Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании", Стр. 471

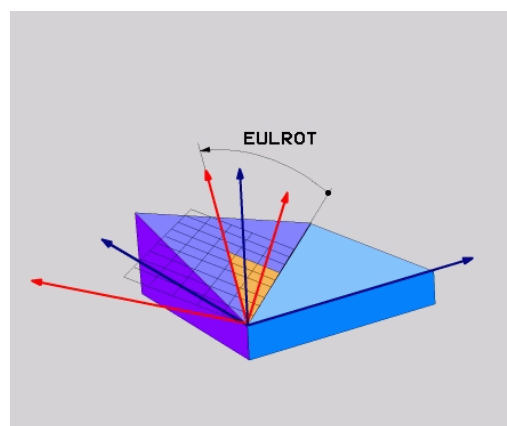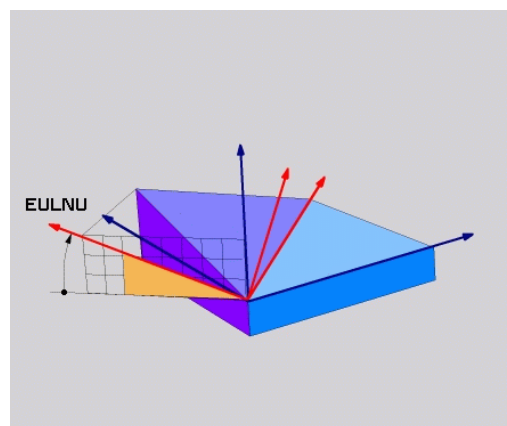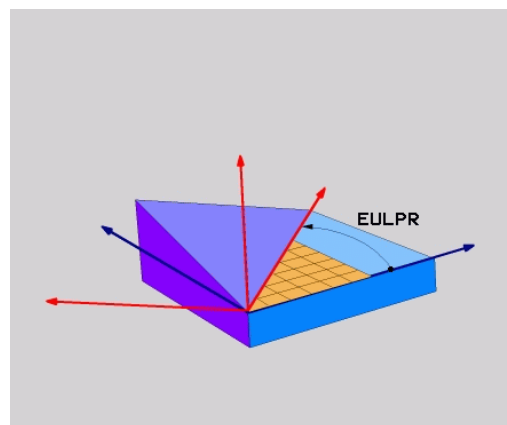

NC-кадр

```
5 PLANE EULER EULPR45 EULNU20 EULROT22 .....
```

Используемые сокращения

Сокращение	Значение
EULER	Швейцарский математик, давший определение так называемым углам Эйлера
EULPR	Прецессия: угол, описывающий поворот системы координат вокруг оси Z
EULNU	Нутация: угол, описывающий поворот системы координат вокруг смещенной на угол прецессии оси X
EULROT	Угол вращения: угол, описывающий поворот наклонной системы координат вокруг наклонной оси Z

Определение плоскости обработки по двум векторам: PLANE VECTOR

Применение

Определение плоскости обработки через **два вектора** можно использовать в том случае, если CAD-система ЧПУ может рассчитать вектор базиса и вектор нормали к наклонной плоскости обработки. Нормированный ввод не требуется. ЧПУ выполняет внутренний расчет нормирования так, что оператор может вводить значения от -9.999999 до +9.999999.

Базисный вектор, который требуется для определения плоскости обработки, определяется тремя составляющими **BX**, **BY** и **BZ** (см. рис. справа вверху). Вектор нормали определяется составляющими **NX**, **NY** и **NZ**.




Обратите внимание перед программированием

Базисный вектор определяет направление оси X на наклонной плоскости обработки, вектор нормали определяет направление плоскости обработки и перпендикулярен к нему.


ЧПУ выполняет внутренний расчет соответствующих нормированных векторов из введенных оператором значений.

Описание параметров для процедуры работы при позиционировании: смотри "Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании", Стр. 471.



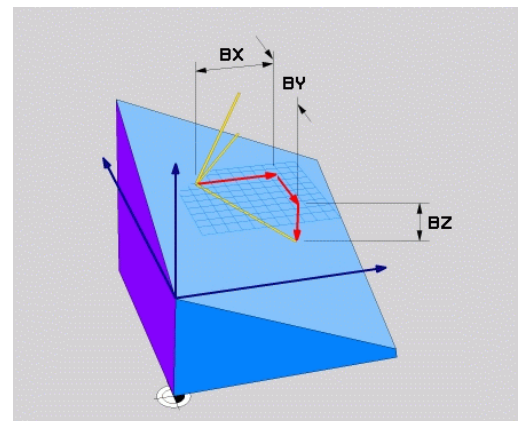


Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8) 12.2

 Параметры ввода



- ▶ **X-составляющая вектора базиса?:**
X-составляющая **VX** вектора базиса **V** (см. рис. справа вверху). Диапазон ввода: от -9,9999999 до +9,9999999
- ▶ **Y-составляющая вектора базиса?:**
Y-составляющая **VY** вектора базиса **V** (см. рис. справа вверху). Диапазон ввода: от -9,9999999 до +9,9999999
- ▶ **Z-составляющая вектора базиса?:**
Z-составляющая **VZ** вектора базиса **V** (см. рис. справа вверху). Диапазон ввода: от -9,9999999 до +9,9999999
- ▶ **X-составляющая вектора нормали?:**
X-составляющая **NX** вектора нормали **N** (см. рис. справа в центре). Диапазон ввода: от -9,9999999 до +9,9999999
- ▶ **Y-составляющая вектора нормали?:**
Y-составляющая **NY** вектора нормали **N** (см. рис. справа в центре). Диапазон ввода: от -9,9999999 до +9,9999999
- ▶ **Z-составляющая вектора нормали?:**
Z-составляющая **NZ** вектора нормали **N** (см. рис. справа внизу). Диапазон ввода: от -9,9999999 до +9,9999999
- ▶ Продолжите работу, перейдя к свойствам позиционирования, смотри "Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании", Стр. 471

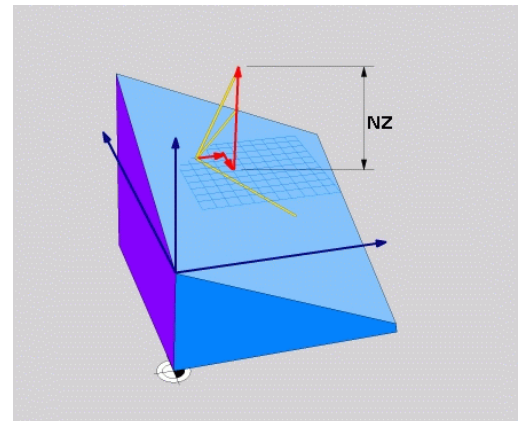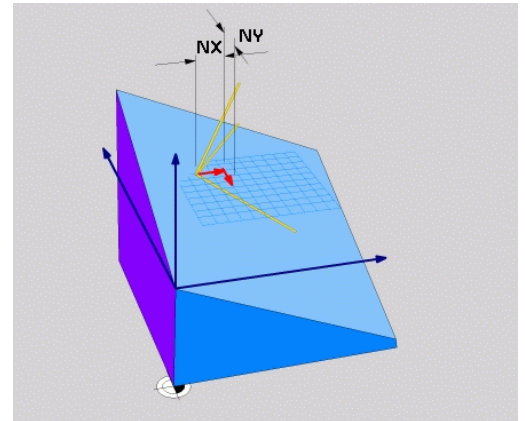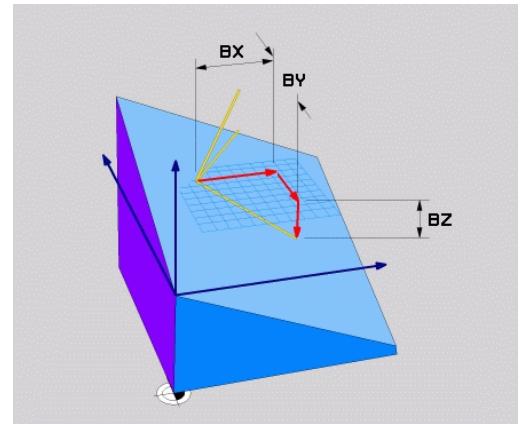

NC-кадр

```
5 PLANE VECTOR VX0.8 VY-0.4 VZ-0.42 NX0.2 NY0.2 NZ0.92 ..
```

Используемые сокращения

Сокращение	Значение
VECTOR	англ. vector = вектор
VX, VY, VZ	Вектор базиса: X-, Y- и Z-составляющие
NX, NY, NZ	Вектор нормали: X-, Y- и Z-составляющие

Определение плоскости обработки по трем точкам: PLANE POINTS

Применение

Плоскость обработки можно однозначно определить, указав **три произвольные точки от P1 до P3** данной плоскости. Этот вариант реализован в функции **PLANE POINTS**.




Обратите внимание перед программированием

Отрезок, соединяющий точку 1 и точку 2, задает направление наклоненной главной оси (оси X, где ось Z - ось инструмента).

Направление наклонной оси инструмента определяется через положение 3-й точки по отношению к соединительной линии между пунктом 1 и пунктом 2. Согласно правилу правой руки (большой палец = ось X, указательный палец = ось Y, средний палец = ось Z, см. рис. справа сверху), действительно следующее: большой палец (ось X) указывает направление от точки 1 к точке 2, указательный палец (ось Y) параллелен наклонной оси Y в направлении к точке 3. В таком случае средний палец указывает направление наклонной оси инструмента.

Эти три точки определяют наклон плоскости. Положение активной нулевой точки система ЧПУ не меняет.

Описание параметров для процедуры работы при позиционировании: смотри "Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании", Стр. 471.



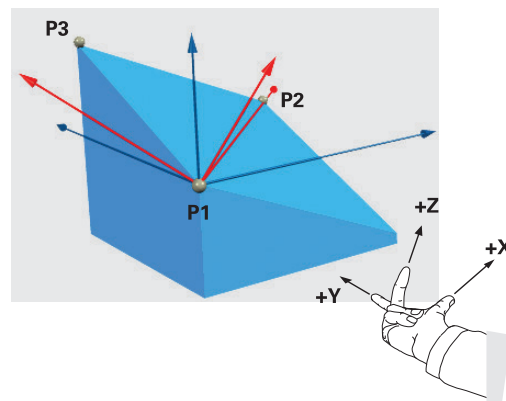


Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8) 12.2

Параметры ввода



- ▶ **Координата X 1-й точки плоскости?:**
координата X P1X 1-й точки плоскости (см. рис. справа вверху)
- ▶ **Координата Y 1-й точки плоскости?:**
координата Y P1Y 1-й точки плоскости (см. рис. справа вверху)
- ▶ **Координата Z 1-й точки плоскости?:**
координата Z P1Z 1-й точки плоскости (см. рис. справа вверху)
- ▶ **Координата X 2-й точки плоскости?:**
координата X P2X 2-й точки плоскости (см. рис. справа в центре)
- ▶ **Координата Y 2-й точки плоскости?:**
координата Y P2Y 2-й точки плоскости (см. рис. справа в центре)
- ▶ **Координата Z 2-й точки плоскости?:**
координата Z P2Z 2-й точки плоскости (см. рис. справа в центре)
- ▶ **Координата X 3-й точки плоскости?:**
координата X P3X 3-й точки плоскости (см. рис. справа внизу)
- ▶ **Координата Y 3-й точки плоскости?:**
координата Y P3Y 3-й точки плоскости (см. рис. справа внизу)
- ▶ **Координата Z 3-й точки плоскости?:**
координата Z P3Z 3-й точки плоскости (см. рис. справа внизу)
- ▶ Продолжите работу, перейдя к свойствам позиционирования смотри "Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании", Стр. 471

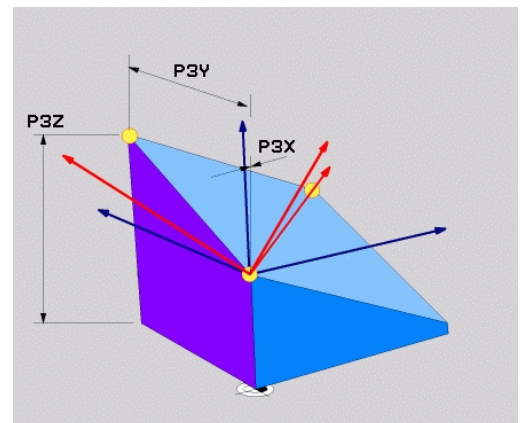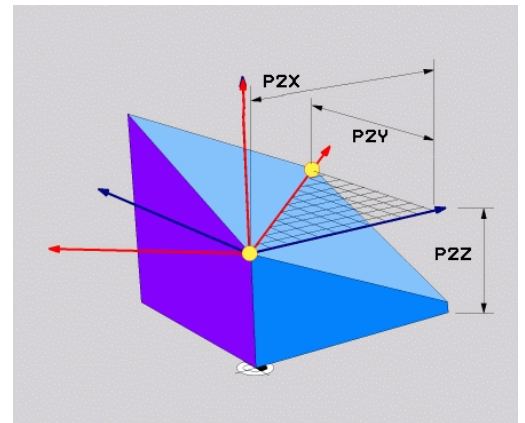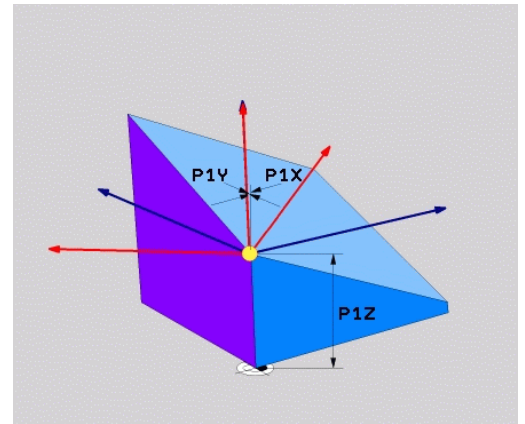

NC-кадр

```
5 PLANE POINTS P1X+0 P1Y+0 P1Z+20 P2X+30 P2Y+31 P2Z+20 P3X
+0 P3Y+41 P3Z+32.5 .....
```

Используемые сокращения

Сокращение	Значение
------------	----------

POINTS	англ. points = точки
--------	-----------------------------

Определение плоскости обработки через отдельный, инкрементальный пространственный угол: PLANE RELATIVE

Применение

Инкрементальный пространственный угол используется в том случае, если уже активная наклонная плоскость обработки должна быть наклонена с помощью **следующего поворота**. Пример: изготовление фаски 45° на наклоненной плоскости.



Обратите внимание перед программированием


Определенный угол всегда действует относительно активной плоскости обработки, независимо от того, с помощью какой функции была активирована эта плоскость.

Можно поочередно программировать произвольное количество функций **PLANE RELATIVE**.


Если необходимо вернуться на плоскость обработки, которая была активна до запуска функции **PLANE RELATIVE**, следует определить **PLANE RELATIVE** при помощи того же угла, но с противоположным знаком перед его числовым значением.

Если **PLANE RELATIVE** используется на неаклонной плоскости обработки, то неаклонную плоскость следует просто повернуть на определенный в функции **PLANE** пространственный угол.

Описание параметров для процедуры работы при позиционировании: смотри "Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании", Стр. 471.

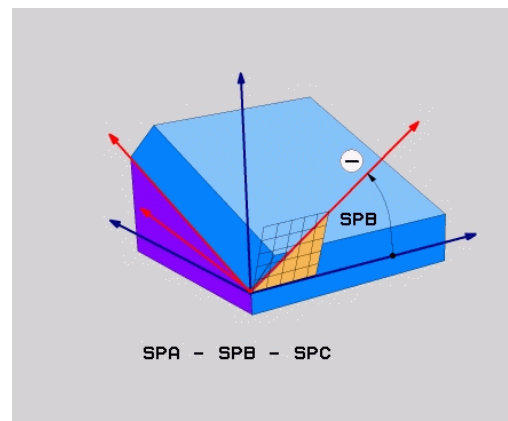


Параметры ввода

 

- ▶ **Инкрементальный угол?**: пространственный угол, под которым в дальнейшем должна быть наклонена активная плоскость обработки (см. рис. справа вверху). С помощью Softkey выберите ось, относительно которой будет наклонена плоскость. Диапазон ввода: от -359.9999° до +359.9999°
- ▶ Продолжите работу, перейдя к свойствам позиционирования, смотри "Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании", Стр. 471

Используемые сокращения

Сокращение	Значение
RELATIV	англ. relative = относительно

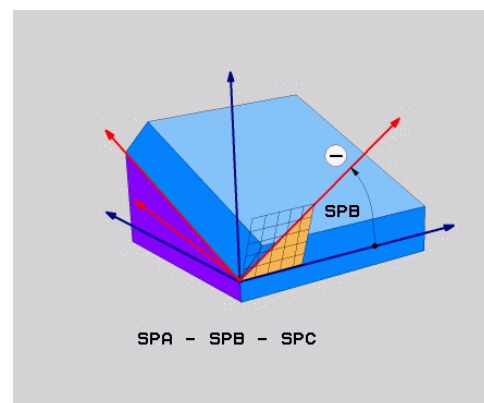

NC-кадр

5 PLANE RELATIV SPB-45

Плоскость обработки через угол оси: PLANE AXIAL

Применение

Функция **PLANE AXIAL** определяет как положение плоскости обработки, так и заданные координаты осей вращения. Прежде всего, эту функцию легко применять при использовании станков с прямоугольной кинематикой и с кинематикой, в которой только одна ось вращения является активной.



Функцию **PLANE AXIAL** можно также использовать, если у станка только одна ось вращения является активной.

Функцию **PLANE RELATIV** можно использовать после **PLANE AXIAL**, если на станке допускаются определения пространственных углов. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!



Обратите внимание перед программированием


Следует вводить только те межосевые углы, которые фактически существуют на данном станке, в противном случае ЧПУ выдаст сообщение об ошибке.

Определенные с помощью **PLANE AXIAL** координаты осей вращения действуют модально. Многократные определения дополняют друг друга, ввод в инкрементах допускается.

Для сброса функции **PLANE AXIS** следует использовать функцию **PLANE RESET**. Сброс путем ввода 0 не деактивирует функцию **PLANE AXIAL**.

Функции **SEQ**, **TABLE ROT** и **COORD ROT** не действуют в сочетании с **PLANE AXIS**.


Описание параметров для процедуры работы при позиционировании: смотри "Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании", Стр. 471.

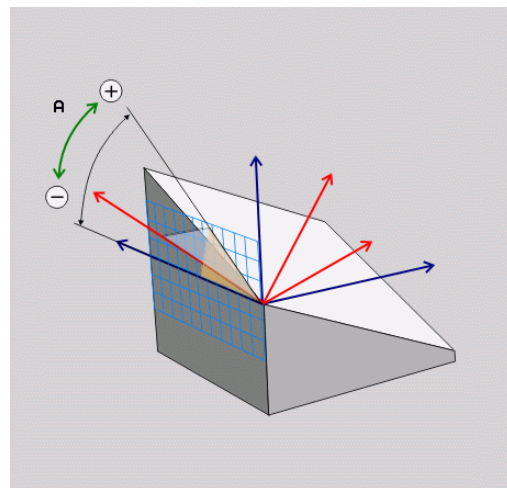

Параметры ввода



- ▶ **Межосевой угол A?:** межосевой угол, на который должна быть повернута ось A. Если введены инкрементальные значения, то это угол, на который следует далее поворачивать ось A из ее текущей позиции. Диапазон ввода: от $-99999,9999^\circ$ до $+99999,9999^\circ$
- ▶ **Межосевой угол B?:** межосевой угол, на который должна быть повернута ось B. Если введены инкрементальные значения, то это угол, на который следует далее поворачивать ось B из ее текущей позиции. Диапазон ввода: от $-99999,9999^\circ$ до $+99999,9999^\circ$
- ▶ **Межосевой угол C?:** межосевой угол, на который должна быть повернута ось C. Если введены инкрементальные значения, то это угол, на который следует далее поворачивать ось C из ее текущей позиции. Диапазон ввода: от $-99999,9999^\circ$ до $+99999,9999^\circ$
- ▶ Продолжите работу, перейдя к свойствам позиционирования, смотри "Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании", Стр. 471

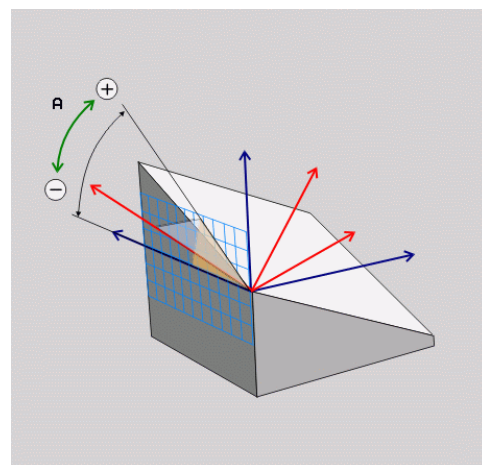

NC-кадр

5 PLANE AXIAL B-45

Используемые сокращения

Сокращение	Значение
AXIAL	англ. axial = осевой

Определение процедуры работы PLANE-функции при позиционировании

Обзор

Независимо от того, какая PLANE-функция используется для определения наклонной плоскости обработки, в наличии всегда имеются следующие функции для процедуры работы при позиционировании:

- Автоматический поворот
- Выбор альтернативных возможностей наклона (не для PLANE AXIAL)
- Выбор типа преобразования (не для PLANE AXIAL)



Внимание опасность столкновения!

Применяя в наклоненной системе цикл 8 ZERK.OTRASHENJE необходимо соблюдать следующие указания:

Сначала следует запрограммировать движение наклона, а затем определить цикл 8 ZERK.OTRASHENJE!

Зеркальное отражение круговой оси при помощи цикла 8 отражает только движения оси, а не углы, определенные функциями PLANE! Таким образом, позиционирование осей изменяется.


Программы, созданные в системе iTNC 530 или более ранних версиях ЧПУ, не совместимы.

Автоматический поворот: MOVE/TURN/STAY (ввод строго обязателен)

После ввода всех параметров для определения плоскости необходимо определить, как именно оси вращения должны быть повернуты на рассчитанные значения оси:

- | | |
|------|---|
| MOVE | ▶ PLANE-функция должна автоматически поворачивать оси вращения на рассчитанные значения оси, при этом относительная позиция между заготовкой и инструментом не меняется. ЧПУ выполняет компенсационное перемещение на линейных осях |
| TURN | ▶ PLANE-функция должна автоматически повернуть оси вращения на рассчитанные значения, при этом позиционируются только оси вращения. ЧПУ не выполняет компенсационного перемещения по линейным осям |
| STAY | ▶ Оператор поворачивает оси вращения в следующем, отдельном кадре позиционирования |

Если выбрана опция **MOVE** (PLANE-функция должна автоматически выполнять поворот с компенсационным перемещением), следует дополнительно определить два поясняемых далее параметра **расстояние от точки вращения до вершины инструмента** и **подача? F=.**

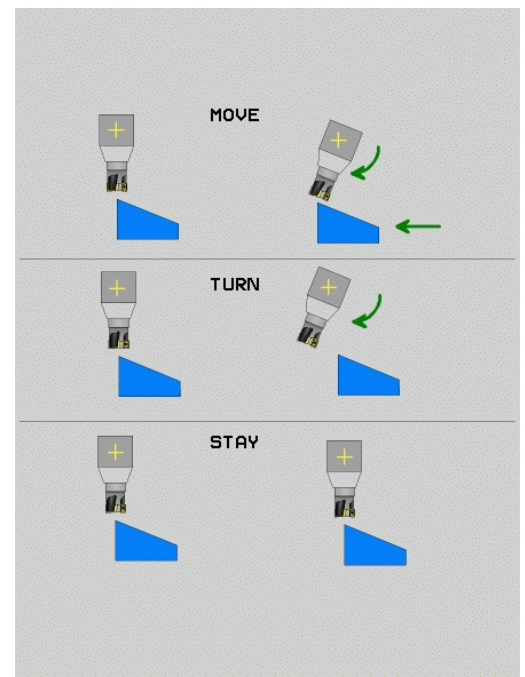

Программирование: Многоосевая обработка

12.2 Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8)

Если выбрана опция **TURN** (**PLANE**-функция должна автоматически выполнять поворот без компенсационного перемещения), следует дополнительно определить поясняемый далее параметр **Подача? F=**.

В качестве альтернативы подаче **F**, определяемой непосредственно вводом числового значения, можно выполнять поворот также с помощью **FMAX** (ускоренный ход) или **FAUTO** (подача из кадра **TOOL CALLT**).



Если функция **PLANE** используется в сочетании с функцией **STAY**, то оси вращения следует поворачивать в отдельном кадре позиционирования после функции **PLANE**.




- ▶ **Расстояние от точки вращения до вершины инструмента** (в инкрементах): ЧПУ поворачивает инструмент (стол) вокруг вершины инструмента. С помощью параметра **PACST** можно переместить точку вращения поворотного перемещения относительно текущей позиции вершины инструмента.



Обратите внимание!

- Если инструмент перед поворотом находится на заданном расстоянии от детали, то и после поворота он будет находиться в том же относительном положении (см. рисунок справа в центре **1 = ABST**).
- Если инструмент перед поворотом не находится на заданном расстоянии от детали, то и после поворота он будет располагаться со смещением относительно исходного положения (см. рисунок справа внизу, **1 = ABST**).

- ▶ **Подача? F=**: скорость движения по траектории, с которой инструмент должен поворачиваться
- ▶ **Длина возврата по оси WZ?**: Путь возврата **MB** отсчитывается в инкрементах от текущей позиции инструмента по оси активного инструмента, который система ЧПУ перемещает **Перед процессом наклона**. **MB MAX** перемещает инструмент практически до программного конечного выключателя.

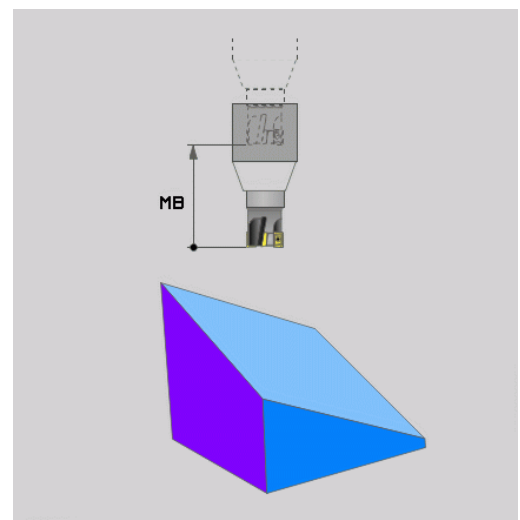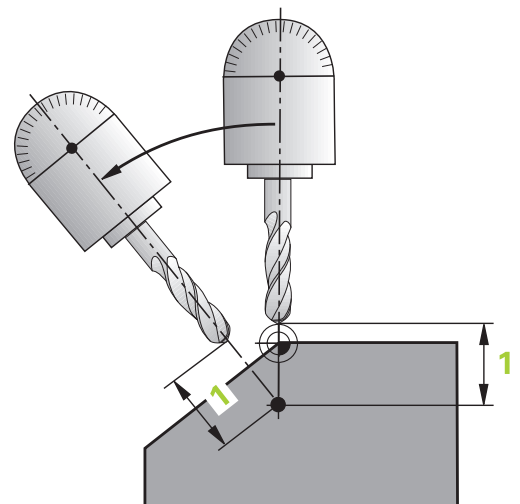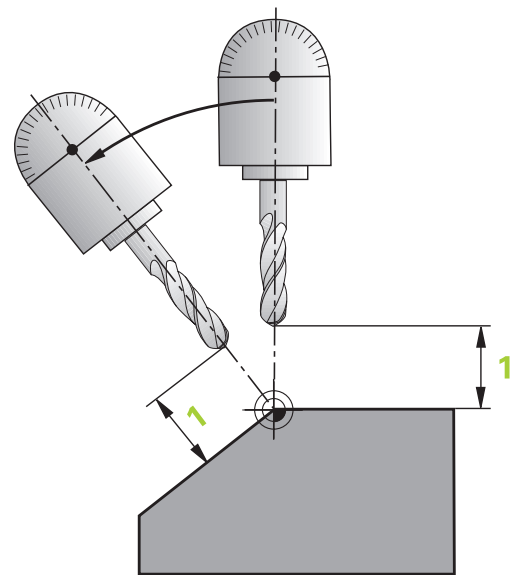

Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8) 12.2

Оси вращения следует поворачивать в отдельном кадре

Если оси вращения нужно повернуть в отдельном кадре позиционирования (выбрана опция **STAY**), выполняются следующие действия:



Внимание опасность столкновения!

Следует предварительно позиционировать инструмент так, чтобы при повороте не произошло столкновения инструмента и заготовки (зажимного приспособления).

Не программируйте между функцией PLANE и позиционированием зеркальное отражение круговой оси, в противном случае управление выполнит позиционирование по отраженным значениям, однако расчет функцией PLANE выполняется без зеркального отражения.

- ▶ Выберите любую **PLANE**-функцию, определите автоматический поворот при помощи **STAY**. При отработке ЧПУ рассчитывает значения позиций имеющихся на станке осей вращения и записывает их в системные параметры Q120 (ось A), Q121 (ось B) и Q122 (ось C)
- ▶ Определите кадр позиционирования с помощью рассчитанных ЧПУ значений углов

Примеры NC-кадров: поворот станка с круглым столом C и поворотным столом A на пространственный угол B+45°.

...	
12 L Z+250 R0 FMAX	Позиционирование на безопасную высоту
13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 STAY	Определение и активация PLANE-функции
14 L A+Q120 C+Q122 F2000	Позиционирование оси вращения с помощью значений, рассчитанных системой ЧПУ
...	Определение обработки на наклонной плоскости

Выбор альтернативных возможностей наклона: SEQ +/- (ввод в качестве опции)

На основании определенного оператором положения плоскости обработки система ЧПУ должна рассчитать соответствующее положение имеющихся на станке осей вращения. Как правило, всегда существует два варианта решения.

С помощью переключателя **SEQ** следует установить, какой вариант решения должна использовать система ЧПУ:

- **SEQ+** позиционирует основную ось так, что она принимает положительный угол. Главная ось - это 1-я ось вращения, если считать от инструмента, или последняя ось вращения, если считать от стола (в зависимости от конфигурации станка, см. также рис. справа вверху)
- **SEQ-** позиционирует основную ось так, что она принимает отрицательный угол


Если выбранное оператором при помощи **SEQ** решение находится вне области перемещения станка, ЧПУ выдает сообщение об ошибке **Угол не допускается**.



При использовании функции **PLANE AXIS** переключатель **SEQ** не имеет каких-либо функций.

Если **SEQ** не определен, ЧПУ рассчитывает решение следующим образом:

- 1 Сначала ЧПУ проверяет, лежат ли возможности решения в диапазоне перемещения осей поворота
- 2 Если это имеет место, ЧПУ выбирает решение, достигаемое по кратчайшему пути.
- 3 Если только одно решение лежит в диапазоне перемещения, то ЧПУ использует это решение
- 4 Если в диапазоне перемещения нет решения, то ЧПУ выдает сообщение об ошибке **Угол не допустим**

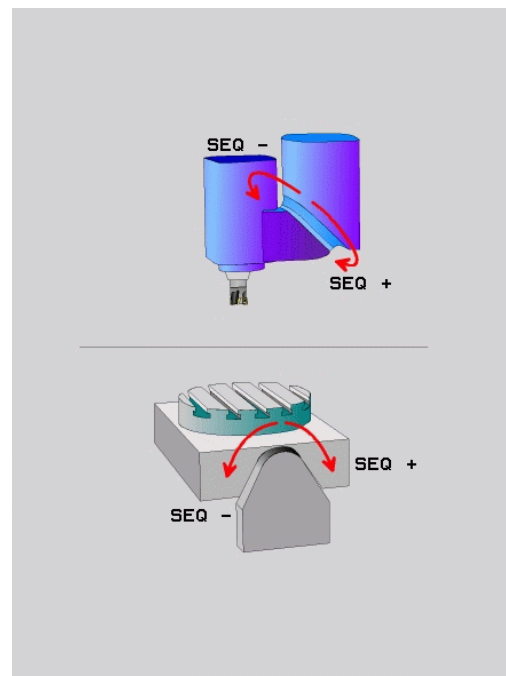

Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8) 12.2

Пример для станка с круглым столом С и поворотным столом А. Запрограммированная функция: PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0


Конечный выключатель	Начальная позиция	SEQ	Результат перемещения осей
Отсутствуют	A+0, C+0	не прогр.	A+45, C+90
Отсутствует	A+0, C+0	+	A+45, C+90
Отсутствует	A+0, C+0	-	A-45, C-90
Отсутствует	A+0, C-105	не прогр.	A-45, C-90
Отсутствует	A+0, C-105	+	A+45, C+90
Отсутствует	A+0, C-105	-	A-45, C-90
-90 < A < +10	A+0, C+0	не прогр.	A-45, C-90
-90 < A < +10	A+0, C+0	+	Сообщение об ошибке
Отсутствует	A+0, C-135	+	A+45, C+90

Выбор типа преобразования (ввод в качестве опции)

Для углов наклона, поворачивающих систему координат только вокруг оси инструментов, существует функция, позволяющая определить вид трансформации:



 - ▶ **COORD ROT** задает поворот только системы координат на определенный угол поворота при помощи PLANE-функции. Компенсация поворота осуществляется математически, круговая ось не движется




- ▶ **TABLE ROT** задает позиционирование круглого стола на определенный угол поворота при помощи PLANE-функции. Компенсация осуществляется путем вращения заготовки



При использовании функции **PLANE AXIAL** функции **COORD ROT** и **TABLE ROT** не имеют каких-либо функций.

COORD ROT Функция Coord Rot активна только тогда, когда наклон происходит исключительно вокруг оси инструмента, например, **SPC +45** для оси инструмента **Z**. Как только для выполнения требуется подключение второй оси, автоматически активируется **TABLE ROT**.

Если функция **TABLE ROT** используется в сочетании с разворотом плоскости обработки и углом поворота 0, ЧПУ поворачивает стол на угол, определенный для разворота плоскости обработки.

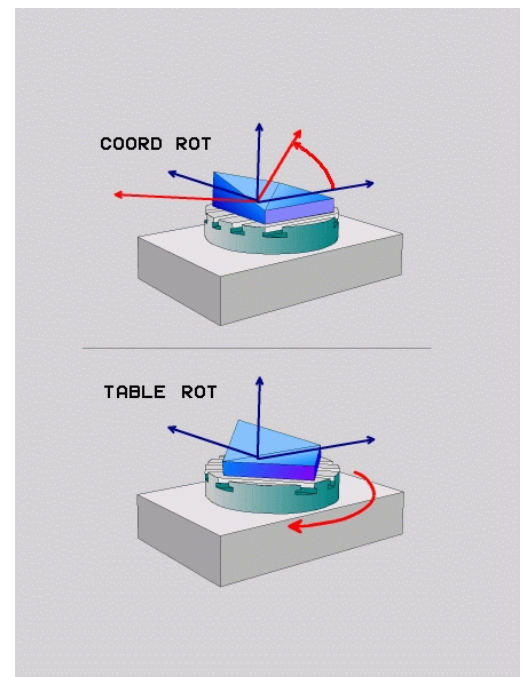

Программирование: Многоосевая обработка

12.2 Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8)

Наклон плоскости обработки без осей вращения



Данная функция должна быть активирована и адаптирована производителем станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

В описании кинематики производитель станка должен учитывать точный угол, например, встроенной угловой головки.

Можно без осей вращения вывернуть запрограммированную плоскость обработки вертикально по отношению к инструменту, например, чтобы адаптировать плоскость обработки для пристроенной угловой головки.

При помощи функции **PLANE SPATIAL** и способа позиционирования **STAY** можно выполнить наклон плоскости обработки на угол, указанный производителем станка.

Пример пристроенной угловой головки с фиксированным направлением инструмента Y:

Синтаксис NC

```
TOOL CALL 5 Z S4500
```

```
PLANE SPATIAL SPA+0 SPB-90 SPC+0 STAY
```



Угол наклона должен точно подходить углу инструмента, в противном случае системы ЧПУ выдаст сообщение об ошибке.

Наклонное фрезерование на наклонной плоскости (номер 12.3 опции # 9)

12.3 Наклонное фрезерование на наклонной плоскости (номер опции # 9)


Функция

Благодаря новым функциям **PLANE** и **M128** можно выполнять **наклонное фрезерование** на наклоненной плоскости обработки. Для этого существует два варианта определения:

- Наклонное фрезерование путем инкрементального перемещения оси вращения
- Наклонное фрезерование через векторы нормали



Наклонное фрезерование на наклонной плоскости можно осуществить только при помощи радиусных фрез. При использовании 45°-поворотных головок/поворотных столов можно определить угол наклона инструмента при фрезеровании и как пространственный угол. Для этого следует использовать **FUNCTION TCPM**, смотри "ФУНКЦИЯ TCPM (номер опции #9)", Стр. 487.

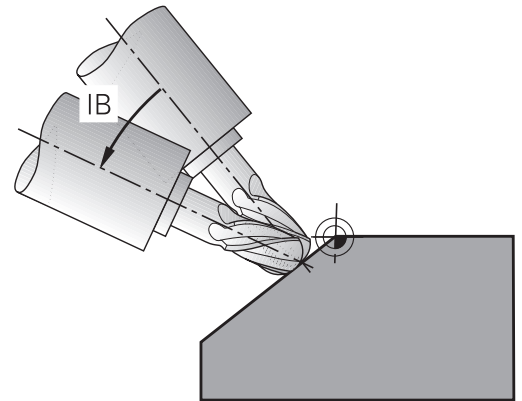

Наклонное фрезерование путем инкрементального перемещения оси вращения

- ▶ Отвод инструмента
- ▶ Определите любую PLANE-функцию, учитывая процедуру работы при позиционировании
- ▶ Активация M128
- ▶ Инкрементально переместите желаемый угол наклона на соответствующей оси при помощи кадра прямой

Примеры NC-кадров

...	
12 L Z+50 R0 FMAX	Позиционирование на безопасную высоту
13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB-45 SPC+0 MOVE ABST50 F1000	Определение и активация PLANE-функции
14 M128	Активация M128
15 L IB-17 F1000	Настройка угла наклона
...	Задание обработки на наклонной плоскости

Программирование: Многоосевая обработка

12.3 Наклонное фрезерование на наклонной плоскости (номер опции # 9)

Наклонное фрезерование через векторы нормали



В LN-кадре разрешается определить только один вектор направления - тот, через который будет определен угол наклона (векторы нормали **NX**, **NY**, **NZ** или векторы направления инструмента **TX**, **TY**, **TZ**).

- ▶ Отвод инструмента
- ▶ Определите любую PLANE-функцию, учитывая процедуру работы при позиционировании
- ▶ Активация M128
- ▶ Отработайте программу с LN-кадрами, в которых направление инструмента определено через вектор

Примеры NC-кадров

...	
12 L Z+50 R0 FMAX	Позиционирование на безопасную высоту
13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 MOVE ABST50 F1000	Определение и активация PLANE-функции
14 M128	Активация M128
15 LN X+31.737 Y+21,954 Z+33,165 NX+0,3 NY+0 NZ +0,9539 F1000 M3	Настройка угла наклона через вектор нормали
...	Задание обработки на наклонной плоскости

12.4 Дополнительные функции для осей вращения

Подача в мм/мин по осям вращения А, В, С: M116 (номер опции #8)

Стандартная процедура

ЧПУ интерпретирует запрограммированную подачу по оси вращения в градусах в минуту (в программах с метрической системой измерения (мм), а также в программах с дюймовой системой измерения). Таким образом, подача по траектории зависит от расстояния между центром инструмента и центром оси вращения.

Чем больше это расстояние, тем больше подача по траектории.

Скорость подачи в мм/мин по осям вращения с M116



Геометрия станка должна быть определена производителем станка в описании кинематики.

M116 действует только при использовании круглых и вращающихся столов. При работе с поворотными головками M116 не может быть использована. Если станок оснащен комбинацией стол/головка, ЧПУ игнорирует оси вращения поворотной головки.

M116 действует также при активном наклоне плоскости обработки и в комбинации с M128, если вы выбрали оси вращения через функцию **M138**, смотри "Выбор осей наклона: M138", Стр. 485. В таком случае **M116** действует только на оси, выбранные в **M138**.

ЧПУ интерпретирует запрограммированную подачу по оси вращения как введенную в мм/мин (либо 1/10 дюйм/мин). При этом ЧПУ рассчитывает в начале кадра подачу для данного кадра. Подача по оси вращения не изменяется во время отработки кадра, даже если инструмент приближается к центру осей вращения.

Действие

M116 действует на плоскости обработки M116 сбрасывается при помощи M117; в конце программы M116 также становится недействительной.

M116 начинает действовать в начале кадра.

Перемещение осей вращения по оптимальному пути: M126

Стандартная процедура



Процедура работы ЧПУ при позиционировании осей вращения – это функция, зависящая от станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Стандартные действия системы ЧПУ при позиционировании осей вращения, индикация которых уменьшена ниже значений 360°, зависят от машинного параметра **shortestDistance** (300401). В нем задано, должна ли система ЧПУ осуществлять подвод к запрограммированной позиции на разницу заданной и фактической позиции или всегда (также и без M126) выполнять подвод к запрограммированной позиции кратчайшим путем.

Пример:

фактическое положение	заданное положение	Путь перемещения
350°	10°	-340°
10°	340°	+330°

Процедура работы с M126

С помощью M126 система ЧПУ перемещает ось вращения, индикация которой уменьшена до значения менее 360°, по кратчайшему пути. Примеры:

фактическое положение	заданное положение	Путь перемещения
350°	10°	+20°
10°	340°	-30°

Действие

M126 становится действительной в начале кадра.

Сброс M126 производится при помощи M127; в конце программы M126 тоже становится недействительной.

Сокращение индикации оси вращения до значения менее 360°: M94

Стандартная процедура

Система ЧПУ перемещает инструмент от текущего значения угла к заданному программой значению угла.

Пример:

Текущее значение угла: 538°
 Запрограммированное значение угла: 180°
 Фактический путь движения: -358°

Процедура работы с M94

Система ЧПУ уменьшает текущее значение угла в начале кадра до значения менее 360° и затем перемещает инструмент на запрограммированное значение. Если активно несколько осей вращения, M94 сокращает индикацию всех осей вращения. В качестве альтернативного варианта можно ввести ось вращения за M94. Тогда ЧПУ сократит индикацию только данной оси.

Примеры NC-кадров

Сокращение значений индикации всех активных осей вращения:

L M94

Сокращение значения индикации только C-оси:

L M94 C

Сокращение индикации всех активных осей вращения с последующим перемещением на запрограммированное значение при помощи C-оси:

L C+180 FMAX M94

Действие

M94 действует только в том кадре программы, в котором M94 была запрограммирована.

M94 становится действительной в начале кадра.

Сохранить позицию вершины инструмента при позиционировании осей наклона (TCPM): M128 (номер опции #9)

Стандартная процедура

ЧПУ перемещает инструмент в позицию, заданную в программе обработки. Если в программе изменяется позиция одной из осей наклона, то надо пересчитать возникшее из этого смещение по линейным осям и произвести компенсацию смещения в одном кадре позиционирования.

Процедура работы с M128 (TCPM: Tool Center Point Management)



Геометрия станка должна быть определена производителем станка в описании кинематики.

Если в программе изменяется положение управляемой оси наклона, в процессе наклона положение вершины инструмента по отношению к заготовке не изменяется.



Осторожно, опасность для заготовки!

В случае наклонных осей с торцовыми зубьями: измените положение оси только после отвода инструмента от материала. В противном случае при выходе из зубчатого зацепления контур может быть поврежден.

За M128 можно ввести еще одну подачу, на которой ЧПУ выполнит компенсационные перемещения по линейным осям.

Используйте M128 в сочетании с M118, если во время выполнения программы нужно будет изменить положение осей наклона с помощью маховичка. Совмещение позиционирования маховичком осуществляется при активной M128, в зависимости от настроек в меню 3D-ROT режима работы Ручное управление, в активной системе координат или в фиксированной системе координат станка.




Перед позиционированием с использованием M91 или M92 и перед TOOL CALL-Satz: выполните сброс M128.

Во избежание повреждений контура с M128 разрешается применять только радиусную фрезу.

Длина инструмента отсчитывается от центра наконечника радиусной фрезы.

Если M128 активна, ЧПУ отображает в индикации состояния символ TCPM.

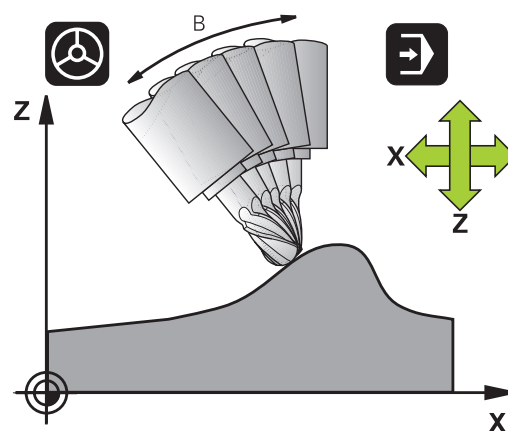

M128 при использовании поворотных столов

Если движение поворотного стола программируется при активной функции **M128**, ЧПУ поворачивает систему координат соответствующим образом. Если оператор выполняет поворот, например, оси C на 90° (путем позиционирования или смещения нулевой точки) и затем программирует перемещение по оси X, ЧПУ совершает движение вдоль оси станка Y.

ЧПУ также преобразует координаты заданной точки привязки, которая смещается перемещением круглого стола.

M128 при трехмерной коррекции инструмента

Если при активной функции **M128** и активной поправке на радиус **RL/RR** оператор выполняет трехмерную коррекцию инструмента, ЧПУ при определенной геометрии станка позиционирует оси вращения автоматически (Peripheral-Milling, смотри "Трехмерная коррекция на инструмент (номер опции #9)", Стр. 492).

Действие

M128 становится действительной в начале кадра, **M129** - в конце кадра. **M128** также действует и в режимах ручного управления и остается активной после смены режима работы. Подача для компенсационного перемещения действительна до тех пор, пока не будет запрограммирована новая подача, или не будет выполнен сброс функции **M128** с помощью **M129**.

Сброс **M128** производится с помощью **M129**. Если в режиме выполнения программы выбирается новая программа, ЧПУ так же выполняет сброс **M128**.

Примеры NC-кадров

Выполнение компенсационных перемещений с подачей 1000 мм/мин:

```
L X+0 Y+38.5 IB-15 RL F125 M128 F1000
```

Наклонное фрезерование с неуправляемыми осями вращения

Если на станке имеются неуправляемые оси вращения (так называемые оси счетчика), в сочетании с M128 оператор может выполнять регулируемую обработку также с помощью этих осей.

- 1 Переместите оси вращения вручную на нужную позицию. M128 в это время должна быть неактивной
- 2 Активирование M128: ЧПУ считывает фактические значения всех имеющихся осей вращения, рассчитывает новую позицию центра инструмента и обновляет индикацию позиции
- 3 Требуемые компенсационные движения УЧПУ выполняет в следующем кадре позиционирования
- 4 Выполнение обработки
- 5 К концу программы отменить M128 используя M129 и переместить оси вращения в исходное положение

При этом выполните действия в указанной последовательности:



ЧПУ контролирует фактическую позицию неуправляемых осей вращения, пока M128 активна. Если фактическая позиция отклоняется от определенного производителем станка значения заданной позиции, ЧПУ выдает сообщение об ошибке и прерывает выполнение программы.

Выбор осей наклона: M138

Стандартная процедура

При использовании функций M128, TSPM и "Наклона плоскости обработки" ЧПУ учитывает оси вращения, установленные производителем станка в машинных параметрах.

Процедура работы с M138

ЧПУ учитывает в приведенных выше функциях только те оси наклона, которые были определены оператором с помощью M138.



Если вы ограничиваете количество осей наклона с помощью функции **M138**, то возможности наклона вашего станка могут быть из-за этого ограничены.

Действие

M138 становится действительной в начале кадра.

Сброс M138 осуществляется повторным программированием M138 без указания осей поворота.

Примеры NC-кадров

Для приведенных выше функций учитывается только ось наклона C:

```
L Z+100 R0 FMAX M138 C
```

Программирование: Многоосевая обработка

12.4 Дополнительные функции для осей вращения

Учет кинематики станка в ФАКТИЧЕСКОЙ / ЗАДАННОЙ позициях в конце кадра: M144 (номер опции #9)

Стандартная процедура

ЧПУ перемещает инструмент в позицию, заданную в программе обработки. Если в программе изменяется позиция одной из осей наклона, то надо пересчитать возникшее из этого смещение по линейным осям и произвести компенсацию смещения в одном кадре позиционирования.

Процедура работы с M144

ЧПУ учитывает изменение кинематики станка, которое происходит в индикации положения, например, при замене шпинделя-насадки. Если в программе изменяется позиция управляемой оси наклона, во время поворота также изменяется позиция вершины инструмента по отношению к заготовке. Возникшее смещение перерасчитывается в индикации положения.



Позиционирование с помощью M91/M92 при активной функции M144 разрешено.

Индикация положения в автоматическом режиме работы и при покадровой отработке программы изменяется только после того, как оси поворота достигнут своего конечного положения.

Действие

M144 действует в начале кадра. M144 не действует в сочетании с M128 или функцией "Наклона плоскости обработки".

Программирование M145 отменяет функцию M144.



Геометрия станка должна быть определена производителем станка в описании кинематики.

Производитель станка устанавливает принцип действия в режимах автоматического и ручного управления. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

12.5 ФУНКЦИЯ TCPM (номер опции #9)

Функция



Геометрия станка должна быть определена производителем станка в описании кинематики.



В случае осей наклона с торцовыми зубьями:

Следует менять положение оси наклона лишь после вывода инструмента из материала. В противном случае при выходе из зубчатого зацепления контур может быть поврежден.




Перед позиционированием с **M91** или **M92** и перед **TOOL CALL** следует выполнить сброс **FUNCTION TCPM**.

Во избежание повреждения контура с **FUNCTION TCPM** разрешается использовать только радиусные фрезы.

Длина инструмента отсчитывается от центра наконечника радиусной фрезы.

Если активна **FUNCTION TCPM**, ЧПУ отображает в индикации позиции символ **TCPM**.

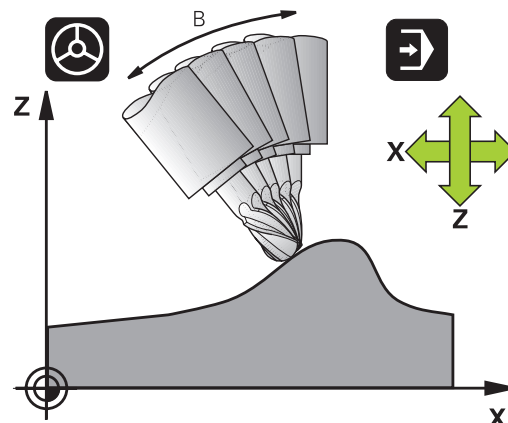

FUNCTION TCPM является усовершенствованным вариантом функции **M128**, с помощью которой можно задавать процедуру работы ЧПУ при позиционировании осей вращения. В противоположность **M128**, при использовании **FUNCTION TCPM** можно самостоятельно определять принцип действия различных функций:

- Принцип действия запрограммированной подачи: **F TCP / F CONT**
- Интерпретация запрограммированных в NC-программе координат осей вращения: **AXIS POS / AXIS SPAT**
- Тип интерполяции между стартовой и целевой позицией: **PATHCTRL AXIS / PATHCTRL VECTOR**

Определение **FUNCTION TCPM**

SPEC
FCT

- ▶ Выберите специальные функции

ПРОГРАММ.
#ФУНКЦИИ

- ▶ Выберите средства программирования

FUNCTION
TCPM

- ▶ Выберите функцию **FUNCTION TCPM**

Принцип действия запрограммированной подачи

Для определения принципа действия запрограммированной подачи ЧПУ предлагает две функции:

- | | |
|--------------|---|
| F
TCP | ▶ F TCP определяет, что запрограммированная подача интерпретируется как фактическая относительная скорость движения между вершиной инструмента (tool center point) и заготовкой |
| F
CONTOUR | ▶ F CONT определяет, что запрограммированная подача интерпретируется как подача по контуру осей, запрограммированных в соответствующем NC-кадре |

Примеры NC-кадров

...	
13 FUNCTION TCPM F TCP ...	Подача относится к вершине инструмента
14 FUNCTION TCPM F CONT ...	Подача интерпретируется как подача по контуру
...	

Интерпретация запрограммированных координат осей вращения

Станки с 45°-поворотными головками или 45°-поворотными столами до настоящего времени не имели функции простой настройки угла наклона или ориентации инструмента относительно активной в данный момент системы координат (пространственный угол). Эта функция могла быть реализована только с помощью созданных за пределами системы программ с использованием векторов нормали к поверхности (LN-кадры).

Теперь ЧПУ снабжена следующими функциями:

- | | |
|------------------|--|
| AXIS
POSITION | ▶ AXIS POS определяет, что ЧПУ интерпретирует запрограммированные координаты осей вращения как заданную позицию соответствующей оси |
| AXIS
SPATIAL | ▶ AXIS SPAT определяет, что ЧПУ интерпретирует запрограммированные координаты осей вращения как пространственный угол |



AXIS POS следует использовать, только если на станке имеются декартовы оси вращения. **AXIS POS** можно использовать также для 45° поворотных головок/столов, если вы уверены в том, что запрограммированные координаты оси вращения правильно задают положение плоскости обработки (можно проверить это, например, с помощью САМ-системы)

AXIS SPAT: заданные в кадре позиционирования координаты осей вращения - это пространственные углы, относящиеся к активной в данный момент (при необходимости наклонной) системе координат (инкрементные пространственные углы).

После включения **FUNCTION TCPM** в сочетании с **AXIS SPAT** оператору следует в первом кадре перемещения запрограммировать все три пространственных угла в определении угла наклона. Это необходимо даже, если один или несколько пространственных угла равны 0°. **AXIS SPAT**: заданные в кадре позиционирования координаты осей вращения - это пространственные углы, относящиеся к активной в данный момент (при необходимости наклонной) системе координат (инкрементные пространственные углы).

Примеры NC-кадров

...	
13 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS ...	Координатами осей вращения являются межосевые углы
...	
18 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT ...	Координатами осей вращения являются пространственные углы
20 L A+0 B+45 C+0 F MAX	Настройка ориентации инструмента на B+45 градусов (пространственный угол). Задайте пространственные углы A и C равными 0
...	

Тип интерполяции между начальной и конечной позициями

Для определения типа интерполяции между начальной и конечной позициями ЧПУ предлагает две функции:

PATH
CONTROL
AXIS

- ▶ **PATHCTRL AXIS** определяет, что вершина инструмента перемещается между начальной и конечной позициями соответствующего NC-кадра по прямой (**Face Milling**). Направление оси инструмента в начальной и конечной позициях соответствует запрограммированным значениям, периметр инструмента, тем не менее, не описывает определенной траектории между начальной и конечной позициями. Поверхность, получаемая при фрезеровании периметром инструмента (**Peripheral Milling**), зависит от геометрии станка

PATH
CONTROL
VECTOR

- ▶ **PATHCTRL VECTOR** определяет, что вершина инструмента перемещается между начальной и конечной позициями соответствующего NC-кадра по прямой, и что направление оси инструмента между начальной и конечной позициями также интерполируется таким образом, что при обработке на периметре инструмента возникает плоскость (**Peripheral Milling**)



При использовании **PATHCTRL VECTOR** необходимо учитывать следующее:

Произвольно определенная ориентация инструмента может быть достигнута, как правило, при помощи двух различных положений осей наклона. ЧПУ использует то решение, которое предполагает наименьшую длину пути, исходя из текущей позиции.

Для достижения максимально непрерывного многоосевого перемещения следует определить цикл 32 с **допуском для осей вращения** (см. руководство пользователя по циклам, цикл 32 ДОПУСК). Допуск для осей вращения должен иметь тот же порядок величины, что и допуск отклонения траектории, также определяемый в цикле 32. Чем больше допуск, определенный для осей вращения, тем больше отклонение от контура при периферийном фрезеровании (**Peripheral Milling**).

Примеры NC-кадров

...	
13 FUNCTION TSPM F TCP AXIS SPAT PATHCTRL AXIS	Вершина инструмента перемещается по прямой
14 FUNCTION TSPM F TCP AXIS POS PATHCTRL VECTOR	Вершина инструмента и вектор направления инструмента перемещаются в одной плоскости
...	

Сброс FUNCTION TSPM

ОТМЕНА
TSPM

- ▶ **FUNCTION RESET TSPM** следует использовать, если оператор целенаправленно выполняет сброс функции в какой-либо программе.



ЧПУ автоматически выполнит сброс **FUNCTION TSPM**, если в одном из режимов выполнения программы будет выбрана новая программа. Можно выполнить сброс **FUNCTION TSPM** только в том случае, если **PLANE**-функция неактивна. При необходимости выполните **PLANE RESET** перед **FUNCTION RESET TSPM**.

Примеры NC-кадров

...	
25 FUNCTION RESETTSPM	Сброс FUNCTION TSPM
...	


12.6 Трехмерная коррекция на инструмент (номер опции #9)

Введение

ЧПУ может выполнять трехмерную коррекцию инструмента (3D-коррекцию) для кадров прямых. Наряду с координатами X, Y и Z конечной точки прямой данные кадры должны также содержать компоненты NX, NY и NZ вектора нормали к поверхности, смотри "Определение нормированного вектора", Стр. 493

Если необходимо выполнить ориентацию инструмента или трехмерную поправку на радиус, кадры также должны содержать нормированный вектор с компонентами TX, TY и TZ, определяющий ориентацию инструмента, смотри "Определение нормированного вектора", Стр. 493.

Конечную точку прямой, компоненты нормали к поверхности и компоненты для ориентации инструмента надо рассчитывать, используя САМ-систему.

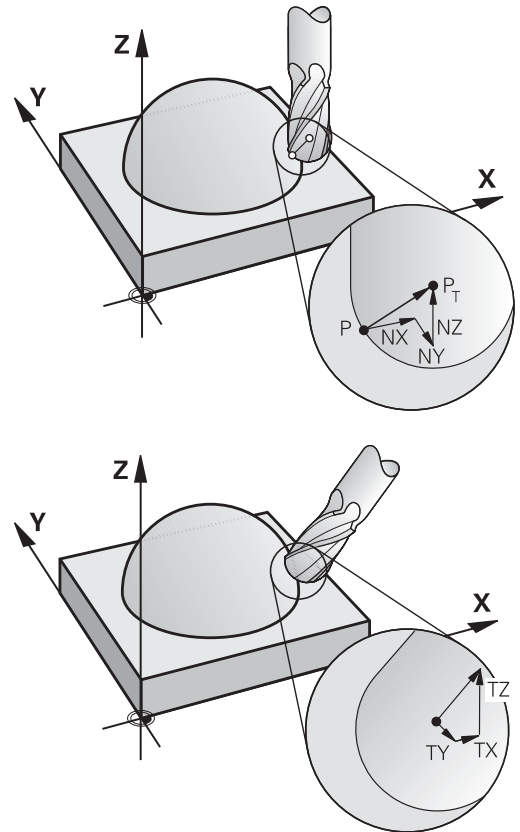

Варианты применения

- Использование инструментов, размеры которых не совпадают с размерами, рассчитанными САМ-системой (трехмерная коррекция без определения ориентации инструмента)
- Face Milling: коррекция геометрии фрезы в направлении нормали к поверхности (трехмерная коррекция с определением ориентации инструмента и без нее). Снятие стружки осуществляется в основном с помощью торцевой стороны инструмента
- Peripheral Milling: поправка на радиус фрезы перпендикулярно направлению движения и перпендикулярно направлению инструмента (трехмерная коррекция радиуса с определением ориентации инструмента). Снятие стружки осуществляется в основном с помощью боковой поверхности инструмента

Определение нормированного вектора

Нормированный вектор - это математическая величина, равная 1 и имеющая любое направление. При работе с LN-кадрами системе ЧПУ необходимо до двух нормированных векторов: один для определения направления нормали к поверхности, а второй (в качестве опции) - для определения направления ориентации инструмента. Направление нормали к поверхности устанавливается компонентами NX, NY и NZ. Она направлена в случае концевой и радиусной фрезы перпендикулярно от поверхности заготовки к опорной точке инструмента P_T , в случае угловой радиусной фрезы через P_T' или P_T (см. рис.). Направление ориентации инструмента определяется компонентами TX, TY и TZ



Координаты позиции X, Y, Z и для нормалей к поверхности NX, NY, NZ, либо TX, TY, TZ должны иметь такую же последовательность в NC-кадре. Всегда вводите в LN-кадре все координаты и все нормали к поверхности, даже если их значения не изменились по сравнению с предыдущим кадром. TX, TY и TZ всегда должны определяться числовыми значениями. Использование Q-параметров не допускается.


Для избежания погрешностей подачи во время обработки векторы нормали всегда рассчитываются с максимальной точностью и выводятся соответственно с большим количеством мест после запятой.

3D-коррекция с использованием нормалей к поверхности действует для координат на главных осях X, Y, Z.

Если заменяется инструмент с верхним пределом допуска (положительное дельта-значение), ЧПУ выдает сообщение об ошибке. Сообщение об ошибке можно подавить с помощью M-функции **M107** (смотри "Определение нормированного вектора", Стр. 493).

ЧПУ не предупреждает сообщением об ошибке, если завышение размера инструмента может привести к повреждению контура

С помощью машинного параметра **toolRefPoint** можно установить, выполнила ли CAM-система коррекцию длины инструмента через центр наконечника P_T или южный полюс наконечника P_{SP} (см. рис.).

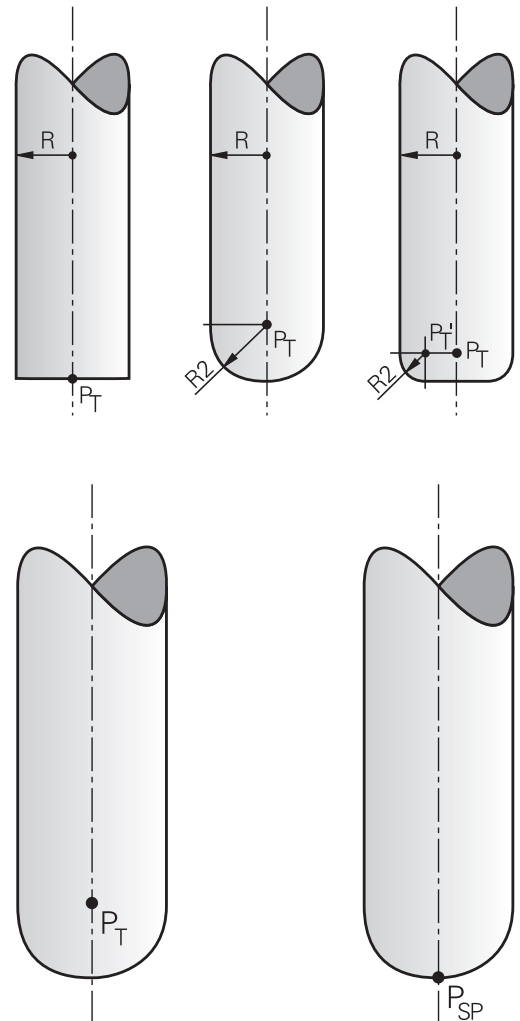

Разрешенные формы инструмента

Разрешенные формы инструментов (см. рис.) задаются в таблице инструментов с помощью радиусов **R** и **R2**:

- Радиус инструмента **R**: размер от центра инструмента до наружной поверхности инструмента
- Радиус инструмента **2 R2**: радиус скругления от вершины инструмента до наружной поверхности инструмента

Отношение **R** к **R2** определяет форму инструмента:

- $R2 = 0$: концевая фреза
- $R2 = R$: радиусная фреза
- $0 < R2 < R$: угловая радиусная фреза


На основании этих данных рассчитываются координаты для опорной точки инструмента **P_T**.

Использовать другие инструменты: дельта-значения

Если используются инструменты, размеры которых отличаются от размеров первоначально предусмотренных инструментов, следует ввести разность длин и радиусов в виде дельта-значений в таблицу инструментов или в запись вызова инструмента **TOOL CALL**:

- Положительное дельта-значение **DL**, **DR**, **DR2**: размеры инструмента больше размеров оригинального инструмента (припуск)
- Отрицательное дельта-значение **DL**, **DR**, **DR2**: размеры инструмента меньше размеров оригинального инструмента (нижний предел допуска)

Затем ЧПУ выполняет коррекцию положения инструмента на величину суммы дельта-значений из таблицы инструментов и вызова инструмента.

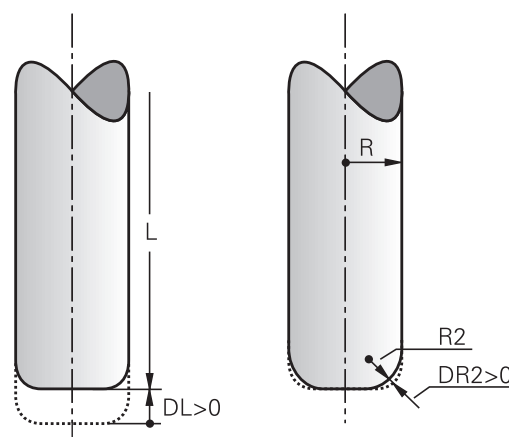


3D-коррекция без TCPM

При обработки по трем осям система ЧПУ выполняет 3D-коррекцию, если NC-программа была выдана с нормальями к поверхности. Коррекция на радиус **RL/RR** и **TCPM (M128)** должны быть для этого деактивированы. ЧПУ смещает инструмент в направлении нормали к поверхности на сумму дельта-значений (таблица инструментов и **TOOL CALL**).

Пример: формат кадра с нормальями к поверхности

```
1 LN X+31.737 Y+21.954 Z+33.165NX+0.2637581 NY+0.0078922
  NZ-0.8764339 F1000 M3
```

LN:	Прямая с трехмерной коррекцией
X, Y, Z:	Откорректированные координаты конечной точки прямой
NX, NY, NZ:	Компоненты нормалей к поверхности
F:	Подача
M:	Дополнительная функция

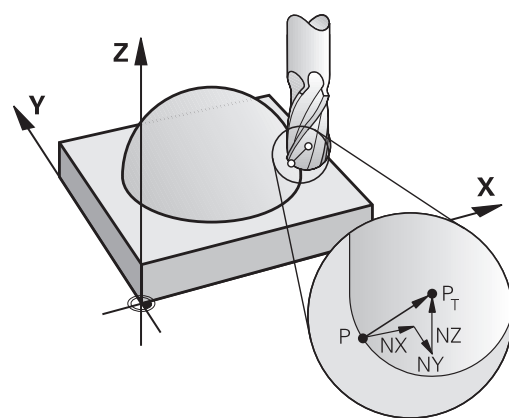


Торцевое фрезерование: 3D-коррекция с TSPM

Торцевое фрезерование - это обработка торцевой поверхностью инструмента. При пятиосевой обработке выполняется 3D-коррекция, если NC-программа содержит нормали к поверхности и TSPM (M128) активирована. Коррекция на радиус RL/RR должна быть при этом деактивирована ЧПУ смещает инструмент в направлении нормали к поверхности на сумму дельта-значений (таблица инструментов и TOOL CALL).

Если TSPM (смотри "Сохранить позицию вершины инструмента при позиционировании осей наклона (TSPM): M128 (номер опции #9)", Стр. 482) активна, система ЧПУ держит инструмент перпендикулярно к контуру заготовки, если в LN-кадре не задана ориентация инструмента.

Если в LN-кадре задана ориентация инструмента T и одновременно является активной функция M128 (FUNCTION TSPM), ЧПУ автоматически позиционирует оси вращения станка таким образом, чтобы инструмент достиг предусмотренной ориентации. Если M128 (или FUNCTION TSPM) не активированы, ЧПУ игнорирует вектор направления T, даже если он определен в LN-кадре.

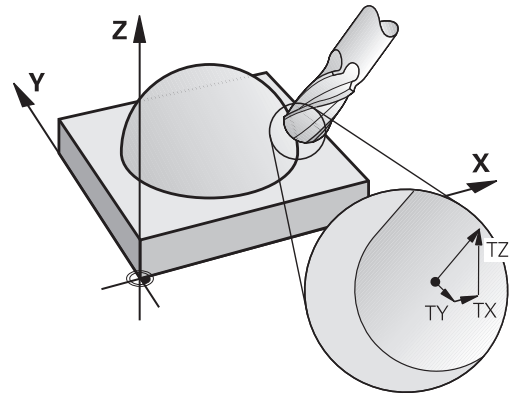

ЧПУ может автоматически позиционировать оси вращения не на всех станках. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!



Внимание опасность столкновения!

При использовании станков, оси вращения которых допускают наличие только ограниченной области перемещения, во время автоматического позиционирования могут появиться движения, для выполнения которых будет необходим, например, поворот стола на 180°. Обратите внимание на риск столкновения головки с заготовкой или с зажимными приспособлениями.

Программирование: Многоосевая обработка

12.6 Трехмерная коррекция на инструмент (номер опции #9)

Пример: формат кадра с нормальми поверхности без ориентации инструмента

```
LN X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 NX+0,2637581 NY+0,0078922
NZ-0,8764339 F1000 M128
```


Пример: формат кадра с нормальми поверхности без ориентации инструмента

```
LN X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 NX+0,2637581 NY+0,0078922
NZ-0,8764339 TX+0,0078922 TY-0,8764339 TZ+0,2590319
F1000 M128
```

LN:	Прямая с трехмерной коррекцией
X, Y, Z:	Откорректированные координаты конечной точки прямой
NX, NY, NZ:	Компоненты нормалей к поверхности
TX, TY, TZ:	Компоненты нормированного вектора для ориентации инструмента
F:	Подача
M:	Дополнительная функция

Peripheral Milling: 3D-коррекция радиуса с TCPM и коррекцией радиуса (RL/RR)

ЧПУ смещает инструмент перпендикулярно направлению движения и перпендикулярно направлению инструмента на сумму дельта-значений **DR** (таблица инструментов и **TOOL CALL**). Направление коррекции устанавливается с помощью поправки на радиус **RL/RR** (см. рис., направление движения Y +). Чтобы система ЧПУ могла достичь заданной ориентации инструмента, необходимо активировать функцию **M128**, смотри "Сохранить позицию вершины инструмента при позиционировании осей наклона (TCPM): M128 (номер опции #9)", Стр. 482 Тогда ЧПУ автоматически позиционирует оси вращения станка так, чтобы инструмент принял заданную ориентацию инструмента с активной коррекцией.

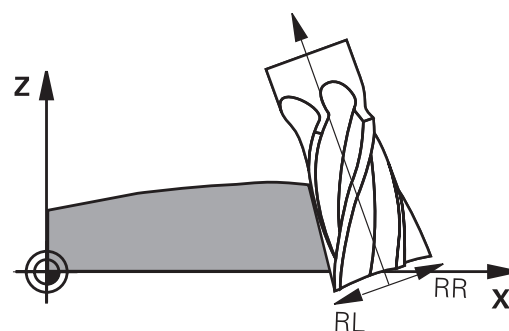

Использование этой функции возможно только на станках, для которых определен телесный угол конфигурации наклонных осей. Соблюдайте указания инструкции по обслуживанию станка.

ЧПУ может автоматически позиционировать оси вращения не на всех станках.

Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Обратите внимание на то, что ЧПУ выполняет коррекцию на заданные **дельта-значения**. Заданный в таблице инструментов радиус инструмента **R** не влияет на коррекцию.

Трехмерная коррекция на инструмент (номер опции #9) 12.6

**Внимание опасность столкновения!**

При использовании станков, оси вращения которых допускают наличие только ограниченной области перемещения, во время автоматического позиционирования могут появиться движения, для выполнения которых будет необходим, например, поворот стола на 180°. Обратите внимание на риск столкновения головки с заготовкой или с зажимными приспособлениями.

Ориентацию инструмента можно задать двумя способами:

- в LN-кадре путем ввода компонентов TX, TY и TZ
- в L-кадре путем ввода координат осей вращения

Пример: формат кадра с ориентацией инструмента

```
1 LN X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 TX+0,0078922 TY-0,8764339
TZ+0,2590319 RR F1000 M128
```

LN:	Прямая с трехмерной коррекцией
X, Y, Z:	Откорректированные координаты конечной точки прямой
TX, TY, TZ:	Компоненты нормированного вектора для ориентации инструмента
RR:	Коррекция радиуса инструмента
F:	Подача
M:	Дополнительная функция

Пример: формат кадра с осями вращения

```
1 L X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 B+12,357 C+5,896 RL F1000
M128
```

L:	Прямая
X, Y, Z:	Откорректированные координаты конечной точки прямой
B, C:	Координаты осей вращения для ориентации инструмента
RL:	Поправка на радиус
F:	Подача
M:	Дополнительная функция

13

**Программирование:
управление
палетами**

Программирование: управление палетами

13.1 Управление палетами

13.1 Управление палетами

Применение



Управление палетами - это функция, зависящая от станка. Ниже описываются функции в стандартном объеме. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Таблицы палет (.P) применяются в центрах обработки вместе с устройствами смены палет: таблица палет вызывает для различных палет относящиеся к ним программы обработки и активирует смещение нулевых точек или таблицы нулевых точек.


Можно также использовать таблицы палет для поочередной отработки различных программ с разными точками привязки.






 
 

 
 
 




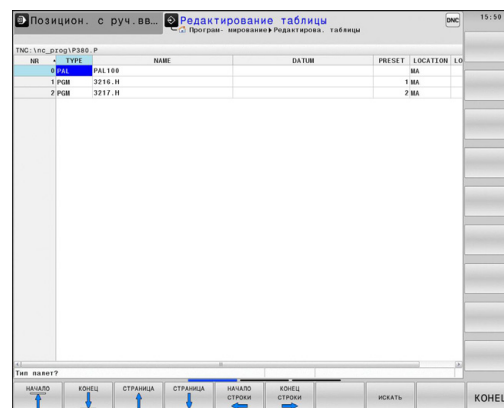

При создании таблицы палет или ее редактировании, имя файла всегда должно начинаться с буквы.

Таблицы палет содержат следующие сведения:

- **TYPE** (запись строго обязательна): Обозначение палеты или NC-программы (выберите с помощью кнопки ENT)
- **NAME** (запись строго обязательна): Имя палеты или имя программы. Имена палет устанавливает производитель станка (соблюдайте указания инструкции по обслуживанию станка). Имена программ должны сохраняться в той же директории, что и таблицы палет, в противном случае нужно полностью ввести путь к программе
- **PRESET** (задавать не обязательно): Номер предустановки из таблицы предустановок. Заданный здесь номер предустановки интерпретируется системой ЧПУ как точка привязки палеты.
- **DATUM** (задавать не обязательно): Имя таблицы нулевых точек. Таблицы нулевых точек должны сохраняться в той же директории, что и таблицы палет, в противном случае нужно полностью ввести путь к таблице нулевых точек. Нулевые точки из таблицы нулевых точек активируются в NC-программе с помощью цикла 7 **СМЕЩЕНИЕ НУЛЕВОЙ ТОЧКИ**
- **LOCATION** (запись строго обязательна): Ввод "МА" обозначает, что в зажиме станка находится палета (зажим зажат) и выполняется обработка. Система ЧПУ обрабатывает только те палеты, которые обозначены "МА". Нажмите кнопку ENT для ввода "МА". С помощью клавиши NO ENT можно удалить ввод.
- **LOCK** (ввод по выбору): заблокировать обработку строки палет. При нажатии кнопки ENT обработка помечается "*" и блокируется. С помощью клавиши NO ENT можно снова удалить блокировку. Вы можете заблокировать обработку отдельной программы, зажима или всей палеты. Незаблокированные строки (например, PGM) заблокированной палеты также не выполняются.



Клавиша Softkey	Функция редактирования
	Переход в начало таблицы
	Переход в конец таблицы
	Переход к предыдущей странице таблицы
	Переход к следующей странице таблицы
	Вставить строку в конце таблицы
	Удалить строку в конце таблицы
	Добавить допустимое для ввода количество строк в конце таблицы
	Копирование выделенного поля
	Вставка скопированного поля
	Выбор начала строк
	Выбор конца строк
	Копирование текущего значения
	Вставка текущего значения
	Редактирование текущего поля
	Сортировка по содержимому колонки
	Дополнительные функции, например, сохранение

Программирование: управление палетами

13.1 Управление палетами

Выбор таблицы палет

- ▶ В режиме "Программирование/редактирование" или в режиме отработки программы выберите управление файлами, нажав клавишу **PGM MGT**
- ▶ Отобразите файлы типа .P: нажмите Softkey **ВЫБОР ТИПА** и **ПОКАЗАТЬ ВСЕ**
- ▶ Выберите таблицу палет с помощью клавиш со стрелками или введите имя для новой таблицы
- ▶ Подтвердите выбор кнопкой **ENT**

Выход из файла палет

- ▶ Выберите управление файлами: нажмите клавишу **PGM MGT**
- ▶ Выбрать другой тип файла: нажать Softkey **ВЫБРАТЬ ТИП** и Softkey желаемого типа файла, например, **ПОКАЗАТЬ .H**
- ▶ Выбор файла

Обработка файла палет



Машинный параметр определяет, как будет обрабатываться таблица палет: покадрово или непрерывно.



Можно переключаться между представлением в виде таблицы и представлением в виде формы, используя клавишу разделения экрана дисплея.

- ▶ В режиме "Выполнение программы в автоматическом режиме" или "Покадровое выполнение программы" выберите управление файлами нажатием клавиши **PGM MGT**
- ▶ Отобразить файлы типа .P: нажмите клавиши Softkey **ВЫБОР ТИПА** и **ПОКАЗАТЬ .P**
- ▶ Выберите таблицу палет с помощью клавиш со стрелками, подтвердите выбор кнопкой **ENT**
- ▶ Отработка таблицы палет: нажмите клавишу NC-старт

Разделение экрана дисплея во время отработки таблицы палет

Если оператору нужно одновременно видеть содержимое программы и содержимое таблицы палет, следует выбрать разделение экрана дисплея **ПРОГРАММА + ПАЛЕТА**. Тогда во время отработки ЧПУ отображает в левой части дисплея программу, а в правой части – палету. Чтобы просмотреть содержимое программы перед отработкой, следует выполнить действия, указанные ниже:

- ▶ Выберите таблицу палет
- ▶ С помощью клавиш со стрелками выберите программу, которую вы хотите проконтролировать
- ▶ Нажмите Softkey **ОТКРЫТЬ ПРОГРАММУ**: ЧПУ покажет выбранную программу на дисплее. Теперь можно листать страницы программы с помощью клавиш со стрелками
- ▶ Возврат к таблице палет: повторно нажать клавишу Softkey **ОТКРЫТЬ ПРОГРАММУ**

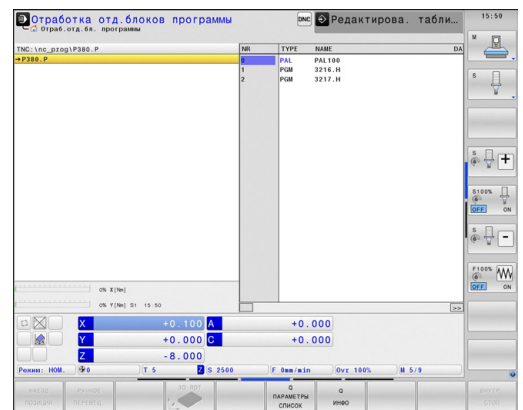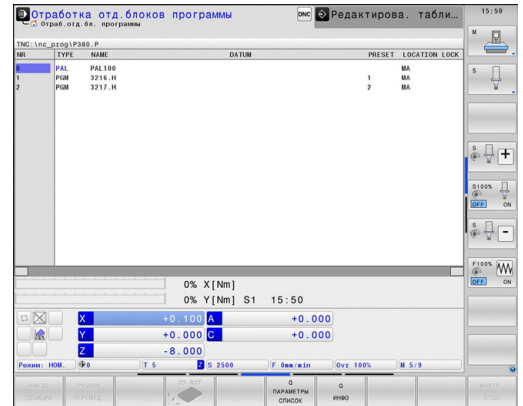

14

**Программирование:
токарная
обработка**

Программирование: токарная обработка

14.1 Токарная обработка на фрезерном станке (номер опции #50)

14.1 Токарная обработка на фрезерном станке (номер опции #50)

Введение

На специальных фрезерных станках можно выполнять не только фрезерную, но и токарную обработку. Благодаря этому можно полностью обрабатывать заготовки на одном станке не пережачивая их, даже когда для этого требуется сложная фрезерная и токарная обработки.

Обработка точением - это процесс снятия стружки, при котором вращается заготовка и благодаря этому осуществляется резание. Жестко закрепленный инструмент выполняет движение подачи и подачи на врезание. В зависимости от направления обработки и задания, технология обработки точением может быть разной, например, продольное точение, поперечное точение, токарная прорезка или нарезание резьбы резцом.



Система ЧПУ предлагает для различных технологий обработки несколько циклов: смотри руководство пользователя "Циклы", раздел „Точение“.



Система ЧПУ позволяет переключаться между обработкой фрезерованием и точением в пределах одной NC-программы. В токарном режиме поворотный стол служит в качестве шпинделя токарного станка, в то время как фрезерный шпиндель с инструментом остается неподвижным. Это позволяет создавать вращательно-симметричные контуры. Для этого точка привязки (предустановка) должна находиться в центре токарного шпинделя.

При управлении токарным инструментом учитываются другие описания геометрии, чем при фрезерном и сверлильном инструменте. Например, необходимо задать радиус режущей кромки, чтобы выполнить коррекцию на радиус режущей кромки. Система ЧПУ предлагает специальное управление токарным инструментом, смотри "Данные инструмента", Стр. 517.

Для обработки предусмотрены разные циклы. Их можно использовать при дополнительно наклоненной оси: смотри "Токарная обработка с установленным положением осей", Стр. 531

При точении оси располагаются таким образом, что X-координаты описывают диаметр заготовки, а Z-координаты - продольные позиции.

Таким образом программирование всегда ведется в плоскости координат XZ. Какие оси станка будут использоваться для действительных перемещений, зависит от соответствующей кинематики станка и задается производителем станка. Благодаря этому NC-программы с функциями точения являются взаимозаменяемыми и не зависят от типа станка.

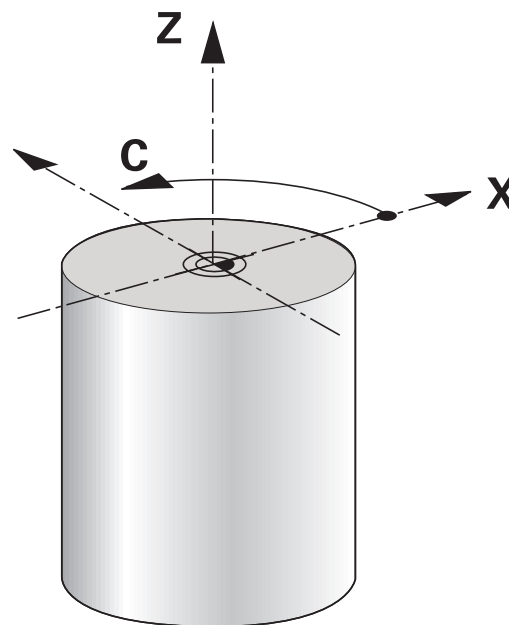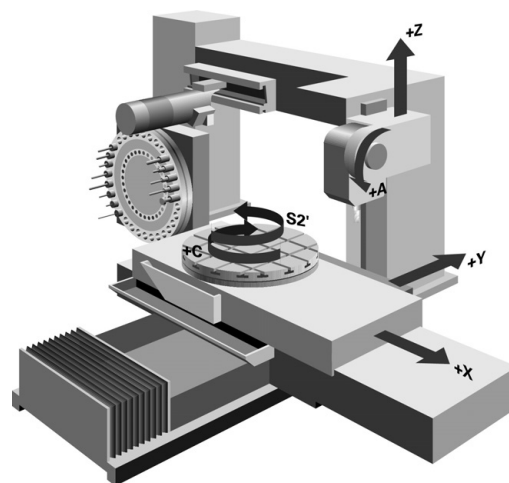

14.2 Базовые функции (номер опции #50)

Переключение между режимом фрезерования/точения




Переключение кинематики станка – это функция, зависящая от станка.

Станок должен быть подготовлен его производителем для токарной обработки и для переключения режимов обработки. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Для перехода между фрезерной и токарной обработками, необходимо переключиться в соответствующий режим.

Для переключения режима обработки используйте NC-функции **FUNCTION MODE TURN** и **FUNCTION MODE MILL**.

С индикации состояния система ЧПУ отображает символ, если активен режим точения

Символ	Режим обработки
	Активен режим точения: FUNCTION MODE TURN
Символ отсутствует	Активен режим фрезерования: FUNCTION MODE MILL

При переключении режима обработки система ЧПУ выполняет макрос, который применяет специальные настройки станка для данного режима обработки. При помощи NC-функций **FUNCTION MODE TURN** и **FUNCTION MODE MILL** активируйте кинематику станка, определяемую и программируемую производителем станка.



В режиме точения предустановка должна лежать в центре токарного шпинделя.

Положение режущей кромки инструмента должно быть ориентировано на центр токарного шпинделя. Установите Y-координату в режиме точения в центр токарного шпинделя.

Проверьте ориентацию инструментального шпинделя. Для наружной обработки режущая кромка инструмента должна быть ориентирована на центр токарного шпинделя. Для внутренней обработки - от центра токарного шпинделя.

Проверьте правильность направления вращения токарного шпинделя для вставленного инструмента.

При обработке тяжелых заготовок с высокой частотой вращения возникает высокая физическая нагрузка. Чтобы избежать повреждений станка и несчастных случаев убедитесь в том, что инструмент надежно зажат!



В режиме точения в индикации позиции по X-оси отображается значение диаметра. В этом случае в индикации позиции отображается символ диаметра.

В режиме точения действует потенциометр шпинделя для токарного шпинделя (поворотного стола).

Режим обработки переключить нельзя, если активен наклон плоскости обработки или TCPM.

В режиме токарной обработки не допускаются преобразования координат за исключением цикла смещения нулевой точки.

Для задания функций точения вы также можете использовать функции smartSelect, смотри "Обзор специальных функций", Стр. 402.

Ввод режима обработки:

SPEC
FCT

- ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями

РАЗВЕРНУТЬ
ФУНКЦИИ
ПРОГРАММЫ

- ▶ Выберите меню **ПРОГРАММНЫЕ ФУНКЦИИ ТОЧЕНИЯ**

БАЗОВЫЕ
ФУНКЦИИ

- ▶ Выберите **БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ**

FUNCTION
MODE

- ▶ Выберите **ФУНКЦИЮ MODE**

TURN

- ▶ Выберите режим обработки точением или фрезерованием
- ▶ Выберите кинематику, которая должна активироваться при переключении (функция, зависящая от станка). Если оператору не требуется задавать кинематику, следует подтвердить выбор кнопкой NO ENT

Синтаксис NC

11 FUNCTION MODE TURN "AC_TABLE" ; АКТИВАЦИЯ РЕЖИМА ТОЧЕНИЯ


12 FUNCTION MODE MILL "B_HEAD" ; АКТИВАЦИЯ РЕЖИМА ФРЕЗЕРОВАНИЯ

Графическое представление токарной обработки

Программирование токарной обработки выполняется в режиме работы **Тестирование программы**. Условием для этого является определение заготовки, пригодное для токарной обработки и опция номер #20.



Отображаемое время обработки программ при помощи Токарная обработка/Фрезерование в режиме модуляции не соответствует фактическому времени обработки.

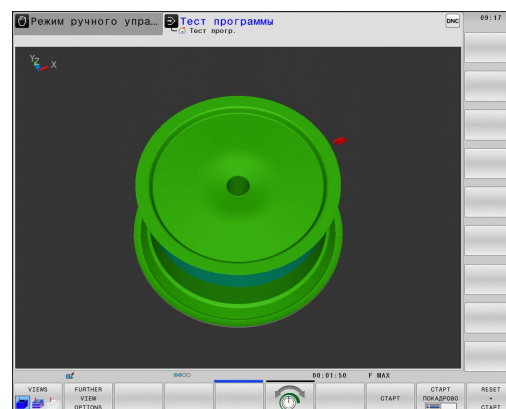


Графическое отображение в режиме программирования

Токарную обработку можно также моделировать графически при помощи линейной графики в режиме работы **Программирование**. Для отображения движений перемещения в режиме работы **Программирование** измените вид дисплея при помощи клавиш **Softkey**, смотри "Графическое воспроизведение существующей программы", Стр. 159.

При вращении стандартная конфигурация осей настроена таким образом, что X-координаты описывают диаметр заготовки, а Z-координаты - продольную позицию.

Даже если токарная обработка выполняется в двумерной плоскости (координаты X и Z), для обработки прямоугольных заготовок в определении заготовки необходимо учитывать значения Y.

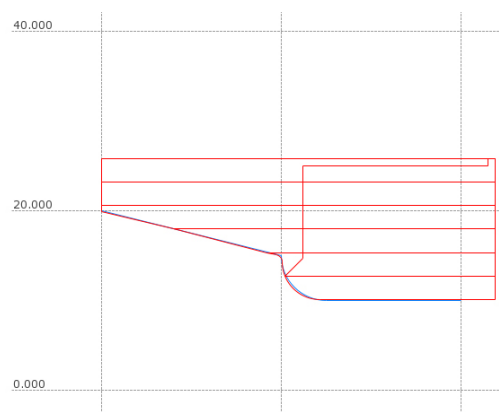

Синтаксис NC

0 BEGIN PGM ABSATZ MM	
1 BLK FORM 0.1Y X+0 Y-1 Z-50	Определение заготовки
2 BLK FORM 0.2 X+87 Y+1 Z+2	
3 TOOL CALL 12	вызовом инструмента
4 M140 MB MAX	Отвод инструмента
5 FUNCTION MODE TURN	Активация режима точения

Программирование: токарная обработка

14.2 Базовые функции (номер опции #50)

Программирование частоты вращения



При работе с постоянной скоростью резания выбранная ступень передачи ограничивает возможный диапазон частоты вращения. Возможен ли выбор ступени передачи и какой именно зависит от конкретного станка.

При вращении можно работать как с постоянной частотой вращения, так и с постоянной скоростью резания.

При работе с постоянной скоростью резания **VCONST:ON** система ЧПУ изменяет частоту вращения в зависимости от расстояния от кромки инструмента до центра токарного шпинделя. При позиционировании в направлении центра поворотного стола система ЧПУ повышает частоту вращения стола, а при противоположном направлении - уменьшает.

При обработке с постоянной частотой вращения **VCONST:OFF** частота вращения не зависит от позиции инструмента.

Для задания частоты вращения используйте функцию **FUNCTION TURNDATA SPIN**. Для этого ЧПУ предоставляет следующие поля ввода:

- **VCONST**: постоянная скорость резания выкл/вкл (обязательно)
- **VC**: скорость резания (по желанию)
- **S**: номинальная частота вращения, если не активна постоянная скорость резания (опционально)
- **S MAX**: максимальная частота вращения при постоянной скорости реза (опционально), происходит сброс с **S MAX 0**.
- **gearrange**: ступень передачи для токарного шпинделя (опционально)

Задание частоты вращения:

SPEC
FCT

- ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями

РАЗВЕРНУТЬ
ФУНКЦИИ
ПРОГРАММЫ

- ▶ Выберите меню **ПРОГРАММНЫЕ ФУНКЦИИ ТОЧЕНИЯ**

FUNCTION
TURNDATA

- ▶ Выберите **FUNCTION TURNDATA**

TURNDATA
SPIN


- ▶ Выберите **TURNDATA SPIN**

VCONST:
ON

- ▶ Выберите функцию ввода скорости вращения **VCONST:**



Цикл 800 при вращении эксцентрика ограничивает максимальную частоту вращения. Для сброса запрограммируйте **FUNCTION TURNDATA SPIN SMAX0**.

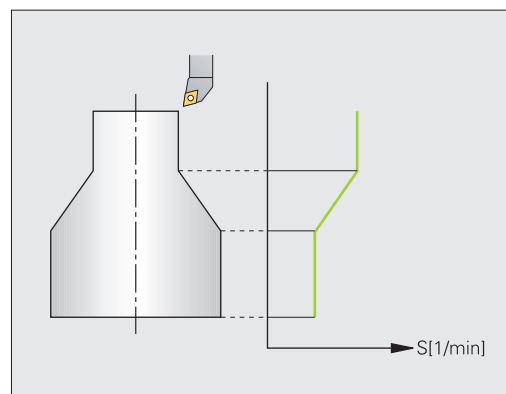

Синтаксис NC


3 FUNCTION TURNDATA SPIN VCONST:ON VC:100 GEARRANGE:2	Задание постоянной скорости резания при ступени редуктора 2
3 FUNCTION TURNDATA SPIN VCONST:OFF S550	Задание постоянной частоты вращения
...	

Скорость подачи

При точении подача часто задается в миллиметрах на оборот. Так при каждом обороте шпинделя инструмент перемещается на заданное значение. Из-за этого результирующая подача по траектории зависит от частоты вращения токарного шпинделя. При высокой частоте вращения система ЧПУ повышает подачу, при низкой - уменьшает ее. Благодаря этому при неизменной глубине резания вы можете выполнять обработку с постоянной силой резания, получая при этом постоянную толщину стружки.

В стандартном случае система ЧПУ интерпретирует запрограммированную подачу как миллиметр в минуту (мм/мин). Если же вы хотите задать подачу в миллиметрах на оборот (мм/об), то вам необходимо запрограммировать **M136**. Тогда все последующие задания подачи система ЧПУ интерпретирует как мм/об, до отмены **M136**.

M136 действует модально в начале кадра и отменяется **M137**.

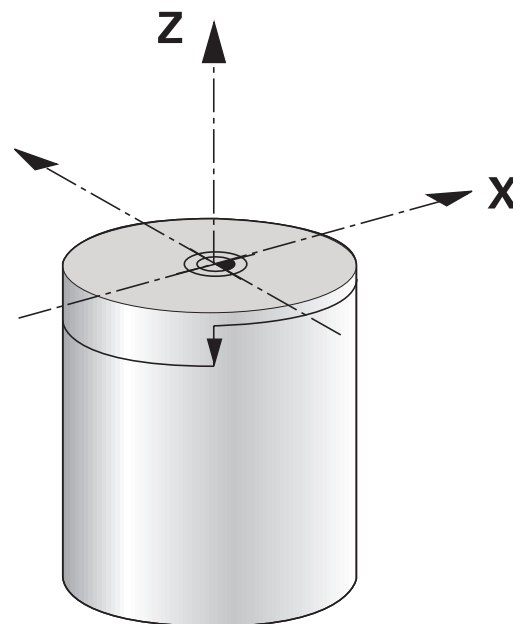

Синтаксис NC

10 L X+102 Z+2 R0 FMAX	Подача на ускоренном ходу
...	
15 L Z-10 F200	Движение с подачей 200 мм/мин
...	
19 M136	Подача в миллиметрах на оборот
20 L X+154 F0.2	Движение с подачей 0,2 мм/об
...	

Программирование: токарная обработка

14.3 Функции контроля дисбаланса (номер опции #50)

14.3 Функции контроля дисбаланса (номер опции #50)


Дисбаланс в режиме точения

Общая информация



Станок должен быть подготовлен его производителем для контроля и измерения дисбаланса. Функции контроля дисбаланса доступны не на всех станках. Возможно эти функции будут недоступны на вашем станке. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Описанные здесь функции контроля дисбаланса являются базовыми, которые устанавливаются и настраиваются на каждом конкретном станке его производителем. Поэтому действие и объем этих функций может отличаться от описанных здесь функций. Производитель станка мог также предоставить в ваше распоряжение другие функции контроля дисбаланса. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

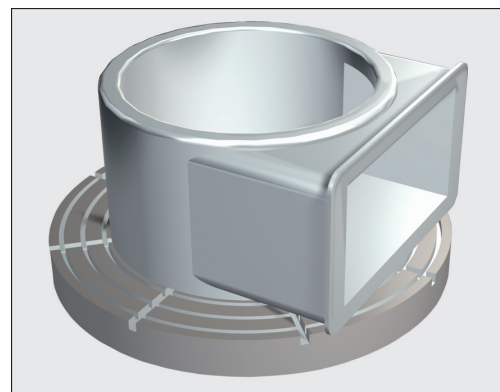

Во время токарной обработки инструмент находится в жесткой позиции в то время, как поворотный стол и заготовка выполняют вращательное движение. При этом, в зависимости от размера заготовки, приходится вращать большие массы. При вращении заготовки возникает центробежная сила, действующая из центра во вне.

Величина этой силы зависит от частоты вращения, массы и дисбаланса заготовки. Дисбаланс возникает тогда, когда тело, чья масса не является вращательно-симметричной, начинает вращаться вокруг своей оси. При вращении тела не нулевой массы возникает центробежная сила. Если масса этого тела распределена равномерно относительно центра вращения, то эти силы компенсируют друг друга.

В большей степени на дисбаланс влияет форма заготовки (например, несимметричный корпус насоса) и зажимное приспособление. Т.к. в большинстве случаев эти данные изменить нельзя, возникающий дисбаланс необходимо компенсировать путем закрепления противовеса. Для этого в системе ЧПУ предусмотрен цикл **ИЗМЕРИТЬ ДИСБАЛАНС**. Этот цикл определяет наибольший дисбаланс и рассчитывает массу и позицию необходимого противовеса.



Из-за вращения заготовки возникают центробежные силы, которые, в зависимости от дисбаланса, вызывают вибрацию (резонансные колебания). Это оказывает отрицательное влияние на процесс обработки и уменьшает срок службы инструмента. Большие центробежные силы могут повредить станок или выдавить заготовку из зажимного приспособления.

После зажима детали необходимо проверить ее дисбаланс. При необходимости компенсируйте дисбаланс с помощью противовеса.

Из-за удаления материала во время обработки меняется распределение массы заготовки. Это может повлиять на дисбаланс заготовки, поэтому необходимо проверять дисбаланс также между шагами обработки.

При выборе частоты вращения учитывайте массу и дисбаланс заготовки. Для тяжелых заготовок или при большом дисбалансе используйте более низкую частоту вращения.

Контроль дисбаланса с помощью функции мониторинга дисбаланса

Функция мониторинга дисбаланса проверяет дисбаланс заготовки в токарном режиме. При превышении заданного производителем станка значения максимального дисбаланса система ЧПУ выдает сообщение об ошибке и выполняет аварийную остановку. В дополнение к этому вы можете самостоятельно уменьшить границу допустимого дисбаланса с помощью машинного параметра `limitUnbalanceUsr`. При превышении этой границы система ЧПУ будет выдавать сообщение об ошибке. Стол при этом не прекращает вращения. Функцию мониторинга дисбаланса система ЧПУ активирует автоматически при включении токарного режима. Она действует до тех пор, пока снова не будет включен фрезерный режим.

Цикл измерения дисбаланса

Для бережного и надежного выполнения токарной обработки необходимо проверять дисбаланс закрепленной заготовки и компенсировать его с помощью противовеса. Для этого в системе ЧПУ предусмотрен цикл **ИЗМЕРИТЬ ДИСБАЛАНС**.

Цикл **ИЗМЕРИТЬ ДИСБАЛАНС** определяет величину дисбаланса заготовки и рассчитывает массу и позицию противовеса.


Определение дисбаланса:

- ▶ Переключите панель клавиш Softkey в ручном режиме
- ▶ Нажмите клавишу Softkey **ЦИКЛЫ РУЧ.УПРАВ**
- ▶ Нажмите Softkey **ТОЧЕНИЕ**
- ▶ Нажмите Softkey **ИЗМЕРИТЬ ДИСБАЛАНС**
- ▶ Введите частоту вращения для измерения дисбаланса
- ▶ Нажмите NC-Start: цикл начнет вращать стол на низкой частоте и будет постепенно повышать частоту вращения, пока не будет достигнуто заданное значение. ЧПУ откроет окно, в котором вы можете указать расчетную массу и радиальную позицию противовеса.

Если же вы хотите использовать другую позицию или другую массу для противовеса, вы можете перезаписать одно из этих значений и рассчитать второе значение заново.



После закрепления противовеса проверьте дисбаланс с помощью повторного измерения. Иногда для компенсации дисбаланса необходимо закрепить два или более противовесов.

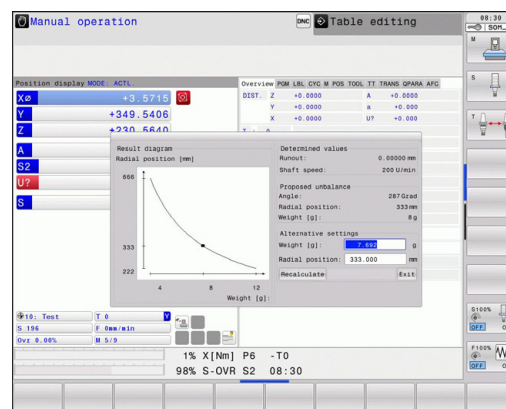

14.4 Инструменты в режиме точения (номер опции #50)

Вызов инструмента

Вызов токарного инструмента выполняется, как и в режиме фрезерования, с помощью функции **TOOL CALL**. Запрограммируйте в кадре **TOOL CALL** только номер и имя инструмента.



Токарный инструмент можно вызывать, а также заменять его, как в режиме фрезерования, так и в режиме точения.

Выбор инструмента во временном рабочем окне

Когда вы открываете всплывающее окно для выбора инструмента, ЧПУ выделяет все имеющиеся в инструментальном магазине инструменты зеленым.

Управление отображает в дополнение к номеру инструмента и названию инструмента столбцы **ZL** и **XL** из таблицы токарных инструментов.

Синтаксис NC

1 FUNCTION MODE TURN	Выбор токарного режима
2 TOOL CALL „TRN_ROUGH”	Вызов инструмента
...	

Ввод коррекции на инструмент в программе

Функция **FUNCTION TURNDATA CORR** позволяет определить дополнительные поправочные значения для активного инструмента. В **FUNCTION TURNDATA CORR** можно задавать дельта значения для длины инструмента в направлении оси X **DXL** и Z **DZL**. Значения коррекции прибавляются к значениям коррекции из таблицы токарных инструментов.

FUNCTION TURNDATA CORR действует всегда только на активный инструмент. Повторный вызов инструмента с помощью **TOOL CALL** деактивирует ее. При выходе из программы (например, PGM MGT) система ЧПУ автоматически сбрасывает значения коррекции.

При вводе функции **FUNCTION TURNDATA CORR** можно с помощью клавиш Softkey задать принцип действия коррекции на инструмент:

- **FUNCTION TURNDATA CORR-TCS**: поправка на инструмент активна в системе координат инструмента
- **FUNCTION TURNDATA CORR-WCS**: поправка на инструмент активна в системе координат заготовки



Коррекция на инструмент **FUNCTION TURNDATA CORR-TCS** действует всегда в системе координат инструмента, также во время установленной обработки.

Определение коррекции на инструмент:

SPEC
FCT

- ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями

РАЗВЕРНУТЬ
ФУНКЦИИ
ПРОГРАММЫ

- ▶ Выберите меню **ПРОГРАММНЫЕ ФУНКЦИИ ТОЧЕНИЯ**

FUNCTION
TURNDATA

- ▶ Выберите **FUNCTION TURNDATA**

TURNDATA
CORR

- ▶ Выберите **TURNDATA CORR**

Синтаксис NC

```
21 FUNCTION TURNDATA CORR-TCS:Z/X DZL:0.1 DXL:0.05
```

```
...
```

Инструменты в режиме точения (номер опции #50) 14.4

Данные инструмента

В таблице токарного инструмента **TOOLTURN.TRN** задайте специальные данные для токарной обработки инструмента.

Номер инструмента, сохраненный в столбце **T**, перенаправляет на номер токарного инструмента в **TOOL.T**. Значения геометрии, как например, **L** и **R** из **TOOL.T** не действуют для токарных инструментов.

Дополнительно необходимо пометить токарный инструмент в таблице инструмента **TOOL.T** как токарный. Для этого в столбце **ТУР** выберите тип **TURN** для соответствующего инструмента. Если для одного инструмента необходимо задать больше геометрических данных, вы можете приложить к нему другие индексированные инструменты.



Номер инструмента в **TOOLTURN.TRN** должен совпадать с номером токарного инструмента в **TOOL.T**. При копировании или добавлении новой строки, вы можете ввести соответствующий номер.

Под окном таблицы система ЧПУ отображает текст диалога, единицы и диапазон ввода для соответствующего поля.

T	NAME	ZL	XL	YL	DZL	DXL
50		75	10	0	0	0
51		75	10	0	0	0
52		70	0	0	0	0
53		120	10	0	0	0

Присваивайте таблицам токарных инструментов, которые вы архивируете или используете для теста программы, любое другое имя с окончанием **.TRN**.

Программирование: токарная обработка

14.4 Инструменты в режиме точения (номер опции #50)

Данные в таблице токарного инструмента

Элемент ввода	Применение	Ввод
T	Номер инструмента: номер инструмента должен совпадать с номером токарного инструмента из TOOL.T	-
ИМЯ	Имя инструмента: система ЧПУ TNC применяет имя инструмента автоматически, если выбрать в таблице инструментов таблицу токарных инструментов	32 знака, только заглавные буквы, без пробелов
ZL	Значение коррекции на длину инструмента 1 (в направлении Z)	-99999,9999...+99999,9999
XL	Значение коррекции на длину инструмента 2 (в направлении X)	-99999,9999...+99999,9999
YL	Значение коррекции на длину инструмента 3 (в направлении Y)	-99999,9999...+99999,9999
DZL	Дельта-значение длины инструмента 1 (в направлении Z), прибавляется к ZL	-99999,9999...+99999,9999
DXL	Дельта-значение длины инструмента 2 (в направлении X), прибавляется к XL	-99999,9999...+99999,9999
DYL	Дельта-значение длины инструмента 3 (в направлении Y), прибавляется к YL	-99999,9999...+99999,9999
RS	Радиус режущей кромки: система ЧПУ учитывает радиус режущей кромки в циклах точения и выполняет коррекцию радиус режущей кромки, если контуры запрограммированы с коррекцией на радиус RL или RR	-99999,9999...+99999,9999
TO	Ориентация инструмента: направление режущей кромки инструмента	1...9
ORI	Угол ориентации шпинделя: угол фрезерного шпинделя для выравнивания токарного инструмента в положение обработки	-360,0...+360,0
T-ANGLE	Установочный угол для инструмента для черновой и чистовой обработки	0,0000...+179,9999
P-ANGLE	Угол при вершине для инструмента для черновой и чистовой обработки	0,0000...+179,9999
CUTLENGTH	Длина реж. кромки прорезного инструмента	0,0000...+99999,9999
CUTWIDTH	Ширина прорезного инструмента	0,0000...+99999,9999


Инструменты в режиме точения (номер опции #50) 14.4

Элемент ввода	Применение	Ввод
TYPE	Тип токарного инструмента: для черновой обработки ROUGH , для чистовой обработки FINISH , для нарезания резьбы THREAD , прорезной инструмент RECESS , грибовидный BUTTON , прорезной токарный инструмент RECTURN	ROUGH, FINISH, THREAD, RECESS, BUTTON, RECTURN

Используя угол ориентации шпинделя **ORI**, вы определите положение угла фрезерного шпинделя для токарного инструмента. Ориентируйтесь по режущей кромке инструмента, учитывая ориентацию инструмента **TO** на центр поворотного стола или на противоположное направление.



Инструмент должен быть установлен в правильное положение и измерен. Проверьте ориентацию инструмента по определению инструмента.

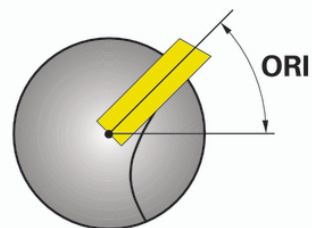


Программирование: токарная обработка

14.4 Инструменты в режиме точения (номер опции #50)

Данные инструмента для токарного резца

Необходимые и опциональные данные инструмента для токарного резца


Элемент ввода	Применение	Ввод
ZL	Длина инструмента 1	Необходимо
XL	Длина инструмента 2	Необходимо
XL	Длина инструмента 3	Опция
DZL	Коррекция износа ZL	Опция
DXL	Коррекция износа XL	Опционально
DYL	Коррекция на износ YL	Опция
RS	Радиус режущей кромки	Необходимо
TO	ориентация инструмента	Необходимо
ORI	Угол ориентации	Необходимо
T-ANGLE	Установочный угол	Необходимо
P-ANGLE	Угол при вершине	Необходимо
TYPE	Тип инструмента	Необходимо

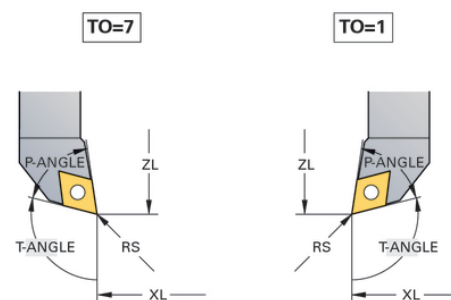

Данные для прорезного инструмента

Необходимые и опциональные данные для прорезного инструмента

Элемент ввода	Применение	Ввод
ZL	Длина инструмента 1	Необходимо
XL	Длина инструмента 2	Необходимо
YL	Длина инструмента 3	Опция
DZL	Коррекция износа ZL	Опция
DXL	Коррекция износа XL	Опционально
DYL	Коррекция на износ YL	Опция
RS	Радиус режущей кромки	Необходимо
TO	ориентация инструмента	Необходимо
ORI	Угол ориентации	Необходимо
CUTWIDTH	Ширина прорезного инструмента	Необходимо
TYPE	Тип инструмента	Необходимо

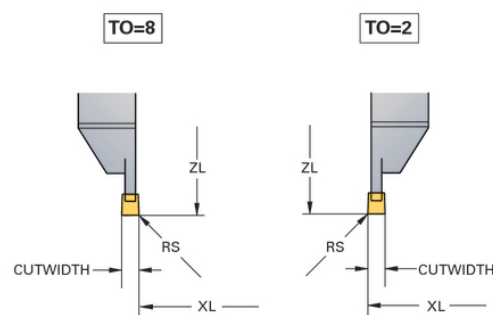


Инструменты в режиме точения (номер опции #50) 14.4

Данные для прорезного токарного инструмента

Необходимые и опциональные данные для прорезного токарного инструмента


Элемент ввода	Применение	Ввод
ZL	Длина инструмента 1	Необходимо
XL	Длина инструмента 2	Необходимо
YL	Длина инструмента 3	Опция
DZL	Коррекция износа ZL	Опция
DXL	Коррекция износа XL	Опционально
DYL	Коррекция на износ YL	Опция
RS	Радиус режущей кромки	Необходимо
TO	ориентация инструмента	Необходимо
ORI	Угол ориентации	Необходимо
CUTLENGTH	Длина реж. кромки прорезного инструмента	Необходимо
CUTWIDTH	Ширина прорезного инструмента	Необходимо
TYPE	Тип инструмента	Необходимо

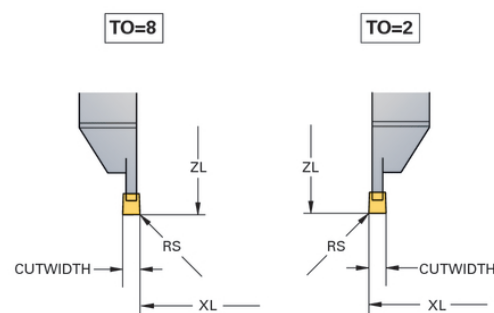

Данные для грибообразного инструмента

Необходимые и опциональные данные для грибообразного инструмента

Элемент ввода	Применение	Ввод
ZL	Длина инструмента 1	Необходимо
XL	Длина инструмента 2	Необходимо
YL	Длина инструмента 3	Опция
DZL	Коррекция износа ZL	Опция
DXL	Коррекция износа XL	Опционально
DYL	Коррекция на износ YL	Опция
RS	Радиус режущей кромки	Необходимо
TO	ориентация инструмента	Необходимо
ORI	Угол ориентации	Необходимо
T-ANGLE	Установочный угол	Необходимо
P-ANGLE	Угол при вершине	Необходимо
TYPE	Тип инструмента	Необходимо

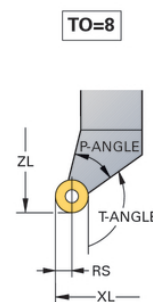



Программирование: токарная обработка

14.4 Инструменты в режиме точения (номер опции #50)

Данные по инструменту для нарезания резьбы

Необходимые и опциональные данные по инструменту для нарезания резьбы

Элемент ввода	Применение	Ввод
ZL	Длина инструмента 1	Необходимо
XL	Длина инструмента 2	Необходимо
YL	Длина инструмента 3	Опция
DZL	Коррекция износа ZL	Опция
DXL	Коррекция износа XL	Опционально
DYL	Коррекция на износ YL	Опция
TO	ориентация инструмента	Необходимо
ORI	Угол ориентации	Необходимо
T-ANGLE	Установочный угол	Необходимо
P-ANGLE	Угол при вершине	Необходимо
TYPE	Тип инструмента	Необходимо

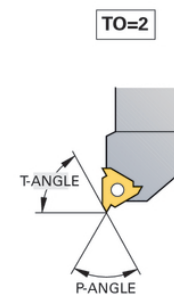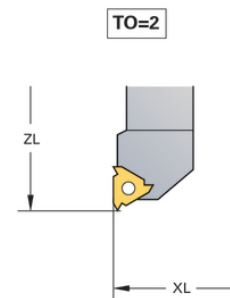

Коррекция на радиус режущей кромки SRK

Токарный инструмент имеет при вершине определенный радиус (**RS**). Из-за этого возникают искажения контура при обработке конусов, фасок и радиусов, т.к. путь перемещения программируется только относительно теоретического кончика режущей кромки **S** (см. рисунок справа вверху). SRK предотвращает появляющиеся из-за этого погрешности.



В циклах точения система ЧПУ автоматически выполняет коррекцию радиуса режущей кромки. В отдельных кадрах перемещения и внутри программируемых контуров активация коррекции радиуса режущей кромки выполняется при помощи **RL** или **RR**.

В циклах точения система ЧПУ проверяет геометрию режущей кромки на основе угла при вершине **P-ANGLE** и установочного угла **T-ANGLE**. Элементы контура в цикле система ЧПУ обрабатывает только настолько, насколько это возможно с соответствующим инструментом. ЧПУ выдает сообщение, если материал удаляется не полностью.



При нейтральной длине режущей кромки (**TO=2;4;6;8**) направление коррекции на радиус неоднозначно. В этих случаях SRK возможно только в пределах циклов.

Система ЧПУ может выполнить коррекцию на радиус инструмента также во время обработки с установленным положением осей. Действует следующее ограничение: если обработка с установленным положением осей активирована с помощью **M128**, то поправка на радиус режущей кромки без цикла, т. е. в кадрах перемещения с **RL/RR**, невозможна. Если запуск обработки выполнен с помощью **M144**, это ограничение не действует.

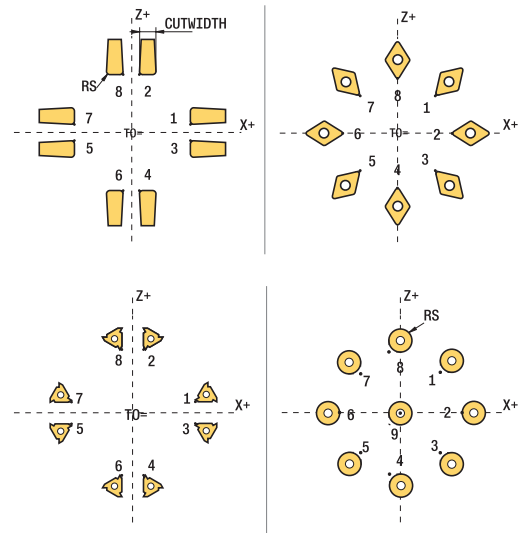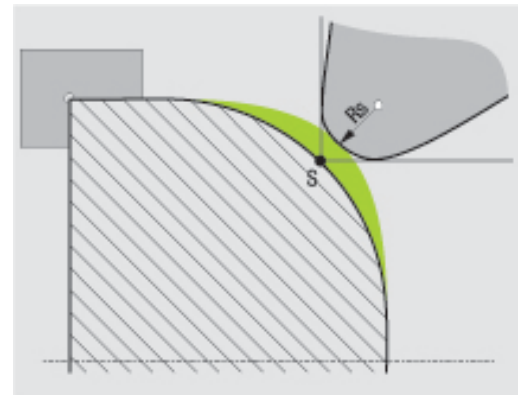

14.5 Программные функции точение (номер опции #50)

Прорезка и выточка


 
 

Некоторые циклы обрабатывают контуры, которые вы описали в подпрограмме. Программирование этих контуров осуществляется с помощью функций траектории или с помощью FK-функций. Для описания контура точения доступны также другие специальные элементы контура. С их помощью можно программировать прорезку и выточки как законченные элементы контура в одном единственном NC-кадре.



Прорезка и выточки всегда привязываются к заданному до них линейному элементу контура. Элементы прорезки и выточки GRV и UDC можно использовать только в подпрограммах контура, которые вызываются из цикла точения (см. руководство пользователя по циклам, "Точение").

При задании прорезки и выточек предусмотрены несколько полей для ввода данных. Некоторые из этих полей должны быть обязательно заполнены (обязательные), другие можно оставить незаполненными (по желанию). Обязательные поля помечены таковыми на вспомогательных рисунках. В некоторых элементах вы можете выбирать между двумя различными возможностями задания. В этих случаях система ЧПУ отображает клавиши Softkey с соответствующими возможностями.

Программирование прорезки и выточек:

- 
 - ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями
- 
 - ▶ Выберите меню **ПРОГРАММНЫЕ ФУНКЦИИ ТОЧЕНИЯ**
- 
 - ▶ Выберите **ПРОРЕЗКА/ ВЫТОЧКА**
- 
 - ▶ Выберите **GRV** (прорезка) или **UDC** (выточка)



Программирование прорезки

Прорезкой являются углубления на круглых деталях, которые чаще всего служат для размещения на них стопорных колец или уплотнений, или используются в качестве смазочных канавок. Вы можете программировать прорезку по периметру или на торце обрабатываемой детали. Для этого в вашем распоряжении находятся два различных элемента контура:

- **GRV RADIAL**: прорезка по периметру обрабатываемой детали
- **GRV AXIAL**: прорезка на торце обрабатываемой детали

Вводимые данные для прорезки GRV

Элемент ввода	Применение	Ввод
CENTER	Центр прорезки	Обязательно
R	Радиус угла обоих внутренних углов	Опционально
DEPTH / DIAM	Глубина прорезки (учитывайте знак числа!) / диаметр (основания прорезки)	Обязательно
BREADTH	Ширина прорезки	Обязательно
ANGLE / ANG_WIDTH	Угол уклона / угол раствора обоих уклонов	Опционально
RND / CHF	Скругление / фаска углов контура, близких к точке старта	Опционально
FAR_RND / FAR_CHF	Скругление / фаска углов контура, удаленных от точки старта	Опционально

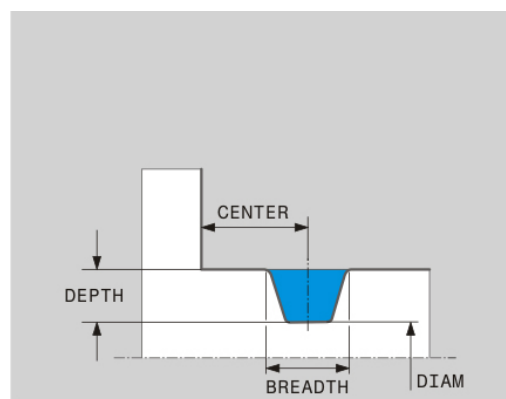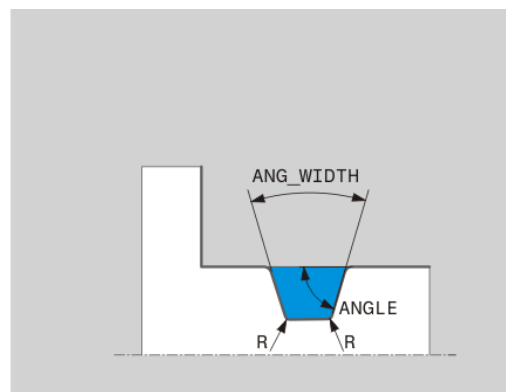

Знак числа глубины прорезки задает положение обработки (внутренняя/наружная обработка).

Знак числа глубины прорезки для наружной обработки:

- используйте отрицательный знак числа, если элемент контура расположен в отрицательном направлении Z-координаты
- используйте положительный знак числа, если элемент контура расположен в положительном направлении Z-координаты

Знак числа глубины прорезки для внутренней обработки:

- используйте положительный знак числа, если элемент контура расположен в отрицательном направлении Z-координаты
- используйте отрицательный знак числа, если элемент контура расположен в положительном направлении Z-координаты

Программирование: токарная обработка

14.5 Программные функции точение (номер опции #50)

Радиальная прорезь: глубина=5, ширина=10, поз.= Z-15

21 L X+40 Z+0

22 L Z-30

23 GRV RADIAL CENTER-15 DEPTH-5 BREADTH10 CHF1 FAR_CHF1

24 L X+60

Программирование выточек

Выточки чаще всего используются для реализации стыков сопрягаемых деталей. Помимо этого выточки помогают уменьшить концентрацию напряжений в углах. Часто резьба и посадка снабжены одной выточкой. Для задания разных выточек имеются несколько элементов контура:

- **UDC TYPE_E**: выточка для дальнейшей обработки для цилиндрической поверхности согласно DIN 509
- **UDC TYPE_F**: выточка для дальнейшей обработки для плоской и цилиндрической поверхности согласно DIN 509
- **UDC TYPE_H**: выточка для скругленного перехода согласно DIN 509
- **UDC TYPE_K**: выточка на плоской и цилиндрической поверхности
- **UDC TYPE_U**: выточка на цилиндрической поверхности
- **UDC THREAD**: выточка резьбы согласно DIN 76



Система ЧПУ интерпретирует выточки всегда как элемент формы в продольном направлении. В поперечном направлении выточки невозможны.

Программные функции точение (номер опции #50) 14.5

Выточка DIN 509 UDC TYPE_E

Вводимые элементы для выточки DIN 509 UDC TYPE_E

Элемент ввода	Применение	Ввод
R	Радиус угла обоих внутренних углов	Опционально
DEPTH	Глубина выточки	Опционально
BREADTH	Ширина выточки	Опционально
ANGLE	Угол выточки	Опционально


Выточка: глубина = 2, ширина = 15

21 L X+40 Z+0

22 L Z-30

23 UDC TYPE_E R1 DEPTH2 BREADTH15

24 L X+60

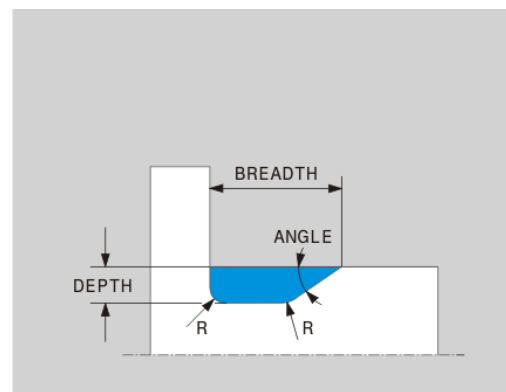

Выточка DIN 509 UDC TYPE_F

Вводимые элементы для выточки DIN 509 UDC TYPE_F

Элемент ввода	Применение	Ввод
R	Радиус угла обоих внутренних углов	Опционально
DEPTH	Глубина выточки	Опционально
BREADTH	Ширина выточки	Опционально
ANGLE	Угол выточки	Опционально
FACEDEPTH	Глубина плоской поверхности	Опционально
FACEANGLE	Угол контура плоской поверхности	Опционально


Выточка формы F: глубина = 2, ширина = 15, глубина плоской поверхности = 1

21 L X+40 Z+0

22 L Z-30

23 UDC TYPE_F R1 DEPTH2 BREADTH15 FACEDEPTH1

24 L X+60

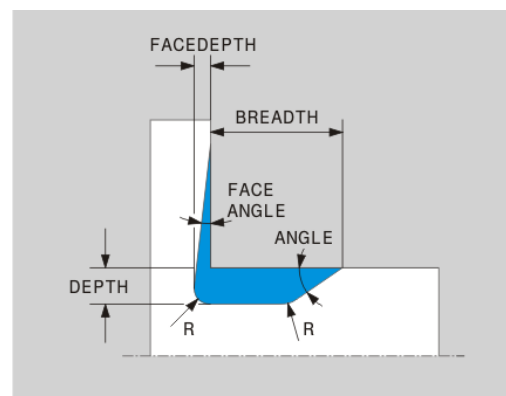

Программирование: токарная обработка

14.5 Программные функции точение (номер опции #50)

Выточка DIN 509 UDC TYPE_H

Вводимые элементы для выточки DIN 509 UDC TYPE_H

Элемент ввода	Применение	Ввод
R	Радиус угла обоих внутренних углов	Обязательно
BREADTH	Ширина выточки	Обязательно
ANGLE	Угол выточки	Обязательно


Выточка формы H: глубина = 2, ширина = 15, угол = 10°

21 L X+40 Z+0

22 L Z-30

23 UDC TYPE_H R1 BREADTH10 ANGLE10

24 L X+60

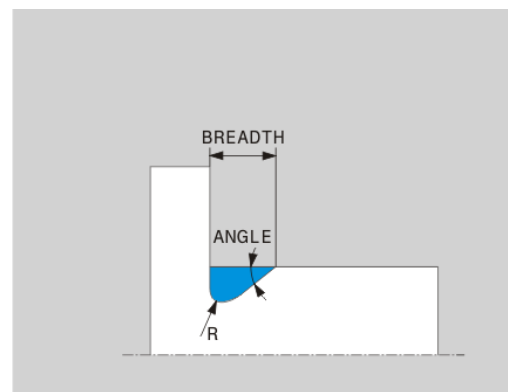

Выточка UDC TYPE_K

Вводимые элементы для выточки UDC TYPE_K

Элемент ввода	Применение	Ввод
R	Радиус угла обоих внутренних углов	Обязательно
DEPTH	Глубина выточки (параллельно оси)	Обязательно
ROT	Угол к продольной оси (по умолчанию: 45°)	Опционально
ANG_WIDTH	Угол раствора выточки	Обязательно


Выточка формы K: глубина = 2, ширина = 15, угол раствора = 30°

21 L X+40 Z+0

22 L Z-30

23 UDC TYPE_K R1 DEPTH3 ANG_WIDTH30

24 L X+60

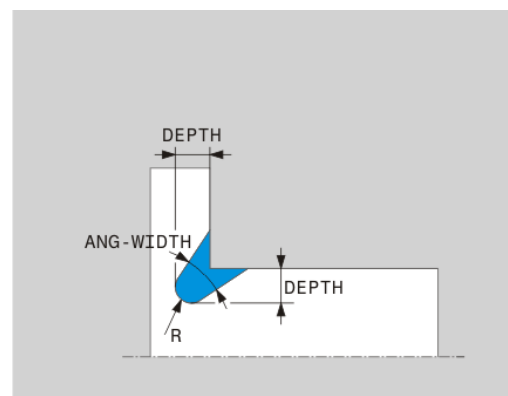

Программные функции точение (номер опции #50) 14.5

Выточка UDC TYPE_U

Вводимые элементы для выточки UDC TYPE_U

Элемент ввода	Применение	Ввод
R	Радиус угла обоих внутренних углов	Обязательно
DEPTH	Глубина выточки	Обязательно
BREADTH	Ширина выточки	Обязательно
RND / CHF	Скругление / фаска на внешнем угле	Обязательно

Выточка формы U: глубина = 3, ширина = 8

21 L X+40 Z+0

22 L Z-30

23 UDC TYPE_U R1 DEPTH3 BREADTH8 RND1

24 L X+60

Выточка UDC THREAD

Вводимые элементы для выточки DIN 76 UDC THREAD

Элемент ввода	Применение	Ввод
PITCH	Шаг резьбы	Опционально
R	Радиус угла обоих внутренних углов	Опционально
DEPTH	Глубина выточки	Опционально
BREADTH	Ширина выточки	Опционально
ANGLE	Угол выточки	Опционально



Выточка резьбы согласно DIN 76: шаг резьбы = 2

21 L X+40 Z+0

22 L Z-30

23 UDC THREAD PITCH2

24 L X+60

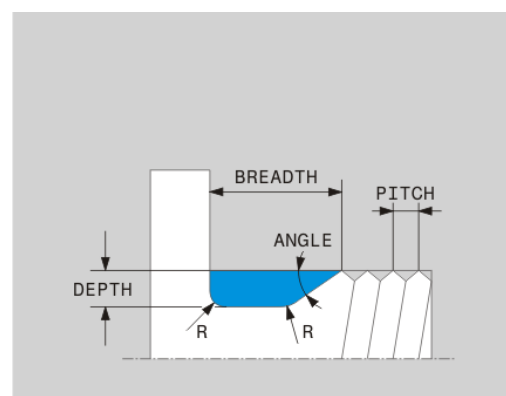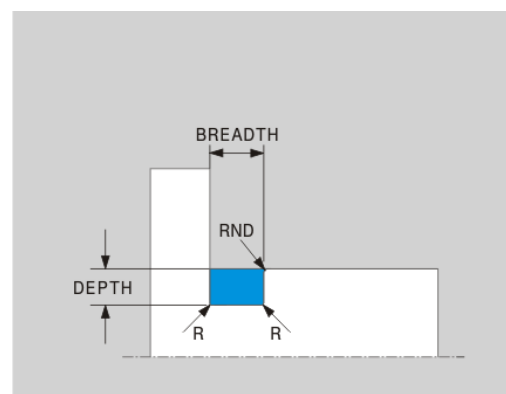
 
 



Отслеживание заготовки TURNDATA BLANK

Функция **TURNDATA BLANK** позволяет работать с отслеживанием заготовки. Управление распознает описанный контур и обрабатывает только оставшиеся необработанными области.




 
 
При помощи **TURNDATA BLANK** можно вызвать описание контура, который ЧПУ использует в качестве отслеживаемой заготовки.

Определение функции **TURNDATA BLANK** выполняется следующим образом:

-  ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями
-  ▶ Выберите меню **РАЗВЕРНУТЬ ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ**
-  ▶ Выберите **FUNCTION TURNDATA**
-  ▶ Выберите **TURNDATA BLANK**
- ▶ Нажмите Softkey для вызова желаемого контура






Для вызова описания контура имеется несколько вариантов:

Клавиша Softkey Вызов

	Описание контура во внешней программе Вызов по имени файла
	Описание контура во внешней программе Вызов по параметру строки
	Описание контура в подпрограмме Вызов по номеру метки
	Описание контура в подпрограмме Вызов по номеру метки
	Описание контура в подпрограмме Вызов по параметру строки

 Выключение отслеживания заготовки

Выключение отслеживания заготовки выполняется следующим образом:

-  ▶ Активируйте панель Softkey со специальными функциями
-  ▶ Выберите меню **РАЗВЕРНУТЬ ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ**
-  ▶ Выберите **FUNCTION TURNDATA**
-  ▶ Выберите **TURNDATA CORR**
-  ▶ Выберите **BLANK OFF**

Токарная обработка с установленным положением осей


Иногда для выполнения обработки бывает необходимо привести оси наклона в определенное положение. Это необходимо, например, если из-за геометрии инструмента вы можете обработать элемент контура только при определенном положении.

Из-за установки наклонной оси возникает смещение заготовки относительно инструмента. Функция **M144** учитывает положение наклонной оси и компенсирует смещение. Помимо этого, функция **M144** выравнивает направление Z системы координат заготовки в направлении центральной оси заготовки. В случае если установленная ось является поворотным столом, т.е. если заготовка находится под углом, система ЧПУ выполняет перемещения в наклоненной системе координат заготовки. Если установленная ось является поворотной головкой (инструмент находится под углом), система координат заготовки не поворачивается.

После установки наклонной оси при необходимости вы должны заново отпозиционировать инструмент по оси Y и переориентировать положение режущей кромки с помощью цикла 800.

В качестве альтернативы функции **M144** можно использовать функцию **M128**. Она действует точно также, за исключением одного ограничения: система ЧПУ может выполнить коррекцию на радиус инструмента также во время обработки с установленным положением осей. Если обработка с установленным положением осей активирована с помощью **M128**, то поправка на радиус режущей кромки без цикла, т.е. в кадрах перемещения с **RL/RR**, невозможна. При запущенной с помощью **M144** обработке, это ограничение не действует.

При выполнении цикла точения с помощью **M144**, углы инструмента по отношению к контуру меняются. Система ЧПУ автоматически учитывает эти изменения и контролирует обработку с установленным положением осей.

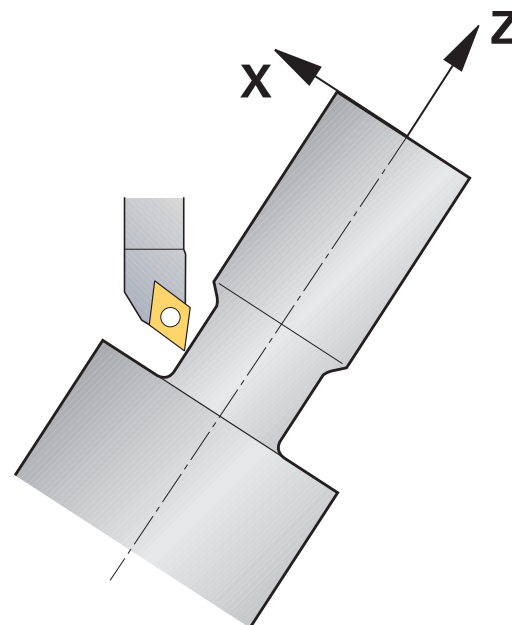

Вы можете применять циклы прорезки и нарезания резьбы в обработке с установленным положением только под прямым углом установленного положения (+90°, -90°).

Коррекция на инструмент **FUNCTION TURNDATA CORR-TCS** действует всегда в системе координат инструмента, также во время установленной обработки.

Программирование: токарная обработка

14.5 Программные функции точение (номер опции #50)

...		
12 M144		Активация обработки с установленным положением осей
13 L A-25 R0 FMAX		Позиционирование наклонной оси
14 CYCL DEF 800 NASTR.TOKARNOJ SIST.		Выверка системы координат заготовки и инструмента
Q497=+90	;UGOL PRETSESSII	
Q498=+0	;OBR. HOD INSTRUMENTA	
Q530=+2	;INCLINED MACHINING	
Q531=-25	;ANGLE OF INCIDENCE?	
Q532=750	;FEED RATE	
Q533=+1	;PREFERRED DIRECTION	
Q535=3	;ECCENTRIC TURNING	
Q536=0	;ECCENTRIC W/O STOP	
15 L X+165 Y+0 R0 FMAX		Предварительное позиционирование инструмента
16 L Z+2 R0 FMAX		Инструмент в позицию старта
...		Обработка с установленной осью

15

**Ручное
управление и
наладка**

Ручное управление и наладка

15.1 Включение, выключение

15.1 Включение, выключение

Включение



Включение и подвод к референтным меткам – это функции, зависящие от станка.
Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Включите напряжение питания системы ЧПУ и станка. После этого ЧПУ отобразит следующее диалоговое окно:

SYSTEM STARTUP

- ▶ ЧПУ запускается

ПЕРЕРЫВ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ



- ▶ Сообщение ЧПУ о том, что произошел перерыв в электроснабжении – удаление сообщения

КОМПИЛЯЦИЯ PLC-ПРОГРАММЫ

- ▶ PLC-программа ЧПУ компилируется автоматически

УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДЛЯ РЕЛЕ ОТСУТСТВУЕТ



- ▶ Включите управляющее напряжение. ЧПУ проверяет функционирование аварийного выключателя

РУЧНОЙ РЕЖИМ

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ РЕФЕРЕНТНЫХ МЕТОК



- ▶ Пересеките референтные метки в заданной последовательности: нажмите для каждой оси внешнюю клавишу START или



- ▶ пересечение референтных меток в произвольной последовательности: для каждой оси нажмите внешнюю клавишу направления и удерживайте ее до тех пор, пока не будет выполнено пересечение референтной метки.



Если станок оснащен абсолютными датчиками, пересечение референтных меток не требуется. Система ЧПУ готова к эксплуатации сразу после включения электропитания.

Теперь система ЧПУ готова к эксплуатации и находится в режиме **Ручное управление**.



Следует пересекать референтные метки только в тех случаях, если необходимо переместить оси станка. Если требуется только редактирование или тестирование программ, после включения управляющего напряжения следует сразу выбрать режим работы **Программирование** или **Тест программы**.

В таком случае референтные метки можно пересечь позже. Для этого в режиме **Ручное управление** нажмите Softkey **ПЕРЕСЕЧЬ РЕФ. МЕТКУ**.

Пересечение референтных меток при наклонной плоскости обработки



Внимание опасность столкновения!

Убедитесь в том, что введенные в меню значения углов совпадают с фактическим значением углов оси поворота.

Перед пересечением реф. метки следует деактивировать функцию "Наклон плоскости обработки". Следите за тем, чтобы не возникало столкновений. При необходимости заранее отведите инструмент в сторону.

Система ЧПУ автоматически активирует наклон плоскости обработки, если данная функция была активна при выключении системы управления. Затем при активации кнопки направления оси ЧПУ перемещает оси в наклонной системе координат. Позиционируйте инструмент таким образом, чтобы при последующем пересечении референтных меток не могло произойти столкновения. Для пересечения референтных меток должна быть деактивирована функция "Наклон плоскости обработки", смотри "Активация наклона в ручном режиме", Стр. 601.



Если данная функция задействуется оператором, при использовании неабсолютных измерительных приборов следует подтвердить положение осей вращения, которые отображаются системой ЧПУ в окне перехода. Отображаемая позиция соответствует последним позициям осей вращения, которые были активны перед выключением.

Если одна из двух активных ранее функций является активной, то клавиша **NC-СТАРТ** не действует ЧПУ выдаст соответствующее сообщение об ошибке.

15.1 Включение, выключение

Выключение



 
Выключение – это функция, зависящая от станка.
Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Во избежание потери данных при выключении следует не допускать случайного выключения операционной системы ЧПУ:

► Выберите режим работы **Ручное управление**



► Выбрать функцию для завершения работы,



► Подтвердить нажатием Softkey **ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ**

► Если ЧПУ отображает в окне перехода текст **Теперь можно выключить**, можно отключить питание системы ЧПУ



Осторожно, возможна потеря данных!

Произвольное выключение ЧПУ может привести к потере данных!

При нажатии клавиши Softkey **ПЕРЕЗАГРУЗКА** выполняется перезапуск системы управления. Выключение во время перезапуска также может привести к потере данных!

15.2 Перемещение осей станка

Указание



Перемещение с помощью внешних кнопок направления зависит от конкретного станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Перемещение оси с помощью внешних клавиш направления



- ▶ Выберите режим работы **Ручное управление**



- ▶ Нажмите внешнюю кнопку направления и удерживайте ее все время, в течение которого ось должна перемещаться, или



- ▶ перемещайте ось непрерывно: нажмите и удерживайте внешнюю кнопку направления и коротким нажатием активируйте внешнюю кнопку START



- ▶ Остановка: нажмите внешнюю кнопку STOPP

При помощи обоих методов можно одновременно осуществлять перемещение нескольких осей, система управления отобразит траекторию движения. Для изменения подачи, с помощью которой перемещаются оси, нажать клавишу Softkey F, смотри "Скорость вращения шпинделя S, подача F и дополнительная M-функция", Стр. 549.




Если задача перемещения активна, управление отображает символ STIB (от нем "Steuerung in Betrieb" = система ЧПУ в режиме эксплуатации).

Ручное управление и наладка



15.2 Перемещение осей станка

Пошаговое позиционирование

В случае пошагового позиционирования система ЧПУ перемещает ось станка на определенную оператором длину шага.


-  ▶ Выберите режим работы **Ручное управление** или **Эл. маховичок**
-  ▶ Переключите панель Softkey
-  ▶ Выберите пошаговое позиционирование: установите Softkey **ВЕЛИЧИНА ШАГА** на **ВКЛ.**

ПОДАЧА НА ВРЕЗАНИЕ =

-  ▶ Введите врезание в мм, подтвердите ввод с помощью кнопки **ENT**
-  ▶ Нажмите внешнюю клавишу направления: позиционирование можно выполнять так часто, как это необходимо



Максимальное вводимое значение для одного врезания составляет 10 мм.

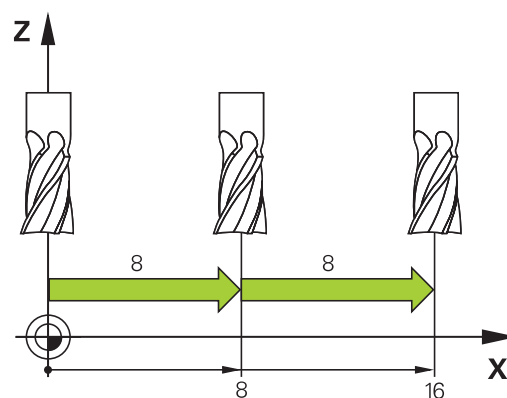

Перемещение электронными маховичками

Система ЧПУ поддерживает следующие новые электронные маховички:

- HR 520: Совместимый по разъему с HR 420 с дисплеем, передача сигнала по кабелю
- HR 550 FS: Маховичок с дисплеем, передача сигнала по радиоканалу

Кроме того, система ЧПУ и дальше поддерживает кабельные маховички HR410 (без дисплея) и HR 420 (с дисплеем).



Внимание, опасность для оператора и маховичка!

Отсоединять разъемы электронного маховичка имеет право только сервисный персонал, даже если это можно сделать без инструмента!

Включайте станок только с подключенным маховичком!

Если вы хотите использовать станок с отключенным маховичком, то отсоедините кабель от станка и закройте разъем крышкой!



Производитель станка может установить дополнительные функции для маховичков HR 5xx. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!



Маховички HR 5xx рекомендуется применять, если используется функция совмещения маховичком для виртуальной оси "Виртуальная ось инструмента VT".

Переносные маховички HR 5xx имеют дисплей, на котором система ЧПУ отображает различную информацию. Кроме того, с помощью клавиш Softkey маховичка можно выполнять важные настройки, например, назначать координаты точки привязки или вводить и обрабатывать M-функции.


Как только маховичок активируется нажатием клавиши активации маховичка, управление с пульта управления становится невозможным. ЧПУ отражает это состояние в окне перехода на дисплее ЧПУ.



Ручное управление и наладка

15.2 Перемещение осей станка

- 1 Клавиша аварийного выключения
- 2 Дисплей маховичка для отображения состояния и выбора функций, более подробная информация об этом: ""
- 3 Softkey
- 4 Кнопки выбора осей могут быть заменены производителем станка в соответствии с конфигурацией осей
- 5 Кнопка согласия
- 6 Клавиши со стрелками для задания чувствительности маховика
- 7 Клавиша активации маховика
- 8 Клавиша направления для перемещения выбранной оси
- 9 Совмещение на ускоренном ходу для кнопки направления
- 10 Включение шпинделя (функция, зависящая от станка, кнопка может быть заменена производителем станка)
- 11 Кнопка "Генерировать NC-кадр" (функция, зависящая от станка, кнопка может быть заменена производителем станка)
- 12 Выключение шпинделя (функция, зависящая от станка, кнопка может быть заменена производителем станка)
- 13 Кнопка CTRL для специальных функций (функция, зависящая от станка, кнопка может быть заменена производителем станка)
- 14 NC-Start (функция, зависящая от станка, кнопка может быть заменена производителем станка)
- 15 NC-Stop (функция, зависящая от станка, кнопка может быть заменена производителем станка)
- 16 Маховичок
- 17 Потенциометр частоты вращения шпинделя
- 18 Потенциометр подачи
- 19 Разъем для подключения кабеля, отсутствует у радиомаховичка HR 550 FS

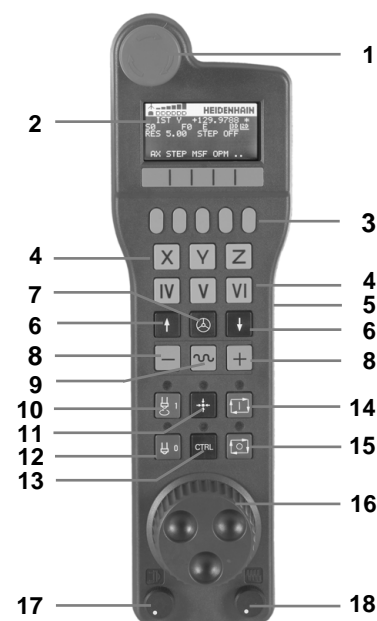

Дисплей маховика

- 1 Только у радиомаховичка HR 550 FS: Индикация того, находится ли маховичок в док-станции или активен радиорежим
- 2 Только у радиомаховичка HR 550 FS: Индикация силы поля, 6 полос = максимальная сила поля
- 3 Только у радиомаховичка HR 550 FS: Заряд аккумулятора, 6 полос = максимальный заряд. Во время зарядки полосы мигают бегущей волной слева направо
- 4 IST: тип отображения позиции
- 5 Y+129.9788: координата по выбранной оси
- 6 *: STIB (от нем. "Steuerung in Betrieb" = система ЧПУ эксплуатируется); запущена отработка программы или перемещается ось
- 7 S0: текущая скорость вращения шпинделя
- 8 F0: текущая подача, с которой выбранная ось перемещается в данный момент
- 9 E: ожидает сообщение об ошибке
- 10 3D: активна функция "Наклон плоскости обработки"
- 11 2D: активна функция "Разворот плоскости обработки"
- 12 RES 5.0: активное разрешение маховичка. Путь в мм/оборот (°/оборот для осей вращения), который проходит выбранная ось за один оборот маховичка
- 13 STEP ON или OFF: пошаговое позиционирование активно или неактивно. Если функция активна, ЧПУ дополнительно отображает активный шаг перемещения
- 14 Панель Softkey: выбор различных функций, описываемых в последующих разделах



Ручное управление и наладка

15.2 Перемещение осей станка

Особенности радиомаховичка HR 550 FS



Из-за большого количества помех радиосвязь доступна не так широко, как связь по кабелю. Перед установкой радиомаховичка необходимо проверить, существуют ли помехи в районе станка или другие пользователи радиосвязи. Проверку имеющихся радиочастот, точнее каналов, рекомендуется выполнять для всех промышленных радиосистем.

Если HR 550 не пользуется, то его всегда необходимо ставить в предусмотренную станцию. Это гарантирует постоянную готовность аккумулятора маховичка к работе, благодаря контактной планке на обратной стороне маховичка и прямое соединение в случае аварийного отключения.

В случае ошибки (перерыв в радиосвязи, плохое качество приема, поломка компонентов) радиомаховичок всегда реагирует аварийным отключением.

Учитывайте замечания по настройке радиомаховичка HR 550 FS смотри "Конфигурация радиомаховичка HR 550 FS", Стр. 674



Внимание, опасность для оператора и станка!

Из соображений безопасности маховичок и его станцию необходимо выключать максимум через 120 часов эксплуатации, чтобы система ЧПУ могла провести тест функционирования при его включении.

Если в цеху используется много станков с радиомаховичками, то необходимо однозначно пометить маховичок и принадлежащую ему док-станцию (например, с помощью цветных наклеек или нумерации). Маркировка на маховичке и его станции должна быть хорошо видна оператору!

Перед использованием всегда проверяйте, верный ли маховичок активен на вашем станке!



Радиомаховичок HR 550 FS имеет аккумулятор. Аккумулятор начинает заряжаться, как только маховичок ставится в док-станцию (см. картинку).

HR 550 FS можно использовать с аккумулятором до 8 часов, после этого его необходимо зарядить. Однако рекомендуется ставить маховичок в док-станцию, если он не используется.

Как только маховичок оказывается в док-станции, он автоматически переключается в режим кабеля. Благодаря этому вы можете использовать маховичок, даже если он полностью разряжен. При этом он функционирует идентично радиорежиму.



При полной разрядке маховичка ему необходимо около 3 часов, чтобы полностью зарядиться.


Регулярно очищайте контакты 1 на док-станции маховичка и на самом маховичке, чтобы обеспечить надежное функционирование.

Диапазон передачи линии радиосвязи измерен с запасом. Если все же случится так, что маховичок окажется на границе диапазона, например, на очень большом станке, то HR 550 FS заблаговременно предупредит вас посредством вибросигнала. В этом случае вам необходимо уменьшить расстояние до док-станции, в которой встроен радиоприемник.



Внимание, опасность повреждения инструмента и заготовки!

Если радиоканал больше не обеспечивает бесперебойной связи, система ЧПУ автоматически выполняет аварийное отключение. Это может также случиться во время обработки. По возможности держите маховичок на небольшом расстоянии от станции и ставьте на станцию, если он не используется!

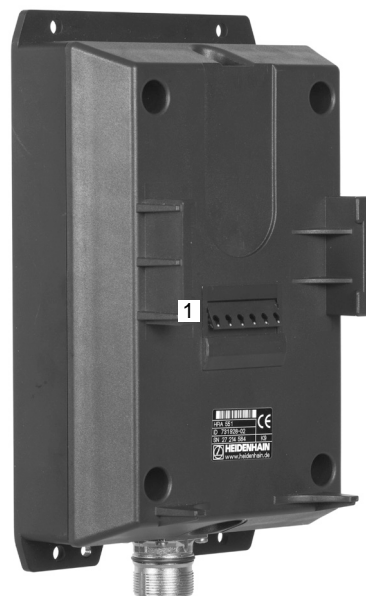

Ручное управление и наладка

15.2 Перемещение осей станка

Если система ЧПУ выполнила аварийное отключение, то маховичок необходимо активировать заново. При этом выполните действия в указанной последовательности:

- ▶ Выберите режим работы "Программирование/редактирование"
- ▶ Выбор MOD-функции: нажмите кнопку MOD
- ▶ Переключите панель Softkey дальше
 - ▶ Выбор меню настройки маховичка: нажмите Softkey **НАСТРОЙКИ МАХОВИЧКА**
 - ▶ Снова активируйте маховичок нажатием экранной кнопки **Запустить маховичок**
 - ▶ Сохранение изменений и выход из меню настроек: нажмите экранную кнопку **КОНЕЦ**

НАСТРОЙКА
БЕСПРОВОД-
МАХОВИЧКА

Для ввода в эксплуатацию и настройки маховичка в режиме работы MOD существует соответствующая функция смотри "Конфигурация радиомаховичка HR 550 FS", Стр. 674.

Выбор перемещаемой оси

Главные оси X, Y и Z, как и две дополнительные оси, определяемые производителем станка, можно активировать непосредственно кнопками выбора оси. Производитель станка может также присвоить виртуальную ось VT свободной кнопке. Если виртуальная ось VT не присвоена кнопке выбора оси, действуйте следующим образом:


- ▶ Нажмите Softkey маховичка F1 (**AX**): ЧПУ покажет на дисплее маховичка все активные оси. Активная в данный момент ось будет мигать
- ▶ Выберите нужную ось при помощи клавиши маховичка Softkey F1 (->) или F2 (<-) и подтвердите ввод клавишей маховичка Softkey F3 (**OK**)


Настройка чувствительности маховичка

 
Чувствительность маховичка определяет, какой путь должна пройти ось за один оборот маховичка. Определяемые значения чувствительности четко заданы, и их можно выбирать непосредственно с помощью клавиш со стрелками маховичка (только если величина шага неактивна).


Настраиваемые значения чувствительности:
0.01/0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20 [мм/оборот или градус/оборот]


Перемещение осей


- 
 - ▶ Активируйте маховичок: нажмите кнопку маховичка на HR 5xx: теперь вы можете управлять системой ЧПУ только с помощью HR 5xx, система ЧПУ откроет всплывающее окно со вспомогательным текстом на мониторе ЧПУ
 - ▶ При необходимости выберите кнопкой Softkey OPM нужный режим работы

- 
 - ▶ При необходимости нажмите и удерживайте нажатой клавишу согласия

- 
 - ▶ Выберите на маховичке ось, которую следует переместить. Выберите дополнительные оси, используя клавиши Softkey

- 
 - ▶ Переместите активную ось в направлении + или

- 
 - ▶ Переместите активную ось в направлении –

- 
 - ▶ Деактивируйте маховичок: нажмите кнопку маховичка на HR 5xx: теперь вы можете управлять системой ЧПУ с помощью станочного пульта

Настройки потенциометра

После активации маховичка потенциометры пульта управления станка остаются активными. Если оператор намерен использовать потенциометры маховичка, следует действовать следующим образом:

- ▶ Нажмите кнопку **CTRL** и кнопку маховичка на HR 5xx, ЧПУ выведет на дисплей маховичка меню Softkey для выбора потенциометра
- ▶ Нажмите Softkey **HW**, чтобы активировать потенциометр маховичка

После активации потенциометра маховичка следует перед отменой функции маховичка снова активировать потенциометры станочного пульта. Выполните действия в указанной последовательности:

- ▶ Нажмите кнопку **CTRL** и кнопку маховичка на HR 5xx, ЧПУ выведет на дисплей маховичка меню Softkey для выбора потенциометра
- ▶ Нажмите Softkey **KBD**, чтобы активировать потенциометры на станочном пульте управления

Ручное управление и наладка

15.2 Перемещение осей станка

Пошаговое позиционирование

При пошаговом позиционировании ЧПУ перемещает активную в данный момент ось маховичка на установленную оператором величину шага.

- ▶ Нажмите клавишу маховичка Softkey F2 (**STEP**)
- ▶ Активируйте пошаговое позиционирование нажатием клавиши маховичка Softkey 3(**ON**)
- ▶ Выберите нужную величину шага, нажимая клавиши F1 или F2. Если оператор нажимает и удерживает соответствующую клавишу, ЧПУ увеличивает шаг счета при смене десятичного значения на коэффициент 10. При дополнительном нажатии кнопки **CTRL** шаг счета увеличивается на 1. Минимальная возможная величина шага равна 0,0001 мм, максимальная - 10 мм
- ▶ Присвойте выбранную величину шага с помощью Softkey 4 (**OK**)
- ▶ Переместите активную ось маховичка с помощью клавиш маховичка + или – в соответствующем направлении

Введите дополнительные М-функции

- ▶ Нажмите клавишу маховичка Softkey F3 (**MSF**)
- ▶ Нажмите клавишу маховичка Softkey F1(**M**)
- ▶ Выберите нужный номер М-функции нажатием клавиши F1 или F2
- ▶ Выполните дополнительную М-функцию с помощью клавиши NC-старт

Введите скорость вращения шпинделя S

- ▶ Нажмите клавишу маховичка Softkey F3 (**MSF**)
- ▶ Нажмите клавишу маховичка Softkey F2 (**S**)
- ▶ Выберите нужную скорость вращения нажатием клавиши F1 или F2. Если оператор нажал и удерживает соответствующую клавишу, ЧПУ увеличивает шаг счета при смене десятичного значения на коэффициент, равный 10. Дополнительным нажатием кнопки **CTRL** шаг счета увеличивается на 1000.
- ▶ Активируйте новую скорость вращения S с помощью клавиши NC-старт

Введите подачу F

- ▶ Нажмите клавишу маховичка Softkey F3 (**MSF**)
- ▶ Нажмите клавишу маховичка Softkey F3 (**F**)
- ▶ Выберите нужное значение подачи нажатием клавиш F1 или F2. Если оператор нажал и удерживает соответствующую клавишу, ЧПУ увеличивает шаг счета при смене десятичного значения на коэффициент, равный 10. Дополнительным нажатием кнопки **CTRL** шаг счета увеличивается на 1000.
- ▶ Присвойте новую подачу F с помощью клавиши маховичка Softkey F3 (**OK**)

Назначение координат точки привязки

- ▶ Нажмите клавишу маховичка Softkey F3 (**MSF**)
- ▶ Нажмите клавишу маховичка Softkey F4 (**PRS**)
- ▶ При необходимости выберите ось, на которой должна быть задана точка привязки
- ▶ Обнулите ось с помощью клавиши маховичка Softkey F3 (**OK**) или настройте нужное значение с помощью клавиш маховичка Softkey F1 и F2, а затем присвойте его, используя Softkey F3 (**OK**). При дополнительном нажатии кнопки **CTRL** шаг счета увеличивается на 10

Смена режима работы

С помощью клавиши маховичка Softkey F4 (**OPM**) можно с маховичка переключать режимы работы, если текущее состояние системы управления допускает переключение.

- ▶ Нажмите клавишу маховичка Softkey F4 (**OPM**)
- ▶ Выберите нужный режим работы с помощью клавиш маховичка Softkey
 - **MAN**: режим ручного управления
 - **MDI**: позиционирование с ручным вводом данных
 - **SGL**: прогон программы в полуавтоматическом режиме
 - **RUN**: выполнение программы в автоматическом режиме

Создать полный кадр перемещения



Производитель станка может присвоить кнопке "Генерировать NC-кадр" любую функцию. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

- ▶ Выберите режим работы **Позиционирование с ручным вводом данных**
- ▶ При необходимости выберите с помощью клавиш со стрелками на клавиатуре ЧПУ NC-кадр, после которого нужно вставить новый кадр перемещения
- ▶ Активируйте маховичок
- ▶ Нажмите клавишу маховичка "Генерировать NC-кадр": ЧПУ вставит полный кадр перемещения, содержащий все позиции оси, выбранные с помощью MOD-функции

Функции в режимах выполнения программы

В режимах выполнения программы можно выполнить следующие функции:

- NC-старт (кнопка маховичка "NC-старт")
- NC-стоп (кнопка маховичка "NC-стоп")
- Если был задействован NC-стоп: внутренний стоп (кнопки маховичка Softkey **MOP**, а затем **стоп**)
- Если был задействован NC-стоп: переместите оси вручную (кнопки маховичка Softkey **MOP**, а затем **MAN**)
- Повторный подвод к контуру, после того, как оси были перемещены вручную во время прерывания программы (клавиши Softkey маховичка **MOP**, а затем **REPO**).
Управление осуществляется с помощью клавиш маховичка Softkey, а также с помощью клавиш Softkey дисплея, смотри "Повторный подвод к контуру", Стр. 639
- Включение/выключение функции наклона плоскости обработки (кнопки маховичка Softkey **MOP**, а затем **3D**)

Скорость вращения шпинделя S, подача F и дополнительная M-функция 15.3

15.3 Скорость вращения шпинделя S, подача F и дополнительная M-функция

Применение

В режиме Ручное управление и Эл. маховичок с помощью клавиш Softkey вводится скорость вращения шпинделя S, подача F и дополнительная M-функция. Дополнительные функции описаны в Стр. 382.



Производитель станков определяет, какими дополнительными M-функциями можно пользоваться, и какие функции имеются в наличии.

Ввод значений

Скорость вращения шпинделя S, дополнительная M-функция



- ▶ Выбор ввода для скорости вращения шпинделя: Softkey S

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ S=



- ▶ Введите **1000** (скорость вращения шпинделя) и назначьте ее с помощью внешней клавиши СТАРТ

Вращение шпинделя с заданной скоростью вращения S активируется с помощью дополнительной M-функции. Дополнительная M-функция вводится тем же способом.

Подача F

Для подтверждения подачи F нажмите кнопку ENT.

Для подачи F действительно следующее:

- Если задано $F=0$, то действует минимальная подача из машинного параметра **manualFeed**
- Если введенная подача превышает определенное в машинном параметре **maxFeed** значение, то действует заданное в машинном параметре значение
- Значение F сохраняется также после перерыва в электроснабжении
- Управление отображает подачу для обработки контура

Ручное управление и наладка

15.3 Скорость вращения шпинделя S, подача F и дополнительная M-функция

Изменение скорости вращения шпинделя и подачи

С помощью потенциометров корректировки скорости вращения шпинделя S и подачи F можно изменить заданную величину на 0% - 150%.



Потенциометр корректировки скорости вращения шпинделя действует только на станках с бесступенчатым приводом шпинделя.



Активация ограничения подачи



Ограничение подачи зависит от станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

При установке клавиши Softkey ОГРАНИЧЕНИЕ F в положение ВКЛ система ЧПУ ограничивает максимально допустимую скорость осей заданной производителем станка надежной скоростью.



- ▶ Выберите режим работы **Режим ручного управления**



- ▶ Переключитесь на последнюю панель Softkey



- ▶ Включите или выключите ограничение подачи

15.4 Опциональная концепция безопасности (Функциональная безопасность FS)

Общие сведения



Производитель станка должен настроить функцию безопасности HEIDENHAIN для вашего станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Каждый пользователь металлообрабатывающего станка подвергается опасности. Защитные ограждения могут заблокировать доступ к опасному месту, однако оператор должен уметь работать на станке без защитного ограждения (например, при открытом ограждении). Для уменьшения опасности в последние годы были разработаны различные директивы.

Концепт безопасности HEIDENHAIN, интегрированный в системы ЧПУ, соответствует **Performance-Level d** согласно EN 13849-1 и SIL 2 по IEC 61508. Он предоставляет безопасные режимы работы в соответствии с EN 12417, а также обеспечивает обширную защиту персонала.

Основой концепта безопасности HEIDENHAIN является двухканальная структура процессора, состоящая из основного компьютера MC (main computing unit) и одного или нескольких модулей управления приводами CC (control computing unit). Все механизмы контроля заложены в системе ЧПУ с избытком. Системные данные, важные для безопасности, подлежат циклическому сравнению данных. Ошибки, играющие роль для безопасности, всегда приводят к безопасной остановке всех приводов с помощью задаваемой стоп-реакции.

С помощью безопасных входов и выходов (двухканальное исполнение), влияющих на процесс во всех режимах работы, система ЧПУ запускает определенные функции безопасности и добивается надежных рабочих состояний.

В этой главе вы найдете пояснения для функций, имеющих в системе ЧПУ с функциональной безопасностью.

Ручное управление и наладка

15.4 Опциональная концепция безопасности (Функциональная безопасность FS)

Объяснения определений

Безопасные режимы работы

Обозначение	Краткое описание
SOM_1	Safe operating mode 1: автоматический режим, режим производства
SOM_2	Safe operating mode 2: режим наладки
SOM_3	Safe operating mode 3: ручное вмешательство, только для квалифицированных операторов
SOM_4	Safe operating mode 4: расширенное ручное вмешательство, наблюдение за процессом

Функции безопасности

Обозначение	Краткое описание
SS0, SS1, SS1F, SS2	Safe stop: безопасная остановка приводов различными способами
STO	Safe torque off: электроснабжение двигателя прервано. Обеспечивает защиту при внезапном запуске привода
SOS	Safe operating Stop: безопасная остановка работы. Обеспечивает защиту при внезапном запуске привода
SLS	Safety-limited-speed: безопасное ограничение скорости. Не допускает превышения приводом заданной границы скорости при открытом защитном ограждении

Проверка позиций оси



Эта функция должна быть адаптирована к системе ЧПУ производителем станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

После включения система ЧПУ проверяет, совпадает ли положение оси с положением непосредственно при выключении. При возникновении расхождений эта ось в индикации положения выделяется красным. Оси, отмеченные красным, не перемещаются при открытом защитном ограждении.

В таких случаях необходимо выполнять подвод к позиции проверки по соответствующей оси. При этом выполните действия в указанной последовательности:

- ▶ Выберите режим работы **Режим ручного управления**
- ▶ Запустите процесс подвода кнопкой NC-старт, чтобы переместить оси в указанной последовательности
- ▶ После того как позиция проверки достигнута, система ЧПУ спросит, правильно ли был выполнен подвод к позиции проверки: подтвердите клавишей Softkey "ОК", если система ЧПУ правильно выполнила подвод, и клавишей Softkey "КОНЕЦ", если неправильно
- ▶ Если вы нажали Softkey "ОК", то вам необходимо повторно подтвердить правильность позиции проверки с помощью клавиши согласия на станочном пульте
- ▶ Повторите описанные выше операции для всех осей, которые необходимо переместить в позицию проверки



Внимание опасность столкновения!

Следует выполнить перемещение оси в позицию проверки таким образом, чтобы исключить возможность столкновения с заготовкой или зажимным приспособлением. При необходимости выполните ручное предварительное позиционирование оси!



Положение позиции проверки задается производителем станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

15.4 Опциональная концепция безопасности (Функциональная безопасность FS)

Активация ограничения подачи

 
При установке клавиши Softkey "ОГРАНИЧЕНИЕ F" в положение "ВКЛ." система ЧПУ ограничивает максимально допустимую скорость осей заданной, надежной скоростью.



- ▶ Выберите режим работы **Режим ручного управления**



- ▶ Переключитесь на последнюю панель Softkey







- ▶ Включите или выключите ограничение подачи

Дополнительная индикации состояния

В системе ЧПУ с функциональной безопасностью FS общая индикация состояния содержит дополнительную информацию касательно текущего статуса функций безопасности. Эту информацию система ЧПУ отображает в виде рабочего состояния к индикации состояния T, S и F.

Индикация состояния	Краткое описание
STO	Прервано электроснабжение шпинделя или привода подачи
SLS	Safety-limited-speed: активно надежное ограничение скорости
SOS	Safe operating Stop: активна безопасная остановка работы
STO	Safe torque off: электроснабжение двигателя прервано

    Активный безопасный режим работы система ЧПУ отображает в виде иконки в заглавной строке справа возле режима работы:

Иконка	Безопасный режим работы
	Активен режим работы SOM_1
	Активен режим работы SOM_2
	Активен режим работы SOM_3
	Активен режим работы SOM_4

15.5 Управление точками привязки с помощью таблицы предустановок

15.5 Управление точками привязки с помощью таблицы предустановок

Указание



Таблица предустановок должна использоваться в обязательном порядке, если

- станок имеет оси вращения (поворотный стол или поворотную головку), и оператор работает с функцией "Поворот плоскости обработки"
- станок оснащен системой смены головки
- до сих пор оператор работал с системами управления ЧПУ прошлых лет выпуска с таблицами нулевых точек, привязанными к REF
- необходимо обработать несколько однотипных заготовок, которые зажаты под разными углами

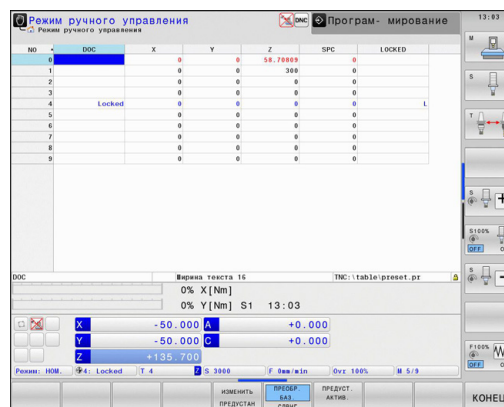


Таблица предустановок может содержать любое количество строк (точек привязки). Для оптимизации объема файла и скорости обработки следует использовать не больше строк, чем это необходимо для управления точками привязки.

В целях обеспечения безопасности оператор может вставлять новые строки только в конце таблицы предустановок.

Сохранение точек привязки в таблице предустановок

Таблица предустановок имеет название **PRESET.PR** и хранится в памяти в директории **TNC:\table**. **PRESET.PR** доступна для редактирования только в режимах работы **Ручное управление** и **Эл. маховичок**, когда нажата клавиша Softkey **ИЗМЕНИТЬ ПРЕДУСТ**. Таблицу предустановок **PRESET.PR** можно открыть в режиме работы **Программирование**, но нельзя редактировать.

Допускается копирование таблицы предустановок в другую директорию (для защиты данных). Строки, защищенные от записи, обычно сохраняют защиту от записи даже в скопированных таблицах, вы не можете их изменить.

Запрещается менять количество строк в скопированных таблицах! Это может стать причиной проблем, если потребуется повторно активировать таблицу.

Для активации таблицы предустановок, скопированной в другую директорию, оператор должен скопировать ее обратно в директорию **TNC:\table**.

У оператора имеется несколько возможностей сохранения точек привязки/разворотов плоскости обработки в таблице предустановок:

- с помощью измерительных циклов в режимах работы **Ручное управление** или **Эл. маховичок**
- с помощью циклов ощупывания с 400 по 402 и с 410 по 419 в автоматическом режиме работы (см. руководство пользователя по циклам, главы 14 и 15)
- путем ввода в ручном режиме (см. описание, приведенное ниже)

15.5 Управление точками привязки с помощью таблицы предустановок



Развороты плоскости обработки из таблицы предустановок обеспечивают поворот системы координат вокруг предустановки, находящейся в той же строке, что и разворот плоскости обработки.

При назначении координат точки привязки следите за тем, чтобы положение осей поворота совпадало с соответствующими значениями в 3D ROT-меню. Отсюда следует, что:

- если функция "Поворот плоскости обработки" неактивна, индикация положения осей вращения должна быть равна 0° (при необходимости следует обнулить значения осей вращения)
- если функция "Поворот плоскости обработки" активна, индикация положения осей вращения должна совпадать с значением угла, введенным в меню 3D ROT


PLANE RESET не сбрасывает активный 3D-ROT




Строка 0 в таблице предустановок, как правило, защищена от записи. Система ЧПУ всегда сохраняет в строке 0 последнюю точку привязки, назначенную оператором в режиме ручного управления с помощью кнопок оси или клавиши Softkey. Если назначенная вручную точка привязки активна, ЧПУ выводит в индикации состояния текст **PR MAN(0)**.

 
Управление точками привязки с помощью таблицы 15.5 предустановок

 
Сохранение в памяти точек привязки в ручном режиме в таблице предустановок


Для сохранения точек привязки в таблице предустановок следует выполнить действия, указанные ниже:


-  ▶ Выберите режим работы **Ручное управление**

 
-  ▶ Осторожно перемещайте инструмент до тех пор, пока он не коснется заготовки, или позиционируйте индикатор соответствующим образом
-  ▶
-  ▶

 

 
-  ▶ Индикация таблицы предустановок: ЧПУ открывает таблицу предустановок и устанавливает курсор на активную строку таблицы

-  ▶ Выберите функции для ввода предустановок: ЧПУ отображает на панели Softkey доступные возможности ввода. Описание возможностей ввода: см. таблицу, приведенную ниже

-  ▶ Выберите в таблице предустановок строку, которую оператору требуется изменить (номер строки соответствует номеру предустановки)


 
 
-  ▶ При необходимости выберите столбец (ось) в таблице предустановок, который нужно изменить

-  ▶ С помощью Softkey выберите одну из имеющихся возможностей ввода (см. таблицу, приведенную ниже)

Клавиша Softkey	Функция
	Присвоение фактической позиции инструмента (индикатора) в качестве новой точки привязки напрямую: функция сохраняет точку привязки только на той оси, на которой находится курсор
	Присвоение произвольного значения фактической позиции инструмента (индикатора): функция сохраняет точку привязки только на той оси, на которой находится курсор. Введите нужное значение в окне перехода
	Инкрементное смещение точки привязки, уже сохраненной в таблице: функция сохраняет точку привязки только на той оси, на которой в данный момент находится подсвеченное поле. Введите нужное значение коррекции с учетом знака во всплывающем окне. Если активна индикация в дюймах: введите значение в дюймах, система ЧПУ пересчитает введенное значение в миллиметры

Ручное управление и наладка





 
 
 
 
 

 
 

15.5 Управление точками привязки с помощью таблицы предустановок

Клавиша Softkey	Функция
	<p>Непосредственный ввод точки привязки без расчета кинематики (для заданной оси). Данную функцию следует использовать только в том случае, если станок оснащен круглым столом и нужно, введя 0 напрямую, назначить точку привязки в центре круглого стола. Программа запоминает значение только на той оси, на которой в данный момент находится подсвеченное поле. Введите нужное значение во всплывающем окне. Если активна индикация в дюймах: введите значение в дюймах, система ЧПУ пересчитает введенное значение в миллиметры</p>
	<p>Выберите вид БАЗОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ/ СМЕЩЕНИЕ ОСИ. В стандартном виде БАЗОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ отображаются столбцы X, Y и Z. В зависимости от типа станка дополнительно отображаются столбцы SPA, SPB и SPC. В них ЧПУ сохраняет в памяти разворот плоскости обработки (при наличии оси Z инструмента в ЧПУ используется столбец SPC). В режиме OFFSET (СМЕЩЕНИЕ) отображаются величины смещения относительно предустановок</p>
	<p>Запишите активную в данный момент точку привязки в выбранную строку таблицы: функция сохранит точку привязки на всех осях и затем автоматически активирует соответствующую строку таблицы. Если активна индикация в дюймах: введите значение в дюймах, система ЧПУ пересчитает введенное значение в миллиметры</p>

Управление точками привязки с помощью таблицы 15.5 предустановок

Редактирование таблицы предустановок

Экранная клавиша Функция редактирования в режиме таблиц

	Выбрать начало таблицы
	Выбрать конец таблицы
	Выбор предыдущей страницы таблицы
	Выбор следующей страницы таблицы
	Выбор функций для ввода предустановок
	Выбор индикации базового преобразования/ смещения оси
	Активация точки привязки выбранной в настоящий момент строки таблицы предустановок
	Добавление доступного для ввода количества строк в конец таблицы (2-я панель Softkey)
	Копирование выделенного поля (2-я панель Softkey)
	Вставка скопированного поле (2-я панель Softkey)
	Сброс текущей выбранной строки: система ЧПУ вводит во всех столбцах - (2-я панель Softkey)
	Добавление одной строки в конец таблицы (2-я панель Softkey)
	Удаление одной строки из конца таблицы (2-я панель Softkey)

Ручное управление и наладка

15.5 Управление точками привязки с помощью таблицы предустановок

Защитить точку привязки от перезаписи

Строка 0 в таблице предустановок, как правило, защищена от перезаписи. В строке 0 система ЧПУ сохраняет точку привязки, которая была сохранена вручную последней.

Остальные строки таблицы предустановок можно защитить от перезаписи при помощи столбца **LOCKED**. Строки, защищенные от записи, выделены в таблице предустановок красным цветом.



Осторожно, возможна потеря данных!

При утере пароля, вы не сможете сбросить защиту от записи.

Выполняя защиту строк от записи, запишите себе пароль.

Рекомендуется использовать простые пароли при помощи клавиши Softkey **БЛОКИР.** / **РАЗБЛОКИР.**

Чтобы защитить точку привязки от записи, необходимо выполнить следующие действия:



- ▶ Нажать клавишу Softkey **ИЗМЕНИТЬ ПРЕДУСТАН**

 


- ▶ Выбрать столбец **LOCKED**




- ▶ Нажать клавишу Softkey **РЕДАКТИР. АКТУАЛЬ. ПОЛЯ**

Защитить точку привязки без пароля:




- ▶ Нажать клавишу Softkey **БЛОКИР.** / **РАЗБЛОКИР.**: Система ЧПУ установит букву **L** в столбце **LOCKED**.

 Защитить точку привязки с паролем:



- ▶ Нажать клавишу Softkey **БЛОКИР.** / **РАЗБЛОКИР. ПАРОЛЬ**

 - ▶ Ввести пароль во всплывающее окно






- ▶ Подтвердить ввод кнопкой **ОК** или кнопкой **ENT**: Система ЧПУ установит символ **###** в столбце **LOCKED**.


Управление точками привязки с помощью таблицы 15.5 предустановок

 Снять защиту от записи



Чтобы изменить строку, защищенную от записи, необходимо выполнить следующие действия:

- 
 - ▶ Нажать клавишу Softkey **ИЗМЕНИТЬ ПРЕДУСТАН**
- 
 - ▶ Выбрать столбец **LOCKED**
- 
 - ▶ Нажать клавишу Softkey **РЕДАКТИР. АКТУАЛЬ. ПОЛЯ**

 Если точка привязки защищена без пароля:

- 
 - ▶ Нажать клавишу Softkey **БЛОКИР. / РАЗБЛОКИР.**: ЧПУ снимет защиту от записи.

  Если точка привязки защищена с паролем:

- 
 - ▶ Нажать клавишу Softkey **БЛОКИР. / РАЗБЛОКИР. ПАРОЛЬ**
 - ▶ Ввести пароль во всплывающее окно
- 
 - ▶ Подтвердить ввод кнопкой **ОК** или кнопкой **ENT**: ЧПУ снимет защиту от записи.

Ручное управление и наладка

15.5 Управление точками привязки с помощью таблицы предустановок

Активация точки привязки

Активация точки привязки из таблицы предустановок в режиме ручного управления



При активации точки привязки из таблицы предустановок система ЧПУ выполняет сброс активного смещения нулевой точки, зеркального отображения, поворота и масштабирования. Преобразование координат, программируемое в цикле 19, наклон плоскости обработки или в функции PLANE, остается активным.



- ▶ Выберите режим работы **Ручное управление**



- ▶ Обеспечьте индикацию таблицы предустановок



- ▶ Выберите номер точки привязки, которую следует активировать или



- ▶ нажатием клавиши GOTO выберите номер точки привязки, которую следует активировать, подтвердите выбор кнопкой ENT



- ▶ Активация точки привязки



- ▶ Подтверждение активации точки привязки. ЧПУ устанавливает индикацию и — если определено — разворот плоскости обработки



- ▶ Выход из таблицы предустановок

Активация точки привязки из таблицы предустановок в NC-программе

Для активирования точек привязки из таблицы предустановок во время отработки программы, используйте цикл 247. В цикле 247 задавайте номер только той точки привязки, которую вы хотите активировать (см. руководство пользователя по циклам, цикл 247 УСТАНОВКА ТОЧКИ ПРИВЯЗКИ).

Назначение точки привязки без использования трехмерного измерительного щупа 15.6

15.6 Назначение точки привязки без использования трехмерного измерительного щупа

Указание



Установка точки привязки с помощью 3D-щупа: смотри "Установка точек привязки при помощи трехмерного щупа", Стр. 588.

При назначении координат точки привязки задается отображение системой ЧПУ координат известной позиции заготовки.

Подготовка


- ▶ Выполните зажим и выверку заготовки
- ▶ Поменяйте инструмент на нулевой инструмент с известным радиусом
- ▶ Убедитесь в том, что ЧПУ отображает фактические позиции

Установка точек привязки при помощи концевой фрезы



Меры предосторожности

Если на поверхности заготовки не должен остаться след касания, на заготовку укладывается лист металла известной толщины d . Тогда для точки привязки вводится значение, увеличенное на величину d .

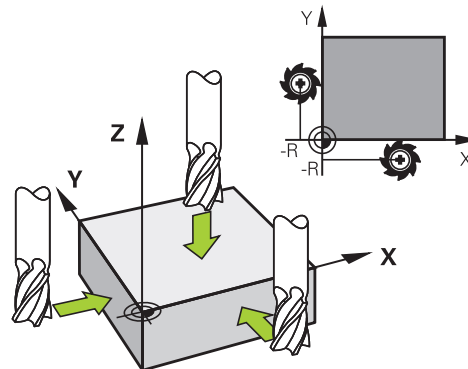

- ▶ Выберите режим работы **Ручное управление**



- ▶ Осторожно перемещайте инструмент до тех пор, пока он не коснется заготовки (след касания)



- ▶ Выберите ось

НАЗНАЧЕНИЕ КООРДИНАТ ТОЧКИ ПРИВЯЗКИ Z=



- ▶ Нулевой инструмент, ось шпинделя: установите индикацию на известную позицию заготовки (например, 0) или введите толщину d листа. На плоскости обработки: учитывайте радиус инструмента



Точки привязки остальных осей назначаются таким же образом.

Если в оси врезания используется предварительно настроенный инструмент, следует установить индикацию оси врезания на длину L инструмента или на сумму $Z=L+d$.

Ручное управление и наладка

15.6 Назначение точки привязки без использования трехмерного измерительного щупа

 


Точка привязки, установленная клавишами выбора оси, автоматически сохраняется в памяти системы ЧПУ в 0 строке таблицы предустановок.

Использование функций ощупывания механическими щупами или индикаторами

Если на станке отсутствует электронный трехмерный измерительный щуп, все функции ощупывания в ручном режиме (исключение: функции калибровки) можно использовать также с механическими щупами или при простом касании, смотри Стр. 567.

Вместо электронного сигнала, автоматически генерируемого трехмерным измерительным щупом в рамках функции ощупывания, оператор инициирует коммутационный сигнал для назначения **позиции ощупывания** вручную, с помощью клавиши. При этом выполните действия в указанной последовательности:



- ▶ С помощью Softkey выберите любую функцию ощупывания
- ▶ Переместите механический щуп в первую позицию, которая должна быть назначена системой ЧПУ



- ▶ Назначьте позицию: нажмите клавишу Softkey "Присвоение фактической позиции", ЧПУ сохранит в памяти текущую позицию
- ▶ Переместите механический щуп в следующую позицию, которая должна быть назначена системой ЧПУ



- ▶ Назначьте позицию: нажмите клавишу Softkey "Присвоение фактической позиции", ЧПУ сохранит в памяти текущую позицию
- ▶ При необходимости выполните подвод к другим позициям и назначьте их, как это было описано выше
- ▶ **Точка привязки:** введите координаты новой точки привязки в окне меню, назначьте ее с помощью Softkey **УСТ. ТОЧКИ ПРИВЯЗКИ**, или запишите значения в таблицу (смотри "Запись результатов измерения из циклов измерительного щупа в таблицу нулевых точек", Стр. 573, или смотри "Запись результатов измерения из циклов измерительного щупа в таблицу предустановок", Стр. 574)
- ▶ Завершение функции ощупывания: нажмите клавишу **END**

15.7 Использовать трехмерный щуп

Обзор

В режиме **Ручное управление** доступны следующие циклы измерительных щупов:



HEIDENHAIN берет на себя ответственность за функции циклов щупа только в том случае, если используется измерительный щуп производства HEIDENHAIN.



Система ЧПУ должна быть подготовлена производителем для применения 3D-измерительных щупов. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Экранная клавиша	Функция	Страница
	Калибровка 3D-щупа	575
	Расчет трехмерного разворота плоскости обработки посредством ощупывания плоскости	586
	Определение разворота плоскости обработки с помощью прямой	583
	Назначение координат точки привязки на выбираемой оси	588
	Установка угла в качестве точки привязки	589
	Установка центра окружности в качестве точки привязки	591
	Установка средней оси в качестве точки привязки	594
	Управление данными измерительного щупа	См. руководство пользователя по циклам

15.7 Использовать трехмерный щуп



Все ручные циклы ощупывания можно использовать и в режиме точения, за исключением цикла ощупывания угла и цикла ощупывания плоскости. Обратите внимание, что в режиме точения все значения измерения в X-координате рассчитываются и отображаются как значения диаметра.

Для использования измерительного щупа в режиме точения вам необходимо отдельно откалибровать его в режиме точения. Поскольку базовая настройка токарного шпинделя может различаться в режиме фрезерования и точения, вам необходимо откалибровать измерительный щуп без смещения центра. Для этого в настройки измерительного щупа необходимо внести дополнительные данные об инструменте, например, индексированный номер инструмента.



Дополнительную информацию об этой функции можно посмотреть в руководстве по программированию циклов.

Функции циклов измерительных щупов

В ручных циклах измерительного щупа отображаются кнопки Softkey, с помощью которых можно выбрать направление или программу измерения. То, какие кнопки Softkey отображаются, зависит от конкретного цикла:

Softkey	Функция
	Выбор направления измерения
	Копирование текущей позиции
	Автоматическое измерение отверстия (внутренняя окружность)
	Автоматическое измерение острова (внешняя окружность)
	Параксиальное направление ощупывания во время отверстия или острова - выбрать автоматическое ощупывание

Автоматическая программа измерения отверстия и острова



Если вы используете функцию для автоматического измерения окружности, система ЧПУ автоматически позиционирует щуп в соответствующие позиции измерения. Следите за тем, чтобы при позиционировании не возникало опасности столкновения.

Если вы используете программу измерения для автоматического ощупывания отверстия или острова, система ЧПУ открывает форму с необходимыми полями ввода данных.

Поля ввода в формах Измерение острова и Измерение отверстия

Поле ввода	Функция
Диаметр острова? или Диаметр отверстия?	Диаметр измеряемого элемента (опционально для отверстий)
Безопасное расстояние?	Расстояние до измеряемого элемента на плоскости
Инкрем. безопасн. высота?	Позиционирование щупа в направлении оси шпинделя (исходя от текущей позиции)
Начальный угол?	Угол для первой операции ощупывания (0° = положительное направление главной оси, т.е. при оси шпинделя Z в X+). Все остальные углы ощупывания рассчитываются из числа точек измерения.
Количество точек касания?	Количество операций ощупывания (3 - 8)

Ручное управление и наладка

15.7 Использовать трехмерный щуп

Поле ввода	Функция
Раствор угла?	Ощупывание полное окружности (360°) или сегмента окружности (раствор угла < 360°)

Установите измерительный щуп примерно в середину отверстия (внутренняя окружность) или вблизи первой точки касания острова (внешняя окружность), выберите кнопку Softkey для первого направления ощупывания. При запуске цикла измерительного щупа с помощью внешней кнопки СТАРТ система ЧПУ выполняет все предварительные позиционирования и операции ощупывания автоматически.

ЧПУ позиционирует измерительный щуп на отдельные точки касания с учетом безопасного расстояния. Если вы определили "Безопасную высоту", ЧПУ сначала устанавливает измерительный щуп на безопасную высоту по оси шпинделя.

Для подвода в позицию система ЧПУ использует определенную в таблице "Измерительный щуп" подачу **FMAX**. Сама операция ощупывания выполняется с помощью определенной подачи ощупывания **F**.



Прежде чем запустить автоматическую программу измерения, выполните предварительное позиционирование измерительного щупа вблизи первой точки касания. Немного сместите измерительный щуп на длину безопасного расстояния (значение из таблицы "Измерительный щуп" и из формы ввода) в направлении, противоположном направлению ощупывания.

 
Для внутренней окружности с большим диаметром система ЧПУ может также выполнить предварительное позиционирование щупа по круговой траектории, используя подачу позиционирования **FMAX**. Кроме того, в форме ввода нужно указать безопасное расстояние для предварительного позиционирования и диаметр отверстия. Установите измерительный щуп в отверстие, сместив его на безопасное расстояние рядом со стенкой. При предварительном позиционировании соблюдайте начальный угол для первой операции ощупывания (при 0° система ЧПУ выполняет измерение в положительном направлении главной оси).

Выбор цикла измерительного щупа

- ▶ Выберите режим работы **Ручное управление** или **Эл. маховичок**



- ▶ Выберите функцию ощупывания: нажмите клавишу Softkey **ФУНКЦИЯ ОЩУПЫВАНИЯ**. УЧПУ указывает другие Softkeys: см. обзорную таблицу



- ▶ Выберите цикл измерительного щупа: например, нажмите Softkey **ОЩУПЫВАНИЕ POS**; ЧПУ выведет на экран соответствующее меню



Если вы выбрали функцию ручного измерения, система ЧПУ откроет форму со всей необходимой информацией. Содержание форм зависит от соответствующей функции.

В некоторых полях вы можете также вводить значения. Используйте кнопки со стрелкой, чтобы выбрать нужное поле ввода. Вы можете подвести курсор только к редактируемым полям. Неразрешенные поля отмечены серым.

15.7 Использовать трехмерный щуп

Протоколирование значений измерения из циклов измерительного щупа



Система ЧПУ должна быть подготовлена к этой функции производителем станков. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

После того, как система ЧПУ отработала произвольный цикл измерительного щупа, ЧПУ показывает Softkey **ЗАПИСЬ ПРОТОКОЛА В ФАЙЛ**. Когда оператор нажимает Softkey, ЧПУ протоколирует текущие значения активного цикла измерительного щупа.

При сохранении результатов измерений в памяти, ЧПУ генерирует текстовый файл TCHPRMAN.TXT. Если в машинном параметре **fn16DefaultPath** не определен путь сохранения, ЧПУ сохранит файлы TCHPRMAN.TXT и TCHPRMAN.html в главной директории TNC:\.



Если оператор нажимает Softkey **ЗАПИСЬ ПРОТОКОЛА В ФАЙЛ**, не следует выбирать файл TCHPRMAN.TXT в режиме работы **Программирование**. В противном случае ЧПУ выдаст сообщение об ошибке.

Система ЧПУ записывает значения измерений в файле TCHPRMAN.TXT или TCHPRMAN.html. При выполнении нескольких циклов измерительного щупа подряд и сохранении результатов их измерений, между циклами измерительного щупа следует выполнять сохранение содержимого файла TCHPRMAN.TXT, путем их копирования или переименования.

Формат и содержимое файла TCHPRMAN.TXT устанавливает производитель станка.

Запись результатов измерения из циклов измерительного щупа в таблицу нулевых точек



Используйте данную функцию для сохранения измеренных значений в системе координат заготовки. Чтобы сохранить значения измерения в фиксированной системе координат станка (REF-координаты), следует использовать Softkey **ВВОД В ТАБЛ. ПРЕДУСТАНОВОК** см. "Запись результатов измерения из циклов измерительного щупа в таблицу предустановок", Стр. 574.

С помощью Softkey **ВВОД В ТАБЛ. НУЛ. ТОЧЕК** ЧПУ может после выполнения любого цикла измерительного щупа записать значения измерения в таблицу нулевых точек:

- ▶ Выполните любую функцию ошупывания
- ▶ Введите желаемые координаты точки привязки в предлагаемые для этого поля ввода (в зависимости от выполненного цикла измерительного щупа).
- ▶ Введите номер нулевой точки в поле ввода **Номер в таблице =**
- ▶ Нажмите Softkey **ВВОД В ТАБЛ. НУЛ. ТОЧЕК**, система ЧПУ сохранит нулевую точку под введенным номером в указанной таблице нулевых точек

15.7 Использовать трехмерный щуп

Запись результатов измерения из циклов измерительного щупа в таблицу предустановок



Используйте данную функцию, если нужно сохранить значения измерения в фиксированной системе координат станка (REF-координаты). Чтобы сохранить значения измерения в системе координат заготовки, нужно использовать Softkey **ВВОД В ТАБЛ. НУЛ. ТОЧЕК**, смотри "Запись результатов измерения из циклов измерительного щупа в таблицу нулевых точек", Стр. 573.

С помощью Softkey **ВВОД В ТАБЛ. ПРЕДУСТ.** система ЧПУ после выполнения любого цикла измерительного щупа может записать значения измерения в таблицу предустановок. Затем результаты измерения сохраняются относительно фиксированной системы координат станка (REF-координаты). Таблица предустановок называется PRESET.PR и хранится в директории TNC:\table\.

- ▶ Выполните любую функцию ошупывания
- ▶ Введите желаемые координаты точки привязки в предлагаемые для этого поля ввода (в зависимости от выполненного цикла измерительного щупа).
- ▶ Введите в поле ввода **Номер в таблице:** номер предустановки
- ▶ Нажмите Softkey **ВВОД В ТАБЛ. ПРЕДУСТ.:** ЧПУ сохранит нулевую точку под введенным номером в таблице предустановок.

15.8 трехмерный щуп

Введение

Для того, чтобы можно было точно определить фактическую точку переключения трехмерного измерительного щупа, нужно откалибровать измерительный щуп, иначе ЧПУ не сможет получить точные результаты измерений.



Следует всегда калибровать измерительный щуп при:

- вводе в эксплуатацию
- поломке щупа
- смене щупа
- изменении подачи ощупывания
- ошибках, вызванных, например, нагреванием станка
- изменении активной оси инструмента

Если после калибровки нажать Softkey **OK**, все значения калибровки применяются для текущего измерительного щупа. Обновленные данные инструмента сразу становятся действительны, повторный вызов инструмента не требуется.

При калибровке ЧПУ определяет "рабочую" длину измерительного стержня и "рабочий" радиус наконечника щупа. Для калибровки трехмерного измерительного щупа следует зажать регулировочное кольцо или остров, имеющие известную высоту и радиус, на столе станка.

Система ЧПУ имеет циклы для калибровки длины и радиуса:

- ▶ выберите Softkey **ФУНКЦИЯ ОЩУПЫВАНИЯ**.



- ▶ Отображение циклов калибровки: нажмите **TS KALIBR**.
- ▶ Выбор цикла калибровки

Циклы калибровки ЧПУ

Softkey	Функция	Страница
	Калибровка длины	576
	Определение радиуса и смещения центра с помощью калибровочного кольца	Стр. 578
	Определение радиуса и смещения центра с помощью острова или калибровочного дорна	Стр. 579
	Определение радиуса и смещения центра с помощью калибровочного шара	Стр. 580

15.8 трехмерный щуп

Калибровка рабочей длины

 


HEIDENHAIN берет на себя ответственность за функции циклов щупа только в том случае, если используется измерительный щуп производства HEIDENHAIN.




Рабочая длина измерительного щупа всегда отсчитывается от точки привязки инструмента. Как правило, производитель станка устанавливает точку привязки инструмента на переднем конце шпинделя.

- ▶ Назначьте точку привязки на оси шпинделя таким образом, чтобы для стола станка действовало: $Z=0$.



- ▶ Выбор функции калибровки длины щупа: нажмите клавишу Softkey **KAL. L**. Система ЧПУ отобразит актуальные данные калибровки.
- ▶ Привязка длины: ввести высоту регулировочного кольца в окно меню
- ▶ Установите измерительный щуп вплотную над поверхностью регулировочного кольца
- ▶ Если необходимо, изменить направление перемещения используя клавишу Softkey или клавишу со стрелками
- ▶ Ощупывание поверхности: нажмите внешнюю клавишу **START**
- ▶ Проверить результаты
- ▶ Нажмите Softkey **OK**, чтобы применить значения
- ▶ Для завершения функции калибровки нажать Softkey **ОТМЕНА**. ЧПУ сохраняет протокол процесса калибровки в файле TCHPRMAN.html.

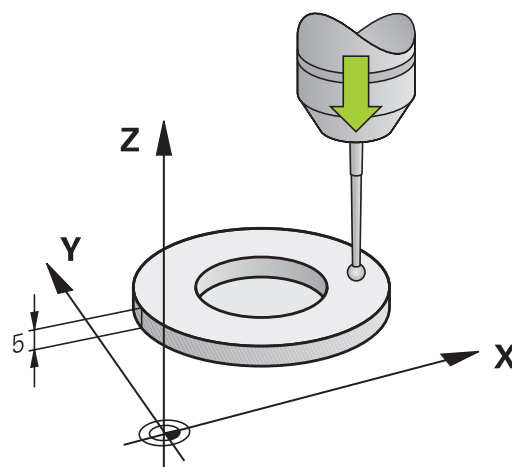

Калибровка рабочего радиуса и компенсация смещения центра измерительного щупа




HEIDENHAIN берет на себя ответственность за функции циклов щупа только в том случае, если используется измерительный щуп производства HEIDENHAIN.



Вы можете рассчитать смещение центра, только используя для этого подходящий измерительный щуп.

При выполнении внешней калибровки следует выполнить предварительное позиционирование щупа над центром калибровочного шара или калибровочного дорна. Следите за тем, чтобы при позиционировании не возникало опасности столкновения.

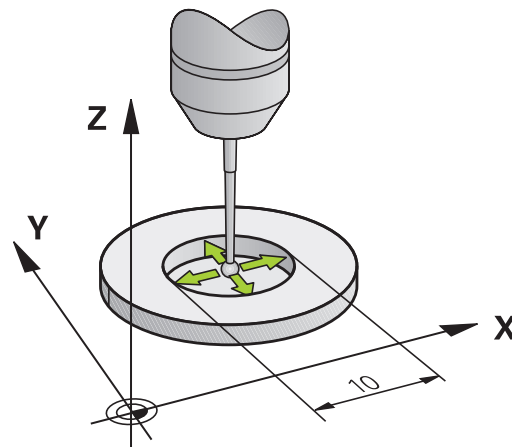

При калибровке радиуса наконечника щупа система ЧПУ использует автоматическую программу измерения. В первый проход система ЧПУ определяет середину калибровочного кольца или острова (грубое измерение) и устанавливает щуп в центр. Затем при самой операции калибровки (точное измерение) рассчитывается радиус наконечника щупа. Если есть возможность измерить отгиб с помощью щупа, то в следующий проход определяется смещение центра.

Свойства измерительного щупа (как будет ориентироваться щуп и будет ли) в измерительных щупах HEIDENHAIN уже predetermined. Конфигурация других измерительных щупов задается производителем станка.

Как правило, ось измерительного щупа не совпадает точно с осью шпинделя. Функция калибровки может определять смещение оси измерительного щупа относительно оси шпинделя посредством измерения отгиба (поворот на 180°) и производить их расчетную выверку.

В зависимости от того, как будет ориентирован ваш измерительный щуп, операция калибровки может выполняться по-разному:

- Без возможности ориентации или возможность ориентации только в одном направлении: система ЧПУ выполняет грубое и точное измерение и рассчитывает рабочий радиус наконечника щупа (столбец R в tool.t)
- Ориентирование возможно в двух направлениях (например, кабельные измерительные щупы производства HEIDENHAIN): ЧПУ выполняет грубое и точное измерение, поворачивает измерительный щуп на 180° и выполняет дальнейшие операции по измерению. При измерении отгиба, дополнительно к радиусу, определяется смещение центра (CAL_OF в tchprobe.tp).
- Возможно любое ориентирование (например, инфракрасные измерительные щупы производства HEIDENHAIN): Порядок ощупывания: смотри „Ориентирование в двух направлениях возможно”

15.8 трехмерный щуп

Калибровка с помощью калибровочного кольца

При выполнении ручной калибровки с помощью калибровочного кольца следует действовать следующим образом:

- ▶ В режиме **Ручное управление** установите наконечник щупа в отверстии регулировочного кольца



- ▶ Выбор функции калибровки: нажмите клавишу Softkey **KAL. R**. Система ЧПУ отобразит актуальные данные калибровки.
- ▶ Введите диаметр регулировочного кольца
- ▶ Введите начальный угол
- ▶ Введите количество точек ощупывания
- ▶ Ощупывание: нажмите внешнюю кнопку **START**. Трехмерный измерительный щуп измерит в рамках одной автоматической программы ощупывания все нужные точки и рассчитает рабочий радиус наконечника щупа. Если есть возможность измерения отгиба, система ЧПУ рассчитает смещение центра
- ▶ Проверьте результаты
- ▶ Нажмите Softkey **OK**, чтобы применить значения
- ▶ Нажмите Softkey **КОНЕЦ** чтобы завершить функцию калибровки. ЧПУ сохраняет протокол процесса калибровки в файле TCHPRMAN.html.

 


Система ЧПУ должна быть подготовлена производителем станка к определению смещения центра наконечника щупа. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Калибровка с помощью острова или калибровочного дорна

При выполнении ручной калибровки с помощью острова или калибровочного дорна следует действовать следующим образом:

- ▶ Установка наконечника щупа над центром калибровочного дорна в режиме **Режим ручного управления**



- ▶ Выбор функции калибровки: нажмите клавишу Softkey **KAL. R**
- ▶ Ввод диаметра цапфы
- ▶ Введите безопасное расстояние
- ▶ Введите начальный угол
- ▶ Введите количество точек ощупывания
- ▶ Ощупывание: нажмите внешнюю кнопку **START**. Трехмерный измерительный щуп измерит в рамках одной автоматической программы ощупывания все нужные точки и рассчитает рабочий радиус наконечника щупа. Если есть возможность измерения отгиба, система ЧПУ рассчитает смещение центра
- ▶ Проверьте результаты
- ▶ Нажмите Softkey **OK**, чтобы применить значения
- ▶ Нажмите Softkey **КОНЕЦ** чтобы завершить функцию калибровки. ЧПУ сохраняет протокол процесса калибровки в файле TCHPRMAN.html



Система ЧПУ должна быть подготовлена производителем станка к определению смещения центра наконечника щупа.
Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

 
Ручное управление и наладка

15.8 трехмерный щуп

Калибровка с помощью калибровочного шара

При выполнении ручной калибровки с помощью калибровочного шара следует действовать следующим образом:

- ▶ Установка наконечника щупа над центром калибровочного шара в режиме **Ручное управление**



- ▶ Выбор функции калибровки: нажмите клавишу Softkey **KAL. R**
- ▶ Введите диаметр шара
- ▶ Введите безопасное расстояние
- ▶ Введите начальный угол
- ▶ Введите количество точек ощупывания
- ▶ При необходимости выберите измерение длины
- ▶ При необходимости введите привязку длины
- ▶ Ощупывание: нажмите внешнюю кнопку **START**. Трехмерный измерительный щуп измерит в рамках одной автоматической программы ощупывания все нужные точки и рассчитает рабочий радиус наконечника щупа. Если есть возможность измерения отгиба, система ЧПУ рассчитает смещение центра
- ▶ Проверьте результаты
- ▶ Нажмите Softkey **OK**, чтобы применить значения
- ▶ Нажмите Softkey **КОНЕЦ**, чтобы завершить функцию калибровки ЧПУ сохраняет протокол процесса калибровки в файле TCHPRMAN.html



Система ЧПУ должна быть подготовлена производителем станка к определению смещения центра наконечника щупа.
Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Отображение значений калибровки

Система ЧПУ сохраняет рабочую длину и рабочий радиус щупа в таблице инструментов. Смещение центра измерительного щупа ЧПУ сохраняет в таблице измерительных щупов, в столбцах **CAL_OF1** (главная ось) и **CAL_OF2** (вспомогательная ось). Для вывода сохраненных значений на экран нажмите клавишу Softkey **ТАБЛИЦА ИЗМЕРИТ. ЩУПОВ**.


Во время калибровки ЧПУ автоматически создает файл протокола TCHPRMAN.html, в который сохраняют данные калибровки.



Обратите внимание на то, чтобы при использовании измерительного щупа был активен правильный номер инструмента независимо от того, будет ли цикл измерительного щупа отработан в автоматическом режиме или в режиме **ручного управления**.



Дополнительную информацию об этой функции можно посмотреть в руководстве по программированию циклов.

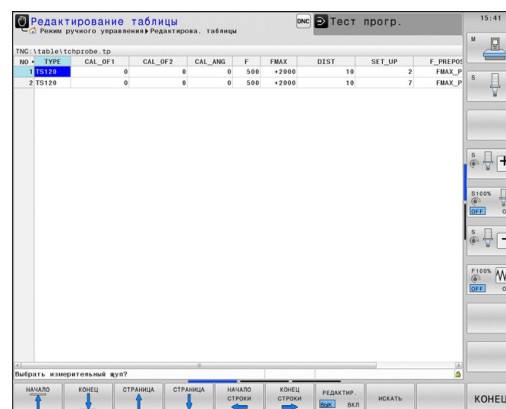

Ручное управление и наладка

15.9 Компенсация смещения заготовки посредством трехмерного измерительного щупа

15.9 Компенсация смещения заготовки посредством трехмерного измерительного щупа

Введение




HEIDENHAIN берет на себя ответственность за функции циклов щупа только в том случае, если используется измерительный щуп производства HEIDENHAIN.

Система ЧПУ компенсирует наклонное закрепление заготовки на основе расчета с помощью "разворота плоскости обработки".

Для этого ЧПУ назначает в качестве угла разворота угол, образуемый поверхностью заготовки и опорной осью угла плоскости обработки. См. рис. справа.

ЧПУ интерпретирует измеренный угол в качестве вращения вокруг направления инструмента в системе координат заготовки и сохраняет значения в столбцах SPA, SPB и SPC таблицы предустановок.

Для определения разворота плоскости обработки должно произойти ощупывание в двух точках на боковине заготовки. Последовательность измерения точек влияет на рассчитываемый угол. Полученный угол указывается от первой до второй точки измерения. Вы можете определить разворот плоскости обработки по отверстиям или островам.

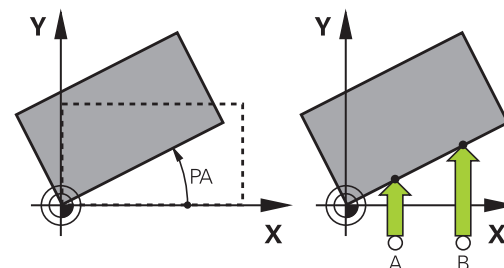

Всегда выбирайте направление ощупывания наклонного положения заготовки, перпендикулярное опорной оси угла.

Для правильного расчета разворота плоскости обработки при выполнении программы следует программировать обе координаты плоскости обработки в первом кадре перемещения.

Разворот плоскости обработки также можно использовать в комбинации с PLANE-функцией; в таком случае следует сначала активировать разворот плоскости обработки, а затем PLANE-функцию.

Вы также можете активировать разворот плоскости обработки без ощупывания заготовки. Для этого введите значение в меню разворота плоскости обработки или нажмите Softkey УСТ. **РАЗВОРОТ ПЛОСК. ОБРАБОТКИ.**

Компенсация смещения заготовки посредством трехмерного измерительного щупа 15.9

Определение угла разворота плоскости обработки



- ▶ Выберите функцию оцупывания: нажмите Softkey **ОЦУПЫВАНИЕ ROT**
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи первой точки оцупывания
- ▶ Выбрать при помощи клавиши Softkey направление программы оцупывания
- ▶ Оцупывание: нажмите внешнюю кнопку START
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи второй точки оцупывания
- ▶ Оцупывание: нажмите внешнюю кнопку START. Система ЧПУ определит разворот плоскости обработки и отобразит угол за диалогом **Угол разворота**
- ▶ Активируйте разворот плоскости обработки: нажмите клавишу Softkey **УСТ. РАЗВОРОТ ПЛОСК. ОБРАБОТКИ**
- ▶ Завершите функцию оцупывания, нажав клавишу Softkey **ЗАВЕРШИТЬ**.

ЧПУ сохраняет протокол процесса калибровки в файле TCHPRMAN.html.

Сохранение разворота плоскости обработки в таблице предустановок

- ▶ По окончании операции оцупывания введите в поле ввода **Номер в таблице**: номер предустановки, под которым система ЧПУ должна сохранить активный разворот плоскости обработки
- ▶ Нажмите Softkey **ВВОД РАЗВ. ПЛ. ОБР. В ТАБЛИЦУ ПРЕДУСТАНОВОК**, чтобы сохранить разворот плоскости обработки в таблице предустановок

Ручное управление и наладка

15.9 Компенсация смещения заготовки посредством трехмерного измерительного щупа


Компенсация наклонного положения заготовки путем поворота стола

- ▶ Чтобы компенсировать установленное наклонное положение путем позиционирования поворотного стола, после операции ощупывания нажмите Softkey **ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВОРОТНОГО СТОЛА**



Перед вращением стола установите все оси таким образом, чтобы не возникло столкновения. Перед вращением стола система ЧПУ выдает дополнительное предупреждение.

- ▶ Если нужно установить точку привязки на оси поворотного стола, нажмите Softkey **УСТАНОВИТЬ ВРАЩЕНИЕ СТОЛА**.
- ▶ Вы также можете сохранить наклонное положение поворотного стола в любой строке таблицы предустановок. Для этого введите номер строки и нажмите кнопку Softkey **ВВОД ВРАЩ. СТОЛА В ТАБЛ. ПРЕДУСТ.** Система ЧПУ сохранит угол с столбца смещения поворотного стола, например, в столбце C_OFFS для оси C. При необходимости вы можете переключить вид в таблице предустановок с помощью Softkey **БАЗОВЫЕ ПРЕОБРАЗ./СМЕЩЕНИЕ**, чтобы отобразить этот столбец.

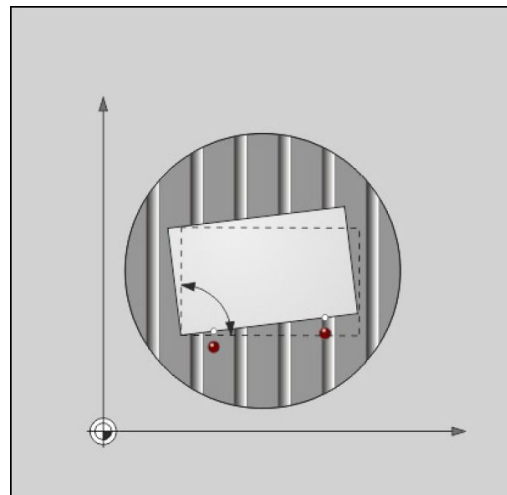


Компенсация смещения заготовки посредством трехмерного измерительного щупа 15.9

Индикация разворота плоскости обработки

При выборе функции **ОЩУПЫВАНИЕ ROT** система ЧПУ отобразит текущий угол разворота плоскости обработки в диалоговом окне **Угол разворота**. Кроме того, угол разворота отобразится в дополнительной индикации состояния (**СОСТОЯНИЕ ПОЗ.**).

В индикации состояния включается символ разворота плоскости обработки, когда ЧПУ перемещает оси станка в соответствии с параметрами разворота.

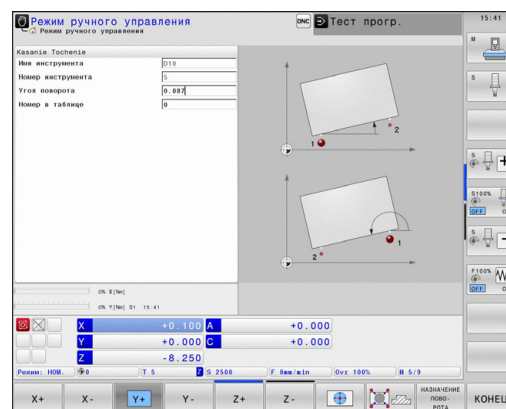

Отмена разворота плоскости обработки

- ▶ Выберите функцию ощупывания: нажмите Softkey **ОЩУПЫВАНИЕ ROT**
- ▶ Введите угол разворота „0“, подтвердите клавишей Softkey **УСТ. РАЗВОРОТ ПЛОСК. ОБРАБОТКИ**
- ▶ Завершение функции ощупывания: нажмите клавишу Softkey

Ручное управление и наладка

15.9 Компенсация смещения заготовки посредством трехмерного измерительного щупа

Расчет трехмерного разворота плоскости обработки

Ощупывание 3 позиций позволяет распознать смещение любой наклоненной плоскости. При помощи функции **Ощупывание плоскости** можно распознать это смещение и сохранить его как трехмерный разворот в таблице предустановок.



Обратите внимание на выбор точек ощупывания

Порядок и расположение точек ощупывания определяет, как ЧПУ вычисляет выверку плоскости.

Посредством первых двух точек выбирается выверка главной оси. Вторую точку следует определять в положительном направлении желаемой оси. Положение третьей точки определяет направление вспомогательной оси и оси инструмента. Третью точку следует определять в положительном направлении оси Y желаемой системы координат заготовки.

- 1. точка: находится на главной оси
- 2-я точка: находится на главной оси, в положительном направлении от первой точки
- 3-я точка: находится на вспомогательной оси, в положительном направлении желаемой системы координат заготовки

Опциональный ввод угла отсчета позволяет определить заданное выравнивание ощупываемой плоскости.



- ▶ Выбор функции ощупывания: Нажмите клавишу Softkey **ANTASTEN PL**: ЧПУ отобразит актуальный трехмерный разворот
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи первой точки ощупывания
- ▶ Выбрать при помощи клавиши Softkey направление программы ощупывания
- ▶ **Ощупывание**: нажмите внешнюю кнопку **START**
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи второй точки ощупывания
- ▶ **Ощупывание**: нажмите внешнюю кнопку **START**
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи третьей точки ощупывания
- ▶ **Ощупывание**: нажмите внешнюю кнопку **START**. Система ЧПУ выполнит расчет трехмерного разворота и отобразит значения SPA, SPB и SPC относительно активной системы координат заготовки
- ▶ При необходимости ввести угол отсчета

Активировать трехмерный разворот плоскости обработки



- ▶ Нажать Softkey **НАЗНАЧЕНИЕ ПОВОРОТА**

Сохранить разворот в таблице предустановок

Компенсация смещения заготовки посредством трехмерного измерительного щупа 15.9



- ▶ Нажмите Softkey **РАЗВ.ПЛ.ОБ В ТБЛ.ПРДУСТ**



- ▶ Завершите функцию ощупывания: нажмите клавишу Softkey **КОНЕЦ**


Система ЧПУ сохранит трехмерный разворот плоскости обработки в столбцах SPA, SPB и SPC таблицы предустановок.

Выверка трехмерного разворота плоскости обработки

Если станок имеет две оси вращения и затрагиваемый трехмерный разворот плоскости обработки активен, оси вращения можно выровнять относительно трехмерного разворота при помощи Softkey **ВЫВЕРКА ОСЕЙ ВРАЩЕНИЯ**. При этом наклон плоскости обработки активен для всех режимов работы станка.

После выверки плоскости можно вывернуть главную ось с помощью функции **Ощупывание Rot**.

Отображение трехмерного разворота плоскости обработки

В индикации состояния включается символ  разворота плоскости обработки, когда в точке привязки сохранен трехмерный разворот. ЧПУ перемещается по осям станка в соответствии с трехмерным разворотом.

Сброс трехмерного разворота плоскости обработки

 
 
 
 


- ▶ Выбрать функцию ощупывания: нажать Softkey **ОЩУПЫВАНИЕ PL**
- ▶ Указать для всех углов 0.
- ▶ Нажать Softkey **НАЗНАЧЕНИЕ ПОВОРОТА**
- ▶ Завершить функцию ощупывания: нажать клавишу Softkey **КОНЕЦ**


15.10 Установка точек привязки при помощи трехмерного щупа

Обзор


Функции назначения координат точки привязки на выровненной заготовке выбираются при помощи следующих клавиш Softkey:

Softkey	Функция	Страница
	Назначение координат точки привязки на произвольной оси	588
	Установка угла в качестве точки привязки	589
	Установка центра окружности в качестве точки привязки	591
	Средняя ось в качестве точки привязки Установка средней оси в качестве точки привязки	594

 Установка точки привязки на произвольной оси




- ▶ Выберите функцию ощупывания: нажмите Softkey **ОЩУПЫВАНИЕ POS**
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи точки ощупывания
- ▶ Выберите направление ощупывания и одновременно ось, для которой назначается точка привязки, например, Z в направлении Z – ощупывание: выберите с помощью Softkey
- ▶ Ощупывание: нажмите внешнюю кнопку START
- ▶ **Точка привязки:** введите заданные координаты, нажмите Softkey **УСТ. ТОЧКУ ПРИВЯЗКИ**, смотри "Запись результатов измерения из циклов измерительного щупа в таблицу нулевых точек", Стр. 573
- ▶ Завершение функции ощупывания: нажмите кнопку **END**

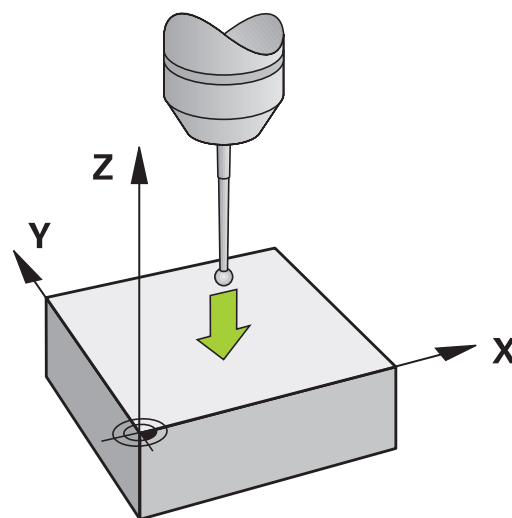


HEIDENHAIN берет на себя ответственность за функции циклов щупа только в том случае, если используется измерительный щуп производства HEIDENHAIN.

Установка точек привязки при помощи трехмерного щупа 15.10

 Угол в качестве точки привязки



- ▶ Выберите функцию ощупывания: нажмите Softkey **ОЩУПЫВАНИЕ P**
- ▶ Переместите измерительный щуп к первой точке измерения на первой кромке заготовки.
- ▶ Выберите направление ощупывания: выбор с помощью клавиши Softkey
- ▶ Ощупывание: нажмите внешнюю кнопку **START**
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи второй точки ощупывания на той же кромке
- ▶ Ощупывание: нажмите внешнюю кнопку **START**
- ▶ Переместите измерительный щуп к первой точке измерения на второй кромке заготовки.
- ▶ Выберите направление ощупывания: выбор с помощью клавиши Softkey
- ▶ Ощупывание: нажмите внешнюю кнопку **START**
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи второй точки ощупывания на той же кромке
- ▶ Ощупывание: нажмите внешнюю кнопку **START**
- ▶ **Точка привязки:** введите обе координаты точки привязки в окно меню, нажимая softkey **УСТ. ТОЧКУ ПРИВЯЗКИ** или смотри ""
- ▶ Завершение функции ощупывания: нажмите Softkey **КОНЕЦ**

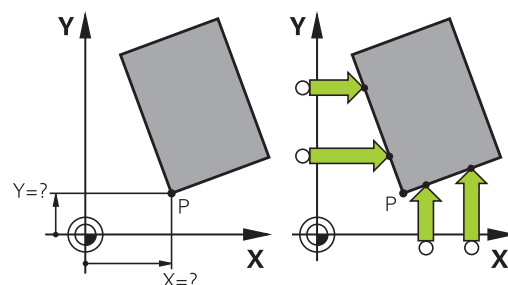

HEIDENHAIN берет на себя ответственность за функции циклов щупа только в том случае, если используется измерительный щуп производства HEIDENHAIN.



Вы также можете определить точку пересечения двух прямых по отверстиям или островам и задать ее в качестве точки привязки. Однако каждая прямая может измеряться только с помощью двух одинаковых функций ощупывания (например, два отверстия).

15.10 Установка точек привязки при помощи трехмерного щупа

Цикл измерения "Угол в качестве точки привязки" определяет угол и точку пересечения двух прямых. Кроме установки точки привязки, вы с помощью цикла также можете активировать разворот плоскости обработки. Кроме того, система ЧПУ имеет две клавиши Softkey, с помощью которых вы сможете выбрать, какую прямую вы будете при этом использовать. С помощью Softkey **ROT 1** вы можете активировать угол первой прямой в качестве разворота плоскости обработки, с помощью Softkey **ROT 2** — угол второй прямой.

Если в цикле требуется активировать разворот плоскости обработки, вы обязательно должны это сделать перед установкой точки привязки. После того, как вы установили точку привязки и записали ее в таблицу нулевых точек или предустановок, клавиши Softkey **ROT 1** и **ROT 2** перестают отображаться.

Установка точек привязки при помощи трехмерного щупа 15.10

Центр окружности в качестве точки привязки

Центры отверстий, круглых карманов, полных цилиндров, цапф, круглых островов и т.п. можно назначать в качестве точек привязки.

Круглый карман:


При ощупывании система ЧПУ снимает размеры внутренней стенки кармана во всех четырех направлениях осей координат.

Для разорванных окружностей (дуг окружностей) направление ощупывания может быть выбрано произвольно.

- ▶ Поместите наконечник щупа приблизительно в центр окружности



- ▶ Выберите функцию ощупывания: выберите Softkey **ОЩУПЫВАНИЕ СС**
- ▶ Выберите направление ощупывания или Softkey для программы автоматического измерения
- ▶ Ощупывание: нажмите внешнюю кнопку **START**. Щуп выполнит измерение внутренней стенки окружности в выбранном направлении. Если вы не используете программу автоматического измерения, этот процесс следует повторить. Центр вы сможете рассчитать после третьей операции ощупывания (рекомендуется выполнять измерение по четырем контактным точкам)
- ▶ Завершите операцию ощупывания, перейдите в меню оценки: нажмите Softkey **ОЦЕНКА**
- ▶ **Точка привязки:** введите обе координаты центра окружности в окне меню, назначьте при помощи Softkey **УСТ. ТОЧКИ ПРИВЯЗКИ** или запишите значения в таблицу (смотри "Запись результатов измерения из циклов измерительного щупа в таблицу нулевых точек", Стр. 573, или смотри "Запись результатов измерения из циклов измерительного щупа в таблицу предустановок", Стр. 574)
- ▶ Завершите функцию ощупывания: нажмите Softkey **ENDE**

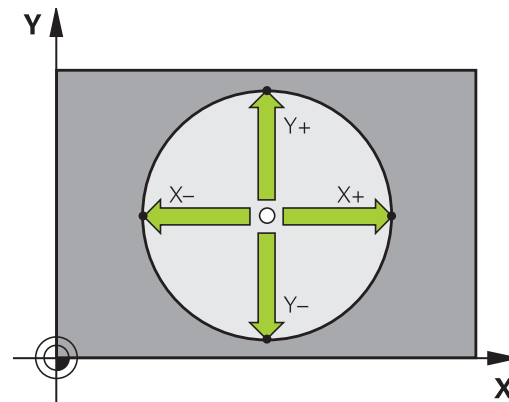

ЧПУ может рассчитать внешнюю или внутреннюю окружность уже по трем точкам измерения, например, в сегментах окружности. Более точные результаты можно получить, проведя измерение окружности по четырем точкам ощупывания. По возможности старайтесь всегда выполнять позиционирование щупа по центру.

15.10 Установка точек привязки при помощи трехмерного щупа

Внешняя окружность:

- ▶ Установите наконечник щупа вблизи первой точки ощупывания вне окружности
- ▶ Выберите направление ощупывания или Softkey для программы автоматического измерения
- ▶ Ощупывание: нажмите внешнюю кнопку START. Если вы не используете программу автоматического измерения, этот процесс следует повторить. Центр вы сможете рассчитать после третьей операции ощупывания (рекомендуется выполнять измерение по четырем контактными точкам)
- ▶ Завершите операцию ощупывания, перейдите в меню оценки: нажмите Softkey **ОЦЕНКА**
- ▶ **Точка привязки:** введите координаты точки привязки, подтвердите с помощью клавиши Softkey **УСТ. ТОЧКИ ПРИВЯЗКИ** или запишите значения в таблицу (смотри "Запись результатов измерения из циклов измерительного щупа в таблицу нулевых точек", Стр. 573, или смотри "Запись результатов измерения из циклов измерительного щупа в таблицу предустановок", Стр. 574)
- ▶ Завершение функции ощупывания: нажмите Softkey **КОНЕЦ**

После ощупывания система ЧПУ отображает текущие координаты центра окружности и радиус окружности PR.

Установка точки привязки по нескольким отверстиям / круглым островам

На второй панели Softkey находится кнопка Softkey, с помощью которой можно установить точку привязки по расположению нескольких отверстий или круглых островов. Вы можете установить точку привязки на пересечении двух или более измеряемых элементов.

 
Выбор функции ощупывания для точки пересечения отверстий/ круглых островов:



- ▶ Выберите функцию ощупывания: нажмите Softkey **ОЩУПЫВАНИЕ CC**




- ▶ Должно быть автоматически выполнено ощупывание отверстия: выбор с помощью клавиши Softkey



- ▶ Должно быть автоматически выполнено ощупывание круглого острова: выбор с помощью клавиши Softkey


Установите щуп примерно в центр отверстия или вблизи первой точки измерения на круглом острове. После нажатия внешней кнопки NC-СТАРТ система ЧПУ автоматически ощупывает точки окружности.

Затем переместите измерительный щуп к следующему отверстию и выполните его ощупывание таким же образом. Следует повторить эту операцию до тех пор, пока не будут ощупаны все отверстия для определения точки привязки.

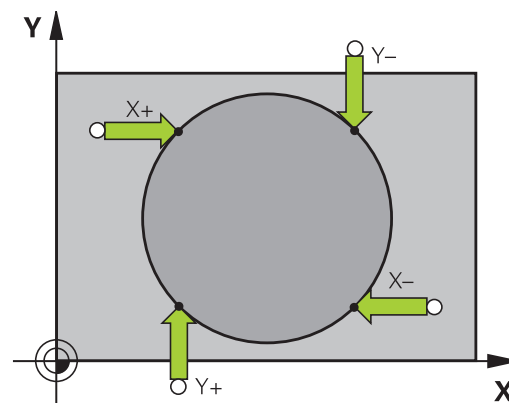

Установка точек привязки при помощи трехмерного щупа 15.10

 
Установка точки привязки в точке пересечения нескольких отверстий:





- ▶ Предварительно установите измерительный щуп приблизительно в центре отверстия
- ▶ Отверстие будет измеряться автоматически: определите с помощью Softkey
- ▶ Ощупывание: нажмите внешнюю кнопку START. Щуп измеряет окружность автоматически
- ▶ Повторите операцию для остальных элементов
- ▶ Завершите операцию ощупывания, перейдите в меню оценки: нажмите Softkey **ОЦЕНКА**
- ▶ **Точка привязки:** введите обе координаты центра окружности в окне меню, назначьте при помощи Softkey **УСТ. ТОЧКИ ПРИВЯЗКИ** или запишите значения в таблицу (смотри "Запись результатов измерения из циклов измерительного щупа в таблицу нулевых точек", Стр. 573, или смотри "Запись результатов измерения из циклов измерительного щупа в таблицу предустановок", Стр. 574)
- ▶ Завершите функцию ощупывания: нажмите Softkey **ENDE**

15.10 Установка точек привязки при помощи трехмерного щупа

 Средняя ось в качестве точки привязки



- ▶ Выбор функции ощупывания: нажмите Softkey **ОЩУПЫВАНИЕ CL**
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи первой точки ощупывания
- ▶ Выберите направление ощупывания с помощью Softkey
- ▶ Ощупывание: нажмите кнопку NC-Start
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи второй точки ощупывания
- ▶ Ощупывание: нажмите кнопку NC-Start
- ▶ **Точка привязки:** введите координаты точки привязки в окне меню, назначьте при помощи Softkey **УСТ. ТОЧКИ ПРИВЯЗКИ**, или запишите значение в таблицу (смотри "Запись результатов измерения из циклов измерительного щупа в таблицу нулевых точек", Стр. 573, или смотри "Запись результатов измерения из циклов измерительного щупа в таблицу предустановок", Стр. 574.
- ▶ **Завершение функции ощупывания:** нажмите кнопку **КОНЕЦ**

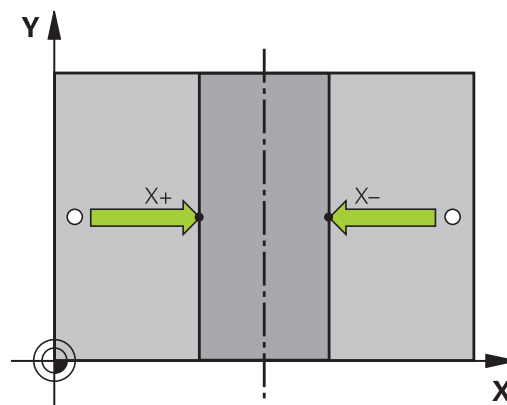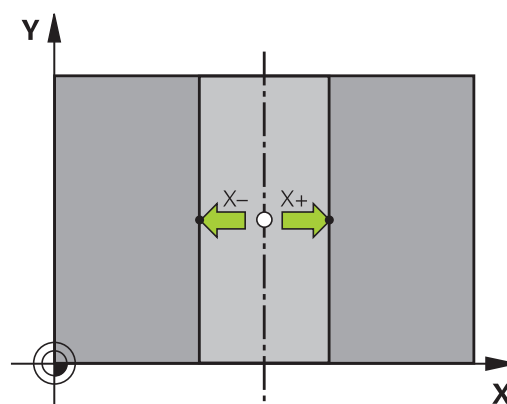

Когда вы определили вторую точку ощупывания, вы можете в меню оценки изменить направление средней оси. С помощью клавиш Softkey можно выбрать, следует ли задать точку привязки или нулевую точку на главной оси, вспомогательной оси или оси инструмента. Это может потребоваться, например, если вам нужно сохранить полученную позицию на главной и вспомогательной оси.

Измерение заготовок с помощью трехмерного измерительного щупа

Измерительный щуп можно также использовать в режимах работы **Ручное управление** и **Эл. маховичок** для выполнения простых измерений на заготовке. Для более сложных задач измерения предлагается множество программируемых измерительных циклов (см. руководство пользователя "Циклы", глава 16, "Автоматический контроль заготовок"). С помощью трехмерного измерительного щупа оператор определяет:

- координаты позиции и на их основе
- размеры и углы заготовки

Определение координаты позиции на выровненной заготовке



 
- ▶ Выберите функцию ощупывания: нажмите Softkey **ОЩУПЫВАНИЕ POS**
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи точки ощупывания
- ▶ Выберите направление ощупывания и одновременно ось, к которой должна относиться координата: выберите соответствующую клавишу Softkey.
- ▶ Запустите операцию ощупывания: нажмите внешнюю кнопку START

Система ЧПУ отобразит координату точки ощупывания как точку привязки.


Определение координат угловой точки на плоскости обработки

Определение координат угловой точки: смотри "Угол в качестве точки привязки", Стр. 589. Система ЧПУ отображает координаты угла, прошедшего ощупывание, как точку привязки.

Определение размеров заготовки



- ▶ Выберите функцию ощупывания: нажмите Softkey **ОЩУПЫВАНИЕ POS**
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи первой точки ощупывания A
- ▶ Выберите направление ощупывания с помощью Softkey
- ▶ Ощупывание: нажмите внешнюю кнопку **START**
- ▶ Запишите указанное в качестве точки привязки значение (только в том случае, если заданная ранее точка привязки остается действительной)
- ▶ Точка привязки: введите „0“
- ▶ Прервите диалог: нажмите клавишу **END**
- ▶ Повторный выбор функции ощупывания: нажмите Softkey **ОЩУПЫВАНИЕ POS**
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи второй точки ощупывания B
- ▶ Выберите направление ощупывания с помощью Softkey: та же ось, но направление, противоположное тому, которое было задано при первом ощупывании.
- ▶ Ощупывание: нажмите внешнюю кнопку **START**

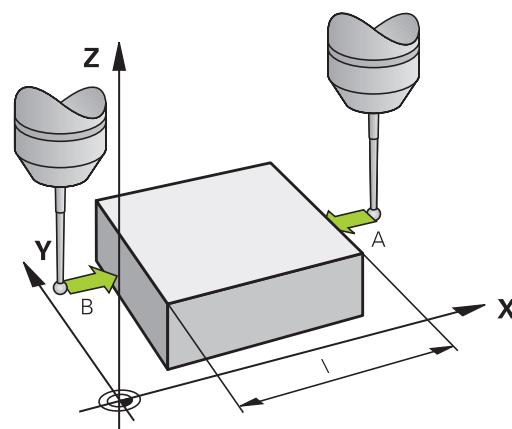

В индикации точки привязки указано расстояние между двумя точками на оси координат.

Снова назначьте для индикации позиции значения, действовавшие до измерения длины

- ▶ Выберите функцию ощупывания: нажмите Softkey **ОЩУПЫВАНИЕ POS**
- ▶ Выполните повторное ощупывание в первой точке ощупывания
- ▶ Назначьте для точки привязки записанное значение
- ▶ Прервите диалог: нажмите клавишу **END**

Измерение угла

С помощью трехмерного измерительного щупа можно определить угол на плоскости обработки. Измеряется

- угол между опорной осью угла и кромкой заготовки или
- угол между двумя кромками


Измеренный угол отображается в виде значения, составляющего не более 90°.

Установка точек привязки при помощи трехмерного щупа 15.10

Определение угла между опорной осью угла и кромкой заготовки




- ▶ Выберите функцию ощупывания: нажмите Softkey **ОЩУПЫВАНИЕ ROT**
- ▶ Угол разворота: запишите отображаемый угол поворота, если впоследствии захотите восстановить выполненный ранее разворот плоскости обработки
- ▶ Выполните разворот плоскости обработки по стороне, используемой для сравнения смотри "Компенсация смещения заготовки посредством трехмерного измерительного щупа", Стр. 582
- ▶ С помощью Softkey **ОЩУПЫВАНИЕ ROT** выведите индикацию угла между опорной осью угла и кромкой заготовки в качестве угла разворота
- ▶ Отмените разворот плоскости обработки или восстановите первоначальный разворот плоскости обработки
- ▶ Назначьте для угла разворота записанное значение

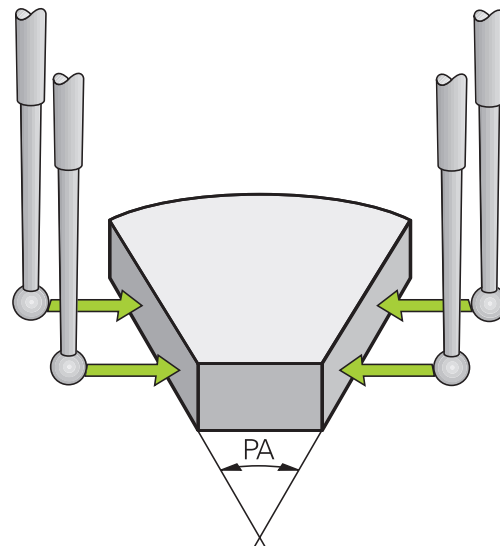

Определение угла между двумя кромками заготовки

- ▶ Выберите функцию ощупывания: нажмите Softkey **ОЩУПЫВАНИЕ ROT**
- ▶ Угол разворота: запишите указанный угол разворота, если впоследствии захотите восстановить выполненный ранее разворот плоскости обработки
- ▶ Выполните разворот плоскости обработки для первой стороны смотри "Компенсация смещения заготовки посредством трехмерного измерительного щупа", Стр. 582
- ▶ Ощупывание второй стороны производится как же, как при развороте плоскости обработки, не задавайте для угла разворота значение, равное 0!
- ▶ С помощью Softkey **ОЩУПЫВАНИЕ ROT** отобразите угол PA между кромками заготовки как угол разворота
- ▶ Отмените разворот плоскости обработки или восстановите первоначальный разворот плоскости обработки: задайте для угла разворота записанное значение

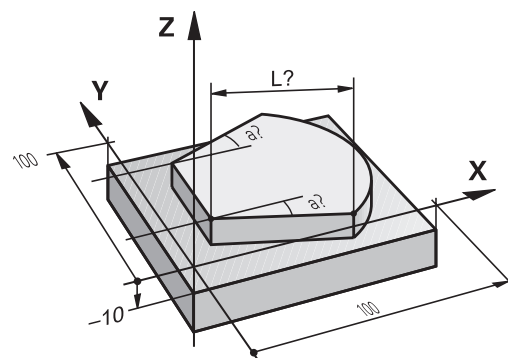


15.11 Наклон плоскости обработки (номер опции #8)

Применение, принцип работы



Функции для наклона плоскости обработки должны быть адаптированы производителем станков к конкретной системе ЧПУ и станку. При наличии определенных поворотных головок (поворотных столов) производитель станка устанавливает, как система ЧПУ интерпретирует запрограммированные в цикле углы: как координаты осей вращения или как угловые компоненты наклонной плоскости. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

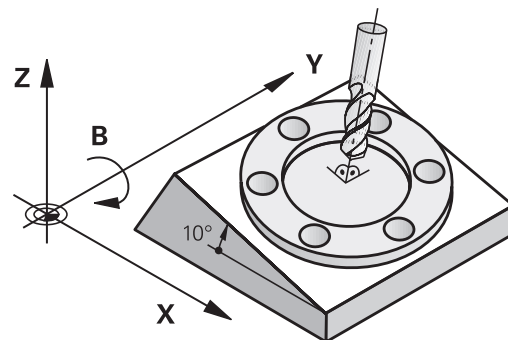

Система ЧПУ поддерживает наклон плоскостей обработки на станках с поворотными головками и поворотными столами. Типичным примером применения, например, являются наклонные отверстия или контуры, расположенные в пространстве под наклоном. При этом плоскость обработки всегда наклоняется вокруг активной нулевой точки. Обычно процесс обработки программируется на главной плоскости (например, плоскости XY), но выполняется на той плоскости, которая была наклонена к главной плоскости.

Для наклона плоскости обработки в распоряжении имеется три функции:

- Разворот в ручном режиме и в режиме эл. маховичка с помощью клавиши Softkey **3D ROT** смотри "Активация наклона в ручном режиме", Стр. 601
- Управляемый наклон, цикл **19 ПЛОСКОСТЬ ОБРАБОТКИ** в программе обработки (см. руководство пользователя по циклам, цикл 19 ПЛОСКОСТЬ ОБРАБОТКИ)
- Управляемый наклон, **PLANE**-функция в программе обработки смотри "Функция PLANE: наклон плоскости обработки (номер опции #8)", Стр. 453

Функции ЧПУ для "Наклона плоскости обработки" - это функции преобразования координат. При этом плоскость обработки всегда располагается перпендикулярно направлению оси инструмента.

Наклон плоскости обработки (номер опции #8) 15.11

При наклоне плоскости обработки ЧПУ, как правило, различает два типа станков:

■ Станок с поворотным столом

- Вы должны поместить заготовку в требуемое положение обработки путем позиционирования поворотного стола, например, при помощи кадра L.
- Положение преобразуемой оси инструмента по отношению к фиксированной системе координат станка **не изменяется**. Если оператор поворачивает стол, т.е. заготовку, например, на 90° , система координат **не** поворачивается вместе с ним. Если в режиме ручного управления будет нажата клавиша управления осями Z+, инструмент переместится в направлении Z+
- ЧПУ учитывает для расчета преобразованной системы координат только механически обусловленные смещения соответствующего поворотного стола – так называемые “трансляционные” участки

■ Станок с поворотной головкой

- Вы должны поместить заготовку в требуемое положение обработки путем позиционирования поворотного стола, например, при помощи кадра L
- Положение наклоненной (преобразованной) оси инструмента изменяется относительно фиксированной системы координат станка: если оператор поворачивает головку станка, т.е. инструмент, например, по оси B на $+90^\circ$, система координат поворачивается вместе с ней. Если в режиме ручного управления будет нажата клавиша управления осями Z+, инструмент переместится в направлении X+ фиксированной системы координат станка
- ЧПУ учитывает для расчета преобразованной системы координат только механически обусловленные смещения данного поворотного стола (так называемые „трансляционные“ участки) и смещения, возникшие из-за наклона инструмента (трехмерная поправка на длину инструмента)



ЧПУ поддерживает наклон плоскости обработки только с помощью оси шпинделя Z.

Ручное управление и наладка

15.11 Наклон плоскости обработки (номер опции #8)

Подвод к референтным меткам при наклонных осях

Система ЧПУ автоматически активирует наклон плоскости обработки, если данная функция была активна при выключении системы управления. Затем ЧПУ перемещает оси при активации кнопки направления оси, в наклонной системе координат. Позиционируйте инструмент таким образом, чтобы при последующем пересечении референтных меток не могло произойти столкновения. Для пересечения референтных меток должна быть деактивирована функция "Наклон плоскости обработки", смотри "Активация наклона в ручном режиме", Стр. 601.



Внимание опасность столкновения!

Обратите внимание на то, чтобы функция "Наклон плоскости обработки" была активна в режиме работы "Ручное управление" и фактический угол оси наклона был занесен в поле меню.

Перед пересечением реф. метки следует деактивировать функцию "Наклон плоскости обработки". Следите за тем, чтобы не возникало столкновений. При необходимости заранее отведите инструмент в сторону.

Индикация положения в наклонной системе

 
Указанные в поле состояния позиции (**ЗАДАННАЯ** и **ФАКТИЧЕСКАЯ**) относятся к наклонной системе координат.

Ограничения при наклоне плоскости обработки

- Функция "Присвоение фактической позиции" не допускается, если активна функция "Наклон плоскости обработки"
- PLC-позиционирование (определяется производителем станков) не разрешено

Наклон плоскости обработки (номер опции #8) 15.11


Активация наклона в ручном режиме



- ▶ Выбор наклона в ручном режиме: нажмите Softkey **3D ROT**



 - ▶ Установите курсор с помощью клавиш со стрелками на пункт меню **Ручное управление**



- ▶ Активация поворота в ручном режиме: нажмите Softkey **АКТИВЕН**




- ▶ Установите подсвеченное поле на желаемую ось вращения с помощью клавиши со стрелкой

- ▶ Введите угол поворота



- ▶ Завершите ввод кнопкой **END**

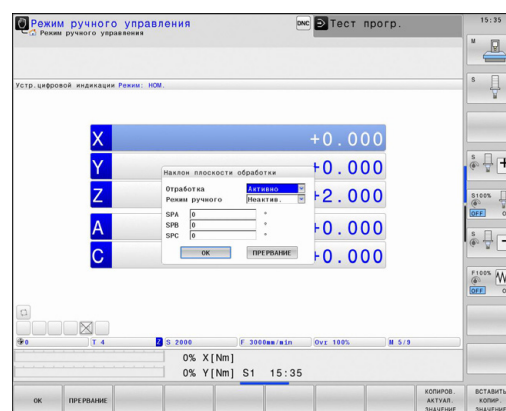

Если функция "Наклон плоскости обработки" активна, и система ЧПУ перемещает оси станка в соответствии с наклонными осями, в индикации состояния загорается символ



Если функция "Наклон плоскости обработки" для режима "Отработка программы" установлена оператором в положение "Активно", введенный в меню угол наклона действует с первого кадра программы обработки, предназначенной для выполнения. Если в программе обработки используется цикл **19 ПЛОСКОСТЬ ОБРАБОТКИ** или функция **PLANE**, действуют определенные в них значения углов. Значения углов, записанные в меню, перезаписываются вызванными значениями.

Деактивация наклона в ручном режиме

Для деактивации установите в меню **Наклон плоскости обработки** нужные режимы в положение "Неактивно".

Программируемый сброс при помощи **PLANE RESET** происходит в отработке программы, но не в ручном режиме.

Ручное управление и наладка

15.11 Наклон плоскости обработки (номер опции #8)

 
Установка активного направления оси инструмента в качестве активного направления обработки



Данная функция должна быть активирована производителем станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

С помощью этой функции можно в режимах "Ручное управление" и "Эл. маховичок" перемещать инструмент, используя внешние клавиши направления или маховичок в направлении, указываемом осью инструмента в данный момент. Используйте эту функцию, если


- необходимо вывести инструмент из материала во время прерывания программы в 5-осевой программе в направлении оси инструмента
- необходимо выполнить обработку с помощью установленного инструмента, используя маховичок или внешние клавиши направления в режиме ручного управления



- ▶ Выбор наклона в ручном режиме: нажмите Softkey 3D ROT



 - ▶ Установите курсор с помощью клавиш со стрелками на пункт меню **Ручное управление**





- ▶ Активируйте активное направление оси инструмента как активное направление обработки: нажмите Softkey **ОСЬ ИНСТРУМЕНТА**



- ▶ Завершите ввод: кнопкой END


Для деактивации установите в меню "Наклон плоскости обработки" пункт меню **Ручное управление** в положение "Неактивно".

Если функция **Перемещение в направлении оси инструмента** активна, в индикации состояния включается символ .

символ .



Эта функция также есть в наличии, когда оператор прерывает выполнение программы и намерен перемещать оси в ручном режиме.

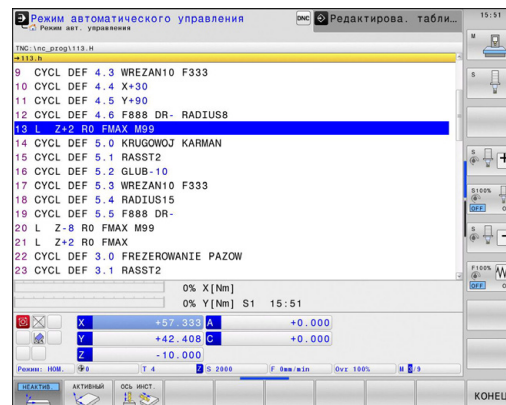

Установка точки привязки в наклоненной системе

После позиционирования оси вращения оператор назначает точку привязки так же, как при работе с ненаклоненной системой. Процедура работы ЧПУ при установке точки привязки зависит при этом от настройки машинного параметра **CfgPresetSettings/chkTiltingAxes**:

- **chkTiltingAxes: On** Система ЧПУ проверяет при активной наклонной плоскости обработки, совпадают ли текущие координаты осей вращения с определенными оператором углами поворота (3D ROT-меню) при установке точки привязки на осях X, Y и Z. Если функция наклона плоскости обработки неактивна, ЧПУ проверяет, находятся ли оси вращения в 0° (фактические позиции). Если эти позиции не совпадают, ЧПУ выдает сообщение об ошибке.
- **chkTiltingAxes: Off** ЧПУ не проверяет, совпадают ли текущие координаты осей вращения (фактические позиции) с определенными оператором углами наклона.



Внимание опасность столкновения!

Точку привязки всегда следует устанавливать на всех трех главных осях.

16

**Позиционирование
с ручным вводом
данных**

Позиционирование с ручным вводом данных

16.1 Программирование и обработка простых программ

16.1 Программирование и обработка простых программ

Для простых видов обработки или предварительного позиционирования инструмента предназначен режим работы **Позиционирование с ручным вводом данных**. В нем можно ввести и напрямую выполнить короткую программу в формате программирования открытым текстом HEIDENHAIN или в формате DIN/ISO. Можно также вызывать циклы ЧПУ. Программа хранится в памяти в файле \$MDI. При **позиционировании с ручным вводом данных** можно активировать дополнительную индикацию состояния.

Позиционирование с ручным вводом данных



Ограничения

В режиме работы MDI отсутствуют следующие функции:

- Программирование свободного контура FK
- Повторы частей программ
- Подпрограммы
- Коррекция траектории RL и RR
- Графика при программировании
- Вызов программы **PGM CALL**
- Графика при программировании



- ▶ Выберите режим работы **Позиционирование с ручным вводом данных**. Программирование файла \$MDI произвольным образом




- ▶ Запуск программы: Внешняя кнопка СТАРТ

Программирование и обработка простых программ 16.1

Пример 1

В отдельной заготовке должно быть предусмотрено отверстие глубиной 20 мм. После зажима заготовки, выверки и назначения координат точки привязки можно запрограммировать и проделать отверстие с помощью нескольких строк программы.

Сначала выполняется предпозиционирование инструмента с помощью кадров прямых над заготовкой и позиционирование на безопасное расстояние в 5 мм над отверстием. Затем проделывается отверстие с помощью цикла **200 СВЕРЛЕНИЕ**.

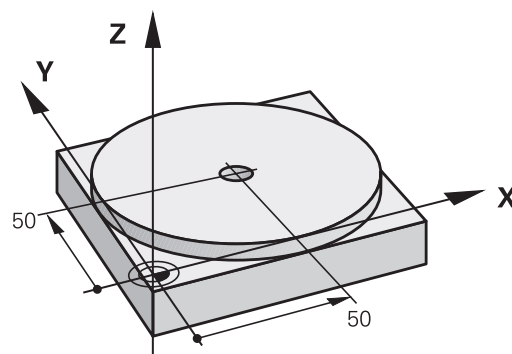

0 BEGIN PGM \$MDI MM	
1 TOOL CALL 1 Z S2000	Вызов инструмента: ось инструмента Z, Частота вращения шпинделя 2000 об/мин
2 L Z+200 R0 FMAX	Вывод инструмента из материала (F MAX = ускоренный ход)
3 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3	Позиционирование инструмента с F MAX над отверстием, включение шпинделя
	Позиционирование инструмента при помощи F MAX над отверстием,
4 CYCL DEF 200 СВЕРЛЕНИЕ	Задание цикла СВЕРЛЕНИЕ
Q200=5 ;BEZOPASN.RASSTOYANIE	Безопасное расстояние инструмента над отверстием
Q201=-15 ;GLUBINA	Глубина отверстия (знак числа=направление работы)
Q206=250 ;PODACHA NA WREZANJE	Подача при сверлении
Q202=5 ;GLUBINA WREZANJA	Глубина каждой подачи перед отводом
Q210=0 ;WYDER. WREMENI WWER.	Время выдержки после каждого выхода из материала в секундах
Q203=-10 ;KOORD. POVERHNNOSTI	Координата поверхности заготовки
Q204=20 ;2-YE BEZOP.RASSTOJ.	Безопасное расстояние инструмента над отверстием
Q211=0.2 ;WYDER. WREMENI WNIZU	Время выдержки на дне отверстия в секундах
Q395=0 ;DEPTH REFERENCE	Глубина относительно вершины инструмента или цилиндрической части инструмента
5 CYCL CALL	Вызов цикла СВЕРЛЕНИЕ
6 L Z+200 R0 FMAX M2	Отвод инструмента
7 END PGM \$MDI MM	Конец программы

Функция прямых: смотри "Прямая L", Стр. 232

Цикл СВЕРЛЕНИЕ: см. руководство пользователя "Циклы", цикл 200 СВЕРЛЕНИЕ.

Позиционирование с ручным вводом данных

16.1 Программирование и обработка простых программ

Пример 2: компенсация смещения заготовки в станках с круглым столом

- ▶ Выполнить разворот плоскости обработки с помощью трехмерного измерительного щупа. "Компенсация смещения заготовки посредством трехмерного измерительного щупа "
- ▶ Запомните угол разворота и отмените разворот плоскости обработки



- ▶ Выбрать режим работы **Позиционирование с ручным вводом данных**



- ▶ Выбрать ось круглого стола, ввести помеченные угол поворота и подачу например, **L C+2.561 F50**



- ▶ Завершите ввод



- ▶ Нажмите внешнюю кнопку START: разворот будет устранен поворотом круглого стола

Сохранение или удаление данных из \$MDI

Файл \$MDI используется, как правило, для коротких и временных программ. Если программа, тем не менее, должна быть сохранена в памяти, следует выполнить действия, перечисленные ниже.



- ▶ Выберите режим работы **Программирование**



- ▶ Вызов управления файлами: нажать клавишу **PGM MGT**.



 
- ▶ Выделите файл **\$MDI**



- ▶ Копирование файла: нажмите Softkey **КОПИРОВАТЬ**

ЦЕЛЕВОЙ ФАЙЛ =

- ▶ Введите имя, под которым будут сохранены актуальные данные файла \$MDI, например, **СВЕРЛЕНИЕ**.



- ▶ Softkey **ОК** набрать



- ▶ Выход из управления файлами: Softkey **КОНЕЦ**

Дополнительная информация: смотри "Копирование отдельного файла", Стр. 127.

17

**Тест программы
и отработка
программы**

Тест программы и отработка программы

17.1 Графики

17.1 Графики

Применение

В режимах **Покадровое выполнение программы** и **Выполнение программы в автоматическом режиме** и в режиме **Тест программы** система ЧПУ графически моделирует обработку.

ЧПУ выводит следующие виды отображения:

- Вид сверху
- Изображение в 3 плоскостях
- 3D-изображение



В режиме работы **Тест программы**, помимо этого, доступна 3D-линейная графика.

Графика ЧПУ соответствует изображению определенной заготовки, обрабатываемой цилиндрическим инструментом.

В случае активной таблицы инструментов система ЧПУ дополнительно учитывает записи в столбцах LCUTS, T-ANGLE и R2.

При использовании **настройки графики "Тип модели 3D"** вы также видите в режиме точения режущие вставки токарных инструментов из **toolturn.trn**.

Система ЧПУ не отображает графику, если

- текущая программа не содержит действующего определения заготовки
- не выбрана ни одна программа
- при определении заготовки с помощью подпрограммы кадр BLK-FORM еще не отработан



Программы с пятиосевой или наклонной обработкой могут уменьшить скорость моделирования. Посредством MOD-меню **Настройки графики** вы можете снизить уровень **качества модели** и тем самым повысить скорость моделирования.

Настройка скорости выполнения теста программы



Последняя настроенная скорость остается активной до перерыва в электроснабжении. После включения системы управления скорость установлена на FMAX.

После запуска программы ЧПУ отображает следующие клавиши Softkey, при помощи которых можно настроить скорость моделирования:

Экранная клавиша

Функции



Тестирование программы с той же скоростью, с которой она будет обрабатываться (с учетом запрограммированных подач)



Пошаговое увеличение скорости моделирования



Пошаговое уменьшение скорости моделирования



Выполнение тестирования с максимально возможной скоростью (базовая настройка)

Вы можете настроить скорость моделирования и перед запуском выполнения программы:



- ▶ Выберите функции настройки скорости моделирования



 

 
- ▶ Выберите желаемую функцию при помощи клавиши Softkey, например, пошаговое увеличение скорости моделирования

Тест программы и отработка программы

17.1 Графики

Обзор: виды




В режимах **Покадровое выполнение программы** и **Выполнение программы в автоматическом режиме** и в режиме **Тест программы** система ЧПУ отображает следующие клавиши Softkey.

Экранная клавиша	Вид
	Горизонтальная проекция
	Изображение в 3 плоскостях
	3D-изображение



Расположение клавиш Softkey зависит от выбранного режима работы.

Режим **Тест программы** дополнительно предлагает следующие виды отображения:

Экранная клавиша	Вид
	Объемное изображение
	Объемное изображение и пути инструмента
	Пути инструмента

Ограничение во время выполнения программы

 


Результат моделирования может быть ошибочным, если процессор ЧПУ уже загружен сложными задачами обработки.



Трехмерное изображение

Выбор трехмерного изображения:

С помощью трехмерного изображения высокого разрешения вы можете детально представить поверхность обрабатываемой заготовки. Благодаря виртуальному источнику света система ЧПУ создает реалистичное представление света и тени.




- ▶ нажмите Softkey "Трехмерное изображение"

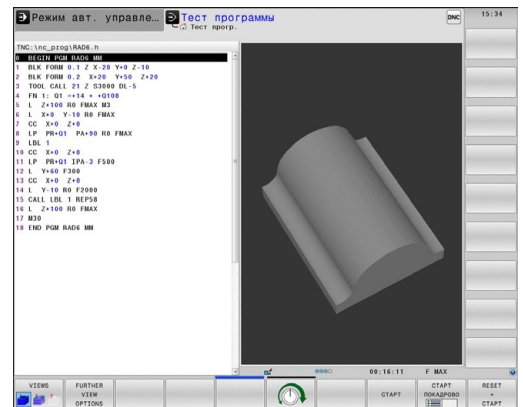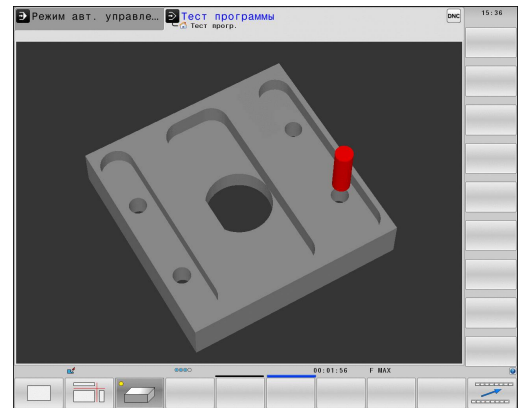

Тест программы и отработка программы

17.1 Графики


 
Трехмерное изображение: поворот, увеличение/уменьшение и смещение





- ▶ Выберите функции для поворота и увеличения/уменьшения: ЧПУ отобразит следующие клавиши Softkey

**Клавиши
Softkey**

  Функция



  
Поворот изображения по вертикальной оси с шагом = 5°



Поворот изображения по горизонтальной оси с шагом = 5°



 Пошаговое увеличение изображения



Пошаговое уменьшение изображения



Вернуть вид к исходному размеру и углу



- ▶ Переключите панель Softkey дальше

**Клавиши
Softkey**

 
Функция



Смещение изображения вверх и вниз



Смещение изображения влево и вправо



Вернуть вид к исходному размеру и углу

Отображение графики также можно изменить с помощью мыши. В вашем распоряжении находятся следующие функции:




- ▶ Трехмерное вращение изображаемой модели: перемещайте мышь, удерживая нажатой ее правую кнопку. При одновременном нажатии клавиши смены регистра (Shift), можно повернуть модель только горизонтально или вертикально.
- ▶ Перемещение изображаемой модели: перемещайте мышь, удерживая нажатой ее среднюю кнопку или колесико. При одновременном нажатии клавиши смены регистра (Shift), можно перемещать модель только горизонтально или вертикально.
- ▶ Для увеличения определенной области: выбрать область, удерживая нажатой левую кнопку мыши. После того, как левая кнопка мыши будет отпущена, ЧПУ увеличит выделенную область детали.
- ▶ Для быстрого увеличения или уменьшения любой области: покрутить колесико мыши вперед или назад.
- ▶ Для возврата в стандартный вид: удерживая нажатой клавишу смены регистра (Shift) дважды нажать правую клавишу мыши. Если нажимать только правую кнопку мыши, не нажимая Shift, угол вращения сохранится.

Тест программы и обработка программы


 
 
 
 

17.1 Графики

Трехмерное изображение в режиме "Тест программы"

Режим Тест программы дополнительно предлагает следующие виды отображения:

Клавиши Softkey	Функция
	Объемное изображение
	Объемное изображение и пути инструмента
	Пути инструмента

Режим Тест программы дополнительно предлагает следующие функции:

Клавиши Softkey	Функция
	Вызов рамок заготовки
	Выдвижение кромок заготовки
	Показ заготовки прозрачной
	Показ конечных точек путей инструмента
	Показ номеров кадров путей инструмента
	Показать заготовки цветной






Помните о том, что объем функций зависит от настроенного качества модели. Выберите качество модели в MOD-функции **Настройки графики**.



За счет показа путей инструмента можно отображать запрограммированные системой ЧПУ перемещения в пространстве. Для быстрого распознавания деталей имеется высокопроизводительная функция масштабирования.



Во избежание появления нежелательных следов обработки на заготовке особенно важно проверять внешние программы на отсутствие ошибок с помощью показа путей инструмента еще до начала обработки. Такие следы обработки возникают, например, если точки неправильно выдаются постпроцессором.

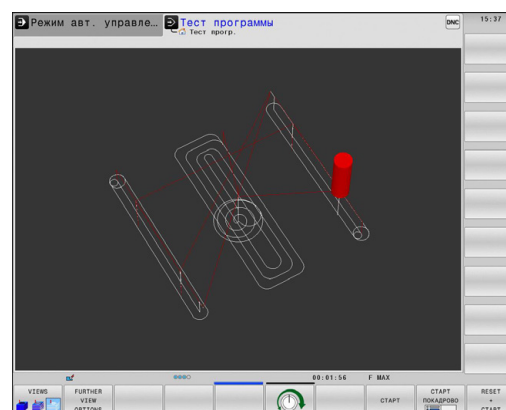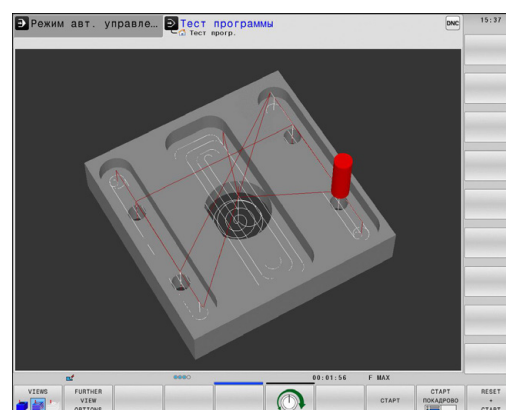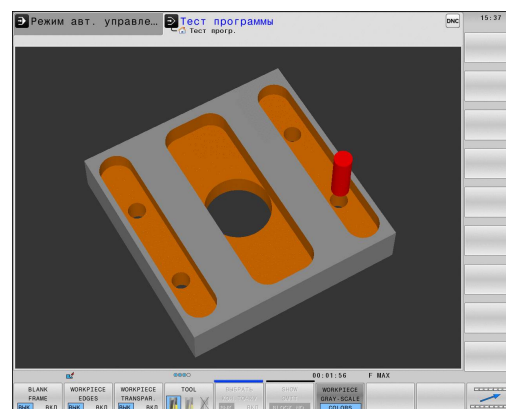Перемещения на ускоренном ходу система ЧПУ отображает красным цветом.






Вид сверху

Выбор вида сверху в режиме работы **Тест программы**:

-  ▶ Нажать Softkey **FURTHER VIEW OPTIONS**
-  ▶ Нажмите Softkey "Вид сверху"

Выбор вида сверху в режимах работы **покадровая отработка программы** и **автоматический режим работы**:

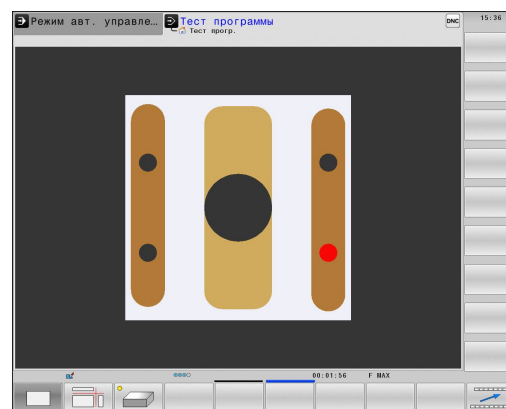

-  ▶ Нажмите Softkey **ГРАФИКА**
-  ▶ Нажмите Softkey "Вид сверху"





Изображение в 3 плоскостях


На рисунке показаны три плоскости сечения и одна 3D-модель, как на техническом чертеже.

Отображение в трех плоскостях в режиме работы **тест программы**:

-  ▶ Нажать Softkey **FURTHER VIEW OPTIONS**
-  ▶ Нажмите клавишу Softkey "Изображение в 3 плоскостях"

Выбор отображения в трех плоскостях в режимах работы **покадровая отработка программы** и **автоматический режим работы**:


-  ▶ Нажать Softkey **FURTHER VIEW OPTIONS**
-  ▶ Нажмите клавишу Softkey "Изображение в 3 плоскостях"

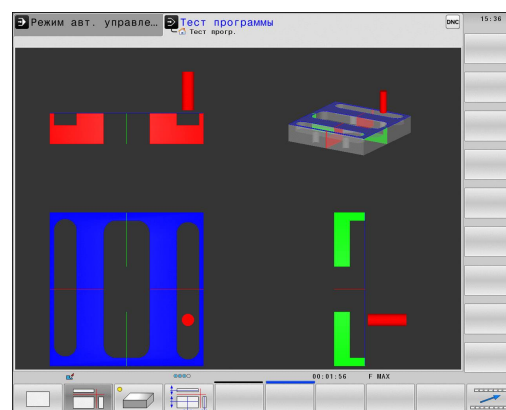

Тест программы и обработка программы

17.1 Графики


 
Перемещение плоскостей сечения





- ▶ Выберите функции для смещения плоскости сечения: ЧПУ отобразит следующие клавиши Softkey

Клавиши Softkey

  Функция



  Сместите вертикальную плоскость резания вправо или влево



Сместите вертикальную плоскость резания вперед или назад

 


Сместите горизонтальную плоскость резания вверх или вниз

Положение плоскости сечения отображается во время перемещения на 3D-модели.

Базовая настройка плоскости сечения выбрана так, что на плоскости обработки она находится в центре заготовки, а по оси инструмента – на верхней кромке заготовки.

Приведите плоскости сечения в исходное положение:




- ▶ Выберите функцию возврата плоскостей сечения к исходному состоянию

Воспроизведение графического моделирования

Графическое моделирование программы обработки можно проводить так часто, как это необходимо. Для этого можно восстановить предыдущее изображение заготовки.

**Экранная
клавиша**

 Функция




Показ необработанной заготовки

Изображение инструмента


Независимо от режима работы можно задать отображение инструмента во время моделирования.

**Экранная
клавиша**

 Функция



 Выполнение программы в автоматическом режиме / Покадровое выполнение программы



Тест программы

Тест программы и отработка программы

17.1 Графики

Определение времени обработки


Время обработки в режиме теста программы:

Управление выполняет расчет времени движений инструмента и отображает это время в качестве времени обработки в тесте программы. При этом управление учитывает движения подачи и время выдержки.

Время, полученное в результате вычислений управления только условно подходит для расчета времени производства, поскольку не учитывает равход времени, зависящий от станка (например, на замену инструмента).



Отображаемое время обработки программ при помощи Токарная обработка/Фрезерование в режиме модуляции не соответствует фактическому времени обработки.

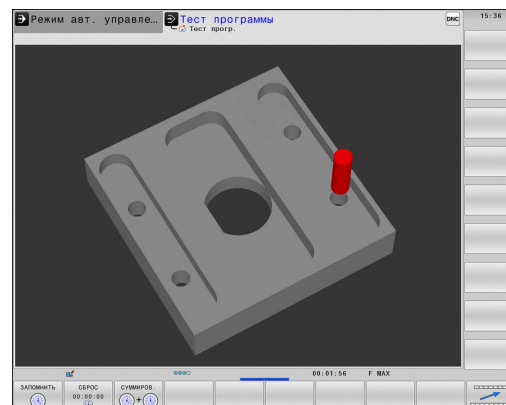

Время отработки в режимах работы станка

Индикация времени с момента запуска программы до конца программы. При прерывании время останавливается.

 
Выбор функции секундомера



- ▶ Переключайте панель Softkey до тех пор, пока не появится Softkey для выбора функций секундомера




- ▶ Выберите функции секундомера



- ▶ Выберите желаемую функцию при помощи клавиши Softkey, например, сохранить показанное время

Экранная клавиша

 Функции секундомера



Сохранение показанного времени в памяти



Отображение суммы сохраненного в памяти и показанного времени



Сброс показанного времени

17.2 Отображение заготовки в рабочем пространстве


Применение


В режиме работы **Тест программы** можно при помощи графики проверять положение заготовки или точки привязки в рабочем пространстве станка, а также активировать контроль рабочего пространства в режиме работы **тест программы**: для этого следует нажать клавишу Softkey **ЗАГОТОВКА В РАБОЧЕМ ПРОСТРАН.** Softkey **КОНТРОЛЬ КОН.ВЫК.ПО** (вторая панель клавиш Softkey) позволяет активировать и деактивировать функцию.

Следующий прозрачный параллелепипед изображает заготовку, размеры которой находятся в таблице **BLK FORM**. ЧПУ берет размеры из определения заготовки, заданного в выбранной программе. Параллелепипед заготовки определяет систему координат ввода, нулевая точка которой находится внутри параллелепипеда области перемещения.

Местонахождение заготовки в пределах в рабочего пространства, как правило, несущественно для теста программы. Если однако, активируется контроль рабочего пространства, то следует так смещать заготовку "графически", чтобы лежала она в пределах рабочего пространства. Используйте для этого клавиши Softkey, приведенные в таблице.

Кроме того, можно активировать действующую точку привязки для режима работы **Тест программы** (см. приведенную далее таблицу).

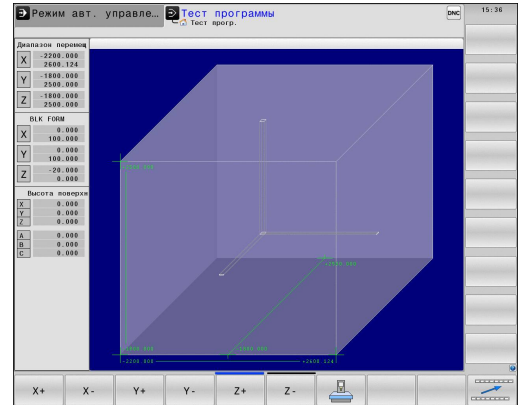

Клавиши Softkey	Функция
X+ X-	Смещение заготовки в положительном/отрицательном направлении по оси X
Y+ Y-	Смещение заготовки в положительном/отрицательном направлении по оси Y
Z+ Z-	Смещение заготовки в положительном/отрицательном направлении по оси Z
	Отобразить заготовку относительно заданной точки привязки
Контроль кон. вык. по	Включение или выключение функции контроля



Учитывайте, что и при **BLK FORM CYLINDER** в рабочем пространстве в качестве заготовки отображается параллелепипед.

При использовании **BLK FORM ROTATION** в рабочем пространстве не отображается никакая заготовка.

Тест программы и отработка программы


17.3 Функции индикации программы

17.3 Функции индикации программы


Обзор

В режимах Покадровое выполнение программы и Выполнение программы в автоматическом режиме ЧПУ отображает клавиши Softkey, с помощью которых программу обработки можно выводить на дисплей постранично:

Экранная клавиша	функции
------------------	---------

 

 Переход на предыдущую страницу программы, отображаемую на дисплее



Переход на следующую страницу программы, отображаемую на дисплее



Переход в начало программы



Переход в конец программы

17.4 Тестирование программы

Применение

В режиме **Тест программы** моделируется отработка программ и частей программ для того, чтобы уменьшить количество ошибок при выполнении программы. Система ЧПУ поддерживает обнаружение

- геометрических несоответствий
- недостающие данные
- невыполнимые переходы
- нарушений рабочего пространства

Дополнительно можно пользоваться следующими функциями:

- покадровое выполнение теста программы
- прерывание теста в любом кадре
- Пропуск кадров
- Функции для графического изображения
- Определение времени обработки
- Дополнительная индикация состояния

**Внимание опасность столкновения!**

При графическом моделировании система ЧПУ может моделировать не все из фактически выполняемых станком перемещений, например,

- перемещения при смене инструмента, определенные фирмой-производителем станка в макросе смены инструмента или в PLC
- движения позиционирования, определенного производителем станка в макросе функции M
- позиционирование, выполняемое производителем станка через PLC

Поэтому фирма HEIDENHAIN рекомендует начинать перемещения в каждой программы с осторожностью, даже если во время теста программы не появлялись сообщения об ошибке, и не происходило видимых повреждений заготовки.

УЧПУ запускает тест программы после вызова инструмента как правило всегда со следующей позиции:

- в плоскости обработки в центре заданной **BLK FORM**
- на оси инструмента на 1 мм выше определенной в **BLK FORMMAX**-точки

В случае заготовок, симметричных относительно оси вращения, система ЧПУ запускает тест программы после вызова инструмента со следующей позиции:

- на плоскости обработки, в позиции $X=0$, $Y=0$
- на оси инструмента 1 мм над заданной заготовкой

Чтобы достичь четкости действий при отработке, следует после смены инструмента выполнить подвод к позиции, с которой ЧПУ может выполнить позиционирование для обработки без опасности столкновения.



Кроме того, для режима работы **Тест программы** производитель станка также может определить макрос смены инструмента, который точно моделирует процедуру работы станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Выполнение теста программы



При активном центральном запоминающем устройстве инструментов следует заранее активировать таблицу инструмента для теста программы (статус S). Для этого в режиме работы **Тест программы** следует выбрать нужную таблицу инструментов, используя меню управления файлами.

Для токарных инструментов можно выбрать таблицу токарных инструментов с расширением файла .tfn, совместимого с выбранной таблицей инструмента. Это означает, что токарный инструмент в обеих выбранных таблицах должен совпадать.

Для теста программы можно выбрать любую таблицу предустановок (статус S).

В строке 0 временно загружаемой таблицы предустановок после **СБРОС + ПУСК** автоматически устанавливается точка привязки из **Preset.pr** (отработка), активная в данный момент. Строка 0 при запуске теста программы остается выделенной до тех пор, пока в NC-программе не будет определена точка привязки. Все точки привязки из строк > 0 управление считывает из выбранной таблицы предустановок теста программы.

С помощью функции **ЗАГОТОВКА В РАБ. ПРОСТРАНСТВЕ** активируется контроль рабочего пространства для теста программы, смотри "Отображение заготовки в рабочем пространстве", Стр. 623.



- ▶ Выберите режим работы **Тест программы**



 



- ▶ С помощью кнопки **PGM MGT** вызовите меню управления файлами и выберите файл для тестирования

Тест программы и отработка программы

17.4 Тестирование программы

Система ЧПУ отобразит следующие клавиши Softkey:

Экранная клавиша	функции
	Сброс вида заготовки и тестирование всей программы
	Тест всей программы
	Покадровое тестирование
	Остановка теста программы (клавиша Softkey отображается только в том случае, если оператор запустил тест программы)

Оператор может в любое время – даже в циклах обработки – прервать тест программы, а затем его продолжить. Для того, чтобы не потерять возможность продолжить тест, нельзя выполнять следующие операции:

- выбирать другой кадр с помощью клавиш со стрелками или клавиши **GOTO**
- производить изменения в программе
- выбирать новую программу

17.5 Выполнение программы

Применение

В режиме работы **Выполнение программы в автоматическом режиме** ЧПУ непрерывно обрабатывает программу обработки до конца программы или до запрограммированного перерыва.

В режиме работы **Покадровое выполнение программы** ЧПУ обрабатывает каждый кадр по отдельности после того, как будет нажата внешняя кнопка **START**. В циклах образцов отверстий и **CYCL CALL PAT** управление останавливается после каждой точки.

Следующие функции ЧПУ можно использовать в режимах отработки программы:

- Прерывание выполнения программы
- Выполнение программы с определенного кадра
- Пропуск кадров
- Редактирование таблицы инструментов TOOL.T
- Контроль и изменение Q-параметров
- Наложение позиционирования маховичком
- Функции для графического изображения
- Дополнительная индикация состояния

Тест программы и отработка программы

17.5 Выполнение программы

Выполнение программы обработки

Подготовка

- 1 Зажим заготовки на столе станка
- 2 Назначение координат точки привязки
- 3 Выбор необходимых таблиц и файлов палет (статус M)
- 4 Выбор программы обработки (статус M)



Подачу и частоту вращения шпинделя можно изменить с помощью потенциометров.



С помощью Softkey **FMAX**, можно уменьшить скорость подачи, если нужно провести отладку NC-программы. Уменьшение скорости действительно для всех движений с подачей и на ускоренном ходу. Введенное оператором значение становится неактивным после выключения/включения станка. Чтобы восстановить заданную максимальную скорость подачи после включения, следует снова ввести соответствующее числовое значение.

Действие этой функции зависит от конкретного станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

выполнение программы в автоматическом режиме

- ▶ Запустите программу обработки с помощью внешней кнопки **START**

Покадровое выполнение программы

- ▶ Каждый кадр программы обработки запускается отдельно с помощью внешней кнопки **START**

Прерывание обработки

Существуют разные варианты прерывания выполнения программы:

- Запрограммированные прерывания
- Внешняя кнопка **STOPP**
- Переключение на **Покадровое выполнение программы**

Если система ЧПУ регистрирует ошибку во время выполнения программы, то она автоматически прерывает обработку.

Запрограммированные прерывания

Прерывания можно задать напрямую в программе обработки. Система ЧПУ прерывает выполнение программы сразу по достижении программой обработки кадра, содержащего следующие данные:

- **СТОП** (с дополнительной функцией или без нее)
- Дополнительная функция **M0**, **M2** или **M30**
- Дополнительная функция **M6** (устанавливается фирмой-производителем станка)(устанавливается фирмой-производителем станка)

Прерывание с помощью внешней клавиши **СТОП**

- ▶ Нажмите внешнюю кнопку **STOPP**: кадр, обрабатываемый ЧПУ в момент нажатия кнопки, не выполнится полностью; в индикации состояния мигает символ NC-Stop (см. таблицу)
- ▶ Если продолжение обработки не планируется, следует сбросить ЧПУ нажатием клавиши Softkey **ВНУТРЕННИЙ СТОП**: символ NC-Stop в индикации состояния гаснет. В этом случае следует перезапустить программу с самого начала

Символ	Значение
	Программа остановлена



Прерывание обработки переключением в режим работы **Покадровое выполнение программы**

Во время выполнения программы обработки в режиме **Выполнение программы в автоматическом режиме** выберите **Покадровое выполнение программы**. ЧПУ прервет обработку после отработки текущего шага обработки.

Тест программы и обработка программы

17.5 Выполнение программы

Перемещение осей станка во время прерывания

Можно перемещать оси станка во время прерывания обработки так же, как и в режиме работы **Ручное управление**.



Внимание: опасность столкновения!

Если при наклоненной плоскости обработки выполнение программы прерывается, можно с помощью Softkey **3D ROT** переключаться между наклонной/не наклонной системой координат и активным направлением оси инструмента.

Функция кнопок направления осей, маховичка и модуля логики повторного подвода обрабатывается ЧПУ соответствующим образом. При выходе из материала обратите внимание на то, чтобы активной была правильно выбранная система координат, а значения углов осей вращения были внесены в 3D-ROT-меню.

Пример использования: Вывод шпинделя из материала после поломки инструмента

- ▶ Прерывание обработки
- ▶ Активируйте внешние кнопки направления: нажмите Softkey **РУЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ**
- ▶ Перемещайте оси станка с помощью внешних клавиш направления



При работе с некоторыми станками после нажатия Softkey **РУЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ** следует нажать внешнюю кнопку **START** для активации внешних кнопок направления. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Продолжение выполнения программы после прерывания



Если вы прерываете программу с помощью **ВНУТРЕННЕГО СТОПА**, то ее повторный запуск необходимо выполнять с помощью функции **ПОИСК КАДРА N** или с помощью **GOTO "0"**.

Если выполнение программы прерывается во время цикла обработки, то при повторном входе в программу следует продолжить выполнение программы с начала цикла. Система ЧПУ должна будет повторить уже выполненные шаги обработки.

Если вы прерываете выполнение программы во время повторения части программы или выполнения подпрограммы, следует с помощью функции **ПОИСК КАДРА N** повторно выполнить подвод к месту, в котором было прервано выполнение программы.

При прерывании выполнения программы ЧПУ сохраняет в памяти

- данные последнего вызванного инструмента
- активные преобразования координат (например, смещение нуля отсчета, вращение, зеркальное отражение)
- координаты последнего определенного центра окружности



Следует учитывать, что сохраненные в памяти данные остаются активными до момента их сброса (например, до момента выбора новой программы).

Хранящиеся в памяти данные используются для повторного подвода к контуру после ручного перемещения осей станка во время перерыва (Softkey **ПОДВОД К ПОЗИЦИИ**).

Продолжение выполнения программы с помощью кнопки СТАРТ

После прерывания можно продолжить выполнение программы при помощи внешней кнопки **START**, если отработка программы была приостановлена следующим способом:

- внешняя кнопка **СТОП** нажата
- Запрограммированным прерыванием

Продолжение выполнения программы после ошибки

При удаляемом сообщении об ошибке:

- ▶ устраните причину ошибки
- ▶ сбросьте сообщение об ошибке на дисплее: нажмите клавишу **CE**
- ▶ перезапустите программу или продолжите выполнение программы с того места, в котором оно было прервано

При неудаляемом сообщении об ошибке

- ▶ нажмите и удерживайте нажатой в течение двух секунд клавишу **END**, ЧПУ выполнит быстрый перезапуск
- ▶ устраните причину ошибки
- ▶ перезапустите программу

При повторном возникновении ошибки следует записать текст сообщения об ошибке и сообщить о ней в сервисную службу.

Тест программы и отработка программы

17.5 Выполнение программы

Выход из материала после сбоя электропитания



Режим **Выход из материала** должен быть активирован и адаптирован производителем станка. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка.

С помощью режима **Выход из материала** можно выполнять отвод инструмента после сбоя электропитания.

Режим работы **Выход из материала** доступен для выбора в следующих состояниях:

- Перерыв в электроснабжении
- Управляющее напряжение для реле отсутствует
- Пересечение референтных меток




Режим **Выход из материала** предлагает следующие режимы перемещения:

Режим	Функция
Оси станка	Перемещения всех осей в исходной системе координат
Наклоненная система	Перемещения всех осей в активной системе координат Действующие параметры: позиция поворотных осей
Ось инструмента	Перемещения оси инструмента в активной системе координат
Резьба	Перемещения оси инструмента в активной системе координат с компенсационным перемещением шпинделя Действующие параметры: шаг резьбы и направление вращения



Режим перемещения **наклоненной системы** доступен только если наклон плоскости обработки (номер опции #8) в системе ЧПУ активен.

В ЧПУ автоматически предварительно выбирается режим перемещения и относящиеся к нему параметры. Если режим перемещения или параметры предварительно выбраны неверно, можно выбрать их вручную.

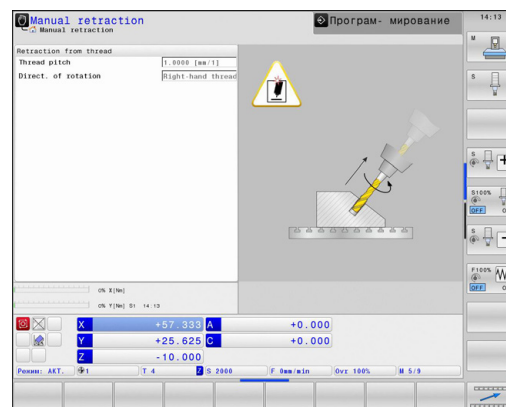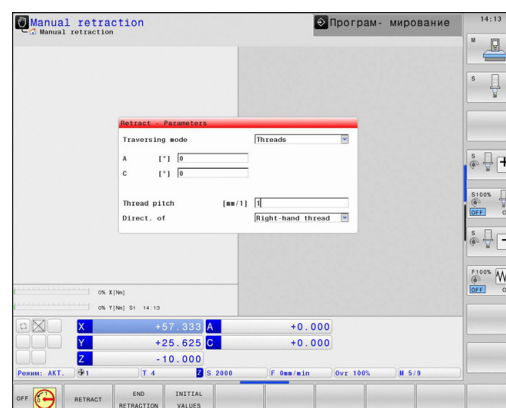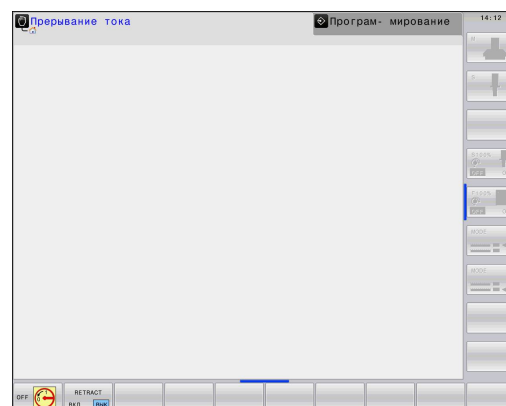

**Внимание: опасность столкновения!**

Для не имеющих привязки осей система ЧПУ принимает последние сохраненные значения осей. Они, как правило, не имеют точного соответствия фактическим позициям осей!

В результате, помимо прочего, возможно, что система ЧПУ при движении в направлении инструмента не будет перемещать инструмент точно вдоль фактического направления инструмента. Если инструмент еще находится в контакте с заготовкой, это может стать причиной перекоса или повреждений заготовки и инструмента. Напряжения или повреждения заготовки и инструмента также могут быть вызваны неконтролируемым выбегом или торможением осей после сбоя электропитания. Перемещайте оси осторожно, если инструмент еще находится в контакте с заготовкой. Установите корректировку подачи на минимально возможные значения. Если вы используете маховичок, выбирайте малый коэффициент подачи.

Для осей, не имеющих привязки, контроль зоны перемещения недоступен. Следите за осями, когда перемещаете их. Не наезжайте на границы зоны перемещения.

Тест программы и отработка программы

17.5 Выполнение программы

Пример

Когда обрабатывался цикл резьбонарезания на наклонной плоскости обработки, произошел сбой электропитания. Вы должны вывести метчик из материала.

- ▶ Включите напряжение питания системы ЧПУ и станка: начнется запуск операционной системы. Эта операция может занять несколько минут. Затем в заглавной строке дисплея ЧПУ отобразится диалоговое окно "Перерыв в электроснабжении"



- ▶ Активация режима **Выход из материала**: нажмите Softkey **ВЫХОД ИЗ МАТЕРИАЛА**. Система ЧПУ отображает сообщение **Выход из материала выбран**.

 


- ▶ Квитируйте перерыв в электроснабжении: нажмите кнопку СЕ. ЧПУ транслирует PLC-программу



- ▶ Включите управляющее напряжение: ЧПУ проверит функционирование аварийного выключателя. Если, по крайней мере, одна ось не имеет привязки, вы должны сравнить отображаемые значения позиций с фактическими значениями осей и подтвердить соответствие; при необходимости – следовать указаниям диалоговых окон.

- ▶ Проверьте предварительно выбранный режим перемещения, при необходимости выберите **РЕЗЬБА**
- ▶ Проверьте предварительно выбранный шаг резьбы: при необходимости введите шаг резьбы
- ▶ Проверьте предварительно выбранное направление вращения: при необходимости выберите направление вращения для резьбы.
Правая резьба: шпиндель вращается по часовой стрелке при входе в заготовку, но против часовой стрелки – при выходе
Левая резьба: шпиндель вращается против часовой стрелки при входе в заготовку, но по часовой стрелке – при выходе



- ▶ Активация режима выхода из материала: нажмите Softkey **ВЫХОД ИЗ МАТЕРИАЛА**

 
- ▶ Выход из материала: с помощью внешних кнопок оси или электронного маховичка выведите инструмент из материала

Кнопка оси Z+: Выход из заготовки

Кнопка оси Z-: Вход в заготовку



- ▶ Отмена режима выхода из материала: вернитесь на исходный уровень Softkey



- ▶ Завершение режима **Выход из материала**: нажмите Softkey **ЗАВЕРШИТЬ ВЫХОД ИЗ МАТЕРИАЛА**. Система ЧПУ проверяет, можно ли завершить действие режима **Выход из материала** (при необходимости – следовать указаниям диалоговых окон).

- ▶ Ответьте на подтверждающий вопрос: если инструмент неправильно выведен из материала, нажмите клавишу Softkey **НЕТ**. Если инструмент правильно выведен из материала, нажмите клавишу Softkey **ДА**. Система ЧПУ отображает диалоговое окно **Выход из материала выбран с приглушенной яркостью**.
- ▶ Инициализируйте станок: при необходимости – пересеките референтные метки
- ▶ Создайте желаемое состояние станка: при необходимости верните наклон плоскости обработки к исходному состоянию


Вход в программу в произвольном месте (поиск кадра)



Функция **ПОИСК КАДРА N** должна быть активирована и адаптирована производителем станков. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

С помощью функции **ПОИСК КАДРА N** (поиск кадра) можно начинать отработку программы обработки с произвольно выбранного оператором кадра N. Обработку заготовки до этого кадра ЧПУ учитывает в расчетах. Она может отображаться системой ЧПУ при помощи графики.

Если программа была прервана с помощью команды **ВНУТРЕННИЙ СТОП**, то ЧПУ автоматически предлагает в качестве кадра N для входа в программу тот кадр, в котором программа была прервана.

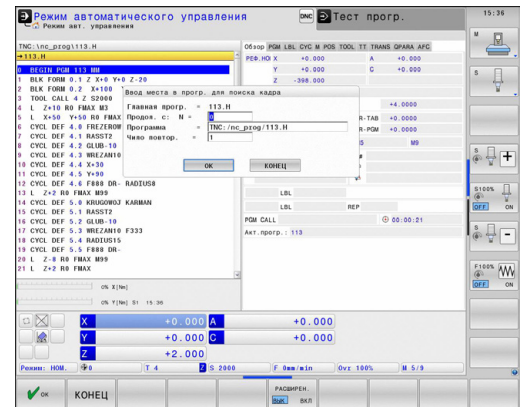

Не разрешается начинать поиск кадра в подпрограмме.

Все необходимые программы, таблицы и файлы палет должны быть выбраны в режимах работы **Покадровое выполнение программы** и **Выполнение программы в автоматическом режиме** (статус M).

Если программа содержит запрограммированное прерывание до конца поиска кадра, то в этом месте поиск кадра прерывается. Чтобы продолжить поиск кадра, следует нажать внешнюю кнопку **START**.

После поиска кадра следует переместить инструмент с помощью функции **ПОДВОД К ПОЗИЦИИ** в установленную позицию.

Поправка на длину инструмента начинает действовать только после вызова инструмента и следующего кадра позиционирования. Этот принцип действует даже тогда, когда была изменена только длина инструмента.

Тест программы и отработка программы

17.5 Выполнение программы



Во время поиска кадра система ЧПУ пропускает все циклы измерительных щупов. Параметры результатов, описываемые этими циклами, не содержат в данном случае никаких значений.

Нельзя использовать поиск кадра, если после смены инструмента вы:

- запускаете программу в процедуре FK
- активируете стретч-фильтр
- используете редактирование палет
- запускаете программу с циклом резьбы (цикл 17, 206, 207 и 209) или следующим кадром программы
- использовали циклы измерительных щупов 0, 1 или 3 перед стартом программы

- ▶ Выбор первого кадра текущей программы как начала поиска кадра: введите с помощью **GOTO** значение "0".



- ▶ Выбор поиска кадра: нажмите Softkey **ПОИСК КАДРА**
- ▶ **Поиск до N:** введите номер N того кадра, по достижении которого поиск должен закончиться
- ▶ **Программа:** введите название программы, содержащей кадр N
- ▶ **Повторы:** введите количество повторов, которые должны учитываться при поиске кадра, в случае, если кадр N находится в повторяющейся части программы или в многократно вызываемой подпрограмме
- ▶ Запуск поиска кадра: нажмите внешнюю кнопку **START**
- ▶ Вход в контур (см. следующий фрагмент)

Вход с помощью клавиши **GOTO**



При входе с помощью клавиши **GOTO** "Номер кадра" ни ЧПУ, ни PLC не выполняют функций, обеспечивающих безопасный вход.

Если вы входите в подпрограмму с помощью кнопки **GOTO** номер кадра:


- система ЧПУ при считывании пропускает конец подпрограммы (**LBL 0**)
- система ЧПУ сбрасывает функцию M126 (перемещение осей вращения с оптимизацией пути)

В таких случаях, как правило, следует выполнять вход с использованием функции "Поиск кадра"!

Повторный подвод к контуру

С помощью функции **ПОДВОД К ПОЗИЦИИ** система ЧПУ перемещает инструмент к контуру заготовки в следующих случаях:

- Повторный подвод после перемещения осей станка во время прерывания, достигнутого без использования функции **ВНУТРЕННИЙ СТОП**
- Повторный подвод после поиска кадра с функцией **ПОИСК КАДРА N**, например, после прерывания с использованием функции **ВНУТРЕННИЙ СТОП**
- Если позиция оси после открытия контура регулирования изменилась во время прерывания программы (зависит от станка)
 - ▶ Выбор повторного подвода к контуру: выберите Softkey **ПОДВОД К ПОЗИЦИИ**
 - ▶ При необходимости верните станок в исходное состояние
 - ▶ Переместите оси в последовательности, предлагаемой системой ЧПУ на дисплее, нажав внешнюю кнопку **START** или
 - ▶ переместите оси в любой последовательности, нажимая клавиши Softkey **ПОДВОД К X**, **ПОДВОД К Z** и т.д., каждый раз активируя выбор с помощью внешней кнопки **START**
 - ▶ Продолжение обработки: нажмите внешнюю кнопку **START**

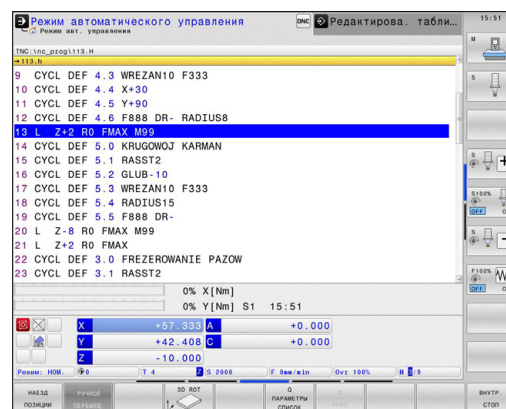

Тест программы и отработка программы

17.6 Автоматический запуск программы

17.6 Автоматический запуск программы

Применение



Система ЧПУ должна быть подготовлена фирмой-производителем станка к автоматическому запуску программы. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!




Внимание, опасность для оператора!

Функцию "Автоматический запуск" нельзя использовать на станках, в которых отсутствует закрытое рабочее пространство.

При помощи клавиши Softkey **АВТОСТАРТ** (см. рис. справа вверху) можно в режиме отработки программы в заданное время запустить программу, активную в данном режиме работы:



- ▶ Активируйте окно определения времени запуска (см. рис. справа в центре)
- ▶ **Время (ч:мин:сек):** время, когда должен произойти запуск программы
- ▶ **Дата (ДД.ММ.ГГГГ):** дата запуска программы
- ▶ Для активации запуска: нажмите клавишу Softkey **ОК**

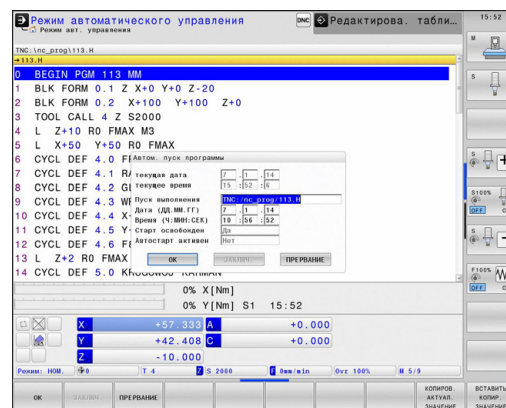

17.7 Пропуск кадров

Применение

Кадры, которые были помечены при программировании знаком “/”, можно пропускать во время теста или отработки программы:



- ▶ Отмена выполнения или тестирования кадров программы со знаком “/”: переместите Softkey в положение **ВКЛ**



- ▶ Выполнение или тестирование кадров программы со знаком “/”: переместите Softkey в положение **ВЫК**



Эта функция недействительна для кадров **TOOL DEF**.

Последняя выбранная настройка сохраняется даже после перерыва в электроснабжении.

Добавление знака „/“

- ▶ В режиме работы **Программирование** следует выбрать кадр, в который нужно будет вставить знак выделения



- ▶ Выберите Softkey **ВСТАВИТЬ**

Удаление знака „/“

- ▶ В режиме работы **Программирование** следует выбрать кадр, в котором нужно удалить знак выделения



- ▶ Выберите Softkey **УДАЛИТЬ**

Тест программы и отработка программы

17.8 Приостановка выполнения программы по выбору оператора

17.8 Приостановка выполнения программы по выбору оператора

Применение



Действие этой функции зависит от конкретного станка.

Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

ЧПУ по выбору оператора прерывает выполнение программы в кадрах, в которых запрограммирована функция M1. Если M1 используется в режиме работы "Отработка программы", ЧПУ не отключает шпиндель и подачу СОЖ.



- ▶ Отмена прерывания отработки или теста программы в кадрах с M1: установите Softkey в положение **ВЫК**



- ▶ Прерывание отработки или теста программы в кадрах с M1: установите Softkey в положение **ВКЛ**

18

MOD-функции

Обзор MOD-функций

Не зависимо от выбранного режима работы доступны следующие функции:

Ввод кодового числа

- Числовой код

Настройка индикации

- Устройства цифровой индикации
- Единица измерения (мм/дюймы) для отображения позиции
- Ввод при программировании для MDI
- Показ времени
- Отображение информационной строки

Настройки графики

- Тип модели
- Качество модели

Машинные настройки

- Кинематика
- Пределы перемещения
- Файл применения инструмента
- Внешний доступ

Настройки системы


- Настройка системного времени
- Задание сетевого соединения
- Сеть: IP-конфигурация

Функции диагностики

- Диагностика шины
- Диагностика привода
- Информация HeROS

Общая информация

- Версия программного обеспечения
- FCL-информация
- Информация о лицензии
- Машинное время

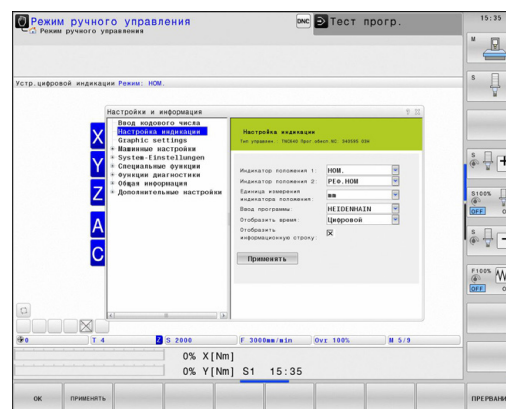

MOD-функции

18.2 Настройки графики

18.2 Настройки графики




С помощью MOD-функции **Настройки графики** можно выбрать тип модели и качество модели .

Выберите настройки графики:


 
- ▶ В MOD-меню выберите группу **Настройки графики**
- ▶ Выберите тип модели
- ▶ Выберите качество модели
- ▶ Нажмите Softkey **ПРИМЕНИТЬ**
- ▶ Нажмите Softkey **ОК**

Для настройки графики системы ЧПУ имеются следующие параметры моделирования:

Тип модели

Отображаемый символ	Выбор	Свойства	Применение
	3D	очень точно, с детальным соответствием, занимает много времени и объема памяти	обработка фрезерованием с недорезами, фрезерно-токарная обработка
	2.5D	быстро	обработка фрезерованием без недорезов
	без модели	очень быстро	линейная графика

Качество модели

Отображаемый символ	Выбор	Свойства
	очень высокое	высокая интенсивность потока данных, точное отображение геометрии инструмента, возможно отображение точек кадров и номеров кадров,
	высокое	высокая интенсивность потока данных, точное отображение геометрии инструмента
	среднее	средняя интенсивность потока данных, приближение к геометрии инструмента
	низкое	низкая интенсивность потока данных, слабое приближение к геометрии инструмента

18.3 Настройки станка

Внешний доступ



Производитель станка может конфигурировать варианты внешнего доступа. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Зависящая от станка функция: С помощью клавиши Softkey TNCOPT вы можете разрешать или блокировать доступ для внешнего ПО диагностики и ввода в эксплуатацию.

С помощью MOD-функции **Внешний доступ** можно заблокировать или разблокировать доступ к ЧПУ. Если вы заблокировали внешний доступ, то больше не будет возможности связываться с ЧПУ и осуществлять обмен данными через сеть или последовательный интерфейс, например с помощью ПО для передачи данных TNCremo.

Блокировка внешнего доступа:



- ▶ В меню MOD выберите группу **Настройки станка**
- ▶ Выберите меню **Внешний доступ**
- ▶ Установите клавишу Softkey **ВНЕШНИЙ ДОСТУП ВКЛ/ВЫКЛ** в положение **ВЫКЛ**
- ▶ Нажмите Softkey **OK**

Контроль доступа, присущий конкретному компьютеру

Если производитель вашего станка установил контроль доступа для конкретного компьютера (машинный параметр **CfgAccessCtrl**), вы можете открывать доступ для разрешенных вами соединений (максимум 32). Выберите **Добавить**, чтобы создать новое соединение. Система ЧПУ откроет окно ввода, в котором вы можете ввести параметры соединения.

Настройки доступа

Имя хоста	Имя хоста внешнего компьютера
IP-адрес хоста	Сетевой адрес внешнего компьютера
Описание	Дополнительная информация (текст отображается в обзорном списке)
Тип:	
Ethernet	Сетевое подключение
Порт Com 1	Последовательный интерфейс 1
Порт Com 2	Последовательный интерфейс 2
Право доступа:	
по запросу	При внешнем доступе система ЧПУ выводит диалоговое окно запроса

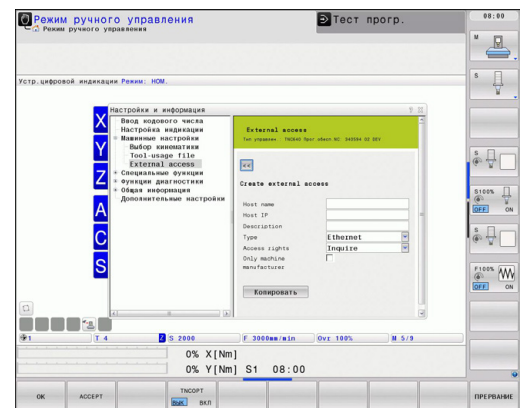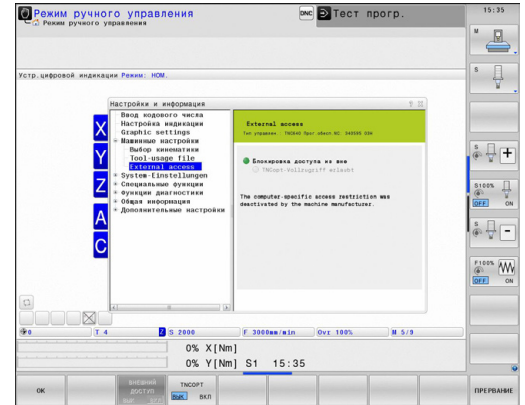

MOD-функции

18.3 Настройки станка

Настройки доступа

Отказать	Отказать в доступе к сети
Разрешить	Разрешить доступ к сети без контрольного запроса
Только производитель станка	Соединение возможно только при вводе кодового числа (производителя станка)

Если вы присваиваете соединению право доступа **По запросу** и доступ осуществляется по этому адресу, система ЧПУ открывает всплывающее окно. Во всплывающем окне вам нужно разрешить или отклонить "Внешний доступ":

Внешний доступ	Право
Да	Разрешить один раз
Всегда	Разрешить постоянно
Никогда	Отказывать постоянно
Нет	Отказать один раз



В обзорном списке текущее соединение отмечается зеленым символом.
В обзорном списке соединения без права доступа выделяются серым.

Ввод пределов перемещений



Функция **Пределы перемещений** должна быть активирована и адаптирована производителем станка.

Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

С помощью MOD-функции **Пределы перемещений** можно ограничить фактическую эффективную траекторию перемещений внутри максимального диапазона перемещений. Это позволяет определить на каждой оси зоны безопасности, чтобы например, защитить аппарат от столкновения.

Определение пределов перемещений

- ▶ В MOD-меню выберите группу **Настройки станка**
- ▶ Выберите меню **Пределы перемещений**
- ▶ Введите значения желаемых осей в виде значений REF или подтвердите текущую позицию при помощи клавиши Softkey **ПРИНЯТЬ ФАКТИЧЕСКУЮ ПОЗИЦИЮ**
- ▶ Нажмите Softkey **ПРИМЕНИТЬ**
- ▶ Нажмите Softkey **ОК**



Зона безопасности автоматически становится активной, сразу после установки ограничения по оси. Эти настройки сохраняются даже после перезагрузки блока управления.

Зону безопасности можно отключить только удалив все значения или при помощи клавиши Softkey **УДАЛИТЬ ВСЕ**.

Файл применения инструмента



Функция проверки применения инструмента должна активироваться производителем станка.

Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

С помощью MOD-функции **Файл применения инструмента** вы выбираете, как система ЧПУ создает файл применения инструмента: никогда, однократно или всегда.

Создайте файл применения инструмента:

- ▶ В MOD-меню выберите группу **Настройки станка**
- ▶ Выберите меню **Файл применения инструмента**
- ▶ Выберите нужную настройку для режимов работы **Выполнение программы в автоматическом режиме/ Покадровое выполнение программы и Тест программы**
- ▶ Нажмите Softkey **ПРИМЕНИТЬ**
- ▶ Нажмите Softkey **ОК**

Выбор кинематики



Функция "Выбор кинематики" должна быть активирована и адаптирована производителем станка.

Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Эта функция может использоваться для тестирования программ, кинематика которых не совпадает с текущей кинематикой станка. Если производитель станка запрограммировал на вашем станке разные варианты кинематики и открыл доступ для их выбора, при помощи MOD-функции можно активировать один из этих вариантов. Если вы выбрали кинематику для тестирования программы, это не влияет на кинематику станка.



Внимание опасность столкновения!

Если вы включаете кинематику для эксплуатации станка, система ЧПУ выводит все перемещения с измененной кинематикой.

Следите за тем, чтобы для проверки заготовки была выбрана нужная кинематика в тесте программы.

18.4 Настройки системы

Настройка системного времени

С помощью MOD-функции **Настройка системного времени** можно настроить часовой пояс, дату и системное время в ручном режиме или посредством синхронизации через NTP-сервер.

Ручная настройка системного времени:

- ▶ В MOD-меню выберите группу **Настройки системы**
- ▶ Нажмите клавишу Softkey **НАСТРОЙКА ДАТЫ/ВРЕМЕНИ**
- ▶ Выберите ваш часовой пояс в области **Часовой пояс**
- ▶ Нажмите Softkey **ЛОКАЛЬНО/NTP**, чтобы выбрать ввод **Ручная настройка времени**
- ▶ При необходимости измените дату и время
- ▶ Нажмите Softkey **ОК**

Настройте системное время с помощью NTP-сервера:

- ▶ В MOD-меню выберите группу **Настройки системы**
- ▶ Нажмите клавишу Softkey **НАСТРОЙКА ДАТЫ/ВРЕМЕНИ**
- ▶ Выберите ваш часовой пояс в области **Часовой пояс**
- ▶ Нажмите Softkey **ЛОКАЛЬНО/NTP**, чтобы выбрать ввод "Синхронизация времени через NTP-сервер"
- ▶ Введите имя хоста или URL NTP-сервера
- ▶ Нажмите Softkey **ДОБАВИТЬ**
- ▶ Нажмите Softkey **ОК**

MOD-функции

18.5 Выбор индикации положения

18.5 Выбор индикации положения


Назначение

Для режимов **Ручное управление** и режимов **Выполнение программы в автоматическом режиме** и **Покадровое выполнение** можно изменить индикацию координат:

На рисунке справа показаны различные позиции инструмента

- Исходная позиция
- Целевая позиция инструмента
- Нулевая точка заготовки
- Нулевая точка станка

Для индикации положения ЧПУ можно выбирать из следующих координат:

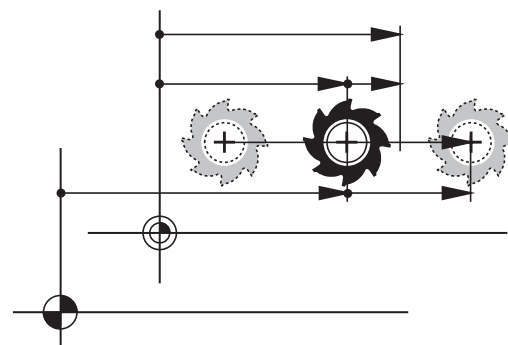

Функция	Индикация
Заданная позиция; заданное системой ЧПУ текущее значение	SOLL
Фактическая позиция; позиция инструмента в данный момент	IST
Относительное положение; фактическая позиция относительно нулевой точки станка	REFIST
Относительное положение; заданная координата относительно нулевой точки станка	REFSOLL
Ошибка рассогласования; разница между заданной и фактической позицией	SCHPF
Остаточный путь до запрограммированной позиции в системе ввода; расстояние между фактической и целевой позицией	ISTRW
Остаточный путь до запрограммированной позиции относительно нулевой точки станка; расстояние между позицией с привязкой и целевой позицией	REFRW
Пути перемещения, пройденные с применением функции "Совмещение маховичком" (M118)	M118

При помощи MOD-функции **Индикация положения 1** следует выбрать индикацию положения в индикации состояния.

При помощи MOD-функции **Индикация положения 2** следует выбрать индикацию положения в индикации состояния.

18.6 Выбор единицы измерения

Назначение

С помощью этой MOD-функции определяется, следует ли ЧПУ показывать координаты в мм или в дюймах.

- Метрическая система мер: например, X = 15,789 (мм)
Индикация с 3 разрядами после запятой
- Дюймовая система мер: например, X = 0,6216 (дюймы)
Индикация с 4 разрядами после запятой

Если индикация в дюймах активна, ЧПУ отображает подачу в дюйм/мин. В дюйм-программе следует ввести подачу с коэффициентом на 10 единиц больше.

18.7 Отображение рабочего времени


Назначение

С помощью MOD-функции **ВРЕМЯ СТАНКА** можно выводить на экран различные виды рабочего времени:

Рабочее время	Значение
Управление включено	Рабочее время управления с момента ввода в эксплуатацию
Станок включен	Рабочее время станка с момента ввода в эксплуатацию
Выполнение программы	Рабочее время для управляемой работы с момента ввода в эксплуатацию



Производитель станка также может предоставить дополнительные типы индикации времени. Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

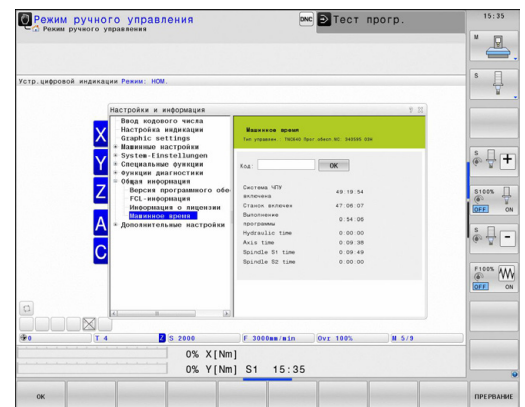

MOD-функции

18.8 Номера ПО

18.8 Номера ПО

Назначение

Следующие номера ПО появляются на экране ЧПУ после выбора MOD-функции "Версия ПО":

- **Тип управления:** описание управления (администратором является компания HEIDENHAIN)
- **NC-SW:** номер ПО NC (администратором является HEIDENHAIN)
- **NCK:** номер ПО NC (администратором является HEIDENHAIN)
- **PLC-SW:** номер или название программного обеспечения PLC (управляется производителем станков)

В MOD-функциях "FCL-информация" система ЧПУ отображает следующую информацию:

- **Состояние разработки (FCL=Feature Content Level):** установленный в системе управления уровень версии, смотри "Уровень версии (функции обновления)", Стр. 11

18.9 Ввод кодового числа

Назначение

Для следующих функций ЧПУ необходим ввод кодового числа:

Функция	Числовой код
Выбор параметров пользователя	123
Конфигурация платы сети Ethernet	NET123
Активация специальных функций при программировании Q-параметров	555343


18.10 Настройка интерфейса передачи данных

Последовательный интерфейс в TNC 640

Управление TNC 640 автоматически использует протокол передачи LSV2 для последовательной передачи данных. LSV2 - это жесткий протокол, который не может быть изменен (кроме настройки скорости передачи в бодах (параметр станка **baudRateLsv2**)). Существует возможность задать другой вид передачи (интерфейс). Описанные ниже возможности настройки действительны только для соответствующего, заново определенного интерфейса.

Назначение

Для настройки интерфейсов передачи данных следует выбрать управление файлами (PGM MGT) и нажать кнопку MOD. Затем повторно нажать кнопку MOD и ввести числовой код 123. Система ЧПУ отобразит параметр пользователя **GfgSerialInterface**, в котором можно ввести следующие настройки:

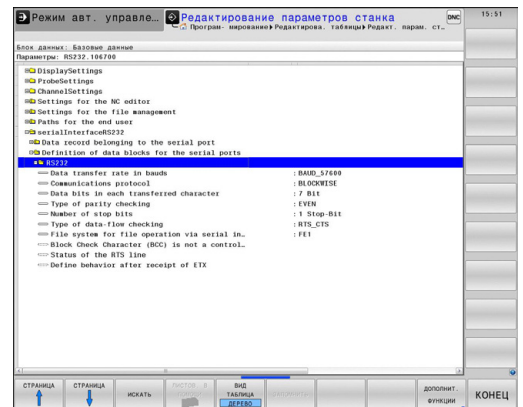

Настройка RS-232-интерфейса

Откройте директорию RS232. Система ЧПУ отобразит следующие возможные настройки:

Настройка скорости передачи данных в бодах (baudRate)

Скорость передачи данных (в бодах) можно настроить в диапазоне между 110 и 115.200 бод.

MOD-функции

18.10 Настройка интерфейса передачи данных

Настройка протокола (protocol)

Протокол передачи данных управляет потоком данных последовательной передачи (сопоставим с MP5030 устройства iTNC 530)



Настройка BLOCKWISE (ПОБЛОЧНО) обозначает формат передачи данных, при котором данные группируются в блоки и передаются. Не путайте это определение с поблочным приемом данных и одновременной поблочной обработкой в более старых системах ЧПУ. Поблочный прием и одновременная обработка этой же NC-программы не поддерживаются системой ЧПУ!

Протокол передачи данных	Выбор
Стандарт передачи данных (построчная передача)	СТАНДАРТ
Поблочная передача данных	ПОБЛОЧНО
Передача данных без протокола (чистая передача символов)	БЕЗ ПРОТОКОЛА

Настройка битов данных (dataBits)

В настройке dataBits определяется, передается ли символ с 7 или 8 битами данных.

Проверка четности (parity)

С помощью бита четности обнаруживаются ошибки передачи данных. Бит четности может формироваться тремя разными способами:

- Без образования четности (NONE): отказ от распознавания ошибок
- Совпадение при контроле на четность (EVEN): здесь появится ошибка, если получатель данных обнаружит во время анализа нечетное число установленных битов
- Совпадение при контроле на нечетность (ODD): здесь появится ошибка, если получатель данных обнаружит во время анализа четное число установленных битов

Настройка стоп-битов (stopBits)

С помощью старт-бита и одного или двух стоп-битов получателю предоставляется возможность синхронизации каждого передаваемого символа во время последовательной передачи данных.

Настройка квитирования (flowControl)

С помощью функции Handshake два устройства контролируют передачу данных. Различают Software-Handshake и Hardware-Handshake.

- Без контроля потока данных (NONE): Handshake не является активным
- Hardware-Handshake (RTS_CTS): остановка передачи через RTS активна
- Software-Handshake (XON_XOFF): остановка передачи через DC3 (XOFF) активна

Файловая система для работы с файлами (fileSystem)

С помощью **fileSystem** определите файловую систему для последовательного интерфейса. Этот параметр станка не требуется, если вы не используете специальной файловой системы.

- EXT: минимальная файловая система для принтера или ПО передачи данных, составленного не HEIDENHAIN. Соответствует режиму работы EXT1 и EXT2 более ранних версий систем ЧПУ.
- FE1: связь с ПО ПК TNCserver или внешней дискетой.

Символ контроля блока (bccAvoidCtrlChar)

Символ контроля блока (опция) без звездочки позволяет определить, может ли контрольная сумма соответствовать звездочке.

- TRUE: Контрольная сумма не соответствует звездочке
- FALSE: Контрольная сумма может соответствовать звездочке

Состояние линии RTS (rtsLow)

При помощи состояния линии RTS (опция) можно определить, является ли уровень "низкий" активным в состоянии ожидания.

- ВЕРНОЕ: В состоянии ожидания уровень установлен на "низкий"
- ЛОЖНОЕ: В состоянии ожидания уровень не установлен на "низкий"

18.10 Настройка интерфейса передачи данных

Определение поведения после получения ETX (noEotAfterEtx)

"Поведение после получения ETX" (опция) позволяет определить, посылается ли после получения знака ETX знак EOT.

- ВЕРНОЕ: Знак EOT не посылается
- ЛОЖНОЕ: Знак EOT посылается

Настройки передачи данных с TNCserver ПО ПК




В параметрах пользователя (`serialInterfaceRS232 / определение кадров данных для последовательных портов / RS232`) имеются следующие настройки:

Параметр	параметра
Скорость передачи данных в бодах	Должна совпадать с настройкой TNCserver
Протокол передачи данных	ПОБЛОЧНО
Биты данных в каждом передаваемом символе	7 бит
Тип проверки четности	ЧЕТНЫЙ
Количество стоп-битов	1 стоп-бит
Определение вида Handshake	RTS_CTS
Файловая система для работы с файлами	FE1

Выбор режима работы внешнего устройства (fileSystem)



В режимах работы FE2 и FEX нельзя пользоваться функциями "считывание всех программ", "считывание предлагаемой программы" и "считывание директории"

Символ	Внешнее устройство	Режим работы
	ПК с программным обеспечением для передачи данных фирмы HEIDENHAIN TNCremo	LSV2
	Гибкие диски фирмы HEIDENHAIN	FE1
	Внешние устройства как принтер, устройство считывания, перфоратор, ПК без TNCremo	FEX

18.10 Настройка интерфейса передачи данных

ПО для передачи данных

Для передачи файлов от ЧПУ и к ЧПУ следует использовать программное обеспечение TNCremo для передачи данных. С помощью TNCremo можно управлять всеми системами ЧПУ HEIDENHAIN через последовательный интерфейс или через Ethernet-интерфейс.



Текущую версию TNCremo можно бесплатно скачать на сайте HEIDENHAIN Filebase (www.heidenhain.de, <Документация и информация>, <ПО>, <Область загрузки>, <ПО ПК>, <TNCremo>).

Требования к системе для TNCremoNT:

- ПК с процессором 486 или выше
- Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- 16 МБайт рабочей памяти
- 5 МБайт свободной памяти на жестком диске
- Свободный последовательный интерфейс или сопряжение с TCP/IP-сетью

Инсталляция под Windows

- ▶ Запустите программу установки SETUP.EXE при помощи администратора файлов (Explorer)
- ▶ Следуйте инструкциям Setup-программы (мастера установки программы)

Запуск TNCremo в Windows

- ▶ Нажмите на <Пуск>, <Программы>, <Приложения HEIDENHAIN>, <TNCremo>

Если запуск TNCremo производится впервые, то TNCremo будет автоматически пытаться установить соединение с системой ЧПУ.

Настройка интерфейса передачи данных 18.10

Передача данных между ЧПУ и TNCremo



Перед передачей программы из ЧПУ в ПК следует обязательно убедиться в том, что программа, выбранная в данный момент в ЧПУ, действительно сохранена в памяти. ЧПУ автоматически сохраняет изменения, если оператор меняет режим работы или если он входит в меню управления файлами при помощи клавиши PGM MGT.

Проверьте, подключена ли ЧПУ к соответствующему последовательному интерфейсу компьютера или к сети.

После запуска TNCremo в верхней части главного окна **1** видны все файлы, сохраненные в активной директории. Через меню <Файл>, <Смена директории> можно выбрать произвольный дисковод или другую директорию на ПК.

Если нужно управлять передачей данных с ПК, то соединение с ПК устанавливается следующим образом:

- ▶ Выберите <Файл>, <Установка соединения>. TNCremo считывает структуру файлов и директорий из ЧПУ и отображает ее внизу в главном окне **2**
- ▶ Чтобы передать файл из ЧПУ в ПК, следует однократно щелкнуть по файлу кнопкой мыши в окне ЧПУ и, не отпуская клавишу мыши, перетащить его в окно ПК **1**
- ▶ Чтобы передать файл из ПК в ЧПУ, следует однократно щелкнуть по файлу кнопкой мыши в окне ПК и, не отпуская клавишу мыши, перетащить его в окно ЧПУ **2**

Если оператору необходимо управлять передачей данных с ЧПУ, то соединение с ПК устанавливается следующим образом:


- ▶ Выберите <Сервис>, <TNCserver>. TNCremo запустит сервер и сможет считывать данные с ЧПУ или передавать данные в ЧПУ
- ▶ Выбрать в ЧПУ функции для управления файлами с помощью клавиши PGM MGT смотри "Передача данных на внешний носитель/с внешнего носителя данных", Стр. 142и передать нужные файлы

Завершите действие TNCremo

Выберите пункт меню <Файл>, <Выход>



Обратите внимание на контекстно-зависимую функцию помощи TNCremo, которая поясняет все функции. Вызов осуществляется нажатием клавиши F1.

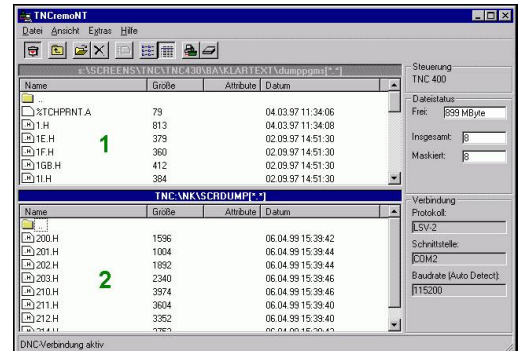

MOD-функции

18.11 Интерфейс Ethernet

18.11 Интерфейс Ethernet

Введение

Согласно стандарту можно оборудовать ЧПУ картой Ethernet для интеграции системы управления в сеть в качестве клиента. ЧПУ передает данные через карту Ethernet следующим образом:

- с помощью smb-протокола (server message block) для ОС Windows или
- с помощью TCP/IP-семейства протоколов (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) и с помощью NFS (Network File System)

Возможности подключения


Карту Ethernet ЧПУ можно подключить к сети или непосредственно к ПК через разъем RJ45 (X26, 100BaseTX или 10BaseT). Разъем гальванически отделен от электроники управления.

При использовании физических интерфейсов 100BaseTX или 10BaseT используйте кабель типа "витая пара" для подключения ЧПУ к сети.



Максимально допустимая длина кабеля от ЧПУ до узловой точки зависит от класса кабеля по качеству, оболочки и вида сети (100BaseTX или 10BaseT).

Систему ЧПУ также можно легко подключить непосредственно к ПК, оснащенной картой Ethernet. Для этого следует соединить ЧПУ (разъем X26) и ПК при помощи перекрестного Ethernet-кабеля (торговое обозначение: перекрестный патч-кабель или перекрестный STP-кабель)

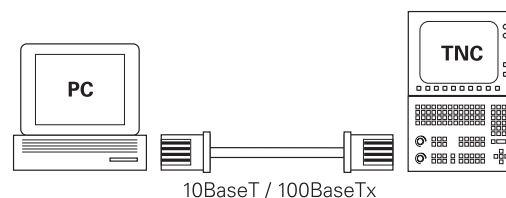

Настройка ЧПУ



Следует поручить конфигурацию системы ЧПУ сетевому администратору.

- ▶ В режиме работы **Программирование** нажмите кнопку MOD и введите кодовое число NET123
- ▶ В управлении файлами выберите Softkey **СЕТЬ**

Общие настройки сети



- ▶ Нажмите Softkey **КОНФИГУРАЦИЯ СЕТИ** для ввода общих сетевых настроек. Закладка **Имена компьютера** активна:

Настройка	Значение
Первичный интерфейс	Имя Ethernet-интерфейса, который должен быть включен в сеть фирмы. Активен только тогда, когда в оборудовании для управления в наличии есть второй Ethernet-интерфейс (опция)
Имя компьютера	Имя, которым ЧПУ должна обозначаться в сети
Хост-файл	Необходимо только для специальных приложений: имя файла, в котором определены связи между IP-адресами и именами компьютеров

- ▶ Выберите закладку **интерфейсы** для ввода настроек интерфейсов:

Настройка	Значение
Список интерфейсов	Список активных Ethernet-интерфейсов. Выбор одного из перечисленных интерфейсов (с помощью мыши или клавиш со стрелками) <ul style="list-style-type: none"> ■ Экранная кнопка переключения Активация: Активировать выбранный интерфейс (X в столбце Активно) ■ Экранная кнопка переключения Деактивация: Деактивировать выбранный интерфейс (X в столбце Активно) ■ Экранная кнопка переключения Конфигурация: открыть меню конфигурации


Разрешить переадресацию IP **Данная функция обычно должна быть деактивирована.** Следует активировать функцию только тогда, когда с целью диагностики необходим внешний доступ через ЧПУ ко второму Ethernet-интерфейсу, предлагаемому в качестве опции. Активировать только вместе со службой поддержки пользователей

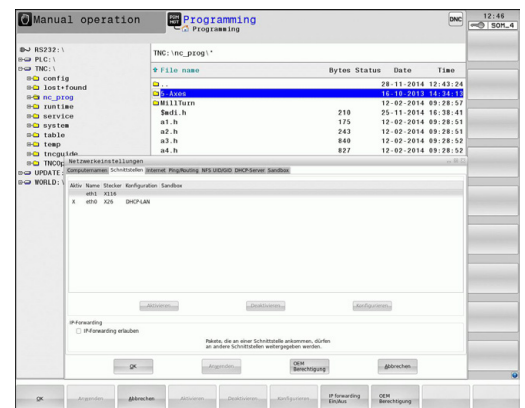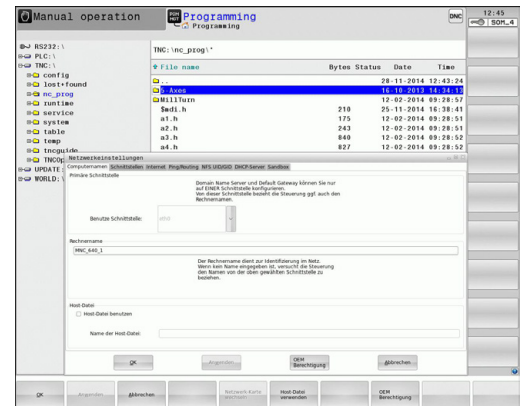

- ▶ Нажмите экранную кнопку переключения **Конфигурация** для входа в меню конфигурации:

Настройка	Значение
Состояние	<ul style="list-style-type: none"> ■ Интерфейс активен: Состояние подключения выбранного Ethernet-интерфейса ■ Имя: Имя интерфейса, конфигурация которого выполняется в данный момент ■ Разъем: номер разъема данного интерфейса в логической структуре системы управления
Профиль	<p>С помощью этой настройки можно создать либо выбрать профиль, в котором сохранены все видимые в этом окне настройки. HEIDENHAIN предлагает два стандартных профиля:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DHCP-LAN: Настройки для стандартного Ethernet-интерфейса ЧПУ, которые должны функционировать в стандартной сети фирмы ■ MachineNet: Настройки для второго (опционального) Ethernet-интерфейса для конфигурации сети станка <p>При помощи соответствующих экранных кнопок переключения можно сохранять, загружать или удалять профили</p>
IP-адрес	<ul style="list-style-type: none"> ■ Опция Автоматически присвоить IP-адрес: система ЧПУ должна получить IP-адрес от DHCP-сервера ■ Опция Вручную настроить IP-адрес: вручную определить IP-адрес и маску подсети. Ввод: по четыре числовых значения, разделенных точками, например, 160.1.180.20 и 255.255.0.0
Domain Name Server (DNS)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Опция Автоматически присвоить DNS: система ЧПУ должна автоматически присвоить IP-адрес сервера Domain Name Server ■ Опция Вручную сконфигурировать DNS: ввести IP-адреса серверов и имя домена в ручном режиме
Шлюз по умолчанию	<ul style="list-style-type: none"> ■ Опция Присвоить шлюз GW по умолчанию: система ЧПУ должна автоматически присвоить шлюз по умолчанию ■ Опция Вручную сконфигурировать шлюз GW по умолчанию: ввести IP-адреса шлюза по умолчанию в ручном режиме

- ▶ Примите изменения нажатием экранной кнопки переключения **OK** или отмените их нажатием экранной кнопки **Отмена**


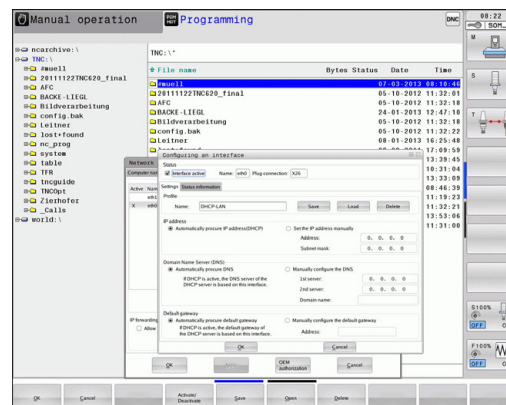


- ▶ Выберите закладку Интернет.

Настройка Значение

- Прoxy-сервер**
- **Прямое соединение с сетью Интернет /NAT:** система ЧПУ переадресует запросы из Интернета в шлюз по умолчанию, которые затем передаются дальше через трансляцию сетевых адресов (Network Adress Translation) (например, при подключении к модему напрямую)
 - **Использовать Proxy-сервер:** Задайте адрес и порт интернет-роутера в сети, запросите данные у администратора сети

- Удаленное обслуживание**
- Здесь производитель станка конфигурирует сервер для удаленного обслуживания. Изменения можно вносить только после согласования с производителем станка!

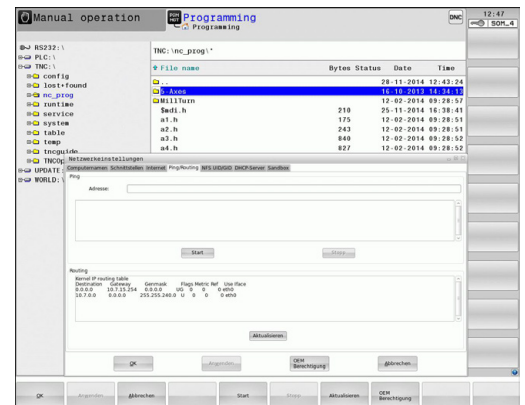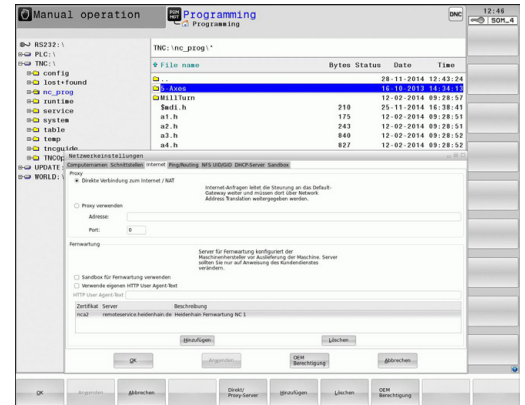

18.11 Интерфейс Ethernet

- ▶ Выберите закладку **Ping/Routing** для ввода настроек Ping и маршрутизации:


Настройка	Значение
Ping	<p>В поле ввода Адрес: введите IP-номер, сетевое соединение с которым нужно проверить. Ввод: четыре числовых значения, разделенных точками, например, 160.1.180.20. В качестве альтернативы можно также ввести имя компьютера, соединение с которым нужно проверить</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Экранная кнопка переключения Старт: запустить проверку, ЧПУ отобразит информацию о состоянии в Ping-поле ■ Экранная кнопка переключения Стоп: завершить проверку

Маршрутизация (Routing) Для сетевых администраторов: информация состояния текущей маршрутизации в ОС

- Экранная кнопка переключения **Актуализация:** актуализировать маршрутизацию


- ▶ Выберите закладку **NFS UID/GID** для ввода идентификации пользователя и группы:

Настройка	Значение
Установка UID/GID для NFS-Shares	<ul style="list-style-type: none"> ■ User ID: Задание идентификации пользователя, с которой конечный пользователь имеет в сети доступ к файлам. Значение следует запросить у администратора сети ■ Group ID: Задание идентификации группы, с которой можно в сети иметь доступ к файлам. Значение следует запросить у администратора сети

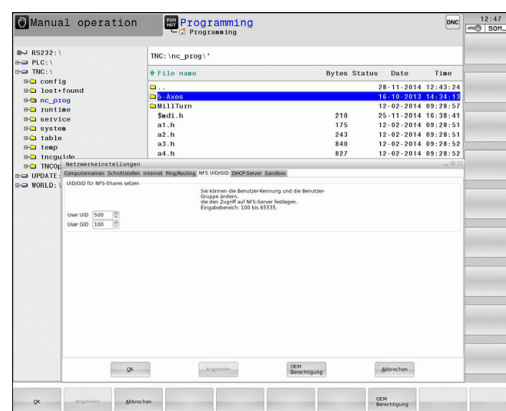

- ▶ **DHCP-сервер:** Настройки для автоматической конфигурации сети

Настройка	Значение
DHCP-сервер	<ul style="list-style-type: none"> ■ IP-адреса от: Определяется, с какого IP-адреса система ЧПУ будет устанавливать пулы динамических IP-адресов. Выделенные серым значения система ЧПУ получает из статического IP-адреса установленного Ethernet-интерфейса, эти значения не подлежат изменению. ■ IP-адреса до: определяется, до какого IP-адреса система ЧПУ будет устанавливать пулы динамических IP-адресов. ■ Lease Time (часы): Время, в течение которого динамический IP-адрес будет зарезервирован за клиентом. Если клиент регистрируется в течение этого времени, то система ЧПУ снова назначает тот же динамический IP-адрес. ■ Имя домена: При необходимости вы можете установить здесь имя для сети станка. Это необходимо, например, если для сети станка и внутренней сети присвоены одинаковые имена. ■ Передача DNS во внутреннюю сеть: Если активна IP-передача (вкладка "Интерфейсы"), то при активной опции вы можете установить, будет ли использоваться преобразование имен для устройств сети станка также внешней сетью. ■ Передача DNS из внутренней сети: Если активна IP-передача (вкладка "Интерфейсы"), то при активной опции вы можете установить, будет ли ЧПУ передавать DNS-запросы от устройств в сети станка также на сервер имен внешней сети, если DNS-сервер MC не отвечает на запросы. ■ Экранная кнопка Состояние: Вызывает обзор всех устройств, которые в сети станка снабжены динамическим IP-адресом. Для этих устройств вы можете задать дополнительные настройки ■ Экранная кнопка Дополнительные опции: Дополнительные возможности настройки для DNS-/DHCP-сервера. ■ Экранная кнопка Установка стандартных значений: устанавливает заводские настройки.

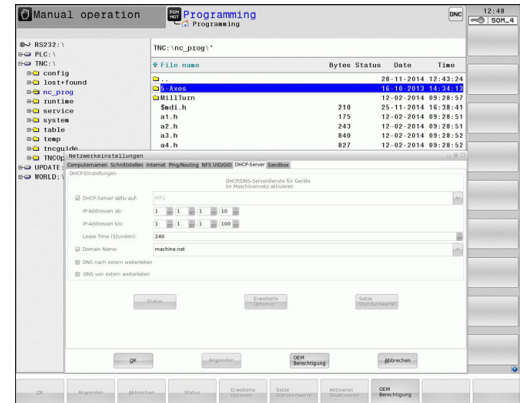

- ▶ **Тестовая среда:** Изменения можно вносить только после согласования с производителем станка!

Настройки сети с учетом периферии

- ▶ Нажмите Softkey **ОПРЕДЕЛ. СОЕД. СЕТИ** для ввода индивидуальных сетевых настроек устройства. Можно задать любое количество настроек сети, но одновременно администрировать можно не более 7

Настройка Значение

Сетевой диск Список всех подсоединенных сетевых дисков. В колонках система ЧПУ отображает соответствующий статус соединения с сетью:



- **Mount:** сетевой диск подключен/не подключен
- **Авто:** сетевой диск подключается автоматически/вручную
- **Тип:** вид соединения с сетью. Возможными являются cifs и nfs
- **Диск:** название диска в системе ЧПУ
- **ID:** внутренний идентификационный номер, который помечает, что вы задали несколько соединений с помощью Mount-Point
- **Сервер:** имя сервера
- **Имя доступа:** имя папки на сервере, с которой должна соединиться система ЧПУ
- **Пользователь:** имя пользователя в сети
- **Пароль:** сетевой диск защищен паролем или нет
- **Запрашивать пароль?:** запрашивать пароль при соединении/не запрашивать
- **Опции:** отображение дополнительных опций соединения

Управление сетевыми дисками выполняется с помощью экранных кнопок

Для добавления сетевых дисков нажмите экранную кнопку **Добавить:** система ЧПУ запустит ассистента соединения, в котором вы сможете ввести все необходимые данные в виде диалога

Status log Отображение информации о статусе и сообщений об ошибках.

С помощью экранной кнопки очистки вы можете удалить содержимое окна состояния.

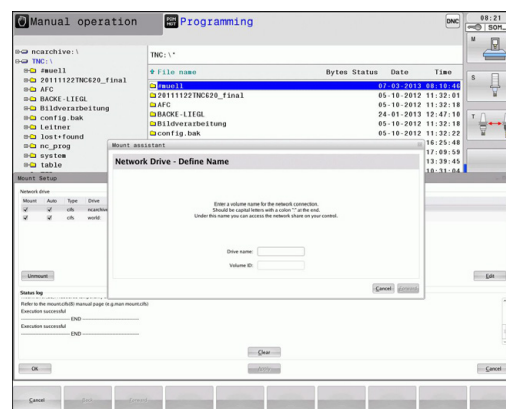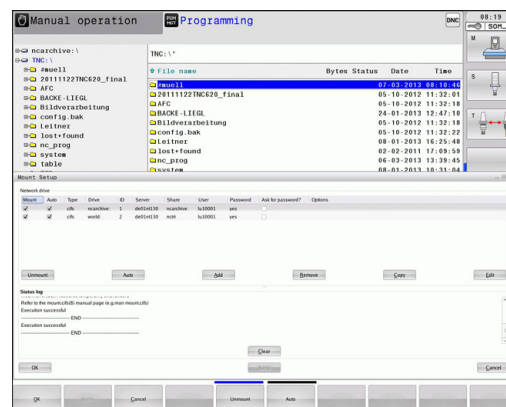




18.12 Брандмауэр

Применение

Существует возможность настроить брандмауэр для первичного сетевого интерфейса системы управления. Его можно сконфигурировать так, что входящий сетевой трафик в зависимости от отправителя и сервиса будет блокироваться, и/или будет отображаться сообщение. Но брандмауэр не может быть запущен для второго сетевого интерфейса системы управления, если он активен как DHCP-сервер.

После того, как брандмауэр активирован, это отображается символом справа внизу на панели задач. В зависимости от степени безопасности, с которой активирован брандмауэр, этот символ изменяется и содержит указание на уровень настроек безопасности:

Символ	Значение
	Защита еще не обеспечивается брандмауэром, хотя он активирован согласно конфигурации. Примером может быть случай, когда например, в конфигурации использованы имена компьютеров, но они еще не преобразованы в IP-адреса.
	Брандмауэр активирован со средней степенью безопасности.
	Брандмауэр активирован с высокой степенью безопасности. (Все сервисы, кроме SSH, заблокированы)



Следует поручить проверку и, при необходимости, изменение стандартных настроек сетевому администратору.

Настройки в дополнительной закладке **Настройки SSH** служат для подготовки к будущим расширениям и в данное время не имеют функций.

18.12 Брандмауэр

Конфигурация брандмауэра

Настройки для брандмауэра задаются следующим образом:

- ▶ С помощью мыши откройте панель задач внизу экрана (смотри "Window-Manager", Стр. 90)
- ▶ Нажмите зеленую кнопку HEIDENHAIN, чтобы открыть JH-меню
- ▶ Выберите пункт меню **Настройки**
- ▶ Выберите пункт меню **Брандмауэр**

HEIDENHAIN рекомендует активировать брандмауэр с подготовленными стандартными настройками:

- ▶ Установите опцию **Active**, чтобы включить брандмауэр
- ▶ Нажмите экранную кнопку **Set standard values**, чтобы активировать рекомендуемые HEIDENHAIN стандартные настройки.
- ▶ Выйдите из диалогового окна с помощью **OK**

Настройки брандмауэра

Опция	Значение
Active	Включение или выключение брандмауэра
Интерфейс:	Выбор интерфейса eth0 в целом соответствует X26 главного компьютера MC, eth1 соответствует X116. Вы можете проверить это в настройках сети на вкладке "Интерфейсы". При использовании главного компьютера с двумя интерфейсами Ethernet для второго (не первичного) интерфейса стандартно активен DHCP-сервер для сети станка. С помощью этой настройки брандмауэр для eth1 не может активироваться, поскольку брандмауэр и DHCP-сервер являются взаимоисключающими
Report other inhibited packets:	Брандмауэр активирован с высокой степенью безопасности. (Все сервисы, кроме SSH, заблокированы)
Inhibit ICMP echo answer:	Если задана эта опция, устройство управления больше не отвечает на PING-запрос.

Опция	Значение
Service	<p>В этом столбце приведено краткое обозначение сервисов, которые конфигурируются с помощью этого диалога. То, запускаются ли сами сервисы, в этом случае не играет никакой роли для конфигурации</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ LSV2 содержит, помимо функций для TNCRemoNT или Teleservice, также DNC-интерфейс Heidenhain (порты с 19000 по 19010) ■ SMB относится только к входящим SMB-соединениям, если на NC создается разблокировка Windows. Исходящие SMB-соединения (если разблокировка Windows связана с NC) не могут быть прекращены. ■ SSH обозначает протокол SecureShell (порт 22). С помощью этого SSH-протокола можно, начиная с HeROS 504, выполнить LSV2 с безопасным туннелированием. ■ VNC Протокол означает доступ к содержимому экрана. Если этот сервис заблокирован, даже с помощью программ Teleservice фирмы Heidenhain невозможно получить доступ к содержимому экрана (например, снимок экрана). Если этот сервис блокируется, в диалоге конфигурации VNC от HeROS отображается предупреждение о том, что в брандмауэре заблокирован VNC.
Method	<p>С помощью Method можно сконфигурировать следующие варианты: сервис не доступен ни для кого (Prohibit all), доступен для всех (Permit all) или доступен только для отдельных лиц (Permit some). Если указывается доступен для некоторых Permit some, также в строке "Computer" следует указать компьютер, которому должен быть разрешен доступ к соответствующему сервису. Если в строке Computer не указан никакой компьютер, при сохранении конфигурации автоматически активируется настройка Prohibit all.</p>
Log	<p>Если активировано Log, выводится "красное" сообщение, в том случае, если заблокирован сетевой пакет для этого сервиса. "Синее" сообщение выводится, если сетевой пакет для этого сервиса принят.</p>

Опция	Значение
Компьютер	<p>Если в Method конфигурируется настройка Permit some, здесь можно указать компьютер. Компьютеры могут вводиться с IP-адресом или с именем хоста, разделенные запятыми. Если используется имя хоста, то при завершении или сохранении диалога проверяется, можно ли перевести это имя хоста в IP-адрес. Если это не так, пользователь получает сообщение об ошибке, и диалог не заканчивается. Если указать действительное имя хоста, то при каждом запуске системы управления это имя хоста будет переводиться в IP-адрес. Если введенный с именем компьютер изменяет свой IP-адрес, может потребоваться перезапустить систему управления или формально изменить конфигурацию брандмауэра, чтобы система управления в брандмауэре применила новый IP-адрес к имени хоста.</p>
Advanced options	<p>Эти настройки предназначены только для ваших сетевых администраторов.</p>
Set standard values	<p>Возвращает настройки к рекомендуемым HEIDENHAIN стандартным значениям</p>

18.13 Конфигурация радиомаховичка HR 550 FS

18.13 Конфигурация радиомаховичка HR 550 FS


Назначение

С помощью клавиши Softkey **НАСТРОЙКИ РАДИОМАХОВИЧКА** можно выполнить конфигурацию HR 550 FS. В вашем распоряжении находятся следующие функции:

- Назначение маховичка пределенной док-станции
- Настройка радиоканала
- Анализ спектра частот для определения наилучшего радиоканала
- Настройка мощности излучения
- Статистическая информация о качестве передачи

Назначение маховичка определенной док-станции

- ▶ Убедитесь в том, что док-станция маховичка соединена с аппаратным обеспечением системы управления
- ▶ Поставьте маховичок, который вы хотите назначить док-станции, в эту станцию
- ▶ Выберите MOD-функцию: нажмите клавишу **MOD**
- ▶ Выберите меню **Машинные настройки**
- ▶ Выбор меню настройки маховичка: нажмите Softkey **НАСТРОЙКИ МАХОВИЧКА**
- ▶ Нажмите на экранную кнопку **Привязать HR**: система ЧПУ сохранит серийный номер радиомаховичка и покажет его в окне настроек слева возле экранной кнопки **Привязать HR**
- ▶ Сохраните изменения и покиньте меню настроек: нажмите экранную кнопку **END**


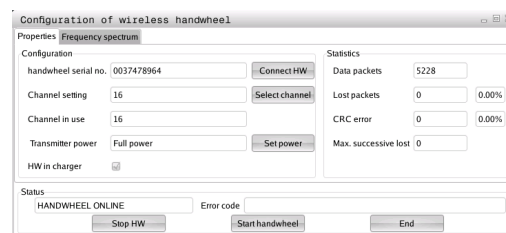


Конфигурация радиомаховичка HR 550 FS 18.13

Настройка радиоканала

При автоматическом запуске радиомаховичка система ЧПУ пытается выбрать радиоканал с наилучшим сигналом. Если вы хотите сами настроить радиоканал, действуйте следующим образом:

- ▶ Выберите MOD-функцию: нажмите клавишу **MOD**
- ▶ Выберите меню **Машинные настройки**
- ▶ Выбор меню настройки маховичка: нажмите Softkey **НАСТРОЙКИ МАХОВИЧКА**
- ▶ Щелчком мыши выбрать вкладку **спектр частот**
- ▶ Нажмите на экранную кнопку **Остановить HR**: система ЧПУ разорвет соединение с радиомаховичком и измерит текущий спектр частот для всех 16 доступных каналов
- ▶ Запомните номер канала, имеющего наименьшую загруженность (самая маленькая балка)
- ▶ Снова активируйте маховичок нажатием экранной кнопки **Запустить маховичок**
- ▶ Щелчком мыши выберите вкладку **Свойства**
- ▶ Нажмите на экранную кнопку **Выбор канала**: система ЧПУ отобразит все доступные номера каналов. Мышкой выберите номер канала, для которого система ЧПУ показала наименьшую загруженность
- ▶ Сохранение изменений и выход из меню настроек: нажмите экранную кнопку **КОНЕЦ**

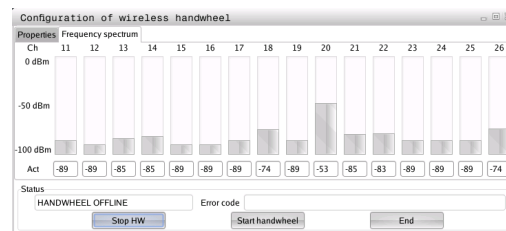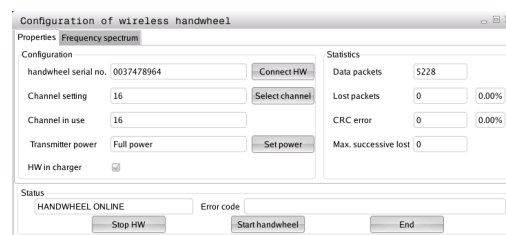


Настройка мощности излучения



Учитывайте, что при уменьшении мощности излучения уменьшается радиус действия радиомаховичка.

- ▶ Выберите MOD-функцию: нажмите клавишу **MOD**
- ▶ **Машинные настройки**
- ▶ Выбор меню настройки маховичка: нажмите Softkey **НАСТРОЙКИ МАХОВИЧКА**
- ▶ Нажмите на экранную кнопку **Задать мощность**: система ЧПУ отобразит три доступные настройки мощности. Выберите с помощью мышки желаемую настройку
- ▶ Сохранение изменений и выход из меню настроек: нажмите экранную кнопку **КОНЕЦ**

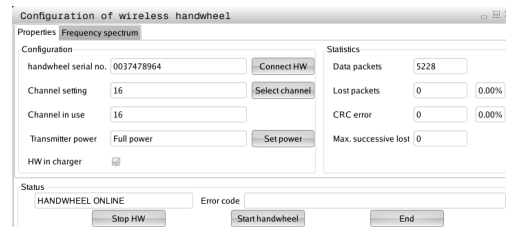

18.13 Конфигурация радиомаховичка HR 550 FS

Статистические данные

Статистические данные можно посмотреть следующим образом:


- ▶ Выберите MOD-функцию: нажмите клавишу **MOD**
- ▶ Выберите меню **Машинные настройки**
- ▶ Выберите меню настроек радиомаховичка: нажмите Softkey **НАСТРОЙКИ РАДИОМАХОВИЧКА**: система ЧПУ отобразит меню настроек с данными статистики

В **Статистике** система ЧПУ отображает информацию о качестве передачи.

Радиомаховичок реагирует на недостаточное качество сигнала, которое не может обеспечить безупречной и надежной остановки осей, аварийной остановкой.

На недостаточное качество сигнала указывает отображаемое значение **Max. потерянная посл..** Если в нормальном режиме работы маховичка в пределах желаемого радиуса работы система ЧПУ повторно отображает значения больше 2, то существует повышенный риск нежелательного разрыва связи. Помочь в этом случае может повышение мощности излучения, а также замена канала на менее занятый.

В таких случаях попытайтесь улучшить качество передачи путем выбора другого канала (смотри "Настройка радиоканала", Стр. 675) или увеличьте мощность передачи (смотри "Настройка мощности излучения", Стр. 675).

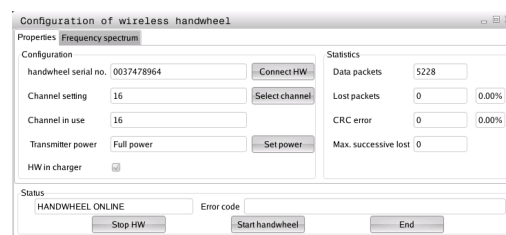

18.14 Загрузка конфигурации станка

Применение



Внимание: потеря данных!

При выполнении резервного копирования система ЧПУ перезаписывает вашу конфигурацию станка. При этом будут утеряны данные станка, которые перезаписываются. Данные удаляются без возможности восстановления!

Производитель станка может сделать доступным резервное копирование с конфигурацией станка. После ввода кодового слова **ВОССТАНОВИТЬ** можно загрузить резервную копию на ваш станок или место программирования. Чтобы загрузить резервную копию, выполните следующие действия:

- ▶ В MOD-диалоге введите кодовое слово **RESTORE**
- ▶ В окне управления файлами системы ЧПУ выберите резервный файл (например, ВКУР-2013-12-12_.zip), ЧПУ откроет всплывающее окно для резервной копии
- ▶ Активируйте аварийное выключение
- ▶ Нажмите Softkey **OK**, чтобы запустить операцию резервного копирования

19

**Таблицы и
обзоры**

19.1 Параметры пользователя, заданные для конкретного станка

19.1 Параметры пользователя, заданные для конкретного станка

Назначение

Ввод значений параметров осуществляется с помощью так называемого Редактора конфигурации.



Чтобы обеспечить пользователю доступ к настройке индивидуальных функций станка, производитель станка может определить, какие параметры станка предлагаются пользователю в качестве параметров пользователя. Таким образом, фирма-производитель может также задать в системе ЧПУ дополнительные, не приведенные в описании ниже параметры станков.

Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

В редакторе конфигурации машинные параметры сведены в дерево к объектам параметров. Каждый объект параметра имеет имя (например, **Настройки индикации дисплея**), описывающее функцию соответствующего параметра. Объект параметра (сущность), обозначается в структуре дерева буквой "E" в символе директории. Некоторые машинные параметры для однозначной идентификации имеют ключевое имя, которое привязывает параметр к группе (например, X для оси X). Соответствующая директория группы имеет ключевое имя и обозначается буквой "K" в символе директории.



Способ отображения имеющихся параметров можно изменить в редакторе конфигураций для параметров пользователя. Согласно стандартным настройкам параметры отображаются в виде кратких текстов-пояснений. Чтобы вывести на дисплей фактические системные имена параметров, нажмите кнопку режима разделения дисплея на области, а затем клавишу Softkey **ОТОБРАЗИТЬ СИСТЕМНЫЕ ИМЕНА**. Действуйте так же, чтобы вернуться в стандартный режим отображения.

Еще не активные параметры и объекты изображаются с помощью серого значка. Клавиши Softkey **ДОП. ФУНКЦ.** и **ВСТАВИТЬ** позволяют их активировать.




 
 


Система ЧПУ приводит текущий список изменений, в котором сохранено до 20 изменений файлов конфигурации. Чтобы отменить изменения, выберите желаемую строку и нажмите Softkey **ДОП. ФУНКЦ.** и **ОТМЕНИТЬ ИЗМЕНЕНИЕ**.

Параметры пользователя, заданные для конкретного станка 19.1




Откройте редактор конфигурации и измените параметры

- ▶ Выберите режим работы **Программирование**
- ▶ Нажмите кнопку **MOD**
- ▶ Введите кодовое число **123**
- ▶ Изменение параметров
- ▶ При помощи клавиши Softkey **КОНЕЦ** выйдите из редактора конфигурации
- ▶ Подтвердите внесенные изменения клавишей Softkey **СОХРАНИТЬ**

В начале каждой строки дерева параметров система ЧПУ отображает пиктограмму, содержащую дополнительную информацию о данной строке. Значение пиктограмм приведено далее:

-  ветвь существует, но закрыта
-  ветвь открыта
-  пустой объект, не открываемый
-  инициализированный параметр станка
-  Неинициализированный (опциональный) параметр станка
-  читаемый, но не редактируемый
-  нечитаемый и не редактируемый

Символ папки позволяет распознать тип объекта конфигурации:

-  Ключ (имя группы)
-  Список
-  Сущность (объект параметра)

Отображение пояснительного текста

При помощи клавиши **ПОМОЩЬ** может быть отображен пояснительный текст по каждому объекту или атрибуту параметра.

Если для пояснительного текста недостаточно одной страницы экрана (тогда вверху справа появляется символ, например, 1/2), можно с помощью клавиши Softkey **ЛИСТАТЬ ПОМОЩЬ** перейти на вторую страницу.

Повторное нажатие клавиши **ПОМОЩЬ** закрывает окно с пояснительным текстом.

Дополнительно к пояснительному тексту можно отобразить также другую информацию, например, единицы измерения, значение инициализации, выбор и т. п. Если выбранный машинный параметр соответствует параметру в система ЧПУ, на экране появляется соответствующий номер машинного параметра.

Таблицы и обзоры

19.1 Параметры пользователя, заданные для конкретного станка

Список параметров

Настройки параметров

Настройки дисплея

Настройки индикации дисплея

Последовательность отображаемых осей

[0] - [7]

В зависимости от доступных осей

Вид индикации положения в окно положения

**ЗАДАН.
ФАКТИЧ,
REFIST
REFSOLL
SCHPF
ISTRW
RESTW
M 118**

Вид индикации положения в индикации состояния

**ЗАДАН.
ФАКТИЧ.
REFIST
REFSOLL
SCHPF
ISTRW
RESTW
M 118**

Определение десятичного разделителя для индикации положения

.

Индикация подачи в режиме работы "Ручное управление"

**на ключ оси: отображать подачу только, когда клавиша выверки осей нажата
всегда минимум: всегда отображать подачу**

Индикация положения шпинделя в индикации положений

**в замкнутой петле: отображать положение шпинделя только если шпиндель
находится в регулировании положением
во время закрытой петли и M5: отображать индикацию шпинделя, если
шпиндель находится в регулировании положением и при M5**

Softkey Отображать или скрывать таблицу предустановок

**Верно: Softkey таблица предустановок не отображается
Ложно: Таблица предустановок отображается**

Параметры пользователя, заданные для конкретного станка 19.1

Настройки параметров

Настройки дисплея

Шаг индикации для отдельных осей

Список всех доступных осей

Шаг индикации для отображения положения в мм или градусах

0.1

0.05

0.01

0.005

0.001

0.0005

0.0001

0.00005 (номер опции #23)

0.00001 (номер опции #23)

Шаг индикации для отображения положения в дюймах

0.005

0.001

0.0005

0.0001

0.00005 (номер опции #23)

0.00001 (номер опции #23)

DisplaySettings

Определение единицы измерения, действующей для индикации

metric: использовать метрическую систему

inch: использовать дюйм-систему

Настройки дисплея

Формат NC-программ и индикации циклов

Ввод программы в диалоге открытым текстом HEIDENHAIN или в DIN/ISO

HEIDENHAIN: ввод программы в режиме позиционирования с ручным вводом данных в диалоге открытым текстом

ISO: ввод программы в режиме работы позиционирование с ручным вводом данных в DIN/ISO

19.1 Параметры пользователя, заданные для конкретного станка

Настройки параметров

Настройки дисплея

Настройка языка диалога в NC- и PLC-программах

Язык диалога в NC

АНГЛИЙСКИЙ

НЕМЕЦКИЙ

ЧЕШСКИЙ

ФРАНЦУЗСКИЙ

ИТАЛЬЯНСКИЙ

ИСПАНСКИЙ

ПОРТУГАЛЬСКИЙ

ШВЕДСКИЙ

ДАТСКИЙ

ФИНСКИЙ

ГОЛЛАНДСКИЙ

ПОЛЬСКИЙ

ВЕНГЕРСКИЙ

РУССКИЙ

КИТАЙСКИЙ

КИТАЙСКИЙ_ТРАДИЦИОННЫЙ

СЛОВЕНСКИЙ

ЭСТОНСКИЙ

КОРЕЙСКИЙ

НОРВЕЖСКИЙ

СЛОВАЦКИЙ

ТУРЕЦКИЙ

Языка диалога в PLC

См. "Язык диалога в NC"

Язык сообщений об ошибках в PLC

См. "Язык диалога в NC"

Язык справки

См. "Язык диалога в NC"

Параметры пользователя, заданные для конкретного станка 19.1

Настройки параметров

Настройки дисплея

Процедура запуска системы управления

Квитирование сообщения "Перерыв в электроснабжении"

ВЕРНО: запуск системы управления продолжается только после квитирования сообщения

ЛОЖНО: Сообщение "Перевыв в электроснабжении" не выводится

Настройки дисплея

Настройка отображения индикации времени

Выбор режима отображения в индикации времени

Аналоговый

Цифровой

Логотип

ААналоговый и логотип

Цифровой и логотип

Аналоговый на логотипе

Цифровой на логотипе

Настройки дисплея

Вкл/выкл левой панели

Настройка отображения левой панели

ВЫКЛ: выключить информационная строка в строке режимов работы

ВКЛ: включить информационную строку в строке режимов работы

Настройки дисплея

Настройки графики трехмерного моделирования

Тип модели графики трехмерного моделирования

3D (требующий большого объема вычислений): Отображение модели для комплексной обработки вырезами

2,5D: Отображение модели для 3-осной обработки

Нет модели: Отображение модели деактивировно

Качество модели трехмерного моделирования

очень высокое: Высокое разрешение; отображение точек кадров возможно

высокое: высокое разрешение

среднее: среднее разрешение

низкое: низкое разрешение

Настройки дисплея

Настройки индикации положения

Индикация положения при TOOL CALL DL

По длине инструмента: Запрограммированный припуск DL для отображения позиции по отношению к заготовке рассматривается как изменение длины инструмента

Как припуск заготовки: Запрограммированный припуск DL для индикации позиции по отношению к заготовке рассматривается как припуск заготовки

19.1 Параметры пользователя, заданные для конкретного станка

Настройки параметров

ProbeSettings

Конфигурация измерения инструмента

TT140_1

M-функция для ориентации шпинделя

-1: ориентация шпинделя непосредственно через NC

0: Функция неактивна

от 1 до 999: Номер M-функции для ориентации шпинделя

Процедура ощупывания

МультиНаправление: ощупывание по нескольким направлениям

ОдиночноеНаправление: ощупывание по одному направлению

Направление ощупывания для измерения радиуса инструмента

X_положительное, Y_положительное, X_отрицательное, Y_отрицательное, Z_положительное, Z_отрицательное (в зависимости от оси инструмента)

Расстояние от нижней кромки инструмента до верхней кромки измерительного наконечника

от 0.001 до 99.9999 [мм]: Смещение измерительного наконечника к инструменту

Ускоренный ход в цикле ощупывания

от 10 до 300 000 [мм/мин]: Ускоренный ход в цикле ощупывания

Подача ощупывания при измерении инструмента

от 1 до 3 000 [мм/мин]: Подача ощупывания при измерении инструмента

Расчет подачи ощупывания

Постоянный допуск: Расчет подачи ощупывания с постоянным допуском

Переменный допуск: Расчет подачи ощупывания с переменным допуском

Постоянная подача: Постоянная подача ощупывания

Тип определения частоты вращения

Автоматический: Автоматический расчет частоты вращения

Минимальная скорость шпинделя: Использовать минимальную частоту вращения шпинделя

Максимальная допустимая скорость вращения на режущей кромке инструмента

от 1 до 129 [м/мин]: Допустимая скорость вращения

Максимально допустимая скорость вращения при измерении инструмента

от 0 - до 1 000 [1/мин]: Максимально допустимая скорость вращения

Максимально допустимая погрешность измерения при измерении инструмента

от 0.001 - до 0.999 [мм]: Первая максимально допустимая погрешность измерения

Максимально допустимая погрешность измерения при измерении инструмента

от 0.001 - до 0.999 [мм]: Вторая максимально допустимая погрешность измерения

Параметры пользователя, заданные для конкретного станка 19.1

Настройки параметров

Остановка NC во время проверки инструмента

Верно: При превышении допуска поломки, программа ЧПУ останавливается

Ложно: Программа ЧПУ не останавливается

Остановка NC во время проверки инструмента

Верно: При превышении допуска поломки, программа ЧПУ останавливается

Ложно: Программа ЧПУ не останавливается

Изменение таблицы инструмента при проверке и измерении инструмента

AdaptOnMeasure: После измерения инструмента происходит изменение таблицы

AdaptOnBoth: После измерения и проверки инструмента происходит изменение таблицы

AdaptNever: После измерения и проверки инструмента изменение таблицы не происходит

Конфигурация круглого измерительного наконечника

TT140_1

Координаты центра измерительного наконечника

[0]: X-Координата центра измерительного наконечника по отношению к нулевой точке станка

[1]: Y-Координата центра измерительного наконечника по отношению к нулевой точке станка

[2]: Z-Координата центра измерительного наконечника по отношению к нулевой точке станка

Безопасное расстояние над измерительным наконечником для предварительного позиционирования

от 0.001 - до 99 999.9999 [мм]: Безопасное расстояние в направлении инструмента

Безопасная зона вокруг измерительного наконечника для предварительного позиционирования

от 0.001 - до 99 999.9999 [мм]: Безопасное расстояние на плоскости вертикально оси инструмента

19.1 Параметры пользователя, заданные для конкретного станка

Настройки параметров

ChannelSettings

CH_NC

Активная кинематика

Кинематика, подлежащая активации

Список кинематики станка

Кинематика, подлежащая активации при загрузке системы управления

Список кинематики станка

Определение процедуры NC-программы

Сброс времени обработки при запуске программы

Верно: выполняется сброс времени обработки**Ложно: сброс времени обработки не выполняется**

PLC-сигнал для номера предстоящего цикла обработки

Зависит от производителя станка

Геометрические допуски

Допустимое отклонение радиуса окружности

**от 0,0001 до 0,016 [мм]: Допустимое отклонение радиуса в конечной
точке окружности по сравнению с начальной точкой окружности**

Конфигурация циклов обработки

Коэффициент перекрытия при фрезеровании карманов

**от 0,001 до 1,414: Коэффициент перекрытия для цикла 4
ФРЕЗЕРОВАНИЕКАРМАНА и цикла 5 КРУГЛЫЙ КАРМАН**

Процедура после обработки контурного кармана

PosBeforeMachining: Положение как перед обработкой цикла**ToolAxClearanceHeight: Установить ось инструмента на безопасную высоту**

Вывод сообщения об ошибке "Шпиндель ?", если не активна функция M3/M4

вкл: выводить сообщение об ошибке**выкл: не выводить сообщение об ошибке**

Вывод сообщения об ошибке "Ввод отрицательного значения глубины"

вкл: выводить сообщение об ошибке**выкл: не выводить сообщение об ошибке**

Тип подвода к стенке паза в боковой поверхности цилиндра

LineNormal: подвод по прямой**CircleTangential: подвод с круговым перемещением**

M-функция для ориентации шпинделя в циклах обработки

-1: ориентация шпинделя непосредственно через NC**0: функция неактивна****от 1 до 999: номер M-функции для ориентации шпинделя**

Не показывать сообщение об ошибке "Вид погружения невозможен"

вкл: не выводить сообщение об ошибке

Настройки параметров

выкл: выводить сообщение об ошибке

Геометрический фильтр для линейных элементов

Тип стретч-фильтра

- **выкл: фильтр не активен**
- **ShortCut: пропуск отдельных точек в многоугольнике**
- **Average: геометрический фильтр сглаживает углы**

Максимальное расстояние между отфильтрованным и неотфильтрованным контуром
от 0 до 10 [мм]: пропущенные фильтром точки находятся внутри этого
допуска для получающегося отрезка

Максимальная длина отрезка, получающегося при фильтрации
от 0 до 1000 [мм]: длина, по которой действует геометрическая фильтрация

19.1 Параметры пользователя, заданные для конкретного станка

Настройки параметров

Настройки для NC-редактора

Создавать резервные файлы

TRUE: После редактирования NC-программ создавать резервный файл

FALSE: После редактирования NC-программ не создавать резервный файл

Место курсора после удаления строк

TRUE: Курсор после удаления строки стоит на предыдущей строке (режим iTNC)

FALSE: Курсор после удаления строки стоит на следующей строке

Место курсора в случае первой или последней строки

TRUE: Движение курсора по кругу в начале/конце PGM разрешено

FALSE: Движение курсора по кругу в начале/конце PGM не разрешено

Разрыв строк при многострочных кадрах

ALL: Всегда показывать строки полностью

ACT: Показывать полностью только строки активного кадра

NO: Показывать строки полностью, только когда кадр редактируется

Активировать справку

TRUE: Показывать окна справки почти всегда во время ввода

FALSE: Показывать окна справки, только если Softkey ПОМОЩЬ ПО ЦИКЛАМ установлена на ВКЛ. Softkey ПОМОЩЬ ПО ЦИКЛАМ ВКЛ/ВЫКЛ отображается в режиме программирования при нажатии кнопки "Разделение экрана"

Поведение панели Softkey после ввода цикла

ВЕРНО: после задания цикла оставить панель Softkey для циклов активной

ЛОЖНО: после задания цикла скрыть панель Softkey для циклов

Удаление контрольного запроса для блока

ВЕРНО: отображать контрольный запрос при удалении NC-кадра

ЛОЖНО: не отображать контрольный запрос при удалении NC-кадра

Номер строки, до которого выполняется проверка NC-программы

от 100 до 100000: длина программы, на которой будет проверяться геометрия

DIN/ISO-программирование: задание размера шага для нумерации кадров

от 0 до 250: размер шага, с помощью которого создаются DIN/ISO-кадры в программе

Определение программируемых осей

ВЕРНО: использовать определенную конфигурацию осей

ЛОЖНО: использовать конфигурацию осей XYZABCUVW по умолчанию

Процедура при параксиальных кадрах позиционирования

ВЕРНО: параксиальные кадры позиционирования разрешены

ЛОЖНО: параксиальные кадры позиционирования заблокированы

Номер строки до которой идет поиск одинаковых элементов синтаксиса

от 500 до 400000: Искать выбранные элементы при помощи клавиш со стрелками вверх-вниз

Настройки параметров

Настройки для управления файлами

Отображение подчиненных файлов

ВРУЧНУЮ: подчиненные файлы отображаются

АВТОМАТИЧЕСКИ: подчиненные файлы не отображаются

Ввод пути для конечного пользователя

Список дисководов и/или директорий

Здесь в управлении файлов система ЧПУ отображает зарегистрированные дисководы и директории

Путь вывода FN 16 для отработки

Путь для FN 16-вывода, если в программе не определяется путь

Путь вывода FN 16 для режима "Программирование" и "Тест программы"

Путь для FN 16-вывода, если в программе не определяется путь

Серийный интерфейс RS232: смотри "Настройка интерфейса передачи данных", Стр. 655

Таблицы и обзоры

19.2 Разводка контактов и кабели для интерфейсов передачи данных

19.2 Разводка контактов и кабели для интерфейсов передачи данных

Интерфейс V.24/RS-232-C HEIDENHAIN-устройства



Интерфейс соответствует европейскому стандарту EN 50 178 **Безопасное отключение от сети.**

При использовании блока адаптера с 25-полюсным гнездом:

ЧПУ		VB 365725-xx		Блок адаптера 310085-01			VB 274545-xx		
Вилка	Разводка контактов	Розетка	Цвет	Розетка	Вилка	Розетка	Вилка	Цвет	Розетка
1	не занимать	1		1	1	1	1	белый/ коричневый	1
2	RXD	2	желтый	3	3	3	3	желтый	2
3	TXD	3	зеленый	2	2	2	2	зеленый	3
4	DTR	4	коричневый	20	20	20	20	коричневый	8
5	Сигнал GND	5	красный	7	7	7	7	красный	7
6	DSR	6	синий	6	6	6	6		6
7	RTS	7	серый	4	4	4	4	серый	5
8	CTR	8	розовый	5	5	5	5	розовый	4
9	не занимать	9					8	фиолетовый	20
корпус	внешний экран	корпус	внешний экран	корпус	корпус	корпус	корпус	внешний экран	корпус

Разводка контактов и кабели для интерфейсов передачи данных 19.2

При использовании блока адаптера с 9-пол.:

ЧПУ		VB 355484-xx		Блок адаптера 363987-02			VB 366964-xx		
Вилка	разводка контактов	Розетка	Цвет	Вилка	Розетка	Вилка	Розетка	Цвет	Розетка
1	не занимать	1	красный	1	1	1	1	красный	1
2	RXD	2	желтый	2	2	2	2	желтый	3
3	TXD	3	белый	3	3	3	3	белый	2
4	DTR	4	коричневый	4	4	4	4	коричневый	6
5	сигнал GND	5	черный	5	5	5	5	черный	5
6	DSR	6	фиолетовый	6	6	6	6	фиолетовый	4
7	RTS	7	серый	7	7	7	7	серый	8
8	CTR	8	белый/ зеленый	8	8	8	8	белый/ зеленый	7
9	не занимать	9	зеленый	9	9	9	9	зеленый	9
корпус	внешний экран	корпус	внешний экран	корпус	корпус	корпус	корпус	внешний экран	корпус

Таблицы и обзоры

19.2 Разводка контактов и кабели для интерфейсов передачи данных

Устройства других производителей

Разводка контактов у оборудования других производителей может значительно отличаться от разводки контактов устройств фирмы HEIDENHAIN.

Разводка контактов зависит от устройства и типа передачи. Следует изучить информацию о разводке контактов блока адаптера в таблице, приведенной ниже.

Блок адаптера 363987-02		VB 366964-xx		
Розетка	Вилка	Розетка	Цвет	Розетка
1	1	1	красный	1
2	2	2	желтый	3
3	3	3	белый	2
4	4	4	коричневый	6
5	5	5	черный	5
6	6	6	фиолетовый	4
7	7	7	серый	8
8	8	8	белый/ зеленый	7
9	9	9	зеленый	9
корпус	корпус	корпус	внешний экран	корпус

Разводка контактов и кабели для интерфейсов передачи данных 19.2

Интерфейс Ethernet-сети, гнездо RJ45

Максимальная длина кабеля:

- не экранированный: 100 м
- экранированный: 400 м

Пин	Сигнал	Описание
1	TX+	Transmit Data (передача данных)
2	TX-	Transmit Data (передача данных)
3	REC+	Receive Data (прием данных)
4	своб.	
5	своб.	
6	REC-	Receive Data (прием данных)
7	своб.	
8	своб.	

19.3 Техническая информация

Расшифровка символов

- Стандарт
- Опция оси
- 1 Опция ПО 1
- 2 Опция ПО 2

Функции пользователя

Краткое описание	<ul style="list-style-type: none"> ■ Базовое исполнение: 3 оси плюс шпиндель ■ Четвертая NC-ось плюс вспомогательная ось или □ 8 дополнительных осей или 7 дополнительных осей плюс 2-й шпиндель ■ Цифровое регулирование тока и частоты вращения
Краткое описание	<ul style="list-style-type: none"> ■ Базовое исполнение: 3 оси плюс шпиндель □ 1. Дополнительная ось для 4 осей и неследящего шпинделя □ 2. Дополнительная ось для 5 осей и неследящего шпинделя
Ввод программы	В диалоге открытым текстом HEIDENHAIN и формате DIN/ISO
Данные позиции	<ul style="list-style-type: none"> ■ Заданные позиции для прямых и окружностей в декартовой или полярной системе координат ■ Данные о размерах, абсолютные или в инкрементах ■ Индикация и ввод данных в мм или дюймах
Коррекция инструмента	<ul style="list-style-type: none"> ■ Радиус инструмента в плоскости обработки и длина инструмента ■ Предварительный расчет до 99 кадров для контура с поправкой на радиус (M120) 2 Трехмерная поправка на радиус инструмента для последующих изменений данных инструментов без необходимости повторного расчета программы
Таблицы инструментов	Несколько таблиц инструментов с любым количеством инструментов
Постоянная скорость движения по контуру	<ul style="list-style-type: none"> ■ Относительно траектории центра инструмента ■ Относительно режущей кромки инструмента
Параллельный режим работы	Составление программы с графической поддержкой во время отработки другой программы
Трехмерная обработка (ПО-опция 2)	<ul style="list-style-type: none"> 2 Особо плавный ход движения 2 Трехмерная коррекция инструмента через вектор нормали к поверхности 2 Изменение положения поворотной головки с помощью электронного маховичка во время выполнения программы; позиция вершины инструмента остается неизменной (TCPM = Tool Center Point Management) 2 Удерживание инструмента перпендикулярно контуру 2 Поправка на радиус инструмента перпендикулярно направлению движения и направлению инструмента

Функции пользователя

Обработка с помощью круглого стола(опция ПО 1)	1	Программирование контуров на развернутой боковой поверхности цилиндра
	1	Подача в мм/мин
Элементы контура	■	прямая
	■	фаска
	■	круговая траектория
	■	центр окружности
	■	радиус окружности
	■	плавно примыкающая круговая траектория
	■	скругление углов
Вход в контур и выход из него	■	По прямой: по касательной или перпендикулярно
	■	По окружности
Программирование свободного контура FK	■	Программирование свободного контура FK в диалоге открытым текстом HEIDENHAIN с графической поддержкой для заготовок, которые были измерены не по NC-стандарту
Переходы в программе	■	Подпрограммы
	■	Повторы частей программы
	■	Использование любой программы в качестве подпрограммы
Циклы обработки	■	Циклы сверления и нарезания резьбы метчиком с компенсирующим патроном и без него
	■	Прямоугольные и круглые карманы
	■	Циклы глубокого сверления, развёртывания, расточки, зенкерования, центрования
	■	Циклы для фрезерования внутренней и наружной резьбы
	■	Прямоугольные и круглые карманы
	■	Циклы для строчного фрезерования ровных и наклонных поверхностей
	■	Циклы для фрезерования прямых и закругленных канавок
	■	Точечные рисунки на окружности и линиях
	■	Карман контура параллельно к контуру
	■	Протяжка контура
	■	Циклы обработки точением
	■	Дополнительно могут интегрироваться циклы производителя – специальные, созданные производителем станка циклы обработки
	Преобразование координат	■
■		Масштабирование (для заданной оси)
1		Наклон плоскости обработки (опция ПО 1)
Параметры Q Программирование с использованием переменных	■	Математические функции =, +, −, *, /, sin α, cos α, извлечение корня
	■	Логические операции (=, ≠, <, >)
	■	Вычисления в скобках

Функции пользователя

	<ul style="list-style-type: none"> ■ $\tan \alpha$, arcus sin, arcus cos, arcus tan, a^n, e^n, ln, log, абсолютное значение числа, константа π, операция отрицания, разряды после запятой или перед запятой отбрасываются ■ Функции для расчета окружности ■ Параметры строки
Средства программирования	<ul style="list-style-type: none"> ■ Калькулятор ■ Полный перечень всех имеющихся сообщений об ошибках ■ Контекстно-зависимая функция помощи при возникновении сообщений об ошибках ■ Графическая поддержка при программировании циклов ■ Кадры с комментариями в NC-программе
Захват текущей позиции	<ul style="list-style-type: none"> ■ Фактические позиции назначаются непосредственно в NC-программе
Графика при тестировании программ Виды изображений	<ul style="list-style-type: none"> ■ Графическое моделирование выполнения обработки, даже во время отработки другой программы ■ Вид сверху / представление в 3 плоскостях / трехмерное изображение / 3D-линейная графика ■ Увеличение фрагмента
Графика при программировании	<ul style="list-style-type: none"> ■ В режиме работы „Программирование” графически отображаются NC-кадры (двумерная штриховая графика), даже если обрабатывается другая программа
Графика обработки Виды изображений	<ul style="list-style-type: none"> ■ Графическое изображение обрабатываемой программы с видом сверху / представление в виде проекции на 3 плоскости / трехмерным изображением
Время обработки	<ul style="list-style-type: none"> ■ Расчет времени обработки в режиме работы „Тест программы” ■ Индикация фактического времени обработки в режимах выполнения программы
Повторный подвод к контуру	<ul style="list-style-type: none"> ■ Поиск произвольного кадра в программе и подвод к рассчитанной заданной позиции для продолжения обработки ■ Прерывание программы, выход из контура и повторный подвод
Таблицы нулевых точек	<ul style="list-style-type: none"> ■ Несколько таблиц нулевых точек для сохранения нулевых точек относительно заготовки
Циклы измерительного щупа	<ul style="list-style-type: none"> ■ Калибровка измерительного щупа ■ Ручная или автоматическая компенсация наклонного положения заготовки ■ Ручное или автоматическое назначение координат точки привязки ■ Автоматическое измерение заготовок ■ Циклы для автоматического измерения инструмента ■ Циклы для автоматического измерения инструмента ■ Циклы для автоматического измерения кинематики

Технические характеристики

Компоненты	<ul style="list-style-type: none"> ■ Пульт управления ■ TFT-плоский цветной дисплей с клавишами Softkey
Запоминающее устройство программы	<ul style="list-style-type: none"> ■ Минимум 21 ГБайт
Единица ввода и шаг отображения	<ul style="list-style-type: none"> ■ до 0,1 мкм на линейных осях ■ до 0,01 мкм на линейных осях (с опцией #23) ■ до 0,000 1° на круговых осях ■ до 0,000 01° мкм на круговых осях (с опцией #23)
Диапазон ввода	<ul style="list-style-type: none"> ■ Максимально 999 999 999 мм или 999 999 999°
Интерполяция	<ul style="list-style-type: none"> ■ Линейная в 4 осях ■ Круговая в 2 осях ■ Спиральная: совмещение круговой траектории и прямой ■ Винтовая линия Наложение круговой траектории и прямой
Время обработки кадра 3D-прямая без поправки на радиус	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0,5 мс
Регулирование осей	<ul style="list-style-type: none"> ■ Точность регулирования положения: период сигнала датчика положения/1024 ■ Время цикла регулятора положения: 3 мс ■ Время цикла регулятора частоты вращения: 200 мкм
Путь перемещения	<ul style="list-style-type: none"> ■ Максимально 100 м (3 937 дюймов)
Скорость вращения шпинделя	<ul style="list-style-type: none"> ■ Максимум 100 000 об/мин (заданное аналоговое значение числа оборотов)
Компенсация погрешностей	<ul style="list-style-type: none"> ■ Линейные и нелинейные погрешности осей, люфт, пики реверсирования при круговых движениях, тепловое расширение ■ Трение покоя
Интерфейсы передачи данных	<ul style="list-style-type: none"> ■ По одному V.24 / RS-232-C макс. 115 кбод ■ Расширенный интерфейс передачи данных с LSV-2-протоколом для внешнего управления системой ЧПУ через интерфейс передачи данных с применением ПО фирмы HEIDENHAIN TNCremo ■ Интерфейс Ethernet 1000 Base T ■ 3 x USB 2.0
Температура окружающей среды	<ul style="list-style-type: none"> ■ Эксплуатация: от 0°C до +45°C ■ Хранение: от -30 °C до +70 °C

Дополнительные устройства

Электронные маховички	<ul style="list-style-type: none"> ■ переносной маховичок HR 410 или ■ переносной радиомаховичок HR 550 FS с дисплеем или ■ переносной маховичок HR 520 с дисплеем или ■ переносной маховичок HR 420 с дисплеем или ■ встраиваемый маховичок HR 130 или ■ до трех встраиваемых маховичков HR 150 при использовании адаптера HRA 110 для маховичков
------------------------------	--

Измерительные щупы	<ul style="list-style-type: none"> ■ TS 220: трехмерный измерительный щуп с кабелем ■ TS 440: измерительный 3D-щуп с инфракрасным приемопередатчиком ■ TS 444: измерительный 3D-щуп с инфракрасным приемопередатчиком без батареи ■ TS 640: измерительный 3D-щуп с инфракрасным приемопередатчиком ■ TS 740: высокоточный измерительный 3D-щуп с инфракрасным приемопередатчиком ■ TT 140: измерительный 3D-щуп для измерения инструмента ■ TT 449: измерительный 3D-щуп для измерения инструмента с инфракрасным приемопередатчиком
---------------------------	---

ПО-опция 1 (номер опции #08)

Обработка с использованием круглого стола	<ul style="list-style-type: none"> ■ Программирование контуров на развернутой боковой поверхности цилиндра ■ Подача в мм/мин
--	--

Преобразования координат	<ul style="list-style-type: none"> ■ Наклон плоскости обработки
---------------------------------	--

интерполятор	<ul style="list-style-type: none"> ■ Окружность в 3 осях при развернутой плоскости обработки (пространственная окружность)
---------------------	---

ПО-опция 2 (номер опции #09)

Трехмерная обработка	<ul style="list-style-type: none"> ■ Особо плавный ход движения ■ 3D-коррекция инструмента с пом. векторов нормали к пов. ■ Изменение положения поворотной головки с помощью электронного маховичка во время выполнения программы; позиция вершины инструмента остается неизменной (TSPM = Tool Center Point Management) ■ Положение инструмента перпендикулярно контуру ■ Поправка на радиус инструмента перпендикулярно направлению движения и направлению инструмента
-----------------------------	---

интерполятор	<ul style="list-style-type: none"> ■ Линейная в 5 осях (для экспорта требуется разрешение)
---------------------	---

HEIDENHAIN DNC (номер опции #18)

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Связь с внешними приложениями ПК через компоненты COM
--	---

Шаг индикации (номер опции #23)

Единица ввода и шаг отображения	■	Линейные оси до 0,01 мкм
	■	Круговые оси до 0,00001°

Опция ПО "Динамический контроль столкновений" (DCM) (номер опции #40)

Контроль столкновений во всех режимах работы станка	■	Производитель станка определяет объекты, которые следует контролировать
	■	Трехступенчатая система предупреждения в режиме ручного управления
	■	Прерывание программы в автоматическом режиме
	■	Контроль перемещений даже по 5 осям

Опция ПО "DXF-конвертер" (номер опции #42)

Извлечение программ контуров и позиций обработки из данных DXF. Извлечение отрезков контуров из программ открытым текстом.	■	Поддерживаемый DXF-формат: AC1009 (AutoCAD R12)
	■	Для контуров и групп отверстий
	■	Удобное назначение точки привязки
	■	Графический выбор отрезков контура из программ открытым текстом

Опция ПО "Адаптивное регулирование подачи AFC" (номер опции #45)

Функция адаптивного регулирования подачи для оптимизации условий резания при серийном производстве	■	Регистрация фактической мощности шпинделя с помощью тренировочного прохода
	■	Определение пределов, в которых происходит автоматическое регулирование подачи
	■	Полностью автоматическое регулирование подачи при обработке

Опция ПО KinematicsOpt (номер опции #48)

Циклы измерительного щупа для автоматической проверки и оптимизации кинематики станка	■	Сохранение/восстановление активной кинематики
	■	Проверка активной кинематики
	■	Оптимизация активной кинематики

Опция ПО Mill-Turning (номер опции #50)

Функции режима фрезерования/точения	■	Переключение между режимом фрезерования / точения
	■	Постоянная скорость резания
	■	Компенсация радиуса режущей кромки
	■	Циклы точения

Опция ПО "Расширенное управление инструментом" (номер опции #93)

- Расширенное управление инструментом с помощью Python

Опция ПО "Диспетчер удаленного управления рабочим столом", (номер опции #133)

Удаленное управление внешним компьютером (например, ПК с Windows) с помощью операционной системы ЧПУ	■	Windows на отдельном компьютере
	■	Завязка на операционную систему ЧПУ

19.3 Техническая информация

Опция ПО "Функции синхронизации" (номер опции #135)

- | | | |
|--|---|-----------------|
| Функция сопряжения в реальном времени (RealTimeCoupling, RTC) | ■ | Сопряжение осей |
|--|---|-----------------|

Опция ПО Cross Talk Compensation CTC (номер опции #141)

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| Компенсация сопряжения осей | ■ | Определение погрешности положения, обусловленной динамикой, путем ускорения оси |
| | ■ | Компенсация TCP |

Опция ПО Position Adaptive Control PAC (номер опции #142)

- | | | |
|---|---|---|
| Настройка параметров регулирования | ■ | Настройка параметров регулирования в зависимости от положения осей в рабочем пространстве |
| | ■ | Настройка параметров регулирования в зависимости от скорости или ускорения оси |

Опция ПО Load Adaptive Control LAC (номер опции #143)

- | | | |
|--|---|--|
| Динамическая настройка параметров регулирования | ■ | Автоматическое определение масс заготовок и сил трения |
| | ■ | Непрерывное согласование параметров адаптивного управления с динамическим рассогласованием с текущей массой заготовки во время обработки |

Опция ПО Active Chatter Control ACC (номер опции #145)

Полностью автоматическая функция для подавления грохота во время обработки

Форматы ввода и единицы измерения функций ЧПУ

Позиции, координаты, радиусы окружностей, длина фасок	от -99 999,9999 до +99 999,9999 (5,4: знаки до запятой, знаки после запятой) [мм]
Номера инструментов	от 0 до 32 767,9 (5,1)
Названия инструментов	16 знаков, при TOOL CALL записываются между "". Допустимые специальные знаки: #, \$, %, &, -
Дельта-значения для коррекции инструментов	от -99,9999 до +99,9999 (2,4) [мм]
Скорость вращения шпинделя	от 0 до 99 999,999 (5,3) [об/мин]
Подачи	от 0 до 99 999,999 (5,3) [мм/мин] или [мм/зубец] или [мм/об]
Время выдержки в цикле 9	от 0 до 3 600,000 (4,3) [с]
Шаг резьбы в различных циклах	от -99,9999 до +99,9999 (2,4) [мм]
Угол для ориентации шпинделя	от 0 до 360,0000 (3,4) [°]
Угол для полярных координат, вращение, наклон плоскости	от -360,0000 до 360,0000 (3,4) [°]
Угол полярных координат для интерполяции винтовых линий (CP)	от -5 400,0000 до 5 400,0000 (4,4) [°]
Номера нулевых точек в цикле 7	от 0 до 2 999 (4,0)
Коэффициент масштабирования в циклах 11 и 26	от 0,000001 до 99,999999 (2,6)
Дополнительные M-функции	от 0 до 999 (4,0)
Номера Q-параметров	от 0 до 1999 (4,0)
Значения Q-параметров	от -99 999,9999 до +99 999,9999 (9,6)
Векторы нормалей N и T при трехмерной коррекции	от -9,99999999 до +9,99999999 (1,8)
Метки (LBL) для переходов в программе	от 0 до 999 (5,0)
Метки (LBL) для переходов в программе	Произвольная строка текста между верхними кавычками ("")
Количество повторов частей программы REP	от 1 до 65 534 (5,0)
Номера ошибок при использовании функции Q-параметров FN14	от 0 до 1 199 (4,0)

Таблицы и обзоры

19.4 Обзорные таблицы

19.4 Обзорные таблицы

Циклы обработки

Номер цикла	обозначение цикла	DEF-активный	CALL-активный
7	Смещение нулевой точки	■	
8	Симметричное отображение	■	
9	Выдержка времени	■	
10	Разворот	■	
11	Коэффициент масштабирования	■	
12	Вызов программы	■	
13	Ориентация шпинделя	■	
14	Определение контура	■	
19	Наклон плоскости обработки	■	
20	Данные контура SL II	■	
21	Черновое сверление SL II		■
22	Черновая обработка SL II		■
23	Чистовая обработка на глубине SL II		■
24	Чистовая обработка боковой поверхности SL II		■
25	Протяжка контура		■
26	Коэффициент масштабирования для заданной оси	■	
27	Боковая поверхность цилиндра		■
28	Боковая поверхность цилиндра, фрезерование канавок		■
29	Боковая поверхность цилиндра, цапфа		■
39	Контур на боковой поверхности цилиндра:		■
32	Допуск	■	
200	сверление		■
201	Развертывание		■
202	Расточка		■
203	Универсальное сверление		■
204	Возвратное зенкерование		■
205	Универсальное глубокое сверление		■
206	Нарезание резьбы метчиком с компенсатором, новинка		■
207	Нарезание резьбы метчиком без компенсатора, новинка		■
208	Фрезерование резьбовых отверстий		■
209	Нарезание резьбы метчиком с ломкой стружки		■
220	Группа отверстий на окружности	■	
221	Группа отверстий на прямых	■	
225	Гравирование		■

Номер цикла	обозначение цикла	DEF-активный	CALL-активный
230	Строчное фрезерование		■
231	Стандартная поверхность		■
232	Фрезерование плоскостей		■
233	Фрезерование плоскостей (возможность выбора направления обработки, учет боковых поверхностей)		■
240	Центровка		■
241	Глубокое сверление ружейным сверлом		■
247	Задание точки привязки	■	
251	Полная обработка прямоугольного кармана		■
252	Полная обработка круглого кармана		■
253	Фрезерование канавок		■
254	Круглая канавка		■
256	Полная обработка прямоугольной цапфы		■
257	Полная обработка круглой цапфы		■
262	Резьбофрезерование		■
263	Резьбофрезерование с зенкерованием		■
264	Резьбофрезерование в резьбовых отверстиях		■
265	Спиральное резьбофрезерование в резьбовых отверстиях		■
267	Фрезерование внешней резьбы		■
275	Канавка по контуру, трохоидально		■

Дополнительные функции

М	Действие	Действие в начале кадра	в конце кадра	Страница
M0	ОСТАНОВКА выполнения программы/ОСТАНОВКА шпинделя/ Подача СОЖ ВЫКЛ		■	384
M1	ОСТАНОВКА выполнения программы по выбору оператора/ ОСТАНОВКА шпинделя/подача СОЖ ВЫКЛ		■	642
M2	Отработка программы ОСТАНОВКА/ОСТАНОВКА шпинделя/ Охлаждающая жидкость ВЫКЛ/при необходимости Удаление индикации состояния (зависит от параметров станка)/Возврат к кадру 1		■	384
M3	Шпиндель ВКЛ по часовой стрелке	■		384
M4	Шпиндель ВКЛ против часовой стрелки	■		
M5	ОСТАНОВКА шпинделя		■	
M6	Смена инструмента/ОСТАНОВКА выполнения программы (зависит от машинных параметров)/ОСТАНОВКА шпинделя		■	384
M8	Подача СОЖ ВКЛ	■		384
M9	Подача СОЖ ВЫКЛ		■	

Таблицы и обзоры

19.4 Обзорные таблицы

М	Действие	Действие в начале кадра	в конце кадра	Страница
M13	Шпиндель ВКЛ по часовой стрелке /Подача СОЖ ВКЛ	■		384
M14	Шпиндель ВКЛ против часовой стрелки/Подача СОЖ вкл	■		
M30	Функция идентична M2		■	384
M89	Свободно программируемая дополнительная функция или вызов цикла, действие модально (зависит от машинных параметров)	■	■	Инструкция по циклам
M91	В кадре позиционирования: координаты относятся к нулевой точке станка	■		385
M92	В кадре позиционирования: координаты отсчитываются от определенной фирмой-производителем станка позиции, например, от позиции смены инструмента	■		385
M94	Сокращение индикации оси вращения до значения не более 360°	■		481
M97	Обработка небольших уступов контура		■	388
M98	Полная обработка разомкнутых контуров		■	389
M99	Покадровый вызов цикла		■	Инструкция по циклам
M101	Автоматическая замена инструмента запасным инструментом, при истекшем сроке службы		■	194
M102	Сброс M101		■	
M107	Подавление сообщения об ошибке при наличии припуска у запасных инструментов		■	194
M108	Сброс M107		■	
M109	Постоянная скорость движения по траектории режущей кромки инструмента (увеличение и уменьшение подачи)	■		392
M110	Постоянная скорость движения по траектории для режущей кромки инструмента (только уменьшение подачи)	■		
M111	Сброс M109/M110		■	
M116	Скорость подачи для осей вращения в мм/мин	■		479
M117	Сброс M116		■	
M118	Совмещение позиционирования маховичком во время выполнения программы	■		395
M120	Предварительный расчет контура с поправкой на радиус (LOOK AHEAD)	■		393
M126	Перемещение осей вращения с оптимизацией пути	■		480
M127	Сброс M126		■	
M128	Сохранение положения вершины инструмента при позиционировании осей наклона (TCPM)	■		482
M129	Сброс M128		■	
M130	В кадре позиционирования: точки относятся к ненаклоненной системе координат	■		387
M138	Выбор осей наклона	■		485
M140	Отвод от контура по направлению оси инструмента	■		396
M143	Отмена разворота плоскости обработки	■		398

М	Действие	Действие в	начале	в	Страница
			кадра	конце	
				кадра	
M144	Учет кинематики станка в ФАКТИЧЕСКОЙ/ЗАДАННОЙ позициях в конце кадра		■		486
M145	Сброс M144			■	
M141	Подавление контроля измерительного щупа		■		398
M148	Автоматический отвод инструмента от контура при NC-остановке		■		399
M149	Сброс M148			■	

Таблицы и обзоры

19.5 Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении

19.5 Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении

Сравнение: технические данные

Функция	TNC 640	iTNC 530
Оси	Максимум 18	Максимум 18
Точность ввода и дискретность индикации:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Линейные оси 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0,1 мкм, 0,01 мкм с опцией #23 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0,1 мкм
<ul style="list-style-type: none"> ■ Круговые оси 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0,001°, 0,00001° с опцией #23 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0,0001°
Контуры управления для высокочастотного шпинделя и линейных и высокомоментных двигателей	С опцией #49	С опцией #49
Переключ.	Цветной плоский TFT-дисплей 19 дюймов или	Цветной плоский TFT-дисплей 19 дюймов или цветной плоский TFT-дисплей 15,1 дюйма
Носитель данных для NC- и PLC-программ, системных данных	Жесткий диск или твердотельный диск SSDR	Жесткий диск или твердотельный диск SSDR
Программная память для NC-программ	>21 ГБ	>21 ГБ
время переработки кадра	0,5 мс	0,5 мс
Операционная система HeROS	Да	Да
Интерполяция:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ прямая 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 5 осей 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 5 осей
<ul style="list-style-type: none"> ■ Круг 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 осей 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 осей
<ul style="list-style-type: none"> ■ Спираль 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Да 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Да
<ul style="list-style-type: none"> ■ Сплайн 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Нет 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Да с опцией #9
Оборудование	модульное в шкафу электроуправления	Модульное в шкафу электроуправления

Сравнение: интерфейсы данных

Функция	TNC 640	iTNC 530
Gigabit-Ethernet 1000BaseT	X	X
Последовательный интерфейс RS-232-C	X	X
Последовательный интерфейс RS-422	-	X
USB-интерфейсы	X	X

Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении 19.5

Сравнение: аксессуары

Функция	TNC 640	iTNC 530
Электронные маховички		
■ HR 410	■ X	■ X
■ HR 420	■ X	■ X
■ HR 520/530/550	■ X	■ X
■ HR 130	■ X	■ X
■ HR 150 с помощью HR 110	■ X	■ X
Измерительные щупы		
■ TS 220	■ X	■ X
■ TS 440	■ X	■ X
■ TS 444	■ X	■ X
■ TS 449 / TT 449	■ X	■ X
■ TS 640	■ X	■ X
■ TS 740	■ X	■ X
■ TT 130 / TT 140	■ X	■ X
Промышленный ПК IPC 61xx	–	X

Сравнение: программное обеспечение для ПК

Функция	TNC 640	iTNC 530
ПО программная станция	Доступно	Доступно
TNCremoNT для передачи данных с TNCbackup для резервного сохранения данных	Доступно	Доступно
TNCremoPlus ПО для передачи данных с программой Live Screen	Доступно	Доступно
RemoTools SDK 1.2: библиотека функций по разработке собственных прикладных программ для связи с системами управления HEIDENHAIN	Доступно не полностью	Доступно
virtualTNC: компоненты управления виртуальными станками	Не доступно	Доступно
ConfigDesign: ПО для конфигурации системы управления	Доступно	Не доступно
TeleService: ПО для дистанционной диагностики, контроля и обслуживания	Доступно	Доступно

Таблицы и обзоры

19.5 Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении

Сравнение: функции, характерные для станка

Функция	TNC 640	iTNC 530
Переключение области перемещения	Функция доступна	Функция доступна
Центральный привод (1 двигатель для нескольких осей станка)	Функция доступна	Функция доступна
Привод С-оси (двигатель шпинделя приводит в движение круговую ось)	Функция доступна	Функция доступна
Автоматическая смена фрезерующей головки	Функция доступна	Функция доступна
Поддержка угловых головок	Функция недоступна	Функция доступна
Идентификация инструмента Balluf	Функция доступна (с Python)	Функция доступна
Управление несколькими магазинами инструмента	Функция доступна	Функция доступна
Расширенное управление инструментом с помощью Python	Функция доступна	Функция доступна

Сравнение: пользовательские функции

Функция	TNC 640	iTNC 530
ввод программы		
■ В диалоге открытым текстом HEIDENHAIN	■ X	■ X
■ В DIN/ISO	■ X	■ X
■ С помощью smarT.NC	■ –	■ X
■ В ASCII-редакторе	■ X, редактируется напрямую	■ X, редактируется после преобразования
Ввод координат		
■ Координаты заданной позиции для прямых и окружности в прямоугольной системе координат	■ X	■ X
■ Координаты заданной позиции для прямых и окружности в полярных координатах	■ X	■ X
■ Размерные данные абсолютные или инкрементальные	■ X	■ X
■ Индикация и ввод данных в мм или дюймах	■ X	■ X
■ Установка последней позиции инструмента в качестве полюса (пустой CC-кадр)	■ X (сообщение об ошибке, если копирование полюса не однозначно)	■ X
■ Вектор нормали к поверхности (LN)	■ X	■ X
■ Сплайн-кадры (SPL)	■ –	■ X, с опцией #9

Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении 19.5

Функция	TNC 640	iTNC 530
Коррекция на инструмент		
■ В плоскости обработки и длина инструмента	■ X	■ X
■ Контур с поправкой на радиус предварительный расчет до 99 кадров	■ X	■ X
■ Трехмерная коррекция на радиус инструмента	■ X, с опцией #9	■ X, с опцией #9
Таблица инструмента		
■ Центральное хранение данных инструмента	■ X	■ X
■ Несколько таблиц инструментов с любым количеством инструментов	■ X	■ X
■ Гибкое управление типами инструмента	■ X	■ –
■ Выборочная индикация выбранных инструментов	■ X	■ –
■ Функция сортировки	■ X	■ –
■ Названия столбцов	■ Частично с _	■ Частично с -
■ Функция копирования: целенаправленная перезапись данных инструмента	■ X	■ X
■ Просмотр формы	■ Переключение с помощью кнопки разделения экрана	■ Переключение с помощью Softkey
■ Обмен таблицами инструмента между TNC 640 и iTNC 530	■ X	■ Невозможно
Таблица измерительных щупов для управления различными 3D-щупами	X	–
Создание файла применения инструмента, проверка доступности	X	X
Расчет данных резания: автоматический расчет скорости вращения шпинделя и скорости подачи	Простое средство расчета данных резания	С помощью сохраненных технологических таблиц
Задание произвольных таблиц	<ul style="list-style-type: none"> ■ Свободно определяемые таблицы (файлы .TAB) ■ Считывание и запись с помощью FN-функций ■ Задание через данные конфигурации ■ Имя таблицы должно начинаться с буквы ■ Считывание и запись с помощью SQL-функций 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Свободно определяемые таблицы (файлы .TAB) ■ Считывание и запись с помощью FN-функций

Таблицы и обзоры

19.5 Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении

Функция	TNC 640	iTNC 530
Постоянная скорость движения по траектории относительно центра траектории инструмента или режущей кромки инструмента	X	X
Параллельный режим работы: составление программы во время выполнения другой программы	X	X
Программирование осей счетчика	X	X
Наклон плоскости обработки (цикл 19, PLANE-функция)	X, опция #8	X, опция #8
Обработка на поворотном столе:		
■ Программирование контуров на развернутой боковой поверхности цилиндра		
■ Боковая поверхность цилиндра (цикл 27)	■ X, опция #8	■ X, опция #8
■ Боковая поверхность цилиндра Канавка (цикл 28)	■ X, опция #8	■ X, опция #8
■ Боковая поверхность цилиндра Ребро (цикл 29)	■ X, опция #8	■ X, опция #8
■ Боковая поверхность цилиндра Внешний контур (цикл 39)	■ X, опция #8	■ X, опция #8
■ Подача в мм/мин или в об/мин	■ X, опция #8	■ X, опция #8
Перемещение в направлении оси инструмента		
■ Ручной режим (3D-ROT-меню)	■ X	■ X, FCL2-функция
■ Во время прерывания программы	■ X	■ X
■ Перекрытие маховичком	■ X	■ X, опция #44
Вход в контур и выход из него по прямой или окружности	X	X
Ввод подачи:		
■ F (мм/мин), ускоренных ход FMAX	■ X	■ X
■ FU (подача на поворот мм/об)	■ X	■ X
■ FZ (подача на зуб)	■ X	■ X
■ FT (время в секундах на путь)	■ –	■ X
■ FMAXT (при активном потенциометре ускоренного хода: время в секундах на путь)	■ –	■ X
FK-программирование свободного контура		
■ Программирование деталей, заданных не по NC-стандарту	■ X	■ X
■ Конвертация FK-программы в диалог открытым текстом	■ –	■ X
Переходы в программе:		
■ Максимальное количество номеров меток	■ 9999	■ 1000
■ Подпрограммы	■ X	■ X

Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении 19.5

Функция	TNC 640	iTNC 530
■ Глубина вложенных подпрограмм	■ 20	■ 6
■ Повторы частей программ	■ X	■ X
■ Использование любой программы в качестве подпрограммы	■ X	■ X

19.5 Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении

Функция	TNC 640	iTNC 530
Программирование Q-параметров:		
■ Стандартные математические функции	■ X	■ X
■ Ввод формулы	■ X	■ X
■ Обработка строки	■ X	■ X
■ Локальные Q-параметры QL	■ X	■ X
■ Оставшиеся Q-параметры QR	■ X	■ X
■ Изменение параметров при прерывании программы	■ X	■ X
■ FN15: PRINT	■ –	■ X
■ FN25: PRESET	■ –	■ X
■ FN26: TABOPEN	■ X	■ X
■ FN27: TABWRITE	■ X	■ X
■ FN28: TABREAD	■ X	■ X
■ FN29: PLC LIST	■ X	■ –
■ FN31: RANGE SELECT	■ –	■ X
■ FN32: PLC PRESET	■ –	■ X
■ FN37: EXPORT	■ X	■ –
■ FN38: SEND	■ X	■ X
■ Сохранить файл удаленно с помощью FN16	■ X	■ X
■ FN16 -форматирования: отсчитывать слева, отсчитывать справа, длины строк	■ X	■ X
■ Записать в LOG-файл с помощью FN16	■ X	■ –
■ Отображать содержание параметров в дополнительном поле статуса	■ X	■ –
■ Отображать содержание параметров при программировании (Q-INFO)	■ X	■ X
■ SQL -функции для считывания и записи таблиц	■ X	■ –

Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении 19.5

Функция	TNC 640	iTNC 530
Поддержка графики		
■ Графика при программировании 2D	■ X	■ X
■ REDRAW-функция	■ –	■ X
■ Отображать линии сетки в качестве заднего фона	■ X	■ –
■ 3D линейная графика	■ X	■ X
■ Графика при тестировании (вид сверху, изображение в 3 плоскостях, трехмерное изображение)	■ X	■ X
■ Представление с высоким разрешением	■ X	■ X
■ Отображение инструмента	■ X	■ X
■ Настройка скорости моделирования:	■ X	■ X
■ Координаты при линии разреза 3 плоскости	■ –	■ X
■ Расширенные функции увеличения (управление мышкой)	■ X	■ X
■ Отображение рамки для заготовки	■ X	■ X
■ Представление значения глубины при виде сверху	■ –	■ X
■ Целенаправленная остановка теста программы (STOPP AT N)	■ –	■ X
■ Учитывать макрос замены инструмента	■ –	■ X
■ Графика обработки (вид сверху, изображение в 3 плоскостях, трехмерное изображение)	■ X	■ X
■ Представление с высоким разрешением	■ X	■ X

Таблицы и обзоры

19.5 Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении

Функция	TNC 640	iTNC 530
Таблицы нулевых точек: сохранение нулевых точек заготовки	X	X
Таблица предустановок: управление точками привязки	X	X
Управление палетами		
■ Поддержка файлов палет	■ X	■ X
■ Ориентированная на инструмент обработка	■ –	■ X
■ Таблица предустановок палет: управление точками привязки для палет	■ –	■ X
Повторный вход в контур		
■ С поиском кадра	■ X	■ X
■ После прерывания программы	■ X	■ X
Функция автозапуска	X	X
Захват текущей позиции: копирование фактических позиций в NC-программу	X	X
Расширенное управление файлами		
■ Создание нескольких списков и подсписков	■ X	■ X
■ Функция сортировки	■ X	■ X
■ Управление мышкой	■ X	■ X
■ Выбор списка с помощью Softkey	■ X	■ X
Помощь программисту:		
■ Вспомогательные картинки при программировании циклов	■ X	■ X
■ Вспомогательные картинки с анимацией при выборе функции PLANE/PATTERN DEF	■ –	■ X
■ Вспомогательные картинки при PLANE/PATTERN DEF	■ X	■ X
■ Контекстно-зависимая функция помощи при возникновении сообщений об ошибках	■ X	■ X
■ TNCguide , система помощи, работающая в браузере	■ X	■ X
■ Контекстно зависимый вызов помощника	■ X	■ X
■ калькулятор	■ X (научно)	■ X (стандартно)
■ Кадры комментариев в NC-программе	■ X	■ X
■ Кадры группировки в NC-программе	■ X	■ X
■ Просмотр группировки во время теста программы	■ –	■ X

Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении 19.5

Функция	TNC 640	iTNC 530
Динамический контроль столкновений DCM:		
■ Контроль столкновений в автоматическом режиме	■ X, опция #40	■ X, опция #40
■ Контроль столкновений в ручном режиме	■ X, опция #40	■ X, опция #40
■ Графическое отображение объектов столкновений	■ X, опция #40	■ X, опция #40
■ Контроль столкновений во время теста программы	■ –	■ X, опция #40
■ Контроль зажимных приспособлений	■ –	■ X, опция #40
■ Управление держателем инструмента	■ –	■ X, опция #40
CAM-поддержка:		
■ Извлечение контуров из файлов DXF	■ X, опция #42	■ X, опция #42
■ Извлечение позиций обработки из файлов DXF	■ X, опция #42	■ X, опция #42
■ Оффлайн-фильтр для CAM-файлов	■ –	■ X
■ Stretch-фильтр	■ X	■ –
MOD-функции:		
■ Параметры пользователя	■ Данные конфигурации	■ Структура нумерации
■ OEM-вспомогательные файлы с сервисными функциями	■ –	■ X
■ Проверка носителя данных	■ –	■ X
■ Загрузка пакетов обновлений (Service-Packs)	■ –	■ X
■ Установка системного времени	■ X	■ X
■ Задание осей для назначения фактической позиции	■ –	■ X
■ Задание границ области перемещения	■ X	■ X
■ Блокировка доступа из вне	■ X	■ X
■ Переключение кинематики	■ X	■ X
Вызов циклов обработки:		
■ С помощью M99 или M89	■ X	■ X
■ С помощью CYCL CALL	■ X	■ X
■ С помощью CYCL CALL PAT	■ X	■ X
■ С помощью CYC CALL POS	■ X	■ X
Специальные функции:		
■ Генерирование обратной программы	■ –	■ X
■ Смещение нулевой точки с помощью TRANS DATUM	■ X	■ X
■ Адаптивное управление подачей AFC	■ X, опция #45	■ X, опция #45
■ Глобальное определение параметров цикла: GLOBAL DEF	■ X	■ X
■ Задание шаблонов с помощью PATTERN DEF	■ X	■ X
■ Задание и обработка таблиц точек	■ X	■ X

Таблицы и обзоры

19.5 Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении

Функция	TNC 640	iTNC 530
■ Простые формулы контура CONTOUR DEF	■ X	■ X
Функции построения больших форм:		
■ Глобальные настройки программы GS	■ –	■ X, опция #44
■ Расширенная функция M128: FUNCTION TCPM	■ X	■ X
Индикация состояния:		
■ Позиции, скорость вращения шпинделя, подача	■ X	■ X
■ Увеличенное отображение индикации положений, ручной режим	■ X	■ X
■ Дополнительная индикация состояния, представление в виде формы	■ X	■ X
■ Индикация пути маховичка при обработке с совмещением маховичка	■ X	■ X
■ Отображение остаточного пути в наклоненной системе	■ –	■ X
■ Динамическое отображение содержания Q-параметра, задаваемый диапазон номеров	■ X	■ –
■ Специальное для OEM дополнительное отображение состояния с помощью Python	■ X	■ X
■ Графическое отображение оставшегося времени	■ –	■ X
Индивидуальная настройка цветов интерфейса пользователя	–	X

Сравнение: циклы

Цикл	TNC 640	iTNC 530
1, Глубокое сверление	X	X
2, Нарезание внутренней резьбы	X	X
3, Фрезерование канавок	X	X
4, Фрезерование карманов	X	X
5, Круглый карман	X	X
6, Чистовая обработка (SL I, рекомендуется: SL II, цикл 22)	–	X
7, Смещение нулевой точки	X	X
8, Зеркальное отображение	X	X
9, Выдержка времени	X	X
10, Поворот	X	X
11, Коэффициент масштабирования	X	X
12, Вызов программы	X	X
13, Ориентация шпинделя	X	X
14, Определение контура	X	X
15, Черновое сверление (SL I, рекомендуется: SL II, цикл 21)	–	X
16, Фрезерование контура (SL I, рекомендуется: SL II, цикл 24)	–	X
17, Нарезание внутренней резьбы GS	X	X

Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении 19.5

Цикл	TNC 640	iTNC 530
18, Нарезание внешней резьбы	X	X
19, Плоскость обработки	X, опция #8	X, опция #8
20, Данные контура	X	X
21, Черновое сверление	X	X
22, Чистовая обработка	X	X
23, Чистовая обработка на глубине	X	X
24, Чистовая обработка боковой поверхности	X	X
25, Протяжка контура	X	X
26, Коэффициент масштабирования оси	X	X
27, Боковая поверхность цилиндра	X, опция #8	X, опция #8
28, Боковая поверхность цилиндра	X, опция #8	X, опция #8
29, Боковая поверхность цилиндра, ребро	X, опция #8	X, опция #8
30, Обработка трехмерных данных	–	X
32, Допуск с HSC-Mode и TA	X	X
39, Боковая поверхность цилиндра, внешний контур	X, опция #8	X, опция #8
200, Сверление	X	X
201, Развертывание	X	X
202, Расточка	X	X
203, Универсальное сверление	X	X
204, Возвратное зенкерование	X	X
205, Универсальное глубокое сверление	X	X
206, нарезание резьбы метчиком с компенсирующим патроном	X	X
207, нарезание резьбы метчиком с компенсирующим патроном	X	X
208, Сверление и фрезерование	X	X
209, Нарезание внутренней резьбы, ломка стружки	X	X
210, Канавка маятниковым движением	X	X
211, Круглая канавка	X	X
212, Чистовая обработка прямоугольного кармана	X	X
213, Чистовая обработка прямоугольной цапфы	X	X
214, Чистовая обработка круглого кармана	X	X
215, Чистовая обработка круглой цапфы	X	X
220, Группа отверстий на окружности	X	X
221, Группа отверстий на прямых	X	X
225, Гравировка	X	X
230, Строчное фрезерование	X	X
231, Стандартная поверхность	X	X
232, Плоское фрезерование	X	X
233, Фрезерование плоскостей новое	X	–
239, расчет загрузки	X, опция #143	–

Таблицы и обзоры

19.5 Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении

Цикл	TNC 640	iTNC 530
240, Центровка	X	X
241, Глубокое сверление ружейным сверлом	X	X
247, Назначение точки привязки	X	X
251, Прямоугольный карман полностью	X	X
252, Круглый карман полностью	X	X
253, Канавка полностью	X	X
254, Круглая канавка полностью	X	X
256, Прямоугольный остров полностью	X	X
257, Цапфа полностью	X	X
262, Резьбофрезерование	X	X
263, Резьбофрезерование и зенкование	X	X
264, Резьбофрезерование в резьбовых отверстиях	X	X
265, Спиральное резьбофрезерование в резьбовых отверстиях	X	X
267, Фрезерование внешней резьбы	X	X
270, Данные протяжки контура для настройки действий цикла 25	X	X
275, Вихревое фрезерование	X	X
276, Протяжка контура 3D	–	X
290, Точение с интерполяцией	–	X, опция #96
291, интерполяционное точение сопряжение	X, опция #96	–
292, интерполяционное точение контур	X, опция #96	–
800, Настройка токарной системы	X	–
801, Сброс токарной системы	X	–
810, Продольное точение контура	X	–
811, Продольное точение уступа	X	–
812, Продольное точение уступа, расширенное	X	–
813, Продольное токарное врезание	X	–
814, Продольное токарное врезание, расширенное	X	–
815, Точение параллельно контуру	X	–
820, Поперечное точение контура	X	–
821, Поперечное точение уступа	X	–
822, Поперечное точение уступа, расширенное	X	–
823, Поперечное токарное врезание	X	–
824, Поперечное токарное врезание, расширенное	X	–
830, Нарезание резьбы параллельно контуру	X	–
831, Продольное нарезание резьбы	X	–
832, Нарезание резьбы, расширенное	X	–
840, Токарная прорезка контура, радиальная	X	–
841, Радиальная токарная прорезка, простая	X	–
842, Радиальная токарная прорезка, расширенная	X	–

Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении 19.5

Цикл	TNC 640	iTNC 530
850, Токарная прорезка контура, осевая	X	–
851, Осевая токарная прорезка, простая	X	–
852, Осевая токарная прорезка, расширенная	X	–
860, Радиальная прорезка контура	X	–
861, Радиальная прорезка	X	–
862, Радиальная прорезка, расширенная	X	–
870, Осевая прорезка контура	X	–
871, Осевая прорезка	X	–
872, Осевая прорезка, расширенная	X	–
880, зубчатое колесо зубофрезерование	X, опция #131	–
892, контроль балансировки	X	–

Таблицы и обзоры

19.5 Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении

Сравнение: дополнительные функции

М	Действие	TNC 640	iTNC 530
M00	ОСТАНОВКА выполнения программы ОСТАНОВКА шпинделя/подача СОЖ ВЫКЛ	X	X
M01	Выполнение программы ОСТАНОВКА по выбору оператора	X	X
M02	Отработка программы ОСТАНОВКА/ОСТАНОВКА шпинделя/ Охлаждающая жидкость ВЫКЛ/при необходимости Удаление индикации состояния (зависит от параметров станка)/ Возврат к кадру 1	X	X
M03	Шпиндель ВКЛ по часовой стрелке	X	X
M04	Шпиндель ВКЛ против часовой стрелки		
M05	ОСТАНОВКА шпинделя		
M06	Смена инструмента/ОСТАНОВКА выполнения программы (функция зависит от станка)/ОСТАНОВКА шпинделя	X	X
M08	Подача СОЖ ВКЛ	X	X
M09	Подача СОЖ ВЫКЛ		
M13	Шпиндель ВКЛ по часовой стрелке /Подача СОЖ ВКЛ	X	X
M14	Шпиндель ВКЛ против часовой стрелки/Подача СОЖ вкл		
M30	Функция идентична M02	X	X
M89	Свободно программируемая дополнительная функция или вызов цикла, действие модально (зависит от функции станка)	X	X
M90	Постоянная скорость движения по траектории на углах (на TNC 640 не требуется)	–	X
M91	В кадре позиционирования: координаты относятся к нулевой точке станка	X	X
M92	В кадре позиционирования: координаты отсчитываются от определенной фирмой-производителем станка позиции, например, от позиции смены инструмента	X	X
M94	Сокращение индикации оси вращения до значения не более 360°	X	X
M97	Обработка небольших уступов контура	X	X
M98	Полная обработка разомкнутых контуров	X	X
M99	Покадровый вызов цикла	X	X
M101	Автоматическая замена инструмента запасным инструментом, при истекшем сроке службы	X	X
M102	Сброс M101		
M103	Уменьшение подачи при врезании на коэффициент F (процентное значение)	X	X
M104	Повторная активация последней заданной точки привязки	– (рекомендуется: цикл 247)	X
M105	Выполнение обработки со вторым k_v -коэффициентом	–	X
M106	Выполнение обработки с первым k_v -коэффициентом		
M107	Подавление сообщения об ошибке при наличии припуска у запасных инструментов	X	X
M108	Сброс M107		

Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении 19.5

M	Действие	TNC 640	iTNC 530
M109	Постоянная скорость движения по траектории для режущей кромки инструмента (увеличение и уменьшение подачи)	X	X
M110	Постоянная скорость движения по траектории для режущей кромки инструмента (только уменьшение подачи)		
M111	Сброс M109/M110		
M112	Вставка переходных элементов контура между произвольными переходными элементами контура	– (рекомендуется: цикл 32)	X
M113	Сброс M112		
M114	Автоматическая коррекция геометрии станка при эксплуатации с поворотными осями	– (рекомендуется: M128, TCPM)	X, опция #8
M115	Сброс M114		
M116	Скорость подачи для круглых столов в мм/мин	X, опция #8	X, опция #8
M117	Сброс M116		
M118	Совмещение позиционирования маховичком во время выполнения программы	X	X
M120	Предварительный расчет контура с поправкой на радиус (LOOK AHEAD)	X	X
M124	Фильтр контура	– (возможность выбора через параметры пользователя)	X
M126	Перемещение осей вращения с оптимизацией пути	X	X
M127	Сброс M126		
M128	Сохранение положения вершины инструмента при позиционировании поворотных осей (TCPM)	X, опция #9	X, опция #9
M129	Сброс M128		
M130	В кадре позиционирования: точки относятся к ненаклоненной системе координат	X	X
M134	Точный останов на неплавных переходах при позиционировании с круглыми осями	–	X
M135	Сброс M134		
M136	Скорость подачи F в миллиметрах на оборот шпинделя	X	X
M137	Сброс M136		
M138	Выбор осей наклона	X	X
M140	Отвод от контура по направлению оси инструмента	X	X
M141	Подавление контроля измерительного щупа	X	X
M142	Удаление модальной информации программы	–	X
M143	Отмена разворота плоскости обработки	X	X
M144	Учет кинематики станка на ФАКТИЧЕСКИХ/ЗАДАННЫХ позициях в конце кадра	X, опция #9	X, опция #9
M145	Сброс M144		
M148	Автоматический отвод инструмента от контура при NC-остановке	X	X
M149	Сброс M148		
M150	Подавление сообщения конечного выключателя	– (возможно через FN 17)	X

Таблицы и обзоры

19.5 Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении

М	Действие	TNC 640	iTNC 530
M197	Закругление углов	X	–
M200 -M204	Функции лазерной резки	–	X

Сравнение: циклы измерительных щупов в ручном режиме и в режиме эл. маховичка

Цикл	TNC 640	iTNC 530
Таблица измерительных щупов для управления различными 3D-щупами	X	–
Калибровка рабочей длины	X	X
Калибровка рабочего радиуса	X	X
Определение разворота плоскости обработки с помощью прямой	X	X
Установка точки привязки на произвольной оси	X	X
Установка угла в качестве точки привязки	X	X
Установка центра окружности в качестве точки привязки	X	X
Установка средней оси в качестве точки привязки	X	X
Определение разворота плоскости обработки по двум отверстиям/круглым цапфам	X	X
Установка точки привязки по четырем отверстиям/круглым цапфам	X	X
Установка центра окружности по трем отверстиям/круглым цапфам	X	X
Поддержка механических измерительных щупов с помощью ручного захвата текущей позиции	С помощью Softkey	С помощью кнопки
Запись значений измерения в таблицу предустановок	X	X
Запись значений измерения в таблицу нулевых точек	X	X

Сравнение: циклы измерительных щупов для автоматического контроля заготовки

Цикл	TNC 640	iTNC 530
0, Опорная плоскость	X	X
1, Опорная полярная плоскость	X	X
2, TS калибровка	–	X
3, Измерение	X	X
4, Измерение 3D	X	X
9, TS калибровка, длина	–	X
30, TT калибровка	X	X
31, Измерение длины инструмента	X	X
32, Измерение радиуса инструмента	X	X
33, Измерение длины и радиуса инструмента	X	X
400, Разворот плоскости обработки	X	X

Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении 19.5

Цикл	TNC 640	iTNC 530
401, Разворот плоскости обработки по двум отверстиям	X	X
402, Разворот плоскости обработки по двум цапфам	X	X
403, Компенсация разворота плоскости обработки через ось вращения	X	X
404, Установка разворота плоскости обработки	X	X
405, Компенсация наклонного положения заготовки через C-ось	X	X
408, Точка привязки к центру канавки	X	X
409, Точка привязки к центру ребра	X	X
410, Точка привязки к прямоугольному карману	X	X
411, Точка привязки к прямоугольному острову	X	X
412, Точка привязки к круглому карману	X	X
413, Точка привязки к цапфе	X	X
414, Точка привязки ко внешнему углу	X	X
415, Точка привязки ко внутреннему углу	X	X
416, Точка привязки к центру окружности из отверстий	X	X
417, Точка привязки к оси измерительного щупа	X	X
418, Точка привязки к центру 4 отверстий	X	X
419, Точка привязки к произвольной оси	X	X
420, Измерение угла	X	X
421, Измерение отверстия	X	X
422, Измерение круглой цапфы	X	X
423, Измерение прямоугольного кармана	X	X
424, Измерение прямоугольного острова	X	X
425, Измерение ширины канавки	X	X
426, Измерение ширины ребра	X	X
427, Расточка	X	X
430, Измерение окружности из отверстий	X	X
431, Измерение плоскости	X	X
440, Измерение смещения оси	–	X
441, Быстрое ощупывание (частично возможно на TNC 640 через таблицу измерительного щупа)	–	X
450, Сохранение кинематики	X, опция #48	X, опция #48
451, Измерение кинематики	X, опция #48	X, опция #48
452, Компенсация предварительной установки	X, опция #48	X, опция #48
460, калибровка щупа TS на шарике	X	X
461, Калибровка длины TS	X	X
462, Калибровка в кольце	X	X
463, Калибровка на острове	X	X
480, Калибровка щупа TT	X	X
481, Измерение/проверка длины инструмента	X	X

Таблицы и обзоры

19.5 Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении

Цикл	TNC 640	iTNC 530
482, Измерение/проверка радиуса инструмента	X	X
483, Измерение/проверка длины и радиуса инструмента	X	X
484, Калибровка инфракрасного щупа TT	X	X

Сравнение: различия при программировании

Функция	TNC 640	iTNC 530
Смена режима работы, если в данный момент редактируется кадр	Разрешено	Разрешена
Действия с файлами:		
■ Функция Сохранение файла	■ Доступно	■ Доступно
■ Функция Сохранение файла, как	■ Доступно	■ Доступно
■ Отмена изменений	■ Доступно	■ Доступно
Управление файлами:		
■ Управление мышкой	■ Доступно	■ Доступно
■ Функция сортировки	■ Доступно	■ Доступно
■ Ввод имени	■ Открывается окно Выбор файла	■ Синхронизация курсором
■ Поддержка клавиш быстрого доступа	■ Не доступно	■ Доступно
■ Управление избранными файлами	■ Не доступно	■ Доступно
■ Настройка вида колонок	■ Не доступно	■ Доступно
■ Расположение клавиш Softkey	■ Небольшие различия	■ Небольшие различия
Функция скрытия кадра	Доступно	Доступно
Выбор инструмента из таблицы	Выбирается в меню разделения экрана	Выбирается в всплывающем окне
Программирование специальных функций с помощью кнопки SPEC FCT	При нажатии на кнопку панель клавиш Softkey открывается как подменю. Выход из подменю: повторное нажатие кнопки SPEC FCT , ЧПУ отобразит активную до этого панель	При нажатии на кнопку панель клавиш Softkey добавляется последней панелью. Выход из подменю: повторное нажатие кнопки SPEC FCT , ЧПУ отобразит активную до этого панель
Программирование движений подвода и отвода с помощью кнопки APPR DEP	При нажатии на кнопку панель клавиш Softkey открывается как подменю. Выход из подменю: повторное нажатие кнопки APPR DEP , ЧПУ отобразит активную до этого панель	При нажатии на кнопку панель клавиш Softkey добавляется последней панелью. Выход из подменю: повторное нажатие кнопки APPR DEP , ЧПУ отобразит активную до этого панель
Нажатие кнопки END при активных меню CYCLE DEF и TOUCH PROBE	Завершает процесс редактирования и вызывает управление файлами	Закрывает текущее меню

Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении 19.5

Функция	TNC 640	iTNC 530
Вызов управления файлами при активных меню CYCLE DEF и TOUCH PROBE	Завершает процесс редактирования и вызывает управление файлами. Соответствующая панель Softkey остается активной после завершения управления файлами	Сообщение об ошибке Клавиша без функции
Вызов управления файлами при активных меню CYCL CALL , SPEC FCT , PGM CALL и APPR/DEP	Завершает процесс редактирования и вызывает управление файлами. Соответствующая панель Softkey остается активной после завершения управления файлами	Завершает процесс редактирования и вызывает управление файлами. Выбор базовой панели Softkey выполняется после завершения управления файлами
Таблица нулевых точек:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Функция сортировки по значениям в пределах одной оси ■ Сброс таблицы ■ Скрытие отсутствующих осей ■ Переключение вида список/форма ■ Добавление строк 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Доступно ■ Доступно ■ Доступно ■ Переключение с пом. кнопки разделения экрана ■ Разрешено везде, новая нумерация возможна после опроса. Добавляется пустая строка, заполнение 0 выполняется вручную ■ Не доступно ■ Не доступно ■ Не доступно 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Не доступно ■ Не доступно ■ Доступно ■ Переключение с помощью Softkey ■ Возможно только к концу таблицы. Добавляется строка со значениями 0 во всех ячейках ■ Доступно ■ Доступно ■ Доступно
Программирование свободного контура FK:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Программирование параллельных осей ■ Автоматическое исправление ссылок 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Независимо с пом. X/Y-координат, переключение с пом. FUNCTION PARAXMODE ■ Ссылки в подпрограммах контура не исправляются автоматически 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Зависит от станка и его параллельных осей ■ Все ссылки исправляются автоматически

Таблицы и обзоры

19.5 Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении

Функция	TNC 640	iTNC 530
Действия при сообщениях об ошибках:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Помощь при сообщениях об ошибках ■ Смена режима работы, если активно меню помощи ■ Выбор фоновго режима работы, если активно меню помощи ■ Идентичные сообщения об ошибках ■ Квитирование сообщений об ошибках ■ Доступ к функциям протокола ■ Сохранение сервисных данных 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Вызов с помощью кнопки ERR ■ Меню помощи закрывается при смене режима работы ■ Меню помощи закрывается при переключении с помощью F12 ■ Сохраняются в списке ■ Каждое сообщение об ошибке (также при его многократном отображении) должно быть квитировано, доступна функция Удалить все ■ Доступен протокол событий и работоспособные функции фильтра (ошибки, нажатия клавиш) ■ Доступно. При аварийной остановке системы сервисный файл не создается 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Вызов с помощью кнопки HELP ■ Смена режима работы запрещена (Клавиша без функции) ■ Меню помощи остается открытым при переключении с помощью F12 ■ Отображаются только один раз ■ Сообщение об ошибке квитировается только один раз ■ Доступен полный протокол событий без функций фильтра ■ Доступно. При аварийной остановке системы сервисный файл создается автоматически
Функция поиска:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Список последних искомых слов ■ Отображение элементов активных кадров ■ Отображение списка всех доступных NC-кадров 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Не доступно ■ Не доступно ■ Не доступно 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Доступно ■ Доступно ■ Доступно
Запуск функции поиска при выделении курсором с помощью кнопок со стрелками вверх/вниз	Работает максимум до 100000 кадров, регулируется посредством даты конфигурации	Нет ограничений по длине программы
Графика при программировании:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Представление координатной сетки в масштабе ■ Редактирование подпрограмм контура в SLII-циклах с помощью AUTO DRAW ON ■ Перемещение окна увеличения 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Доступно ■ При сообщении об ошибке курсор стоит на кадре CYCL CALL в главной программе ■ Функция повторения не доступна 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Не доступно ■ При сообщении об ошибке курсор стоит на кадре, вызвавшем ошибку, в подпрограмме контура ■ Функция повторения доступна
Программирование вспомогательных осей:		

Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении 19.5

Функция	TNC 640	iTNC 530
<ul style="list-style-type: none"> ■ Синтаксис FUNCTION PARAXCOMP: задание поведения индикации и движений перемещения 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Доступно 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Не доступно
<ul style="list-style-type: none"> ■ Синтаксис FUNCTION PARAXMODE: задание связи перемещаемой параллельной оси 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Доступно 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Не доступно
Программирование циклов изготовителя		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Доступ к данным таблицы 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Через SQL-команды и посредством функций FN17/FN18 или TABREAD-TABWRITE 	<ul style="list-style-type: none"> ■ С помощью FN17-/FN18- или TABREAD-TABWRITE-функций
<ul style="list-style-type: none"> ■ Доступ к параметрам станка 	<ul style="list-style-type: none"> ■ С помощью CFGREAD-функции 	<ul style="list-style-type: none"> ■ С помощью FN18-функций
<ul style="list-style-type: none"> ■ Настройка интерактивных циклов при помощи CYCLE QUERY, например, циклы измерительного щупа в ручном режиме 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Доступно 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Не доступно

Таблицы и обзоры

19.5 Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении

Сравнение: различия при тестировании программ, функциональность

Функция	TNC 640	iTNC 530
Тестирование до кадра N	Функция недоступна	Функция доступна
Вход при помощи клавиши GOTO	Функция возможна, когда клавиша Softkey СТАРТ ПОКАДРОВО еще не нажата	Функция возможна после срабатывания СТАРТ ПОКАДРОВО
Расчет времени обработки	Время обработки суммируется при каждом повторении моделирования, запущенного Softkey СТАРТ	Время обработки считается с 0 при каждом повторении моделирования, запущенного Softkey СТАРТ
Покадровая отработка программы	В циклах образцов отверстий и CYCL CALL PAT управление останавливается на каждой точке.	Циклы образцов отверстий и CYCL CALL PAT управление воспринимает как кадр

Сравнение: различия при тестировании программ, управление

Функция	TNC 640	iTNC 530
Расположение панелей Softkey и клавиш Softkey в пределах панелей	Расположение панелей Softkey и клавиш Softkey различается в зависимости от активного разделения экрана	
Функция изменения масштаба	Каждая плоскость резания выбирается отдельной Softkey	Плоскость резания выбирается с помощью переключающей Softkey
Дополнительные M-функции, индивидуальные для станка	Приводят к сообщениям об ошибках, если они не интегрированы в PLC	Игнорируются при тестировании программы
Просмотр/редактирование таблицы инструмента	Функция доступна через Softkey	Функция недоступна
Трехмерный вид: показ заготовки прозрачной	Доступно	Функция недоступна
Трехмерный вид: показ инструмента прозрачным	Доступно	Функция недоступна
Трехмерный вид: показ траекторий инструмента	Доступно	Функция недоступна
Настраиваемое качество модели	Доступно	Функция недоступна

Сравнение: различия ручных режимов, функциональность

Функция	TNC 640	iTNC 530
Функция длина шага	Длину шага можно задать отдельно для линейных и круговых осей	Длина шага задается как для линейных, так и для круговых осей

Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении 19.5

Функция	TNC 640	iTNC 530
Таблица предустановок	<p>Базовые преобразования (трансляция и вращение) из системы столов станка в систему заготовки с помощью колонок X, Y и Z, а также телесного угла SPA, SPB и SPC.</p> <p>Дополнительно можно задать смещения осей для каждой отдельной оси с помощью колонок с X_OFFS по W_OFFS. Эту функцию можно конфигурировать</p>	<p>Базовое преобразование (трансляция) из системы столов станка в систему заготовки с помощью колонок X, Y и Z, а также разворот ROT в плоскости обработки (вращение).</p> <p>Дополнительно можно задать точки привязки и параллельные оси с помощью колонок с A по W</p>
Действия при установке предустановки	<p>Предустановка для оси вращения действует как смещение оси. Это смещение действует также при расчете кинематики и при наклоне плоскости обработки.</p> <p>С помощью машинного параметра CfgAxisPropKin->presetToAlignAxis задается, должно ли смещение оси перерасчитываться после установки нуля.</p> <p>Независимо от этого смещение оси всегда воздействует следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Смещение оси всегда влияет на отображение заданной позиции соответствующей оси (смещение оси отнимается от текущего значения оси) ■ Если координата оси вращения запрограммирована в L-кадре, то смещение оси прибавляется к запрограммированной координате 	<p>Смещения оси вращения, заданные через машинный параметр, не влияют на перемещения осей, которые были заданы в функции наклона плоскости.</p> <p>С помощью MP7500 бит 3 задается, будет ли учитываться текущее перемещение оси вращения относительно станочного нуля или отчет будет производиться от позиции 0° первой оси вращения (как правило C-оси)</p>
Действия с таблицей предустановок:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Таблица предустановок, зависящая от области перемещений 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Не доступно 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Доступно
Задание ограничения подачи	Отдельное задание ограничений подачи для линейных и круговых осей	Возможно только одно ограничение подачи для линейных и круговых осей

Таблицы и обзоры

19.5 Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении

Сравнение: различия ручных режимов, управление

Функция	TNC 640	iTNC 530
Копирование значения позиции при нажатии механических кнопок	Копирование текущей позиции с помощью Softkey	Копирование текущей позиции с помощью кнопки
Выход из меню Функции ощупывания	Возможно только с помощью Softkey КОНЕЦ	Возможно с помощью Softkey КОНЕЦ или кнопки END

Сравнение: различия при отработке, управление

Функция	TNC 640	iTNC 530
Расположение панелей Softkey и клавиш Softkey в пределах панелей	Расположение панелей Softkey и клавиш Softkey различается в зависимости от активного раздела экрана	
Смена режима работы после того, как обработка была прервана из-за переключения в режим отдельного кадра и была закончена с помощью ВНУТРЕННЕГО СТОПА	При возвращении в режим отработки: сообщение об ошибке Текущий кадр не выбран . Выбор места прерывания должен производиться с помощью поиска кадра	Смена режима работы разрешена, текущая информация сохраняется, обработка может быть продолжена при нажатии NC-Start
Вход в FK-последовательность с помощью GOTO после того, как отработка была выполнена до нее перед сменой режима работы	Сообщение об ошибке FK-программирование: не заданная позиция старта	Вход разрешен
Вход при помощи GOTO в Отраб.отд.бл. программы	Выполнение функции возможно, пока NC-программа еще не запущена или после нажатия Softkeys ВНУТР. СТОП	Функция возможна после пуска NC-программы
Поиск кадра:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Действие после восстановления статуса станка ■ Завершение позиционирования при повторном входе ■ Переключение деления экрана при повторном входе 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Меню повторного подвода должно быть выбрано с помощью Softkey ПОДВОД К ПОЗИЦИИ ■ Режим позиционирования должен быть завершен после достижения позиции с помощью Softkey ПОДВОД К ПОЗИЦИИ ■ Возможно только, если подвод к позиции повторного входа уже выполнен 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Меню повторного подвода выбирается автоматически ■ Режим позиционирования будет автоматически завершен при достижении позиции ■ Возможно во всех состояниях работы
Сообщения об ошибках	Сообщения об ошибках остаются и после устранения причины и должны быть квитированы отдельно	Сообщения об ошибках частично квитуются после устранения причины

Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении 19.5

Функция	TNC 640	iTNC 530
Образцы отверстий в покадровой отработке программы	В циклах образцов отверстий и CYCL CALL PAT управление останавливается после каждой точки	Циклы образцов отверстий и CYCL CALL PAT управление воспринимает как один кадр

Сравнение: различия при обработке, траектория перемещения



Внимание, проверьте траекторию перемещения!

NC-программы, созданные на более старых системах ЧПУ, могут привести на TNC 640 к изменениям в траектории движения или к сообщениям об ошибках!

Такие программы необходимо внимательно испытывать!

Далее вы найдете список известных различий. Список может быть неполным!

Функция	TNC 640	iTNC 530
Активизация маховичка при отработке программы с помощью M118	Действует в активной системе координат, т.е. в определенных случаях с разворотом или наклоном, или в жесткой системе координат станка, в зависимости от настройки в 3DROT-меню ручного режима	Действует в жесткой системе координат станка
Активен подвод/отвод с помощью APPR/DEP, R0, плоскость элемента не совпадает с плоскостью обработки	По возможности движения из кадров будут выполняться в плоскости элементов , сообщение об ошибке при APPRLN, DEPLN, APPRCT, DEPCST	По возможности движения из кадров будут выполняться в плоскости обработки , сообщение об ошибке при APPRLN, APPRLT, APPRCT, APPRLCT
Масштабирование движений подвода/отвода (APPR/DEP/RND)	Разрешен свой коэффициент масштабирования для каждой оси, радиус не масштабируется	Сообщение об ошибке
Подвод/отвод APPR/DEP	Сообщение об ошибке, если при APPR/DEP LN или APPR/DEP CT запрограммирован R0	Радиус инструмента принимается равным 0, а направление коррекции - RR
Подвод/отвод с помощью APPR/DEP, если длины элементов контура заданы равными 0	Элементы контура с длиной 0 игнорируются. Траектория подвода/отвода рассчитывается соответственно для первого или последнего действующего элемента контура	Выдается одно сообщение об ошибке, если после APPR-кадра запрограммирован элемент контура с длиной 0 (относительно первой точки контура, запрограммированной в APPR-кадре) При элементе контура длиной 0, стоящим перед DEP-кадром, iTNC не выдает сообщения об ошибке, а рассчитывает траекторию отвода используя последний действующий элемент

Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении 19.5

Функция	TNC 640	iTNC 530
Действие Q-параметров	Параметры с Q60 по Q99 (или с QS60 по QS99) действуют всегда локально	Параметры с Q60 по Q99 (или с QS60 по QS99) действуют локально или глобально в конвертированной программе из циклов (.сус) в зависимости от MP7251. Вложенные вызовы могут привести к проблемам
Автоматическая отмена коррекции радиуса инструмента	<ul style="list-style-type: none"> ■ Кадр с R0 ■ DEP-кадр ■ END PGM 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Кадр с R0 ■ DEP-кадр ■ PGM CALL ■ Программирование цикла 10 РАЗВОРОТ ■ Выбор программы
NC-кадры с M91	Коррекция на радиус инструмента не рассчитывается	Коррекция на радиус инструмента рассчитывается
Коррекция формы инструмента	Коррекция формы инструмента не поддерживается, т.к. этот вид программирования рассматривается как программирование значения оси и при котором необходимо исходить из того, что оси не образуют прямоугольную систему координат	Коррекция формы инструмента поддерживается
Поиск кадра в таблице точек	Инструмент будет расположен над следующей позицией обработки	Инструмент будет расположен над позицией, обработка которой была закончена в последний раз
Пустой CC -кадр (присвоить полюс из последней позиции инструмента) в NC-программе	Последний кадр позиционирования в плоскости обработки должен содержать обе координаты плоскости обработки	Последний кадр позиционирования в плоскости обработки не обязательно должен содержать обе координаты плоскости обработки. Это может привести к проблемам при RND или CHF -кадрах
Масштабирование RND -кадра для конкретной оси	RND -кадр масштабируется, результатом является эллипс	Появляется сообщение об ошибке
Реакция на то, что перед или после RND - или CHF -кадра запрограммирован элемент контура с длиной 0	Появляется сообщение об ошибке	Появляется сообщение об ошибке, если элемент контура с длиной 0 расположен перед RND - или CHF -кадром Элемент контура с длиной 0 игнорируется, если он расположен после RND - или CHF -кадра

19.5 Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении

Функция	TNC 640	iTNC 530
Программирование окружности в полярных координатах	Инкрементальный угол поворота IPA и направление вращения DR должны иметь одинаковый знак. В противном случае появится сообщение об ошибке	Используется знак направления вращения, если DR и IPA имеют различные знаки
Коррекция радиуса инструмента на дуге окружности или спирали с углом раствора=0	Переход между соседними элементами дуги/спирали будет создан. Дополнительно будет выполнено движение оси инструмента перед этим переходом. Если элемент является первым или последним элементом, подлежащим исправлению, то следующий или предыдущий элемент будет рассматриваться как первый или последний элемент, подлежащий исправлению	Эквидистанта дуги/спирали используется для построения траектории инструмента
Учет длины инструмента в устройстве индикации	В устройстве индикации значения L и DL из таблицы инструментов пересчитываются с DL из TOOL CALL	В устройстве индикации пересчитываются значения L и DL из таблицы инструментов
Движение перемещения по окружности в пространстве	Появляется сообщение об ошибке	Ограничения отсутствуют
SLII-циклы с 20 по 24:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Количество задаваемых элементов контура 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Максимум 16384 кадров в 12 фрагментах контура 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Максимум элементов контура 8192 в 12 фрагментах контура, нет ограничений на фрагмент контура
<ul style="list-style-type: none"> ■ Задание плоскости обработки 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ось инструмента в TOOL CALL-кадре жестко задает плоскость обработки 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Оси первого кадра перемещений в первом фрагменте контура жестко задают плоскость перемещений
<ul style="list-style-type: none"> ■ Позиция в конце SL-цикла 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Конфигурация при помощи параметра posAfterContPocket, находится ли конечная позиция над последней запрограммированной позицией или на безопасной высоте 	<ul style="list-style-type: none"> ■ В MP7420 задается, находится ли конечная позиция над последней запрограммированной позицией или на безопасной высоте

Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении 19.5

Функция	TNC 640	iTNC 530
SLII-циклы с 20 по 24:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Поведение при островах, которые не содержатся в карманах ■ Операции над множествами в SL-циклах со сложной формулой контура ■ Коррекция на радиус при активной CYCL CALL ■ Кадры перемещения параллельно оси в подпрограммах контура ■ Дополнительные M-функции в подпрограмме контура ■ M110 (уменьшение подачи на внутренних углах) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Невозможно задать при сложных формулах контура ■ Операции над множествами выполнимы ■ Появляется сообщение об ошибке ■ Появляется сообщение об ошибке ■ Появляется сообщение об ошибке ■ Функция не действует внутри SL-циклов 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Возможно задать с ограничениями при сложных формулах контура ■ Операции над множествами возможны с ограничениями ■ Коррекция на радиус инструмента будет отменена, а программа отработана ■ Программа будет отработана ■ M-функции игнорируются ■ Функция действует внутри SL-циклов
Обработка на образующей цилиндра общее:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Описание контура ■ Задание смещения на образующей цилиндра ■ Задание смещения с помощью разворота плоскости обработки ■ Программирование окружности с помощью C/CC ■ APPR-/DEP-кадры при задании контура 	<ul style="list-style-type: none"> ■ В X/Y-координатах ■ Через смещение нулевой точки X/Y ■ Функция доступна ■ Функция доступна ■ Функция недоступна 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Зависит от станка и его осей вращения ■ Смещение нулевой точки в осях вращения зависит от станка ■ Функция недоступна ■ Функция недоступна ■ Функция доступна
Обработка образующей цилиндра с помощью цикла 28:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Полная выборка канавки ■ Задание допуска 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Функция доступна ■ Функция доступна 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Функция недоступна ■ Функция доступна
Обработка образующей цилиндра с помощью цикла 29		
	Врезание непосредственно на контуре ребра	Круговое движение подвода к контуру ребра

Таблицы и обзоры

19.5 Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении

Функция	TNC 640	iTNC 530
Циклы карманов, островов и канавок 25х:		
<ul style="list-style-type: none"> Движения врезания 	В граничных областях (геометрическое соотношение инструмент/контур) появляются сообщения об ошибках, если движения врезания приводят к бессмысленной/критической ситуации	В граничных областях (геометрическое соотношение инструмент/контур) при необходимости врезание будет перпендикулярным
PLANE-функция:		
<ul style="list-style-type: none"> TABLE ROT/COORD ROT не задана Станок настроен на угол между осями Программирование инкрементального пространственного угла с помощью PLANE AXIAL Программирование инкрементального угла между осями с помощью PLANE SPATIAL, если станок настроен на телесный угол Программирование функций PLANE при активном цикле 8 ZERK.OTRASHENJE 	<ul style="list-style-type: none"> Будет использована заданная настройка Все PLANE-функции могут быть использованы Появляется сообщение об ошибке Появляется сообщение об ошибке Появляется сообщение об ошибке возможна PLANE AXIAL 	<ul style="list-style-type: none"> Будет использована COORD ROT Будет выполнена только PLANE AXIAL Инкрементальный пространственный угол будет интерпретирован как абсолютный Инкрементальный угол между осями будет интерпретирован как абсолютный Функция доступна со всеми функциями PLANE
Специальные функции для программирования циклов:		
<ul style="list-style-type: none"> FN17 FN18 	<ul style="list-style-type: none"> Функция доступна, различия в деталях Функция доступна, различия в деталях 	<ul style="list-style-type: none"> Функция доступна, различия в деталях Функция доступна, различия в деталях
Учет длины инструмента в устройстве индикации	В индикации положения учитываются данные длины L и DL из таблицы инструментов, из TOOL CALL в зависимости от параметра станка progToolCallDL	При индикации положения учитывается длина инструмента L и DL из таблицы инструмента

Сравнение: различия в MDI-режиме

Функция	TNC 640	iTNC 530
Отработка взаимосвязанных последовательностей	Функция доступна частично	Функция доступна
Сохранение функций, действующих модально	Функция доступна частично	Функция доступна

Функции TNC 640 и iTNC 530 в сравнении 19.5

Сравнение: различия в программных станциях

Функция	TNC 640	iTNC 530
Демонстрационная версия	Невозможно выбрать программу с более чем 100 NC-кадрами, это приводит к сообщению об ошибке	Программа с более чем 100 NC-кадрами может быть выбрана, представлены будут максимум 100 кадров, оставшиеся кадры будут обрезаны для представления
Демонстрационная версия	Если при вложении с помощью PGM CALL достигается 100 NC-кадров, тестовая графика не покажет картинку, сообщение об ошибке при этом не выдается	Вложенные программы могут быть смоделированы
Копирование NC-программ	Возможно копирование с помощью Windows-Explorer в или из папки TNC:\	Копирование выполняется или с помощью TNCremo или с помощью управления файлами с программной станции
Переключение горизонтальной панели Softkey	Щелчок мыши на балке переключает панель вправо или влево	Щелчок мыши на любой панели активирует ее

Выверка оси инструмента.....	476	центром окружности СС.....	236	дополнительная.....	83
Вывод данных на дисплей.....	332	полярные координаты		общая.....	82
Вызов программы		прямая.....	244	Интерфейс Ethernet.....	662
Использование любой		прямоугольные координаты		Введение.....	662
программы в качестве		прямая.....	232	Возможности подключения..	662
подпрограммы.....	295	Диалог.....	112	конфигурация.....	662
Выключение.....	536	Диалог открытым текстом.....	112	Интерфейс передачи данных	655
Выполнение программы.....	629	Динамический контроль		Разводка контактов.....	692
выполнение.....	630	столкновений.....	406	настройка.....	655
выход из материала.....	634	Директория.....	123, 127	Использование функций	
обзор.....	629	копирование.....	130	ощупывания механическими	
поиск кадра.....	637	создание.....	127	щупами или индикаторами....	566
прерывание.....	631	удаление.....	131	К	
продолжение после прерывания		Дисплей.....	77	Кадр.....	116
632		Длина инструмента.....	178	добавление, изменение.....	116
пропуск кадров.....	641	Добавление комментария....	148,	удаление.....	116
Выполнение теста программы....		150		Калькулятор.....	152
627		Дополнительные оси.....	103, 103	Кодовые числа.....	654
Выход из контура.....	220	Дополнительные функции.....	382	Компенсация смещения	
Выход из материала.....	634	ввод.....	382	заготовки	
после сбоя электропитания.	634	для ввода координат.....	385	посредством измерения двух	
Вычисления в скобках.....	355	для контроля выполнения		точек прямой.....	582
Г		программы.....	384	Контекстно-зависимая функция	
Главные оси.....	103, 103	для определения характеристик		помощи.....	167
Графика при программировании..		контурной обработки.....	388	Контроль	
252		для осей вращения.....	479	столкновение.....	406
Графики.....	612	для шпинделя и подачи		Контроль измерительного щупа...	
виды.....	614	СОЖ.....	384	398	
при программировании.....	158	Доступ к таблицам.....	344	Контроль нагрузки на шпиндель...	
увеличение фрагмента..	161	Ж		425	
Графическое моделирование	621	Жесткий диск.....	120	Контроль поломки инструмента...	
изображение инструмента...	621	З		425	
Группы деталей.....	314	Загрузка вспомогательных		Контроль рабочего пространства.	
Д		файлов.....	172	623, 627	
Данные инструмента.....	178	Загрузка конфигурации станка....		Контроль столкновений.....	406
ввод в программу.....	179	677		Конфигурация радиомаховичка...	
ввод в таблицу.....	180	Закругление углов M197.....	400	674	
вызов.....	192	Замена текста.....	119	Копирование частей программы..	
дельта-значения.....	179	Запись значений контактного		117, 117	
индексация.....	186	измерения в таблицу нулевых		Коррекция инструмента.....	208
Движение по траектории		точек.....	573	Длина.....	208
декартовы координаты		Запись значений контактного		радиус.....	209
круговая траектория с		измерения в таблицу		Коррекция на инструмент	
заданным радиусом.....	237	предустановок.....	574	трехмерная.....	492
обзор.....	231	Захват текущей позиции	114, 232	Коэффициент подачи для	
полярные координаты.....	243	Зона безопасности.....	649	движений при врезании M103	390
круговая траектория вокруг		И		Круговая траектория....	
полюса СС.....	245	Изменение скорости вращения		236, 237, 239, 245, 245	
круговая траектория с		шпинделя.....	550	М	
плавным переходом.....	245	Измерение заготовок.....	595	Мастер просмотра PDF-	
обзор.....	243	Измерение инструмента.....	183	файлов.....	135
Движения по траектории.....	231	Изображение в 3 плоскостях.	619	Маховичок.....	539
декартовы координаты.....	231	Имя инструмента.....	178	Н	
круговая траектория с		Индексированные инструменты... 186		Назначение точки привязки... без использования трехмерного измерительного щупа.....	565 565
плавным переходом.....	239	Индикация состояния.....	82		
круговая траектория с					

Назначение фактической позиции.....	114	Открытие ТХТ-файла.....	140	Пределы перемещений.....	649
Наклон без осей вращения....	476	Открытие графических файлов....	141	Преобразование координат...	435
Наклонное фрезерование на наклонной плоскости.....	477	Открытие текстовых файлов.	140	Прерывание обработки.....	631
Наклон плоскости обработки....	453, 598	Открыть видео-файл.....	140	Принадлежности.....	98
вручную.....	598	Ощупывание плоскости.....	586	Пробный проход.....	418
Настройка СКОРОСТИ ОБМЕНА ДАННЫМИ.....	657, 657, 658	ПО для передачи данных.....	660	Проверка позиций оси.....	553
Настройка скорости передачи данных в бодах....	655, 656, 656, 656, 657, 657	П		Проверка применения инструмента.....	196
Настройки графики.....	646	Параллельные оси.....	428	Программа.....	107
Настройки сети.....	662	Параметры пользователя в зависимости от станка.....	680	оглавление.....	151
Настройки станка.....	647	Параметры строки.....	359	открытие новой программы.	110
Номера ПО.....	654	Передача внешних данных iTNC 530.....	142	редактирование.....	115
Номера версий.....	654, 677	Переменные текста.....	359	создание.....	107
Номера опций.....	654	Перемещение осей станка....	537	Программирование свободного контура FK.....	250, 250
Номер инструмента.....	178	пошагово.....	538	Программирование Q-параметров.....	310, 359
О		с помощью внешних клавиш направления.....	537	Дополнительные функции....	323
Области экрана просмотрщик CAD и DXF-конвертер.....	268	Перемещение осей станка с помощью маховичка.....	539	Основные математические функции.....	315
Обработка DXF-данных базовые настройки.....	273	Пересечение референтных меток	534	Расчет окружности.....	318
выбор контура.....	278	Поведение после получения ETX.....	658	Решения если/то.....	319
выбор позиций обработки....	282	Поворот плоскости обработки....	455	Тригонометрические функции....	317
выбор позиций отверстий выбор по отдельности....	283	Повторный подвод к контуру..	639	Указания по программированию	312, 360, 361, 362, 364, 366
назначение точки привязки..	276	Повтор частей программы....	293	Программирование движений инструмента.....	112
настройка слоя.....	275	Подавление грохота.....	426	Программирование параметров:см.	
фильтр для позиций отверстий..	286	Подача.....	549	"Программирование Q-параметров".....	310, 359
Обработка нескольких осей... 487		возможности ввода.....	113	Прорезка и выточка.....	524
Оглавление программ.....	151	изменение.....	550	Просмотр HTML-файлов.....	138
О данном руководстве.....	6	по осям вращения, M116.....	479	Просмотр Internet-файлов.....	138
Определение времени обработки	622	Подача в миллиметрах/оборот шпинделя M136.....	391	Просмотрщик CAD.....	269
Определение заготовки.....	110	Подключение/отключение USB-устройств.....	144	Прямая.....	232, 244
Определение локальных Q-параметров.....	313	Подпрограмма.....	291	Пульт управления.....	78
Определение остающихся Q-параметров.....	313	Позиции заготовки.....	105	Путь.....	123
Оси вращения.....	479, 482	Позиционирование.....	606	Р	
перемещение по оптимальному пути		при наклонной плоскости обработки.....	486	Рабочее время.....	653
M126.....	480	Позиционирование по наклонной плоскости обработки.....	387	Радиомаховичок.....	542
Основные положения.....	102	Позиционирование с ручным вводом данных.....	606	назначение док-станции.....	674
Ось вращения сокращение индикации M94	481	Полная окружность.....	236	настройка мощности излучения.	675
Отвод от контура.....	396	Полярные координаты.....	104	настройка радиоканала.....	675
Открытие BMP-файла.....	141	основные положения.....	104	статистические данные.....	676
Открытие Excel-файла.....	137	программирование.....	243	Радиус инструмента.....	178
Открытие GIF-файла.....	141	Помощь при сообщениях об ошибках.....	162	Разводка контактов для интерфейсов передачи данных....	692
Открытие INI-файла.....	140	Поправка на радиус.....	209	Разворот плоскости обработки....	583
Открытие JPG-файла.....	141	ввод.....	210	в режиме ручного управления....	583
Открытие PNG-файла.....	141	внешние углы, внутренние углы.....	211	Разделение экрана дисплея....	77
				Разомкнутые углы контура	

M98.....	389	применение.....	500	удаление файла.....	131
Расчет окружности.....	318	принять координаты.....	500	файл	
Регулирование подачи, автоматическое.....	413	Таблица предустановок..	556, 574	создание.....	127
Режимы работы.....	79	присвоение результатов		Уровень версии.....	11
Резервное копирование данных...	122	контактного измерения.....	574	Ускоренный ход.....	176
С		Текстовый файл.....	438	Установка координат точки	
Свободно определяемые		открытие и выход.....	438	привязки вручную	
таблицы.....		поиск фрагментов текста....	441	Средняя ось в качестве точки	
Символ контроля блока.....	657	функции удалений.....	439	привязки.....	594
Синхронизировать NC и PLC.	342	Тест программы.....	624	центр окружности в качестве	
Синхронизировать PLC и NC.	342	Тест-программы		точки привязки.....	591
Система iTNC 530.....	76	настройка скорости.....	613	Установка точек привязки	
Система отсчета.....	103, 103	Тест программы		вручную.....	588
Система помощи.....	167	обзор.....	624	Установка точки привязки в	
Скорость передачи данных....		Токарная обработка.....	506	ручном режиме	
655, 656, 656, 656, 656, 657, 657		Коррекция на радиус режущей		на произвольной оси.....	588
Скругление углов.....	234	кромки.....	523	угол в качестве точки	
Смена инструмента.....	194	Программирование частоты		привязки.....	589
Смещение нулевой точки.....	435	вращения.....	510	ФУНКЦИЯ PLANE	
ввод координат.....	435	Скорость подачи.....	511	определение угла оси.....	469
сброс.....	437	данные инструмента.....	517	Ф	
с помощью таблицы нулевых		Токарная обработка с		Файл	
точек.....	436	установленным положением		создание.....	127
Совмещение позиционирования		осей.....	531	Файл применения инструмента....	
маховичком M118.....	395	Трехмерное изображение.....	615	196,	649
Соединение с сетью.....	143	Трехмерные щупы		Фаска.....	233
Сообщения об ошибках. 162, 162		калибровка.....	575	Фильтр для позиций отверстий	
Помощь при.....	162	калибровать		при извлечении данных DXF. 286	
Сообщения об ошибках NC... 162		переключающий.....	575	Функции контроля дисбаланса....	
Состояние линии RTS.....	657	Трехмерный разворот плоскости		512	
Состояние файла.....	125	обработки.....	586	Функции траекторий.....	214
Специальные функции.....	402	Тригонометрические функции 317		основные положения.....	214
Спиральная интерполяция.... 246		Тригонометрия.....	317	окружности и дуги	
Сравнение функций.....	708	У		окружностей.....	217
Стандартные значения для		Управление инструментом.... 199		предварительное	
программы.....	404	Управление программой..... 120		позиционирование.....	218
Считывание машинных		Управление программой:Смотри		Функции файла.....	434
параметров.....	367	управление программой..... 120		Функциональная безопасность	
Т		Управление точками привязки....		FS.....	551
Таблица инструмента		556		Функция PLANE.....	453, 455
функции редактирования.....	202	Управление файлами.....	123	Функция поиска.....	118
Таблица инструментов.....	180	Перезапись файлов.....	128	Функция поиска кадра.....	637
возможности ввода.....	180	Переименование файла.....	133	после сбоя в электроснабжении	
редактирование, выход.....	184	выбор файла.....	126	637	
функции редактирования.... 186,		выделение файлов.....	132	Ц	
203		вызов.....	125	Центр окружности.....	235
Таблица мест.....	189	директории.....	123	Циклы измерения.....	567
Таблица нулевых точек.....	573	копирование.....	130	режим ручного управления.. 567	
присвоение результатов		создание.....	127	Циклы ощупывания	
контактного измерения.....	573	защита файла.....	134	Смотри Руководство	
Таблица палет.....	500	копирование таблиц.....	129	пользователя Циклы	
выбор и выход.....	502	копирование файла.....	127	ощупывания	
назначение координат.....	500	обзор функций.....	124		
обработка.....	502	передача внешних данных... 142			
		переименование файла.....	133		
		тип файла.....	120		
		типы внешних файлов... 122			

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5
83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

OOO HEIDENHAIN

ul. Goncharnaya, d. 21
115172 Moscow, Russia

☎ +7 495 931-96-46

FAX +7 495 564-82-97

www.heidenhain.ru

Technical support FAX +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

TNC support ☎ +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

Lathe controls ☎ +49 8669 31-3105

E-mail: service.lathe-support@heidenhain.de

www.heidenhain.de

Измерительные щупы компании HEIDENHAIN

помогают уменьшить вспомогательное время и улучшить точность соблюдения размеров изготавливаемых деталей.


Измерительные щупы для заготовок

TS 220 передача сигнала по кабелю

TS 440, TS 444 передача сигнала по инфракрасному каналу

TS 640, TS 740 передача сигнала по инфракрасному каналу

- Выверка заготовок
- Установка точек привязки
- Измерение заготовок

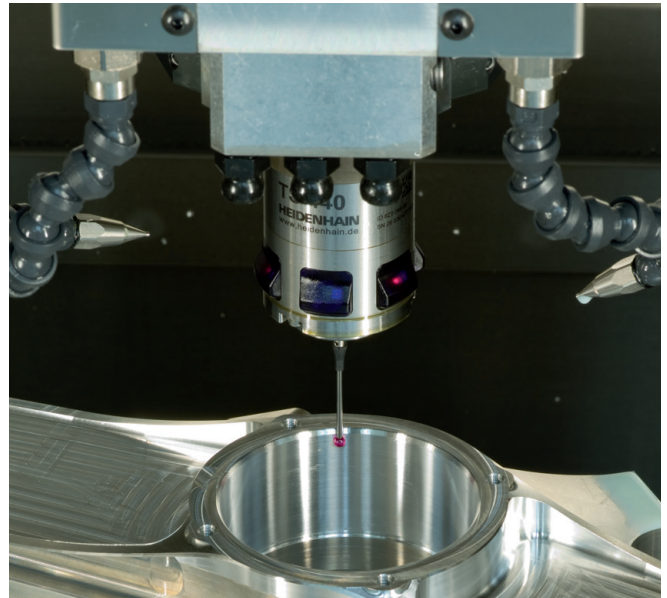

Щупы для инструмента

TT 140 передача сигнала по кабелю

TT 449 передача сигнала по инфракрасному каналу

TL бесконтактные лазерные системы

- Измерение инструмента
- Контроль износа
- Обнаружение поломки инструмента

